
Lenovo

Enclosure ThinkSystem SE350 e ThinkSystem SE350

Riferimento per messaggi e codici

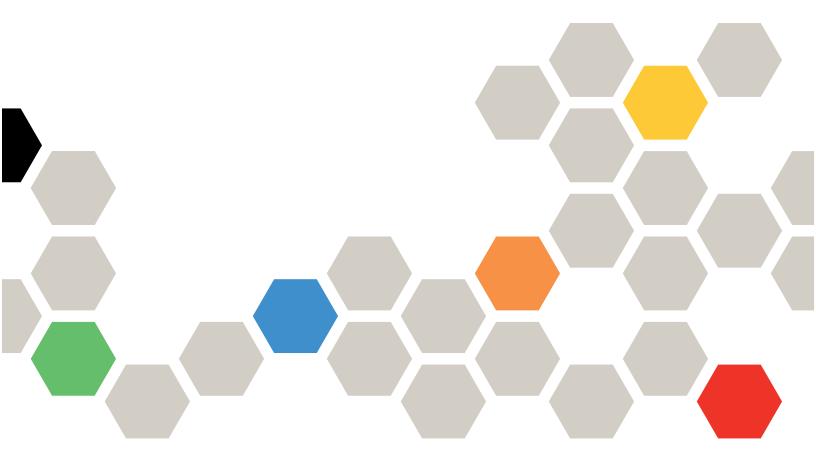

Tipo di macchina: 7Z46, 7D1X, 7D27 e 7D1R

Nota

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto supportato, è importante leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza disponibili all'indirizzo: https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Assicurarsi inoltre di avere familiarità con i termini e le condizioni della garanzia Lenovo per il server, disponibili all'indirizzo:

http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Nona edizione (Novembre 2021)

© Copyright Lenovo 2019, 2021.

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se il software o i dati sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione si basa sulle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Contenuto

Contenuto i	Capitolo 4. Eventi di XClarity Provisioning Manager
Capitolo 1. Introduzione 1	•
Formato messaggi di avviso e di evento	Eventi LXPM organizzati per gravità
Tomato messaggi di avviso e di evento	Elenco di eventi di XClarity Provisioning
Capitolo 2. Eventi di XClarity	Manager
Controller 5	Appendice A. Richiesta di supporto
Eventi XCC che avvisano automaticamente il	e assistenza tecnica
supporto 6	Prima di contattare l'assistenza
Eventi XCC organizzati per gravità 7	Raccolta dei dati di servizio
Elenco degli eventi di XClarity Controller 23	Come contattare il supporto
Capitolo 3. Eventi UEFI	Indice
Eventi UEFI organizzati per gravità	
Elenco degli eventi UEFI	

© Copyright Lenovo 2019, 2021

Capitolo 1. Introduzione

Quando si tenta di risolvere problemi relativi al server, la best practice consiste nel partire dal log eventi dell'applicazione che gestisce il server:

- Se il server viene gestito da Lenovo XClarity Administrator, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Administrator.
- Se si utilizzano altre applicazioni di gestione, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Controller.

Il log eventi contiene gli eventi hardware del server registrati da Lenovo XClarity Controller o da UEFI. Inoltre, possono essere generati eventi quando si esegue il test di diagnostica sulle unità disco fisso o sulla memoria tramite Lenovo XClarity Provisioning Manager (sebbene questi eventi non siano memorizzati nel log eventi).

Utilizzare questa sezione per visualizzare gli eventi che possono essere generati da Lenovo XClarity Controller, UEFI o Lenovo XClarity Provisioning Manager. Per ciascun evento è disponibile un intervento dell'utente che consente di comprendere quali operazioni eseguire per risolvere il problema.

Importante:

- La versione supportata di Lenovo XClarity Controller (XCC) varia a seconda del prodotto. Tutte le versioni
 di Lenovo XClarity Controller vengono definite Lenovo XClarity Controller e XCC in questo documento,
 tranne se diversamente specificato. Per visualizzare la versione XCC supportata dal server, visitare il sito
 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
- La versione supportata di Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) varia a seconda del prodotto.
 Tutte le versioni di Lenovo XClarity Provisioning Manager vengono definite Lenovo XClarity Provisioning Manager e LXPM in questo documento, tranne se diversamente specificato. Per visualizzare la versione LXPM supportata dal server, visitare il sito https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.

Formato messaggi di avviso e di evento

È possibile utilizzare il seguente contenuto per comprendere il formato dei messaggi di avviso e di evento.

Per ogni messaggio di evento vengono fornite le seguenti informazioni.

Identificativo evento

Una stringa che identifica in modo univoco l'evento o la classe di eventi. Si tratta di una stringa di 12 caratteri nel seguente formato:

FQXppnnxxxxc

dove:

- pp indica il prodotto in cui l'evento ha origine, come indicato di seguito.
 - CM. Gestione chassis.
 - HM. Gestione hardware.
 - PM. XClarity Provisioning Manager LXPM (LEPT).
 - **SF**. Firmware del sistema.
 - SP. Processore di servizio.
- *nn* identifica la gestione del sistema o del componente in cui l'evento ha avuto origine, come indicato di seguito:

Componenti

- AA. Canister/Appliance Contiene i componenti del sistema che non dovrebbero essere sottoposti a manutenzione da un cliente.
- CA. Raffreddamento ventole, sistemi di raffreddamento, schede mux, criteri, congelatori/ refrigerazione, unità di gestione dell'acqua, pompe dell'acqua, filtraggio dell'acqua, sensori del flusso d'aria, monitor termici.
- DA. Display adattatori grafici, pannello operativo, monitor/console (inclusi pannello anteriore/ posteriore, pannello di controllo, pannello LCD e così via).
- IO. Connettività I/O hub PCI/USB. bridge, bus, schede verticali, impostazioni di configurazione. interconnessione, tastiera, mouse, KVM.
- MA. Memoria Include DIMM, scheda di memoria, impostazioni di configurazione, controller di memoria, modalità ridondanti (mirroring, riserva e così via), memoria RAID, NVRAM, EPROM.
- PU. Elaborazione Riguarda processore, schede processore e scheda di sistema, impostazioni di configurazione e microcodice, cache, TCP (Trusted Computing Module) e interconnessioni del processore (cavi QPI).
- PW. Alimentazione Può includere alimentatori, VRM, VRD, livelli di tensione, stato di alimentazione del sistema, criteri, batterie, ampiezza dell'alimentazione AT, TPMD, controller di alimentazione, alimentazione esterna, unità di backup della batteria (UPS), PDU.
- SB. Scheda di sistema Scheda di sistema principale, schede verticali associate, planare del sistema, midplane, backplane, interconnessioni.
- SD. Dispositivo di storage dati del client adattatori di storage Flash, unità, unità CD/DVD, SSD. SAS, DASD, storage Flash, nastri, volumi, remoteCopy, flashCopy, sistemi di storage gestiti.
- SR. Storage RAID Adattatori, configurazione, impostazioni, interconnessione, array, unità, enclosure.
- **VD**. VPD Impostazioni di configurazione, EPROM, comunicazione.

Gestione dei sistemi - FSM, PSM, HMC, FDMC UEFI, CMM, IOMC, CCE, PMC, DPSM, SVC, gestione dello storage, servizi, IMM, FSP, rete di gestione dei sistemi.

- **BR**. Gestione dei sistemi Backup/Ripristino e failover (HA).
- **BT**. Gestione del sistema Avvio, riavvio, ripristino a caldo/ripristino forzato, arresto.
- **CL**. Clone LEPT.
- CN. Gestione dei sistemi Console.
- **CP**. Gestione dei sistemi Pattern di configurazione.
- **CR**. Gestione dei sistemi Core/Appliance virtuale.
- **DD**. Driver di dispositivo AIX, IBM I, SDD (Subsystem Device Driver), servizio IPMI.
- **DM**. Gestione dei sistemi Gestione dei dati.
- EA. Eventi fornitore.
- **EM**. Monitoraggio eventi Dashboard LEPT.
- **EM**. Gestione dei sistemi Eventi/Monitoraggio.
- FC. Gestione dei sistemi Sistema operativo FlexCat/Distribuzione configurazione.
- FW. Gestione dei sistemi Firmware.
- HA. Hypervisor Componenti virtuali, avvii, arresti anomali, SRIOV, LPAR.
- IF. Interconnessione (fabric) comune, podm, icm, Irim (SWFW principale, varie caratteristiche secondarie e funzioni).
- II. Interconnessione (interfacce) cimp, smis, cli, mapi (SCFG principale).
- IM. Interconnessione (gestione PCI) pcim (SWFW principale, varie caratteristiche secondarie e
- IN. Interconnessione (rete) bos, ethm, fcf, npiv (FCF principale più SWFW principale, varie caratteristiche secondarie e funzioni) rete di dati, impostazioni di rete, porte, sicurezza, adattatori, switch, Fiber Channel, porte ottiche, Ethernet.
- IP. Interconnessione (PIE) Da definire.
- IU. Interconnessione (utilità/infrastruttura) util, infr, serv, isds (IBIS principale), copia remota (storage).
- **NM**. Gestione della rete Pagina di benvenuto di LEPT.
- **NM**. Gestione dei sistemi Gestione della rete.

- **OH**. Interfaccia hypervisor/sistema operativo Convalida dei log di errore, gestione delle partizioni, servizi (ora, ecc.).
- Sistema operativo. Distribuzione del sistema operativo LEPT.
- Sistema operativo. Sistema operativo Power Linux, AIX IPL, AIX, arresti anomali e codici dump, codice kernel IBM i, IBM i OS, gestione dello storage.
- PR. Gestione del sistema Presenza entità.
- RC. Gestione dei sistemi Controllo remoto.
- SD. Testo dello storage LEPT.
- SE. Gestione dei sistemi Sicurezza.
- **SR**. Configurazione RAID LEPT.
- **SS**. Servizio di assistenza e supporto Raccolta LEPT FFDC.
- **SS**. Gestione dei sistemi Servizio di assistenza e supporto.
- TR. Riferimento orario RTC, orologio principale, orologi dei cassetti, NTP.
- UN. Sconosciuto/Qualsiasi entità.
- **UP**. Aggiornamento firmware LEPT.
- **UP**. Gestione dei sistemi Aggiornamenti.
- WD. Gestione del sistema Watchdog.
- xxxx è un numero incrementale del gruppo di eventi del sistema secondario.
- c identifica la gravità, come riportato di seguito.
 - A. Riservato come azione immediata.
 - B. Sconosciuto/Nessuna azione.
 - **D**. Riservato Decisione immediata.
 - E. Riservato Azione eventuale.
 - F. Avvertenza/Nessuna azione.
 - G. Avvertenza/Azione rinviata.
 - **H**. Azione rinviata/minore.
 - I. Informazioni/Nessuna azione.
 - **J**. Azione immediata/minore.
 - **K**. Azione rinviata/principale.
 - L. Azione immediata/principale.
 - M. Azione immediata/critica.
 - N. Azione immediata/irreversibile.
 - W. Riservato Attesa del sistema.

Capitolo 2. Eventi di XClarity Controller

Quando un evento hardware viene rilevato da Lenovo XClarity Controllersul server, Lenovo XClarity Controller scrive tale evento nel log eventi di sistema sul server.

Nota: L'ID (Event Identifier) è un identificativo univoco utilizzato per cercare gli eventi XCC. Il messaggio dell'evento può contenere uno o più argomenti, che potrebbero essere sostituiti con il nome della FRU o del sensore per identificare il componente guasto. Un ID evento di XCC potrebbe quindi rappresentare un evento generico o guasti simili che si sono verificati su componenti hardware differenti. Il metodo generale di determinazione dei problemi è individuare l'evento in base all'ID, identificare il componente hardware verificando se l'argomento del messaggio contiene il nome del componente hardware e quindi eseguire le azioni definite nell'intervento dell'utente.

Esempio:

FQXSPCA0017M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave dove:

- FQXSPCA0017M è l'ID evento.
- [SensorElementName] è una variabile del sensore che indica il nome del componente hardware. Può essere CPU, adattatore PCI, scheda OCP o chipset. L'evento può essere trovato tramite l'ID evento FQXSPCA0017M ed eseguire le azioni definite nell'intervento dell'utente per il componente.

Per ulteriori informazioni sul log eventi di Lenovo XClarity Controller, vedere la sezione "Visualizzazione dei log eventi" nella documentazione di XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Per ogni codice evento, vengono visualizzati i seguenti campi:

Identificativo evento

Un identificativo che identifica un evento in modo univoco.

Descrizione evento

Stringa del messaggio registrato che viene visualizzato per un evento. Quando la stringa indicante l'evento viene visualizzata nel log eventi, vengono mostrate alcune informazioni, tra cui lo specifico componente. In questa documentazione, queste informazioni aggiuntive sono visualizzate come variabili, che includono, ad esempio:

- [SensorElementName], [ManagedElementName], [ProcessorElementName], [ComputerSystemElementName], [PowerSupplyElementName], ...
- [arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]...

Spiegazione

Fornisce ulteriori informazioni che spiegano la causa dell'evento.

Gravità

Indicazione del livello di problema per la condizione. È possibile visualizzare le sequenti gravità.

- Informativo. L'evento è stato registrato per scopi di controllo, generalmente un'azione dell'utente o una modifica degli stati rispetto al comportamento normale.
- Avvertenza. L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.

© Copyright Lenovo 2019, 2021

• Errore. L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Categoria avvisi

Gli eventi simili sono raggruppati in categorie. La categoria degli avvisi ha il seguente formato: severity device, dove:

- severity è uno dei seguenti livelli di gravità:
 - Critico. Un componente fondamentale del server non funziona più.
 - **Avvertenza**. L'evento potrebbe passare a un livello critico.
 - **Sistema**. L'evento è il risultato di un errore di sistema o di una modifica della configurazione.
- device è lo specifico dispositivo del server che ha causato la generazione dell'evento.

Manutenzione

Specifica se è necessario un intervento dell'utente per risolvere il problema.

Informazioni CIM

Fornisce il prefisso dell'ID messaggio e il numero sequenziale usato dal registro dei messaggi CIM.

SNMP Trap ID

L'SNMP Trap ID rilevato nel MIB (management information base) degli avvisi SNMP.

Contatta automaticamente l'assistenza

È possibile configurare Lenovo XClarity Administrator per avvisare automaticamente il supporto (funzione nota anche come Call Home) nel caso in cui si verifichino alcuni tipi di errori. Se questa funzione è stata configurata e questo campo è impostato su Sì, il Supporto Lenovo riceverà una notifica automatica nel caso in cui l'evento venga generato. In attesa di essere contattati dal Supporto Lenovo, si possono eseguire le azioni consigliate per lo specifico evento.

Nota: Questa documentazione include riferimenti ai siti Web, ai prodotti IBM e a informazioni relative all'assistenza. IBM è il fornitore di servizi preferito di Lenovo per i prodotti Lenovo server.

Per ulteriori informazioni sull'abilitazione di Call Home da Lenovo XClarity Administrator, vedere http:// sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html. Inoltre, vedere "Eventi XCC che avvisano automaticamente il supporto" a pagina 6 per un elenco completo di tutti gli eventi di Lenovo XClarity Controller ottenuti mediante segnalazione a Supporto Lenovo.

Intervento dell'utente

Indica quale azione occorre eseguire per risolvere l'evento. Eseguire le operazioni elencate in questa sezione nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se non è possibile risolvere il problema dopo avere eseguito tutti i passaggi, contattare il Supporto Lenovo.

Eventi XCC che avvisano automaticamente il supporto

XClarity Administrator può essere configurato in modo da avvisare automaticamente il supporto (funzione nota anche come call home) nel caso in cui si verifichino alcuni tipi di errori di storage. Se questa funzione è stata configurata, fare riferimento alla tabella per conoscere l'elenco di eventi che avvisano automaticamente il supporto.

Tabella 1. Eventi che avvisano automaticamente il supporto

ID evento	Stringa del messaggio
FQXSPEM4014I	È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4], [arg5])
FQXSPEM4015I	Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile. È necessario sostituire il controller.([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])
FQXSPEM4025I	Si è verificato un problema con una o più unità virtuali. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPEM4026I	Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPIO0011N	Errore irreversibile in [SensorElementName].
FQXSPIO0015M	Errore nello slot [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].
FQXSPMA0008N	Errore irreversibile rilevato per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].
FQXSPMA0011G	Limite di registrazione della memoria raggiunto per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].
FQXSPPU0004M	[ProcessorElementName] in errore con condizione FRB1/BIST.
FQXSPPW0035M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).
FQXSPPW0047M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).
FQXSPPW0063M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.
FQXSPSD0001L	L'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]) è stata disabilitata a causa del rilevamento di un errore.
FQXSPSD0002G	Errore previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]).
FQXSPSS4004I	Call Home di test generata dall'utente [arg1].
FQXSPSS4005I	Call Home manuale dall'utente [arg1]: [arg2].

Eventi XCC organizzati per gravità

La seguente tabella elenca tutti gli eventi XCC, organizzati per gravità (informazioni, errore e avvertenza).

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPBR4000I	Controller di gestione [arg1]: configurazione ripristinata da un file da parte dell'utente [arg2].	Informativo
FQXSPBR4002I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata causata dal ripristino dei valori predefiniti.	Informativo
FQXSPBR4004I	Timeout server impostati dall'utente [arg1]: EnableOSWatchdog= [arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPBR4005I	Controller di gestione [arg1]: configurazione salvata in un file dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPBR4006I	Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] completato.	Informativo
FQXSPCA2002I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Informativo
FQXSPCA2007I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).	Informativo
FQXSPCA2009I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).	Informativo
FQXSPCA2011I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).	Informativo
FQXSPCA2017I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPCA2019I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Informativo
FQXSPCN4000I	Reindirizzamento seriale impostato dall'utente [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].	Informativo
FQXSPCN4001I	Sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2].	Informativo
FQXSPCN4002I	L'utente [arg1] ha terminato una sessione di console attiva.	Informativo
FQXSPCN4003I	La sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2] è stata chiusa.	Informativo
FQXSPCR2001I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Informativo
FQXSPDA2000I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPDM4000I	Dati di inventario modificati per il dispositivo [arg1], hash nuovi dati del dispositivo=[arg2], hash nuovi dati principali=[arg3].	Informativo
FQXSPDM4001I	Lo storage [arg1] è stato modificato.	Informativo
FQXSPDM4003I	Server TKLM impostati dall'utente [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Porta= [arg3], TKLMServer2=[arg4] Porta=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Porta= [arg7], TKLMServer4=[arg8] Porta=[arg9].	Informativo
FQXSPDM4004I	Gruppo di dispositivi dei server TKLM impostato dall'utente [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2].	Informativo
FQXSPDM4005I	L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e installato un certificato autofirmato per il client TKLM.	Informativo
FQXSPDM4006I	L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e una richiesta di firma del certificato per il client TKLM.	Informativo
FQXSPDM4007I	L'utente [arg1] ha importato un certificato firmato per il client TKLM da [arg2].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPDM4008I	L'utente [arg1] ha importato un certificato server per il server TKLM.	Informativo
FQXSPDM4009I	L'utente [arg1] ha [arg2] file [arg3] da [arg4].	Informativo
FQXSPDM4010I	Raccolta ed elaborazione dei dati di inventario completate per [arg1], con numero di sequenza [arg2].	Informativo
FQXSPEM0003I	II log [RecordLogElementName] è stato eliminato.	Informativo
FQXSPEM0004I	II log [RecordLogElementName] è pieno.	Informativo
FQXSPEM0005I	II log [RecordLogElementName] è quasi pieno.	Informativo
FQXSPEM0009I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha generato una voce del log ausiliario nel log [RecordLogElement].	Informativo
FQXSPEM4000I	[arg1] sul sistema [arg2] eliminato dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPEM4001I	[arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 75%.	Informativo
FQXSPEM4002I	[arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 100%.	Informativo
FQXSPEM4003I	Stato del LED [arg1] modificato in [arg2] da [arg3].	Informativo
FQXSPEM4004I	SNMP [arg1] abilitato dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPEM4005I	SNMP [arg1] disabilitato dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPEM4006I	Notifica eventi globale di configurazione avviso impostata dall'utente [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].	Informativo
FQXSPEM4007I	Numero destinatario dell'avviso [arg1] aggiornato: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled= [arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8].	Informativo
FQXSPEM4008I	Trap SNMP abilitati dall'utente [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3].	Informativo
FQXSPEM4009I	Le definizioni UEFI sono state modificate.	Informativo
FQXSPEM4010I	UEFI segnalato: [arg1].	Informativo
FQXSPEM4011I	Registrazione dell'evento precedente [arg1] da parte di XCC non riuscito.	Informativo
FQXSPEM4012I	L'utente [arg1] ha eseguito la modalità di incapsulamento lite del sistema [arg2].	Informativo
FQXSPEM4013I	Il controller RAID ha rilevato un errore della batteria. È necessario sostituire l'unità batteria.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4014I	È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1], [arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4015I	Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile. È necessario sostituire il controller.([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])	Informativo
FQXSPEM4016I	Il controller RAID ha rilevato uno o più problemi. Contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3], [arg4],[arg5])	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPEM4017I	Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili modifiche della configurazione del sottosistema. Controllare lo stato del LED dell'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4018I	È stato rilevato un problema dell'enclosure relativo a una o più unità. Per risolvere il problema, verificare le unità enclosure.([arg1],[arg2], [arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4019I	È stato rilevato un problema di connettività dell'enclosure. Per risolvere il problema, verificare la configurazione dei cavi.([arg1],[arg2], [arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4020I	È stato rilevato un problema alle ventole dell'enclosure. Verificare il corretto funzionamento della ventola dell'unità enclosure.([arg1], [arg2],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4022I	È stato rilevato un problema dell'alimentatore dell'enclosure. Verificare il corretto funzionamento dell'alimentatore dell'enclosure. ([arg1],[arg2],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4023I	Una o più unità virtuali si trovano in uno stato anomalo che potrebbe causare l'indisponibilità dell'unità virtuale. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4024I	Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili problemi di configurazione del sottosistema. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2], [arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4025I	Si è verificato un problema con una o più unità virtuali. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2], [arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4026I	Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2], [arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4027I	Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4028I	La porta [arg1] del dispositivo PCle [arg2] su [arg3] dispone del collegamento [arg4].	Informativo
FQXSPEM4029I	Tutti gli slot PCle su [arg1] possono non essere funzionanti sulla base del popolamento della CPU corrente.	Informativo
FQXSPEM4030I	Si è verificato un problema relativo a un'operazione pianificata sul controller RAID. Per maggiori dettagli, fare riferimento ai log RAID in Gestione server, Storage locale. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPFC4000I	Il processo di connessione bare metal è stato avviato.	Informativo
FQXSPFC4001I	L'applicazione di aggiornamento bare metal riporta lo stato [arg1].	Informativo
FQXSPFC4002I	Esecuzione del sistema in modalità di configurazione.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPFC4003I	La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextBoot.	Informativo
FQXSPFC4004I	La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextAc.	Informativo
FQXSPFC4005I	La modalità di avvio di distribuzione UEFI è stata disabilitata.	Informativo
FQXSPFW0003I	Test e riparazione della memoria UEFI in corso.	Informativo
FQXSPFW2001I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPIO0010I	Errore reversibile del bus [SensorElementName].	Informativo
FQXSPIO2002I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPIO2003I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha eseguito un ripristino da un'interruzione diagnostica.	Informativo
FQXSPIO2004I	Ripristino del bus [SensorElementName] da un timeout del bus.	Informativo
FQXSPIO2006I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha eseguito un ripristino da una NMI.	Informativo
FQXSPIO2010I	Il bus [SensorElementName] è stato ripristinato da un errore reversibile del bus.	Informativo
FQXSPIO2017I	Slot [PhysicalConnectorElementName] vuoto per il sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPMA0009I	Riserva di memoria avviata per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2005I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPMA2007I	L'errore di pulizia per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] è stato risolto.	Informativo
FQXSPMA2010I	[PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] non è più limitato.	Informativo
FQXSPMA2012I	È stata rimossa una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2013I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPMA2024I	Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPNM4000I	Inizializzazione della rete del controller di gestione [arg1] completata.	Informativo
FQXSPNM4001I	Velocità di trasferimento dati Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4002I	Impostazione duplex Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4003I	Impostazione MTU Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4004I	Indirizzo MAC gestito in locale Ethernet modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPNM4005I	Interfaccia Ethernet [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4006I	Nome host impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4007I	Indirizzo IP dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4008I	Maschera di sottorete IP dell'interfaccia di rete modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4009I	Indirizzo IP del gateway predefinito modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4011I	ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7].	Informativo
FQXSPNM4012I	ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4013I	LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] non è più attiva.	Informativo
FQXSPNM4014I	LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] ora è attiva.	Informativo
FQXSPNM4015I	Impostazione DHCP modificata in [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4016I	Nome di dominio impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4017I	Origine dominio modificata da [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4018I	Impostazione DDNS modificata in [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4019I	Registrazione DDNS riuscita. Il nome di dominio è [arg1].	Informativo
FQXSPNM4020I	IPv6 abilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4021I	IPv6 disabilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4022I	Configurazione IP statico IPv6 abilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4023I	DHCP IPv6 abilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4024I	Autoconfigurazione senza stato IPv6 abilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4025I	Configurazione IP statico IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4026I	DHCP IPv6 disabilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4027I	Autoconfigurazione senza stato IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4028I	ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4].	Informativo
FQXSPNM4029I	ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4], GW@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4030I	ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref= [arg5], DNS1@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4031I	Indirizzo statico IPv6 dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4033I	Numero di porta Telnet modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4034I	Numero di porta SSH modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4035I	Numero di porta HTTP Web modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPNM4036I	Numero di porta HTTPS Web modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4037I	Numero di porta HTTP CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4038I	Numero di porta HTTPS CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4039I	Numero di porta dell'agente SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4040I	Numero di porta dei trap SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4041I	Numero di porta Syslog modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4042I	Numero di porta della presenza remota modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4043I	Server SMTP impostato dall'utente [arg1] su [arg2]:[arg3].	Informativo
FQXSPNM4044I	Telnet [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4045I	Server DNS impostati dall'utente [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].	Informativo
FQXSPNM4046I	LAN su USB [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4047I	Inoltro porta LAN su USB impostato dall'utente [arg1]: ExternalPort= [arg2], USB-LAN port=[arg3].	Informativo
FQXSPNM4048I	Avvio di PXE richiesto dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4049I	L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server TKLM per verificare la connettività al server [arg2].	Informativo
FQXSPNM4050I	L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server SMTP.	Informativo
FQXSPNM4051I	L'utente [arg1] ha impostato il reverse-path del server SMTP su [arg2].	Informativo
FQXSPNM4052I	Il nome host specificato da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4053I	Il rilevamento DNS di Lenovo XClarity Administrator è stato [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4054I	Il nome host specificato da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4055I	Il nome host specificato da DHCP non è valido.	Informativo
FQXSPNM4056I	L'indirizzo del server NTP [arg1] non è valido.	Informativo
FQXSPOS4000I	Risposta watchdog sistema operativo [arg1] da [arg2].	Informativo
FQXSPOS4001I	Si è verificata la cattura della schermata watchdog [arg1].	Informativo
FQXSPOS4004I	Lo stato del sistema operativo è cambiato in [arg1].	Informativo
FQXSPOS4005I	La password di accensione dell'host è stata modificata.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPOS4006I	La password di accensione dell'host è stata cancellata.	Informativo
FQXSPOS4007I	La password di amministratore dell'host è stata modificata.	Informativo
FQXSPOS4008I	La password di amministratore dell'host è stata cancellata.	Informativo
FQXSPOS4009I	Video arresto anomalo del sistema operativo acquisito.	Informativo
FQXSPPP4000I	Tentativo di [arg1] del server [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPPP4001I	Spegnimento ritardato del server impostato [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPPP4002I	Server [arg1] pianificato per [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo
FQXSPPP4003I	Server [arg1] pianificato per ogni [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo
FQXSPPP4004I	Server [arg1] [arg2] eliminato dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPPP4005I	Il valore del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt a [arg2] watt dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPPP4006I	Il valore minimo del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.	Informativo
FQXSPPP4007I	Il valore massimo del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.	Informativo
FQXSPPP4008I	Il valore minimo esatto del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.	Informativo
FQXSPPP4011I	La limitazione dell'energia è stata attivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4012I	La limitazione dell'energia è stata disattivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4013I	Modalità statica di risparmio energetico attivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4014I	Modalità statica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4015I	Modalità dinamica di risparmio energetico attivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4016I	Modalità dinamica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4017I	Si sono verificate una limitazione e una regolazione esterna dell'alimentazione	Informativo
FQXSPPP4018I	Si è verificata una regolazione esterna.	Informativo
FQXSPPP4019I	Si è verificata una diminuzione (throttling) del limite di energia.	Informativo
FQXSPPP4020I	Il valore di energia misurato è tornato al di sotto del valore del limite di energia.	Informativo
FQXSPPP4021I	Il nuovo valore minimo del limite di energia è tornato al di sotto del valore del limite di energia.	Informativo
FQXSPPP4022I	Il server è stato riavviato per un motivo sconosciuto.	Informativo
FQXSPPP4023I	Il server è stato riavviato dal comando di controllo dello chassis.	Informativo
FQXSPPP4024I	Il server è stato reimpostato tramite pulsante.	Informativo
FQXSPPP4025I	Il server è stato acceso tramite pulsante di alimentazione.	Informativo
FQXSPPP4026I	Il server è stato riavviato quando il watchdog è scaduto.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPP4027I	Il server è stato riavviato per motivi OEM.	Informativo
FQXSPPP4028I	Il server è stato acceso automaticamente poiché Power Restore Policy è impostato su Always restore.	Informativo
FQXSPPP4029I	Il server è stato acceso automaticamente poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.	Informativo
FQXSPPP4030I	Il server è stato reimpostato tramite il filtro eventi della piattaforma.	Informativo
FQXSPPP4031I	Il server è stato spento e riacceso tramite il filtro eventi della piattaforma.	Informativo
FQXSPPP4032I	È stato eseguito il soft reset del server.	Informativo
FQXSPPP4033I	Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (accensione pianificata).	Informativo
FQXSPPP4034I	Il server è stato spento per un motivo sconosciuto.	Informativo
FQXSPPP4035I	Il server è stato spento dal comando di controllo dello chassis.	Informativo
FQXSPPP4036I	Il server è stato spento tramite pulsante.	Informativo
FQXSPPP4037I	Il server è stato spento quando il watchdog è scaduto.	Informativo
FQXSPPP4038I	Il server non si è acceso poiché Power Restore Policy è impostato su Always restore.	Informativo
FQXSPPP4039I	Il server non si è acceso poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.	Informativo
FQXSPPP4040I	Il server è stato spento tramite il filtro eventi della piattaforma.	Informativo
FQXSPPP4041I	Il server è stato spento tramite l'orologio in tempo reale (spegnimento pianificato).	Informativo
FQXSPPP4042I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata a seguito di un'operazione Power-On-Reset.	Informativo
FQXSPPP4043I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata da PRESET.	Informativo
FQXSPPP4044I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dal CMM.	Informativo
FQXSPPP4045I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dal firmware XCC.	Informativo
FQXSPPP4046I	L'autorizzazione di alimentazione remota è [arg1].	Informativo
FQXSPPP4047I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPPP4048I	Tentativo di avvio di un ciclo di alimentazione CA sul server [arg1] da parte dell'utente [arg2].	Informativo
FQXSPPR0000I	[ManagedElementName] rilevato come presente.	Informativo
FQXSPPR2001I	[ManagedElementName] rilevato come assente.	Informativo
FQXSPPU0000I	[ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato aggiunto.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPU2000I	[ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato rimosso.	Informativo
FQXSPPU2001I	Condizione di sovratemperatura rimossa da [ProcessorElementName].	Informativo
FQXSPPU2002I	Il processore [ProcessorElementName] non sta più funzionando in uno stato danneggiato.	Informativo
FQXSPPU2007I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPPW0001I	L'alimentatore [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]) è stato aggiunto.	Informativo
FQXSPPW0008I	[PowerSupplyElementName] è stato spento.	Informativo
FQXSPPW0009I	[PowerSupplyElementName] è stato spento e riacceso.	Informativo
FQXSPPW2001I	L'alimentatore [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]) è stato rimosso.	Informativo
FQXSPPW2008I	[PowerSupplyElementName] è stato acceso.	Informativo
FQXSPPW2031I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).	Informativo
FQXSPPW2035I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Informativo
FQXSPPW2047I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico)	Informativo
FQXSPPW2063I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPPW2110I	Annullamento dell'asserzione di risorse Non-redundant:Insufficient per [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW4001I	La limitazione dell'alimentazione PCle per [arg1] è stata [arg2].	Informativo
FQXSPSB2000I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPSD0000I	[StorageVolumeElementName] è stato aggiunto.	Informativo
FQXSPSD0007I	Ricostruzione array in corso sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2000I	L'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]) è stata rimossa.	Informativo
FQXSPSD2001I	L'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]) è stata abilitata.	Informativo
FQXSPSD2002I	Errore non più previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2005I	Annullamento dell'asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2007I	Ricostruzione array completata sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSE2000I	Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato chiuso.	Informativo
FQXSPSE4001I	Accesso remoto riuscito. ID login: [arg1] mediante [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPSE4002I	Sicurezza: Userid: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login dal client WEB all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4003I	Sicurezza: l'ID accesso: [arg1] ha riportato errori di login [arg2] dalla CLI in corrispondenza di [arg3].	Informativo
FQXSPSE4004I	Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione userid o password non validi. L'ID utente è [arg1] dal browser WEB all'indirizzo IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4005I	Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione userid o password non validi. L'ID utente è [arg1] dal client TELNET all'indirizzo IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4007I	Sicurezza: Userid: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login da un client SSH all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4008I	SNMPv1 [arg1] impostato dall'utente [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5].	Informativo
FQXSPSE4009I	Configurazione server LDAP impostata dall'utente [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].	Informativo
FQXSPSE4010I	LDAP impostato dall'utente [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS= [arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].	Informativo
FQXSPSE4011I	Servizi Web sicuri (HTTPS) [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4012I	CIM/XML(HTTPS) sicuri [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4013I	LDAP sicuro [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4014I	SSH [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4015I	Impostazioni generali di accesso globale configurate dall'utente [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].	Informativo
FQXSPSE4016I	Sicurezza dell'account di login globale impostata dall'utente [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength= [arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8].	Informativo
FQXSPSE4017I	Utente [arg1] creato.	Informativo
FQXSPSE4018I	Utente [arg1] rimosso.	Informativo
FQXSPSE4019I	Password utente [arg1] modificata.	Informativo
FQXSPSE4020I	Ruolo utente [arg1] impostato su [arg2].	Informativo
FQXSPSE4021I	Privilegi personalizzati dell'utente [arg1] impostati: [arg2][arg3][arg4] [arg5][arg6][arg7][arg8].	Informativo
FQXSPSE4022I	Utente [arg1] per SNMPv3 impostato: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5].	Informativo
FQXSPSE4023I	Chiave client SSH aggiunta per l'utente [arg1].	Informativo
	•	•

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPSE4024I	Chiave client SSH importata per l'utente [arg1] da [arg2].	Informativo
FQXSPSE4025I	Chiave client SSH rimossa dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPSE4026I	Sicurezza: Userid: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login da un client CIM all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4027I	Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione userid o password non validi. L'ID utente è [arg1] da un client CIM all'indirizzo IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4028I	Sicurezza: Userid: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client IPMI all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4029I	Sicurezza: Userid: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client SNMP all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4030I	Sicurezza: Userid: [arg1] ha segnalato [arg2] errori di login dal client seriale.	Informativo
FQXSPSE4031I	Accesso remoto riuscito. ID di login: [arg1] dall'interfaccia seriale [arg2].	Informativo
FQXSPSE4032I	ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.	Informativo
FQXSPSE4033I	ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.	Informativo
FQXSPSE4034I	L'utente [arg1] ha rimosso un certificato.	Informativo
FQXSPSE4035I	Un certificato è stato revocato.	Informativo
FQXSPSE4036I	Il certificato [arg1] è scaduto ed è stato rimosso.	Informativo
FQXSPSE4037I	Modalità di crittografia modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSE4038I	Livello minimo TLS modificato da[arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSE4039I	Account utente temporaneo [arg1] creato da strumento in banda.	Informativo
FQXSPSE4040I	Scadenza dell'account utente temporaneo [arg1].	Informativo
FQXSPSE4041I	Sicurezza: Userid: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login da un client SFTP all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4042I	La funzione di password di terze parti [arg1].	Informativo
FQXSPSE4043I	Recupero della password di terze parti [arg1].	Informativo
FQXSPSE4044I	La password con hash di terze parti dell'utente [arg1] è stata [arg2].	Informativo
FQXSPSE4045I	Il salt della password con hash di terze parti dell'utente [arg1] è stato [arg2].	Informativo
FQXSPSE4046I	La password di terze parti dell'utente [arg1] è stata recuperata.	Informativo
FQXSPSE4047I	Il ruolo [arg1] è [arg2] ed è assegnato con privilegi personalizzati [arg3] [arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] dall'utente [arg12].	Informativo
FQXSPSE4048I	Il ruolo [arg1] è stato rimosso dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4049I	Il ruolo [arg1] è assegnato all'utente [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSS4000I	Avviso di test del controller di gestione generato da [arg1].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPSS4001I	Impostazioni generali del server configurate dall'utente [arg1]: Name= [arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8].	Informativo
FQXSPSS4002I	Chiave di licenza per [arg1] aggiunta dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSS4003I	Chiave di licenza per [arg1] rimossa dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSS4004I	Call Home di test generata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPSS4005I	Call Home manuale dall'utente [arg1]: [arg2].	Informativo
FQXSPSS4006I	Impossibile completare Call Home a [arg1]: [arg2].	Informativo
FQXSPSS4007I	Il livello di funzionalità BMC è stato modificato da [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPSS4008I	L'impostazione [arg1] è stata modificata in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSS4009I	Il sistema è entrato in modalità di manutenzione LXPM.	Informativo
FQXSPSS4010I	Log di controllo di test generato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPTR4000I	L'orologio del controller di gestione [arg1] è stato impostato in base al server NTP [arg2].	Informativo
FQXSPTR4001I	Data e ora impostate dall'utente [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].	Informativo
FQXSPTR4002I	Sincronizzazione dell'impostazione di data e ora da parte dell'utente [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3], NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7], NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10].	Informativo
FQXSPTR4003I	Impostazione temporale di sincronizzazione dall'utente [arg1]: Mode= Sync with server clock.	Informativo
FQXSPUN0009I	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN0026I	Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato aggiunto.	Informativo
FQXSPUN2009I	Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN2012I	Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN2018I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno non critico.	Informativo
FQXSPUN2019I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPUN2020I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Informativo
FQXSPUN2023I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione a uno stato irreversibile.	Informativo
FQXSPUN2030I	Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato rimosso dall'unità [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPUP0002I	Si è verificata una modifica del firmware o del software nel sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPUP4001I	Aggiornamento di [arg1] da [arg2] riuscito per l'utente [arg3].	Informativo
FQXSPUP4002I	Aggiornamento di [arg1] da [arg2] non riuscito per l'utente [arg3].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPWD0000I	Timer watchdog scaduto per [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0001I	Riavvio del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0002I	Spegnimento del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0003I	Ciclo di alimentazione del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0004I	Si è verificata un'interruzione del timer watchdog per [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPBR4001I	Esecuzione dell'applicazione principale del controller di gestione di backup [arg1].	Avvertenza
FQXSPCA0007J	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).	Avvertenza
FQXSPDM4002I	VPD del dispositivo [arg1] non validi.	Avvertenza
FQXSPMA0010J	[PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] limitato.	Avvertenza
FQXSPMA0011G	Limite di registrazione della memoria raggiunto per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Avvertenza
FQXSPNM4010I	Errore DHCP[[arg1]], nessun indirizzo IP assegnato.	Avvertenza
FQXSPNM4032I	Errore DHCPv6: nessun indirizzo IP assegnato.	Avvertenza
FQXSPPP4009I	Il valore di energia misurato ha superato il valore del limite di energia.	Avvertenza
FQXSPPP4010I	Il nuovo valore minimo del limite di energia ha superato il valore del limite di energia.	Avvertenza
FQXSPPU0002G	Il processore [ProcessorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato.	Avvertenza
FQXSPPW0031J	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).	Avvertenza
FQXSPSD0002G	Errore previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]).	Avvertenza
FQXSPSE0000F	Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato aperto.	Avvertenza
FQXSPUN0009G	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Avvertenza
FQXSPUN0018J	Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno non critico.	Avvertenza
FQXSPUN0026G	Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato aggiunto.	Avvertenza
FQXSPBR4003I	Timer watchdog della piattaforma scaduto per [arg1].	Errore
FQXSPBR4007I	Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] non completato.	Errore
FQXSPBR4008I	Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] non avviato.	Errore
FQXSPCA0002M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Errore

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPCA0009M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).	Errore
FQXSPCA0011N	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).	Errore
FQXSPCA0017M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPCA0019N	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPCR0001N	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPFW0000N	Si è verificato un errore POST nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPFW0001N	Durante il POST è stato rilevato un danneggiamento del BIOS (ROM) del firmware nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPFW0002N	Si è verificato un blocco del firmware nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPIO0003N	Si è verificata un'interruzione diagnostica nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPIO0004L	Si è verificato un timeout del bus nel bus [SensorElementName].	Errore
FQXSPIO0006N	Si è verificato un errore NMI software nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPIO0011N	Errore irreversibile in [SensorElementName].	Errore
FQXSPIO0013N	Si è verificato un errore irreversibile del bus [SensorElementName].	Errore
FQXSPIO0015M	Errore nello slot [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPMA0002N	Errore di configurazione per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Errore
FQXSPMA0005N	Il sottosistema [MemoryElementName] non ha memoria sufficiente per l'operazione.	Errore
FQXSPMA0007L	Errore di pulizia per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Errore
FQXSPMA0008N	Errore irreversibile rilevato per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Errore
FQXSPMA0012M	È stata rilevata una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Errore
FQXSPMA0013N	Il sistema [ComputerSystemElementName] non ha rilevato memoria nel sistema.	Errore
FQXSPOS4002I	Cattura della schermata watchdog [arg1] non riuscita.	Errore
FQXSPOS4003I	Timer watchdog della piattaforma scaduto per [arg1].	Errore
FQXSPOS4010I	Acquisizione video arresto anomalo del sistema operativo non riuscita.	Errore

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPU0001N	Condizione di sovratemperatura rilevata in [ProcessorElementName].	Errore
FQXSPPU0003N	[ProcessorElementName] in errore con IERR.	Errore
FQXSPPU0004M	[ProcessorElementName] in errore con condizione FRB1/BIST.	Errore
FQXSPPU0007N	Mancata corrispondenza di voltaggio CPU rilevata in [ProcessorElementName].	Errore
FQXSPPU0009N	Mancata corrispondenza di configurazione di [ProcessorElementName].	Errore
FQXSPPU0011N	Asserzione di un errore complesso CPU irreversibile di SM BIOS per [ProcessorElementName].	Errore
FQXSPPW0035M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Errore
FQXSPPW0047M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).	Errore
FQXSPPW0063M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPPW0110M	Asserzione di risorse Non-redundant:Insufficient per [RedundancySetElementName].	Errore
FQXSPSD0001L	L'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]) è stata disabilitata a causa del rilevamento di un errore.	Errore
FQXSPSD0005L	Asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-S/N: [arg2]).	Errore
FQXSPSE4000I	L'autorità di certificazione [arg1] ha rilevato un errore di certificazione [arg2].	Errore
FQXSPUN0019M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPUN0020N	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPUN0023N	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato irreversibile.	Errore
FQXSPUP0007L	Nel sistema [ComputerSystemElementName] è stato rilevato un firmware o software non valido o non supportato.	Errore
FQXSPUP4000I	Assicurarsi che il controller di gestione [arg1] sia aggiornato con il firmware corretto. Il controller di gestione non è in grado di abbinare il relativo firmware al server.	Errore
FQXSPUP4003I	Mancata corrispondenza del firmware [arg1] interna al sistema [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware [arg3].	Errore
FQXSPUP4004I	Mancata corrispondenza di firmware XCC tra i nodi [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware XCC allo stesso livello su tutti i nodi.	Errore
FQXSPUP4005I	Mancata corrispondenza di firmware FPGA tra i nodi [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware FPGA allo stesso livello su tutti i nodi.	Errore

Elenco degli eventi di XClarity Controller

Questa sezione elenca tutti i messaggi che possono essere inviati da XClarity Controller.

 FQXSPBR4000l: Controller di gestione [arg1]: configurazione ripristinata da un file da parte dell'utente [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0027

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPBR4001I: Esecuzione dell'applicazione principale del controller di gestione di backup [arg1].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione è ricorso all'esecuzione dell'applicazione principale di backup.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0030

Intervento dell'utente:

Aggiornare il firmware XCC a una versione supportata dal server. Importante: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti coordinati di codice. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.

 FQXSPBR4002I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata causata dal ripristino dei valori predefiniti.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione è stato reimpostato a causa del ripristino dei valori predefiniti di configurazione da parte di un utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0032

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPBR4003I: Watchdog Timer della piattaforma scaduto per [arg1].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un timer watchdog della piattaforma scaduto.

Gravità: Errore Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Timeout sistema operativo

SNMP Trap ID: 21

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0039

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Riconfigurare il timer watchdog su un valore maggiore.
- 2. Assicurarsi che l'Ethernet XCC sull'interfaccia USB sia abilitato.
- 3. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
- 4. Disabilitare il watchdog.
- 5. Verificare l'integrità del sistema operativo installato.
- FQXSPBR4004l: Timeout server impostati dall'utente [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].

Un utente configura i timeout del server.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0095

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPBR4005I: Controller di gestione [arg1]: configurazione salvata in un file dall'utente [arg2].

Un utente ha salvato una configurazione del controller di gestione in un file.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0109

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPBR4006I: Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] completato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file e tale ripristino viene completato.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0136

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPBR4007I: Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] non completato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file e tale ripristino non viene completato.

Gravità: Errore Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0137

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Spegnere il server e scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Per reimpostare XCC, è necessario scollegare il server dal ciclo di alimentazione CA.
- 2. Dopo 45 secondi, ricollegare il server alla fonte di alimentazione e accenderlo.
- 3. Ripetere l'operazione.

FQXSPBR4008l: Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] non avviato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file e tale ripristino non viene avviato.

Gravità: Errore Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0138

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Spegnere il server e scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Per reimpostare XCC, è necessario scollegare il server dal ciclo di alimentazione CA.
- 2. Dopo 45 secondi, ricollegare il server alla fonte di alimentazione e accenderlo.
- 3. Ripetere l'operazione.

FQXSPCA0002M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Malfunzionamento della ventola

SNMP Trap ID: 11

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller la presenza di eventuali problemi relativi alle ventole, al raffreddamento o all'alimentazione.
- 2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
- 3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.

FQXSPCA0007J: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore non critico in aumento.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Temperatura

SNMP Trap ID: 12

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare il log eventi di System Management Module e di XClarity Controller per verificare la presenza di eventuali errori relativi alle ventole, al raffreddamento o all'alimentazione.
- 2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
- 3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.

FQXSPCA0009M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller la presenza di eventuali problemi relativi alle ventole, al raffreddamento o all'alimentazione.
- 2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
- 3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.

FQXSPCA0011N: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore irreversibile in aumento.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller la presenza di eventuali problemi relativi alle ventole, al raffreddamento o all'alimentazione.
- 2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
- 3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.

FQXSPCA0017M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller la presenza di eventuali problemi relativi alle ventole, al raffreddamento o all'alimentazione.
- 2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
- 3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.

FQXSPCA0019N: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller la presenza di eventuali problemi relativi alle ventole, al raffreddamento o all'alimentazione.
- 2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
- 3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.

FQXSPCA2002I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Malfunzionamento della ventola

SNMP Trap ID: 11

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPCA2007I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore non critico in aumento.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Temperatura

SNMP Trap ID: 12

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPCA2009I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPCA2011I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore irreversibile in aumento.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPCA2017I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPCA2019I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione della transizione sensore a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPCN4000l: Reindirizzamento seriale impostato dall'utente [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate= [arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].

Un utente ha configurato la modalità porta seriale.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0078

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPCN4001I: Sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2].

Sessione di controllo remoto avviata.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0128

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPCN4002l: L'utente [arg1] ha terminato una sessione di console attiva.

Un utente ha terminato una sessione di console attiva.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0145

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPCN4003I: La sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2] è stata chiusa.

Sessione di controllo remoto chiusa

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0194

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPCR0001N: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Aggiornare l'immagine UEFI al livello più recente.
- 2. Se il problema persiste, rimuovere la batteria CMOS per 30 secondi e reinstallarla, per cancellare i contenuti CMOS.
- 3. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza locale.
- FQXSPCR2001I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione della transizione sensore a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPDA2000I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

 FQXSPDM4000l: Dati di inventario modificati per il dispositivo [arg1], hash nuovi dati del dispositivo=[arg2], hash nuovi dati principali=[arg3].

L'inventario fisico è stato modificato

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0072

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPDM4001I: Lo storage [arg1] è stato modificato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un indirizzo IP per la gestione storage è stato modificato.

Gravità: Informazioni

Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM

SNMP Trap ID: 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0139

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPDM4002I: VPD del dispositivo [arg1] non validi.

I VPD per un dispositivo non sono validi

Gravità: Avvertenza Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0142

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPDM4003I: Server TKLM impostati dall'utente [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Porta=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Porta=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Porta=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Porta= [arg9].

Un utente ha configurato i server TKLM

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0146

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPDM4004I: Gruppo di dispositivi dei server TKLM impostato dall'utente [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2].

Un utente ha configurato il gruppo di dispositivi TKLM

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0147

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPDM4005l: L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e installato un certificato autofirmato per il client TKLM.

L'utente ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e installato un certificato autofirmato per il client TKLM.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0148

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPDM4006l: L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e una richiesta di firma del certificato per il client TKLM.

L'utente ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e una richiesta di firma del certificato per il client TKLM.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0149

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPDM4007I: L'utente [arg1] ha importato un certificato firmato per il client TKLM da [arg2].

L'utente ha importato un certificato firmato per il client TKLM.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0150

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPDM4008I: L'utente [arg1] ha importato un certificato server per il server TKLM.

L'utente ha importato un certificato server per il server TKLM.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0151

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPDM4009I: L'utente [arg1] ha [arg2] file [arg3] da [arg4].

L'utente ha montato/smontato un file da un URL o da un server

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0162

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4000I: [arg1] sul sistema [arg2] eliminato dall'utente [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un log eventi del controller di gestione su un sistema viene eliminato da un utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0020

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4001I: [arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 75%.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un log eventi del controller di gestione su un sistema è pieno al 75%.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Log eventi pieno

SNMP Trap ID: 35

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0037

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4002I: [arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 100%.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un log eventi del controller di gestione su un sistema è pieno al 100%.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Log eventi pieno

SNMP Trap ID: 35

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0038

Intervento dell'utente:

Per evitare la perdita di voci di log precedenti, salvare il log come file di testo, quindi cancellarlo.

FQXSPEM4003I: Stato del LED [arg1] modificato in [arg2] da [arg3].

Un utente ha modificato lo stato di un LED

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0071

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4004I: SNMP [arg1] abilitato dall'utente [arg2].

Un utente ha abilitato SNMPv1 o SNMPv3 o i trap

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0073

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4005I: SNMP [arg1] disabilitato dall'utente [arg2].

Un utente ha disabilitato SNMPv1 o SNMPv3 o i trap.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0074

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPEM4006l: Notifica eventi globale di configurazione avviso impostata dall'utente [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].

Un utente ha modificato le impostazioni di notifica eventi globale.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0110

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4007I: Numero destinatario dell'avviso [arg1] aggiornato: Name=[arg2], DeliveryMethod= [arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters= [arg8].

Un utente aggiunge o aggiorna un destinatario dell'avviso.

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0111

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPEM4008I: Trap SNMP abilitati dall'utente [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters= [arg3].

Un utente ha abilitato la configurazione dei trap SNMP

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0112

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4009I: Le definizioni UEFI sono state modificate.

È stata rilevata la modifica delle definizioni UEFI

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0152

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPEM4010I: UEFI segnalato: [arg1].

Evento di controllo UEFI registrato.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0161

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPEM4011I: Registrazione dell'evento precedente [arg1] da parte di XCC non riuscito.

Registrazione dell'evento precedente da parte di XCC non riuscito.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0196

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4012I: L'utente [arg1] ha eseguito la modalità di incapsulamento lite del sistema [arg2].

Modifica dello stato della modalità di incapsulamento lite

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0201

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4013I: Il controller RAID ha rilevato un errore della batteria. È necessario sostituire l'unità batteria.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

Il controller RAID ha rilevato un errore della batteria

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0202

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4014I: È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: Sì Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0203

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4015I: Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile. È necessario sostituire il controller.([arg1], [arg2], [arg4], [arg5])

Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: Sì

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0204

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPEM4016l: Il controller RAID ha rilevato uno o più problemi. Contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

Il controller RAID ha rilevato uno o più problemi

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0205

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPEM4017I: Il controller RAID ha rilevato una o più possibili modifiche della configurazione del sottosistema. Controllare lo stato del LED dell'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili modifiche della configurazione del sottosistema

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0206

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPEM4018I: È stato rilevato un problema dell'enclosure relativo a una o più unità. Per risolvere il problema, verificare le unità enclosure.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

È stato rilevato un problema dell'enclosure relativo a una o più unità

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0207

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPEM4019I: È stato rilevato un problema di connettività dell'enclosure. Per risolvere il problema, verificare la configurazione dei cavi.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

È stato rilevato un problema di connettività dell'enclosure

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0208

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4020I: È stato rilevato un problema alle ventole dell'enclosure. Verificare il corretto funzionamento della ventola dell'unità enclosure.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

È stato rilevato un problema alle ventole dell'enclosure

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0209

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4022I: È stato rilevato un problema dell'alimentatore dell'enclosure. Verificare il corretto funzionamento dell'alimentatore dell'enclosure.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

È stato rilevato un problema dell'alimentatore dell'enclosure

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0210

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4023I: Una o più unità virtuali si trovano in uno stato anomalo che potrebbe causare l'indisponibilità dell'unità virtuale. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

Una o più unità virtuali si trovano in uno stato anomalo che potrebbe causare l'indisponibilità dell'unità virtuale

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0211

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPEM4024I: Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili problemi di configurazione del sottosistema. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg4], [arg5])

Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili problemi di configurazione del sottosistema

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0212

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPEM4025I: Si è verificato un problema con una o più unità virtuali. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

Si è verificato un problema con una o più unità virtuali

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: Sì Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0213

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPEM4026I: Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: Sì Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0214

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPEM4027I: Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0215

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4028I: La porta [arg1] del dispositivo PCle [arg2] su [arg3] dispone del collegamento [arg4].

Collegamento del dispositivo PCI

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0220

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPEM4029I: Tutti gli slot PCle su [arg1] possono non essere funzionanti sulla base del popolamento della CPU corrente.

PCIe potenzialmente non funzionante

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0221

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPEM4030I: Si è verificato un problema relativo a un'operazione pianificata sul controller RAID. Per maggiori dettagli, fare riferimento ai log RAID in Gestione server, Storage locale. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])

Si è verificato un problema relativo a un'operazione pianificata sul controller RAID

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0223

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPFC4000I: Il processo di connessione bare metal è stato avviato.

Il processo di connessione bare metal è stato avviato

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0143

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPFC4001I: L'applicazione di aggiornamento bare metal riporta lo stato [arg1].

Stato dell'applicazione di aggiornamento bare metal

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0144

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPFC4002I: Esecuzione del sistema in modalità di configurazione.

Esecuzione del sistema in modalità di configurazione

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0193

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPFC4003I: La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextBoot

La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextBoot

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0197

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPFC4004I: La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextAc.

La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextAc

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0198

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPFC4005I: La modalità di avvio di distribuzione UEFI è stata disabilitata.

La modalità di avvio di distribuzione UEFI è stata disabilitata

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0199

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPFW0000N: Si è verificato un errore POST nel sistema [ComputerSystemElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore Post.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0184

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Le impostazioni originali di UEFI sono ancora presenti. Se il cliente desidera continuare a utilizzare le impostazioni originali, selezionare "Salva impostazioni".
- 2. Se l'utente non ha attivato intenzionalmente i riavvii, controllare i log per individuare la probabile causa. Ad esempio, in caso di evento di errore di una batteria, seguire la procedura per risolvere tale evento.
- 3. Annullare le modifiche recenti al sistema (impostazioni o dispositivi aggiunti). Verificare che il sistema si avvii. Quindi, reinstallare le opzioni una alla volta per individuare il problema.
- 4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore. Aggiornare il firmware UEFI, se applicabile.
- 5. Rimuovere e reinstallare la batteria CMOS sulla scheda di sistema per 30 secondi per eliminare i contenuti CMOS. Se il sistema viene avviato correttamente, ripristinare le impostazioni di sistema.
- 6. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 7. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSPFW0001N: Durante il POST è stato rilevato un danneggiamento del BIOS (ROM) del firmware nel sistema [ComputerSystemElementName].

Durante il POST è stato rilevato un danneggiamento del BIOS (ROM) del firmware nel sistema.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0850

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Le impostazioni originali di UEFI sono ancora presenti. Se il cliente desidera continuare a utilizzare le impostazioni originali, selezionare "Salva impostazioni".
- 2. Se l'utente non ha attivato intenzionalmente i riavvii, controllare i log per individuare la probabile causa. Ad esempio, in caso di evento di errore di una batteria, seguire la procedura per risolvere tale evento.
- 3. Annullare le modifiche recenti al sistema (impostazioni o dispositivi aggiunti). Verificare che il sistema si avvii. Quindi, reinstallare le opzioni una alla volta per individuare il problema.
- 4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore. Aggiornare il firmware UEFI, se applicabile.
- 5. Rimuovere e reinstallare la batteria CMOS sulla scheda di sistema per 30 secondi per eliminare i contenuti CMOS. Se il sistema viene avviato correttamente, ripristinare le impostazioni di sistema.
- 6. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 7. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSPFW0002N: Si è verificato un blocco del firmware nel sistema [ComputerSystemElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un blocco del firmware nel sistema.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Errore di avvio

SNMP Trap ID: 25

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0186

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Le impostazioni originali di UEFI sono ancora presenti. Se il cliente desidera continuare a utilizzare le impostazioni originali, selezionare "Salva impostazioni".
- 2. Se l'utente non ha attivato intenzionalmente i riavvii, controllare i log per individuare la probabile causa. Ad esempio, in caso di evento di errore di una batteria, seguire la procedura per risolvere tale evento.
- 3. Annullare le modifiche recenti al sistema (impostazioni o dispositivi aggiunti). Verificare che il sistema si avvii. Quindi, reinstallare le opzioni una alla volta per individuare il problema.
- 4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore. Aggiornare il firmware UEFI, se applicabile.
- 5. Rimuovere e reinstallare la batteria CMOS sulla scheda di sistema per 30 secondi per eliminare i contenuti CMOS. Se il sistema viene avviato correttamente, ripristinare le impostazioni di sistema.
- 6. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 7. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSPFW2001I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPIO0003N: Si è verificata un'interruzione diagnostica nel sistema [ComputerSystemElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'interruzione diagnostica/NMI del pannello anteriore.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0222

Intervento dell'utente:

Se non è stato premuto il pulsante NMI sul pannello informativo dell'operatore, completare la seguente procedura:

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Se l'errore persiste, raccogliere il log di servizio e contattare il supporto Lenovo.

• FQXSPI00004L: Si è verificato un timeout del bus nel bus [SensorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un timeout del bus.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0224

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riposizionare il processore e riavviare il server.
- 2. (Per tecnici dell'assistenza) Se il problema persiste, sostituire la scheda di sistema.
- 3. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

FQXSPIO0006N: Si è verificato un errore NMI software nel sistema [ComputerSystemElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una NMI software.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0228

Intervento dell'utente:

Controllare il log eventi nel log eventi di sistema per risolvere eventuali errori correlati all'evento NMI

FQXSPIO0010I: Errore reversibile del bus [SensorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore reversibile del bus.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0238

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo; correggere l'errore registrato nel log di sistema per risolvere l'errore

FQXSPIO0011N: Errore irreversibile in [SensorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore irreversibile del bus.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0240

Intervento dell'utente:

Visitare il sito http://support.lenovo.com/ per trovare suggerimenti tecnici o aggiornamenti firmware che potrebbero consentire di correggere l'errore.

- 1. Verificare che tutte le schede di espansione I/O si trovino ai livelli corretti e corrispondenti di firmware e driver di dispositivo.
- 2. Controllare il log eventi di XClarity Controller per ulteriori informazioni sui componenti malfunzionanti.
- 3. Se il log eventi non contiene voci relative all'errore, contattare il supporto Lenovo

FQXSPIO0013N: Si è verificato un errore irreversibile del bus [SensorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore irreversibile del bus.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0244

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware per il sistema o per l'adattatore applicabile a questo errore di memoria.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.

• FQXSPIO0015M: Errore nello slot [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione abbia rilevato un errore in uno slot.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0330

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni per correggere l'errore:

- 1. Verificare che tutte le schede di espansione I/O si trovino ai livelli corretti e corrispondenti di firmware e driver di dispositivo.
- 2. Controllare il log eventi di XClarity Controller per ulteriori informazioni sui componenti malfunzionanti. Visitare il sito http://support.lenovo.com/ per trovare suggerimenti tecnici o aggiornamenti firmware che potrebbero consentire di correggere l'errore.
- 3. Se il log eventi non contiene voci relative all'errore, contattare il supporto Lenovo
- FQXSPIO2002I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• FQXSPIO2003I: Il sistema [ComputerSystemElementName] è stato ripristinato a seguito di un'interruzione diagnostica.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un ripristino da un'interruzione diagnostica/NMI del pannello anteriore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0223

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPI02004I: Ripristino del bus [SensorElementName] da un timeout del bus.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sistema ha eseguito un ripristino da un timeout del bus.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0225

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPIO2006I: Il sistema [ComputerSystemElementName] è stato ripristinato a seguito di una NMI.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato il ripristino da una NMI software.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0230

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPIO2010I: Il bus [SensorElementName] è stato ripristinato da un errore reversibile del bus.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sistema ha eseguito un ripristino da un errore reversibile del bus.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0239

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXSPIO2017I: Slot [PhysicalConnectorElementName] vuoto per il sistema [ComputerSystemElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato uno slot vuoto.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0336

Intervento dell'utente:

Verificare che la scheda LTE/WiFi sia installata correttamente

FQXSPMA0002N: Errore di configurazione per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato corretto un errore di configurazione del DIMM di memoria.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Memoria

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0126

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Potrebbe seguire un errore irreversibile di memoria o un test non riuscito della memoria. Controllare il log ed eseguire un intervento di assistenza innanzitutto per tale evento. Questo evento potrebbe essere causato da DIMM disabilitati per altri errori o azioni.
- 2. Accertarsi che i moduli DIMM siano stati installati nella sequenza di popolamento corretta.
- 3. Aggiornare il firmware UEFI.
- 4. Sostituire il DIMM.
- 5. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 6. Contattare il supporto Lenovo.

• FQXSPMA0005N: Il sottosistema [MemoryElementName] non ha memoria sufficiente per l'operazione.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la memoria utilizzabile non è sufficiente per l'operazione.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Memoria

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0132

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Accertarsi che uno o più DIMM siano installati nel server.
- 2. Risolvere gli eventuali errori di memoria esistenti.
- 3. Se nei log non sono presenti errori relativi alla memoria, verificare che tutti i connettori DIMM siano abilitati tramite Setup Utility o OneCLI Utility.
- 4. Riposizionare tutti i DIMM accertandosi che siano installati nella sequenza di popolamento corretta, in conformità alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.
- 5. Cancellare la memoria CMOS sulla scheda di sistema. Tenere presente che verranno ripristinate tutte le impostazioni firmware predefinite.
- 6. Riaggiornare il firmware UEFI.
- 7. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 8. Contattare il supporto Lenovo.

• FQXSPMA0007L: Errore di pulizia per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore di pulizia della memoria.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Memoria

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0136

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Accertarsi che uno o più DIMM siano installati nel server.
- 2. Risolvere gli eventuali errori di memoria esistenti.
- 3. Se nei log non sono presenti errori relativi alla memoria, verificare che tutti i connettori DIMM siano abilitati tramite Setup Utility o OneCLI Utility.
- 4. Riposizionare tutti i DIMM accertandosi che siano installati nella sequenza di popolamento corretta, in conformità alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.
- 5. Cancellare la memoria CMOS sulla scheda di sistema. Tenere presente che verranno ripristinate tutte le impostazioni firmware predefinite.
- 6. Riaggiornare il firmware UEFI.
- 7. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 8. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSPMA0008N: Errore irreversibile rilevato per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore irreversibile di memoria.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì Categoria avvisi: Critico - Memoria

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0138

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se il server è stato installato, spostato, sottoposto a interventi di assistenza o aggiornato, verificare che il modulo DIMM sia posizionato correttamente e verificare a vista che non sia presente materiale esterno in un qualsiasi connettore DIMM su quel canale di memoria. Se viene rilevata una delle due condizioni, correggere e riprovare con lo stesso DIMM. Nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica che è stata rilevata una modifica nel popolamento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema.
- 2. Se non viene rilevato alcun problema nei connettori dei DIMM oppure se il problema persiste, sostituire il DIMM identificato da Lightpath e/o dalla voce del log eventi.
- 3. Se il problema si ripete sullo stesso connettore DIMM, sostituire gli altri DIMM sullo stesso canale di memoria.
- 4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore di memoria.

- 5. Se il problema si ripete sullo stesso connettore DIMM, verificare che il connettore non sia danneggiato. Se viene rilevato un danno o il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 6. Contattare il supporto Lenovo.

• FQXSPMA0009I: Sparing di memoria avviato per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato avviato il processo DCS (Double Chip Sparing) della memoria.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXSPMA0010J: [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] limitato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la memoria è stata limitata.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0142

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Controllare il log eventi di System Management Module e di XClarity Controller per verificare la presenza di eventuali errori correlati a ventole o raffreddamento.
- 2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
- 3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
- 4. Se il problema persiste e non vi sono altri DIMM che riportano la stessa indicazione, sostituire il DIMM.

FQXSPMA0011G: Limite di registrazione della memoria raggiunto per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato raggiunto il limite di registrazione della memoria.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì Categoria avvisi: Avvertenza - Memoria

SNMP Trap ID: 43

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0144

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se il server è stato installato, spostato, sottoposto a interventi di assistenza o aggiornato, verificare che il modulo DIMM sia posizionato correttamente e verificare a vista che non sia presente materiale esterno in un qualsiasi connettore DIMM su quel canale di memoria. Se viene rilevata una delle due condizioni, correggere e riprovare con lo stesso DIMM. Nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica che è stata rilevata una modifica nel popolamento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema.
- 2. Se non viene rilevato alcun problema nei connettori dei DIMM oppure se il problema persiste, sostituire il DIMM identificato da Lightpath e/o dalla voce del log eventi.
- 3. Se il problema si ripete sullo stesso connettore DIMM, sostituire gli altri DIMM sullo stesso canale di memoria.
- 4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore di memoria.
- 5. Se il problema si ripete sullo stesso connettore DIMM, verificare che il connettore non sia danneggiato. Se viene rilevato un danno o il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 6. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSPMA0012M: È stata rilevata una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha riscontrato una condizione di sovratemperatura della memoria che è stata rilevata.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0146

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller (XCC) la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento.
- 2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
- 3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
- 4. Se il problema persiste e non vi sono altri DIMM che riportano la stessa indicazione, sostituire il DIMM.

FQXSPMA0013N: Il sistema [ComputerSystemElementName] non ha rilevato memoria nel sistema.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha riscontrato che è stata rilevata memoria nel sistema.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Memoria

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0794

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se il DIMM era stato disabilitato a causa di un errore di memoria, attenersi alla procedura consigliata per tale evento di errore.
- 2. Se nei log non è registrato alcun errore di memoria, riabilitare il connettore DIMM tramite Setup Utility o OneCLI Utility.
- 3. Se il problema persiste, spegnere e riaccendere il server dalla console di gestione.
- 4. Ripristinare le impostazioni predefinite per l'XCC.
- 5. Ripristinare le impostazioni predefinite per l'UEFI.
- 6. Aggiornare il firmware XCC e UEFI.
- 7. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 8. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSPMA2005I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Memoria

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPMA2007I: L'errore di pulizia per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] è stato risolto.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una soluzione per l'errore di pulizia della memoria.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Memoria

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0137

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPMA2010l: [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] non è più limitato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la memoria non è più limitata.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0143

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPMA2012I: È stata rimossa una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una condizione di sovratemperatura della memoria che è stata rimossa.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0147

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPMA2013I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Memoria

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPMA2024I: Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4000I: Inizializzazione della rete del controller di gestione [arg1] completata.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una rete del controller di gestione ha completato l'inizializzazione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM

SNMP Trap ID: 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0001

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4001I: Velocità di trasferimento dati Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica la velocità di trasferimento dati della porta Ethernet.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0003

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4002I: Impostazione duplex Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'utente A modifica l'impostazione duplex della porta Ethernet.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0004

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4003I: Impostazione MTU Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'impostazione MTU porta Ethernet.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0005

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4004I: Indirizzo MAC gestito in locale Ethernet modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'impostazione dell'indirizzo MAC porta Ethernet.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0006

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4005I: Interfaccia Ethernet [arg1] dall'utente [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente abilita o disabilita l'interfaccia Ethernet.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0007

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4006l: Nome host impostato su [arg1] dall'utente [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica il nome host di un controller di gestione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM

SNMP Trap ID: 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0008

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4007I: Indirizzo IP dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'indirizzo IP di un controller di gestione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM

SNMP Trap ID: 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0009

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4008I: Maschera di sottorete IP dell'interfaccia di rete modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica la maschera di sottorete IP di un controller di gestione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0010

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4009I: Indirizzo IP del gateway predefinito modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'indirizzo IP del gateway predefinito di un controller di gestione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0011

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4010I: Errore DHCP[[arg1]], nessun indirizzo IP assegnato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un server DHCP non riesce ad assegnare un indirizzo IP a un controller di gestione.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0013

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Assicurarsi che il cavo di rete XCC sia collegato.
- 2. Verificare che in rete sia presente un server DHCP in grado di assegnare un indirizzo IP al modulo XCC.

FQXSPNM4011I: ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@= [arg6], DNS1@=[arg7].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una configurazione e un indirizzo IP controller di gestione sono stati assegnati dal server DHCP.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0022

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4012I: ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3], NetMsk=[arg4], GW@=[arg5].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una configurazione e un indirizzo IP controller di gestione sono stati assegnati staticamente utilizzando i dati utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0023

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4013I: LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] non è più attiva.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'interfaccia Ethernet del controller di gestione non è più attiva.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0024

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4014I: LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] ora è attiva.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'interfaccia Ethernet del controller di gestione è ora attiva.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0025

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4015I: Impostazione DHCP modificata in [arg1] dall'utente [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'impostazione DHCP.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0026

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4016l: Nome di dominio impostato su [arg1] dall'utente [arg2].

Nome di dominio impostato dall'utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0043

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4017I: Origine dominio modificata da [arg1] dall'utente [arg2].

Origine dominio modificata dall'utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0044

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4018I: Impostazione DDNS modificata in [arg1] dall'utente [arg2].

Impostazione DDNS modificata dall'utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0045

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4019I: Registrazione DDNS riuscita. Il nome di dominio è [arg1].

Valori e registrazione DDNS.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0046

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4020I: IPv6 abilitato dall'utente [arg1].

Protocollo IPv6 abilitato dall'utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0047

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4021I: IPv6 disabilitato dall'utente [arg1].

Il protocollo IPv6 è stato disabilitato dall'utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0048

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4022I: Configurazione IP statico IPv6 abilitata dall'utente [arg1].

Il metodo di assegnazione dell'indirizzo statico IPv6 è abilitato dall'utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0049

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4023I: DHCP IPv6 abilitato dall'utente [arg1].

Il metodo di assegnazione del DHCP IPv6 è abilitato dall'utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0050

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4024I: Autoconfigurazione senza stato IPv6 abilitata dall'utente [arg1].

Il metodo di autoassegnazione senza stato IPv6 è abilitato dall'utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0051

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4025I: Configurazione IP statico IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].

Il metodo di assegnazione IPv6 statico è disabilitato dall'utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0052

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4026I: DHCP IPv6 disabilitato dall'utente [arg1].

Il metodo di assegnazione DHCP IPv6 è disabilitato dall'utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0053

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4027I: Autoconfigurazione senza stato IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].

Il metodo di autoassegnazione senza stato IPv6 è disabilitato dall'utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0054

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4028I: ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4].

L'indirizzo locale del collegamento IPv6 è attivo

Gravità: Informazioni Manutenzione: No Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0055

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4029I: ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4], GW@=[arg5].

L'indirizzo statico IPv6 è attivo.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0056

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4030I: ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@= [arg5].

L'indirizzo IPv6 assegnato da DHCP è attivo.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0057

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4031I: Indirizzo statico IPv6 dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].

Un utente modifica l'indirizzo statico IPv6 di un controller di gestione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0058

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4032I: Errore DHCPv6: nessun indirizzo IP assegnato.

Il server DHCP6 non riesce ad assegnare un indirizzo IP all'unità di controllo.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0059

Intervento dell'utente:

Verificare che il server DHCP funzioni.

FQXSPNM4033I: Numero di porta Telnet modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].

Un utente ha modificato il numero di porta telnet.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0061

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4034I: Numero di porta HTTP CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].

Un utente ha modificato il numero di porta SSH.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0062

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4035I: Numero di porta HTTP Web modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].

Un utente ha modificato il numero di porta HTTP Web.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0063

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4036l: Numero di porta HTTPS Web modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].

Un utente ha modificato il numero di porta HTTPS Web

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0064

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4037I: Numero di porta HTTP CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].

Un utente ha modificato il numero di porta HTTP CIM

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0065

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4038I: Numero di porta HTTPS CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].

Un utente ha modificato il numero di porta HTTPS CIM

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0066

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4039l: Numero di porta dell'agente SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].

Un utente ha modificato il numero di porta dell'agente SNMP

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0067

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4040I: Numero di porta dei trap SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].

Un utente ha modificato il numero di porta dei trap SNMP.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0068

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4041I: Numero di porta Syslog modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].

Un utente ha modificato il numero di porta di ricezione Syslog

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0069

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4042l: Numero di porta della presenza remota modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].

Un utente ha modificato il numero di porta della presenza remota

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0070

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4043I: Server SMTP impostato dall'utente [arg1] su [arg2]:[arg3].

Un utente ha configurato il server SMTP

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0086

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4044I: Telnet [arg1] dall'utente [arg2].

Un utente abilita o disabilita i servizi Telnet

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0087

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4045I: Server DNS impostati dall'utente [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].

Un utente configura i server DNS

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0088

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4046I: LAN-over-USB [arg1] dall'utente [arg2].

Un utente ha configurato la LAN USB

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0089

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4047I: Inoltro porta LAN-over-USB impostato dall'utente [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].

Un utente ha configurato l'inoltro della porta USB LAN.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0090

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4048I: Avvio di PXE richiesto dall'utente [arg1].

Avvio di PXE richiesto

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0129

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4049I: L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server TKLM per verificare la connettività al server [arg2].

L'utente ha avviato un test di connessione del server TKLM.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0159

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4050I: L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server SMTP.

L'utente ha avviato un test di connessione del server SMTP.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0160

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4051I: L'utente [arg1] ha impostato il reverse-path del server SMTP su [arg2].

L'utente ha impostato l'indirizzo reverse-path del server SMTP

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0163

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4052I: Il nome host specificato da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].

Il nome host specificato da DHCP è stato impostato dall'utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0216

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4053I: Il rilevamento DNS di Lenovo XClarity Administrator è stato [arg1] dall'utente [arg2].

Rilevamento DNS di Lenovo XClarity Administrator

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0217

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4054I: Il nome host specificato da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].

Questo messaggio consente di ottenere il nome host da DHCP.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM

SNMP Trap ID: 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0244

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPNM4055I: Il nome host specificato da DHCP non è valido.

Questo messaggio viene visualizzato quando il nome host specificato da DHCP non è valido.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM

SNMP Trap ID: 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0245

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPNM4056I: L'indirizzo del server NTP [arg1] non è valido.

Report del server NTP non valido

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM

SNMP Trap ID: 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0249

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPOS4000l: Risposta watchdog sistema operativo [arg1] da [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un watchdog sistema operativo è stato abilitato o disabilitato da un utente.

Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0012

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPOS4001I: Si è verificata la cattura della schermata watchdog [arg1].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui si sia verificato un errore del sistema operativo e la schermata è stata catturata.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0028

Intervento dell'utente:

Se non si sono verificati errori del sistema operativo, completare le operazioni seguenti fino alla risoluzione del problema:

- 1. Riconfigurare il timer watchdog su un valore maggiore.
- 2. Assicurarsi che l'Ethernet IMM sull'interfaccia USB sia abilitato.
- 3. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
- 4. Disabilitare il watchdog.
- 5. Se si è verificato un errore del sistema operativo, controllare l'integrità di quello installato.

FQXSPOS4002I: Cattura della schermata watchdog [arg1] non riuscita.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui si sia verificato un errore del sistema operativo e la cattura della schermata non è riuscita.

Gravità: Errore Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0029

Intervento dell'utente:

Importante: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti coordinati di codice. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice. Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Riconfigurare il timer watchdog su un valore maggiore.
- 2. Assicurarsi che l'Ethernet XCC sull'interfaccia USB sia abilitato.
- 3. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
- 4. Disabilitare il watchdog.
- 5. Verificare l'integrità del sistema operativo installato.
- Aggiornare il firmware XCC.

FQXSPOS4003I: Watchdog Timer della piattaforma scaduto per [arg1].

Un'implementazione ha rilevato un timer watchdog del programma di caricamento del sistema operativo scaduto.

Gravità: Errore Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Timeout programma di caricamento

SNMP Trap ID: 26

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0060

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Riconfigurare il timer watchdog su un valore maggiore.
- 2. Assicurarsi che l'Ethernet XCC sull'interfaccia USB sia abilitato.
- 3. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
- 4. Disabilitare il watchdog.
- 5. Verificare l'integrità del sistema operativo installato.

• FQXSPOS4004I: Lo stato del sistema operativo è cambiato in [arg1].

Modifica dello stato del sistema operativo

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0191

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPOS4005I: La password di accensione dell'host è stata modificata.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di accensione dell'host è stata modificata.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0231

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPOS4006l: La password di accensione dell'host è stata cancellata.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di accensione dell'host è stata cancellata.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0232

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPOS4007I: La password di amministratore dell'host è stata modificata.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di amministratore dell'host è stata modificata.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0233

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPOS4008I: La password di amministratore dell'host è stata cancellata.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di amministratore dell'host è stata cancellata.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0234

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPOS4009I: Video arresto anomalo del sistema operativo acquisito.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui il video di arresto anomalo del sistema operativo è stato acquisito.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0235

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPOS4010I: Acquisizione video arresto anomalo del sistema operativo non riuscita.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'acquisizione del video di arresto anomalo del sistema operativo non è riuscita.

Gravità: Errore Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0236

Intervento dell'utente:

Impostare i timeout del server in XCC Web per abilitare la funzione Watchdog sistema operativo, selezionare un intervallo nel menu a discesa Ora watchdog sistema operativo e fare clic su Applica.

FQXSPPP4000I: Tentativo di [arg1] del server [arg2] dall'utente [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente sta utilizzando il controller di gestione per eseguire funzioni di alimentazione sul sistema.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0015

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4001I: Spegnimento ritardato del server impostato [arg1] dall'utente [arg2].

Un utente ha configurato lo spegnimento ritardato del server

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0081

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4002I: Server [arg1] pianificato per [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].

Un utente ha configurato un'azione di alimentazione del server a un'ora specifica

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0082

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4003I: Server [arg1] pianificato per ogni [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].

Un utente ha configurato un'azione periodica di alimentazione del server

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0083

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4004I: Server [arg1] [arg2] eliminato dall'utente [arg3].

Un utente ha eliminato un'azione di alimentazione del server.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0084

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4005I: Il valore limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt a [arg2] watt dall'utente [arg3].

I valori limite alimentazione sono stati modificati dall'utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0113

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4006l: Il valore minimo limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.

Il valore minimo limite alimentazione è stato modificato

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0114

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4007I: Il valore massimo limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.

Il valore massimo del limite di energia è stato modificato.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0115

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4008I: Il valore minimo flessibile del limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.

Il valore minimo flessibile limite alimentazione è stato modificato

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0116

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4009I: Il valore di alimentazione misurato ha superato il valore limite alimentazione.

L'alimentazione ha superato il limite

Gravità: Avvertenza Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione

SNMP Trap ID: 164

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0117

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4010I: Il nuovo valore minimo del limite alimentazione ha superato il valore del limite alimentazione.

Il limite minimo alimentazione supera il limite alimentazione

Gravità: Avvertenza Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione

SNMP Trap ID: 164

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0118

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4011I: Il limite alimentazione è stato attivato dall'utente [arg1].

Limitazione alimentazione attivata dall'utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0119

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPP4012I: Il limite alimentazione è stato disattivato dall'utente [arg1].

Limitazione alimentazione disattivata dall'utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0120

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4013I: La modalità statica di risparmio energetico è stata attivata dall'utente [arg1].

La modalità statica di risparmio energetico è stata attivata dall'utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0121

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4014I: Modalità statica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].

La modalità statica di risparmio energetico è stata disattivata dall'utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0122

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4015I: Modalità dinamica di risparmio energetico attivata dall'utente [arg1].

La modalità dinamica di risparmio energetico è stata attivata dall'utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0123

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4016l: Modalità dinamica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].

La modalità dinamica di risparmio energetico è stata disattivata dall'utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0124

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4017I: Si sono verificate una limitazione e una regolazione esterna dell'alimentazione.

Si sono verificate una limitazione e una regolazione esterna dell'alimentazione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0125

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4018I: Si è verificata una regolazione esterna.

Si è verificata una regolazione esterna.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0126

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4019I: Si è verificata una regolazione del limite alimentazione.

Si è verificata una regolazione della limitazione dell'alimentazione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0127

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4020I: Il valore di alimentazione misurato è tornato al di sotto del valore limite alimentazione.

Il limite alimentazione superato è stato ripristinato

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione

SNMP Trap ID: 164

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0130

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4021I: Il nuovo valore minimo limite alimentazione è tornato al di sotto del valore limite alimentazione.

Il limite minimo di energia supera il limite di energia ripristinato

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione

SNMP Trap ID: 164

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0131

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4022I: Il server è stato riavviato per un motivo sconosciuto.

Il server è stato riavviato per un motivo sconosciuto

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0166

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4023I: Il server è stato riavviato dal comando di controllo dello chassis.

Il server è stato riavviato dal comando di controllo dello chassis

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0167

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4024I: Il server è stato reimpostato tramite pulsante.

Il server è stato reimpostato tramite pulsante

Gravità: Informazioni

Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0168

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4025I: Il server è stato acceso tramite pulsante di alimentazione.

Il server è stato acceso tramite pulsante di alimentazione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0169

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4026l: Il server è stato riavviato quando il watchdog è scaduto.

Il server è stato riavviato quando il watchdog è scaduto.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0170

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4027I: Il server è stato riavviato per motivi OEM.

Il server è stato riavviato per motivi OEM

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0171

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4028I: Il server è stato acceso automaticamente poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Ripristina sempre.

Il server è stato acceso automaticamente poiché Power Restore Policy è impostato su Always restore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0172

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPPP4029I: Il server è stato acceso automaticamente poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Ripristina stato di alimentazione precedente.

Il server è stato acceso automaticamente poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0173

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPP4030I: Il server è stato reimpostato tramite il filtro eventi della piattaforma.

Il server è stato reimpostato tramite il filtro eventi della piattaforma

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0174

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4031I: Il server è stato spento e riacceso tramite il filtro eventi della piattaforma.

Il server è stato spento e riacceso tramite il filtro eventi della piattaforma

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0175

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPP4032I: È stata eseguita la reimpostazione normale del server.

È stato eseguito il soft reset del server

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0176

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4033I: Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (accensione pianificata).

Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (accensione pianificata)

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0177

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPP4034I: Il server è stato spento per un motivo sconosciuto.

Il server è stato spento per un motivo sconosciuto

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0178

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4035I: Il server è stato spento dal comando di controllo dello chassis.

Il server è stato spento dal comando di controllo dello chassis

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0179

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4036I: Il server è stato spento tramite pulsante.

Il server è stato spento tramite pulsante

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0180

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPP4037I: Il server è stato spento quando il watchdog è scaduto.

Il server è stato spento quando il watchdog è scaduto.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0181

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPPP4038I: Il server non si è acceso poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Ripristina sempre.

Il server non si è acceso poiché Power Restore Policy è impostato su Always restore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0182

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPP4039I: Il server non si è acceso poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Ripristina stato di alimentazione precedente.

Il server non si è acceso poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0183

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4040I: Il server è stato spento tramite il filtro eventi della piattaforma.

Il server è stato spento tramite il filtro eventi della piattaforma.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0184

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4041I: Il server è stato spento tramite l'orologio in tempo reale (spegnimento pianificato).

Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (spegnimento pianificato)

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0185

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4042I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata a seguito di un'operazione Power-On-Reset.

La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata a seguito di un'operazione Power-On-Reset.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0186

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4043I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata da PRESET.

La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata da PRESET

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0187

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4044I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dal CMM.

La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata dal CMM

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0188

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4045I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dal firmware XCC.

La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata dal firmware XCC

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0189

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPP4047I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dall'utente [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la reimpostazione di un controller di gestione è avviata da un utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0021

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPP4048I: Tentativo di avvio di un ciclo di alimentazione CA sul server [arg1] da parte dell'utente [arg2].

Avvio di un ciclo di alimentazione CA sul server

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0227

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPR0000I: [ManagedElementName] rilevato come presente.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un elemento gestito è ora presente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0390

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPR2001I: [ManagedElementName] rilevato come assente.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'assenza di un elemento aestito.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0392

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPU0000I: [ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato aggiunto.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di un processore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0034

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXSPPU0001N: Condizione di sovratemperatura rilevata in [ProcessorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha riscontrato una condizione di sovratemperatura del processore.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0036

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller (XCC) la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento.
- 2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
- 3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
- 4. Assicurarsi che il dissipatore di calore del microprocessore 1 sia installato correttamente.
- 5. Assicurarsi che il dissipatore di calore del microprocessore 1 sia installato correttamente e che l'interfaccia termica sia applicata correttamente.
- 6. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

FQXSPPU0002G: Il processore [ProcessorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un processore è in esecuzione nello stato danneggiato.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - CPU

SNMP Trap ID: 42

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0038

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller la presenza di eventuali problemi relativi alle ventole, al raffreddamento o all'alimentazione.
- 2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.

FQXSPPU0003N: [ProcessorElementName] in errore con IERR.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un processore in errore con condizione IERR.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - CPU

SNMP Trap ID: 40

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0042

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware UEFI che si applica a questo errore del processore.
- 2. Riavviare il sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- Contattare il supporto Lenovo.

FQXSPPU0004M: [ProcessorElementName] in errore con condizione FRB1/BIST.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un processore in errore con condizione FRB1/BIST.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì

Categoria avvisi: Critico - CPU

SNMP Trap ID: 40

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0044

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se la scheda di sistema o il firmware è stato appena aggiornato, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSPPU0007N: Mancata corrispondenza di voltaggio CPU rilevata in [ProcessorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una mancata corrispondenza di voltaggio CPU con il voltaggio del socket.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - CPU

SNMP Trap ID: 40

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0050

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Verificare che i processori siano installati nei socket corretti in conformità alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto. In caso contrario, risolvere il problema.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware UEFI che si applica a questo errore del processore.
- 3. Contattare Lenovo per ulteriore supporto.

FQXSPPU0009N: Mancata corrispondenza di configurazione di [ProcessorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una mancata corrispondenza di configurazione del processore.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - CPU

SNMP Trap ID: 40

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0062

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore del processore.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSPPU0011N: Asserzione di un errore complesso CPU irreversibile di SM BIOS per [ProcessorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso dell'asserzione di un errore complesso CPU irreversibile di SM BIOS.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - CPU

SNMP Trap ID: 40

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0816

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware UEFI applicabile a questo errore.
- 2. Riavviare il sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSPPU2000I: [ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato rimosso.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un processore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0035

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXSPPU2001I: Condizione di sovratemperatura rimossa da [ProcessorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di una condizione di sovratemperatura dal processore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Temperatura

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0037

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPU2002l: Il processore [ProcessorElementName] non sta più funzionando in uno stato danneggiato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un processore non è più in esecuzione nello stato danneggiato.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - CPU

SNMP Trap ID: 42

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0039

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPU2007I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Gravità: Informazioni Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - CPU

SNMP Trap ID: 40

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• FQXSPPW0001I: L'alimentatore [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]) è stato aggiunto.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di un alimentatore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0084

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPW0008I: [PowerSupplyElementName] è stato spento.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la disabilitazione di un'unità di alimentazione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Spegnimento

SNMP Trap ID: 23

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0106

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPW0009I: [PowerSupplyElementName] è stato spento e riacceso.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un'unità di alimentazione è stata spenta e riaccesa.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0108

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPW0031J: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore non critico inferiore in diminuzione.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Tensione

SNMP Trap ID: 13

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

Intervento dell'utente:

È consigliabile sostituire la batteria CMOS con una nuova.

FQXSPPW0035M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì Categoria avvisi: Critico - Tensione

SNMP Trap ID: 1

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- Se il sensore specificato è Planar 3,3V o Planar 5V, (solo per tecnici qualificati) sostituire la scheda di sistema.
- 2. Se il sensore specificato è Planar 12V, accertarsi che la scheda PDB sia installata correttamente e controllare il log eventi di XClarity Controller per verificare la presenza di eventuali problemi relativi all'alimentatore e risolverli.
- 3. Se il problema persiste, sostituire (solo per tecnici qualificati) la scheda PDB o la scheda di sistema.

• FQXSPPW0047M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì Categoria avvisi: Critico - Tensione

SNMP Trap ID: 1

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Se il sensore specificato è Planar 3,3V o Planar 5V, (solo per tecnici qualificati) sostituire la scheda di sistema.

- 2. Se il sensore specificato è Planar 12V, accertarsi che la scheda PDB sia installata correttamente e controllare il log eventi di XClarity Controller per verificare la presenza di eventuali problemi relativi all'alimentatore e risolverli.
- 3. Se il problema persiste, sostituire (solo per tecnici qualificati) la scheda PDB o la scheda di sistema.

• FQXSPPW0063M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì Categoria avvisi: Critico - Tensione

SNMP Trap ID: 1

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Eseguire il riposizionamento del sistema virtuale o il ciclo di alimentazione CA.
- 2. Se l'errore persiste, rimuovere l'alimentazione CA ed eventuali componenti installati di recente.
- 3. Se il server si accende correttamente, completare le seguenti operazioni:
 - a. Controllare il sito Web Server Proven (http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml) per assicurarsi che i componenti installati di recente siano compatibili con il server.
 - b. Verificare la presenza di danni fisici sui componenti installati in precedenza e, nel caso, risolvere il problema.
 - c. Se il sistema non si accende correttamente o se questo problema si è verificato più volte, andare al passaggio 4.
- 4. Se il sistema è dotato di alimentazione in stand-by, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 5. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSPPW0110M: Asserzione di Non ridondante:Risorse insufficienti per [RedundancySetElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso quando un'impostazione di ridondanza è passata a risorse Non-redundant:Insufficient.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Alimentatore ridondante

SNMP Trap ID: 9

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Controllare se uno o più adattatori di alimentazione mancano, sono guasti o non sono stati installati correttamente. Nel caso, reinstallarli o sostituirli.
- 2. Controllare la frequenza massima dell'adattatore di alimentazione e il criterio di limite alimentazione. Se la risorsa di alimentazione richiesta non viene soddisfatta, sostituire l'adattatore di alimentazione o modificare il meccanismo di limite alimentazione.

FQXSPPW2001I: l'alimentatore [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]) è stato rimosso.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un alimentatore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0085

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPW2008I: [PowerSupplyElementName] è stato acceso.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'abilitazione di un'unità di alimentazione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Accensione

SNMP Trap ID: 24

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0107

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPW2031I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore non critico inferiore in diminuzione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Tensione

SNMP Trap ID: 13

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPW2035I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Tensione

SNMP Trap ID: 1

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPW2047I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Tensione

SNMP Trap ID: 1

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPPW2063I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Tensione

SNMP Trap ID: 1

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPPW2110I: Annullamento dell'asserzione Non ridondante: Risorse insufficienti per [RedundancySetElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso quando un'impostazione di ridondanza è passata da risorse Non-redundant:Insufficient.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Alimentatore ridondante

SNMP Trap ID: 9

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXSPPW4001I: La limitazione dell'alimentazione PCIe per [arg1] è stata [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso di limitazione dell'alimentazione PCIe.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0243

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSB2000I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXSPSD0000I: [StorageVolumeElementName] è stato aggiunto.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di un'unità.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSD0001L: l'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]) è stata disabilitata a causa del rilevamento di un errore.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'unità disabilitata a causa di un errore.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso

SNMP Trap ID: 5

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare il portale del supporto (http://support.lenovo.com/) per eventuali comunicati di servizio, suggerimenti tecnici e aggiornamenti firmware relativi all'unità.
- 2. Controllare la presenza di altri errori correlati alla configurazione RAID.
- 3. Sostituire l'unità.

FQXSPSD0002G: errore previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore array previsto.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì Categoria avvisi: Sistema - Errore previsto

SNMP Trap ID: 27

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

Intervento dell'utente:

Sostituire l'unità disco fisso 0 al prossimo intervento di manutenzione.

FQXSPSD0005L: Asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-S/N: [arg2]).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un array è critico.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso

SNMP Trap ID: 5

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

Intervento dell'utente:

Sostituire l'unità disco fisso indicata da un LED di stato acceso.

FQXSPSD0007I: Ricostruzione array in corso sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-S/N: [arg2]).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una ricompilazione in corso per l'array.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSD2000I: l'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]) è stata rimossa.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un'unità.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se l'unità è stata rimossa intenzionalmente, verificare che nel vano dell'unità sia presente un elemento di riempimento.

- 2. Verificare che l'unità sia posizionata correttamente.
- 3. Se l'unità è posizionata correttamente, sostituirla.

• FQXSPSD2001I: l'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-SN: [arg2]) è stata abilitata.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'unità abilitata.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso

SNMP Trap ID: 5

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSD2002I: errore non più previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-S/N: [arg2]).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore array non più previsto.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Errore previsto

SNMP Trap ID: 27

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSD2005l: annullamento dell'asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-S/N: [arg2]).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stata annullata l'asserzione di un array critico.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso

SNMP Trap ID: 5

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSD2007I: ricostruzione array completata sull'unità [arg1] nell'enclosure (MTM-S/N: [arg2]).

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stata completata la ricompilazione di un array.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE0000F: Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato aperto.

Questo messaggio si applica al caso d'uso di apertura dello chassis.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Altro

SNMP Trap ID: 60

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0004

Intervento dell'utente:

Lo chassis è aperto o non è chiuso correttamente, verificare che lo chassis sia installato correttamente e attivare il server.

FQXSPSE2000I: Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato chiuso.

Questo messaggio si applica al caso d'uso di chiusura di uno chassis.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Altro

SNMP Trap ID: 60

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0005

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXSPSE40001: L'autorità di certificazione [arg1] ha rilevato un errore di certificazione [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui è presente un errore con un server SSL, un client SSL, o un certificato CA attendibile SSL.

Gravità: Errore Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0002

Intervento dell'utente:

Assicurarsi che il certificato da importare sia corretto e adeguatamente generato.

FQXSPSE4001I: Login remoto riuscito. ID login: [arg1] mediante [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente esegue correttamente l'accesso a un controller di gestione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0014

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPSE4002l: Sicurezza: Userid: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login dal client WEB all'indirizzo IP [arg4].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da un browser Web.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0016

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.
- 2. L'amministratore di sistema deve reimpostare l'ID o password di login.
- FQXSPSE4003I: Sicurezza: I'ID di login: [arg1] ha riportato errori di login [arg2] dalla CLI in corrispondenza di [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione dalla CLI legacy.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0017

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.
- 2. L'amministratore di sistema deve reimpostare l'ID o password di login.
- FQXSPSE4004I: Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione userid o password non validi. L'ID utente è [arg1] dal browser WEB all'indirizzo IP [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente remoto non è riuscito a stabilire una sessione di controllo remoto da una sessione del browser Web.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0018

Intervento dell'utente:

Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.

FQXSPSE4005I: Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione userid o password non validi. L'ID utente è [arg1] dal client TELNET all'indirizzo IP [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da una sessione telnet.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0019

Intervento dell'utente:

Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.

FQXSPSE4007I: Sicurezza: Userid: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login da un client SSH all'indirizzo IP [arg4].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da SSH.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0041

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.
- 2. L'amministratore di sistema deve reimpostare l'ID o password di login.

FQXSPSE4008I: SNMPv1 [arg1] impostato dall'utente [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5].

Un utente ha modificato la stringa della community SNMP.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0075

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4009I: Configurazione server LDAP impostata dall'utente [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].

Un utente ha modificato la configurazione server LDAP.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0076

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPSE4010I: LDAP impostato dall'utente [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].

Un utente ha configurato un'impostazione LDAP - Varie.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0077

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4011I: Servizi Web sicuri (HTTPS) [arg1] dall'utente [arg2].

Un utente abilita o disabilita i servizi Web sicuri.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0091

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4012I: CIM/XML(HTTPS) sicuri [arg1] dall'utente [arg2].

Un utente abilita o disabilita i servizi CIM/XML sicuri.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0092

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE4013I: LDAP sicuro [arg1] dall'utente [arg2].

Un utente abilita o disabilita i servizi LDAP sicuri.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0093

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4014I: SSH [arg1] dall'utente [arg2].

Un utente abilita o disabilita i servizi SSH.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0094

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE4015I: Impostazioni generali di login globale configurate dall'utente [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].

Un utente modifica le impostazioni generali di accesso globale

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0098

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4016I: Sicurezza dell'account di login globale impostata dall'utente [arg1]:
 PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=
 [arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6],
 MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8].

Un utente modifica le impostazioni sulla sicurezza dell'account di accesso globale su Legacy

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0099

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4017I: Utente [arg1] creato.

Creato un account utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0100

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4018I: Utente [arg1] rimosso.

Eliminato un account utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0101

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE4019I: Password utente [arg1] modificata.

Modificato account utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0102

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE40201: Ruolo utente [arg1] impostato su [arg2].

Assegnato un ruolo account utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0103

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE4021I: Privilegi personalizzati dell'utente [arg1] impostati: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6] [arg7][arg8].

Assegnati privilegi dell'account utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0104

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4022I: Utente [arg1] per SNMPv3 impostato: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5].

Le impostazioni dell'account utente SNMPv3 sono state modificate

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0105

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4023I: Chiave client SSH aggiunta per l'utente [arg1].

L'utente ha definito localmente una chiave client SSH.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0106

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4024I: Chiave client SSH importata per l'utente [arg1] da [arg2].

L'utente ha importato una chiave client SSH.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0107

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4025I: Chiave client SSH rimossa dall'utente [arg1].

L'utente ha rimosso una chiave client SSH.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0108

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4026l: Sicurezza: Userid: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login da un client CIM all'indirizzo IP [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da CIM.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0140

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4027I: Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione userid o password non validi. L'ID utente è [arg1] da un client CIM all'indirizzo IP [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente remoto non è riuscito a stabilire una sessione di controllo remoto dal CIM.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0141

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4028I: Sicurezza: I'ID utente: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client IPMI all'indirizzo IP [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da IPMI.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0153

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4029I: Sicurezza: I'ID utente: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client SNMP all'indirizzo IP [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da SNMP.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0154

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4030I: Sicurezza: Userid: [arg1] ha segnalato [arg2] errori di login dal client seriale.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione dal client seriale IPMI.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0155

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4031I: Login remoto riuscito. ID di login: [arg1] dall'interfaccia seriale [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente esegue correttamente l'accesso a un controller di gestione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0156

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4032I: ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente viene scollegato da un controller di gestione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0157

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4033I: ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente viene scollegato da un controller di gestione.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0158

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4034I: L'utente [arg1] ha rimosso un certificato.

L'utente ha rimosso un certificato

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0164

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE4035l: Un certificato è stato revocato.

Un certificato è stato revocato

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0165

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE4036I: Il certificato [arg1] è scaduto ed è stato rimosso.

Il certificato scaduto è stato rimosso

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0190

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4037I: Modalità di crittografia modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].

Modalità di crittografia modificata

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0218

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE4038I: Livello minimo TLS modificato da[arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].

Livello minimo TLS modificato

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0219

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4039I: Account utente temporaneo [arg1] creato da strumento in banda.

Creazione di un account utente temporaneo

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0228

Intervento dell'utente:

Viene creato un account utente

• FQXSPSE4040I: Scadenza dell'account utente temporaneo [arg1].

Scadenza dell'account utente temporaneo

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0229

Intervento dell'utente:

L'account utente immesso è scaduto

• FQXSPSE4041I: Sicurezza: I'ID utente [arg1] ha segnalato [arg2] errori di login da un client SFTP all'indirizzo IP [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da SFTP.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0230

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE4042I: La funzione di password di terze parti [arg1].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente commuta correttamente la funzione di password di terze parti.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0238

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4043I: Recupero della password di terze parti [arg1].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente commuta correttamente il recupero della password di terze parti.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0239

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4044I: la password con hash di terze parti dell'utente [arg1] è stata [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente gestisce correttamente la password con hash di terze parti.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0240

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4045I: Il salt della password con hash di terze parti dell'utente [arg1] è stato [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente gestisce correttamente il salt della password con hash di terze parti.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0241

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE4046l: La password di terze parti dell'utente [arg1] è stata recuperata.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente recupera correttamente la password di terze parti.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0242

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSE4047I: Il ruolo [arg1] è [arg2] ed è assegnato con privilegi personalizzati [arg3][arg4] [arg5][arg6][arg7][arg8][arg10][arg11] dall'utente [arg12].

Creazione, modifica e assegnazione del ruolo

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0246

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4048l: Il ruolo [arg1] è stato rimosso dall'utente [arg2].

Il ruolo è stato rimosso

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0247

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSE4049I: Il ruolo [arg1] è assegnato all'utente [arg2] dall'utente [arg3].

Il ruolo è assegnato

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0248

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSS4000l: Avviso di test del controller di gestione generato da [arg1].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ha generato un avviso di test.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0040

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSS4001I: Impostazioni generali del server configurate dall'utente [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address= [arg8].

Un utente ha configurato l'impostazione Posizione

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0080

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSS4002I: Chiave di licenza per [arg1] aggiunta dall'utente [arg2].

Un utente installa la chiave di licenza

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0096

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSS4003I: Chiave di licenza per [arg1] rimossa dall'utente [arg2].

Un utente rimuove una chiave di licenza

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0097

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSS4004I: Call Home di test generata dall'utente [arg1].

Call Home di test generata dall'utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: Sì

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0134

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSS4005I: Call Home manuale dall'utente [arg1]: [arg2].

Call Home manuale dall'utente.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: Sì

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0135

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPSS4006l: Impossibile completare Call Home a [arg1]: [arg2].

Impossibile completare Call Home.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0195

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSS4007I: Il livello di funzionalità BMC è stato modificato da [arg1] a [arg2].

Modifica del livello

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0222

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSS4008l: L'impostazione [arg1] è stata modificata in [arg2] dall'utente [arg3].

L'impostazione è stata modificata dall'utente

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0225

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSS4009I: Il sistema è entrato in modalità di manutenzione LXPM.

Il sistema è entrato in modalità di manutenzione

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0226

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPSS4010I: Log di controllo di test generato dall'utente [arg1].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'acquisizione del video di arresto anomalo del sistema operativo non è riuscita.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0237

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPTR4000I: L'orologio del controller di gestione [arg1] è stato impostato in base al server NTP [arg2].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un orologio del controller di gestione è stato impostato in base al server NTP (Network Time Protocol).

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0033

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPTR4001I: Data e ora impostate dall'utente [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Autoadjust=[arg4], Timezone=[arg5].

Un utente ha configurato le impostazioni di data e ora.

Gravità: Informazioni

Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0079

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPTR4002I: Sincronizzazione dell'impostazione di data e ora da parte dell'utente [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5], NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10].

Un utente ha configurato le impostazioni di sincronizzazione di data e ora

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0085

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPTR4003I: Impostazione temporale di sincronizzazione dall'utente [arg1]: Mode=Sync with server clock.

Un utente ha configurato le impostazioni di sincronizzazione di data e ora

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0224

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPUN0009G: Asserzione del sensore [SensorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Intervento dell'utente:

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, premere F1 o usare LXPM per l'aggiornamento del firmware XCC.

• FQXSPUN0009I: Asserzione del sensore [SensorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPUN0018J: Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno non critico.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Altro

SNMP Trap ID: 60

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Intervento dell'utente:

Controllare il log eventi di XClarity Controller per esaminare il dispositivo identificato per l'ottimizzazione.

• FQXSPUN0019M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare la GUI Web di XCC per vedere l'errore identificato.
- 2. Controllare il log eventi di sistema per correggere l'errore.
- 3. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza locale.

FQXSPUN0020N: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- 1. Controllare il sito del supporto Lenovo (http://support.lenovo.com/) per eventuali comunicati di servizio, suggerimenti tecnici e aggiornamenti firmware relativi all'unità.
- 2. Verificare la presenza di altri errori relativi alla configurazione RAID.
- 3. Sostituire l'unità e ricreare l'array.

• FQXSPUN0023N: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato irreversibile.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore è passato allo stato irreversibile.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
- 2. Riavviare il sistema.
- 3. Se l'errore persiste, sostituire l'assieme scheda di sistema (vedere il manuale di manutenzione hardware).

FQXSPUN0026G: Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato aggiunto.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'inserimento di un dispositivo.

Gravità: Avvertenza Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPUN0026l: Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato aggiunto.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'inserimento di un dispositivo.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPUN2009I: Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPUN2012I: Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPUN2018I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno non critico.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore ha annullato l'asserzione di una transizione da uno stato normale a uno non critico.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No Categoria avvisi: Avvertenza - Altro

SNMP Trap ID: 60

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPUN2019I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPUN20201: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione della transizione sensore a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• FQXSPUN2023I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione a uno stato irreversibile.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione della transizione sensore a uno stato irreversibile.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPUN2030I: Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato rimosso dall'unità [PhysicalPackageElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un dispositivo.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0537

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

 FQXSPUP0002I: Si è verificata una modifica del firmware o del software nel sistema [ComputerSystemElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una modifica di firmware o software.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPUP0007L: Nel sistema [ComputerSystemElementName] è stato rilevato un firmware o software non valido o non supportato.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una versione firmware/ software non valida o non supportata.

Gravità: Errore Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0446

Intervento dell'utente:

Riaggiornare o aggiornare il firmware XCC

FQXSPUP4000I: Assicurarsi che sia stato eseguito il flash del controller di gestione [arg1] con il firmware corretto. Il controller di gestione non è in grado di abbinare il relativo firmware al server.

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una versione firmware del controller di gestione non corrisponde al server.

Gravità: Errore Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0031

Intervento dell'utente:

Aggiornare il firmware XCC a una versione supportata dal server. Importante: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti coordinati di codice. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.

FQXSPUP4001I: Flash di [arg1] da [arg2] riuscito per l'utente [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ha aggiornato correttamente il componente firmware (applicazione principale MC, ROM di avvio MC, BIOS, diagnostica, backplane di alimentazione del sistema, backplane di alimentazione enclosure di espansione remoto, ISM - Integrated System Management).

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0035

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPUP4002I: Flash di [arg1] da [arg2] non riuscito per l'utente [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non ha eseguito l'aggiornamento del componente firmware dall'interfaccia e indirizzo IP a causa di un errore.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0036

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPUP4003I: Mancata corrispondenza del firmware [arg1] interna al sistema [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware [arg3].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui sia stato rilevato un tipo specifico di mancata corrispondenza del firmware.

Gravità: Errore Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0042

Intervento dell'utente:

Riaggiornare il firmware XCC alla versione più recente.

FQXSPUP4004I: Mancata corrispondenza di firmware XCC tra i nodi [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware XCC allo stesso livello su tutti i nodi.

È stata rilevata una mancata corrispondenza di firmware XCC tra i nodi

Gravità: Errore Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0132

Intervento dell'utente:

Provare ad aggiornare il firmware XCC allo stesso livello su tutti i nodi.

FQXSPUP4005I: Mancata corrispondenza di firmware FPGA tra i nodi [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware FPGA allo stesso livello su tutti i nodi.

È stata rilevata una mancata corrispondenza di firmware FPGA tra i nodi

Gravità: Errore

Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0133

Intervento dell'utente:

Provare ad aggiornare il firmware FPGA allo stesso livello su tutti i nodi.

FQXSPWD0000l: Watchdog Timer scaduto per [WatchdogElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un timer watchdog scaduto.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0368

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPWD0001I: Riavvio del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un riavvio da un watchdog.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0370

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

FQXSPWD0002l: Spegnimento del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato uno spegnimento da un watchdog.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0372

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPWD0003I: Ciclo di alimentazione del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un ciclo di alimentazione da un watchdog.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0374

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

• FQXSPWD0004I: Si è verificata un'interruzione del Watchdog Timer per [WatchdogElementName].

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'interruzione del timer watchdog.

Gravità: Informazioni Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0376

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

Capitolo 3. Eventi UEFI

I messaggi di errore UEFI possono essere generati all'avvio del server (POST) o mentre questo è in esecuzione. I messaggi di errore UEFI sono registrati nel log eventi di Lenovo XClarity Controller nel server.

Per ogni codice evento, vengono visualizzati i seguenti campi:

Identificativo evento

Un identificativo che identifica un evento in modo univoco.

Descrizione evento

Stringa del messaggio registrato che viene visualizzato per un evento.

Spiegazione

Fornisce ulteriori informazioni che spiegano la causa dell'evento.

Gravità

Indicazione del livello di problema per la condizione. La gravità nel log eventi è abbreviata al primo carattere. Possono essere visualizzati i seguenti livelli di gravità:

- Informativo. L'evento è stato registrato per scopi di controllo, generalmente un'azione dell'utente o una modifica degli stati rispetto al comportamento normale.
- Avvertenza. L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.
- **Errore**. L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Intervento dell'utente

Indica quale azione occorre eseguire per risolvere l'evento. Eseguire le operazioni elencate in questa sezione nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se non è possibile risolvere il problema dopo avere eseguito tutti i passaggi, contattare il Supporto Lenovo.

Eventi UEFI organizzati per gravità

La seguente tabella elenca tutti gli eventi UEFI, organizzati per gravità (informazioni, errore e avvertenza).

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFDD0008I	Errore SED (Self-Encrypting Drive); ripristino da errore di richiesta della chiave.	Informativo
FQXSFDD0009I	Errore SED (Self-Encrypting Drive); ripristino da un errore di accesso all'unità [arg1].	Informativo
FQXSFDD0010I	Errore SED (Self-Encrypting Drive); ripristino da un errore di sblocco dell'unità [arg1].	Informativo
FQXSFDD0011I	Errore SED (Self-Encrypting Drive); ripristino da un errore di impostazione della password dell'unità [arg1].	Informativo
FQXSFIO0015I	IFM: è stata eseguita la reimpostazione del sistema per reimpostare gli adattatori.	Informativo

© Copyright Lenovo 2019, 2021

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFIO0018I	IFM: configurazione troppo grande per la modalità di compatibilità.	Informativo
FQXSFIO0020J	Si è verificato un isolamento PCle dello slot PCle [arg1]. L'adattatore potrebbe non funzionare correttamente.	Informativo
FQXSFIO0021J	Si è verificato un PCIe LER dello slot PCIe [arg1]. L'adattatore potrebbe non funzionare correttamente.	Informativo
FQXSFMA0001I	DIMM [arg1] Ripristino della disabilitazione. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0002I	Lo stato di errore irreversibile di memoria è stato eliminato.	Informativo
FQXSFMA0006I	È stato rilevato il DIMM [arg2] di [arg1], il numero di serie del DIMM è [arg3].	Informativo
FQXSFMA0007I	II DIMM numero [arg2] di [arg1] è stato sostituito. [arg3]	Informativo
FQXSFMA0008I	DIMM [arg1] Errore del test di memoria POST ripristinato. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0009I	Configurazione della memoria non valida per la modalità di mirroring ripristinata. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0010I	Configurazione della memoria non valida per la modalità di sparing ripristinata. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0011I	È stata rilevata la modifica del popolamento della memoria. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0012I	Annullamento dell'asserzione PFA del DIMM [arg1].	Informativo
FQXSFMA0013I	Failover di mirroring completo. Si è verificato il failover del modulo DIMM [arg1] sulla copia sottoposta a mirroring. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0014I	Copia di riserva della memoria avviata. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0015I	Copia di riserva della memoria completata correttamente. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0017I	DIMM riabilitato. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0018I	È stato rilevato un intervento in assistenza del modulo DIMM; lo slot è stato riabilitato. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0019I	Memoria di sistema ridimensionata. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0029I	Annullamento dell'asserzione PFA del DIMM [arg1] dopo l'applicazione PPR per questo DIMM. [arg2]	Informativo
FQXSFPU0020I	La firma della capsula immagine del firmware UEFI non è valida.	Informativo
FQXSFPU0021I	Lo stato della presenza fisica TPM è stato eliminato.	Informativo
FQXSFPU0023I	Errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro cancellato in quanto non vi è alcun errore in questo avvio ciclico.	Informativo
FQXSFPU0025I	Sono state ripristinate le impostazioni di sistema predefinite.	Informativo
FQXSFPU4034I	Ripristino firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.	Informativo
FQXSFPU4037I	Ripristino firmware del TPM terminato.	Informativo
FQXSFPU4038I	Ripristino firmware del TPM completato.	Informativo
FQXSFPU4041I	È in corso l'aggiornamento firmware del TPM. NON spegnere o reimpostare il sistema.	Informativo

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFPU4042I	Aggiornamento firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.	Informativo
FQXSFPU4044I	La versione firmware corrente del TPM potrebbe non supportare la commutazione delle versioni del TPM.	Informativo
FQXSFPU4046I	Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM1.2 a TPM2.0.	Informativo
FQXSFPU4047I	Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM2.0 a TPM1.2.	Informativo
FQXSFPU4049I	Aggiornamento firmware del TPM completato.	Informativo
FQXSFPU4080I	La password di accensione dell'host è stata modificata.	Informativo
FQXSFPU4081I	La password di accensione dell'host è stata eliminata.	Informativo
FQXSFPU4082I	La password di amministratore dell'host è stata modificata.	Informativo
FQXSFPU4083I	La password di amministratore dell'host è stata eliminata.	Informativo
FQXSFPU4084I	L'ordine di avvio dell'host è stato modificato.	Informativo
FQXSFPU4085I	L'ordine di avvio WOL dell'host è stato modificato.	Informativo
FQXSFSM0007I	Il log eventi di sistema XCC (SEL, System Event Log) è pieno.	Informativo
FQXSFSR0002I	È stato ripristinato il danneggiamento della GPT di [arg1], DiskGUID: [arg2]	Informativo
FQXSFDD0001G	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: manca la configurazione. Richiede la modifica delle impostazioni da F1.	Avvertenza
FQXSFDD0002M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con stato di non riuscito.	Avvertenza
FQXSFDD0003I	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con riavvio richiesto.	Avvertenza
FQXSFDD0005M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: disconnessione del controller non riuscita. Richiede il riavvio.	Avvertenza
FQXSFDD0006M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un driver con uno stato di integrità non valido.	Avvertenza
FQXSFIO0008M	È stata rilevata una riduzione dell'ampiezza del collegamento dinamico UPI tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].	Avvertenza
FQXSFIO0009M	È stata rilevata una riduzione dell'ampiezza del collegamento dinamico UPI interna della scheda tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].	Avvertenza
FQXSFIO0013I	Impossibile configurare il dispositivo trovato in corrispondenza del bus [arg1] dispositivo [arg2] funzione [arg3] a causa delle restrizioni della risorsa. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].	Avvertenza
FQXSFIO0016M	IFM: evitato il loop di reimpostazione - non sono consentite più reimpostazioni.	Avvertenza
FQXSFMA0012L	II limite di soglia PFA [arg1] è stato superato sul DIMM [arg2] all'indirizzo [arg3]. [arg4]	Avvertenza

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFMA0016M	Copia di riserva della memoria errata. [arg1]	Avvertenza
FQXSFMA0027M	Riparazione automatica non riuscita del modulo DIMM [arg1] rank [arg2] rank secondario [arg3] banco [arg4] riga [arg5] del dispositivo [arg6]. [arg7]	Avvertenza
FQXSFMA0028M	Numero di tentativi di riparazione automatica del modulo DIMM [arg1] superiore al livello di soglia [arg2] rank [arg3] rank secondario [arg4] banco [arg5] riga [arg6] del dispositivo [arg7]. [arg8]	Avvertenza
FQXSFPU0021G	La presenza fisica dell'hardware è in stato di asserzione.	Avvertenza
FQXSFPU0022G	La configurazione TPM non è bloccata.	Avvertenza
FQXSFPU0023G	Avvertenza errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro.	Avvertenza
FQXSFPU0024G	Avvio di Intel UEFI ACM non riuscito, verificare che il TPM sia abilitato.	Avvertenza
FQXSFPU0032G	È stato rilevato un errore di configurazione di avvio.	Avvertenza
FQXSFPU0033G	Il processore è stato disabilitato.	Avvertenza
FQXSFPU4033F	Ripristino firmware del TPM in corso. NON spegnere o reimpostare il sistema.	Avvertenza
FQXSFPU4035M	Impossibile completare il ripristino firmware del TPM. Il chip TPM potrebbe essere danneggiato.	Avvertenza
FQXSFPU4036F	Avvio ripristino firmware del TPM in corso. NON spegnere o reimpostare il sistema.	Avvertenza
FQXSFPU4040M	Impossibile completare il test automatico del TPM.	Avvertenza
FQXSFPU4043G	L'aggiornamento firmware del TPM è stato interrotto. Riavvio del sistema in corso	Avvertenza
FQXSFPU4045G	Presenza fisica priva di asserzione. Interrompere l'aggiornamento firmware del TPM.	Avvertenza
FQXSFPU4050G	Impossibile completare l'aggiornamento firmware del TPM.	Avvertenza
FQXSFPU4051G	TPM_TCM_POLICY non definito trovato	Avvertenza
FQXSFPU4052G	TPM_TCM_POLICY non è bloccato	Avvertenza
FQXSFPU4053G	II sistema TPM_TCM_POLICY non corrisponde al planare.	Avvertenza
FQXSFPU4054G	Impossibile completare l'associazione logica della scheda TPM/TCM.	Avvertenza
FQXSFPW0001L	II CMOS è stato eliminato.	Avvertenza
FQXSFSM0001L	Il capping dell'alimentazione è disabilitato.	Avvertenza
FQXSFSM0002N	Autorizzazione di avvio negata dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.	Avvertenza
FQXSFSM0003N	Time out di attesa dell'autorizzazione Boot dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.	Avvertenza
FQXSFSM0004M	Si è verificato un errore di comunicazione nell'XCC.	Avvertenza
FQXSFSM0005M	Si è verificato un errore durante il salvataggio delle impostazioni UEFI nell'XCC.	Avvertenza
FQXSFSM0006M	Impossibile recuperare la configurazione di sistema dall'XCC.	Avvertenza

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFSR0001M	È stato rilevato il danneggiamento della GPT [arg1], DiskGUID: [arg2]	Avvertenza
FQXSFSR0003G	Il numero di tentativi di avvio è stato superato. Nessun dispositivo avviabile trovato.	Avvertenza
FQXSFTR0001L	Sono state rilevate una data e ora non valide.	Avvertenza
FQXSFDD0004M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con arresto del sistema richiesto.	Errore
FQXSFDD0008G	Errore IPMI KMIP (Key Management Interoperability Protocol).	Errore
FQXSFDD0008K	Errore SED (Self-Encrypting Drive); impossibile ottenere la chiave.	Errore
FQXSFDD0009K	Errore SED (Self-Encrypting Drive); impossibile accedere all'unità [arg1].	Errore
FQXSFDD0010K	Errore SED (Self-Encrypting Drive); impossibile sbloccare l'unità [arg1].	Errore
FQXSFDD0011K	Errore SED (Self-Encrypting Drive); impossibile impostare la password dell'unità [arg1].	Errore
FQXSFIO0005M	È stato rilevato un errore UPI interno della scheda sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].	Errore
FQXSFIO0006M	È stato rilevato un errore UPI interno tra le schede sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].	Errore
FQXSFIO0007M	È stato rilevato un errore dall'I/O integrato sul bus [arg1]. Il valore del registro GFERRST (Global Fatal Error Status) è [arg2]. Il valore del registro GNERRST (Global Non-Fatal Error Status) è [arg3]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati sugli errori dei dispositivi downstream aggiuntivi, il numero di slot fisico è [arg4].	Errore
FQXSFIO0010M	Si è verificato un errore irreversibile PCle sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].	Errore
FQXSFIO0011M	Si è verificato un errore di parità PCle sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].	Errore
FQXSFIO0012M	Si è verificato un errore di sistema PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].	Errore
FQXSFIO0014J	Rilevamento di un checksum option ROM errato per il dispositivo in corrispondenza del bus [arg1] dispositivo [arg2] funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].	Errore
FQXSFIO0017M	IFM: Errore di comunicazione con l'XCC - È possibile che IFM non sia stato distribuito correttamente.	Errore
FQXSFIO0019J	Conflitto risorsa PCIe [arg1].	Errore
FQXSFMA0001M	II DIMM [arg1] è stato disabilitato a causa di un errore rilevato durante il POST. [arg2]	Errore

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFMA0002M	È stato rilevato un errore irreversibile di memoria sul DIMM [arg1] all'indirizzo [arg2]. [arg3]	Errore
FQXSFMA0003K	È stata rilevata un'incongruenza nella memoria. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]	Errore
FQXSFMA0004N	Non è stata rilevata alcuna memoria di sistema. [arg1]	Errore
FQXSFMA0005N	La memoria è presente nel sistema ma non è possibile configurarla. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]	Errore
FQXSFMA0008M	II DIMM [arg1] ha causato un errore del test di memoria del POST. [arg2]	Errore
FQXSFMA0009K	Configurazione della memoria non valida per la modalità di mirroring. Correggere la configurazione della memoria. [arg1]	Errore
FQXSFMA0010K	Configurazione della memoria non valida per la modalità di sparing. Correggere la configurazione della memoria. [arg1]	Errore
FQXSFMA0022N	Tutti i DIMM sono stati disabilitati e il sistema non potrà essere avviato finché il problema non verrà risolto. [arg1]	Errore
FQXSFMA0023M	Si è verificato un errore di flash NVDIMM. Backup/ripristino di NVDIMM potrebbero non funzionare correttamente. [arg1]	Errore
FQXSFMA0024M	Si è verificato un errore di supercap NVDIMM. Backup/ripristino di NVDIMM potrebbero non funzionare correttamente. [arg1]	Errore
FQXSFMA0025M	Il supercap NVDIMM è stato disconnesso. Non sarà possibile eseguire il backup di NVDIMM finché il problema non verrà corretto. [arg1]	Errore
FQXSFMA0026M	DIMM [arg1]: tentativo di riparazione automatica [arg2]. [arg3]	Errore
FQXSFMA0027K	È stata rilevata una configurazione di memoria non valida (Occupazione DIMM non supportata). Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]	Errore
FQXSFMA0028K	La capacità di memoria supera il limite della CPU. [arg1]	Errore
FQXSFPU0001N	È stato rilevato un processore non supportato.	Errore
FQXSFPU0002N	È stato rilevato un tipo di processore non valido.	Errore
FQXSFPU0003K	Rilevamento di una mancata corrispondenza tra uno o più processori del sistema.	Errore
FQXSFPU0004K	È stata rilevata una discrepanza nel numero di core indicati da uno o più processori del sistema.	Errore
FQXSFPU0005K	È stata rilevata una mancata corrispondenza della velocità massima consentita del collegamento UPI di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0006K	È stata rilevata una mancata corrispondenza del segmento di alimentazione di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0007K	I processori hanno una frequenza DDR interna senza corrispondenza	Errore
FQXSFPU0008K	È stata rilevata una mancata corrispondenza della velocità dei core di uno o più processori.	Errore

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFPU0009K	È stata rilevata una mancata corrispondenza della frequenza di clock esterna di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0010K	È stata rilevata una mancata corrispondenza della dimensione della cache di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0011K	È stata rilevata una mancata corrispondenza del tipo di cache di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0012K	È stata rilevata una mancata corrispondenza di associatività della cache di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0013K	È stata rilevata una mancata corrispondenza del modello di processore di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0014N	È stata rilevata una mancata corrispondenza della famiglia di processore di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0015K	È stata rilevata una mancata corrispondenza del passaggio del processore di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0016N	Il BIST di un processore all'interno del sistema ha avuto esito negativo.	Errore
FQXSFPU0017G	Aggiornamento del microcodice del processore non riuscito.	Errore
FQXSFPU0018N	CATERR(IERR) rilevato sul processore [arg1].	Errore
FQXSFPU0019N	È stato rilevato un errore irreversibile sul processore [arg1].	Errore
FQXSFPU0030N	È stato rilevato un errore firmware nell'immagine UEFI.	Errore
FQXSFPU0031N	È stato raggiunto il numero di tentativi POST impostato in Configurazione F1. Il sistema è stato avviato con le impostazioni UEFI predefinite. Le impostazioni specificate dall'utente sono state salvate e verranno utilizzate al prossimo avvio, tranne se modificate prima del riavvio.	Errore
FQXSFPU0034L	Impossibile inizializzare correttamente il TPM.	Errore
FQXSFPU4056M	Scheda TPM/TCM modificata. È necessario reinstallare la scheda TCM/TPM originale fornita con il sistema.	Errore
FQXSFSM0008M	È stato rilevato un timeout dell'autorizzazione di avvio.	Errore

Elenco degli eventi UEFI

Questa sezione elenca tutti i messaggi che possono essere inviati da UEFI.

FQXSFDD0001G: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: configurazione mancante. Richiede la modifica delle impostazioni da F1.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Andare a Configurazione F1 > Impostazioni di sistema > Impostazioni > Elenco stato integrità driver e cercare un driver/controller con lo stato Configurazione necessaria.

- 2. Cercare il menu dei driver da Impostazioni di sistema e modificare le impostazioni in modo appropriato.
- 3. Salvare le impostazioni e riavviare il sistema.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 5. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFDD0002M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con stato di errore.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFDD0003I: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con riavvio richiesto.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Non è richiesta alcuna azione. Il sistema verrà riavviato al termine del POST.
- 2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFDD0004M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con arresto del sistema richiesto.

Gravità: Irreversibile

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFDD0005M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: disconnessione del controller non riuscita. Richiede il riavvio.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riavviare il sistema per ricollegare il controller.
- 2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.

- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFDD0006M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un driver con uno stato di integrità non valido.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFD0008G: Errore IPMI KMIP (Key Management Interoperability Protocol).

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware UEFI applicabile a questo errore.
- Eseguire un ciclo CA del sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFD0008I: Errore SED (Self-Encrypting Drive); ripristino da errore di richiesta della chiave.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFD0008K: Errore SED (Self-Encrypting Drive); impossibile ottenere la chiave.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare la chiave dal server SKLM, dal server KMIP o dal chip di sicurezza locale.
- 2. Se si sta utilizzando il server SKLM o KMIP, procedere nel modo seguente:
 - a. Controllare la connessione di rete tra SKLM/KMIP e il sistema.
 - b. Controllare la configurazione sul server SKLM/KMIP.
 - c. Controllare la configurazione sul sito Web di XCC.
 - d. Eseguire un ciclo CC del sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFD0009I: Errore SED (Self-Encrypting Drive); ripristino da un errore di accesso all'unità [arg1].

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFDD0009K: Errore SED (Self-Encrypting Drive); impossibile accedere all'unità [arg1].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare che l'unità SED e il cavo siano collegati.
- 2. Eseguire un ciclo CC del sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFDD0010I: Errore SED (Self-Encrypting Drive); ripristino da un errore di sblocco dell'unità [arg1].

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFD0010K: Errore SED (Self-Encrypting Drive); impossibile sbloccare l'unità [arg1].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Utilizzare il menu di ripristino sull'interfaccia Web di XCC per immettere la chiave di crittografia corretta per il sistema.
- 2. Eseguire un ciclo CC del sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFDD0011I: Errore SED (Self-Encrypting Drive); ripristino da un errore di impostazione della password dell'unità [arg1].

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

 FQXSFDD0011K: Errore SED (Self-Encrypting Drive); impossibile impostare la password dell'unità [arg1].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Eseguire un ciclo CC del sistema.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00005M: È stato rilevato un errore UPI interno della scheda sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.

- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00006M: È stato rilevato un errore UPI interno tra le schede sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFIO0007M: È stato rilevato un errore dall'I/O integrato sul bus [arg1]. Il valore del registro GFERRST (Global Fatal Error Status) è [arg2]. Il valore del registro GNERRST (Global Non-Fatal Error Status) è [arg3]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati sugli errori dei dispositivi downstream aggiuntivi, il numero di slot fisico è [arg4].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware per il sistema o per l'adattatore applicabile a questo errore di memoria.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00008M: È stata rilevata una riduzione dell'ampiezza del collegamento dinamico UPI tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00009M: È stata rilevata una riduzione dell'ampiezza del collegamento dinamico UPI interna della scheda tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00010M: Si è verificato un errore irreversibile PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare sul sito del supporto Lenovo la presenza di un driver di dispositivo applicabile, l'aggiornamento firmware, la versione delle informazioni sull'assistenza per questo prodotto oppure altre informazioni applicabili a questo errore. Caricare il nuovo driver di dispositivo ed eventuali aggiornamenti firmware richiesti.
- 2. Se questo nodo e/o uno qualsiasi dei cavi collegati sono stati recentemente installati, spostati, sottoposti ad interventi di manutenzione o aggiornati.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00011M: Si è verificato un errore di parità PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare sul sito del supporto Lenovo la presenza di un driver di dispositivo applicabile, l'aggiornamento firmware, la versione delle informazioni sull'assistenza per questo prodotto oppure altre informazioni applicabili a questo errore. Caricare il nuovo driver di dispositivo ed eventuali aggiornamenti firmware richiesti.
- 2. Se questo nodo e/o uno qualsiasi dei cavi collegati sono stati recentemente installati, spostati, sottoposti ad interventi di manutenzione o aggiornati.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00012M: Si è verificato un errore di sistema PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare sul sito del supporto Lenovo la presenza di un driver di dispositivo applicabile, l'aggiornamento firmware, la versione delle informazioni sull'assistenza per questo prodotto oppure altre informazioni applicabili a questo errore. Caricare il nuovo driver di dispositivo ed eventuali aggiornamenti firmware richiesti.
- 2. Se questo nodo e/o uno qualsiasi dei cavi collegati sono stati recentemente installati, spostati, sottoposti ad interventi di manutenzione o aggiornati.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00013I: Impossibile configurare il dispositivo trovato in corrispondenza del bus [arg1] dispositivo [arg2] funzione [arg3] a causa delle restrizioni della risorsa. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se questa periferica PCle e/o qualcuno dei cavi collegati sono stati recentemente installati, spostati, sottoposti ad interventi di manutenzione o aggiornati, riposizionare l'adattatore ed eventuali cavi collegati.
- 2. Consultare il sito del supporto Lenovo per verificare la presenza di comunicati di servizio o di aggiornamenti del firmware dell'adattatore applicabili a questo errore (NOTA: potrebbe essere necessario disabilitare le ROM opzionali non utilizzate nella configurazione F1 UEFI, nell'utility OneCLI o nelle utility del produttore in uso in modo da consentire l'aggiornamento del firmware dell'adattatore).
- 3. Spostare l'adattatore in un altro slot. Se uno slot non è disponibile o l'errore si ripete, sostituire l'adattatore.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 5. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00014J: Rilevamento di un checksum option ROM errato per il dispositivo in corrispondenza del bus [arg1] dispositivo [arg2] funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Se questo dispositivo PCIe e/o uno qualsiasi dei cavi collegati è stato recentemente installato, spostato, sottoposto ad interventi di manutenzione o aggiornato, Riposizionare l'adattatore e gli eventuali cavi collegati.
- 2. Spostare l'adattatore in uno slot diverso del sistema, se disponibile.
- 3. Controllare sul sito Web del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware UEFI o dell'adattatore relativo a questo errore.

Nota: Potrebbe essere necessario configurare lo slot su Gen1 o utilizzare un software del programma di utilità speciale per poter aggiornare il firmware dell'adattatore. Le impostazioni Gen1/ Gen2 possono essere configurate mediante Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O -> Selezione velocità PCIe Gen1/Gen2/Gen3 o tramite l'utilità OneCLI.

- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 5. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00015I: IFM: è stata eseguita la reimpostazione del sistema per reimpostare gli adattatori.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessario l'intervento dell'utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

• FQXSFI00016M: IFM: evitato il loop di reimpostazione - non sono consentite più reimpostazioni.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Aggiornare tutto il firmware (inclusi il firmware dell'adattatore) ai livelli più recenti.
- 2. Se il problema persiste, passare al successivo livello di supporto.
- FQXSFI00017M: Errore di comunicazione IFM È possibile che XCC non sia stato distribuito correttamente.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Aggiornare tutto il firmware di sistema (inclusi il firmware dell'adattatore) ai livelli più recenti.

Nota: Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di eseguire l'aggiornamento.

- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00018I: IFM: configurazione troppo grande per la modalità di compatibilità.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessario l'intervento dell'utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFI00019J: Conflitto risorsa PCle [arg1].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se questo dispositivo PCle e/o qualcuno dei cavi collegati sono stati recentemente installati, spostati, sottoposti a interventi di manutenzione o aggiornati, riposizionare l'adattatore ed eventuali cavi collegati.
- 2. Spostare l'adattatore in uno slot diverso, se disponibile.
- 3. Controllare sul sito Web del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware UEFI o dell'adattatore relativo a questo errore.

Nota: Potrebbe essere necessario configurare lo slot su Gen1 o utilizzare un software del programma di utilità speciale per poter aggiornare il firmware dell'adattatore. Le impostazioni Gen1/ Gen2 possono essere configurate mediante Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O -> Selezione velocità PCIe Gen1/Gen2/Gen3 o tramite l'utilità OneCLI.

- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- FQXSFI00020J: Si è verificato un isolamento PCle dello slot PCle [arg1]. L'adattatore potrebbe non funzionare correttamente.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare se nel log è presente un errore distinto correlato a un dispositivo PCIe associato e risolverlo.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema o l'adattatore che si applica a questo errore di memoria.
- 3. Controllare le specifiche del sistema per assicurarsi che il dispositivo PCle sia installato nello slot PCIe compatibile e che il cavo utilizzato sia compatibile. In caso contrario, le prestazioni di questo dispositivo potrebbero diminuire.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 5. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFI00021J: Si è verificato un PCIe LER dello slot PCIe [arg1]. L'adattatore potrebbe non funzionare correttamente.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare se nel log è presente un errore distinto correlato a un dispositivo PCIe associato e risolverlo.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema o l'adattatore che si applica a questo errore di memoria.
- 3. Controllare le specifiche del sistema per assicurarsi che il dispositivo PCIe sia installato nello slot PCIe compatibile e che il cavo utilizzato sia compatibile. In caso contrario, le prestazioni di questo dispositivo potrebbero diminuire.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 5. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0001I: DIMM [arg1] Ripristino della disabilitazione. [arg2]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

 FQXSFMA0001M: DIMM [arq1] è stato disabilitato a causa di un errore rilevato durante il POST. [arg2]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riposizionare il DIMM interessato (nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica il rilevamento di una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema).
- 2. Avviare la configurazione F1 e abilitare il modulo DIMM (per AMD, non è necessario abilitare il modulo DIMM nella configurazione). Riavviare il sistema.
- 3. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 5. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0002I: Lo stato di errore irreversibile di memoria è stato eliminato.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFMA0002M: È stato rilevato un errore irreversibile di memoria sul DIMM [arg1] all'indirizzo [arg2]. [arg3]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Riposizionare il DIMM interessato (nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica il rilevamento di una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema).

- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore di memoria.
- 3. Se il problema si ripresenta, raccogliere il log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0003K: È stata rilevata una mancata corrispondenza nella memoria. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Avviare la schermata F1 UEFI e verificare se un qualsiasi DIMM di memoria è disabilitato. La memoria potrebbe essere disabilitata a causa di precedenti errori irreversibili o di errori di formazione/test di memoria UEFI.
- 2. Accertarsi che i moduli DIMM siano stati installati nella sequenza di popolamento corretta.
- 3. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0004N: Non è stata rilevata alcuna memoria di sistema. [arg1]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare che uno o più DIMM supportati siano installati nel server con la sequenza di popolamento corretta.
- 2. Se il sistema supporta il Lightpath, verificare se sono presenti dei LED del connettore DIMM illuminati e, in tal caso riposizionare quei DIMM. In alternativa (ad esempio se non è disponibile il Lightpath), è possibile eseguire la stessa operazione mediante XCC GUI.
- 3. Scambiare i DIMM tra gli slot quando nel sistema sono disponibili più DIMM.
- 4. Se i DIMM sono stati aggiornati appena prima che si verificasse il problema, aggiornare UEFI utilizzando la configurazione minima o una configurazione alternativa.
- 5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 6. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0005N: La memoria è presente nel sistema ma non è possibile configurarla. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Accertarsi che uno o più DIMM siano installati nel server.
- 2. Risolvere gli eventuali errori di memoria esistenti.
- 3. Se nei log non è registrato alcun errore di memoria e non è acceso alcun LED di errore del connettore DIMM, verificare che tutti i connettori DIMM siano abilitati utilizzando il programma Setup Utility o OneCLI Utility.
- 4. Riposizionare tutti i DIMM accertandosi che siano installati nella sequenza di popolamento corretta, in conformità alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.

- 5. Cancellare la memoria CMOS. Tenere presente che verranno ripristinate tutte le impostazioni firmware predefinite.
- Riaggiornare il firmware UEFI.
- 7. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 8. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSFMA0006l: È stato rilevato il DIMM [arg2] di [arg1], il numero di serie del modulo DIMM è

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se questo evento informativo è registrato nel log eventi XCC, nel server non è installata una memoria qualificata.
- 2. La memoria installata potrebbe non essere coperta da garanzia.
- Senza memoria qualificata, le velocità supportate dagli standard del settore non saranno abilitate.
- 4. Contattare il rappresentante di vendita locale o il Business Partner autorizzato per ordinare una memoria qualificata e sostituire i DIMM non qualificati.
- 5. Dopo aver installato la memoria qualificata e acceso il server, assicurarsi che questo evento informativo non venga di nuovo registrato.

FQXSFMA0007I: Il DIMM numero [arg2] di [arg1] è stato sostituito. [arg3]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se questo evento informativo è registrato nel log eventi XCC, nel server non è installata una memoria qualificata.
- 2. La memoria installata potrebbe non essere coperta da garanzia.
- 3. Senza memoria qualificata, le velocità supportate dagli standard del settore non saranno abilitate.
- 4. Contattare il rappresentante di vendita locale o il Business Partner autorizzato per ordinare una memoria qualificata e sostituire i DIMM non qualificati.
- 5. Dopo aver installato la memoria qualificata e acceso il server, assicurarsi che questo evento informativo non venga di nuovo registrato.

FQXSFMA0008I: DIMM [arg1] Errore del test di memoria POST ripristinato. [arg2]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFMA0008M: II DIMM [arg1] ha causato un errore del test di memoria del POST. [arg2]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Se la configurazione dei DIMM era stata modificata appena prima che si verificasse il quasto, accertarsi che i DIMM siano installati nella sequenza di popolamento corretta.

- 2. Riposizionare il DIMM che non ha superato il test di memoria POST e i DIMM negli slot adiacenti se popolati. Avviare la configurazione F1 e abilitare il DIMM. Riavviare il sistema.
- 3. Se i moduli DIMM sono stati aggiornati appena prima che si verificasse il problema, aggiornare UEFI alla versione più recente.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 5. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0009I: Configurazione della memoria non valida per la modalità di mirroring ripristinata. [arg1]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

 FQXSFMA0009K: Configurazione della memoria non valida per la modalità di mirroring. Correggere la configurazione della memoria. [arg1]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Assicurarsi che tutti i DIMM siano abilitati e funzionali avviando la configurazione F1 oppure in XCC Web. Nel caso vengano rilevati DIMM non funzionali, risolvere prima questo problema.
- 2. Assicurarsi che i connettori DIMM siano popolati correttamente per la modalità di mirroring, in base alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0010l: Configurazione della memoria non valida per la modalità di sparing ripristinata. [arg1]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

 FQXSFMA0010K: Configurazione della memoria non valida per la modalità di riserva. Correggere la configurazione della memoria. [arg1]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Assicurarsi che tutti i DIMM siano abilitati e funzionali avviando la configurazione F1 oppure in XCC Web. Nel caso vengano rilevati DIMM non funzionali, risolvere prima questo problema.
- 2. Assicurarsi che i connettori DIMM siano popolati per la modalità di sparing, in base alle informazioni di servizio per questo prodotto.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0011I: É stata rilevata la modifica del popolamento della memoria. [arg1]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se sono stati aggiunti DIMM al sistema o rimossi da quest'ultimo e non è stato rilevato alcun errore aggiuntivo, ignorare questo messaggio.
- Consultare il log eventi di sistema per individuare eventuali malfunzionamenti dei DIMM non risolti e sostituire quei DIMM.
- FQXSFMA0012I: Annullamento dell'asserzione PFA del DIMM [arg1].

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFMA0012L: Il limite di soglia PFA [arg1] è stato superato sul DIMM [arg2] all'indirizzo [arg3]. [arg4]

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riposizionare il DIMM interessato (nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica il rilevamento di una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema).
- 2. Controllare il sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore della memoria.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0013I: Failover di mirroring completo. Si è verificato il failover del modulo DIMM [arg1] sulla copia sottoposta a mirroring. [arg2]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Consultare il log eventi di sistema per individuare eventuali errori del modulo DIMM non risolti e sostituire questi DIMM.

FQXSFMA0014I: Copia di riserva della memoria avviata. [arg1]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFMA0015I: Copia di riserva della memoria completata correttamente. [arg1]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Consultare il log di sistema per gli errori correlati ai DIMM e sostituire i DIMM difettosi.

FQXSFMA0016M: Copia di riserva della memoria non riuscita. [arg1]

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Avviare la schermata F1 UEFI e assicurarsi che tutti i DIMM siano abilitati. Riavviare il sistema.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSFMA0017I: DIMM riabilitato. [arg1]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Esaminare gli errori DIMM correlati nel log di sistema.

FQXSFMA0018I: È stato rilevato un intervento in assistenza del DIMM, lo slot è stato riabilitato. [arg1]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Esaminare gli errori DIMM correlati nel log di sistema.

FQXSFMA0019I: Memoria di sistema ridimensionata. [arg1]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Consultare il log di sistema per gli errori correlati ai DIMM e sostituire i DIMM difettosi.

FQXSFMA0022N: Tutti i DIMM sono stati disabilitati e il sistema non potrà essere avviato finché il problema non verrà risolto. [arg1]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare che uno o più DIMM supportati siano installati nel server con la sequenza di popolamento corretta.
- 2. Se il sistema supporta il Lightpath, verificare se sono presenti dei LED del connettore DIMM illuminati e, in tal caso riposizionare quei DIMM. In alternativa (ad esempio se non è disponibile il Lightpath), è possibile eseguire la stessa operazione mediante XCC GUI.
- 3. Scambiare i DIMM tra gli slot quando nel sistema sono disponibili più DIMM.
- 4. Se i DIMM sono stati aggiornati appena prima che si verificasse il problema, aggiornare UEFI utilizzando la configurazione minima o una configurazione alternativa.
- 5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 6. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0023M: Si è verificato un errore di flash NVDIMM. Backup/ripristino di NVDIMM potrebbero non funzionare correttamente. [arg1]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riposizionare i NDIMM interessati e il DIMM negli slot adiacenti, se popolati.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore di memoria.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.

- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0024M: Si è verificato un errore di supercap NVDIMM. Backup/ripristino di NVDIMM potrebbero non funzionare correttamente. [arg1]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Se il server è stato installato, spostato, sottoposto a interventi di assistenza o aggiornato, verificare che il modulo DIMM sia posizionato correttamente e verificare a vista che non sia presente materiale esterno in un qualsiasi connettore DIMM su quel canale di memoria.
- 2. Se non è stato rilevato alcun problema sui connettori BBU oppure il problema persiste, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore di memoria.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0025M: Il supercap NVDIMM è stato disconnesso. Non sarà possibile eseguire il backup di NVDIMM finché il problema non verrà corretto. [arg1]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se il server è stato recentemente installato, spostato, sottoposto ad interventi di assistenza o aggiornato, verificare che il modulo DIMM sia posizionato correttamente e verificare a vista che non sia presente materiale esterno in un qualsiasi connettore BBU su quel canale di memoria.
- 2. Se non è stato rilevato alcun problema sui connettori BBU oppure il problema persiste, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore di memoria.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0026M: DIMM [arg1]: tentativo di riparazione automatica [arg2]. [arg3]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Se il server è stato installato, spostato, sottoposto a interventi di assistenza o aggiornato, verificare che il modulo DIMM sia posizionato correttamente e verificare a vista che non sia presente materiale esterno in un qualsiasi connettore DIMM su quel canale di memoria. Se viene rilevata una delle due condizioni, correggere e riprovare con lo stesso DIMM. Nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica che è stata rilevata una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un aggiornamento firmware applicabile a questo errore di memoria. Le note sulla versione elencheranno i problemi noti risolti nell'aggiornamento.
- 3. Se i passi precedenti non risolvono il problema, in occasione della successiva opportunità di manutenzione, sostituire il modulo DIMM interessato (indicato da Lightpath e/o dalla voce del log degli errori).

- 4. Se l'errore si verifica nuovamente sullo stesso connettore DIMM, spostare gli altri moduli DIMM sullo stesso canale di memoria uno alla volta su un altro canale di memoria o processore. Se PFA segue un DIMM spostato su un qualsiasi connettore DIMM sul canale di memoria differente, sostituire il DIMM spostato.
- 5. Se il problema persiste sullo stesso connettore DIMM, controllare nuovamente che nel connettore DIMM non sia presente materiale estraneo, e in caso contrario, rimuoverlo.
- 6. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
- 7. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0027K: È stata rilevata una configurazione di memoria non valida (popolamento DIMM) non supportato). Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Questo evento potrebbe seguire un errore irreversibile di memoria o un test non riuscito della memoria. Controllare il log e risolvere innanzitutto tale evento. Questo evento potrebbe essere causato da DIMM disabilitati per altri errori o azioni.
- 2. Verificare che i DIMM siano popolati nella sequenza corretta, in base alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.
- 3. Se i DIMM sono presenti e installati correttamente, verificare se sono accesi eventuali LED di errore del connettore DIMM, riposizionare questi DIMM e controllare i codici di diagnostica della memoria nei log.
- 4. Ripristinare le impostazioni predefinite per l'UEFI.
- 5. Se il problema persiste, aggiornare il firmware UEFI.
- 6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 7. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0027M: Riparazione automatica non riuscita del modulo DIMM [arg1] rank [arg2] rank secondario [arg3] banco [Arg4] riga [arg5] del dispositivo [arg6]. [arg7]

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riposizionare il DIMM interessato (nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica il rilevamento di una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema).
- 2. Avviare la configurazione F1 e abilitare il DIMM. Riavviare il sistema.
- 3. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 5. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0028K: La capacità di memoria supera il limite della CPU. [arg1]

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere l'alimentazione CA dal sistema.

- 2. Modificare la configurazione della memoria per fare in modo che la capacità della memoria non superi il limite del numero di parte del processore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0028M: Numero di tentativi di riparazione automatica del modulo DIMM [arg1] superiore al livello di soglia [arg2] rank [arg3] rank secondario [arg4] banco [arg5] riga [arg6] del dispositivo [arg7]. [arg8]

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riposizionare il DIMM interessato (nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica il rilevamento di una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema).
- 2. Avviare la configurazione F1 e riabilitare il DIMM. Riavviare il sistema.
- Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFMA0029I: Annullamento dell'asserzione PFA del DIMM [arg1] dopo l'applicazione PPR per questo DIMM. [arg2]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFPU0001N: È stato rilevato un processore non supportato.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è disponibile un aggiornamento firmware richiesto per questo processore e, se applicabile, installarlo.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0002N: È stato rilevato un tipo di processore non valido.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare che il processore sia un'opzione valida elencata come dispositivo server comprovato per questo sistema. Se viene identificato un processore non supportato, rimuoverlo o sostituirlo con un processore supportato.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è disponibile un aggiornamento firmware richiesto per questo processore e, se applicabile, installarlo.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- Contattare il supporto Lenovo.

FQXSFPU0003K: Rilevamento di una mancata corrispondenza tra uno o più processori del sistema.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Questo messaggio potrebbe essere visualizzato con i messaggi relativi ad altri problemi di configurazione del processore. Risolvere innanzitutto quei messaggi.
- 2. Se il problema persiste, assicurarsi che siano installati processori corrispondenti (ad esempio numeri parte delle opzioni corrispondenti e così via).
- 3. Verificare che i processori siano installati nei socket corretti in conformità alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto. In caso contrario, risolvere il problema.
- 4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware UEFI che si applica a questo errore del processore.
- 5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 6. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0004K: È stata rilevata una discrepanza nel numero di core indicati da uno o più processori del sistema.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se si tratta un'opzione appena installata, assicurarsi che i processori corrispondenti siano installati nei socket del processore corretti.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile a questo processore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0005K: È stata rilevata una mancata corrispondenza della velocità massima consentita del collegamento UPI di uno o più processori.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se si tratta un'opzione appena installata, assicurarsi che i processori corrispondenti siano installati nei socket del processore corretti.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile a questo processore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0006K: È stata rilevata una mancata corrispondenza del segmento di alimentazione di uno o più processori.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Se si tratta un'opzione appena installata, assicurarsi che i processori corrispondenti siano installati nei socket del processore corretti.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile a questo processore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0007K: I processori hanno una frequenza DDR interna non senza corrispondenza

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Accertarsi che i moduli DIMM corrispondenti siano stati installati nella sequenza di popolamento corretta. Risolvere eventuali problemi di configurazione.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0008K: È stata rilevata una mancata corrispondenza della velocità dei core di uno o più processori.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali problematiche di mancata corrispondenza rilevate.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore del processore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0009K: È stata rilevata una mancata corrispondenza della frequenza di clock esterna di uno o più processori.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare che il processore sia un'opzione valida elencata come dispositivo Server Proven per questo sistema. In caso contrario, rimuovere il processore e installarne uno elencato sul sito Web Server Proven.
- 2. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
- 3. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore del processore.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0010K: È stata rilevata una mancata corrispondenza della dimensione della cache di uno o più processori.

Gravità: Errore

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSFPU0011K: È stata rilevata una mancata corrispondenza del tipo di cache di uno o più processori.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSFPU0012K: È stata rilevata una mancata corrispondenza di associatività della cache di uno o più processori.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSFPU0013K: È stata rilevata una mancata corrispondenza del modello di processore di uno o più processori.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSFPU0014N: È stata rilevata una mancata corrispondenza della famiglia di processore di uno o più processori.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.

FQXSFPU0015K: È stata rilevata una mancata corrispondenza del passaggio del processore di uno o più processori.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
- 2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0016N: Il BIST di un processore all'interno del sistema ha avuto esito negativo.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se il processore o il firmware è stato appena aggiornato, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0017G: Aggiornamento del microcodice del processore non riuscito.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore del processore.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0018N: CATERR(IERR) rilevato sul processore [arg1].

Gravità: Errore

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware UEFI che si applica a questo errore del processore.
- 2. Riavviare il sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0019N: È stato rilevato un errore irreversibile sul processore [arg1].

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware UEFI applicabile a questo errore.
- 2. Riavviare il sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0020I: La firma della capsula immagine del firmware UEFI non è valida.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riavviare il sistema. Riaggiornare l'immagine UEFI.
- 2. Se l'errore non si ripresenta, non è necessario eseguire alcuna ulteriore azione di ripristino.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0021G: La presenza fisica dell'hardware è in stato di asserzione.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Completare eventuali attività di gestione che richiedono il commutatore della presenza fisica TPM in posizione "Acceso".
- 2. Ripristinare il commutatore della presenza fisica in posizione "OFF" e riavviare il sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0021I: Lo stato della presenza fisica TPM è stato eliminato.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFPU0022G: La configurazione TPM non è bloccata.

Gravità: Avvertenza

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0023G: Avvertenza errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le sequenti operazioni:

- 1. È un avviso di sicurezza visualizzato quando l'utente tenta di eseguire l'avvio da un sistema operativo o da un'immagine UEFI non autorizzati mentre è attiva la funzione di avvio sicuro e la modalità di avvio sicuro è in modalità utente. Se il cliente non desidera avviare qualsiasi immagine o sistema operativo UEFI non autorizzato, rimuovere il dispositivo avviabile.
- 2. Se il cliente non desidera avviare questa immagine o sistema operativo UEFI non autorizzato, esistono due modi per consentire l'avvio del sistema da questa immagine non autorizzata: il primo consiste nel disabilitare Avvio sicuro, il secondo nel registrare l'immagine non autorizzata in DB (Authorized Signature database). Registrare l'immagine UEFI non autorizzata, procedere all'asserzione della presenza fisica e modificare i criteri di Avvio sicuro selezionando l'opzione per i criteri personalizzati (nella configurazione -> Impostazioni di sistema -> Sicurezza -> Configurazione avvio sicuro -> Criteri di avvio sicuro), quindi accedere al menu "Criteri personalizzati di avvio sicuro", premere il pulsante "Registra immagine EFI" e selezionare l'immagine UEFI non autorizzata nella finestra a comparsa. NOTA: esistono due metodi per asserire la presenza fisica. 1) posizionare il ponticello di presenza fisica su ON; 2) se i criteri di presenza fisica sono stati abilitati (Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Sicurezza -> Configurazione criteri di presenza fisica), l'utente può asserire la presenza fisica da remoto mediante lo strumento IPMI.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0023I: Errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro cancellato in quanto non vi è alcun errore in questo avvio ciclico.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFPU0024G: Avvio di Intel UEFI ACM non riuscito, verificare che il TPM sia abilitato.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Asserzione della presenza fisica tramite il ponticello di presenza fisica o la presenza fisica remota:

Nota: Sono disponibili due metodi per l'asserzione della presenza fisica.

- a. Spostare il ponticello di presenza fisica in posizione "Acceso".
- b. Se i criteri di presenza fisica sono stati impostati su "Abilita" in Configurazione F1, è possibile asserire la presenza fisica da remoto mediante lo strumento IPMI. Questa impostazione è disponibile in Configurazione F1 in "Impostazioni di sistema -> Sicurezza -> Configurazione criteri di presenza fisica".

- 2. Abilitare e attivare il TPM. Questa impostazione è disponibile in F1 in "Impostazioni di sistema -> Sicurezza -> Modulo piattaforma sicuro -> TPM2".
 - a. Impostare [Dispositivo TPM] su "Abilita".
 - b. Modificare [Stato TPM] su "Attiva".
- 3. Riavviare il sistema.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 5. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0025I: Sono state ripristinate le impostazioni di sistema predefinite.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

• FQXSFPU0030N: È stato rilevato un errore firmware nell'immagine UEFI.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
- 2. Riaggiornare l'immagine UEFI.
- 3. Annullare le modifiche recenti al sistema (impostazioni o dispositivi aggiunti). Verificare che il sistema si avvii. Quindi, reinstallare le opzioni una alla volta per individuare il problema.
- 4. Se il problema persiste, salvare le configurazioni UEFI del cliente, quindi rimuovere e reinstallare la batteria CMOS per 30 secondi per cancellare il contenuto del CMOS. Se il sistema viene avviato correttamente, ripristinare le impostazioni di sistema.
- 5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 6. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0031N: È stato raggiunto il numero di tentativi POST impostato in Configurazione F1. Il sistema è stato avviato con le impostazioni UEFI predefinite. Le impostazioni specificate dall'utente sono state salvate e verranno utilizzate al prossimo avvio, tranne se modificate prima del riavvio.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Le impostazioni originali di UEFI sono ancora presenti. Se il cliente desidera continuare a utilizzare le impostazioni originali, selezionare "Salva impostazioni".
- 2. Se l'utente non ha attivato intenzionalmente i riavvii, controllare i log per individuare la probabile causa. Ad esempio, in caso di evento di errore di una batteria, seguire la procedura per risolvere tale evento.
- 3. Annullare le modifiche recenti al sistema (impostazioni o dispositivi aggiunti). Verificare che il sistema si avvii. Quindi, reinstallare le opzioni una alla volta per individuare il problema.
- 4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore. Aggiornare il firmware UEFI, se applicabile.
- 5. Salvare le configurazioni UEFI del cliente, quindi rimuovere e reinstallare la batteria CMOS per 30 secondi per cancellare il contenuto del CMOS. Se il sistema viene avviato correttamente, ripristinare le impostazioni di sistema.

- 6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 7. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0032G: È stato rilevato un errore di configurazione di avvio.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Configurazione F1 -> Salva impostazioni
- 2. Provare a eseguire nuovamente l'aggiornamento della configurazione OOB.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0033G: Il processore è stato disabilitato.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware UEFI applicabile a questo errore.
- 2. Riavviare il sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU0034L: Impossibile inizializzare correttamente il TPM.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Riavviare il sistema. Riaggiornare l'immagine UEFI.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU4033F: Ripristino firmware del TPM in corso. NON spegnere o reimpostare il sistema.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

Nota: Il sistema non risponderà al segnale di spegnimento (FQXSFPU4034I) mentre è in corso il ripristino del firmware del TPM.

FQXSFPU4034I: Ripristino firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4035M: Impossibile completare il ripristino firmware del TPM. Il chip TPM potrebbe essere danneggiato.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Se l'errore persiste, non sarà possibile utilizzare le funzioni correlate al modulo TPM.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU4036F: Avvio ripristino firmware del TPM in corso. NON spegnere o reimpostare il sistema.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFPU4037I: Ripristino firmware del TPM terminato.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4038I: Ripristino firmware del TPM completato.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4040M: Impossibile completare il test automatico del TPM.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Se l'errore persiste, non sarà possibile utilizzare le funzioni correlate al modulo TPM.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU4041I: È in corso l'aggiornamento firmware del TPM. NON spegnere o reimpostare il sistema.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4042I: Aggiornamento firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4043G: L'aggiornamento firmware del TPM è stato interrotto. Riavvio del sistema in corso...

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFPU4044I: La versione firmware corrente del TPM potrebbe non supportare la commutazione delle versioni del TPM.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

 FQXSFPU4045G: Presenza fisica priva di asserzione. Interrompere l'aggiornamento firmware del TPM.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFPU4046l: Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM1.2 a TPM2.0.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4047I: Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM2.0 a TPM1.2.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

• FQXSFPU4049I: Aggiornamento firmware del TPM completato.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4050G: Impossibile completare l'aggiornamento firmware del TPM.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Si tratta di un evento informativo, non è richiesto alcun intervento dell'utente.

FQXSFPU4051G: TPM TCM POLICY non definito trovato

Gravità: Avvertenza

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU4052G: TPM_TCM_POLICY non è bloccato

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU4053G: Il sistema TPM_TCM_POLICY non corrisponde al planare.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Rimuovere eventuali nuove schede TPM/TCM aggiunte dal planare oppure installare la scheda TPM/TCM originale fornita con il sistema.
- 2. Riavviare il sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU4054G: Impossibile completare l'associazione logica della scheda TPM/TCM.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il sistema.
- 2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 3. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU4056M: Scheda TPM/TCM modificata. È necessario reinstallare la scheda TCM/TPM originale fornita con il sistema.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Reinstallare la scheda TCM/TPM originale fornita con il sistema.
- 2. Riavviare il sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFPU4080I: La password di accensione dell'host è stata modificata.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4081I: La password di accensione dell'host è stata eliminata.

Gravità: Informazioni

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4082I: La password di amministratore dell'host è stata modificata.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4083I: La password di amministratore dell'host è stata eliminata.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4084I: L'ordine di avvio dell'host è stato modificato.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPU4085I: L'ordine di avvio WOL dell'host è stato modificato.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Per questo evento, non è necessaria la presenza di alcun utente. È un messaggio solo a scopo informativo.

FQXSFPW0001L: II CMOS è stato eliminato.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Se l'eliminazione del CMOS è stata avviata dall'utente, è possibile ignorare questo evento e non sono necessarie ulteriori azioni.
- 2. Se il sistema è stato recentemente installato, spostato o sottoposto a interventi di manutenzione, assicurarsi che la batteria sia posizionata in modo appropriato.
- 3. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
- 4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 5. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFSM0001L: Il limite alimentazione è disabilitato.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Controllare le impostazioni per l'opzione Limite alimentazione disabilitata. Modificare l'impostazione in base alle esigenze.
- 2. Controllare il log eventi di XCC e correggere eventuali errori.
- FQXSFSM0002N: Autorizzazione di avvio negata dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- Controllare i log XCC.
- 2. Esaminare i criteri di alimentazione e le impostazioni di configurazione del sistema nella GUI dell'XCC.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFSM0003N: Timeout di attesa dell'autorizzazione di avvio dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare i log XCC.
- 2. Esaminare i criteri di alimentazione e le impostazioni di configurazione del sistema nella GUI dell'XCC.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFSM0004M: Si è verificato un errore di comunicazione nel XCC.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare la configurazione e i cavi di rete XCC.
- 2. Eseguire un ciclo CA del sistema.
- 3. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
- 4. Riaggiornare il firmware XCC.
- 5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 6. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFSM0005M: Si è verificato un errore durante il salvataggio delle impostazioni UEFI nel XCC.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
- Eseguire un ciclo CA del sistema.

- 3. Se il problema persiste, verificare se la versione firmware UEFI e la versione firmware XCC sono allineate a una versione ufficiale del firmware Lenovo. In caso contrario, aggiornare il firmware UEFI e XCC alla combinazione supportata.
- 4. Rimuovere e reinstallare la batteria CMOS per 30 secondi per eliminare i contenuti CMOS.
- 5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 6. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFSM0006M: Impossibile recuperare la configurazione di sistema dal XCC.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
- 2. Eseguire un ciclo CA del sistema.
- 3. Se il problema persiste, verificare se la versione firmware UEFI e la versione firmware XCC sono allineate a una versione ufficiale del firmware Lenovo. In caso contrario, aggiornare il firmware UEFI e XCC alla combinazione supportata.
- 4. Rimuovere e reinstallare la batteria CMOS per 30 secondi per eliminare i contenuti CMOS.
- 5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 6. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFSM0007I: Il log eventi di sistema XCC (SEL, System Event Log) è pieno.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

- 1. Utilizzare l'interfaccia Web del BMC per cancellare i log eventi.
- 2. Se la comunicazione BMC non è disponibile, utilizzare Configurazione F1 per accedere al menu dei log eventi di sistema e scegliere Cancella i log eventi di sistema del BMC e Riavvia server.
- FQXSFSM0008M: È stato rilevato un timeout dell'autorizzazione di avvio.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Esaminare i log XCC per gli errori di comunicazione e risolverli.
- 2. Eseguire un ciclo CA del sistema.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFSR0001M: È stato rilevato il danneggiamento della GPT [arg1], DiskGUID: [arg2]

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Controllare il log eventi XCC. Se questo evento dispone di un log eventi di ripristino di follow-up, significa che il danneggiamento del GTP è stato ripristinato correttamente, quindi il cliente può ignorare questo avviso.
- 2. Eseguire il backup del disco di dati.

- 3. Premere Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Ripristino -> Ripristino disco GPT e impostare su "Automatico".
- 4. Salvare le impostazioni e riavviare il sistema.
- Avviare con la configurazione F1. Il sistema tenterà di ripristinare automaticamente il GPT durante il POST.
- 6. Riavviare il sistema.
- 7. Riformattare il LUN o il disco e reinstallare il sistema operativo.
- 8. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 9. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFSR0002I: È stato ripristinato il danneggiamento della GPT di [arg1], DiskGUID: [arg2]

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Nessun ulteriore intervento dell'utente è richiesto in questa fase poiché il problema è stato risolto.

 FQXSFSR0003G: Il numero di tentativi di avvio è stato superato. Nessun dispositivo avviabile trovato.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

- 1. Rimuovere l'alimentazione CA dal sistema.
- 2. Collegare almeno un dispositivo avviabile al sistema.
- 3. Collegare l'alimentazione CA al sistema.
- Accendere il sistema e riprovare.
- 5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 6. Contattare il supporto Lenovo.
- FQXSFTR0001L: Sono state rilevate una data e ora non valide.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Controllare i log eventi XCC. Questo evento dovrebbe precedere immediatamente un errore FQXSFPW0001L. Risolvere l'evento o qualsiasi altro errore relativo alla batteria.
- 2. Utilizzare F1 Configurazione per reimpostare data e ora.
- 3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
- 4. Contattare il supporto Lenovo.

Capitolo 4. Eventi di XClarity Provisioning Manager

Gli eventi seguenti possono essere generati da Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Per ogni codice evento, vengono visualizzati i seguenti campi:

Identificativo evento

Un identificativo che identifica un evento in modo univoco.

Descrizione evento

Stringa del messaggio registrato che viene visualizzato per un evento.

Spiegazione

Fornisce ulteriori informazioni che spiegano la causa dell'evento.

Gravità

Indicazione del livello di problema per la condizione. La gravità nel log eventi è abbreviata al primo carattere. Possono essere visualizzati i seguenti livelli di gravità:

- Informativo. L'evento è stato registrato per scopi di controllo, generalmente un'azione dell'utente o una modifica degli stati rispetto al comportamento normale.
- Avvertenza. L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.
- **Errore**. L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Intervento dell'utente

Indica quale azione occorre eseguire per risolvere l'evento. Eseguire le operazioni elencate in questa sezione nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se non è possibile risolvere il problema dopo avere eseguito tutti i passaggi, contattare il Supporto Lenovo.

Eventi LXPM organizzati per gravità

La seguente tabella elenca tutti gli eventi LXPM, organizzati per gravità (informazioni, errore e avvertenza).

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMCL0005I	Avvio di installazione del sistema operativo.	Informativo
FQXPMCL0031I	Esportazione della configurazione RAID riuscita.	Informativo
FQXPMCL0033I	Importazione della configurazione RAID riuscita.	Informativo
FQXPMCL0035I	Esportazione delle impostazioni UEFI riuscita.	Informativo
FQXPMCL0037I	Importazione delle impostazioni UEFI riuscita.	Informativo
FQXPMCL0039I	Esportazione delle impostazioni BMC riuscita.	Informativo
FQXPMCL0041I	Importazione delle impostazioni BMC riuscita.	Informativo
FQXPMEM0002I	Immagine del firmware LXPM non trovata. Avvio di LXPM	Informativo

© Copyright Lenovo 2019, 2021

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMEM0003I	LXPM è stato chiuso. Controllo restituito a UEFI.	Informativo
FQXPMEM0004I	Avvio del programma di diagnostica	Informativo
FQXPMEM0005I	Avvio del programma di diagnostica riuscito	Informativo
FQXPMNM0002I	Impostare nuovi valori per i parametri di rete BMC.	Informativo
FQXPMOS0010I	Sistema operativo Red Hat RHEL 7.3 (64 bit) installato	Informativo
FQXPMOS0011I	Sistema operativo Red Hat RHEL 6.9 (64 bit) installato	Informativo
FQXPMOS0012I	Sistema operativo SLES 12 Service Pack 2 per AMD64 e Intel64 installato	Informativo
FQXPMOS0013I	Sistema operativo SLES 11 Service Pack 4 per AMD64 e Intel64 installato	Informativo
FQXPMOS0014I	Sistema operativo Windows Server 2012 R2 SERVERWINFOUNDATION installato	Informativo
FQXPMOS0015I	Sistema operativo Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD installato	Informativo
FQXPMOS0016I	Sistema operativo Windows Server 2012 R2 SERVERDATACENTER installato	Informativo
FQXPMOS0017I	Sistema operativo Windows Server 2012 R2 SERVERSOLUTION installato	Informativo
FQXPMOS0018I	Sistema operativo Windows Server 2012 R2 SERVERSTORAGESTANDARD installato	Informativo
FQXPMOS0019I	Sistema operativo Hyper-V Server 2012 R2 SERVERHYPERCORE installato	Informativo
FQXPMOS0020I	Sistema operativo Hyper-V Server 2016 SERVERHYPERCORE installato	Informativo
FQXPMOS0021I	Sistema operativo Windows Server 2016 SERVERSOLUTION installato	Informativo
FQXPMOS0022I	Sistema operativo Windows Server 2016 SERVERSTANDARD installato	Informativo
FQXPMOS0023I	Sistema operativo Windows Server 2016 SERVERDATACENTER installato	Informativo
FQXPMOS0024I	Sistema operativo Windows Server 2016 SERVERSTORAGESTANDARD installato	Informativo
FQXPMOS0025I	Sistema operativo Windows Server 2016 SERVERSTORAGEWORKGROUP installato	Informativo
FQXPMOS0026I	Sistema operativo Vmware ESXi 6.5 U1 installato	Informativo
FQXPMOS0027I	Sistema operativo Vmware ESXi 6.0 U3 installato	Informativo
FQXPMSR0012I	Modifica dello stato delle unità disco completata correttamente.	Informativo
FQXPMSR0022I	Creazione del nuovo disco virtuale completata correttamente.	Informativo
FQXPMSR0032I	Disco virtuale esistente rimosso correttamente.	Informativo
FQXPMUP0101I	Avviare per eseguire l'aggiornamento di LXPM	Informativo
FQXPMUP0102I	Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Windows	Informativo

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMUP0103I	Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Linux	Informativo
FQXPMUP0104I	Avviare per eseguire l'aggiornamento di UEFI	Informativo
FQXPMUP0105I	Avviare per eseguire l'aggiornamento di BMC	Informativo
FQXPMUP0106I	Aggiornamento del firmware completato correttamente	Informativo
FQXPMVD0003I	Aggiornamento dei dati VPD completato correttamente.	Informativo
FQXPMCL0001K	Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.	Avvertenza
FQXPMCL0002K	Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0003K	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.	Avvertenza
FQXPMCL0004K	Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.	Avvertenza
FQXPMCL0005K	La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. La clonazione del sistema operativo supporta soltanto la modalità UEFI.	Avvertenza
FQXPMCL0030K	Esportazione della configurazione RAID non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0032K	Importazione della configurazione RAID non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0034K	Esportazione delle impostazioni UEFI non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0036K	Importazione delle impostazioni UEFI non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0038K	Esportazione delle impostazioni BMC non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0040K	Importazione delle impostazioni BMC non riuscita.	Avvertenza
FQXPMNM0001G	Impossibile impostare nuovi parametri di rete BMC.	Avvertenza
FQXPMOS0001K	Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.	Avvertenza
FQXPMOS0002K	Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.	Avvertenza
FQXPMOS0003K	Impossibile copiare i file di avvio di Windows nella destinazione	Avvertenza
FQXPMOS0004K	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB.	Avvertenza
FQXPMOS0005K	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.	Avvertenza
FQXPMOS0006K	Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.	Avvertenza
FQXPMOS0007K	Impossibile leggere il file della licenza RTF.	Avvertenza
FQXPMOS0008K	Accertarsi che il cavo Ethernet sia inserito nel computer e che le impostazioni di rete siano corrette.	Avvertenza
FQXPMOS0009K	La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. L'installazione del sistema operativo LXPM supporta soltanto la modalità UEFI.	Avvertenza
FQXPMRS0011K	Impossibile modificare lo stato delle unità disco.	Avvertenza
FQXPMSR0001K	Trovato adattatore RAID non supportato.	Avvertenza
FQXPMSR0021L	Impossibile creare un nuovo disco virtuale.	Avvertenza
FQXPMSR0031L	Impossibile rimuovere il disco virtuale esistente	Avvertenza
	I.	I

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMUP0001K	La configurazione del sistema non soddisfa il prerequisito	Avvertenza
FQXPMUP0002K	I pacchetti selezionati non sono compatibili	Avvertenza
FQXPMUP0003K	Impossibile ottenere il livello minimo di UEFI	Avvertenza
FQXPMUP0004K	Impossibile ottenere la versione installata di UEFI	Avvertenza
FQXPMUP0005K	Impossibile ottenere la versione installata di BMC	Avvertenza
FQXPMUP0006K	Impossibile ottenere la versione installata di LXPM	Avvertenza
FQXPMUP0007K	Impossibile ottenere la versione installata del driver Linux	Avvertenza
FQXPMUP0008K	Impossibile ottenere la versione installata del driver Windows	Avvertenza
FQXPMVD0001H	Impossibile recuperare i dati VPD.	Avvertenza
FQXPMVD0002H	Impossibile aggiornare i dati VPD.	Avvertenza
FQXPMVD0011K	Impossibile recuperare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM	Avvertenza
FQXPMVD0012K	Impossibile impostare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM	Avvertenza
FQXPMEM0001M	Impossibile individuare l'immagine del firmware LXPM	Errore
FQXPMEM0006M	Impossibile individuare l'immagine del firmware di diagnostica	Errore
FQXPMEM0007M	"Reindirizzamento console" abilitato. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica	Errore
FQXPMEM0008M	L'immagine potrebbe essere danneggiata. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica	Errore
FQXPMEM0009M	Si è verificato un errore imprevisto	Errore
FQXPMSD0001M	Test HDD interrotto dall'host con un ripristino software o hardware	Errore
FQXPMSD0002M	Si è verificato un errore irreversibile o un errore sconosciuto durante il test automatico del dispositivo	Errore
FQXPMSD0003M	Test automatico completato. Un elemento sconosciuto non ha superato il test.	Errore
FQXPMSD0004M	Test automatico completato. L'elemento elettrico non ha superato il test.	Errore
FQXPMSD0005M	Test automatico completato; l'elemento servo e/o la ricerca non ha superato il test.	Errore
FQXPMSD0006M	Test automatico completato; l'elemento di lettura non ha superato il test.	Errore
FQXPMSD0007M	Unità disco fisso non trovate	Errore
FQXPMSD0008M	UEFI non è pronto per consentire a LXPM di inviare il comando di test dell'unità disco fisso.	Errore
FQXPMSD0009M	È stato rilevato un errore durante l'invio di LXPM del comando di test a un'unità disco fisso.	Errore
FQXPMSD0010M	Timeout UEFI durante l'invio di un comando di test da parte di LXPM a un'unità disco fisso.	Errore
FQXPMSD0011M	L'unità disco fisso non è supportata da UEFI durante l'invio del comando di LXPM per il test dell'unità disco fisso.	Errore

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMUP0201M	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0202M	Errore durante il trasferimento del pacchetto di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0203M	Comunicazione BMC non riuscita: errore di smontaggio EMMC2USB Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0204M	Comunicazione BMC non riuscita: errore nell'esecuzione del comando di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0205M	Comunicazione BMC non riuscita: errore nel recupero dello stato di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0206M	Il livello del pacchetto di aggiornamento è obsoleto. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0207M	Il pacchetto di aggiornamento non è valido. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0208M	Impossibile eseguire il comando di riavvio BMC	Errore

Elenco di eventi di XClarity Provisioning Manager

Questa sezione elenca tutti i messaggi che possono essere inviati da Lenovo XClarity Provisioning Manager.

FQXPMCL0001K: Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Riavviare il sistema e riprovare l'avvio del sistema operativo.
- 4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMCL0002K: Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
- 2. Riavviare BMC tramite la relativa impostazione nella configurazione UEFI sul pannello sinistro di LXPM. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 3. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 4. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.
- 5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMCL0003K: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
- 2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 3. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 4. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.
- 5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMCL0004K: Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.
- 4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMCL0005I: Avvio di installazione del sistema operativo.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMCL0005K: La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. La clonazione del sistema operativo supporta soltanto la modalità UEFI.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Modificare la modalità di avvio in Modalità UEFI (Configurazione UEFI -> Gestione avvio -> Modalità di avvio -> Modalità di avvio sistema e selezionare Modalità UEFI,)
- 2. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.

• FQXPMCL0030K: Esportazione della configurazione RAID non riuscita.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Visitare il seguente sito Web di supporto Lenovo per informazioni sugli adattatori RAID supportati: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
- 2. Assicurarsi che l'adattatore RAID, LXPM e il firmware UEFI siano al livello più recente.
- 3. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia normale.
- Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
- 5. Riavviare il sistema e ripetere l'esportazione della configurazione RAID.
- 6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMCL0031I: Esportazione della configurazione RAID riuscita.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• FQXPMCL0032K: Importazione della configurazione RAID non riuscita.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Visitare il seguente sito Web di supporto Lenovo per informazioni sugli adattatori RAID supportati: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
- 2. Assicurarsi che l'adattatore RAID, LXPM e il firmware UEFI siano al livello più recente.
- 3. Verificare che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
- 4. Accertarsi che la connessione fisica tra le unità disco e l'adattatore RAID sia corretta.
- 5. Verificare che la piattaforma e la configurazione RAID siano identiche alla configurazione originale.
- 6. Riavviare il sistema e ripetere l'importazione della configurazione RAID.
- 7. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMCL0033I: Importazione della configurazione RAID riuscita.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMCL0034K: Esportazione delle impostazioni UEFI non riuscita.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'esportazione delle impostazioni UEFI.
- 2. Riavviare e ripetere l'esportazione delle impostazioni UEFI.
- 3. Riaggiornare il firmware UEFI.
- 4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMCL0035I: Esportazione delle impostazioni UEFI riuscita.

Gravità: Informazioni

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• FQXPMCL0036K: Importazione delle impostazioni UEFI non riuscita.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'importazione delle impostazioni UEFI.
- 2. Verificare che il tipo di modello di sistema per l'importazione dell'impostazione e della versione UEFI sia lo stesso.
- 3. Riavviare e provare a importare un nuovo clone delle impostazioni UEFI.
- 4. Riaggiornare il firmware UEFI.
- 5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMCL0037I: Importazione delle impostazioni UEFI riuscita.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMCL0038K: Esportazione delle impostazioni BMC non riuscita.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Eseguire il ripristino dell'alimentazione CA.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 3. Ripetere l'esportazione dell'impostazione del BMC.
- 4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMCL0039I: Esportazione delle impostazioni BMC riuscita.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMCL0040K: Importazione delle impostazioni BMC non riuscita.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare che la versione di origine e destinazione del BMC sia identica.
- 2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 4. Ripetere l'importazione dell'impostazione del BMC.
- 5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMCL0041I: Importazione delle impostazioni BMC riuscita.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMEM0001M: Impossibile individuare l'immagine del firmware LXPM

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare LXPM.
- 3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMEM0002I: Immagine del firmware LXPM non trovata. Avvio di LXPM

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMEM0003I: LXPM è stato chiuso. Controllo restituito a UEFI.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMEM0004I: Avvio del programma di diagnostica

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMEM0005I: Avvio del programma di diagnostica riuscito

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMEM0006M: Impossibile individuare l'immagine del firmware di diagnostica

Gravità: Errore

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMEM0007M: "Reindirizzamento console" abilitato. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- Disabilitare l'opzione "Configura reindirizzamento console" in Configurazione UEFI, completando la procedura seguente: - Andare a Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/ O-> Impostazioni reindirizzamento console -> - Selezionare "Reindirizzamento console" - Modificare l'impostazione in "Disabilita" e salvare - Quindi, riavviare il sistema.
- 2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMEM0008M: L'immagine potrebbe essere danneggiata. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 3. Riaggiornare LXPM.
- 4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMEM0009M: Si è verificato un errore imprevisto

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

3. Riaggiornare LXPM.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMNM0001G: Impossibile impostare nuovi parametri di rete BMC.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare che i parametri immessi siano validi.
- 2. Attendere un minuto e ripetere l'impostazione.
- 3. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 4. Ripetere la modifica delle impostazioni.
- 5. Utilizzare la configurazione UEFI per modificare i parametri (opzionale).

FQXPMNM0002I: Impostare nuovi valori per i parametri di rete BMC.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0001K: Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Riavviare il sistema e riprovare l'avvio del sistema operativo.
- 4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMOS0002K: Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
- 2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 3. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
- 4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
- 5. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMOS0003K: Impossibile copiare i file di avvio di Windows nella destinazione

Gravità: Avvertenza

- 1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
- 2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 3. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
- 5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMOS0004K: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
- 2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 3. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
- 5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMOS0005K: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
- 2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 3. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
- 5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMOS0006K: Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.

- 3. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
- 4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMOS0007K: Impossibile leggere il file della licenza RTF.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Utilizzare un altro supporto del sistema operativo (DVD USB o chiave USB).
- 4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
- 5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMOS0008K: Accertarsi che il cavo Ethernet sia inserito nel computer e che le impostazioni di rete siano corrette.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Verificare il corretto funzionamento delle comunicazioni SMB/CIFS e NFS (assicurarsi che il cavo Ethernet sia collegato e che le impostazioni di rete siano corrette).
- 2. Verificare che la versione del sistema operativo e il percorso della cartella siano corretti.
- 3. Ripetere l'installazione di NFS e CIFS.
- 4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMOS0009K: La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. L'installazione del sistema operativo LXPM supporta soltanto la modalità UEFI.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Modificare la modalità di avvio in UEFI
- 2. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
- FQXPMOS0010I: Sistema operativo Red Hat RHEL 7.3 (64 bit) installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• FQXPMOS0011I: Sistema operativo Red Hat RHEL 6.9 (64 bit) installato

Gravità: Informazioni

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0012I: Sistema operativo SLES 12 Service Pack 2 per AMD64 e Intel64 installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0013I: Sistema operativo SLES 11 Service Pack 4 per AMD64 e Intel64 installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0014I: Sistema operativo Windows Server 2012 R2 SERVERWINFOUNDATION installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0015I: Sistema operativo Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0016I: Sistema operativo Windows Server 2012 R2 SERVERDATACENTER installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0017I: Sistema operativo Windows Server 2012 R2 SERVERSOLUTION installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0018I: Sistema operativo Windows Server 2012 R2 SERVERSTORAGESTANDARD installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0019I: Sistema operativo Hyper-V Server 2012 R2 SERVERHYPERCORE installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• FQXPMOS0020I: Sistema operativo Hyper-V Server 2016 SERVERHYPERCORE installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0021I: Sistema operativo Windows Server 2016 SERVERSOLUTION installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0022I: Sistema operativo Windows Server 2016 SERVERSTANDARD installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0023I: Sistema operativo Windows Server 2016 SERVERDATACENTER installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0024I: Sistema operativo Windows Server 2016 SERVERSTORAGESTANDARD installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0025I: Sistema operativo Windows Server 2016 SERVERSTORAGEWORKGROUP installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• FQXPMOS0026I: Sistema operativo Vmware ESXi 6.5 U1 installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMOS0027I: Sistema operativo Vmware ESXi 6.0 U3 installato

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• FQXPMRS0011K: Impossibile modificare lo stato delle unità disco.

Gravità: Avvertenza

- 1. Assicurarsi che LXPM e il firmware dell'adattatore RAID siano al livello più recente.
- 2. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
- 3. Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
- 4. Verificare che l'operazione dell'unità speciale sia valida o logica (ad esempio, non è possibile modificare lo stato di un'unità non valida non configurata su Online).
- 5. Riavviare la macchina e ripetere la modifica dello stato delle unità disco.
- 6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMSD0001M: HDD Test interrotto dall'host con un ripristino software o hardware

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
- 2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
- 3. Ripetere il test.
- 4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMSD0002M: Si è verificato un errore irreversibile o un errore sconosciuto durante il test automatico del dispositivo

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
- 2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
- 3. Ripetere il test.
- 4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMSD0003M: Test automatico completato. Un elemento sconosciuto non ha superato il test.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
- 2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
- 3. Ripetere il test.
- 4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMSD0004M: Test automatico completato. L'elemento elettrico non ha superato il test.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.

- 2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
- 3. Ripetere il test.
- 4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMSD0005M: Test automatico completato; l'elemento servo e/o la ricerca non ha superato il test.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
- 2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
- 3. Ripetere il test.
- 4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMSD0006M: Test automatico completato; l'elemento di lettura non ha superato il test.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
- 2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
- 3. Ripetere il test.
- 4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMSD0007M: Unità disco fisso non trovate

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
- 2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
- 3. Verificare che lo stesso errore sia presente nel log dell'inventario di BMC o OneCLI.
- 4. Ripetere il test.
- 5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMSD0008M: UEFI non è pronto per consentire a LXPM di inviare il comando di test dell'unità disco fisso.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il sistema ed eseguire nuovamente il test.
- Se il messaggio viene ancora visualizzato, eseguire la versione più recente dello strumento SMART sul sistema operativo. Questo strumento open source può essere scaricato dal sito Web per controllare lo stato dell'unità disco fisso.
- 3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMSD0009M: È stato rilevato un errore durante l'invio di LXPM del comando di test a un'unità disco fisso.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se le unità interessate vengono rilevate dal sistema, aggiornare il firmware dell'unità disco e riavviare il server.
 - Se le unità interessate non vengono rilevate dal sistema o non rispondono:
 - a. Spegnere il server e rimuovere l'alimentazione CA.
 - b. Riposizionare il controller RAID associato, i cavi SAS, il backplane e le unità.
 - c. Ripristinare l'alimentazione del sistema e riavviare il server.
- 2. Riesequire il test dell'unità disco da LXPM. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione di LXPM all'indirizzo: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm frontend/ lxpm product page.html. Fare clic sulla versione di LXPM per il modello di server in uso e scegliere Utilizzo di LXPM -> Diagnostica -> Esecuzione della diagnostica dalla struttura di navigazione sinistra.
- 3. Se il problema persiste, salvare il risultato del test in un file test_hdd.txt utilizzando un dispositivo di storage USB locale o una cartella di rete condivisa.
- 4. Contattare il supporto tecnico per la sostituzione dell'unità.
- FQXPMSD0010M: Timeout UEFI durante l'invio di un comando di test da parte di LXPM a un'unità disco fisso.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se le unità interessate vengono rilevate dal sistema, aggiornare il firmware dell'unità disco e riavviare il server.
 - Se le unità interessate non vengono rilevate dal sistema o non rispondono:
 - a. Spegnere il server e rimuovere l'alimentazione CA.
 - b. Riposizionare il controller RAID associato, i cavi SAS, il backplane e le unità.
 - c. Ripristinare l'alimentazione del sistema e riavviare il server.
- 2. Eseguire il test dell'unità disco da LXPM. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione di LXPM all'indirizzo: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page. html. Fare clic sulla versione di LXPM per il modello di server in uso e scegliere Using LXPM (Utilizzo di LXPM) -> Diagnostics (Diagnostica) -> Running diagnostics (Esecuzione della diagnostica) dalla struttura di navigazione sinistra.
- 3. Se il problema persiste, salvare il risultato del test in un file test hdd.txt utilizzando un dispositivo di storage USB locale o una cartella di rete condivisa.
- 4. Contattare il supporto tecnico per la sostituzione dell'unità.
- FQXPMSD0011M: L'unità disco fisso non è supportata da UEFI durante l'invio del comando di LXPM per il test dell'unità disco fisso.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. consultare le specifiche dell'unità disco fisso per verificare se l'unità supporta la funzione di test automatico ATA.
- 2. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMSR0001K: Trovato adattatore RAID non supportato.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Visitare il seguente sito Web di supporto Lenovo per informazioni sugli adattatori RAID supportati: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
- 2. Assicurarsi che l'adattatore RAID, LXPM e il firmware UEFI siano al livello più recente.
- 3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMSR0012I: Modifica dello stato delle unità disco completata correttamente.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMSR0021L: Impossibile creare un nuovo disco virtuale.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Assicurarsi che LXPM e il firmware dell'adattatore RAID siano al livello più recente.
- 2. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
- Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
- 4. Verificare che lo stato dell'unità sia corretto (Unità valida non configurata).
- 5. Riavviare la macchina e ripetere la creazione del nuovo disco virtuale.
- 6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMSR0022I: Creazione del nuovo disco virtuale completata correttamente.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMSR0031L: Impossibile rimuovere il disco virtuale esistente

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Assicurarsi che LXPM e il firmware dell'adattatore RAID siano al livello più recente.
- 2. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
- Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
- 4. Riavviare la macchina e ripetere la rimozione del disco virtuale esistente.
- 5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMSR0032I: Disco virtuale esistente rimosso correttamente.

Gravità: Informazioni

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• FQXPMUP0001K: La configurazione del sistema non soddisfa il prerequisito

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Seguire i prompt per aggiornare il firmware e ripetere l'aggiornamento.
- 2. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMUP0002K: I pacchetti selezionati non sono compatibili

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Seguire i prompt per aggiornare ogni singolo pacchetto firmware.
- 2. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMUP0003K: Impossibile ottenere il livello minimo di UEFI

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMUP0004K: Impossibile ottenere la versione installata di UEFI

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMUP0005K: Impossibile ottenere la versione installata di BMC

Gravità: Avvertenza

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMUP0006K: Impossibile ottenere la versione installata di LXPM

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMUP0007K: Impossibile ottenere la versione installata del driver Linux

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMUP0008K: Impossibile ottenere la versione installata del driver Windows

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMUP0101I: Avviare per eseguire l'aggiornamento di LXPM

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMUP0102I: Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Windows

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMUP0103I: Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Linux

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMUP0104I: Avviare per eseguire l'aggiornamento di UEFI

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMUP0105I: Avviare per eseguire l'aggiornamento di BMC

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMUP0106l: Aggiornamento del firmware completato correttamente

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMUP0201M: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB. Impossibile aggiornare il firmware.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e l'impostazione BMC tramite la configurazione uEFI o "Riavvia controller di gestione" nell'interfaccia Web del BMC. Quindi riavviare il sistema.
- 2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
- 5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMUP0202M: Errore durante il trasferimento del pacchetto di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.

Gravità: Errore

- 1. Accertarsi che il pacchetto di aggiornamento non sia danneggiato e riprovare.
- 2. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'aggiornamento.
- 3. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e l'impostazione BMC tramite la configurazione uEFI o "Riavvia controller di gestione" nell'interfaccia Web del BMC. Quindi riavviare il sistema.
- 4. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
- 5. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 6. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
- 7. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMUP0203M: Comunicazione BMC non riuscita: errore di smontaggio EMMC2USB Impossibile aggiornare il firmware.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
- 5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMUP0204M: Comunicazione BMC non riuscita: errore nell'esecuzione del comando di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato.
- 2. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
- 5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMUP0205M: Comunicazione BMC non riuscita: errore nel recupero dello stato di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento. attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
- 5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMUP0206M: Il livello del pacchetto di aggiornamento è obsoleto. Impossibile aggiornare il firmware.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Seguire i prompt per selezionare una versione più recente del pacchetto di aggiornamento e riprovare.
- 2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
- 5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMUP0207M: Il pacchetto di aggiornamento non è valido. Impossibile aggiornare il firmware.

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Accertarsi che il pacchetto di aggiornamento non sia danneggiato e riprovare.
- 2. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'aggiornamento.
- 3. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e l'impostazione BMC tramite la configurazione uEFI o "Riavvia controller di gestione" nell'interfaccia Web del BMC. Quindi riavviare il sistema.
- 4. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

- 6. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per esequire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
- 7. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
- FQXPMUP0208M: Impossibile eseguire il comando di riavvio BMC

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

- 1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
- 2. Riaggiornare il firmware del BMC.
- 3. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

FQXPMVD0001H: Impossibile recuperare i dati VPD.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Premere il pulsante "Indietro", quindi premere nuovamente il pulsante "Aggiorna VPD...".
- 2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, eseguire il ripristino dell'alimentazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMVD0002H: Impossibile aggiornare i dati VPD.

Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

- 1. Premere il pulsante "Aggiorna" sulla pagina di aggiornamento VPD.
- 2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, eseguire il ripristino dell'alimentazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMVD0003I: Aggiornamento dei dati VPD completato correttamente.

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

FQXPMVD0011K: Impossibile recuperare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM

Gravità: Avvertenza

- 1. Premere il pulsante "Indietro", quindi premere nuovamente il pulsante "Aggiorna VPD...".
- 2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, eseguire il ripristino dell'alimentazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

• FQXPMVD0012K: Impossibile impostare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM

Gravità: Avvertenza

- 1. Premere il pulsante "Applica" sulla pagina di aggiornamento VPD.
- 2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, riavviare il sistema.
- 3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

Appendice A. Richiesta di supporto e assistenza tecnica

Se è necessaria assistenza tecnica o se si desidera ottenere maggiori informazioni sui prodotti Lenovo, è disponibile una vasta gamma di risorse Lenovo.

Informazioni aggiornate su sistemi, dispositivi opzionali, servizi e supporto forniti da Lenovo sono disponibili all'indirizzo Web seguente:

http://datacentersupport.lenovo.com

Nota: IBM è il fornitore di servizi preferito di Lenovo per ThinkSystem.

Prima di contattare l'assistenza

Prima di contattare l'assistenza, è possibile eseguire diversi passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente. Se si decide che è necessario contattare l'assistenza, raccogliere le informazioni necessarie al tecnico per risolvere più rapidamente il problema.

Eseguire il tentativo di risolvere il problema autonomamente

È possibile risolvere molti problemi senza assistenza esterna seguendo le procedure di risoluzione dei problemi fornite da Lenovo nella guida online o nella documentazione del prodotto Lenovo. La documentazione del prodotto Lenovo descrive inoltre i test di diagnostica che è possibile effettuare. La documentazione della maggior parte dei sistemi, dei sistemi operativi e dei programmi contiene procedure per la risoluzione dei problemi e informazioni relative ai messaggi e ai codici di errore. Se si ritiene che si stia verificando un problema di software, consultare la documentazione relativa al programma o sistema operativo.

La documentazione relativa ai prodotti ThinkSystem è disponibili nella posizione seguente:

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

È possibile effettuare i seguenti passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente:

- · Verificare che tutti i cavi siano connessi.
- Controllare gli interruttori di alimentazione per accertarsi che il sistema e i dispositivi opzionali siano accesi.
- Controllare il software, il firmware e i driver di dispositivo del sistema operativo aggiornati per il proprio
 prodotto Lenovo. I termini e le condizioni della garanzia Lenovo specificano che l'utente, proprietario del
 prodotto Lenovo, è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento di tutto il software e il firmware
 per il prodotto stesso (a meno che non sia coperto da un contratto di manutenzione aggiuntivo). Il tecnico
 dell'assistenza richiederà l'aggiornamento di software e firmware, se l'aggiornamento del software
 contiene una soluzione documentata per il problema.
- Se è stato installato nuovo hardware o software nel proprio ambiente, fare riferimento a https://serverproven.lenovo.com/ per verificare che l'hardware e il software siano supportati dal prodotto.
- Accedere all'indirizzo http://datacentersupport.lenovo.com e individuare le informazioni utili alla risoluzione del problema.
 - Controllare i forum Lenovo all'indirizzo https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg per verificare se altri utenti hanno riscontrato un problema simile.

È possibile risolvere molti problemi senza assistenza esterna seguendo le procedure di risoluzione dei problemi fornite da Lenovo nella guida online o nella documentazione del prodotto Lenovo. La

© Copyright Lenovo 2019, 2021

documentazione del prodotto Lenovo descrive inoltre i test di diagnostica che è possibile effettuare. La documentazione della maggior parte dei sistemi, dei sistemi operativi e dei programmi contiene procedure per la risoluzione dei problemi e informazioni relative ai messaggi e ai codici di errore. Se si ritiene che si stia verificando un problema di software, consultare la documentazione relativa al programma o sistema operativo.

Raccolta delle informazioni necessarie per contattare il sevizio di supporto

Se si ritiene di necessitare di un intervento di assistenza contemplato nella garanzia per il proprio prodotto Lenovo, i tecnici dell'assistenza saranno in grado di offrire un servizio più efficiente se ci si prepara prima di mettersi in contatto. È possibile, inoltre, consultare la sezione http://datacentersupport.lenovo.com/ warrantylookup per ulteriori informazioni sulla garanzia del prodotto.

Raccogliere le informazioni seguenti da fornire al tecnico dell'assistenza. Questi dati consentiranno al tecnico dell'assistenza di fornire rapidamente una soluzione al problema e di verificare di ricevere il livello di assistenza definito nel contratto di acquisto.

- I numeri di contratto dell'accordo di manutenzione hardware e software, se disponibili
- Numero del tipo di macchina (identificativo macchina a 4 cifre Lenovo)
- Numero modello
- · Numero di serie
- Livelli del firmware e UEFI di sistema correnti
- Altre informazioni pertinenti quali messaggi di errore e log

In alternativa, anziché contattare il supporto Lenovo, è possibile andare all'indirizzo https:// support.lenovo.com/servicerequest per inviare una ESR (Electronic Service Request). L'inoltro di una tale richiesta avvierà il processo di determinazione di una soluzione al problema rendendo le informazioni disponibili ai tecnici dell'assistenza. I tecnici dell'assistenza Lenovo potranno iniziare a lavorare sulla soluzione non appena completata e inoltrata una ESR (Electronic Service Request).

Raccolta dei dati di servizio

Al fine di identificare chiaramente la causa principale di un problema del server o su richiesta del supporto Lenovo, potrebbe essere necessario raccogliere i dati di servizio che potranno essere utilizzati per ulteriori analisi. I dati di servizio includono informazioni quali i log eventi e l'inventario hardware.

I dati di servizio possono essere raccolti mediante i seguenti strumenti:

• Lenovo XClarity Provisioning Manager

Utilizzare la funzione Raccogli dati di servizio di Lenovo XClarity Provisioning Manager per raccogliere i dati di servizio del sistema. È possibile raccogliere i dati del log di sistema esistenti oppure eseguire una nuova diagnosi per raccogliere dati aggiornati.

Lenovo XClarity Controller

È possibile utilizzare l'interfaccia CLI o Web di Lenovo XClarity Controller per raccogliere i dati di servizio per il server. Il file può essere salvato e inviato al supporto Lenovo.

- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia Web per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "Download dei dati del servizio" nella documentazione di XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia della riga di comando per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "comando ffdc" nella documentazione di XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator può essere configurato in modo da raccogliere e inviare file di diagnostica automaticamente al supporto Lenovo quando si verificano determinati eventi che richiedono assistenza in Lenovo XClarity Administrator e negli endpoint gestiti. È possibile scegliere di inviare i file di diagnostica al Supporto Lenovo mediante Call Home oppure a un altro fornitore di servizi tramite SFTP. È inoltre possibile raccogliere manualmente i file di diagnostica, aprire un record del problema e inviare i file di diagnostica al centro di supporto Lenovo.

Ulteriori informazioni sulla configurazione della notifica automatica dei problemi sono disponibili all'interno di Lenovo XClarity Administrator all'indirizzo http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/ admin_setupcallhome.html.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispone di un'applicazione di inventario per raccogliere i dati di servizio Che può essere esequita sia in banda che fuori banda. Se esequita in banda all'interno del sistema operativo host sul server, OneCLI può raccogliere informazioni sul sistema operativo, quali il log eventi del sistema operativo e i dati di servizio dell'hardware.

Per ottenere i dati di servizio, è possibile eseguire il comando getinfor. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di getinfor, vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

Come contattare il supporto

È possibile contattare il supporto per ottenere aiuto in caso di problemi.

È possibile ricevere assistenza hardware attraverso un fornitore di servizi Lenovo autorizzato. Per individuare un fornitore di servizi autorizzato da Lenovo a fornire un servizio di garanzia, accedere all'indirizzo https:// datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider e utilizzare il filtro di ricerca per i vari paesi. Per i numeri di telefono del supporto Lenovo, vedere https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist per i dettagli sul supporto per la propria area geografica.

Indice

© Copyright Lenovo 2019, 2021 189

Lenovo

Numero di parte: SP47A46607

Printed in China

(1P) P/N: SP47A46607

