



ThinkEdge SE455 V3

訊息和代碼參考



機型 : 7DBY

注意事項

使用此資訊及其支援的產品之前，請務必閱讀並瞭解下列安全資訊和安全指示：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，請務必熟悉伺服器的 Lenovo 保固條款和條件，相關資訊位於：
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第四版 (2024 年 1 月)

© Copyright Lenovo 2023, 2024.

有限及限制權利注意事項：倘若資料或軟體係依據 GSA（美國聯邦總務署）的合約交付，其使用、重製或揭露須符合合約編號 GS-35F-05925 之規定

目錄

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 目錄 | i | UEFI 事件清單 | 145 |
| 第 1 章. 訊息 | 1 | 第 4 章. XClarity Provisioning | |
| 事件和警示訊息格式 | 1 | Manager 事件 | 175 |
| 第 2 章. XClarity Controller 事件. | 5 | 依嚴重性列出的 LXPM 事件 | 175 |
| 會自動通知支援中心的 XCC 事件 | 6 | XClarity Provisioning Manager 事件清單 | 178 |
| 依嚴重性列出的 XCC 事件. | 7 | 附錄 A. 取得說明和技術協助 | 203 |
| XClarity Controller 事件清單 | 23 | 致電之前 | 203 |
| 第 3 章. UEFI 事件 | 141 | 收集服務資料 | 204 |
| 依嚴重性列出的 UEFI 事件 | 141 | 聯絡支援中心 | 205 |

第 1 章 訊息

嘗試解決您的伺服器所發生的問題時，最好的作法是從管理伺服器的應用程式事件日誌著手。

- 如果您在 Lenovo XClarity Administrator 管理伺服器，請從 Lenovo XClarity Administrator 事件日誌著手。
- 如果您使用其他管理應用程式，請從 Lenovo XClarity Controller 事件日誌著手。

事件日誌包含 Lenovo XClarity Controller 或 UEFI 所記錄的伺服器硬體事件。此外，透過 Lenovo XClarity Provisioning Manager 在硬碟或記憶體執行診斷測試時（雖然這些事件不會儲存在事件日誌中），還可以產生事件。

使用本節檢視 Lenovo XClarity Controller、UEFI 或 Lenovo XClarity Provisioning Manager 所產生的事件。每個事件的使用者動作可以協助您瞭解必須執行哪些動作才能解決問題。

重要事項：

- Lenovo XClarity Controller (XCC) 支援的版本因產品而異。在本文件中，所有版本的 Lenovo XClarity Controller 都稱為 Lenovo XClarity Controller 和 XCC，除非另有指明。若要查看您伺服器支援的 XCC 版本，請造訪 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
- Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支援的版本因產品而異。在本文件中，所有版本的 Lenovo XClarity Provisioning Manager 都稱為 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM，除非另有指明。若要查看您伺服器支援的 LXPM 版本，請造訪 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。

事件和警示訊息格式

您可以使用下列內容協助自己了解事件和警示訊息格式。

每則事件訊息都會提供下列資訊。

事件 ID

專門識別事件或事件類別的字串。這是一個 12 個字元的字串，格式如下：

FQXppnnxxxxc

其中：

- *pp* 表示事件起源所在的產品，如下所示。
 - **CM**。機箱管理。
 - **HM**。硬體管理員。
 - **PM**。XClarity Provisioning Manger - LXPM (LEPT)。
 - **SF**。系統韌體。
 - **SP**。服務處理器。
- *nn* 識別事件起源所在的元件或系統管理，如下所示。

元件

- **AA**。機匣/設備 - 包含不應由客戶維修的系統元件。
- **CA**。散熱 - 風扇、鼓風機、Mux 卡、原則、冷卻器/製冷、水管理裝置、水泵、水過濾、氣流感應器、熱監視器。
- **DA**。顯示 - 圖形配接卡、操作面板、顯示器/主控台（包括前/後面板、控制面板、LCD 面板等）。
- **IO**。I/O 連線功能 - PCI/USB 集線器、橋接器、匯流排、擴充卡、配置設定、互連、鍵盤、滑鼠、KVM。
- **MA**。記憶體 - 包括 DIMM、記憶體卡、配置設定、記憶體控制器、備用模式（鏡映、備用等）、RAID 記憶體、NVRAM、EPROM。

- **PU**。處理 - 涉及處理器、處理器卡和主機板（主機板組件）、配置設定、微碼、快取、信任運算模組、處理器互連（QPI 纜線）。
- **PW**。電源 - 可以是電源供應器、VRM、VRD、電壓等級、系統電源狀態、原則、電池、AT 功率寬度、TPMD、電源控制器、外部電源、備用電池組件 (UPS)、PDU。
- **SB**。主機板 - 主機板、相關聯的擴充卡、系統介面板、中板、背板、互連。
- **SD**。用戶端資料儲存裝置 - 快閃儲存配接卡、硬碟、CD/DVD 光碟機、SSD、SAS、DASD、快閃儲存體、磁帶、磁區、remoteCopy、flashCopy、受管理儲存系統。
- **SR**。儲存 RAID - 配接器、配置、設定、互連、陣列、硬碟機體。
- **VD**。VPD - 配置設定、EPROM、通訊。

系統管理 - FSM、PSM、HMC、FDMC、UEFI、CMM、IOMC、CCE、PMC、DPSM、SVC、儲存體管理、服務、IMM、FSP、系統管理網路。

- **BR**。系統管理 - 備份/還原和失效接手 (HA)。
 - **BT**。系統管理 - 開機、重新開機、硬/熱重設、關機。
 - **CL**。LEPT 複製。
 - **CN**。系統管理 - 主控台。
 - **CP**。系統管理 - Config Patterns。
 - **CR**。系統管理 - 核心/虛擬裝置。
 - **DD**。裝置驅動程式 - AIX、IBM I、子系統裝置驅動程式 (SDD)、IPMI 服務。
 - **DM**。系統管理 - 資料管理。
 - **EA**。供應商事件。
 - **EM**。事件監視 - LEPT 儀表板。
 - **EM**。系統管理 - 事件/監視。
 - **FC**。系統管理 - FlexCat OS/配置部署。
 - **FW**。系統管理 - 韌體。
 - **HA**。Hypervisor — 虛擬元件、開機、當機、SRIOV、LPAR。
 - **IF**。互連（光纖） - 普通、podm、icm、lrim（SWFW 主要、各種次要元件和功能）。
 - **II**。互連（介面） - cimp、smis、cli、mapi（SCFG 主要）。
 - **IM**。互連（PCI Manager） - pcim（SWFW 主要、各種次要元件和功能）。
 - **IN**。互連（網路） - bos、ethm、fcf、npiv（FCF 主要加 SWFW 主要、各種次要元件和功能）資料網路、網路設定、連接埠、安全性、配接器、交換器、光纖通道、光學連接埠、乙太網路。
 - **IP**。互連（PIE） - tbd。
 - **IU**。互連（公用程式/基礎架構） - util、infr、serv、isds（IBIS 主要）、遠端複製（儲存體）。
 - **NM**。網路管理 - LEPT 歡迎頁。
 - **NM**。系統管理 - 網路管理。
 - **OH**。OS/Hypervisor 介面 - 錯誤日誌傳遞、分割區管理、服務（時間等）。
 - **OS**。LEPT OS 部署。
 - **OS**。OS - Power Linux、AIX IPL、AIX、當機和傾出代碼、IBM i kernal 代碼、IBM i OS、儲存體管理。
 - **PR**。系統管理 - 實體存在。
 - **RC**。系統管理 - 遠端控制。
 - **SD**。LEPT 儲存測試。
 - **SE**。系統管理 - 安全性。
 - **SR**。LEPT 設定 RAID。
 - **SS**。服務和支援 - LEPT FFDC 收集。
 - **SS**。系統管理 - 服務和支援。
 - **TR**。時間參考 - RTC、主時鐘、抽屜時鐘、NTP。
 - **UN**。不明/任何實體。
 - **UP**。LEPT 韌體更新。
 - **UP**。系統管理 - 更新。
 - **WD**。系統管理 - 監視器。
- *XXXX* 是子系統事件集的遞增數。
 - *c* 識別嚴重性，如下所示。
 - **A**。保留為立即採取動作。
 - **B**。不明/無須任何動作。

- **D**。保留 - 立即決定。
- **E**。保留 - 最終動作。
- **F**。警告/無須任何動作。
- **G**。警告/延遲動作。
- **H**。次要/延遲動作。
- **I**。資訊/無須任何動作。
- **J**。次要/立即採取動作。
- **K**。主要/延遲動作。
- **L**。主要/立即採取動作。
- **M**。嚴重/立即採取動作。
- **N**。致命/立即採取動作。
- **W**。保留 - 系統等待。

第 2 章 XClarity Controller 事件

伺服器上的 Lenovo XClarity Controller 偵測到硬體事件時，Lenovo XClarity Controller 會將該事件寫入伺服器的系統事件日誌中。

附註：事件 ID 是用於搜尋 XCC 事件的唯一 ID。事件訊息可能有一個或多個引數，這些引數可以是 FRU 名稱或感應器名稱的可替換文字，用於識別故障的元件。因此，一個 XCC 事件 ID 可以代表一般事件或發生在不同硬體元件上的相似故障。問題判斷的一般方法是依 ID 找出事件，依訊息引數識別硬體元件（如果包含硬體元件名稱），然後執行使用者動作中定義的動作。

範例：

FQXSPCA0017M：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重
其中：

- FQXSPCA0017M 是事件 ID。
- [SensorElementName] 是感應器變數，指示硬體元件的名稱。它可以是 CPU、PCI 配接卡、OCP 卡或晶片組。您可以透過事件 ID FQXSPCA0017M 找到事件，然後執行該元件使用者動作中定義的動作。

如需 Lenovo XClarity Controller 事件日誌的其他資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「檢視事件日誌」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

每一個事件碼都會顯示下列欄位：

事件 ID

專門識別事件的 ID。

事件說明

為事件所顯示的日誌訊息字串。當事件日誌中顯示事件字串時，畫面上會顯示特定元件之類的資訊。在本文件中，該其他資訊顯示為變數，包括但不限於以下列內容：

- [SensorElementName], [ManagedElementName], [ProcessorElementName], [ComputerSystemElementName], [PowerSupplyElementName], ...
- [arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]...

說明

提供說明為何發生事件的相關資訊。

嚴重性

指明此狀況的嚴重層次。可能會顯示下列嚴重性。

- **參考。**記錄這類事件的目的是供審核之用，通常是屬於正常行為的使用者動作或狀態變更。
- **警告。**這類事件不比錯誤嚴重，但如有可能，應及早更正這個狀況，以免日後變為錯誤。此狀況可能也需要其他監視或維護。
- **錯誤。**這類事件代表失敗，或者會損害服務或預期功能的嚴重狀態。

警示種類

類似事件會分組到不同的種類。警示種類的格式如下：*severity - device*，其中

- *severity* 是下列其中一個嚴重性等級：
 - **嚴重。**伺服器中某個重要元件停止運作。
 - **警告。**這類事件可能會升高為「嚴重」等級。
 - **系統。**這類事件起因於系統錯誤或配置變更。
- *device* 是伺服器中導致事件產生的特定裝置。

可維修

指定是否需要採取使用者動作來更正問題。

CIM 資訊

提供訊息 ID 的字首和 CIM 訊息登錄使用的序號。

SNMP Trap ID

在 SNMP 警示管理資訊庫 (MIB) 中找到的 SNMP Trap ID。

自動聯絡服務

您可以配置 Lenovo XClarity Administrator 在發生某些類型的錯誤時，自動通知支援中心（也就是 Call Home）。如果您已配置此功能，而且此欄位設為「是」，則在產生事件時，Lenovo 支援中心 將會自動收到通知。當您等候 Lenovo 支援中心 來電時，可以執行針對該事件的建議動作。

附註：本文件包含 IBM 網站、產品以及取得服務的相關參考。IBM 是 Lenovo 對於 Lenovo 伺服器產品所偏好的服務供應商。

如需在 Lenovo XClarity Administrator 啟用 Call Home 的相關資訊，請參閱 https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome。此外，請參閱第 6 頁「會自動通知支援中心的 XCC 事件」，以取得會對 Lenovo 支援中心 進行 Call Home 的所有 Lenovo XClarity Controller 事件完整清單。

使用者動作

指示解決事件所應執行的動作。請依所示順序執行本節所列的步驟，直到問題解決為止。如果在執行所有步驟後無法解決問題，請聯絡 Lenovo 支援中心。

會自動通知支援中心的 XCC 事件

您可以配置 XClarity Administrator 在發生某些類型的錯誤時，自動通知支援中心（也就是 *Call Home*）。您如有配置此功能，請參閱下表所列，會自動通知支援中心的事件清單。

表格 1. 會自動通知支援中心的事件

| 事件 ID | 訊息字串 |
|--------------|---|
| FQXSPEM4014I | RAID 控制器的電池有問題。請聯絡技術支援解決此問題。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) |
| FQXSPEM4015I | RAID 控制器偵測到無法回復的錯誤。控制器需要更換。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) |
| FQXSPEM4025I | 一個或多個虛擬硬碟有問題。請聯絡技術支援解決此問題。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) |
| FQXSPEM4026I | RAID 控制器已偵測到硬碟錯誤。請聯絡技術支援解決此問題。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) |
| FQXSPIO0011N | [SensorElementName] 發生無法更正的錯誤。 |
| FQXSPIO0015M | 系統 [ComputerSystemElementName] 的插槽 [PhysicalConnectorSystemElementName] 故障。 |
| FQXSPMA0007L | 子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 清除失敗。 |
| FQXSPMA0008N | 偵測到子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 發生無法更正的錯誤。 |
| FQXSPMA0011G | 子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 已達記憶體記錄上限。 |
| FQXSPPU0004M | [ProcessorElementName] 發生 FRB1/BIST 狀況而故障： |
| FQXSPPW0002L | [PowerSupplyElementName] 故障： |
| FQXSPPW0035M | 已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低（嚴重下限）。 |

表格 1. 會自動通知支援中心的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 |
|--------------|--|
| FQXSPSD0001L | [StorageVolumeElementName] 有故障。 |
| FQXSPSD0002G | 預測到陣列 [ComputerSystemElementName] 的 [StorageVolumeElementName] 故障。 |
| FQXSPSD0002L | 機體/機箱 (MTM-SN : [arg2]) 中的硬碟 [arg1] 有故障。 |
| FQXSPSD0003G | 預測機體/機箱 (MTM-SN : [arg2]) 中的硬碟 [arg1] 發生故障。 |
| FQXSPSD0006L | 陣列 [ComputerSystemElementName] 發生故障。 |
| FQXSPSD0008L | 機體/機箱 (MTM-S/N : [arg2]) 中的硬碟 [arg1] 上的陣列已發生故障。 |
| FQXSPSS4004I | 使用者 [arg1] 已產生測試 Call Home。 |
| FQXSPSS4005I | 使用者 [arg1] 已進行手動 Call Home : [arg2]。 |

依嚴重性列出的 XCC 事件

下表依嚴重性 (資訊、錯誤和警告) 列出所有的 XCC 事件。

表格 2. 依嚴重性列出的事件

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPBR4000I | 管理控制器 [arg1] : 使用者 [arg2] 已從檔案還原配置。 | 參考 |
| FQXSPBR4002I | 因還原預設值而重設管理控制器 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPBR4004I | 使用者 [arg1] 已將伺服器逾時設定如下 : EnableOSWatchdog=[arg2]、OSWatchdogTimeout=[arg3]、EnableLoaderWatchdog=[arg4]、LoaderTimeout=[arg5]。 | 參考 |
| FQXSPBR4005I | 管理控制器 [arg1] : 使用者 [arg2] 已將配置儲存至檔案。 | 參考 |
| FQXSPBR4006I | 管理控制器 [arg1] : 使用者 [arg2] 已從檔案還原配置完畢。 | 參考 |
| FQXSPBR4009I | 管理控制器 [arg1] : 從芳鄰伺服器 [arg2] 依群組名稱 [arg3] 複製配置。 | 參考 |
| FQXSPBR400AI | 管理控制器 [arg1] : 從芳鄰伺服器 [arg2] 依群組名稱 [arg3] 複製配置完成。 | 參考 |
| FQXSPBR400BI | 管理控制器 [arg1] : 無法完成從芳鄰伺服器 [arg2] 依群組名稱 [arg3] 複製配置。 | 參考 |
| FQXSPBR400CI | 管理控制器 [arg1] : 無法開始從芳鄰伺服器 [arg2] 依群組名稱 [arg3] 複製配置。 | 參考 |
| FQXSPBR400DI | 使用者 [arg1] 起始了芳鄰群組複製配置。 | 參考 |
| FQXSPBR400EI | 使用者 [arg1] 起始了芳鄰群組韌體更新。 | 參考 |
| FQXSPBR400FI | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 了芳鄰群組管理。 | 參考 |
| FQXSPBT0007I | 系統 [ComputerSystemElementName] 無可開機媒體。 | 參考 |
| FQXSPCA2002I | 已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低 (嚴重下限)。 | 參考 |
| FQXSPCA2007I | 已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高 (非嚴重上限)。 | 參考 |
| FQXSPCA2009I | 已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高 (嚴重上限)。 | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPCA2011I | 已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高 (不可回復上限)。 | 參考 |
| FQXSPCA2017I | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重。 | 參考 |
| FQXSPCA2019I | 感應器 [SensorElementName] 已取消斷定從較不嚴重狀態轉變成不可回復狀態。 | 參考 |
| FQXSPCN4000I | 使用者 [arg1] 已將序列重新導向設定如下: Mode=[arg2]、BaudRate=[arg3]、StopBits=[arg4]、Parity=[arg5]、SessionTerminateSequence=[arg6]。 | 參考 |
| FQXSPCN4001I | 使用者 [arg1] 已在 [arg2] 模式下啟動遠端控制階段作業。 | 參考 |
| FQXSPCN4002I | 使用者 [arg1] 終止了作用中的主控台階段作業。 | 參考 |
| FQXSPCN4003I | 使用者 [arg1] 在 [arg2] 模式下啟動的遠端控制階段作業已經關閉。 | 參考 |
| FQXSPDM4000I | 裝置 [arg1] 的庫存資料已變更, 新的裝置資料雜湊為 [arg2], 新的主要資料雜湊為 [arg3]。 | 參考 |
| FQXSPDM4001I | 儲存體 [arg1] 已變更。 | 參考 |
| FQXSPDM4003I | 使用者 [arg1] 已將 TKLM 伺服器設定如下: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]。 | 參考 |
| FQXSPDM4004I | 使用者 [arg1] 已設定 TKLM 伺服器裝置群組: TKLMServerDeviceGroup=[arg2]。 | 參考 |
| FQXSPDM4005I | 使用者 [arg1] 為 TKLM 用戶端產生了新的加密金鑰配對, 並安裝了自簽憑證。 | 參考 |
| FQXSPDM4006I | 使用者 [arg1] 為 TKLM 用戶端產生了新的加密金鑰及憑證簽章要求。 | 參考 |
| FQXSPDM4007I | 使用者 [arg1] 從 [arg2] 為 TKLM 用戶端匯入了已經簽章的憑證。 | 參考 |
| FQXSPDM4008I | 使用者 [arg1] 為 TKLM 伺服器匯入了伺服器憑證。 | 參考 |
| FQXSPDM4009I | 使用者 [arg1] 已從 [arg4] 對檔案 [arg3] 進行 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPDM4010I | [arg1] 的庫存資料收集和處理已完成, 序號為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPEA2001I | 感應器 [SensorElementName] 已取消斷定從正常狀態轉變成非嚴重狀態: | 參考 |
| FQXSPEA2002I | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重。 | 參考 |
| FQXSPEA2003I | 在 PCIe 裝置 [arg2] 的埠 [arg1] 上偵測到鏈結運作中。 | 參考 |
| FQXSPEM0003I | 日誌 [RecordLogElementName] 已清除。 | 參考 |
| FQXSPEM0004I | 日誌 [RecordLogElementName] 已滿。 | 參考 |
| FQXSPEM0005I | 日誌 [RecordLogElementName] 快滿了。 | 參考 |
| FQXSPEM0009I | 系統 [ComputerSystemElementName] 已在日誌 [RecordLogElement] 中產生輔助日誌項目。 | 參考 |
| FQXSPEM4000I | 使用者 [arg3] 已清除系統 [arg2] 上的 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPEM4001I | 系統 [arg2] 上的 [arg1] 儲存量已達 75%。 | 參考 |
| FQXSPEM4002I | 系統 [arg2] 上的 [arg1] 儲存量已達 100%。 | 參考 |
| FQXSPEM4003I | [arg3] 已將 LED [arg1] 狀態變更為 [arg2]。 | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPEM4004I | 使用者 [arg2] 已啟用 SNMP [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPEM4005I | 使用者 [arg2] 已停用 SNMP [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPEM4006I | 使用者 [arg1] 已將警示配置廣域事件通知設定如下： RetryLimit=[arg2]、RetryInterval=[arg3]、EntryInterval=[arg4]。 | 參考 |
| FQXSPEM4007I | 使用者 [arg9] 從 IP 位址 [arg11] 的 [arg10] 更新了警示接收者編號 [arg1]：Name=[arg2]、DeliveryMethod=[arg3]、Address=[arg4]、IncludeLog=[arg5]、Enabled=[arg6]、EnabledAlerts=[arg7]、AllowedFilters=[arg8]。 | 參考 |
| FQXSPEM4008I | 使用者 [arg1] 已啟用 SNMP 設陷：EnabledAlerts=[arg2]、AllowedFilters=[arg3]。 | 參考 |
| FQXSPEM4009I | UEFI 定義已變更。 | 參考 |
| FQXSPEM4010I | UEFI 已回報：[arg1]。 | 參考 |
| FQXSPEM4011I | XCC 無法記錄前述事件 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPEM4012I | 使用者 [arg1] 已將系統 [arg2] 設定為封裝精簡模式。 | 參考 |
| FQXSPEM4013I | RAID 控制器已偵測到電池錯誤。電池裝置需要更換。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4014I | RAID 控制器的電池有問題。請聯絡技術支援解決此問題。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4015I | RAID 控制器偵測到無法回復的錯誤。控制器需要更換。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4016I | RAID 控制器偵測到一個或多個問題。請聯絡技術支援取得額外協助。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4017I | RAID 控制器在子系統中偵測到一個或多個可能的配置變更。請檢查硬碟 LED 狀態。如有必要，請聯絡技術支援取得額外協助。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4018I | 偵測到一個或多個組件的機體/機箱有問題。請檢查機體/機箱組件以修復問題。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4019I | 偵測到機體/機箱的連線功能有問題。請檢查您的纜線配置以修復問題。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4020I | 偵測到機體/機箱的風扇有問題。請檢查機體/機箱組件風扇是否正確運作。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4022I | 機體/機箱電源供應器有問題。請檢查機體/機箱組件電源供應器是否正確運作。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4023I | 一個或多個虛擬硬碟處於異常狀態，可能造成虛擬硬碟無法使用。請檢查事件日誌，如果事件將問題指向相同磁碟，請更換硬碟。如有必要，請聯絡技術支援取得額外協助。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4024I | RAID 控制器在子系統中偵測到一個以上可能的配置問題。請檢查事件日誌，如果事件將問題指向相同磁碟，請更換硬碟。如有必要，請聯絡技術支援取得額外協助。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4025I | 一個或多個虛擬硬碟有問題。請聯絡技術支援解決此問題。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]) | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPEM4026I | RAID 控制器已偵測到硬碟錯誤。請聯絡技術支援解決此問題。 ([arg1] 、 [arg2] 、 [arg3] 、 [arg4] 、 [arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4027I | RAID 控制器已偵測到硬碟錯誤。請檢查事件日誌，如果事件將問題指向相同磁碟，請更換硬碟。如有必要，請聯絡技術支援取得額外協助。 ([arg1] 、 [arg2] 、 [arg3] 、 [arg4] 、 [arg5]) | 參考 |
| FQXSPEM4028I | 位於 [arg3] 的 PCIe 裝置 [arg2] 埠 [arg1] 有鏈結 [arg4] 。 | 參考 |
| FQXSPEM4029I | 根據您目前插入的 CPU ， [arg1] 上的所有 PCIe 插槽不一定都能夠正常運作。 | 參考 |
| FQXSPEM4030I | RAID 控制器上某個排定的作業發生問題。請參閱 Server Management 、本端儲存體之下的 RAID 日誌，取得詳細資料 ([arg1] 、 [arg2] 、 [arg3] 、 [arg4] 、 [arg5]) 。 | 參考 |
| FQXSPEM4031I | 使用者 [arg3] 從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] 將 SSD 損耗臨界值設定從 [arg1] 變更為 [arg2] 。 | 參考 |
| FQXSPEM4032I | 已進入聲音模式 [arg1] 。風扇速度限制已設定妥當。 | 參考 |
| FQXSPEM4033I | 聲音模式 [arg1] 已解除，讓系統可以充分散熱。 | 參考 |
| FQXSPEM4036I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 在伺服器 [arg1] 上配置了灰塵過濾器測量排程。 | 參考 |
| FQXSPEM4037I | 正在嘗試在伺服器 [arg1] 上執行排定的灰塵過濾器測量。 | 參考 |
| FQXSPEM4038I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 在伺服器 [arg1] 上停用了灰塵過濾器測量排程。 | 參考 |
| FQXSPEM4039I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 正在嘗試在伺服器 [arg1] 上立即執行灰塵過濾器測量。 | 參考 |
| FQXSPFC4000I | 已啟動裸機連線程序。 | 參考 |
| FQXSPFC4001I | 裸機更新應用程式回報 [arg1] 狀態。 | 參考 |
| FQXSPFC4002I | 系統在設定執行中。 | 參考 |
| FQXSPFC4003I | NextBoot 已啟用 UEFI 部署開機模式。 | 參考 |
| FQXSPFC4004I | NextAc 已啟用 UEFI 部署開機模式。 | 參考 |
| FQXSPFC4005I | UEFI 部署開機模式已停用。 | 參考 |
| FQXSPFW0003I | 系統 [ComputerSystemElementName] 遇到韌體執行中。 | 參考 |
| FQXSPIO0010I | 匯流排 [SensorElementName] 發生可更正的匯流排錯誤。 | 參考 |
| FQXSPIO0016I | 正在識別系統 [ComputerSystemElementName] 的插槽 [PhysicalConnectorElementName] 。 | 參考 |
| FQXSPIO2003I | 系統 [ComputerSystemElementName] 已從診斷岔斷中回復。 | 參考 |
| FQXSPIO2004I | 匯流排 [SensorElementName] 已從匯流排逾時中回復。 | 參考 |
| FQXSPIO2006I | 系統 [ComputerSystemElementName] 已從 NMI 回復。 | 參考 |
| FQXSPIO2007I | 系統 [ComputerSystemElementName] 已從 PCI PERR 回復。 | 參考 |
| FQXSPIO2008I | 已取消斷定系統 [ComputerSystemElementName] 的 PCI SERR 。 | 參考 |
| FQXSPIO2010I | 匯流排 [SensorElementName] 已從可更正的匯流排錯誤回復。 | 參考 |
| FQXSPIO4002I | [arg1] 的 [arg1] 回復了 GPU 板狀態。 | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPMA0001I | 偵測到子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 發生錯誤並已更正。 | 參考 |
| FQXSPMA0022I | 子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 封裝後修復成功。 | 參考 |
| FQXSPMA0023I | 子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 封裝後修復失敗。 | 參考 |
| FQXSPMA0025I | 已斷定感應器 [SensorElementName]。 | 參考 |
| FQXSPMA2007I | 子系統 [MemoryElementName] 之 [PhysicalMemoryElementName] 清除失敗的狀況已回復。 | 參考 |
| FQXSPMA2010I | 子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 不再受節流控制。 | 參考 |
| FQXSPMA2012I | 子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 已脫離過熱狀況。 | 參考 |
| FQXSPMA2024I | 已取消斷定感應器 [SensorElementName]。 | 參考 |
| FQXSPNM4000I | 管理控制器 [arg1] 網路起始設定完成。 | 參考 |
| FQXSPNM4001I | 使用者 [arg3] 將乙太網路資料傳送速率從 [arg1] 修改為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4002I | 使用者 [arg3] 將乙太網路雙工設定從 [arg1] 修改為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4003I | 使用者 [arg3] 將乙太網路 MTU 設定從 [arg1] 修改為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4004I | 使用者 [arg3] 將乙太網路本端管理 MAC 位址從 [arg1] 修改為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4005I | 使用者 [arg2] 將乙太網路介面設定為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPNM4006I | 使用者 [arg2] 將主機名稱設定為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPNM4007I | 使用者 [arg3] 將網路介面的 IP 位址從 [arg1] 修改為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4008I | 使用者 [arg3] 將網路介面的 IP 子網路遮罩從 [arg1] 修改為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4009I | 使用者 [arg3] 將預設開道的 IP 位址從 [arg1] 修改為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4011I | ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2]、DN=[arg3]、IP@[arg4]、SN=[arg5]、GW@[arg6]、DNS1@[arg7]。 | 參考 |
| FQXSPNM4012I | ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2]、IP@[arg3]、NetMsk=[arg4]、GW@[arg5]。 | 參考 |
| FQXSPNM4013I | LAN：乙太網路 [[arg1]] 介面停止活動。 | 參考 |
| FQXSPNM4014I | LAN：乙太網路 [[arg1]] 介面正在活動。 | 參考 |
| FQXSPNM4015I | 使用者 [arg2] 將 DHCP 設定變更為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPNM4016I | 使用者 [arg2] 將網域名稱設定為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPNM4017I | 使用者 [arg2] 已將網域來源變更為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPNM4018I | 使用者 [arg2] 將 DDNS 設定變更為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPNM4019I | 已順利完成 DDNS 登錄。網域名稱為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPNM4020I | 使用者 [arg1] 已啟用 IPv6。 | 參考 |
| FQXSPNM4021I | 使用者 [arg1] 已停用 IPv6。 | 參考 |
| FQXSPNM4022I | 使用者 [arg1] 已啟用 IPv6 靜態 IP 配置。 | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPNM4023I | 使用者 [arg1] 已啟用 IPv6 DHCP。 | 參考 |
| FQXSPNM4024I | 使用者 [arg1] 已啟用 IPv6 無狀態位址自動配置。 | 參考 |
| FQXSPNM4025I | 使用者 [arg1] 已停用 IPv6 靜態 IP 配置。 | 參考 |
| FQXSPNM4026I | 使用者 [arg1] 已停用 IPv6 DHCP。 | 參考 |
| FQXSPNM4027I | 使用者 [arg1] 已停用 IPv6 無狀態自動配置。 | 參考 |
| FQXSPNM4028I | ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2]、IP@[arg3]、Pref=[arg4]。 | 參考 |
| FQXSPNM4029I | ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2]、IP@[arg3]、Pref=[arg4]、GW@[arg5]。 | 參考 |
| FQXSPNM4030I | ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2]、DN=[arg3]、IP@[arg4]、Pref=[arg5]、DNS1@[arg5]。 | 參考 |
| FQXSPNM4031I | 使用者 [arg3] 已將網路介面的 IPv6 靜態位址從 [arg1] 修改為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4033I | 使用者 [arg3] 已將 Telnet 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4034I | 使用者 [arg3] 已將 SSH 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4035I | 使用者 [arg3] 已將 Web-HTTP 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4036I | 使用者 [arg3] 已將 Web-HTTPS 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4037I | 使用者 [arg3] 已將 CIM/XML HTTP 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4038I | 使用者 [arg3] 已將 CIM/XML HTTPS 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4039I | 使用者 [arg3] 已將 SNMP 代理程式埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4040I | 使用者 [arg3] 已將 SNMP 設陷埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4041I | 使用者 [arg3] 已將 Syslog 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4042I | 使用者 [arg3] 已將遠端顯示埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4043I | 使用者 [arg1] 已將 SMTP 伺服器設定為 [arg2]:[arg3]。 | 參考 |
| FQXSPNM4044I | 使用者 [arg2] 已將 Telnet 設定為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPNM4045I | 使用者 [arg1] 已將 DNS 伺服器設定如下：UseAdditionalServers=[arg2]、PreferredDNStype=[arg3]、IPv4Server1=[arg4]、IPv4Server2=[arg5]、IPv4Server3=[arg6]、IPv6Server1=[arg7]、IPv6Server2=[arg8]、IPv6Server3=[arg9]。 | 參考 |
| FQXSPNM4046I | 使用者 [arg2] 已將 LAN over USB 設定為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPNM4047I | 使用者 [arg1] 已將 LAN over USB 埠轉遞設定如下：ExternalPort=[arg2]、USB-LAN port=[arg3]。 | 參考 |
| FQXSPNM4048I | 使用者 [arg1] 已要求 PXE 開機。 | 參考 |
| FQXSPNM4049I | 使用者 [arg1] 起始了 TKLM 伺服器連線測試，以檢查伺服器 [arg2] 連線。 | 參考 |
| FQXSPNM4050I | 使用者 [arg1] 起始了 SMTP 伺服器連線測試。 | 參考 |
| FQXSPNM4051I | 使用者 [arg1] 已將 SMTP 伺服器反向路徑設定為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPNM4052I | 使用者 [arg2] 將 DHCP 指定的主機名稱設定為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPNM4053I | 使用者 [arg2] 已 [arg1] Lenovo XClarity Administrator 的 DNS 探索。 | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPNM4054I | 使用者 [arg2] 從 DHCP [arg1] 的主機名稱。 | 參考 |
| FQXSPNM4055I | 來自 DHCP 的主機名稱無效。 | 參考 |
| FQXSPNM4056I | NTP 伺服器位址 [arg1] 無效。 | 參考 |
| FQXSPNM4057I | 安全性：IP 位址為 [arg1] 已登入失敗 [arg2]，系統將封鎖此 IP 位址，[arg3] 分鐘內不得存取。 | 參考 |
| FQXSPNM4058I | 使用者 [arg4] 將網路介面 [arg1] 的 IP 位址從 [arg2] 修改為 [arg3]。 | 參考 |
| FQXSPNM4059I | 使用者 [arg4] 將網路介面 [arg1] 的 IP 子網路遮罩從 [arg2] 修改為 [arg3]。 | 參考 |
| FQXSPNM4060I | 使用者 [arg4] 將網路介面 [arg1] 的預設閘道 IP 位址從 [arg2] 修改為 [arg3]。 | 參考 |
| FQXSPOS4000I | [arg2] 已將作業系統監視器回應設定為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPOS4001I | 已擷取監視器 [arg1] 的畫面。 | 參考 |
| FQXSPOS4004I | 作業系統狀態已變成 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPOS4005I | 使用者 [arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 變更了主機開機密碼。 | 參考 |
| FQXSPOS4006I | 使用者 [arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 清除了主機開機密碼。 | 參考 |
| FQXSPOS4007I | 使用者 [arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 變更了主機管理者密碼。 | 參考 |
| FQXSPOS4008I | 使用者 [arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 清除了主機管理者密碼。 | 參考 |
| FQXSPOS4009I | 已擷取作業系統當機視訊。 | 參考 |
| FQXSPOS4011I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 了含有硬體錯誤的 OS 失敗畫面擷取。 | 參考 |
| FQXSPPP4000I | 使用者 [arg3] 嘗試 [arg1] 伺服器 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPPP4001I | 使用者 [arg2] 已將伺服器關機延遲時間設定為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPPP4002I | 使用者 [arg4] 已排定伺服器 [arg1] 在 [arg3] 執行 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPPP4003I | 使用者 [arg4] 已排定伺服器 [arg1] 在 [arg3] 執行 [arg2] (循環執行)。 | 參考 |
| FQXSPPP4004I | 使用者 [arg3] 已清除伺服器 [arg1] [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPPP4005I | 使用者 [arg3] 已將功率限制值從 [arg1] 瓦特變更為 [arg2] 瓦特。 | 參考 |
| FQXSPPP4006I | 最低功率限制值已從 [arg1] 瓦特變更為 [arg2] 瓦特。 | 參考 |
| FQXSPPP4007I | 最高功率限制值已從 [arg1] 瓦特變更為 [arg2] 瓦特。 | 參考 |
| FQXSPPP4008I | 軟性最低功率限制值已從 [arg1] 瓦特變更為 [arg2] 瓦特。 | 參考 |
| FQXSPPP4011I | 使用者 [arg1] 已啟動功率限制功能。 | 參考 |
| FQXSPPP4012I | 使用者 [arg1] 已停用功率限制功能。 | 參考 |
| FQXSPPP4013I | 使用者 [arg1] 已開啟靜態省電模式。 | 參考 |
| FQXSPPP4014I | 使用者 [arg1] 已關閉靜態省電模式。 | 參考 |
| FQXSPPP4015I | 使用者 [arg1] 已開啟動態省電模式。 | 參考 |
| FQXSPPP4016I | 使用者 [arg1] 已關閉動態省電模式。 | 參考 |
| FQXSPPP4017I | 已進行用電控制和外部節流控制。 | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|---------------------------------------|-----|
| FQXSPPP4018I | 已進行外部節流控制。 | 參考 |
| FQXSPPP4019I | 已進行用電控制節流控制。 | 參考 |
| FQXSPPP4020I | 測量到的功率值已回復到功率限制值以下。 | 參考 |
| FQXSPPP4021I | 新的最低功率限制值已回復到功率限制值以下。 | 參考 |
| FQXSPPP4022I | 伺服器因不明原因已重新啟動。 | 參考 |
| FQXSPPP4023I | 伺服器已由機箱控制指令重新啟動。 | 參考 |
| FQXSPPP4024I | 伺服器已透過按鈕重設。 | 參考 |
| FQXSPPP4025I | 伺服器已透過電源按鈕開啟電源。 | 參考 |
| FQXSPPP4026I | 當監視器過期時，伺服器已重新啟動。 | 參考 |
| FQXSPPP4027I | 伺服器由於 OEM 原因已重新啟動。 | 參考 |
| FQXSPPP4028I | 因為電源還原原則設定為一律還原，所以伺服器已自動開啟電源。 | 參考 |
| FQXSPPP4029I | 因為電源還原原則設定為還原先前的電源狀態，所以伺服器已自動開啟電源。 | 參考 |
| FQXSPPP4030I | 伺服器已透過平台事件過濾器重設。 | 參考 |
| FQXSPPP4031I | 伺服器已透過平台事件過濾器關閉並開啟電源。 | 參考 |
| FQXSPPP4032I | 伺服器已正常重設。 | 參考 |
| FQXSPPP4033I | 伺服器已透過即時時鐘 (已排程的電源開啟) 開啟電源。 | 參考 |
| FQXSPPP4034I | 伺服器因為不明原因而關閉電源。 | 參考 |
| FQXSPPP4035I | 伺服器已由機箱控制指令關閉電源。 | 參考 |
| FQXSPPP4036I | 伺服器已透過按鈕關閉電源。 | 參考 |
| FQXSPPP4037I | 當監視器過期時，伺服器電源已關閉。 | 參考 |
| FQXSPPP4038I | 因為電源還原原則設定為一律還原，所以伺服器保持電源已關閉狀態。 | 參考 |
| FQXSPPP4039I | 因為電源還原原則設定為還原先前的電源狀態，所以伺服器保持電源已關閉狀態。 | 參考 |
| FQXSPPP4040I | 伺服器已透過平台事件過濾器關閉電源。 | 參考 |
| FQXSPPP4041I | 伺服器已透過即時時鐘 (已排程的電源關閉) 關閉電源。 | 參考 |
| FQXSPPP4042I | 由於電源開啟重設，已重設管理控制器 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPPP4043I | PRESET 已重設管理控制器 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPPP4044I | CMM 已重設管理控制器 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPPP4045I | XCC 韌體已重設管理控制器 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPPP4046I | 遠端電源權限為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPPP4047I | 使用者 [arg2] 已重設管理控制器 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPPP4048I | 使用者 [arg2] 嘗試關閉再開啟伺服器 [arg1] 的 AC 電源。 | 參考 |
| FQXSPPP4049I | 管理控制器 [arg1] 重設已由前方面板發起。 | 參考 |
| FQXSPPP4050I | 已起始管理控制器 [arg1] 重設以啟動 PFR 韌體。 | 參考 |
| FQXSPPR0000I | 偵測到 [ManagedElementName] 存在。 | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPPR0001I | 偵測到 [ManagedElementName] 不存在。 | 參考 |
| FQXSPPR2000I | 偵測到 [ManagedElementName] 存在。 | 參考 |
| FQXSPPU2001I | [ProcessorElementName] 的過熱狀況已排除。 | 參考 |
| FQXSPPU2002I | 處理器 [ProcessorElementName] 的運作狀態已脫離欠佳狀態： | 參考 |
| FQXSPPW0001I | [PowerSupplyElementName] 已新增至儲存器 [PhysicalPackageElementName]： | 參考 |
| FQXSPPW0005I | [PowerSupplyElementName] 正在超出範圍的輸入狀態下運作。 | 參考 |
| FQXSPPW0008I | [SensorElementName] 已關閉。 | 參考 |
| FQXSPPW0009I | [PowerSupplyElementName] 已關閉又重新啟動： | 參考 |
| FQXSPPW2001I | [PowerSupplyElementName] 已從儲存器 [PhysicalPackageElementName] 卸下： | 參考 |
| FQXSPPW2002I | [PowerSupplyElementName] 已回到良好狀態： | 參考 |
| FQXSPPW2003I | 在 [PowerSupplyElementName] 不再預測到故障。 | 參考 |
| FQXSPPW2006I | [PowerSupplyElementName] 已回到正常輸入狀態： | 參考 |
| FQXSPPW2007I | [PowerSupplyElementName] 配置正常。 | 參考 |
| FQXSPPW2008I | [PowerSupplyElementName] 已開啟。 | 參考 |
| FQXSPPW2018I | [PowerSupplyElementName] 超出範圍已回到正常輸入狀態。 | 參考 |
| FQXSPPW2031I | 已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低 (非嚴重下限)。 | 參考 |
| FQXSPPW2035I | 已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低 (嚴重下限)。 | 參考 |
| FQXSPPW2057I | 感應器 [SensorElementName] 已取消斷定從正常狀態轉變成非嚴重狀態： | 參考 |
| FQXSPPW2061I | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重。 | 參考 |
| FQXSPPW2062I | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重： | 參考 |
| FQXSPPW2063I | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重。 | 參考 |
| FQXSPPW2101I | 已取消斷定 [RedundancySetElementName] 備援欠佳。 | 參考 |
| FQXSPPW2104I | 已取消斷定 [RedundancySetElementName] 從「備援欠佳」或「完全備用」轉變為「非備用：資源充足」。 | 參考 |
| FQXSPPW2110I | 非備用：已取消斷定 [RedundancySetElementName] 資源不足。 | 參考 |
| FQXSPPW4001I | [arg1] 的 PCIe 電力煞車已 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSD0000I | 已新增 [StorageVolumeElementName]。 | 參考 |
| FQXSPSD0001I | 機體/機箱 (MTM-SN：[arg2]) 中的 [StorageVolumeElementName] 硬碟 [arg1] 已新增。 | 參考 |
| FQXSPSD0003I | 已啟用 [ComputerSystemElementName] 的緊急備用： | 參考 |
| FQXSPSD0005I | 機體/機箱 (MTM-SN：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 已啟用緊急備用。 | 參考 |
| FQXSPSD0007I | 系統 [ComputerSystemElementName] 中的陣列重建正在進行： | 參考 |
| FQXSPSD0008I | 機體/機箱 (MTM-S/N：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 正在進行陣列重建。 | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPSD2000I | 已從裝置 [PhysicalPackageElementName] 卸下 [StorageVolumeElementName]。 | 參考 |
| FQXSPSD2001I | [StorageVolumeElementName] 已從故障中恢復。 | 參考 |
| FQXSPSD2002I | 不再預測到陣列 [ComputerSystemElementName] 的 [StorageVolumeElementName] 故障。 | 參考 |
| FQXSPSD2003I | 已停用 [ComputerSystemElementName] 的緊急備用： | 參考 |
| FQXSPSD2005I | 已取消斷定處於嚴重狀況的陣列 [ComputerSystemElementName]： | 參考 |
| FQXSPSD2006I | 系統 [ComputerSystemElementName] 中的陣列已還原： | 參考 |
| FQXSPSD2007I | 系統 [ComputerSystemElementName] 中的陣列已完成重建： | 參考 |
| FQXSPSD2008I | 機體/機箱 (MTM-SN：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 已從故障中回復。 | 參考 |
| FQXSPSD2010I | 已卸下機體/機箱 (MTM-SN：[arg2]) 中的硬碟 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPSD2011I | 預測機體/機箱 (MTM-S/N：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 不再發生故障。 | 參考 |
| FQXSPSD2012I | 機體/機箱 (MTM-SN：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 已停用緊急備用。 | 參考 |
| FQXSPSD2013I | 機體/機箱 (MTM-S/N：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 已取消斷定陣列處於嚴重狀況。 | 參考 |
| FQXSPSD2014I | 機體/機箱 (MTM-S/N：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 上的陣列已還原。 | 參考 |
| FQXSPSD2015I | 機體/機箱 (MTM-S/N：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 已完成陣列重建。 | 參考 |
| FQXSPSE2000I | 機箱 [PhysicalPackageElementName] 已關閉。 | 參考 |
| FQXSPSE4001I | 遠端登入成功。登入 ID：[arg1] 使用來自 [arg3] 的 [arg2]，位於 IP 位址 [arg4]。 | 參考 |
| FQXSPSE4002I | 安全性：使用者 ID：[arg1] 使用 [arg2] 從 IP 位址為 [arg4] 的 WEB 用戶端登入失敗 [arg3] 次。 | 參考 |
| FQXSPSE4003I | 安全性：登入 ID 為 [arg1] 的使用者從位於 [arg3] 的 CLI 登入失敗 [arg2] 次。 | 參考 |
| FQXSPSE4004I | 遠端存取嘗試失敗。收到的使用者 ID 或密碼無效。使用者 ID 為 [arg1]，嘗試從 IP 位址為 [arg2] 的 Web 瀏覽器登入。 | 參考 |
| FQXSPSE4005I | 遠端存取嘗試失敗。收到的使用者 ID 或密碼無效。使用者 ID 為 [arg1]，嘗試從 IP 位址為 [arg2] 的 TELNET 用戶端登入。 | 參考 |
| FQXSPSE4007I | 安全性：使用者 ID：[arg1] 使用 [arg2] 從 IP 位址為 [arg4] 的 SSH 用戶端登入失敗 [arg3] 次。 | 參考 |
| FQXSPSE4008I | 使用者 [arg2] 已將 SNMPv1 [arg1] 設定如下：Name=[arg3]、AccessType=[arg4]、Address=[arg5]。 | 參考 |
| FQXSPSE4009I | 使用者 [arg1] 已將 LDAP 伺服器配置設定如下：SelectionMethod=[arg2]、DomainName=[arg3]、Server1=[arg4]、Server2=[arg5]、Server3=[arg6]、Server4=[arg7]。 | 參考 |
| FQXSPSE4010I | 使用者 [arg1] 已將 LDAP 設定如下：RootDN=[arg2]、UIDSearchAttribute=[arg3]、BindingMethod=[arg4]、EnhancedRBS=[arg5]、TargetName=[arg6]、GroupFilter=[arg7]、GroupAttribute=[arg8]、LoginAttribute=[arg9]。 | 參考 |
| FQXSPSE4011I | 使用者 [arg2] 已將安全 Web 服務 (HTTPS) 設定為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPSE4012I | 使用者 [arg2] 已將安全 CIM/XML(HTTPS) 設定為 [arg1]。 | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPSE4013I | 使用者 [arg2] 已將安全 LDAP 設定為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPSE4014I | 使用者 [arg2] 已將 SSH 設定為 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPSE4015I | 使用者 [arg1] 已將廣域登入一般設定配置如下： AuthenticationMethod=[arg2]、LockoutPeriod=[arg3]、 SessionTimeout=[arg4]。 | 參考 |
| FQXSPSE4016I | 使用者 [arg1] 已設定廣域登入帳戶安全性： PasswordRequired=[arg2]、PasswordExpirationPeriod=[arg3]、 MinimumPasswordReuseCycle=[arg4]、 MinimumPasswordLength=[arg5]、 MinimumPasswordChangeInterval=[arg6]、 MaxmumLoginFailures=[arg7]、LockoutAfterMaxFailures=[arg8]。 | 參考 |
| FQXSPSE4017I | 已建立使用者 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPSE4018I | 已移除使用者 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPSE4019I | 使用者 [arg1] 的密碼已修改。 | 參考 |
| FQXSPSE4020I | 使用者 [arg1] 角色已設定為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSE4021I | 使用者 [arg1] 自訂權限已設定為： [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9]。 | 參考 |
| FQXSPSE4022I | 使用者 [arg6] (從 IP 位址 [arg8] 的 [arg7]) 已將 SNMPv3 的 使用者 [arg1] 設定配置如下：AuthenticationProtocol=[arg2]、 PrivacyProtocol=[arg3]、AccessType=[arg4]、HostforTraps=[arg5]。 | 參考 |
| FQXSPSE4023I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 為使用者 [arg1] 新增了 SSH 用戶端金鑰。 | 參考 |
| FQXSPSE4024I | 使用者 [arg3] 從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] 為使用者 [arg1] 從 [arg2] 匯 入了 SSH 用戶端金鑰。 | 參考 |
| FQXSPSE4025I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 移除了使用者 [arg1] 的 SSH 用戶端金鑰。 | 參考 |
| FQXSPSE4026I | 安全性：使用者 ID 為 [arg1]，從 IP 位址為 [arg3] 的 CIM 用戶端登 入失敗 [arg2] 次。 | 參考 |
| FQXSPSE4027I | 遠端存取嘗試失敗。收到的使用者 ID 或密碼無效。使用者 ID 為 [arg1]，來自 IP 位址為 [arg2] 的 CIM 用戶端。 | 參考 |
| FQXSPSE4028I | 安全性：使用者 ID 為 [arg1]，從 IP 位址為 [arg3] 的 IPMI 用戶端登 入失敗 [arg2] 次。 | 參考 |
| FQXSPSE4029I | 安全性：使用者 ID 為 [arg1]，從 IP 位址為 [arg3] 的 SNMP 用戶端登 入失敗 [arg2] 次。 | 參考 |
| FQXSPSE4030I | 安全性：使用者 ID 為 [arg1]，從 IPMI 序列用戶端登入失敗 [arg2] 次。 | 參考 |
| FQXSPSE4031I | 遠端登入成功。登入 ID：[arg1] 來自 [arg2] 序列介面。 | 參考 |
| FQXSPSE4032I | 登入 ID：[arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 已登出。 | 參考 |
| FQXSPSE4033I | 登入 ID：[arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 已登出。 | 參考 |
| FQXSPSE4034I | 使用者 [arg1] 已移除憑證。 | 參考 |
| FQXSPSE4035I | 憑證已撤銷。 | 參考 |
| FQXSPSE4036I | [arg1] 憑證已過期且已移除。 | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPSE4037I | 使用者 [arg3] 已將加密模式從 [arg1] 修改為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSE4038I | 使用者 [arg3] 已將下限 TLS 層次從 [arg1] 修改為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSE4039I | 已使用頻內工具建立暫時使用者帳戶 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPSE4040I | 暫時使用者帳戶 [arg1] 已到期。 | 參考 |
| FQXSPSE4041I | 安全性：使用者 ID 為 [arg1]，從 IP 位址為 [arg3] 的 SFTP 用戶端登入失敗 [arg2] 次。 | 參考 |
| FQXSPSE4042I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 了協力廠商密碼功能。 | 參考 |
| FQXSPSE4043I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 擷取協力廠商密碼功能。 | 參考 |
| FQXSPSE4044I | 使用者 [arg3] 已從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] [arg2] 使用者 [arg1] 協力廠商雜湊密碼。 | 參考 |
| FQXSPSE4045I | 使用者 [arg3] 已從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] [arg2] 使用者 [arg1] 協力廠商密碼的 Salt。 | 參考 |
| FQXSPSE4046I | 使用者 [arg2] 已從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 擷取使用者 [arg1] 的協力廠商密碼。 | 參考 |
| FQXSPSE4047I | 角色 [arg1] 為 [arg2]，並由使用者 [arg12] 使用自訂專用權 [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] 指派。 | 參考 |
| FQXSPSE4048I | 使用者 [arg2] 已移除角色 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPSE4049I | 角色 [arg1] 已由使用者 [arg3] 指派給使用者 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSE4050I | [arg1] 已從 [arg2] 傳送 IPMI 指令，原始資料：[arg3][arg4][arg5]。 | 參考 |
| FQXSPSE4051I | 管理控制器 [arg1] 透過 IP 位址為 [arg4] 的使用者 [arg3] 加入了芳鄰群組 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSE4052I | IP 位址為 [arg4] 的 [arg2] [arg3] 修改了芳鄰群組 [arg1] 的密碼。 | 參考 |
| FQXSPSE4053I | 管理控制器 [arg1] 透過 IP 位址為 [arg4] 的使用者 [arg3] 離開了芳鄰群組 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSE4054I | IP 位址為 [arg3] 的使用者 [arg2] [arg1] 了 IPMI SEL 包裝模式。 | 參考 |
| FQXSPSE4055I | IP 位址為 [arg2] 的使用者 [arg1] 啟用了 SED 加密。 | 參考 |
| FQXSPSE4056I | IP 位址為 [arg3] 的使用者 [arg2] [arg1] 了 SED AK。 | 參考 |
| FQXSPSE4057I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 建立了使用者 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPSE4058I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 移除了使用者 [arg1]。 | 參考 |
| FQXSPSE4059I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 修改了使用者 [arg1] 的密碼。 | 參考 |
| FQXSPSE4060I | 使用者 [arg3] 從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] 將使用者 [arg1] 角色設定為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSE4061I | 使用者 [arg10] 從 IP 位址 [arg12] 的 [arg11] 將使用者 [arg1] 自訂權限設定為：[arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9]。 | 參考 |
| FQXSPSE4062I | 使用者 [arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 擷取了系統防護快照。 | 參考 |
| FQXSPSE4063I | 使用者 [arg4] 從 IP 位址 [arg6] 的 [arg5] 更新了系統防護配置：狀態=[arg1]，硬體庫存=[arg2] 和動作=[arg3]。 | 參考 |
| FQXSPSE4064I | 使用者 [arg3] 從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] 將 SNMPv3 引擎 ID 從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPSE4065I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 了 SFTP。 | 參考 |
| FQXSPSE4066I | 使用者 [arg3] 從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] 將加密模式從 [arg1] 修改為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSE4067I | 使用者 [arg7] 從 IP 位址 [arg9] 的 [arg8] 將使用者 [arg1] 可存取介面設定為 [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6]。 | 參考 |
| FQXSPSR2001I | 感應器 [SensorElementName] 已取消斷定從較不嚴重狀態轉變成不可回復狀態。 | 參考 |
| FQXSPSS4000I | [arg1] 產生管理控制器測試警示。 | 參考 |
| FQXSPSS4001I | 使用者 [arg1] 已設定伺服器一般設定：Name=[arg2]、Contact=[arg3]、Location=[arg4]、Room=[arg5]、RackID=[arg6]、Rack U-position=[arg7]、Address=[arg8]。 | 參考 |
| FQXSPSS4002I | 使用者 [arg2] 已新增 [arg1] 的授權金鑰。 | 參考 |
| FQXSPSS4003I | 使用者 [arg2] 已移除 [arg1] 的授權金鑰。 | 參考 |
| FQXSPSS4004I | 使用者 [arg1] 已產生測試 Call Home。 | 參考 |
| FQXSPSS4005I | 使用者 [arg1] 已進行手動 Call Home：[arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSS4006I | 對 [arg1] Call Home 無法完成：[arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSS4007I | BMC 功能層級已從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSS4008I | 使用者 [arg3] 已將 [arg1] 設定變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPSS4009I | 系統進入 LXPM 維護模式。 | 參考 |
| FQXSPSS4010I | 使用者 [arg1] 已產生測試審核日誌。 | 參考 |
| FQXSPSS4011I | 風扇速度提升設定從 [arg1] 變更為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSPTR4000I | 已透過 NTP 伺服器 [arg2] 設定管理控制器 [arg1] 的時鐘。 | 參考 |
| FQXSPTR4001I | 使用者 [arg1] 已將日期和時間設定如下：Date=[arg2]、Time-[arg3]、DST Auto-adjust=[arg4]、Timezone=[arg5]。 | 參考 |
| FQXSPTR4002I | 使用者 [arg1] 已配置時間同步化設定：Mode=與 NTP 伺服器同步、NTPServerHost1=[arg2]:[arg3]、NTPServerHost2=[arg4]:[arg5]、NTPServerHost3=[arg6]:[arg7]、NTPServerHost4=[arg8]:[arg9]、NTPUpdateFrequency=[arg10]。 | 參考 |
| FQXSPTR4003I | 使用者 [arg1] 已配置時間同步化設定：Mode=與伺服器時鐘同步。 | 參考 |
| FQXSPUN0017I | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已轉變成正常。 | 參考 |
| FQXSPUN0026I | 已新增裝置 [LogicalDeviceElementName]。 | 參考 |
| FQXSPUN0048I | PCI 插槽 [arg1] 中的 RAID 控制器處於最佳狀態。 | 參考 |
| FQXSPUN2009I | 已取消斷定感應器 [SensorElementName]。 | 參考 |
| FQXSPUN2010I | 感應器 [SensorElementName] 已斷定： | 參考 |
| FQXSPUN2012I | 已取消斷定感應器 [SensorElementName]： | 參考 |
| FQXSPUN2018I | 感應器 [SensorElementName] 已取消斷定從正常狀態轉變成非嚴重狀態： | 參考 |
| FQXSPUN2019I | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重。 | 參考 |
| FQXSPUN2023I | 感應器 [SensorElementName] 已取消斷定轉變成不可回復狀態： | 參考 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPUN2049I | PCI 插槽 [arg1] 中的 RAID 控制器不再處於警告狀態。 | 參考 |
| FQXSPUN2050I | PCI 插槽 [arg1] 中的 RAID 控制器不再處於嚴重狀態。 | 參考 |
| FQXSPUP0002I | 系統 [ComputerSystemElementName] 發生韌體或軟體變更。 | 參考 |
| FQXSPUP4001I | 使用者 [arg3] 從 [arg2] 刷新 [arg1] 成功。 | 參考 |
| FQXSPUP4002I | 使用者 [arg3] 從 [arg2] 刷新 [arg1] 失敗。 | 參考 |
| FQXSPUP4006I | 使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 了自動將主要 XCC 升級為備份。 | 參考 |
| FQXSPWD0000I | [WatchdogElementName] 的監視器計時器過期。 | 參考 |
| FQXSPWD0001I | 監視器 [WatchdogElementName] 已重新啟動系統 [ComputerSystemElementName]。 | 參考 |
| FQXSPWD0002I | 監視器 [WatchdogElementName] 已關閉系統 [ComputerSystemElementName] 電源。 | 參考 |
| FQXSPWD0003I | 監視器 [WatchdogElementName] 已將系統 [ComputerSystemElementName] 關機並重新啟動。 | 參考 |
| FQXSPWD0004I | [WatchdogElementName] 發生監視器計時器岔斷。 | 參考 |
| FQXSPBR4001I | 執行備份管理控制器 [arg1] 主要應用程式。 | 警告 |
| FQXSPCA0007J | 已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高 (非嚴重上限)。 | 警告 |
| FQXSPDM4002I | 裝置 [arg1] VPD 無效。 | 警告 |
| FQXSPEA0001J | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從正常轉變成非嚴重： | 警告 |
| FQXSPEA0003J | 在 PCIe 裝置 [arg2] 的埠 [arg1] 偵測到下行鏈結。 | 警告 |
| FQXSPEM4040I | 灰塵過濾器測量已完成。氣流通道受阻，請檢查並更換灰塵過濾器，或移除任何阻礙物。 | 警告 |
| FQXSPIO0014J | 匯流排 [SensorElementName] 處於運作欠佳的狀態。 | 警告 |
| FQXSPIO2000J | 接頭 [PhysicalConnectorElementName] 已中斷連接。 | 警告 |
| FQXSPIO4001I | [arg1] 的 [arg1] 變更了 GPU 板狀態。 | 警告 |
| FQXSPMA0010J | 子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 受到節流控制。 | 警告 |
| FQXSPMA0011G | 子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 已達記憶體記錄上限。 | 警告 |
| FQXSPMA0024G | 已斷定感應器 [SensorElementName]。 | 警告 |
| FQXSPNM4010I | DHCP[[arg1]] 錯誤，未指派 IP 位址。 | 警告 |
| FQXSPNM4032I | DHCPv6 錯誤，未指派 IP 位址。 | 警告 |
| FQXSPPP4009I | 測量到的功率值超過功率限制值。 | 警告 |
| FQXSPPP4010I | 新的最低功率限制值超過功率限制值。 | 警告 |
| FQXSPPU0002G | 處理器 [ProcessorElementName] 的運作狀態欠佳。 | 警告 |
| FQXSPPU0010G | 處理器 [ProcessorElementName] 因 [ProcessorElementName] 運作處於欠佳狀態。 | 警告 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|---------------|--|-----|
| FQXSPPU0013G | [ProcessorElementName] 存在可修正錯誤。 | 警告 |
| FQXSPPW0003G | 在 [PowerSupplyElementName] 預測到故障。 | 警告 |
| FQXSPPW0006I | [PowerSupplyElementName] 的電力輸入中斷： | 警告 |
| FQXSPPW0031J | 已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低 (低於非嚴重狀態)： | 警告 |
| FQXSPPW0057J | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從正常轉變成非嚴重： | 警告 |
| FQXSPPW0101J | 已斷定 [RedundancySetElementName] 備援欠佳。 | 警告 |
| FQXSPPW0104J | 已斷定 [RedundancySetElementName] 從「備援欠佳」或「完全備用」轉變為「非備用：資源充足」： | 警告 |
| FQXSPSD0002G | 預測到陣列 [ComputerSystemElementName] 的 [StorageVolumeElementName] 故障。 | 警告 |
| FQXSPSD0003G | 預測機體/機箱 (MTM-SN：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 發生故障。 | 警告 |
| FQXSPSE0000F | 機箱 [PhysicalPackageElementName] 已開啟。 | 警告 |
| FQXSPSE4006I | XCC 在管理控制器 [arg1] 中偵測到無效的 SSL 憑證。 | 警告 |
| FQXSPUN0009G | 已斷定感應器 [SensorElementName]。 | 警告 |
| FQXSPUN0018J | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從正常轉變成非嚴重： | 警告 |
| FQXSPBR4003I | [arg1] 的平台監視器計時器過期。 | 錯誤 |
| FQXSPBR4007I | 管理控制器 [arg1]：使用者 [arg2] 無法從檔案完成還原配置。 | 錯誤 |
| FQXSPBR4008I | 管理控制器 [arg1]：使用者 [arg2] 無法啟動從檔案還原配置的作業。 | 錯誤 |
| FQXSPCA0002M | 已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低 (嚴重下限)。 | 錯誤 |
| FQXSPCA0009M | 已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高 (嚴重上限)。 | 錯誤 |
| FQXSPCA0011N | 已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高 (不可回復上限)。 | 錯誤 |
| FQXSPCA0017M | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。 | 錯誤 |
| FQXSPCA0019N | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成不可回復。 | 錯誤 |
| FQXSPEA0002M | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。 | 錯誤 |
| FQXSPFW0000N | 系統 [ComputerSystemElementName] 發生 POST 錯誤。 | 錯誤 |
| FQXSPFW0002N | 系統 [ComputerSystemElementName] 發生韌體當機。 | 錯誤 |
| FQXSPPIO0003N | 系統 [ComputerSystemElementName] 發生診斷岔斷： | 錯誤 |
| FQXSPPIO0004L | 匯流排 [SensorElementName] 發生匯流排逾時。 | 錯誤 |
| FQXSPPIO0006N | 系統 [ComputerSystemElementName] 發生軟體 NMI。 | 錯誤 |
| FQXSPPIO0007N | 系統 [ComputerSystemElementName] 發生 PCI PERR。 | 錯誤 |
| FQXSPPIO0008N | 系統 [ComputerSystemElementName] 發生 PCI SERR。 | 錯誤 |
| FQXSPPIO0011N | [SensorElementName] 發生無法更正的錯誤。 | 錯誤 |
| FQXSPPIO0013N | 匯流排 [SensorElementName] 發生嚴重的匯流排錯誤。 | 錯誤 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPIO0015M | 系統 [ComputerSystemElementName] 的插槽 [PhysicalConnectorSystemElementName] 故障。 | 錯誤 |
| FQXSPMA0002N | 子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 配置錯誤。 | 錯誤 |
| FQXSPMA0006N | 子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 同位元錯誤。 | 錯誤 |
| FQXSPMA0007L | 子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 清除失敗： | 錯誤 |
| FQXSPMA0008N | 偵測到子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 發生無法更正的錯誤。 | 錯誤 |
| FQXSPMA0012M | 偵測到子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 發生過熱狀況： | 錯誤 |
| FQXSPOS4002I | 監視器 [arg1] 無法擷取畫面。 | 錯誤 |
| FQXSPOS4003I | [arg1] 的平台監視器計時器過期。 | 錯誤 |
| FQXSPOS4010I | 作業系統當機視訊擷取失敗。 | 錯誤 |
| FQXSPPU0001N | 偵測到 [ProcessorElementName] 發生過熱狀況。 | 錯誤 |
| FQXSPPU0003N | [ProcessorElementName] 發生 IERR 而故障。 | 錯誤 |
| FQXSPPU0004M | [ProcessorElementName] 發生 FRB1/BIST 狀況而故障。 | 錯誤 |
| FQXSPPU0009N | [ProcessorElementName] 配置不符： | 錯誤 |
| FQXSPPU0011N | 已斷定 [ProcessorElementName] 發生 SM BIOS 無法更正的 CPU 複雜錯誤： | 錯誤 |
| FQXSPPU0012M | [ProcessorElementName] 存在機器檢查錯誤。 | 錯誤 |
| FQXSPPW0002L | [PowerSupplyElementName] 故障： | 錯誤 |
| FQXSPPW0007L | [PowerSupplyElementName] 配置不符： | 錯誤 |
| FQXSPPW0035M | 已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低 (嚴重下限)。 | 錯誤 |
| FQXSPPW0061M | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。 | 錯誤 |
| FQXSPPW0062M | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重： | 錯誤 |
| FQXSPPW0063M | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。 | 錯誤 |
| FQXSPPW0110M | 非備用：已斷定 [RedundancySetElementName] 資源不足。 | 錯誤 |
| FQXSPSD0001L | [StorageVolumeElementName] 有故障。 | 錯誤 |
| FQXSPSD0002L | 機體/機箱 (MTM-SN：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 有故障。 | 錯誤 |
| FQXSPSD0005L | 陣列 [ComputerSystemElementName] 處於嚴重狀況： | 錯誤 |
| FQXSPSD0006L | 陣列 [ComputerSystemElementName] 發生故障。 | 錯誤 |
| FQXSPSD0007L | 機體/機箱 (MTM-S/N：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 已斷定陣列處於嚴重狀況。 | 錯誤 |
| FQXSPSD0008L | 機體/機箱 (MTM-S/N：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 上的陣列已發生故障。 | 錯誤 |
| FQXSPSE4000I | 憑證管理中心 [arg1] 偵測到 [arg2] 憑證錯誤。 | 錯誤 |

表格 2. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPSR0001N | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成不可回復。 | 錯誤 |
| FQXSPUN0019M | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。 | 錯誤 |
| FQXSPUN0023N | 感應器 [SensorElementName] 的狀態已轉變成不可回復。 | 錯誤 |
| FQXSPUP0007L | 偵測到系統 [ComputerSystemElementName] 有無效或不支援的韌體或軟體。 | 錯誤 |
| FQXSPUP4000I | 請確定管理控制器 [arg1] 已刷新正確的韌體。管理控制器的韌體與伺服器不符。 | 錯誤 |
| FQXSPUP4003I | 系統 [arg2] 內部發生 [arg1] 韌體不符的狀況。請嘗試刷新 [arg3] 的韌體。 | 錯誤 |
| FQXSPUP4004I | 節點/伺服器 [arg1] 和 [arg2] 之間的 XCC 韌體不符。請嘗試將所有節點/伺服器上的 XCC 韌體都刷新至相同版本。 | 錯誤 |
| FQXSPUP4005I | 節點/伺服器 [arg1] 和 [arg2] 之間的 FPGA 韌體不符。請嘗試將所有節點/伺服器上的 FPGA 韌體都刷新至相同版本。 | 錯誤 |

XClarity Controller 事件清單

本節列出可從 XClarity Controller 傳送的所有訊息。

- **FQXSPBR4000I：管理控制器 [arg1]：使用者 [arg2] 已從檔案還原配置。**

當使用者從檔案還原管理控制器配置時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
 可維修：否
 自動通知支援中心：否
 警示種類：系統 - 其他
 SNMP Trap ID：
 CIM Prefix：IMM CIM ID：0027

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBR4001I：執行備份管理控制器 [arg1] 主要應用程式。**

當管理控制器訴諸執行備份主要應用程式時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
 可維修：否
 自動通知支援中心：否
 警示種類：系統 - 其他
 SNMP Trap ID：22
 CIM Prefix：IMM CIM ID：0030

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 更新 BMC 韌體。

2. 附註：部分叢集解決方案需要特定的程式碼版本或協同撰寫的程式碼更新項目。若裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新版程式碼，才能更新程式碼。
3. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
4. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPBR4002I：因還原預設值而重設管理控制器 [arg1]。**

因為使用者將配置還原為預設值而導致管理控制器重設時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0032

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBR4003I：[arg1] 的平台監視器計時器過期。**

當實作偵測到「平台監視器計時器過期」時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 作業系統逾時
SNMP Trap ID：21
CIM Prefix: IMM CIM ID：0039

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 將監視器計時器重新配置為較高的值。
2. 確定已啟用 BMC Ethernet over USB 介面。
3. 重新安裝適用於該作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。
4. 停用監視器計時器。
5. 檢查所安裝之作業系統的完整性。
6. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
7. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPBR4004I：使用者 [arg1] 已將伺服器逾時設定如下：EnableOSWatchdog=[arg2]、OSWatchdogTimeout=[arg3]、EnableLoaderWatchdog=[arg4]、LoaderTimeout=[arg5]。**

使用者已配置伺服器逾時

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0095

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBR4005I：管理控制器 [arg1]：使用者 [arg2] 已將配置儲存至檔案。**

使用者已將「管理控制器」配置儲存至檔案。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix：IMM CIM ID：0109

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBR4006I：管理控制器 [arg1]：使用者 [arg2] 已從檔案還原配置完畢。**

當使用者從檔案還原管理控制器配置並且完成時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix：IMM CIM ID：0136

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBR4007I：管理控制器 [arg1]：使用者 [arg2] 無法從檔案完成還原配置。**

當使用者從檔案還原管理控制器配置但還原無法完成時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：22

CIM Prefix：IMM CIM ID：0137

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 請重試作業。
2. 關閉並再次開啟系統 AC 電源。
3. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
4. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPBR4008I：管理控制器 [arg1]：使用者 [arg2] 無法啟動從檔案還原配置的作業。**

當使用者從檔案還原管理控制器配置但無法啟動還原時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0138

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 檢查加密備份配置檔的密碼是否正確。
2. 請重試作業。
3. 關閉並再次開啟系統 AC 電源。
4. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
5. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPBR4009I：管理控制器 [arg1]：從芳鄰伺服器 [arg2] 依群組名稱 [arg3] 複製配置。**

當使用者透過同盟同步管理控制器配置時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0255

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBR400AI：管理控制器 [arg1]：從芳鄰伺服器 [arg2] 依群組名稱 [arg3] 複製配置完成。**

當使用者透過同盟同步管理控制器配置且完成時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0256

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBR400BI：管理控制器 [arg1]：無法完成從芳鄰伺服器 [arg2] 依群組名稱 [arg3] 複製配置。**

當使用者透過同盟同步管理控制器配置但還原無法完成時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0257

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBR400CI：管理控制器 [arg1]：無法開始從芳鄰伺服器 [arg2] 依群組名稱 [arg3] 複製配置。**

當使用者透過同盟同步管理控制器配置但還原無法開始時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0258

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBR400DI：使用者 [arg1] 起始了芳鄰群組複製配置。**

當使用者起始了同盟複製配置時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0259

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBR400EI：使用者 [arg1] 起始了芳鄰群組韌體更新。**

當使用者開始了同盟更新時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0260

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBR400FI：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 了芳鄰群組管理。**

使用者啟用或停用了芳鄰群組管理

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0272

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPBT0007I：系統 [ComputerSystemElementName] 無可開機媒體。**

當實作偵測到「無可開機媒體的系統」時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0286

使用者動作：

請確定正確安裝可開機媒體。如果問題仍然存在，請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPCA0002M：已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低（嚴重下限）。**
當實作偵測到已斷定嚴重下限感應器的值降低時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 風扇故障
SNMP Trap ID：11
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0480

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 確定風扇已正確安裝。
2. 如果風扇未正確安裝，請重新安裝風扇。
3. 如果問題仍然存在，請聯絡當地的支援中心。

- **FQXSPCA0007J：已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高（非嚴重上限）。**
當實作偵測到已斷定非嚴重上限感應器的值升高時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 溫度
SNMP Trap ID：12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢查 System Management Module 和 XClarity Controller 的事件日誌中，是否有任何風扇或散熱相關問題或電源相關問題。
2. 確定機箱正面和背面的氣流未受阻，且填充板已就定位、乾淨並正確安裝。
3. 確定室溫在作業規格範圍內。

- **FQXSPCA0009M：已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高（嚴重上限）。**
當實作偵測到已斷定嚴重上限感應器的值升高時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 溫度
SNMP Trap ID：0

CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0494

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 確保室溫在伺服器環境規格之內，以調節溫度。
2. 如果問題仍然存在，請檢查 XCC Web GUI 以查看溫度是否仍高於系統規格。
3. 請聯絡當地的支援中心。

- **FQXSPCA0011N：已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高（不可回復上限）。**
當實作偵測到已斷定不可回復上限感應器的值升高時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤

可維修：是

自動通知支援中心：否

警示種類：嚴重 - 溫度

SNMP Trap ID：0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 確保室溫在伺服器環境規格之內，以調節溫度。
2. 如果問題仍然存在，請檢查 XCC Web GUI 以查看溫度是否仍高於系統規格。
3. 請聯絡當地的支援中心。

- **FQXSPCA0017M：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。**
當實作偵測到感應器的狀態從較不嚴重轉變成嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤

可維修：是

自動通知支援中心：否

警示種類：嚴重 - 溫度

SNMP Trap ID：0

CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0522

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢查 XClarity Controller 事件日誌中是否有任何風扇或散熱相關問題或電源相關問題。
2. 確定機箱正面和背面的氣流未受阻，且填充板已就定位、乾淨並正確安裝。
3. 確定室溫在作業規格範圍內。

- **FQXSPCA0019N：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成不可回復。**
當實作偵測到感應器的狀態從較不嚴重轉變成不可回復時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤

可維修：是

自動通知支援中心：否

警示種類：嚴重 - 溫度

SNMP Trap ID : 0
CIM Prefix : PLAT CIM ID: 0524

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢查 XClarity Controller 事件日誌中是否有任何風扇或散熱相關問題或電源相關問題。
2. 確定機箱正面和背面的氣流未受阻，且填充板已就定位、乾淨並正確安裝。
3. 確定室溫在作業規格範圍內。

- **FQXSPCA2002I：已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低（嚴重下限）。**
當實作偵測到已取消斷定嚴重下限感應器的值降低時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 風扇故障
SNMP Trap ID : 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0481

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPCA2007I：已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高（非嚴重上限）。**
當實作偵測到已取消斷定非嚴重上限感應器的值升高時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 溫度
SNMP Trap ID : 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0491

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPCA2009I：已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高（嚴重上限）。**
當實作偵測到已取消斷定嚴重上限感應器的值升高時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 溫度
SNMP Trap ID : 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0495

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPCA2011I：已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值升高（不可回復上限）。**

當實作偵測到已取消斷定不可回復上限感應器的值升高時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 溫度
SNMP Trap ID：0
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0499

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPCA2017I：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重。**

當實作偵測到感應器的狀態已從嚴重轉移到較不嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 溫度
SNMP Trap ID：0
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0523

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPCA2019I：感應器 [SensorElementName] 已取消斷定從較不嚴重狀態轉變成不可回復狀態。**

當實作偵測到已取消斷定感應器從較不嚴重狀態轉變成不可回復狀態時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 溫度
SNMP Trap ID：0
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0525

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPCN4000I：使用者 [arg1] 已將序列重新導向設定如下：Mode=[arg2]、BaudRate=[arg3]、StopBits=[arg4]、Parity=[arg5]、SessionTerminateSequence=[arg6]。**

使用者已配置「序列埠」模式

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0078

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPCN4001I：使用者 [arg1] 已在 [arg2] 模式下啟動遠端控制階段作業。**

已啟動「遠端控制」階段作業

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0128

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPCN4002I**：使用者 [arg1] 終止了作用中的主控台階段作業。
使用者終止了作用中的主控台階段作業。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0145

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPCN4003I**：使用者 [arg1] 在 [arg2] 模式下啟動的遠端控制階段作業已經關閉。
已關閉「遠端控制」階段作業

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0194

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPDM4000I**：裝置 [arg1] 的庫存資料已變更，新的裝置資料雜湊為 [arg2]，新的主要資料雜湊為 [arg3]。
某些項目已導致實際庫存資訊變更

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0072

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPDM4001I**：儲存體 [arg1] 已變更。
當「儲存體管理」的 IP 位址變更時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否

自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：37
CIM Prefix：IMM CIM ID：0139

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPDM4002I：裝置 [arg1] VPD 無效。**

裝置的 VPD 無效

嚴重性：警告
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID：0142

使用者動作：

收集服務資料日誌並聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPDM4003I：使用者 [arg1] 已將 TKLM 伺服器設定如下：TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3]，TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5]，TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7]，TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]。**

使用者配置了 TKLM 伺服器。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0146

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPDM4004I：使用者 [arg1] 已設定 TKLM 伺服器裝置群組：TKLMServerDeviceGroup=[arg2]。**

使用者配置了 TKLM 裝置群組。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0147

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPDM4005I：使用者 [arg1] 為 TKLM 用戶端產生了新的加密金鑰配對，並安裝了自簽憑證。**

使用者為 TKLM 用戶端產生了新的加密金鑰配對，並安裝了自簽憑證

嚴重性：參考
可維修：否

自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0148

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPDM4006I：使用者 [arg1] 為 TKLM 用戶端產生了新的加密金鑰及憑證簽章要求。**
使用者為 TKLM 用戶端產生了新的加密金鑰及憑證簽章要求

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0149

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPDM4007I：使用者 [arg1] 從 [arg2] 為 TKLM 用戶端匯入了已經簽章的憑證。**
使用者為 TKLM 用戶端匯入了已經簽章的憑證

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0150

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPDM4008I：使用者 [arg1] 為 TKLM 伺服器匯入了伺服器憑證。**
使用者為 TKLM 伺服器匯入了伺服器憑證。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0151

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPDM4009I：使用者 [arg1] 已從 [arg4] 對檔案 [arg3] 進行 [arg2]。**
使用者從 URL 或伺服器裝載/卸載了檔案。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID : 22
CIM Prefix: IMM CIM ID : 0162

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEA0001J：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從正常轉變成非嚴重。**

當實作偵測到感應器的狀態從正常轉變成非嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 其他
SNMP Trap ID : 60
CIM Prefix : PLAT CIM ID: 0520

使用者動作：

使用 Storcli 或 LSA 檢查是否有任何警告或嚴重 RAID 事件。

- **FQXSPEA0002M：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。**

當實作偵測到感應器的狀態從較不嚴重轉變成嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix : PLAT CIM ID: 0522

使用者動作：

使用 storcli 或 LSA 軟體工具檢查是否有任何警告或嚴重的 RAID 事件。

- **FQXSPEA0003J：在 PCIe 裝置 [arg2] 的埠 [arg1] 上偵測到鏈結關閉。**

當實作偵測到 PCIe 裝置的下行鏈結時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 其他
SNMP Trap ID : 60
CIM Prefix : PLAT CIM ID: 0520

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 僅供參考；無須動作。
2. 附註：針對主機板上 LAN (LOM) 介面，此事件將設定為警告嚴重性，對於可以監視鏈結狀態的所有其他網路配接卡，此事件將設定為資訊嚴重性。

- **FQXSPEA2001I：感應器 [SensorElementName] 已取消斷定從正常狀態轉變成非嚴重狀態。**

當實作偵測到已取消斷定感應器從正常狀態轉變成非嚴重狀態時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 其他
SNMP Trap ID：60
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0521

使用者動作：

使用 Storcli 或 LSA 檢查是否有任何警告或嚴重 RAID 事件。

- **FQXSPEA2002I：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重。**
當實作偵測到感應器的狀態已從嚴重轉移到較不嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0523

使用者動作：

使用 Storcli 或 LSA 檢查是否有任何警告或嚴重 RAID 事件。

- **FQXSPEA2003I：在 PCIe 裝置 [arg2] 的埠 [arg1] 上偵測到鏈結運作中。**
當實作偵測到 PCIe 的鏈結運作中時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 其他
SNMP Trap ID：60
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0521

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4000I：使用者 [arg3] 已清除系統 [arg2] 上的 [arg1]。**
當使用者清除系統上的管理控制器事件日誌時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0020

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4001I：系統 [arg2] 上的 [arg1] 儲存量已達 75%。**
當系統上的管理控制器事件日誌儲存量達到 75% 時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 事件日誌滿載狀態
SNMP Trap ID：35
CIM Prefix：IMM CIM ID：0037

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4002I：系統 [arg2] 上的 [arg1] 儲存量已達 100%。**

當系統上的管理控制器事件日誌儲存量達到 100% 時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 事件日誌滿載狀態
SNMP Trap ID：35
CIM Prefix: IMM CIM ID：0038

使用者動作：

若要避免遺失較舊的日誌項目，請將日誌儲存成文字檔，並清除日誌。

- **FQXSPEM4003I：[arg3] 已將 LED [arg1] 狀態變更為 [arg2]。**

使用者已修改 LED 的狀態

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0071

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4004I：使用者 [arg2] 已啟用 SNMP [arg1]。**

使用者已啟用 SNMPv1 或 SNMPv3 或設陷

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0073

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4005I：使用者 [arg2] 已停用 SNMP [arg1]。**

使用者已停用 SNMPv1 或 SNMPv3 或設陷

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0074

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPeM4006I**：使用者 [arg1] 已將警示配置廣域事件通知設定如下：RetryLimit=[arg2]、RetryInterval=[arg3]、EntryInterval=[arg4]。

使用者已變更「廣域事件通知」設定。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0110

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPeM4007I**：使用者 [arg9] 從 IP 位址 [arg11] 的 [arg10] 更新了警示接收者編號 [arg1]：Name=[arg2]、DeliveryMethod=[arg3]、Address=[arg4]、IncludeLog=[arg5]、Enabled=[arg6]、EnabledAlerts=[arg7]、AllowedFilters=[arg8]。

使用者已新增或更新「警示接受者」

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0111

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPeM4008I**：使用者 [arg1] 已啟用 SNMP 設陷：EnabledAlerts=[arg2]、AllowedFilters=[arg3]。

使用者已啟用「SNMP 設陷」配置

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0112

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPeM4009I**：UEFI 定義已變更。

偵測到 UEFI 定義已變更。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0152

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4010I：UEFI 已回報：[arg1]。**

已記錄 UEFI 審核事件。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0161

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4011I：XCC 無法記錄前一個事件 [arg1]。**

XCC 無法記錄前一個事件。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0196

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4012I：使用者 [arg1] 已將系統 [arg2] 設定為 Encapsulation 精簡模式。**

封裝精簡模式狀態變更

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0201

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4013I：RAID 控制器偵測到電池錯誤。電池裝置需要更換。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])**

RAID 控制器已偵測到電池錯誤

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID : 22
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0202

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPEM4014I : RAID 控制器的電池有問題。請聯絡技術支援解決此問題。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])**

RAID 控制器的電池有問題

嚴重性 : 參考
可維修 : 否
自動通知支援中心 : 是
警示種類 : 系統 - 其他
SNMP Trap ID : 22
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0203

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPEM4015I : RAID 控制器偵測到無法回復的錯誤。控制器需要更換。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])**

RAID 控制器偵測到無法回復的錯誤

嚴重性 : 參考
可維修 : 否
自動通知支援中心 : 是
警示種類 : 系統 - 其他
SNMP Trap ID : 22
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0204

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPEM4016I : RAID 控制器偵測到一個或多個問題。請聯絡技術支援取得額外協助。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])**

RAID 控制器偵測到一個或多個問題

嚴重性 : 參考
可維修 : 否
自動通知支援中心 : 否
警示種類 : 系統 - 其他
SNMP Trap ID : 22
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0205

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPEM4017I : RAID 控制器在子系統中偵測到一個或多個可能的配置變更。請檢查硬碟 LED 狀態。如有必要,請聯絡技術支援取得額外協助。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])**

RAID 控制器在子系統中偵測到一個或多個可能的配置變更

嚴重性 : 參考
可維修 : 否

自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0206

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4018I**：偵測到一個或多個組件的機體/機箱有問題。請檢查機體/機箱組件以修復問題。
([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

偵測到一個或多個組件的機體/機箱有問題

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0207

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4019I**：偵測到機體/機箱的連線功能有問題。請檢查您的纜線配置以修復問題。
([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

偵測到機體/機箱的連線功能有問題

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0208

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4020I**：偵測到機體/機箱的風扇有問題。請檢查機體/機箱組件風扇是否正確運作。
([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

偵測到機體/機箱的風扇有問題

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0209

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4022I**：機體/機箱電源供應器有問題。請檢查機體/機箱組件電源供應器是否正確運作。
([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

機體/機箱電源供應器有問題

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0210

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSP4023I**：一個或多個虛擬硬碟處於異常狀態，可能造成虛擬硬碟無法使用。請檢查事件日誌，如果事件將問題指向相同磁碟，請更換硬碟。如有必要，請聯絡技術支援取得額外協助。（[arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]）

一個或多個虛擬硬碟處於異常狀態，可能造成虛擬硬碟無法使用

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0211

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSP4024I**：RAID 控制器在子系統中偵測到一個以上可能的配置問題。請檢查事件日誌，如果事件將問題指向相同磁碟，請更換硬碟。如有必要，請聯絡技術支援取得額外協助。（[arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]）

RAID 控制器在子系統中偵測到一個以上可能的配置問題

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0212

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSP4025I**：一個或多個虛擬硬碟有問題。請聯絡技術支援解決此問題。（[arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]）

一個或多個虛擬硬碟有問題

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：是
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0213

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPEM4026I** : RAID 控制器偵測到硬碟錯誤。請聯絡技術支援解決此問題。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

RAID 控制器已偵測到硬碟錯誤

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：是
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0214

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPEM4027I** : RAID 控制器偵測到硬碟錯誤。請檢查事件日誌，如果事件將問題指向相同磁碟，請更換硬碟。如有必要，請聯絡技術支援取得額外協助。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

RAID 控制器已偵測到硬碟錯誤

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0215

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPEM4028I** : 位於 [arg3] 的 PCIe 裝置 [arg2] 埠 [arg1] 有鏈結 [arg4]。

PCI 裝置鏈結

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0220

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPEM4029I** : 根據您目前插入的 CPU，[arg1] 上的所有 PCIe 插槽不一定都能夠正常運作。

PCIe 無法正常運作

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0221

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4030I**：RAID 控制器上某個排定的作業發生問題。請參閱 Server Management、本端儲存體之下的 RAID 日誌，取得詳細資料 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])。

RAID 控制器上某個排定的作業發生問題

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0223

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4031I**：使用者 [arg3] 從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] 將 SSD 損耗臨界值設定從 [arg1] 變更為 [arg2]。

使用者已變更 SSD 損耗臨界值設定

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0273

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4032I**：已進入聲音模式 [arg1]。風扇速度限制已設定妥當。

進入聲音模式時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0274

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPEM4033I**：聲音模式 [arg1] 已解除，讓系統可以充分散熱。

當聲音模式解除時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0275

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPeM4036I**：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 在伺服器 [arg1] 上配置了灰塵過濾器測量排程。

已配置灰塵過濾器測量排程

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0305

使用者動作：

無須任何動作

- **FQXSPeM4037I**：正在嘗試在伺服器 [arg1] 上執行排定的灰塵過濾器測量。

正在嘗試執行排定的灰塵過濾器測量

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0306

使用者動作：

無須任何動作

- **FQXSPeM4038I**：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 在伺服器 [arg1] 上停用了灰塵過濾器測量排程。

已停用灰塵過濾器測量排程

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0307

使用者動作：

無須任何動作

- **FQXSPeM4039I**：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 正在嘗試在伺服器 [arg1] 上立即執行灰塵過濾器測量。

正在嘗試立即執行灰塵過濾器測量

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0308

使用者動作：

無須任何動作

- **FQXSPM4040I**：灰塵過濾器測量已完成。氣流通道受阻，請檢查並更換灰塵過濾器，或移除任何阻礙物。

灰塵過濾器測量失敗時，警示使用者

嚴重性：警告
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0309

使用者動作：

無須任何動作

- **FQXSPFC4000I**：已啟動裸機連線程序。

已啟動裸機連線程序

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0143

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPFC4001I**：裸機更新應用程式回報 [arg1] 狀態。

裸機更新應用程式狀態

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0144

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPFC4002I**：系統在設定期間執行中。

系統在設定執行中

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0193

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPFC4003I**：NextBoot 已啟用 UEFI 部署開機模式。

NextBoot 已啟用 UEFI 部署開機模式

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0197

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPFC4004I：NextAc 已啟用 UEFI 部署開機模式。**

NextAC 已啟用 UEFI 部署開機模式

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0198

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPFC4005I：UEFI 部署開機模式已停用。**

UEFI 部署開機模式已停用

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0199

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPFW0000N：系統 [ComputerSystemElementName] 發生 POST 錯誤。**

當實作偵測到 POST 錯誤時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0184

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 原始的 UEFI 設定仍會保留。如果客戶要繼續使用原始設定，請選取「儲存設定」。
2. 若使用者並非刻意觸發重新開機，請查看日誌中所列的可能原因。例如，如果有電池故障事件，請遵循步驟來解決該事件。

3. 復原最近的系統變更（已新增的設定或裝置）。確認系統開機。然後，逐一重新安裝選配產品，以找出問題所在。
4. 檢查 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。更新 UEFI 韌體（如果可行）。
5. 取出主機板上的 CMOS 電池 30 秒後再重新裝回，以清除 CMOS 內容。如果開機成功，請還原系統設定。
6. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
7. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

• **FQXSPFW0002N：系統 [ComputerSystemElementName] 發生韌體當機。**

當實作偵測到系統韌體當機時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 開機失敗
SNMP Trap ID：25
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0186

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 原始的 UEFI 設定仍會保留。如果客戶要繼續使用原始設定，請選取「儲存設定」。
2. 若使用者並非刻意觸發重新開機，請查看日誌中所列的可能原因。例如，如果有電池故障事件，請遵循步驟來解決該事件。
3. 復原最近的系統變更（已新增的設定或裝置）。確認系統開機。然後，逐一重新安裝選配產品，以找出問題所在。
4. 檢查 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。更新 UEFI 韌體（如果可行）。
5. 取出主機板上的 CMOS 電池 30 秒後再重新裝回，以清除 CMOS 內容。如果開機成功，請還原系統設定。
6. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
7. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

• **FQXSPIO0003N：系統 [ComputerSystemElementName] 發生診斷岔斷。**

當實作偵測到前方面板 NMI/診斷岔斷時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0222

使用者動作：

若未按 NMI 按鈕，請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。
2. 若錯誤仍然存在，則收集服務日誌並聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPIO0004L：匯流排 [SensorElementName] 發生匯流排逾時。**

當實作偵測到「匯流排逾時」時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0224

使用者動作：

請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPIO0006N：系統 [ComputerSystemElementName] 發生軟體 NMI。**

當實作偵測到軟體 NMI 時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0228

使用者動作：

檢查系統事件日誌中的事件日誌，以解決與 NMI 相關的任何問題

- **FQXSPIO0007N：系統 [ComputerSystemElementName] 發生 PCI PERR。**

當實作偵測到 PCI PERR 時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0232

使用者動作：

請完成下列步驟，以解決：

1. 重新安置配接卡或其他插槽。
2. 如果問題仍然存在，則請更換配接卡。
3. 如果問題仍然存在，請聯絡當地服務中心。

- **FQXSPIO0008N：系統 [ComputerSystemElementName] 發生 PCI SERR。**

當實作偵測到 PCI SERR 時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0234

使用者動作：

請完成下列步驟，以解決：

1. 重新安置配接卡或其他插槽。
2. 如果問題仍然存在，則請更換配接卡。
3. 如果問題仍然存在，請聯絡當地服務中心。

• **FQXSPIO0010I：匯流排 [SensorElementName] 發生可更正的匯流排錯誤。**

當實作偵測到可更正的匯流排錯誤時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0238

使用者動作：

僅供參考；請更正系統日誌所記錄的錯誤以解決錯誤

• **FQXSPIO0011N：[SensorElementName] 發生無法更正的錯誤。**

當實作偵測到無法更正的匯流排錯誤時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0240

使用者動作：

查看 <http://support.lenovo.com/>，以取得可能會修正該錯誤的 TECH 提示或韌體更新。

1. 確定所有 I/O 擴充配接卡皆具有正確且相符層次的裝置驅動程式及韌體。
2. 查看 XClarity Controller 的事件日誌，以取得故障元件的其他相關資訊。如果是 DIMM/PCIe 裝置問題，請更換故障的 DIMM/PCIe 裝置。否則，聯絡 Lenovo 支援中心。
3. 如果事件日誌中沒有與該錯誤相關的項目，請聯絡 Lenovo 支援中心

• **FQXSPIO0013N：匯流排 [SensorElementName] 發生嚴重的匯流排錯誤。**

當實作偵測到「匯流排嚴重錯誤」時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0244

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無任何適用於此錯誤的系統或配接卡服務公告或韌體更新。

2. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
3. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPIO0014J：匯流排 [SensorElementName] 處於運作欠佳的狀態。**

當實作偵測到「匯流排運作欠佳」時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 其他
SNMP Trap ID：60
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0246

使用者動作：

請完成下列步驟，以解決：

1. 重新安置配接卡或其他插槽。
2. 如果問題仍然存在，則請更換配接卡。
3. 如果問題仍然存在，請聯絡當地服務中心。

- **FQXSPIO0015M：系統 [ComputerSystemElementName] 的插槽 [PhysicalConnectorSystemElementName] 故障。**

當實作偵測到插槽故障時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0330

使用者動作：

查看 <http://support.lenovo.com/>，以取得可能會修正該錯誤的 TECH 提示或韌體更新。

1. 確定所有 I/O 擴充配接卡皆具有正確且相符層次的裝置驅動程式及韌體。
2. 查看 XClarity Controller 的事件日誌，以取得故障元件的其他相關資訊。請聯絡 Lenovo 支援中心以更換故障的裝置。
3. 如果事件日誌中沒有與該錯誤相關的項目，請聯絡 Lenovo 支援中心

- **FQXSPIO0016I：正在識別系統 [ComputerSystemElementName] 的插槽 [PhysicalConnectorElementName]。**

當實作偵測到插槽識別已啟用時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考資訊
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0332

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPIO2000J：接頭 [PhysicalConnectorElementName] 已中斷連接。**

當實作偵測到接頭已中斷連接時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 其他
SNMP Trap ID：60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0265

使用者動作：

確定纜線已正確連接

- **FQXSPIO2003I：系統 [ComputerSystemElementName] 已從診斷岔斷中回復。**

當實作偵測到從前方面板 NMI/診斷岔斷回復時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0223

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPIO2004I：匯流排 [SensorElementName] 已從匯流排逾時中回復。**

當實作偵測到系統已從匯流排逾時中回復時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0225

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPIO2006I：系統 [ComputerSystemElementName] 已從 NMI 回復。**

當實作偵測到從軟體 NMI 回復時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0230

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPIO2007I：系統 [ComputerSystemElementName] 已從 PCI PERR 回復。**

當實作偵測到 PCI PERR 已回復時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0233

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPIO2008I：已取消斷定系統 [ComputerSystemElementName] 的 PCI SERR。**

實作偵測到已取消斷定 PCI SERR 時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0235

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPIO2010I：匯流排 [SensorElementName] 已從可更正的匯流排錯誤回復。**

當實作偵測到系統已從可更正的匯流排錯誤回復時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0239

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPIO4001I：[arg1] 的 [arg1] 變更了 GPU 板狀態。**

GPU 板狀態已變更時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID : 22
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0276

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPIO4002I：[arg1] 的 [arg1] 回復了 GPU 板狀態。**

GPU 板狀態已變更時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0277

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPMA00011：偵測到子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 發生錯誤並已更正。**

當實作偵測到已更正記憶體錯誤時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0124

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPMA0002N：子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 配置錯誤。**

當實作偵測到記憶體 DIMM 配置錯誤已更正時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 記憶體
SNMP Trap ID：41
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0126

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 如果 DIMM 配置在此故障發生之前已經過變更，請驗證 DIMM 是否已按正確插入順序安裝。
2. 重新安置未通過 POST 記憶體測試的 DIMM 和相鄰插槽中的 DIMM（如果已插入）。開機進入 F1 設定並啟用 DIMM。重新啟動系統。
3. 如果 DIMM 在問題發生之前已經升級過，則請將 UEFI 更新為最新版本。
4. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
5. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPMA0006N：子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 同位元錯誤。**

當實作偵測到記憶體同位元錯誤時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 記憶體
SNMP Trap ID：41

CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0134

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPMA0007L：子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 清除失敗。**
當實作偵測到記憶體清除失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤

可維修：是

自動通知支援中心：是

警示種類：嚴重 - 記憶體

SNMP Trap ID : 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0136

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 確認伺服器內安裝了一個或多個 DIMM。
2. 解決現有的記憶體錯誤（如果有的話）。
3. 如果日誌中沒有記憶體故障的記錄，請確認已使用 Setup Utility 或 OneCLI 公用程式啟用所有 DIMM 接頭。
4. 根據本產品的服務資訊，重新安置所有 DIMM 並確認依照正確插入順序安裝 DIMM。
5. 清除主機板上的 CMOS 記憶體。請注意，所有韌體設定將回復為預設值。
6. 重新刷新 UEFI 韌體。
7. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
8. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPMA0008N：偵測到子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 發生無法更正的錯誤。**

當實作偵測到無法更正的記憶體錯誤時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤

可維修：是

自動通知支援中心：是

警示種類：嚴重 - 記憶體

SNMP Trap ID : 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0138

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 若此伺服器最近曾經安裝、移動、維修或升級，請確認 DIMM 的安裝位置正確，並目視確認記憶體通道上的 DIMM 接頭中未沾黏任何異物。如有上述任何狀況，請加以更正，然後再以相同的 DIMM 重試（附註：事件日誌可能包含最近的 FQXSFMA0011I 事件，表示在插入 DIMM 時偵測到的變更可能與此問題相關。）
2. 若未在 DIMM 接頭上發現問題，或問題持續發生，請更換 Lightpath 及/或事件日誌項目所指出的 DIMM。
3. 如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生問題，請更換相同記憶體通道上的其他 DIMM。
4. 前往 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此記憶體錯誤的服務公告或韌體更新項目。

5. 如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生問題，請檢查接頭是否損壞。如果發現損壞或問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
6. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPMA0010J：子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 受到節流控制。**

當實作偵測到記憶體已受節流控制時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0142

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 查看 System Management Module 和 XClarity Controller 的事件日誌中，是否有任何風扇或散熱相關問題。
2. 確定機箱正面和背面的氣流未受阻，且填充板已就定位、乾淨並正確安裝。
3. 確定室溫在作業規格範圍內。
4. 如果問題仍然存在，且沒有其他 DIMM 具有相同徵兆，請更換 DIMM。

- **FQXSPMA0011G：子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 已達記憶體記錄上限。**

當實作偵測到達到記憶體記錄上限時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：警告 - 記憶體
SNMP Trap ID：43
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0144

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 若此伺服器最近曾經安裝、移動、維修或升級，請確認 DIMM 的安裝位置正確，並目視確認記憶體通道上的 DIMM 接頭中未沾黏任何異物。如有上述任何狀況，請加以更正，然後再以相同的 DIMM 重試（附註：事件日誌可能包含最近的 FQXSFMA0011I 事件，表示在插入 DIMM 時偵測到的變更可能與此問題相關。）
2. 若未在 DIMM 接頭上發現問題，或問題持續發生，請更換 Lightpath 及/或事件日誌項目所指出的 DIMM。
3. 如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生問題，請更換相同記憶體通道上的其他 DIMM。
4. 前往 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此記憶體錯誤的服務公告或韌體更新項目。
5. 如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生問題，請檢查接頭是否損壞。如果發現損壞或問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
6. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPMA0012M**：偵測到子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 發生過熱狀況。

當實作偵測到已發現記憶體過熱狀況時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 溫度
SNMP Trap ID：0
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0146

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 檢查 XClarity Controller (XCC) 的事件日誌中是否有任何風扇或散熱相關問題。
2. 確定機箱正面和背面的氣流未受阻，且填充板已就定位、乾淨並正確安裝。
3. 確定室溫在作業規格範圍內。
4. 如果問題仍然存在，且沒有其他 DIMM 具有相同徵兆，請更換 DIMM。

- **FQXSPMA0022I**：子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 封裝後修復成功。

當實作偵測到起始記憶體雙晶片備用時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0140

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPMA0023I**：子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 封裝後修復失敗。

當實作偵測到起始記憶體雙晶片備用時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0140

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPMA0024G**：已斷定感應器 [SensorElementName]。

當實作偵測到感應器完成斷定時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：否
自動通知支援中心：否

警示種類：警告 - 記憶體
SNMP Trap ID：43
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0508

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 如果 DIMM 配置在此故障發生之前已經過變更，請驗證 DIMM 是否已按正確插入順序安裝。
2. 重新安置未通過 POST 記憶體測試的 DIMM 和相鄰插槽中的 DIMM（如果已插入）。開機進入 F1 設定並啟用 DIMM。重新啟動系統。
3. 如果 DIMM 在問題發生之前已經升級過，則請將 UEFI 更新為最新版本。
4. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
5. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPMA0025I：感應器 [SensorElementName] 已斷定。**

當實作偵測到感應器完成斷定時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0508

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPMA2007I：子系統 [MemoryElementName] 之 [PhysicalMemoryElementName] 清除失敗的狀況已回復。**

當實作偵測到從記憶體清除失敗回復時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 記憶體
SNMP Trap ID：41
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0137

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPMA2010I：子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 不再受節流控制。**

當實作偵測到記憶體不再受節流控制時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0143

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPMA2012I**：子系統 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 已脫離過熱狀況。

當實作偵測到記憶體已脫離過熱狀況時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 溫度
SNMP Trap ID：0
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0147

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPMA2024I**：已取消斷定感應器 [SensorElementName]。

當實作偵測到已取消斷定感應器時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 記憶體
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0509

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPNM4000I**：管理控制器 [arg1] 網路起始設定完成。

當管理控制器網路完成起始設定時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：37
CIM Prefix：IMM CIM ID：0001

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4001I**：使用者 [arg3] 將乙太網路資料傳送速率從 [arg1] 修改為 [arg2]。

當使用者修改乙太網路埠資料傳送速率時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0003

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4002I**：使用者 [arg3] 將乙太網路雙工設定從 [arg1] 修改為 [arg2]。
當使用者修改乙太網路埠雙工設定時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0004

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4003I**：使用者 [arg3] 將乙太網路 MTU 設定從 [arg1] 修改為 [arg2]。
當使用者修改乙太網路埠 MTU 設定時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0005

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4004I**：使用者 [arg3] 將乙太網路本端管理 MAC 位址從 [arg1] 修改為 [arg2]。
當使用者修改乙太網路埠 MAC 位址設定時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0006

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4005I**：使用者 [arg2] 將乙太網路介面設定為 [arg1]。
當使用者啟用或停用乙太網路介面時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0007

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4006I**：使用者 [arg2] 將主機名稱設定為 [arg1]。
當使用者修改管理控制器的主機名稱時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：37
CIM Prefix：IMM CIM ID：0008

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4007I**：使用者 [arg3] 將網路介面的 IP 位址從 [arg1] 修改為 [arg2]。
當使用者修改管理控制器的 IP 位址時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：37
CIM Prefix：IMM CIM ID：0009

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4008I**：使用者 [arg3] 將網路介面的 IP 子網路遮罩從 [arg1] 修改為 [arg2]。
當使用者修改管理控制器的 IP 子網路遮罩時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0010

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4009I**：使用者 [arg3] 將預設閘道的 IP 位址從 [arg1] 修改為 [arg2]。
當使用者修改管理控制器的預設閘道 IP 位址時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0011

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4010I**：DHCP[[arg1]] 錯誤，未指派 IP 位址。
當 DHCP 伺服器無法指派 IP 位址給管理控制器時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：否

自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: IMM CIM ID：0013

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定 XCC/BMC 管理網路纜線已連接，且網路埠作用中。
2. 確定網路上有 DHCP 伺服器可以將 IP 位址指派給 XCC/BMC。
3. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
4. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPNM4011I：ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2]、DN=[arg3]、IP@[arg4]、SN=[arg5]、GW@[arg6]、DNS1@[arg7]。**

當 DHCP 伺服器已指派管理控制器 IP 位址和配置時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0022

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4012I：ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2]、IP@[arg3]、NetMsk=[arg4]、GW@[arg5]。**

以使用者資料靜態指派管理控制器 IP 位址和配置時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0023

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4013I：LAN：乙太網路 [[arg1]] 介面停止活動。**

當管理控制器乙太網路介面停止活動時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0024

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4014I：LAN：乙太網路 [[arg1]] 介面正在活動。**
當管理控制器乙太網路介面開始活動時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0025

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4015I：使用者 [arg2] 將 DHCP 設定變更為 [arg1]。**
當使用者變更 DHCP 設定時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0026

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4016I：使用者 [arg2] 將網域名稱設定為 [arg1]。**
使用者已設定網域名稱

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0043

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4017I：使用者 [arg2] 已將網域來源變更為 [arg1]。**
使用者已變更網域來源

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0044

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4018I：使用者 [arg2] 將 DDNS 設定變更為 [arg1]。**

使用者已變更 DDNS 設定

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0045

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4019I：已順利完成 DDNS 登錄。網域名稱為 [arg1]。**

DDNS 登錄及值

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0046

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4020I：使用者 [arg1] 已啟用 IPv6。**

使用者已啟用 IPv6 通訊協定

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0047

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4021I：使用者 [arg1] 已停用 IPv6。**

使用者已停用 IPv6 通訊協定

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0048

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4022I：使用者 [arg1] 已啟用 IPv6 靜態 IP 配置。**

使用者已啟用 IPv6 靜態位址指派方法

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0049

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4023I：使用者 [arg1] 已啟用 IPv6 DHCP。**

使用者已啟用 IPv6 DHCP 指派方法

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0050

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4024I：使用者 [arg1] 已啟用 IPv6 無狀態自動配置。**

使用者已啟用 IPv6 無狀態自動指派方法

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0051

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4025I：使用者 [arg1] 已停用 IPv6 靜態 IP 配置。**

使用者已停用 IPv6 靜態指派方法

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0052

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4026I：使用者 [arg1] 已停用 IPv6 DHCP。**

使用者已停用 IPv6 DHCP 指派方法

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0053

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4027I：使用者 [arg1] 已停用 IPv6 無狀態自動配置。**

使用者已停用 IPv6 無狀態自動指派方法

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0054

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4028I：ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2]、IP@=[arg3]、Pref=[arg4]。**

IPv6 鏈結本端位址作用中

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0055

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4029I：ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2]、IP@=[arg3]、Pref=[arg4]、GW@=[arg5]。**

IPv6 靜態位址作用中

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0056

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4030I：ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2]、DN=[arg3]、IP@=[arg4]、Pref=[arg5]、DNS1@=[arg5]。**

IPv6 DHCP 指派的位址作用中

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0057

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4031I：使用者 [arg3] 已將網路介面的 IPv6 靜態位址從 [arg1] 修改為 [arg2]。**

使用者修改了管理控制器的 IPv6 靜態位址

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0058

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4032I：DHCPv6 錯誤，未指派 IP 位址。**

S DHCP6 伺服器無法給「管理控制器」指派 IP 位址。

嚴重性：警告
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0059

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定 XCC/BMC 管理網路纜線已連接，且網路埠作用中。
2. 確定網路上有 DHCPv6 伺服器可以指派 IP 位址給 XCC/BMC。
3. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
4. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPNM4033I：使用者 [arg3] 已將 Telnet 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。**

使用者已修改 Telnet 埠號

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0061

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4034I：使用者 [arg3] 已將 SSH 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。**

使用者已修改 SSH 埠號

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0062

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4035I**：使用者 [arg3] 已將 Web-HTTP 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。

使用者已修改 Web HTTP 埠號

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0063

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4036I**：使用者 [arg3] 已將 Web-HTTPS 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。

使用者已修改 Web HTTPS 埠號

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0064

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4037I**：使用者 [arg3] 已將 CIM/XML HTTP 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。

使用者已修改 CIM HTTP 埠號

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0065

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4038I**：使用者 [arg3] 已將 CIM/XML HTTPS 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。

使用者已修改 CIM HTTPS 埠號

嚴重性：參考
可維修：否

自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0066

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4039I**：使用者 [arg3] 已將 SNMP 代理程式埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。

使用者已修改「SNMP 代理程式」埠號

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0067

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4040I**：使用者 [arg3] 已將 SNMP 設陷埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。

使用者已修改「SNMP 設陷」埠號

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0068

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4041I**：使用者 [arg3] 已將 Syslog 埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。

使用者已修改 Syslog 接收端埠號

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0069

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4042I**：使用者 [arg3] 已將遠端顯示埠號從 [arg1] 變更為 [arg2]。

使用者已修改「遠端顯示」埠號

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID :
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0070

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPNM4043I** : 使用者 [arg1] 已將 SMTP 伺服器設定為 [arg2]:[arg3]。

使用者已配置 SMTP 伺服器

嚴重性 : 參考
可維修 : 否
自動通知支援中心 : 否
警示種類 : 系統 - 其他
SNMP Trap ID :
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0086

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPNM4044I** : 使用者 [arg2] 已將 Telnet 設定為 [arg1]。

使用者啟用或停用 Telnet 服務

嚴重性 : 參考
可維修 : 否
自動通知支援中心 : 否
警示種類 : 系統 - 其他
SNMP Trap ID :
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0087

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPNM4045I** : 使用者 [arg1] 已將 DNS 伺服器設定如下 : UseAdditionalServers=[arg2]、PreferredDNStype=[arg3]、IPv4Server1=[arg4]、IPv4Server2=[arg5]、IPv4Server3=[arg6]、IPv6Server1=[arg7]、IPv6Server2=[arg8]、IPv6Server3=[arg9]。

使用者配置 DNS 伺服器

嚴重性 : 參考
可維修 : 否
自動通知支援中心 : 否
警示種類 : 系統 - 其他
SNMP Trap ID :
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0088

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPNM4046I** : 使用者 [arg2] 已將 LAN over USB 設定為 [arg1]。

使用者已配置 USB-LAN

嚴重性 : 參考
可維修 : 否
自動通知支援中心 : 否
警示種類 : 系統 - 其他

SNMP Trap ID :
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0089

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPNM4047I** : 使用者 [arg1] 已將 LAN over USB 埠轉遞設定如下 : ExternalPort=[arg2]、USB-LAN port=[arg3]。

使用者已配置 USB-LAN 埠轉遞

嚴重性 : 參考
可維修 : 否
自動通知支援中心 : 否
警示種類 : 系統 - 其他
SNMP Trap ID :
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0090

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPNM4048I** : 使用者 [arg1] 已要求 PXE 開機。

已要求 PXE 開機

嚴重性 : 參考
可維修 : 否
自動通知支援中心 : 否
警示種類 : 系統 - 其他
SNMP Trap ID :
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0129

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPNM4049I** : 使用者 [arg1] 起始了 TKLM 伺服器連線測試 , 以檢查伺服器 [arg2] 連線。

使用者起始了 TKLM 伺服器連線測試。

嚴重性 : 參考
可維修 : 否
自動通知支援中心 : 否
警示種類 : 系統 - 其他
SNMP Trap ID :
CIM Prefix : IMM CIM ID : 0159

使用者動作 :

僅供參考 ; 無須動作。

- **FQXSPNM4050I** : 使用者 [arg1] 起始了 SMTP 伺服器連線測試。

使用者起始了 SMTP 伺服器連線測試。

嚴重性 : 參考
可維修 : 否
自動通知支援中心 : 否
警示種類 : 系統 - 其他
SNMP Trap ID :

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0160

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4051I**：使用者 [arg1] 已將 SMTP 伺服器反向路徑設定為 [arg2]。

使用者已設定 SMTP 伺服器反向路徑位址

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID : 22

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0163

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4052I**：使用者 [arg2] 將 DHCP 指定的主機名稱設定為 [arg1]。

DHCP 指定的主機名稱是由使用者設定

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID : 22

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0216

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4053I**：使用者 [arg2] 已 [arg1] Lenovo XClarity Administrator 的 DNS 探索。

Lenovo XClarity Administrator 的 DNS 探索

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID : 22

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0217

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4054I**：使用者 [arg2] 從 DHCP [arg1] 的主機名稱。

此訊息適用於從 DHCP 取得主機名稱。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - IMM 網路事件

SNMP Trap ID : 37

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0244

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4055I：來自 DHCP 的主機名稱無效。**

此訊息適用於來自 DHCP 的主機名稱無效。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：37
CIM Prefix：IMM CIM ID：0245

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4056I：NTP 伺服器位址 [arg1] 無效。**

回報 NTP 伺服器無效

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：37
CIM Prefix：IMM CIM ID：0249

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4057I：安全性：IP 位址為 [arg1] 已登入失敗 [arg2] 次，系統將封鎖此 IP 位址，[arg3] 分鐘內不得存取。**

IP 位址遭封鎖時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：37
CIM Prefix：IMM CIM ID：0250

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4058I：使用者 [arg4] 將網路介面 [arg1] 的 IP 位址從 [arg2] 修改為 [arg3]。**

當使用者修改管理控制器的 IP 位址時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - IMM 網路事件
SNMP Trap ID：37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0286

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4059I**：使用者 [arg4] 將網路介面 [arg1] 的 IP 子網路遮罩從 [arg2] 修改為 [arg3]。
當使用者修改管理控制器的 IP 子網路遮罩時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0287

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPNM4060I**：使用者 [arg4] 將網路介面 [arg1] 的預設閘道 IP 位址從 [arg2] 修改為 [arg3]。
當使用者修改管理控制器的預設閘道 IP 位址時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0288

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPOS4000I**：[arg2] 已將作業系統監視器回應設定為 [arg1]。
當使用者已啟用或停用作業系統監視器時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0012

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPOS4001I**：已擷取監視器 [arg1] 的畫面。
當作業系統發生錯誤並已擷取畫面時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID：0028

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 如果沒有作業系統錯誤：
2. 將監視器計時器重新配置為較高的值。

3. 確定已啟用 BMC Ethernet over USB 介面。
4. 重新安裝適用於該作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。
5. 停用監視器。
6. 如果發生作業系統錯誤，請檢查已安裝作業系統的完整性。

- **FQXSPOS4002I：監視器 [arg1] 無法擷取畫面。**

當作業系統發生錯誤且畫面擷取失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0029

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 將監視器計時器重新配置為較高的值。
2. 確定已啟用 BMC Ethernet over USB 介面。
3. 重新安裝適用於該作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。
4. 停用監視器。
5. 檢查所安裝之作業系統的完整性。
6. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
7. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPOS4003I：[arg1] 的平台監視器計時器過期。**

實作偵測到作業系統載入器監視器計時器過期

嚴重性：錯誤
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 載入器逾時
SNMP Trap ID：26
CIM Prefix：IMM CIM ID：0060

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 將監視器計時器重新配置為較高的值。
2. 確定已啟用 BMC Ethernet over USB 介面。
3. 重新安裝適用於該作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。
4. 停用監視器。
5. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
6. 聯絡 Lenovo 支援中心。檢查所安裝之作業系統的完整性。

- **FQXSPOS4004I：作業系統狀態已變成 [arg1]。**

作業系統狀態變更

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0191

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPOS4005I**：使用者 [arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 變更了主機開機密碼。
主機開機密碼已變更時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0231

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPOS4006I**：使用者 [arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 清除了主機開機密碼。
主機開機密碼已清除時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0232

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPOS4007I**：使用者 [arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 變更了主機管理者密碼。
主機管理者密碼已變更時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0233

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPOS4008I**：使用者 [arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 清除了主機管理者密碼。
主機管理者密碼已清除時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0234

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPOS4009I：已擷取作業系統當機視訊。**
當已擷取作業系統當機視訊時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0235

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPOS4010I：作業系統當機視訊擷取失敗。**
作業系統當機視訊擷取失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0236

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 檢查 OS 監視器是否已啟用
2. 檢查當機視訊錄製是否已啟用
3. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
4. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPOS4011I：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 了含有硬體錯誤的 OS 失敗畫面擷取。**

使用者啟用或停用了含有硬體錯誤的 OS 失敗畫面擷取。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0280

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4000I**：使用者 [arg3] 嘗試 [arg1] 伺服器 [arg2]。

當使用者在系統上使用管理控制器執行電源功能時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0015

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4001I**：使用者 [arg2] 已將伺服器關機延遲時間設定為 [arg1]。

使用者已配置伺服器關機延遲時間

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0081

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4002I**：使用者 [arg4] 已排定伺服器 [arg1] 在 [arg3] 執行 [arg2]。

使用者已配置在特定時間進行「伺服器電源」動作

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0082

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4003I**：使用者 [arg4] 已排定伺服器 [arg1] 在 [arg3] 執行 [arg2]（循環執行）。

使用者已配置循環執行的「伺服器電源動作」

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0083

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4004I**：使用者 [arg3] 已清除伺服器 [arg1] [arg2]。

使用者已清除「伺服器電源」動作。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0084

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4005I**：使用者 [arg3] 已將功率限制值從 [arg1] 瓦特變更為 [arg2] 瓦特。

使用者已變更功率限制值

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0113

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4006I**：最低功率限制值已從 [arg1] 瓦特變更為 [arg2] 瓦特。

最低功率限制值已變更

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0114

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4007I**：最高功率限制值已從 [arg1] 瓦特變更為 [arg2] 瓦特。

功率限制值已變更

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0115

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4008I**：軟性最低功率限制值已從 [arg1] 瓦特變更為 [arg2] 瓦特。

軟性最低功率限制值已變更

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0116

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4009I：測量到的功率值超過功率限制值。**

用電器功率超出了限制

嚴重性：警告
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 電源
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID：0117

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4010I：新的最低功率限制值超過功率限制值。**

最低功率限制超過功率限制

嚴重性：警告
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 電源
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID：0118

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4011I：使用者 [arg1] 已啟動功率限制功能。**

使用者已啟動功率限制功能

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0119

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4012I：使用者 [arg1] 已停用功率限制功能。**

使用者已停用功率限制功能

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0120

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4013I：使用者 [arg1] 已開啟靜態省電模式。**

使用者已開啟靜態省電模式

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0121

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4014I：使用者 [arg1] 已關閉靜態省電模式。**

使用者已關閉靜態省電模式。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0122

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4015I：使用者 [arg1] 已開啟動態省電模式。**

使用者已開啟動態省電模式。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0123

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4016I：使用者 [arg1] 已關閉動態省電模式。**

使用者已關閉動態省電模式。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0124

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4017I : 已進行用電控制和外部節流控制。**

已進行用電控制和外部節流控制

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID :

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0125

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4018I : 已進行外部節流控制。**

已進行外部節流控制

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID :

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0126

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4019I : 已進行用電控制節流控制。**

已進行用電控制節流控制。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID :

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0127

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4020I : 測量到的功率值已回復到功率限制值以下。**

用電器功率超出限制的狀況已回復

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：警告 - 電源

SNMP Trap ID: 164

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0130

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4021I：新的最低功率限制值已回復到功率限制值以下。**

最低功率限制值已回復到功率限制值以下

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 電源
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix：IMM CIM ID：0131

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4022I：伺服器因不明原因已重新啟動。**

伺服器因不明原因已重新啟動

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0166

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4023I：伺服器已由機箱控制指令重新啟動。**

伺服器已由機箱控制指令重新啟動

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0167

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4024I：伺服器已透過按鈕重設。**

伺服器已透過按鈕重設

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0168

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4025I：伺服器已透過電源按鈕開啟電源。**

伺服器已透過電源按鈕開啟電源

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0169

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4026I：當監視器過期時，伺服器已重新啟動。**

當監視器過期時，伺服器已重新啟動。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0170

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4027I：伺服器由於 OEM 原因已重新啟動。**

伺服器由於 OEM 原因已重新啟動

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0171

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4028I：因為電源還原原則設定為一律還原，所以伺服器已自動開啟電源。**

因為電源還原原則設定為一律還原，所以伺服器已自動開啟電源。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0172

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4029I：因為電源還原原則設定為還原先前的電源狀態，所以伺服器已自動開啟電源。**

因為電源還原原則設定為還原先前的電源狀態，所以伺服器已自動開啟電源。

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0173

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4030I：伺服器已透過平台事件過濾器重設。**

伺服器已透過平台事件過濾器重設

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0174

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4031I：伺服器已透過平台事件過濾器關閉並開啟電源。**

伺服器已透過平台事件過濾器關閉並開啟電源

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0175

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4032I：伺服器已正常重設。**

伺服器已正常重設

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0176

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4033I：伺服器已透過即時時鐘（已排程的電源開啟）開啟電源。**

伺服器已透過即時時鐘（已排程的電源開啟）開啟電源

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0177

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4034I：伺服器因為不明原因而關閉電源。**

伺服器因為不明原因而關閉電源

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0178

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4035I：伺服器已由機箱控制指令關閉電源。**

伺服器已由機箱控制指令關閉電源

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0179

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4036I：伺服器已透過按鈕關閉電源。**

伺服器已透過按鈕關閉電源

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0180

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4037I：當監視器過期時，伺服器電源已關閉。**

當監視器過期時，伺服器電源已關閉。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0181

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4038I**：因為電源還原原則設定為一律還原，所以伺服器保持電源已關閉狀態。
因為電源還原原則設定為一律還原，所以伺服器保持電源已關閉狀態。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID : 22

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0182

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4039I**：因為電源還原原則設定為還原先前的電源狀態，所以伺服器保持電源已關閉狀態。
因為電源還原原則設定為還原先前的電源狀態，所以伺服器保持電源已關閉狀態。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID : 22

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0183

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4040I**：伺服器已透過平台事件過濾器關閉電源。
伺服器已透過平台事件過濾器關閉電源

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID : 22

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0184

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4041I**：伺服器已透過即時時鐘（已排程的電源關閉）關閉電源。
伺服器已透過即時時鐘（已排程的電源關閉）關閉電源

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID : 22

CIM Prefix : IMM CIM ID : 0185

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4042I**：由於電源開啟重設，已重設管理控制器 [arg1]。

由於電源開啟重設，已重設管理控制器

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0186

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4043I**：PRESET 已重設管理控制器 [arg1]。

PRESET 已重設管理控制器

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0187

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4044I**：CMM 已起始管理控制器 [arg1] 重設。

CMM 已重設管理控制器

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0188

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4045I**：XCC 韌體已重設管理控制器 [arg1]。

XCC 韌體已重設管理控制器

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0189

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4047I**：使用者 [arg2] 已重設管理控制器 [arg1]。

當使用者重設管理控制器時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0021

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4048I：使用者 [arg2] 嘗試關閉再開啟伺服器 [arg1] 的 AC 電源。**

關閉再開啟伺服器的 AC 電源

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0227

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4049I：管理控制器 [arg1] 重設已由前方面板發起。**

管理控制器重設已由前方面板發起。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0252

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPP4050I：已起始管理控制器 [arg1] 重設以啟動 PFR 韌體。**

已起始管理控制器重設以啟動 PFR 韌體。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0253

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPR0000I：偵測到 [ManagedElementName] 存在。**

當實作偵測到目前存在受管理的元素時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0390

使用者動作：

1. 僅供參考；無須動作。
2. 附註：子機箱表示安全擋板。

• **FQXSPPR0001I：偵測到 [ManagedElementName] 不存在。**

當實作偵測到受管理的元素不存在時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0392

使用者動作：

1. 僅供參考；無須動作。
2. 附註：子機箱表示安全擋板。

• **FQXSPPR2000I：偵測到 [ManagedElementName] 存在。**

當實作偵測到目前存在受管理的元素時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0390

使用者動作：

偵測到裝置

• **FQXSPPU0001N：偵測到 [ProcessorElementName] 發生過熱狀況。**

當實作偵測到處理器偵測到過熱狀況時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 溫度
SNMP Trap ID：0
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0036

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 檢查 XClarity Controller (XCC) 的事件日誌中是否有任何風扇或散熱相關問題。
2. 確定機箱正面和背面的氣流未受阻，且填充板已就定位、乾淨並正確安裝。
3. 確定室溫在作業規格範圍內。
4. 確定已牢固安裝微處理器 1 的散熱槽。
5. 確定已正確安裝微處理器 1 散熱槽，並已正確使用熱介面。
6. (僅限經過培訓的維修技術人員) 更換主機板。

- **FQXSPPU0002G：處理器 [ProcessorElementName] 的運作狀態欠佳。**

當實作偵測到處理器的運作狀態欠佳時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0038

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢查 XCC 事件日誌中是否有任何風扇、散熱或電源相關的問題。
2. 確保正確安裝了風扇和電源供應器並且乾淨。
3. 確認機箱前後的氣流不受阻礙。
4. 確定室溫處於作業規格範圍內。
5. 如果問題仍然存在，並且 XCC 事件與電源供應器相關，請將電源供應器升級為支援的規格。
6. 完成上述動作且無法解決問題時，請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPPU0003N：[ProcessorElementName] 發生 IERR 而故障。**

當實作偵測到處理器故障 - IERR 狀況時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - CPU
SNMP Trap ID：40
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0042

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無適用於此處理器錯誤的服務公告或 UEFI 韌體更新項目。
2. 重新啟動系統。
3. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
4. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPPU0004M：[ProcessorElementName] 發生 FRB1/BIST 狀況而故障。**

當實作偵測到「處理器故障 - FRB1/BIST」狀況時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：嚴重 - CPU
SNMP Trap ID：40
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0044

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 如果剛更新主機板或韌體，請前往 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此處理器錯誤的服務公告或韌體更新項目。
2. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
3. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

• **FQXSPPU0009N：[ProcessorElementName] 配置不符。**

當實作偵測到不符的處理器配置時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - CPU
SNMP Trap ID：40
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0062

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無適用於此處理器錯誤的服務公告或韌體更新項目。
2. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
3. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

• **FQXSPPU0010G：處理器 [ProcessorElementName] 因 [ProcessorElementName] 運作處於欠佳狀態。**

當實作偵測到處理器的運作狀態欠佳時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0038

使用者動作：

查看 XCC 事件日誌中是否有任何風扇或冷卻相關的問題，並先解決這些問題。

1. 確定機箱正面和背面的氣流未受阻，且填充板已正確安裝至定位。
2. 確定室溫在作業規格範圍內。
3. 將所有系統和機箱（如果適用）韌體升級為最新版本。

4. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
5. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPPU0011N：已斷定 [ProcessorElementName] 發生 SM BIOS 無法更正的 CPU 複雜錯誤。**

當斷定為 SM BIOS 無法更正的 CPU 複雜錯誤時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - CPU
SNMP Trap ID：40
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0816

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無任何適用於此錯誤的服務公告或 UEFI 韌體更新。
2. 重新啟動系統。
3. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
4. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPPU0012M：[ProcessorElementName] 存在機器檢查錯誤。**

當實作偵測到處理器遇到機器檢查錯誤時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - CPU
SNMP Trap ID：40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0058

使用者動作：

請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPPU0013G：[ProcessorElementName] 存在可修正錯誤。**

當實作偵測到處理器存在可修正錯誤時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0059

使用者動作：

請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPPU2001I：[ProcessorElementName] 的過熱狀況已排除。**

當實作偵測到處理器過熱狀況已排除時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否

自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 溫度
SNMP Trap ID：0
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0037

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPU2002I：處理器 [ProcessorElementName] 的運作狀態已脫離欠佳狀態。**
當實作偵測到處理器的運作狀態已脫離欠佳狀態時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0039

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW0001I：[PowerSupplyElementName] 已新增至儲存器 [PhysicalPackageElementName]。**
當實作偵測到新增電源供應器時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0084

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW0002L：[PowerSupplyElementName] 故障。**
當實作偵測到電源供應器故障時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：嚴重 - 電源
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0086

使用者動作：

請檢查 xClarity Controller (XCC) Web GUI 中的事件日誌以找出電源供應器故障。檢查系統規格，並將電源供應器更換為相同的規格。

- **FQXSPPW0003G：在 [PowerSupplyElementName] 預測到故障。**
當實作偵測到電源供應器預測將會故障時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是

自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 電源
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0088

使用者動作：

請檢查 xClarity Controller (XCC) Web GUI 中的事件日誌以找出電源供應器故障。

- **FQXSPPW0005I：[PowerSupplyElementName] 正在超出範圍的輸入狀態下運作。**
當實作偵測到電源供應器的電力輸入超出範圍時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0098

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW0006I：[PowerSupplyElementName] 的電力輸入中斷。**
當實作偵測到電源供應器的電力輸入中斷時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 電源
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0100

使用者動作：

確定電源線已正確連接。

- **FQXSPPW0007L：[PowerSupplyElementName] 配置不符。**
當實作偵測到電源供應器發生配置錯誤時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 電源
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0104

使用者動作：

請在 XClarity Controller (XCC) Web GUI 上檢查 PSU 型號的一致性，並更換 PSU 使其在規格方面保持一致。

- **FQXSPPW0008I：[SensorElementName] 已關閉。**
當實作偵測到已停用電源裝置時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 關閉電源
SNMP Trap ID：23
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0106

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPW0009I：[PowerSupplyElementName] 已關閉又重新啟動。**

當實作偵測到已關閉又開啟電源裝置的電源時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0108

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW0031J：已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低（非嚴重下限）。**

當實作偵測到已斷定非嚴重下限感應器的值降低時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 電壓
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0476

使用者動作：

此事件中指示的電池應更換為新電池。

- **FQXSPPW0035M：已斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低（嚴重下限）。**

當實作偵測到已斷定嚴重下限感應器的值降低時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：嚴重 - 電壓
SNMP Trap ID：1
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0480

使用者動作：

此事件中指示的電池應更換為新電池。

- **FQXSPPW0057J：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從正常轉變成非嚴重。**

當實作偵測到感應器的狀態從正常轉變成非嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 電源
SNMP Trap ID: 164

CIM Prefix : PLAT CIM ID: 0520

使用者動作：

請在 xClarity Controller Web 介面中檢查事件日誌。

- **FQXSPPW0061M：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。**

當實作偵測到感應器的狀態從較不嚴重轉變成嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤

可維修：是

自動通知支援中心：否

警示種類：嚴重 - 電源

SNMP Trap ID: 4

CIM Prefix : PLAT CIM ID: 0522

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 確保電源供應器符合系統規格的瓦特數、效率等級及支援清單。
2. 在 xClarity Controller (XCC) Web GUI 中檢查事件日誌，以查看重新安置/重新安裝/升級電源供應器的詳細資訊。
3. 若問題仍然存在，請聯絡 Lenovo 支援中心

- **FQXSPPW0062M：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。**

當實作偵測到感應器的狀態從較不嚴重轉變成嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤

可維修：是

自動通知支援中心：否

警示種類：嚴重 - 電源

SNMP Trap ID: 4

CIM Prefix : PLAT CIM ID: 0522

使用者動作：

請在 xClarity Controller (XCC) Web GUI 上檢查 PSU 型號的一致性。

1. 檢查系統規格，並確定安裝相符的 PSU。

- **FQXSPPW0063M：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。**

當實作偵測到感應器的狀態從較不嚴重轉變成嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤

可維修：是

自動通知支援中心：否

警示種類：嚴重 - 電壓

SNMP Trap ID : 1

CIM Prefix : PLAT CIM ID: 0522

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 確保所有選配元件均已正確安裝，並查看 XClarity Controller 事件日誌中是否有與電源供應器相關的問題。如果發現任何問題，請解決這些問題。

2. 如果問題仍然存在，請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPPW0101J：已斷定 [RedundancySetElementName] 備援欠佳。**

當斷定備援欠佳時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 備用電源供應器
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

使用者動作：

請確定系統支援 PSU 瓦特數、PSU 效率等級和電源供應器。

- **FQXSPPW0104J：已斷定 [RedundancySetElementName] 從「備援欠佳」或「完全備用」轉變為「非備用：資源充足」。**

當備援設定已從「備援欠佳」或「完全備用」轉變成「非備用：充足」時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 備用電源供應器
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

使用者動作：

請確定系統支援 PSU 瓦特數、PSU 效率等級和電源供應器。

- **FQXSPPW0110M：已斷定 [RedundancySetElementName] 為「非備用：資源不足」。**

當備援設定已轉變成「非備用：資源不足」時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 備用電源供應器
SNMP Trap ID：9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 檢查是否有任何 PSU 遺失、故障或安裝不當。若有，請重新安裝或加以更換。
2. 檢查 PSU 最大功率和功率上限原則。確定 PSU 已正確安裝，且瓦數符合要求。

- **FQXSPPW2001I：[PowerSupplyElementName] 已從儲存器 [PhysicalPackageElementName] 卸下。**

當實作偵測到電源供應器卸下時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID : 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0085

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW2002I** : [PowerSupplyElementName] 已回到良好狀態。
當實作偵測到電源供應器回復到正常的運作狀態時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 電源
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0087

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW2003I** : 在 [PowerSupplyElementName] 不再預測到故障。
當實作偵測到不再預期電源供應器故障時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 電源
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0089

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW2006I** : [PowerSupplyElementName] 已回到正常輸入狀態。
當實作偵測到電源供應器的電力輸入回復正常時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID :
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW2007I** : [PowerSupplyElementName] 配置正常。
當實作偵測到電源供應器配置正常時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 電源
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0105

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW2008I**：[PowerSupplyElementName] 已開啟。

當實作偵測到電源裝置已啟用時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 開啟電源

SNMP Trap ID：24

CIM Prefix: PLAT CIM ID：0107

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW2018I**：[PowerSupplyElementName] 超出範圍已回到正常輸入狀態。

當實作偵測到電源供應器的電力輸入回復正常時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPW2031I**：已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低（非嚴重下限）。

當實作偵測到已取消斷定非嚴重下限感應器的值降低時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：警告 - 電壓

SNMP Trap ID: 13

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW2035I**：已取消斷定數值感應器 [NumericSensorElementName] 數值降低（嚴重下限）。

當實作偵測到已取消斷定嚴重下限感應器的值降低時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：嚴重 - 電壓

SNMP Trap ID：1

CIM Prefix: PLAT CIM ID：0481

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPW2057I**：感應器 [SensorElementName] 從正常狀態轉變成非嚴重狀態的狀況已解除。
當實作偵測到已取消斷定感應器從正常狀態轉變成非嚴重狀態時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 電源
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0521

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPW2061I**：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重。
當實作偵測到感應器的狀態已從嚴重轉移到較不嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 電源
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0523

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPW2062I**：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重。
當實作偵測到感應器的狀態已從嚴重轉移到較不嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 電源
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0523

使用者動作：

請在 xClarity Controller (XCC) Web GUI 上檢查 PSU 型號的一致性。

1. 檢查系統規格，並確定安裝相符的 PSU。

- **FQXSPW2063I**：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重。
當實作偵測到感應器的狀態已從嚴重轉移到較不嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 電壓
SNMP Trap ID：1
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0523

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPPW2101I**：已取消斷定 [RedundancySetElementName] 備援欠佳。

當已取消斷定備援欠佳時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 備用電源供應器
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPW2104I**：已取消斷定 [RedundancySetElementName] 從「備援欠佳」或「完全備用」轉變為「非備用：資源充足」。

當備援設定已從「非備用：資源充足」轉變時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 備用電源供應器
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPW2110I**：已取消斷定 [RedundancySetElementName] 為「非備用：資源不足」。

當備援設定已從「非備用：資源不足」轉變時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 備用電源供應器
SNMP Trap ID：9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPPW4001I**：[arg1] 的 PCIe 電力煞車已 [arg2]。

PCIe 電力煞車狀態變更時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0243

使用者動作：

檢查系統是否有風扇故障錯誤、發生 Raidlink CEM 故障或環境溫度超過 35C，實作「錯誤」的相關服務動作以回復系統，並將環境溫度降低至 35C 以下。

- **FQXSPSD0000I：已新增 [StorageVolumeElementName]。**

當實作偵測到已新增硬碟時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0162

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD0001I：機體/機箱 (MTM-SN：[arg2]) 中的 [StorageVolumeElementName] 硬碟 [arg1] 已新增。**

當實作偵測到已新增硬碟時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0162

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD0001L：[StorageVolumeElementName] 有故障。**

當實作偵測到硬碟已經因為錯誤而停用時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 查看 <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>，確定報告的裝置相容。
2. 從管理控制器介面收集服務資料日誌，然後聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPSD0002G：預測到陣列 [ComputerSystemElementName] 的 [StorageVolumeElementName] 故障。**

當實作偵測到預測陣列失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：系統 - 預測到的故障
SNMP Trap ID：27
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0168

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 在下次維護期間更換所指出的硬碟。
2. 如果更換後問題仍然存在，請從 XCC WebGUI 收集服務資料日誌，然後聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPSD0002L：機體/機箱（MTM-SN：[arg2]）中的硬碟 [arg1] 有故障。**

當實作偵測到硬碟已經因為錯誤而停用時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往支援中心入口網站 (<http://support.lenovo.com/>)，查看是否有與您的硬碟相關的服務公告、TECH 提示和韌體更新。
2. 檢查是否有任何其他 RAID 相關的錯誤。
3. 更換硬碟。

- **FQXSPSD0003G：預測機體/機箱（MTM-SN：[arg2]）中的硬碟 [arg1] 發生故障。**

當實作偵測到預測陣列失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：系統 - 預測到的故障
SNMP Trap ID：27
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0168

使用者動作：

在下次維護期間更換硬碟 0。

- **FQXSPSD0003I：已啟用 [ComputerSystemElementName] 的緊急備用。**

當實作偵測到已啟用緊急備用時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0170

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD0005I：機體/機箱（MTM-SN：[arg2]）中的硬碟 [arg1] 已啟用緊急備用。**

當實作偵測到已啟用緊急備用時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0170

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD0005L：陣列 [ComputerSystemElementName] 處於嚴重狀況。**

當實作偵測到陣列處於嚴重狀況時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0174

使用者動作：

更換亮燈之狀態 LED 所指的硬碟。

- **FQXSPSD0006L：陣列 [ComputerSystemElementName] 發生故障。**

當實作偵測到陣列發生故障時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0176

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 更換亮起的狀態 LED 所指出的任何硬碟。
2. 重建陣列。
3. 從備份還原資料。

- **FQXSPSD0007I：系統 [ComputerSystemElementName] 中的陣列重建正在進行。**

當實作偵測到陣列正在重建中時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0178

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD0007L**：機體/機箱 (MTM-S/N：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 已斷定陣列處於嚴重狀況。
當實作偵測到陣列處於嚴重狀況時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0174

使用者動作：

更換亮燈之狀態 LED 所指的硬碟。

- **FQXSPSD0008I**：機體/機箱 (MTM-S/N：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 正在進行陣列重建。
當實作偵測到陣列正在重建中時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0178

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD0008L**：機體/機箱 (MTM-S/N：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 上的陣列已發生故障。
當實作偵測到陣列發生故障時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：是
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0176

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 更換亮起的狀態 LED 所指出的任何硬碟。
2. 重建陣列。
3. 從備份還原資料。

- **FQXSPSD2000I**：已從裝置 [PhysicalPackageElementName] 卸下 [StorageVolumeElementName]。

當實作偵測到硬碟卸下時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0163

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 如果是特意卸下硬碟，請確定機槽中裝有填充板。
2. 確定已正確安置硬碟。
3. 如果已正確安置硬碟，請更換該硬碟。
4. 如果指出的硬碟是 M.2 硬碟，請更換該硬碟。

- **FQXSPSD2001I**：[StorageVolumeElementName] 已從故障中恢復。

當實作偵測到硬碟已啟用時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0167

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD2002I**：不再預測到陣列 [ComputerSystemElementName] 的 [StorageVolumeElementName] 故障。

當實作偵測到不再預期陣列故障時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 預測到的故障
SNMP Trap ID：27
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0169

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD2003I**：已停用 [ComputerSystemElementName] 的緊急備用。

當實作偵測到已停用緊急備用時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0171

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD2005I**：已取消斷定處於嚴重狀況的陣列 [ComputerSystemElementName]。

當實作偵測到已取消斷定處於嚴重狀況的陣列時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否

自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0175

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD2006I：系統 [ComputerSystemElementName] 中的陣列已還原。**
當實作偵測到故障的陣列已還原時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0177

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD2007I：系統 [ComputerSystemElementName] 中的陣列已完成重建。**
當實作偵測到陣列已完成重建時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0179

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD2008I：機體/機箱 (MTM-SN：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 已從故障中回復。**
當實作偵測到硬碟已啟用時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0167

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD2010I：已卸下機體/機箱 (MTM-SN：[arg2]) 中的硬碟 [arg1]。**
當實作偵測到硬碟卸下時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID : 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0163

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 如果是特意卸下硬碟，請確定機槽中裝有填充板。
2. 確定已正確安置硬碟。
3. 如果已正確安置硬碟，請更換該硬碟。

- **FQXSPSD2011I：預測機體/機箱（MTM-S/N：[arg2]）中的硬碟 [arg1] 不再發生故障。**
當實作偵測到不再預期陣列故障時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 預測到的故障
SNMP Trap ID : 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0169

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD2012I：機體/機箱（MTM-SN：[arg2]）中的硬碟 [arg1] 已停用緊急備用。**
當實作偵測到已停用緊急備用時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID :
CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0171

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD2013I：機體/機箱（MTM-S/N：[arg2]）中的硬碟 [arg1] 已取消斷定陣列處於嚴重狀況。**
當實作偵測到已取消斷定處於嚴重狀況的陣列時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID : 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0175

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD2014I：機體/機箱（MTM-S/N：[arg2]）中的硬碟 [arg1] 上的陣列已還原。**
當實作偵測到故障的陣列已還原時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0177

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSD2015I：機體/機箱 (MTM-S/N：[arg2]) 中的硬碟 [arg1] 已完成陣列重建。**
當實作偵測到陣列已完成重建時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0179

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSE0000F：機箱 [PhysicalPackageElementName] 已開啟。**
當機箱已開啟時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 其他
SNMP Trap ID：60
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0004

使用者動作：

機箱可能已開啟或未適當密封，請確定機箱已裝妥。

- **FQXSPSE2000I：機箱 [PhysicalPackageElementName] 已關閉。**
當機箱已關閉時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 其他
SNMP Trap ID：60
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0005

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4000I：憑證管理中心 [arg1] 偵測到 [arg2] 憑證錯誤。**
當 SSL Server、SSL Client 或 SSL Trusted CA Certificate 發生錯誤時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：否
自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID：0002

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定您匯入的憑證正確且是以正確的方式產生。
2. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
3. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPSE4001I：遠端登入成功。**登入 ID：[arg1] 使用來自 [arg3] 的 [arg2]，位於 IP 位址 [arg4]。
當使用者成功登入管理控制器時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix：IMM CIM ID：0014

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4002I：安全性：使用者 ID：[arg1] 使用 [arg2] 從 IP 位址為 [arg4] 的 WEB 用戶端登入失敗 [arg3] 次。**
當使用者從 Web 瀏覽器登入管理控制器失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix: IMM CIM ID：0016

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定使用正確的登入 ID 與密碼。
2. 讓系統管理者重設登入 ID 或密碼。

- **FQXSPSE4003I：安全性：登入 ID 為 [arg1] 的使用者從位於 [arg3] 的 CLI 登入失敗 [arg2] 次。**
當使用者從舊式 CLI 登入管理控制器失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix: IMM CIM ID：0017

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定使用正確的登入 ID 與密碼。
2. 讓系統管理者重設登入 ID 或密碼。

- **FQXSPSE4004I：遠端存取嘗試失敗。收到的使用者 ID 或密碼無效。使用者 ID 為 [arg1]，嘗試從 IP 位址為 [arg2] 的 Web 瀏覽器登入。**

當遠端使用者從 Web 瀏覽器階段作業建立遠端控制階段作業失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix: IMM CIM ID：0018

使用者動作：

確定使用正確的登入 ID 與密碼。

- **FQXSPSE4005I：遠端存取嘗試失敗。收到的使用者 ID 或密碼無效。使用者 ID 為 [arg1]，嘗試從 IP 位址為 [arg2] 的 TELNET 用戶端登入。**

當使用者從 Telnet 階段作業登入管理控制器失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix: IMM CIM ID：0019

使用者動作：

確定使用正確的登入 ID 與密碼。

- **FQXSPSE4006I：XCC 在管理控制器 [arg1] 中偵測到無效的 SSL 憑證。**

當管理控制器在配置資料中偵測到無效的 SSL 資料，並將清除配置資料區域以及停用 SSL 時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID：0034

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定您匯入的憑證正確且是以正確的方式產生 / 憑證 CSR 正確。
2. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
3. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPSE4007I：安全性：使用者 ID：[arg1] 使用 [arg2] 從 IP 位址為 [arg4] 的 SSH 用戶端登入失敗 [arg3] 次。**

當使用者從 SSH 登入管理控制器失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix: IMM CIM ID：0041

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定使用正確的登入 ID 與密碼。
2. 讓系統管理者重設登入 ID 或密碼。

- **FQXSPSE4008I**：使用者 [arg2] 已設定 SNMPv1 [arg1]：Name=[arg3]、AccessType=[arg4]、Address=[arg5]。

使用者已變更 SNMP 社群字串

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0075

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4009I**：使用者 [arg1] 已設定 LDAP 伺服器配置：SelectionMethod=[arg2]、DomainName=[arg3]、Server1=[arg4]、Server2=[arg5]、Server3=[arg6]、Server4=[arg7]。

使用者已變更 LDAP 伺服器配置

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0076

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4010I**：使用者 [arg1] 已設定 LDAP：RootDN=[arg2]、UIDSearchAttribute=[arg3]、BindingMethod=[arg4]、EnhancedRBS=[arg5]、TargetName=[arg6]、GroupFilter=[arg7]、GroupAttribute=[arg8]、LoginAttribute=[arg9]。

使用者已配置「LDAP 細項」設定

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0077

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4011I**：使用者 [arg2] 已將安全 Web 服務 (HTTPS) 設定為 [arg1]。

使用者啟用或停用「安全 Web」服務

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix：IMM CIM ID：0091

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4012I**：使用者 [arg2] 已將安全 CIM/XML(HTTPS) 設定為 [arg1]。

使用者啟用或停用安全 CIM/XML 服務

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix：IMM CIM ID：0092

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4013I**：使用者 [arg2] 已將安全 LDAP 設定為 [arg1]。

使用者啟用或停用安全 LDAP 服務

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix：IMM CIM ID：0093

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4014I**：使用者 [arg2] 已將 SSH 設定為 [arg1]。

使用者啟用或停用 SSH 服務

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix：IMM CIM ID：0094

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4015I**：使用者 [arg1] 已設定廣域登入一般設定：AuthenticationMethod=[arg2]、LockoutPeriod=[arg3]、SessionTimeout=[arg4]。

使用者變更廣域登入一般設定

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0098

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4016I**：使用者 [arg1] 已設定廣域登入帳戶安全性：PasswordRequired=[arg2]、PasswordExpirationPeriod=[arg3]、MinimumPasswordReuseCycle=[arg4]、MinimumPasswordLength=[arg5]、MinimumPasswordChangeInterval=[arg6]、MaxmumLoginFailures=[arg7]、LockoutAfterMaxFailures=[arg8]。

使用者將「廣域登入帳戶安全性設定」變更為「舊式」

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0099

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4017I**：已建立使用者 [arg1]。

已建立使用者帳戶

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0100

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4018I**：已移除使用者 [arg1]。

已刪除使用者帳戶

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0101

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4019I**：已修改使用者 [arg1] 密碼。

已變更使用者帳戶

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0102

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4020I**：使用者 [arg1] 角色已設定為 [arg2]。

已指派使用者帳戶角色

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0103

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4021I**：使用者 [arg1] 自訂權限已設定為：
[arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9]。

已指派使用者帳戶權限

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0104

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4022I**：使用者 [arg6]（從 IP 位址 [arg8] 的 [arg7]）已將 SNMPv3 的使用者 [arg1] 設定配置如下：AuthenticationProtocol=[arg2]、PrivacyProtocol=[arg3]、AccessType=[arg4]、HostforTraps=[arg5]。

使用者帳戶 SNMPv3 設定已變更

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0105

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4023I**：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 為使用者 [arg1] 新增了 SSH 用戶端金鑰。
使用者在本端定義 SSH 用戶端金鑰

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0106

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4024I**：使用者 [arg3] 從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] 為使用者 [arg1] 從 [arg2] 匯入了 SSH 用戶端金鑰。

使用者已匯入「SSH 用戶端」金鑰

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0107

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4025I**：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 移除了使用者 [arg1] 的 SSH 用戶端金鑰。
使用者已移除「SSH 用戶端」金鑰

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0108

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4026I**：安全性：使用者 ID 為 [arg1]，從 IP 位址為 [arg3] 的 CIM 用戶端登入失敗 [arg2] 次。

當使用者從 CIM 登入管理控制器失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix：IMM CIM ID：0140

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE40271：遠端存取嘗試失敗。收到的 userid 或密碼無效。使用者 ID 為 [arg1]，來自 IP 位址為 [arg2] 的 CIM 用戶端。**

當遠端使用者從 CIM 建立遠端控制階段作業失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix：IMM CIM ID：0141

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE40281：安全性：使用者 ID 為 [arg1]，從 IP 位址為 [arg3] 的 IPMI 用戶端登入失敗 [arg2] 次。**

當使用者從 IPMI 登入管理控制器失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix：IMM CIM ID：0153

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE40291：安全性：使用者 ID 為 [arg1]，從 IP 位址為 [arg3] 的 SNMP 用戶端登入失敗 [arg2] 次。**

當使用者無法從 SNMP 登入「管理控制器」時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix：IMM CIM ID：0154

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE40301：安全性：使用者 ID 為 [arg1]，從 IPMI 序列用戶端登入失敗 [arg2] 次。**

當使用者無法從 IPMI 串聯用戶端登入「管理控制器」時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix：IMM CIM ID：0155

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4031I：遠端登入成功。登入 ID：[arg1] 來自 [arg2] 序列介面。**
當使用者成功登入管理控制器時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix：IMM CIM ID：0156

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4032I：登入 ID：[arg1] 來自 IP 位址為 [arg3] 的 [arg2]，現已登出。**
當使用者順利登出「管理控制器」時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix：IMM CIM ID：0157

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4033I：登入 ID：[arg1] 來自 IP 位址為 [arg3] 的 [arg2]，現已登出。**
當使用者順利登出「管理控制器」時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix：IMM CIM ID：0158

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4034I：使用者 [arg1] 已移除憑證。**
使用者已移除憑證

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0164

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4035I：憑證已撤銷。**

憑證已撤銷

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0165

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4036I**：[arg1] 憑證已過期且已移除。

過期的憑證已移除

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0190

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4037I**：使用者 [arg3] 已將加密模式從 [arg1] 修改為 [arg2]。

加密模式已修改

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0218

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4038I**：使用者 [arg3] 已將下限 TLS 層次從 [arg1] 修改為 [arg2]。

已修改下限 TLS 層次

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0219

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4039I**：已使用頻內工具建立暫時使用者帳戶 [arg1]。

建立暫時使用者帳戶

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0228

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4040I：暫時使用者帳戶 [arg1] 已到期。**

暫時使用者帳戶已到期

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0229

使用者動作：

您輸入的使用者帳戶已過期。

- **FQXSPSE4041I：安全性：使用者 ID 為 [arg1]，從 IP 位址為 [arg3] 的 SFTP 用戶端登入失敗 [arg2] 次。**

當使用者從 SFTP 登入管理控制器失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 遠端登入
SNMP Trap ID：30
CIM Prefix：IMM CIM ID：0230

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4042I：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 了協力廠商密碼功能。**

此訊息適用於使用者成功切換協力廠商密碼功能的使用案例。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0238

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4043I：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 擷取協力廠商密碼功能。**

此訊息適用於使用者成功切換擷取協力廠商密碼的使用案例。

嚴重性：參考
可維修：否

自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0239

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4044I**：使用者 [arg3] 已從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] [arg2] 使用者 [arg1] 協力廠商雜湊密碼。

當使用者成功管理協力廠商雜湊密碼時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0240

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4045I**：使用者 [arg3] 已從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] [arg2] 使用者 [arg1] 協力廠商密碼的 Salt。

此訊息適用於使用者成功管理協力廠商密碼 Salt 的使用案例。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0241

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4046I**：使用者 [arg2] 已從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 擷取使用者 [arg1] 的協力廠商密碼。

此訊息適用於使用者成功擷取協力廠商密碼的使用案例。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0242

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4047I**：角色 [arg1] 為 [arg2]，並由使用者 [arg12] 使用自訂專用權 [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] 指派。

角色建立修改和指派

嚴重性：參考

可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0246

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4048I**：使用者 [arg2] 已移除角色 [arg1]。
角色已移除

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0247

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4049I**：角色 [arg1] 已由使用者 [arg3] 指派給使用者 [arg2]。
角色已指派

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0248

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4050I**：[arg1] 已從 [arg2] 傳送 IPMI 指令，原始資料：[arg3][arg4][arg5]。
IPMI 指令已傳送時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0251

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4051I**：管理控制器 [arg1] 透過 IP 位址為 [arg4] 的使用者 [arg3] 加入了芳鄰群組 [arg2]。
當 MC 加入群組時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0261

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4052I**：IP 位址為 [arg4] 的 [arg2] [arg3] 修改了芳鄰群組 [arg1] 的密碼。
當群組使用者密碼修改時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0262

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4053I**：管理控制器 [arg1] 透過 IP 位址為 [arg4] 的使用者 [arg3] 離開了芳鄰群組 [arg2]。
當 MC 離開群組時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0263

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4054I**：IP 位址為 [arg3] 的使用者 [arg2] [arg1] 了 IPMI SEL 包裝模式。
IPMI SEL 包裝模式已變更。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0264

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4055I**：IP 位址為 [arg2] 的使用者 [arg1] 啟用了 SED 加密。
SED 加密已啟用。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0265

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4056I**：IP 位址為 [arg3] 的使用者 [arg2] [arg1] 了 SED AK。
重新產生或回復了 SED AK。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0266

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4057I**：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 建立了使用者 [arg1]。
使用者建立了使用者帳戶

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0267

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4058I**：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 移除了使用者 [arg1]。
使用者刪除了使用者帳戶

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0268

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4059I**：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] 修改了使用者 [arg1] 的密碼。
使用者變更了使用者帳戶

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0269

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4060I**：使用者 [arg3] 從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] 將使用者 [arg1] 角色設定為 [arg2]。
使用者指派了使用者帳戶角色

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0270

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4061I**：使用者 [arg10] 從 IP 位址 [arg12] 的 [arg11] 將使用者 [arg1] 自訂權限設定為：
[arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9]。

使用者指派了使用者帳戶權限

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0271

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4062I**：使用者 [arg1] 從 IP 位址 [arg3] 的 [arg2] 擷取了系統防護快照。

使用者擷取了系統防護快照。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0278

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4063I**：使用者 [arg4] 從 IP 位址 [arg6] 的 [arg5] 更新了系統防護配置：狀態=[arg1]，硬體
庫存=[arg2] 和動作=[arg3]。

使用者更新了系統防護配置。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0279

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4064I**：使用者 [arg3] 從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] 將 SNMPv3 引擎 ID 從 [arg1] 變更為 [arg2]。

SNMPv3 引擎 ID 已變更

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0282

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4065I**：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 了 SFTP。

使用者啟用或停用了 SFTP 服務

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0283

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4066I**：使用者 [arg3] 從 IP 位址 [arg5] 的 [arg4] 將加密模式從 [arg1] 修改為 [arg2]。

使用者修改了加密模式

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0284

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSE4067I**：使用者 [arg7] 從 IP 位址 [arg9] 的 [arg8] 將使用者 [arg1] 可存取介面設定為 [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6]。

使用者指派了使用者可存取介面

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0285

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSR0001N：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成不可回復。**
當實作偵測到感應器的狀態從較不嚴重轉變成不可回復時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0524

使用者動作：

使用 XCC Web 或 LSA 或 Storcli 檢查系統中每個虛擬磁碟的狀態，解決有問題虛擬磁碟的問題。

- **FQXSPSR2001I：感應器 [SensorElementName] 已取消斷定從較不嚴重狀態轉變成不可回復狀態。**
當實作偵測到已取消斷定感應器從較不嚴重狀態轉變成不可回復狀態時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 硬碟
SNMP Trap ID：5
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0525

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPSS4000I：[arg1] 產生管理控制器測試警示。**
當使用者產生「測試警示」時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0040

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSS4001I：使用者 [arg1] 已設定伺服器一般設定：Name=[arg2]、Contact=[arg3]、Location=[arg4]、Room=[arg5]、RackID=[arg6]、Rack U-position=[arg7]、Address=[arg8]。**
使用者已配置位置設定

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0080

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSS4002I**：使用者 [arg2] 已新增 [arg1] 的授權金鑰。

使用者安裝授權金鑰

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0096

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSS4003I**：使用者 [arg2] 已移除 [arg1] 的授權金鑰。

使用者移除授權金鑰

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0097

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSS4004I**：使用者 [arg1] 已產生測試 Call Home。

使用者產生測試呼叫支援中心。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：是
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0134

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSS4005I**：使用者 [arg1] 已進行手動 Call Home：[arg2]。

使用者進行呼叫支援中心。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：是
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0135

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSS4006I**：對 [arg1] Call Home 無法完成：[arg2]。

Call Home 無法完成。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0195

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSS4007I：BMC 功能層級已從 [arg1] 變更為 [arg2]。**
層級變更

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0222

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSS4008I：使用者 [arg3] 已將 [arg1] 設定變更為 [arg2]。**
使用者已變更設定

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0225

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSS4009I：系統進入 LXPM 維護模式。**
系統進入維護模式

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0226

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSS4010I：使用者 [arg1] 已產生測試審核日誌。**
作業系統當機視訊擷取失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否

自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0237

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPSS4011I：風扇速度提升設定從 [arg1] 變更為 [arg2]。**

風扇速度提升設定已變更。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0254

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPTR4000I：已透過 NTP 伺服器 [arg2] 設定管理控制器 [arg1] 的時鐘。**

透過「網路時間通訊協定」伺服器設定管理控制器的時鐘時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0033

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定要匯入的憑證正確。
2. 重新嘗試匯入憑證。

- **FQXSPTR4001I：使用者 [arg1] 已設定日期和時間：Date=[arg2]、Time=[arg3]、DST Auto-adjust=[arg4]、Timezone=[arg5]。**

使用者已配置日期和時間設定

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0079

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPTR4002I：使用者 [arg1] 已配置時間同步化設定：Mode=與 NTP 伺服器同步、NTPServerHost1=[arg2]:[arg3]、NTPServerHost2=[arg4]:[arg5]、**

**NTPServerHost3=[arg6]:[arg7]、NTPServerHost4=[arg8]:[arg9]、
NTPUpdateFrequency=[arg10]。**

使用者已配置日期和時間同步化設定

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0085

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPTR4003I：使用者 [arg1] 已配置時間同步化設定：Mode=與伺服器時鐘同步。**

使用者已配置日期和時間同步化設定

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0224

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPUN0009G：已斷定感應器 [SensorElementName]。**

當實作偵測到感應器完成斷定時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0508

使用者動作：

重新啟動系統。如果問題仍然存在，請按 F1 鍵或使用 LXPM 執行 XCC FW 更新。

- **FQXSPUN0017I：感應器 [SensorElementName] 的狀態已轉變成正常。**

當實作偵測到感應器的狀態轉變成正常時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 其他
SNMP Trap ID：60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPUN0018J：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從正常轉變成非嚴重。**

當實作偵測到感應器的狀態從正常轉變成非嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：警告
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：警告 - 其他
SNMP Trap ID：60
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0520

使用者動作：

請更正系統日誌所記錄的錯誤以解決指出的裝置的錯誤。

- **FQXSPUN0019M：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。**

當實作偵測到感應器的狀態從較不嚴重轉變成嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0522

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 請檢查 XCC Web GUI 以查看所指出的錯誤。
2. 檢查系統事件日誌以修正錯誤。
3. 如果問題仍然存在，請聯絡當地服務中心。

- **FQXSPUN0023N：感應器 [SensorElementName] 的狀態已轉變成不可回復。**

當實作偵測到感應器的狀態已轉變成不可回復時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無適用於此錯誤的服務公告或韌體更新項目。
2. 重新啟動系統。
3. 如果繼續發生此錯誤，請更換主機板組件（請參閱硬體維護手冊）。

- **FQXSPUN0026I：已新增裝置 [LogicalDeviceElementName]。**

當實作偵測到裝置插入時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0536

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPUN0048I：PCI 插槽 [arg1] 中的 RAID 控制器處於最佳狀態。**
當實作偵測到感應器的狀態轉變成正常時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPUN2009I：已取消斷定感應器 [SensorElementName]。**
當實作偵測到已取消斷定感應器時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0509

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPUN2010I：感應器 [SensorElementName] 已斷定。**
當實作偵測到感應器完成斷定時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：PLAT CIM ID: 0508

使用者動作：

重新刷新 UEFI 映像。若錯誤不再出現，即無須採取其他回復動作。

- **FQXSPUN2012I：已取消斷定感應器 [SensorElementName]。**
當實作偵測到已取消斷定感應器時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：

CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0509

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPUN2018I：感應器 [SensorElementName] 已取消斷定從正常狀態轉變成非嚴重狀態。**
當實作偵測到已取消斷定感應器從正常狀態轉變成非嚴重狀態時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：警告 - 其他

SNMP Trap ID：60

CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0521

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPUN2019I：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從嚴重轉變成較不嚴重。**
當實作偵測到感應器的狀態已從嚴重轉移到較不嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：嚴重 - 其他

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0523

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPUN2023I：感應器 [SensorElementName] 已取消斷定轉變成不可回復狀態。**
當實作偵測到已取消斷定感應器轉變成不可回復狀態時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：嚴重 - 其他

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0531

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPUN2049I：PCI 插槽 [arg1] 中的 RAID 控制器不再處於警告狀態。**
當實作偵測到已取消斷定感應器從正常狀態轉變成非嚴重狀態時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：警告 - 其他

SNMP Trap ID：60

CIM Prefix: PLAT CIM ID : 0521

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPUN2050I：PCI 插槽 [arg1] 中的 RAID 控制器不再處於嚴重狀態。**
當實作偵測到感應器的狀態已從嚴重轉移到較不嚴重時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0523

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPUP0002I：系統 [ComputerSystemElementName] 發生韌體或軟體變更。**
當實作偵測到韌體或軟體已變更時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0438

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPUP0007L：偵測到系統 [ComputerSystemElementName] 有無效或不支援的韌體或軟體。**
當實作偵測到無效/不支援的韌體/軟體版本時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：是
自動通知支援中心：否
警示種類：嚴重 - 其他
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID：0446

使用者動作：

重新刷新或更新 XCC 韌體

- **FQXSPUP4000I：請確定管理控制器 [arg1] 已刷新正確的韌體。管理控制器的韌體與伺服器不符。**
當管理控制器韌體版本與伺服器不符時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0031

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 更新 BMC 韌體。

2. 附註：部分叢集解決方案需要特定的程式碼版本或協同撰寫的程式碼更新項目。若裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新版程式碼，才能更新程式碼。
3. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
4. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPUP4001I：使用者 [arg3] 從 [arg2] 刷新 [arg1] 成功。**

當使用者成功刷新韌體元件（MC 主要應用程式、MC 啟動 ROM、BIOS、診斷程式、系統電源背板、遠端擴充機體電源背板、整合式系統管理）時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：
CIM Prefix：IMM CIM ID：0035

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPUP4002I：使用者 [arg3] 從 [arg2] 刷新 [arg1] 失敗。**

當使用者嘗試從介面和 IP 位址刷新韌體元件卻失敗時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0036

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPUP4003I：系統 [arg2] 內部發生 [arg1] 韌體不符的狀況。請嘗試刷新 [arg3] 的韌體。**

當偵測到特定韌體類型不符時，即會出現此訊息。

嚴重性：錯誤
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0042

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 關閉並再次開啟系統 AC 電源。
2. 將 XCC/BMC 韌體重新刷新至最新版本。
3. 附註：部分叢集解決方案需要特定的程式碼版本或協同撰寫的程式碼更新項目。若裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新版程式碼，才能更新程式碼。
4. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
5. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPUP4004I**：節點/伺服器 [arg1] 和 [arg2] 之間的 XCC 韌體不符。請嘗試將所有節點/伺服器上的 XCC 韌體都刷新至相同版本。

在節點/伺服器之間偵測到 XCC 韌體不符

嚴重性：錯誤
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix：IMM CIM ID：0132

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 在所有伺服器上將 XCC/BMC 韌體重新刷新至最新版本。
2. 附註：部分叢集解決方案需要特定的程式碼版本或協同撰寫的程式碼更新項目。若裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新版程式碼，才能更新程式碼。
3. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
4. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPUP4005I**：節點/伺服器 [arg1] 和 [arg2] 之間的 FPGA 韌體不符。請嘗試將所有節點/伺服器上的 FPGA 韌體都刷新至相同版本。

在節點/伺服器之間偵測到 FPGA 韌體不符

嚴重性：錯誤
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID：0133

使用者動作：

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 在所有伺服器上將 XCC/BMC 韌體重新刷新至最新版本。
2. 附註：部分叢集解決方案需要特定的程式碼版本或協同撰寫的程式碼更新項目。若裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新版程式碼，才能更新程式碼。
3. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。
4. 請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSPUP4006I**：使用者 [arg2] 從 IP 位址 [arg4] 的 [arg3] [arg1] 了自動將主要 XCC 升級為備份。已啟用或停用自動將主要 XCC 升級為備份。

嚴重性：參考
可維修：否
自動通知支援中心：否
警示種類：系統 - 其他
SNMP Trap ID：22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0281

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSPWD0000I：[WatchdogElementName] 的監視器計時器過期。**

當實作偵測到「監視器計時器過期」時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix: PLAT CIM ID：0368

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPWD0001I：監視器 [WatchdogElementName] 已重新啟動系統 [ComputerSystemElementName]。**

當實作偵測到監視器重新開機時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix: PLAT CIM ID：0370

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPWD0002I：監視器 [WatchdogElementName] 已關閉系統 [ComputerSystemElementName] 電源。**

當實作偵測到監視器關閉電源時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix: PLAT CIM ID：0372

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPWD0003I：監視器 [WatchdogElementName] 已將系統 [ComputerSystemElementName] 關機並重新啟動。**

當實作偵測到監視器關閉再重新啟動系統時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix: PLAT CIM ID：0374

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

- **FQXSPWD0004I**：[WatchdogElementName] 發生監視器計時器岔斷。

當實作偵測到監視器計時器岔斷時，即會出現此訊息。

嚴重性：參考

可維修：否

自動通知支援中心：否

警示種類：系統 - 其他

SNMP Trap ID：

CIM Prefix: PLAT CIM ID：0376

使用者動作：

僅供參考；不需要採取任何動作

第 3 章 UEFI 事件

在伺服器啟動 (POST) 或執行時，可能會產生 UEFI 錯誤訊息。UEFI 錯誤訊息記錄在伺服器的 Lenovo XClarity Controller 事件日誌。

每一個事件碼都會顯示下列欄位：

事件 ID

專門識別事件的 ID。

事件說明

為事件所顯示的日誌訊息字串。

說明

提供說明為何發生事件的相關資訊。

嚴重性

指明此狀況的嚴重層次。在事件日誌中，嚴重性會縮寫成第一個字元。可能會顯示下列嚴重性：

- **參考**。記錄這類事件的目的是供審核之用，通常是屬於正常行為的使用者動作或狀態變更。
- **警告**。這類事件不比錯誤嚴重，但如有可能，應及早更正這個狀況，以免日後變為錯誤。此狀況可能也需要其他監視或維護。
- **錯誤**。這類事件代表失敗，或者會損害服務或預期功能的嚴重狀態。

使用者動作

指示解決事件所應執行的動作。請依所示順序執行本節所列的步驟，直到問題解決為止。如果在執行所有步驟後無法解決問題，請聯絡 Lenovo 支援中心。

依嚴重性列出的 UEFI 事件

下表依嚴重性（資訊、錯誤和警告）列出所有的 UEFI 事件。

表格 3. 依嚴重性列出的事件

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|--|-----|
| FQXSFDD0008I | 自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：從無法取得金鑰的故障中回復。 | 參考 |
| FQXSFDD0009I | 自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：從無法存取硬碟 [arg1] 的故障中回復。 | 參考 |
| FQXSFDD0010I | 自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：從無法解鎖硬碟 [arg1] 的故障中回復。 | 參考 |
| FQXSFDD0011I | 自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：從無法為硬碟 [arg1] 設定密碼的故障中回復。 | 參考 |
| FQXSFDD0012I | SATA 硬碟錯誤：[arg1] 已回復。 | 參考 |
| FQXSFIO0027I | 匯流排：[arg1] 裝置：[arg2] 功能：[arg3] 已嘗試啟動 PXE。 | 參考 |
| FQXSFMA0001I | DIMM [arg1] 停用已回復。[arg2] | 參考 |
| FQXSFMA0002I | 無法更正的記憶體錯誤狀態已清除。 | 參考 |
| FQXSFMA0006I | 偵測到 [arg1] DIMM [arg2]，DIMM 序號為 [arg3]。 | 參考 |
| FQXSFMA0007I | [arg1] DIMM 編號 [arg2] 已更換。[arg3] | 參考 |
| FQXSFMA0008I | DIMM [arg1] POST 記憶體測試失敗已回復。[arg2] | 參考 |

表格 3. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|---------------|--|-----|
| FQXSFMA0026I | DIMM [arg1] 自我修復功能在裝置 [arg6] 上的排 [arg2] 子排 [arg3] 組 [arg4] 列 [arg5] 上嘗試進行封裝後修復 (PPR) 成功。[arg7] | 參考 |
| FQXSFMA0027I | 無效的記憶體配置 (插入了不支援的 DIMM) 已回復。 | 參考 |
| FQXSFMA0029I | 為此 DIMM 套用 PPR 之後, DIMM [arg1] 的 PFA 已失效。[arg2] | 參考 |
| FQXSFMA0030I | 偵測到 DIMM [arg1] 發生可更正的記憶體錯誤。[arg2] | 參考 |
| FQXSFMA0065I | 執行封裝後修復後, DIMM [arg1] 的多位元 CE 已失效。DIMM ID 為 [arg2]。 | 參考 |
| FQXSFPU0021I | TPM 物理現場授權狀態已清除。 | 參考 |
| FQXSFPU0023I | 安全開機映像驗證失敗已清除, 因為此回開機中並無失敗。 | 參考 |
| FQXSFPU0025I | 預設系統設定已還原。 | 參考 |
| FQXSFPU0038I | 處理器 [arg2] 偵測到可更正的錯誤 (類型 [arg1])。 | 參考 |
| FQXSFPU4034I | TPM 韌體回復已完成, 請重新啟動系統以使其生效。 | 參考 |
| FQXSFPU4038I | TPM 韌體回復成功。 | 參考 |
| FQXSFPU4041I | 正在進行 TPM 韌體更新。請勿關閉或重設系統。 | 參考 |
| FQXSFPU4042I | TPM 韌體更新已完成, 請重新啟動系統以使其生效。 | 參考 |
| FQXSFPU4044I | 目前的 TPM 韌體版本無法支援 TPM 版本切換。 | 參考 |
| FQXSFPU4046I | TPM 韌體將從 TPM1.2 更新至 TPM2.0。 | 參考 |
| FQXSFPU4047I | TPM 韌體將從 TPM2.0 更新至 TPM1.2。 | 參考 |
| FQXSFPU4049I | TPM 韌體更新成功。 | 參考 |
| FQXSFPU4059I | 使用者請求跳過凍結與 AHCI 相連的 SATA 硬碟的鎖定。系統 UEFI 接受了請求, 並將執行 priot 以進行 OS 開機。 | 參考 |
| FQXSFPU4060I | 已跳過凍結 AHCI 連接的 SATA 硬碟的鎖定。 | 參考 |
| FQXSFPU4061I | 已還原 AHCI 連接的 SATA 硬碟的預設鎖定行為。 | 參考 |
| FQXSFPU4070I | 平台安全開機保險絲已啟用。 | 參考 |
| FQXSFPU4071I | 平台安全開機保險絲已停用。 | 參考 |
| FQXSFPU4080I | 主機開機密碼已變更。 | 參考 |
| FQXSFPU4081I | 主機開機密碼已清除。 | 參考 |
| FQXSFPU4082I | 主機管理者密碼已變更。 | 參考 |
| FQXSFPU4083I | 主機管理者密碼已清除。 | 參考 |
| FQXSFPU4084I | 主機開機順序已變更。 | 參考 |
| FQXSFPU4085I | 主機 WOL 開機順序已變更。 | 參考 |
| FQXSFSM0007I | XCC 系統事件日誌 (SEL) 已滿。 | 參考 |
| FQXSFSSR0002I | [arg1] GPT 毀損已恢復, DiskGUID : [arg2] | 參考 |
| FQXSFDD0001G | 驅動程式性能通訊協定: 缺少配置。需要透過按 F1 鍵來變更設定。 | 警告 |
| FQXSFDD0002M | 驅動程式性能通訊協定: 回報控制器處於「故障」狀態。 | 警告 |
| FQXSFDD0003I | 驅動程式性能通訊協定: 回報控制器需要「重新開機」。 | 警告 |

表格 3. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|---|-----|
| FQXSFDD0005M | 驅動程式性能通訊協定：中斷控制器連接失敗。需要「重新開機」。 | 警告 |
| FQXSFDD0006M | 驅動程式性能通訊協定：回報驅動程式的性能狀態無效。 | 警告 |
| FQXSFDD0007G | Security Key Lifecycle Manager (SKLM) IPMI 錯誤。 | 警告 |
| FQXSFIO0013I | 由於資源受限制，您無法配置在匯流排 [arg1] 裝置 [arg2] 功能 [arg3] 找到的裝置。裝置的「供應商 ID」為 [arg4]，「裝置 ID」為 [arg5]。實體插槽號碼為 [arg6]。 | 警告 |
| FQXSFIO0021J | 實體 [arg1] 編號 [arg2] 中發生 PCIe 錯誤回復。[arg3] 可能無法正常運作。 | 警告 |
| FQXSFIO0022J | 實體 [arg3] 號碼 [arg4] 中的 PCIe 鏈結寬度已從 [arg1] 降級為 [arg2]。 | 警告 |
| FQXSFIO0023J | 實體 [arg3] 號碼 [arg4] 中的 PCIe 鏈結速度已從 [arg1] 降級為 [arg2]。 | 警告 |
| FQXSFIO0029G | 處理器 [arg1] 上偵測到可更正的 CPU 鏈結錯誤。 | 警告 |
| FQXSFMA0012L | DIMM [arg2] (位於位址 [arg3]) 已超出 [arg1] PFA 臨界值限制。[arg4] | 警告 |
| FQXSFMA0026G | DIMM [arg1] 上發生多位元 CE，需要重新啟動系統以供 DIMM 自我修復功能嘗試進行封裝後修復 (PPR)。 | 警告 |
| FQXSFMA0027G | DIMM [arg1] 的不同列上發生了多位元 CE。[arg2] | 警告 |
| FQXSFMA0027M | DIMM [arg1] 自我修復，在裝置 [arg6] 上的排 [arg2] 子排 [arg3] 組 [arg4] 列 [arg5] 發生封裝後修復 (PPR) 嘗試失敗。[arg7] | 警告 |
| FQXSFMA0028M | DIMM [arg1] 自我修復，在裝置 [arg7] 上的排 [arg3] 子排 [arg4] 組 [arg5] 列 [arg6] 進行的封裝後修復 (PPR) 嘗試已超過 DIMM 層次臨界值 [arg2]。[arg8] | 警告 |
| FQXSFMA0047M | DIMM [arg1] 上 SPD CRC 檢查失敗。[arg2] | 警告 |
| FQXSFMA0048M | DIMM [arg1] 由於 POST 期間 PMIC 故障而停用，DIMM ID 為 [arg2]。 | 警告 |
| FQXSFMA0050G | DIMM [arg1] 子通道 [arg2] 排 [arg3] DRAM [arg4] 超出了 DRAM PFA 臨界值限制，DIMM ID 為 [arg5]。 | 警告 |
| FQXSFMA0057G | 位址 [arg2] 的 DIMM [arg1] 超出了頁面淘汰 PFA 臨界值限制。[arg3] [arg4] | 警告 |
| FQXSFMA0067G | DIMM [arg1] 子通道 [arg2] 排 [arg3] DRAM [arg4] 超出了每列錯誤計數器臨界值限制，需要重新啟動系統以供 DIMM 自我修復功能嘗試進行封裝後修復 (PPR)，DIMM ID 為 [arg5]。 | 警告 |
| FQXSFPU0021G | 硬體物理現場授權處於生效狀態。 | 警告 |
| FQXSFPU0022G | TPM 配置未鎖定。 | 警告 |
| FQXSFPU0023G | 安全開機映像驗證失敗警告。 | 警告 |
| FQXSFPU4033F | 正在進行 TPM 韌體回復。請勿關閉或重設系統。 | 警告 |
| FQXSFPU4035M | TPM 韌體回復失敗。TPM 晶片可能已損壞。 | 警告 |
| FQXSFPU4040M | TPM 自我測試失敗。 | 警告 |
| FQXSFPU4043G | TPM 韌體更新已中斷。系統正在重新開機... | 警告 |
| FQXSFPU4045G | 物理現場授權未生效，TPM 韌體升級已異常終止。 | 警告 |
| FQXSFPU4050G | 無法更新 TPM 韌體。 | 警告 |

表格 3. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|--|-----|
| FQXSFP4051G | 發現未定義的 TPM_POLICY | 警告 |
| FQXSFP4052G | TPM_POLICY 未鎖定 | 警告 |
| FQXSFP4053G | 系統 TPM_POLICY 與介面板不相符。 | 警告 |
| FQXSFP4054G | TPM 卡邏輯連結失敗。 | 警告 |
| FQXSFP4072G | 未定義平台安全開機原則。 | 警告 |
| FQXSFP4073G | 平台安全開機保險絲已啟用，但 CPU 1 未熔斷保險絲。 | 警告 |
| FQXSFP4074G | 平台安全開機保險絲已啟用，但 CPU 2 未熔斷保險絲。 | 警告 |
| FQXSFP4075G | 平台安全開機保險絲已啟用，但 CPU 1、2 未熔斷保險絲。 | 警告 |
| FQXSFP4076G | 平台安全開機保險絲已停用，但 CPU 1 已熔斷保險絲。 | 警告 |
| FQXSFP4077G | 平台安全開機保險絲已停用，但 CPU 2 已熔斷保險絲。 | 警告 |
| FQXSFP4078G | 平台安全開機保險絲已停用，但 CPU 1、2 已熔斷保險絲。 | 警告 |
| FQXSFSM0002N | 開機權限遭管理模組拒絕：系統停機。 | 警告 |
| FQXSFSM0003N | 等待管理模組的開機權限時發生逾時：系統停機。 | 警告 |
| FQXSFSM0004M | XCC 通訊失敗。 | 警告 |
| FQXSFSR0001M | 偵測到 [arg1] GPT 毀損，DiskGUID：[arg2] | 警告 |
| FQXSFSR0003G | 已超出開機嘗試次數。找不到可開機的裝置。 | 警告 |
| FQXSFT0001L | 偵測到無效的日期和時間。 | 警告 |
| FQXSFD0004M | 驅動程式性能通訊協定：回報控制器需要「關閉系統」。 | 錯誤 |
| FQXSFD0008K | 自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：無法取得金鑰。 | 錯誤 |
| FQXSFD0009K | 自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：無法存取硬碟 [arg1]。 | 錯誤 |
| FQXSFD0010K | 自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：無法解鎖硬碟 [arg1]。 | 錯誤 |
| FQXSFD0011K | 自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：無法為硬碟 [arg1] 設定密碼。 | 錯誤 |
| FQXSFD0012K | SATA 硬碟錯誤：[arg1]。 | 錯誤 |
| FQXSFIO0005M | 在處理器 [arg1] 埠 [arg2] 和處理器 [arg3] 埠 [arg4] 之間的鏈結上偵測到板內 UPI 故障。 | 錯誤 |
| FQXSFIO0010M | 發生無法更正的 PCIe 錯誤，位置在匯流排 [arg1] 裝置 [arg2] 功能 [arg3]。裝置的「供應商 ID」為 [arg4]，「裝置 ID」為 [arg5]。實體 [arg6] 號碼為 [arg7]。 | 錯誤 |
| FQXSFIO0011M | 發生 PCIe 同位元錯誤，位置在匯流排 [arg1] 裝置 [arg2] 功能 [arg3]。裝置的「供應商 ID」為 [arg4]，「裝置 ID」為 [arg5]。實體插槽號碼為 [arg6]。 | 錯誤 |
| FQXSFIO0012M | 發生 PCIe 系統錯誤，位置在匯流排 [arg1] 裝置 [arg2] 功能 [arg3]。裝置的「供應商 ID」為 [arg4]，「裝置 ID」為 [arg5]。實體插槽號碼為 [arg6]。 | 錯誤 |
| FQXSFIO0014J | 在匯流排 [arg1] 裝置 [arg2] 功能 [arg3] 找到的裝置偵測到 Option ROM 總和檢查錯誤。裝置的「供應商 ID」為 [arg4]，「裝置 ID」為 [arg5]。實體插槽號碼為 [arg6]。 | 錯誤 |
| FQXSFIO0017M | IFM：與 XCC 通訊時發生錯誤 - 可能未正確部署 IFM。 | 錯誤 |

表格 3. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|--|-----|
| FQXSFIO0019J | PCIe 資源衝突。 | 錯誤 |
| FQXSFIO0024J | 實體 [arg1] 編號 [arg2] 中發生 PCIe 鏈結訓練失敗。 | 錯誤 |
| FQXSFIO0030M | 處理器 [arg1] 上偵測到無法更正的 CPU 鏈結錯誤。 | 錯誤 |
| FQXSFIO0042N | 在處理器 [arg2] USB 控制器 [arg3] 上偵測到無法更正的 USB 錯誤 (類型 [arg1])。 | 錯誤 |
| FQXSFMA0001M | 在 POST 期間偵測到 DIMM [arg1] 發生錯誤，已將其停用。[arg2] | 錯誤 |
| FQXSFMA0002M | 偵測到 DIMM [arg1] (位於位址 [arg2]) 發生無法更正的記憶體錯誤。[arg3] | 錯誤 |
| FQXSFMA0008M | DIMM [arg1] 未通過 POST 記憶體測試。[arg2] | 錯誤 |
| FQXSFMA0027K | 偵測到無效的記憶體配置 (插入了不支援的 DIMM)。請驗證記憶體配置有效。 | 錯誤 |
| FQXSFPU0018N | CATERR(IERR) 已在處理器 [arg1] 上斷定。 | 錯誤 |
| FQXSFPU0019N | 處理器 [arg1] 上偵測到無法更正的錯誤。 | 錯誤 |
| FQXSFPU0030N | 偵測到 UEFI 映像中有韌體錯誤的情況。 | 錯誤 |
| FQXSFPU0031N | POST 嘗試次數已達到 F1 設定中配置的值。系統已使用預設 UEFI 設定開機。使用者指定的設定已保留，除非在重新開機前有經過修改，否則將在後續開機時使用。 | 錯誤 |
| FQXSFPU0034L | TPM 無法正確起始。 | 錯誤 |
| FQXSFPU0063N | CPU [arg1] 核心 [arg2] 已停用。 | 錯誤 |
| FQXSFPU4056M | TPM 卡已變更，需要裝回系統隨附的原始 TPM 卡。 | 錯誤 |
| FQXSFSM0008M | 偵測到開機權限逾時。 | 錯誤 |

UEFI 事件清單

本節列出可從 UEFI 傳送的所有訊息。

- **FQXSFDD0001G：驅動程式性能通訊協定：缺少配置。需要透過按 F1 鍵來變更設定。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 請移至 F1 設定 > 系統設定 > 設定 > 驅動程式性能狀態清單，然後尋找回報「需要配置」狀態的驅動程式/控制器。
2. 從「系統設定」搜尋驅動程式功能表，然後適當地變更設定。
3. 儲存設定，然後重新啟動系統。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFDD0002M：驅動程式性能通訊協定：回報控制器處於「故障」狀態。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。
2. 重新刷新配接卡韌體。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

• **FQXSFDD0003I：驅動程式性能通訊協定：回報控制器需要「重新開機」。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 無須動作 - 系統將在 POST 結束時重新啟動。
2. 重新刷新配接卡韌體。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

• **FQXSFDD0004M：驅動程式性能通訊協定：回報控制器需要「關閉系統」。**

嚴重性：嚴重

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。
2. 重新刷新配接卡韌體。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

• **FQXSFDD0005M：驅動程式性能通訊協定：中斷控制器連接失敗。需要「重新開機」。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統，以重新連接控制器。
2. 重新刷新配接卡韌體。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

• **FQXSFDD0006M：驅動程式性能通訊協定：回報驅動程式的性能狀態無效。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。
2. 重新刷新配接卡韌體。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFD0007G：Security Key Lifecycle Manager (SKLM) IPMI 錯誤。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無任何適用於此錯誤的服務公告或 UEFI 韌體更新。
2. 關閉並再次開啟系統 AC 電源。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFD0008I：自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：從無法取得金鑰的故障中回復。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFD0008K：自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：無法取得金鑰。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 從 SKLM 伺服器、KMIP 伺服器或本端安全晶片檢查金鑰。
2. 如果使用 SKLM 伺服器或 KMIP 伺服器，請執行下列動作：
 - a. 檢查 SKLM/KMIP 和系統之間的網路連線。
 - b. 檢查 SKLM/KMIP 伺服器上的配置。
 - c. 檢查 XCC 網站上的配置。
 - d. 關閉並再次開啟系統 DC 電源。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFD0009I：自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：從無法存取硬碟 [arg1] 的故障中回復。**

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：系統中的插槽/機槽標籤名稱

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFD0009K：自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：無法存取硬碟 [arg1]。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：系統中的插槽/機槽標籤名稱

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢查 SED 硬碟和纜線是否已連接。
2. 關閉並再次開啟系統 DC 電源。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFDD0010I：自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：從無法解鎖硬碟 [arg1] 的故障中回復。**

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：系統中的插槽/機槽標籤名稱

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFDD0010K：自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：無法解鎖硬碟 [arg1]。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：系統中的插槽/機槽標籤名稱

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 使用 XCC Web 上的回復功能表輸入正確的系統加密金鑰。
2. 關閉並再次開啟系統 DC 電源。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFDD0011I：自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：從無法為硬碟 [arg1] 設定密碼的故障中回復。**

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：系統中的插槽/機槽標籤名稱

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFDD0011K：自我加密型硬碟 (SED) 錯誤：無法為硬碟 [arg1] 設定密碼。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：系統中的插槽/機槽標籤名稱

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 關閉並再次開啟系統 DC 電源。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFD0012I : SATA 硬碟錯誤 : [arg1] 已回復。**

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：系統中的插槽/機槽標籤名稱

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFD0012K : SATA 硬碟錯誤 : [arg1]。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：系統中的插槽/機槽標籤名稱

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 關閉伺服器電源。
2. 重新插入 SATA 硬碟以確保完全連接到背板。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFI00005M : 在處理器 [arg1] 埠 [arg2] 和處理器 [arg3] 埠 [arg4] 之間的鏈結上偵測到板內 UPI 故障。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：插座編號，以 1 為基底 [arg2]：埠號 [arg3]：插座編號，以 1 為基底 [arg4]：埠號

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 關閉系統電源並卸下 A/C 電源。
2. 還原 A/C 電源並開啟系統電源。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFI00010M : 發生無法更正的 PCIe 錯誤，位置在匯流排 [arg1] 裝置 [arg2] 功能 [arg3]。裝置的「供應商 ID」為 [arg4]，「裝置 ID」為 [arg5]。實體 [arg6] 號碼為 [arg7]。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：匯流排 [arg2]：裝置 [arg3]：功能 [arg4]：VID [arg5]：DID [arg6]：插槽/機槽 [arg7]：實例號碼

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無任何適用於此錯誤的裝置驅動程式、韌體更新、此產品的維修資訊版本或其他資訊。載入新的裝置驅動程式及所需的韌體更新。
2. 若最近才安裝、移動、維修或升級此裝置及/或任何接線。
 - a. 重新安裝配接卡或磁碟及任何接線。
 - b. 重新載入裝置驅動程式。
 - c. 如果無法辨識裝置，可能需要將插槽重新配置為較低速度。Gen1/Gen2/Gen3 設定可透過 F1 設定 -> 系統設定 -> 裝置與 I/O 埠 -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4 速度選擇或 OneCLI 公用程式進行配置。
 - d. 如果在相同節點內的另一個插槽上同樣回報了 PCIe 錯誤，請務必同樣對該配接卡或磁碟執行上述步驟 a、b 和 c，再繼續進行。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFI00011M：發生 PCIe 同位元錯誤，位置在匯流排 [arg1] 裝置 [arg2] 功能 [arg3]。裝置的「供應商 ID」為 [arg4]，「裝置 ID」為 [arg5]。實體插槽號碼為 [arg6]。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：匯流排 [arg2]：裝置 [arg3]：功能 [arg4]：VID [arg5]：DID [arg6]：實例號碼

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無任何適用於此錯誤的裝置驅動程式、韌體更新、此產品的維修資訊版本或其他資訊。載入新的裝置驅動程式及所需的韌體更新。
2. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級此節點及/或任何已連接的纜線。
 - a. 重新安置配接卡和任何原先連接的纜線。
 - b. 重新載入裝置驅動程式。
 - c. 如果無法辨識裝置，可能需要將插槽重新配置為 Gen1 或 Gen2。Gen1/Gen2 設定可透過 F1 設定 -> 系統設定 -> 裝置與 I/O 埠 -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 速度選擇或 OneCLI 公用程式進行配置。
 - d. 如果在相同節點內的另一個插槽上同樣回報了 PCIe 錯誤，請務必同樣對該配接卡執行上述步驟 a、b 和 c，再繼續進行。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFI00012M：發生 PCIe 系統錯誤，位置在匯流排 [arg1] 裝置 [arg2] 功能 [arg3]。裝置的「供應商 ID」為 [arg4]，「裝置 ID」為 [arg5]。實體插槽號碼為 [arg6]。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：匯流排 [arg2]：裝置 [arg3]：功能 [arg4]：VID [arg5]：DID [arg6]：實例號碼

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無任何適用於此錯誤的裝置驅動程式、韌體更新、此產品的維修資訊版本或其他資訊。載入新的裝置驅動程式及所需的韌體更新。
2. 若最近才安裝、移動、維修或升級此裝置及/或任何接線。

- a. 重新安置配接卡和任何原先連接的纜線。
 - b. 重新載入裝置驅動程式。
 - c. 如果無法辨識裝置，可能需要將插槽重新配置為 Gen1 或 Gen2。Gen1/Gen2 設定可透過 F1 設定 -> 系統設定 -> 裝置與 I/O 埠 -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 速度選擇或 OneCLI 公用程式進行配置。
 - d. 如果在相同節點內的另一個插槽上同樣回報了 PCIe 錯誤，請務必同樣對該配接卡執行上述步驟 a、b 和 c，再繼續進行。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFI0013I：**由於資源受限制，您無法配置在匯流排 [arg1] 裝置 [arg2] 功能 [arg3] 找到的裝置。裝置的「供應商 ID」為 [arg4]，「裝置 ID」為 [arg5]。實體插槽號碼為 [arg6]。

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：匯流排 [arg2]：裝置 [arg3]：功能 [arg4]：VID [arg5]：DID [arg6]：實例號碼

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 若此 PCIe 裝置及（或）任何連接纜線最近曾經安裝、移動、維修或升級，請重新安裝配接卡與任何連接纜線。
2. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無任何適用於此錯誤的服務公告、UEFI 或配接卡韌體更新。（附註：您可能必須透過 UEFI F1 設定或 OneCLI 公用程式，或者使用配接卡製造商公用程式，停用未使用的 Option ROM，以更新配接卡韌體。）
3. 將配接卡移至不同的插槽。如果插槽無法使用或再次發生錯誤，請更換配接卡。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFI0014J：**在匯流排 [arg1] 裝置 [arg2] 功能 [arg3] 找到的裝置偵測到 Option ROM 總和檢查錯誤。裝置的「供應商 ID」為 [arg4]，「裝置 ID」為 [arg5]。實體插槽號碼為 [arg6]。

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：匯流排 [arg2]：裝置 [arg3]：功能 [arg4]：VID [arg5]：DID [arg6]：實例號碼

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 若最近才安裝、移動、維修或升級此 PCIe 裝置及/或任何接線。重新安裝配接卡及任何接線。
2. 將配接卡移至不同的系統插槽（若有）。
3. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無任何適用於此錯誤的服務公告、UEFI 或配接卡韌體更新。

附註：您可能必須將插槽配置為 Gen1，或使用特殊的公用程式軟體，以便可以升級配接卡韌體。Gen1/Gen2 設定可透過 F1 設定 -> 系統設定 -> 裝置與 I/O 埠 -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 速度選擇或 OneCLI 公用程式進行配置。

4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFI00017M：IFM：與 XCC 通訊時發生錯誤 – 可能未正確部署 IFM。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 將所有系統韌體（包括配接卡韌體）更新至最新版本。

附註：若裝置是叢集解決方案的一部分，請在更新前先確認叢集解決方案支援最新版本的程式碼。

2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFI00019J：PCIe 資源衝突。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 若此 PCIe 裝置及（或）任何連接纜線最近曾經安裝、移動、維修或升級，請重新安裝配接卡與任何連接纜線。
2. 將配接卡移至其他系統插槽（如果有的話）。
3. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無任何適用於此錯誤的服務公告、UEFI 或配接卡韌體更新。

附註：您可能必須將插槽配置為 Gen1，或使用特殊的公用程式軟體，以便可以升級配接卡韌體。Gen1/Gen2 設定可透過 F1 設定 -> 系統設定 -> 裝置與 I/O 埠 -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 速度選擇或 OneCLI 公用程式進行配置。

4. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFI00021J：實體 [arg1] 編號 [arg2] 中發生 PCIe 錯誤回復。[arg3] 可能無法正常運作。**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：插槽/機槽 [arg2]：實例號碼 [arg3]：配接卡/磁碟

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢查日誌中是否有相關聯 PCIe 裝置或 NVME 磁碟的個別錯誤，然後解決該錯誤。
2. 前往 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此錯誤的系統或配接卡適用服務公告或韌體更新項目。
3. 檢查系統規格，以確保 PCIe 裝置或 NVME 磁碟已安裝在相容的 PCIe 插槽或機槽，並使用相容的纜線。否則，此裝置的效能可能會受到影響。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

• **FQXSFI0022J：實體 [arg3] 號碼 [arg4] 中的 PCIe 鏈結寬度已從 [arg1] 降級為 [arg2]。**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：x16/x8/x4/x2/x1 [arg2]：x16/x8/x4/x2/x1 [arg3]：插槽/機槽 [arg4]：實例號碼

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢查日誌中是否有相關聯 PCIe 裝置或 NVME 磁碟的個別錯誤，然後解決該錯誤。
2. 前往 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此錯誤的系統或配接卡適用服務公告或韌體更新項目。
3. 檢查系統規格，以確保 PCIe 裝置或 NVME 磁碟已安裝在相容的 PCIe 插槽或機槽，並使用相容的纜線。否則，此裝置的效能可能會受到影響。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

• **FQXSFI0023J：實體 [arg3] 號碼 [arg4] 中的 PCIe 鏈結速度已從 [arg1] 降級為 [arg2]。**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：32 GT/s / 16 GT/s / 8.0 GT/s / 5.0 GT/s / 2.5 GT/s [arg2]：32 GT/s / 16 GT/s / 8.0 GT/s / 5.0 GT/s / 2.5 GT/s [arg3]：插槽/機槽 [arg4]：實例號碼

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢查日誌中是否有相關聯 PCIe 裝置或 NVME 磁碟的個別錯誤，然後解決該錯誤。
2. 前往 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此錯誤的系統或配接卡適用服務公告或韌體更新項目。
3. 檢查系統規格，以確保 PCIe 裝置或 NVME 磁碟已安裝在相容的 PCIe 插槽或機槽，並使用相容的纜線。否則，此裝置的效能可能會受到影響。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

• **FQXSFI0024J：實體 [arg1] 編號 [arg2] 中發生 PCIe 鏈結訓練失敗。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：插槽/機槽 [arg2]：實例號碼

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無任何適用於此錯誤的裝置驅動程式、韌體更新、此產品的維修資訊版本或其他資訊。載入新的裝置驅動程式及所需的韌體更新。
2. 若最近才安裝、移動、維修或升級此裝置及/或任何接線。
 - a. 重新安裝配接卡或磁碟及任何接線。
 - b. 重新載入裝置驅動程式。
 - c. 如果無法辨識裝置，可能需要將插槽重新配置為較低速度。Gen1/Gen2/Gen3 設定可透過 F1 設定 -> 系統設定 -> 裝置與 I/O 埠 -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4 速度選擇或 OneCLI 公用程式進行配置。
 - d. 如果在相同節點內的另一個插槽上同樣回報了 PCIe 錯誤，請務必同樣對該配接卡或磁碟執行上述步驟 a、b 和 c，再繼續進行。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFI00027I：匯流排：[arg1] 裝置：[arg2] 功能：[arg3] 已嘗試啟動 PXE。**

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：匯流排 [arg2]：裝置 [arg3]：功能

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFI00029G：處理器 [arg1] 上偵測到可更正的 CPU 鏈結錯誤。**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：CPU 絲印標籤，以 1 為基底

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFI00030M：處理器 [arg1] 上偵測到無法更正的 CPU 鏈結錯誤。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：CPU 絲印標籤，以 1 為基底

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢查 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

• **FQXSFI0042N：在處理器 [arg2] USB 控制器 [arg3] 上偵測到無法更正的 USB 錯誤（類型 [arg1]）。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：TxFIFO/RxFIFO [arg2]：CPU 絲印標籤，以 1 為基底 [arg3]：USB 控制器編號，以 0 為基底

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無適用於此錯誤的服務公告或 UEFI 韌體更新項目。
2. 根據系統規格卸下所有連接到 USB 控制器的 USB 裝置，然後重新啟動系統。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

• **FQXSFMA0001I：DIMM [arg1] 停用已回復。[arg2]**

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：DIMM 插槽絲印標籤 [arg2]：DIMM ID 包含 S/N、FRU 和 UDI，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

• **FQXSFMA0001M：在 POST 期間偵測到 DIMM [arg1] 發生錯誤，已將其停用。[arg2]**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：DIMM 插槽絲印標籤 [arg2]：DIMM ID 包含 S/N、FRU 和 UDI，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新安裝受影響的 DIMM（附註：事件日誌可能包含最近的 FQXSFMA0011I 事件，表示在插入 DIMM 時偵測到的變更可能與此問題相關。）
2. 開機進入 F1 設定並啟用 DIMM（若是 AMD，不需要在設定中啟用 DIMM）。重新啟動系統。
3. 將 UEFI 韌體更新為最新版本。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFMA0002I**：無法更正的記憶體錯誤狀態已清除。

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFMA0002M**：偵測到 DIMM [arg1]（位於位址 [arg2]）發生無法更正的記憶體錯誤。[arg3]

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg2]：發生錯誤的系統的位址 [arg3]：DIMM ID 包含 S/N、FRU 和 UDI，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無適用於此記憶體錯誤的服務公告或韌體更新項目。
2. 重新安裝受影響的 DIMM（附註：事件日誌可能包含最近的 FQXSFMA0011I 事件，表示在插入 DIMM 時偵測到的變更可能與此問題相關。）
3. 將受影響的 DIMM 更換到其他已知正常的插槽，並驗證問題是否仍然存在。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFMA0006I**：偵測到 [arg1] DIMM [arg2]，DIMM 序號為 [arg3]。

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：不合格/非 Lenovo [arg2]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg3]：DIMM 序號。

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 如果 XCC 事件日誌中記錄了此資訊事件，表示伺服器安裝了不合格的記憶體。
2. 安裝的記憶體可能不在保固範圍內。
3. 若沒有合格的記憶體，就無法啟用支援上述業界標準的速度。
4. 聯絡當地銷售代表或授權事業夥伴，購買合格的記憶體來更換不合格的 DIMM。
5. 安裝合格的記憶體並開啟伺服器電源後，請查看並確認未再次記錄此參考事件。
6. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFMA0007I**：[arg1] DIMM 編號 [arg2] 已更換。[arg3]

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：不合格/非 Lenovo [arg2]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg3]：DIMM 資訊（S/N、FRU 和 UDI。），例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 在此事件之後，應該會有最近的 FQXSFMA0006I 事件指出伺服器安裝了不合格的記憶體。
2. 僅供參考；無須動作。

- **FQXSFMA0008I：DIMM [arg1] POST 記憶體測試失敗已回復。[arg2]**

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：DIMM 插槽絲印標籤 [arg2]：DIMM ID 包含 S/N、FRU 和 UDI，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFMA0008M：DIMM [arg1] 未通過 POST 記憶體測試。[arg2]**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：DIMM 插槽絲印標籤 [arg2]：DIMM ID 包含 S/N、FRU 和 UDI，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 如果 DIMM 配置在此故障發生之前已經過變更，請驗證 DIMM 是否已按正確插入順序安裝。
2. 重新安置未通過 POST 記憶體測試的 DIMM 和相鄰插槽中的 DIMM（如果已插入）。開機進入 F1 設定並啟用 DIMM。重新啟動系統。
3. 將 DIMM 從故障位置更換到其他已知正常的位置，查看故障是否與 DIMM 或 DIMM 插槽有關。
4. 如果在 XCC/UEFI 更新程序期間遇到此問題：
 - a. 切斷電源幾秒鐘，關閉再開啟系統電源。
 - b. 取出電池幾秒鐘以清除 CMOS 設定。
5. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFMA0012L：DIMM [arg2]（位於位址 [arg3]）已超出 [arg1] PFA 臨界值限制。[arg4]**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：已達到傳統 PFA 臨界值，「高」、「低」。[arg2]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg3]：發生錯誤的系統的位址 [arg4]：DIMM 資訊（S/N、FRU 和 UDI。），例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新安裝受影響的 DIMM。
2. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無適用於此記憶體錯誤的服務公告或韌體更新項目。
3. 將 DIMM 更換到其他已知正常的位置。

4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFMA0026G：DIMM [arg1] 上發生多位元 CE，需要重新啟動系統以供 DIMM 自我修復功能嘗試進行封裝後修復 (PPR)。**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統以使 DIMM 自我修復功能可嘗試進行硬封裝後修復 (PPR) 並確認已記錄事件 ID FQXSFMA0026I。
2. 如果問題仍然存在，或因為發生 ID 為 FQXSFMA0027M 或 FQXSFMA0028M 的事件而導致 PPR 的嘗試失敗，請收集服務資料日誌並聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFMA0026I：DIMM [arg1] 自我修復功能在裝置 [arg6] 上的排 [arg2] 子排 [arg3] 組 [arg4] 列 [arg5] 上嘗試進行封裝後修復 (PPR) 成功。[arg7]**

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg2]：排編號 [arg3]：子排編號 [arg4]：組編號 [arg5]：列編號 [arg6]：DRAM 裝置 [arg7]：DIMM ID 包含 S/N、FRU 和 UDI，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 僅供參考；無須動作。
2. 附註：封裝後修復 (PPR) 是記憶體自我修復程序，該程序使用 DRAM 裝置內的備用列替換對故障單元或位址列的存取。
 - a. 軟封裝後修復 (sPPR) - 為目前開機週期修復列。如果系統電源卸下或系統重新啟動（重設），DIMM 會回復到原始狀態。
 - b. 硬封裝後修復 (hPPR) 永久修復列。

- **FQXSFMA0027G：DIMM [arg1] 的不同列上發生了多位元 CE。[arg2]**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg2]：DIMM 資訊（S/N、FRU 和 UDI。），例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 使用 XClarity Provisioning Manager 執行進階記憶體測試。按一下「診斷」>「執行診斷」>「記憶體測試」>「進階記憶體測試」以修復 DIMM。
2. 重新安裝由 Lightpath 和/或事件日誌項目所指出的故障 DIMM。
3. 如果問題仍然存在，請收集服務資料日誌並聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFMA0027I：無效的記憶體配置（插入了不支援的 DIMM）已回復。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFMA0027K：偵測到無效的記憶體配置（插入了不支援的 DIMM）。請驗證記憶體配置有效。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 此事件可能出自無法更正的記憶體錯誤或失敗的記憶體測試。請先檢查日誌並解決該事件。因其他錯誤或動作而停用 DIMM，也可能會引發此事件。
2. 確定已根據本產品的服務資訊以正確順序插入 DIMM。
3. 如果 DIMM 存在且安裝正確，請檢查是否有任何亮起的 DIMM 接頭錯誤 LED，並重新安裝這些 DIMM。檢查日誌中是否有記憶體診斷碼。
4. 將 UEFI 重設為預設值。
5. 如果問題仍然存在，請更新 UEFI 韌體。
6. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFMA0027M：DIMM [arg1] 自我修復，在裝置 [arg6] 上的排 [arg2] 子排 [arg3] 組 [arg4] 列 [arg5] 發生封裝後修復 (PPR) 嘗試失敗。[arg7]**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg2]：排編號 [arg3]：子排編號 [arg4]：組編號 [arg5]：列編號 [arg6]：DRAM 裝置 [arg7]：DIMM ID 包含 S/N、FRU 和 UDI，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新安裝受影響的 DIMM（附註：事件日誌可能包含最近的 FQXSFMA0011I 事件，表示在插入 DIMM 時偵測到的變更可能與此問題相關。）
2. 開機進入 F1 設定並啟用 DIMM。重新啟動系統。
3. 將 UEFI 韌體更新為最新版本。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFMA0028M**：DIMM [arg1] 自我修復，在裝置 [arg7] 上的排 [arg3] 子排 [arg4] 組 [arg5] 列 [arg6] 進行的封裝後修復 (PPR) 嘗試已超過 DIMM 層次臨界值 [arg2]。[arg8]

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg2]：PprAttemptThreshold [arg3]：排編號 [arg4]：子排編號 [arg5]：組編號 [arg6]：列編號 [arg7]：DRAM 裝置 [arg8]：DIMM ID 包含 S/N、FRU 和 UDI，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新安裝受影響的 DIMM（附註：事件日誌可能包含最近的 FQXSFMA0011I 事件，表示在插入 DIMM 時偵測到的變更可能與此問題相關。）
2. 開機進入 F1 設定並重新啟用 DIMM。重新啟動系統。
3. 將 UEFI 韌體更新為最新版本。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFMA0029I**：為此 DIMM 套用 PPR 之後，DIMM [arg1] 的 PFA 已失效。[arg2]

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg2]：DIMM 資訊（S/N、FRU 和 UDI。） ，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFMA0030I**：偵測到 DIMM [arg1] 發生可更正的記憶體錯誤。[arg2]

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg2]：DIMM 資訊（S/N、FRU 和 UDI。） ，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFMA0047M**：DIMM [arg1] 上 SPD CRC 檢查失敗。[arg2]

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg2]：DIMM 資訊（S/N、FRU 和 UDI。） ，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 執行虛擬重新安置或關閉並重新開啟伺服器的 AC 電源。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFMA0048M：DIMM [arg1] 由於 POST 期間 PMIC 故障而停用，DIMM ID 為 [arg2]。**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：已停用的 DIMM [arg2]：DIMM 資訊 (S/N、FRU 和 UDI。) ，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 關閉系統電源並卸下 A/C 電源。
2. 在事件訊息指定的插槽中重新安裝 DIMM。
3. 還原 A/C 電源並開啟系統電源。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFMA0050G：DIMM [arg1] 子通道 [arg2] 排 [arg3] DRAM [arg4] 超出了 DRAM PFA 臨界值限制，DIMM ID 為 [arg5]。**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤 [arg2]：子通道 [arg3]：排編號 [arg4]：裝置編號 (0&1&2) [arg5]：DIMM 資訊 (S/N、FRU 和 UDI。) ，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 關閉系統電源並卸下 A/C 電源。
2. 重新安裝受影響的 DIMM。
3. 還原 A/C 電源並開啟系統電源。
4. 前往 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此記憶體錯誤的服務公告或韌體更新項目。
5. 使用 XClarity Provisioning Manager 執行進階記憶體測試。按一下「診斷」>「執行診斷」>「記憶體測試」>「進階記憶體測試」以修復 DIMM。
6. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFMA0057G：位址 [arg2] 的 DIMM [arg1] 超出了頁面淘汰 PFA 臨界值限制。[arg3] [arg4]**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤，以 1 為基底 [arg2]：發生錯誤的系統的位址 [arg3]：已達頁面淘汰 PFA 原則，「-T0」；「-T1」；「-T2」；「-T3」；「-T4」。 [arg4]：DIMM 資訊 (S/N、FRU 和 UDI。) ，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 關閉系統電源並卸下 A/C 電源。
2. 重新安裝受影響的 DIMM。
3. 還原 A/C 電源並開啟系統電源。
4. 前往 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此記憶體錯誤的服務公告或韌體更新項目。
5. 使用 XClarity Provisioning Manager 執行進階記憶體測試。按一下「診斷」>「執行診斷」>「記憶體測試」>「進階記憶體測試」以修復 DIMM。
6. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFMA0065I**：執行封裝後修復後，DIMM [arg1] 的多位元 CE 已失效。DIMM ID 為 [arg2]。

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤。[arg2]：DIMM 資訊。(S/N、FRU 和 UDI。)

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFMA0067G**：DIMM [arg1] 子通道 [arg2] 排 [arg3] DRAM [arg4] 超出了每列錯誤計數器臨界值限制，需要重新啟動系統以供 DIMM 自我修復功能嘗試進行封裝後修復 (PPR)，DIMM ID 為 [arg5]。

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：DIMM 絲印標籤 [arg2]：子通道 [arg3]：排編號 [arg5]：DIMM 資訊 (S/N、FRU 和 UDI。) ，例如「739E68ED-VC10 FRU 0123456」

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統以使 DIMM 自我修復功能可嘗試進行硬封裝後修復 (PPR) 並確認已記錄事件 ID FQXSFMA0026I。
2. 使用 XClarity Provisioning Manager 執行進階記憶體測試。按一下「診斷」>「執行診斷」>「記憶體測試」>「進階記憶體測試」以修復 DIMM。
3. 如果問題仍然存在，或因為發生 ID 為 FQXSFMA0027M 或 FQXSFMA0028M 的事件而導致 PPR 的嘗試失敗，請收集服務資料日誌並聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP0018N**：CATERR(IERR) 已在處理器 [arg1] 上斷定。

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：插座編號，以 1 為基底。

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無適用於此處理器錯誤的服務公告或 UEFI 韌體更新項目。
2. 關閉系統電源並卸下 A/C 電源。
3. 還原 A/C 電源並開啟系統電源。
4. 判斷硬體、韌體或作業系統最近是否有變更。如果可能，請將它們復原。

5. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFP0019N：處理器 [arg1] 上偵測到無法更正的錯誤。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：插座編號，以 1 為基底。

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 前往 Lenovo 支援中心網站，查看有無任何適用於此錯誤的服務公告或 UEFI 韌體更新。
2. 關閉系統電源並卸下 A/C 電源。
3. 還原 A/C 電源並開啟系統電源。
4. 判斷硬體、韌體或作業系統最近是否有變更。如果可能，請將它們復原。
5. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP0021G：硬體物理現場授權處於生效狀態。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 完成要求 TPM 實體顯示狀態開關處於「開啟」位置的任何管理作業。
2. 將實體顯示狀態開關還原為「關閉」位置，然後將系統重新開機。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP0021I：TPM 物理現場授權狀態已清除。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP0022G：TPM 配置未鎖定。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP0023G：安全開機映像驗證失敗警告。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 這是當使用者想要從未經授權的 UEFI 映像或作業系統開機，而安全開機已啟用且安全開機模式處於使用者模式時，發出的安全性警告訊息。如果客戶不想從任何未經授權的 UEFI 映像或作業系統開機，請移除該可開機裝置。
2. 如果客戶確實希望從這個未經授權的 UEFI 映像或作業系統開機，有兩種方式可允許系統從這個未經授權的映像開機，第一種方式是停用安全開機，第二種方式是將未經授權的映像註冊至 DB（授權的簽章資料庫）中。
 - a. 停用安全開機：使物理現場授權生效，然後將安全開機設定變更為停用（F1 設定 -> 系統設定 -> 安全 -> 安全開機配置 -> 安全開機設定）。
 - b. 註冊未授權的 UEFI 映像。使物理現場授權生效，然後將安全開機原則變更為自訂原則（配置設定 -> 系統設定 -> 安全 -> 安全開機配置 -> 安全開機原則），接著進入「安全開機自訂原則」功能表，按下「註冊 EFI 映像檔」按鈕，在快顯方塊中選取未授權的 UEFI 映像。
 - c. 附註：有兩種方式可讓物理現場授權生效：
 - 1) 將物理現場授權跳接器切換至「開啟」；
 - 2) 如果物理現場授權原則已設定為已啟用（F1 設定 -> 系統設定 -> 安全 -> 物理現場授權原則配置），使用者就能夠透過 IPMI 工具使遠端物理現場授權生效。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

• **FQXSFP0023I：安全開機映像驗證失敗已清除，因為此回開機中並無失敗。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

• **FQXSFP0025I：預設系統設定已還原。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

• **FQXSFP0030N：偵測到 UEFI 映像中有韌體錯誤的情況。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢查 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。
2. 重新刷新 UEFI 映像。
3. 復原最近的系統變更（已新增的設定或裝置）。確認系統開機。然後，逐一重新安裝選配產品，以找出問題所在。
4. 如果問題仍然存在，請儲存客戶的 UEFI 配置，然後卸下 CMOS 電池 30 秒再裝回以清除 CMOS 內容。如果開機成功，請還原系統設定。
5. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFP0031N：POST 嘗試次數已達到 F1 設定中配置的值。系統已使用預設 UEFI 設定開機。使用者指定的設定已保留，除非在重新開機前有經過修改，否則將在後續開機時使用。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 原始的 UEFI 設定仍會保留。如果客戶要繼續使用原始設定，請選取「儲存設定」。
2. 若使用者並非刻意觸發重新開機，請查看日誌中所列的可能原因。例如，如果有電池故障事件，請遵循步驟來解決該事件。
3. 復原最近的系統變更（已新增的設定或裝置）。確認系統開機。然後，逐一重新安裝選配產品，以找出問題所在。
4. 檢查 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。更新 UEFI 韌體（如果可行）。
5. 儲存客戶的 UEFI 配置，然後卸下 CMOS 電池 30 秒再裝回以清除 CMOS 內容。如果開機成功，請還原系統設定。
6. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFP0034L：TPM 無法正確起始。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。重新刷新 UEFI 映像。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFP0038I：處理器 [arg2] 偵測到可更正的錯誤（類型 [arg1]）。**

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：錯誤類型，「1」表示 PIE 「2」表示 NBIO 「3」表示 SMU 「4」表示 PSP 「5」表示 MP5 [arg2] CPU 絲印標籤，以 1 為基底

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. CPU 偵測到的可更正錯誤。不需要執行任何動作。
2. 以下清單提供了有關錯誤類型的說明：

- a. 「1」表示 PIE（電源管理、中斷等）錯誤。
- b. 「2」表示 NBIO（北橋 IO）錯誤。
- c. 「3」表示 SMU（系統管理單元）錯誤。
- d. 「4」表示 PSP（平台安全性處理器）錯誤。
- e. 「5」表示 MP5（Microprocessor5 管理控制器）錯誤。

- **FQXSFP0063N：CPU [arg1] 核心 [arg2] 已停用。**

嚴重性：錯誤

參數：

[arg1]：CPU 絲印標籤 [arg2]：核心索引

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 將 UEFI 韌體更新為最新版本。
2. 關閉系統電源並卸下 A/C 電源。
3. 還原 A/C 電源並開啟系統電源。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP04033F：正在進行 TPM 韌體回復。請勿關閉或重設系統。**

嚴重性：警告

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

附註：在 TPM 韌體回復的過程中，系統將不會回應電源關閉訊號 (FQXSFP04034I)。

- **FQXSFP04034I：TPM 韌體回復已完成，正在重新啟動系統以使其生效。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP04035M：TPM 韌體回復失敗。TPM 晶片可能已損壞。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。
2. 如果再次發生錯誤，TPM 相關功能將無法運作。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFP4038I**：TPM 韌體回復成功。

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4040M**：TPM 自我測試失敗。

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。
2. 如果再次發生錯誤，TPM 相關功能將無法運作。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFP4041I**：正在進行 TPM 韌體更新。請勿關閉或重設系統。

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4042I**：TPM 韌體更新已完成，正在重新啟動系統以使其生效。

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4043G**：TPM 韌體更新已中斷。系統正在重新開機...

嚴重性：警告

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4044I**：目前的 TPM 韌體版本無法支援 TPM 版本切換。

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4045G**：物理現場授權未生效，TPM 韌體升級已異常終止。

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 遵循《系統維修手冊》的指示，透過跳接器使 TPM 物理現場授權生效。請參閱 <https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>，瀏覽至 ThinkSystem SR850P 機型 7D2F、7D2G、7D2H > 硬體更換程序 > 更換處理器板 > 啟用 TPM/TCM > 物理現場授權生效。
2. 將系統開機進入 F1 設定，檢查 TPM 狀態，確認 TPM 可用且 TPM 韌體版本支援 TPM 切換。請參閱 <https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>，瀏覽至 ThinkSystem 伺服器的 UEFI 手冊 > ThinkSystem 伺服器搭載 AMD EPYC (1 插座，第 1、2、3 代) > 系統 Setup Utility 介面 > 安全性功能表 > TPM 切換。
3. 重新啟動系統並重試 TPM 韌體切換。請參閱 <https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>，瀏覽至 ThinkSystem SR850P 機型 7D2F、7D2G、7D2H > 硬體更換程序 > 更換處理器板 > 啟用 TPM/TCM > 設定 TPM 版本。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4046I：TPM 韌體將從 TPM1.2 更新至 TPM2.0。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4047I：TPM 韌體將從 TPM2.0 更新至 TPM1.2。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4049I：TPM 韌體更新成功。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4050G：無法更新 TPM 韌體。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 遵循產品使用手冊中的指示，透過 TPM 作業清除 TPM，然後重試 TPM 韌體更新。前往 <https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.thinksystem.common.nav.doc/portfolio.html>，然後按一下您產品的鏈結。通常，TPM 更新資訊位於「硬體更換程序」中的「更換主機板」一節。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4051G：發現未定義的 TPM_POLICY**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4052G : TPM_POLICY 未鎖定**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4053G : 系統 TPM_POLICY 與介面板不相符。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 從介面板上卸下所有新加入的 TPM 卡，或重新安裝系統隨附的原始 TPM 卡。
2. 重新啟動系統。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4054G : TPM 卡邏輯連結失敗。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4056M : TPM 卡已變更，需要裝回系統隨附的原始 TPM 卡。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 重新安裝系統隨附的原始 TPM 卡。
2. 重新啟動系統。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFP4059I : 使用者請求跳過凍結與 AHCI 相連的 SATA 硬碟的鎖定。系統 UEFI 接受了請求，並將執行 priot 以進行 OS 開機。**

嚴重性：參考

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 使用 OneCLI 工具將 SystemOobCustom.SkipAhciFreezeLock 從停用變更為啟用。（使用 OneCLI 指令「OneCli config set SystemOobCustom.SkipAhciFreezeLock “Enabled” --imm IMM_USERID:IMM_PASSWORD@IMM_IP --override」）。
2. 重新啟動系統到 OS。

- **FQXSFP4060I：已跳過凍結 AHCI 連接的 SATA 硬碟的鎖定。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4061I：已還原 AHCI 連接的 SATA 硬碟的預設鎖定行為。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4070I：平台安全開機保險絲已啟用。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4071I：平台安全開機保險絲已停用。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4072G：未定義平台安全開機原則。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請聯絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4073G：平台安全開機保險絲已啟用，但 CPU 1 未熔斷保險絲。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 如果已更換新的 CPU，則回復為原來的 CPU 並重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4074G：平台安全開機保險絲已啟用，但 CPU 2 未熔斷保險絲。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 如果已更換新的 CPU，則回復為原來的 CPU 並重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4075G：平台安全開機保險絲已啟用，但 CPU 1、2 未熔斷保險絲。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 如果已更換新的 CPU，則回復為原來的 CPU 並重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4076G：平台安全開機保險絲已停用，但 CPU 1 已熔斷保險絲。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 如果已更換新的 CPU，則回復為原來的 CPU 並重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4077G：平台安全開機保險絲已停用，但 CPU 2 已熔斷保險絲。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 如果已更換新的 CPU，則回復為原來的 CPU 並重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4078G：平台安全開機保險絲已停用，但 CPU 1、2 已熔斷保險絲。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 如果已更換新的 CPU，則回復為原來的 CPU 並重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFP4080I：主機開機密碼已變更。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4081I：主機開機密碼已清除。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4082I：主機管理者密碼已變更。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4083I：主機管理者密碼已清除。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4084I：主機開機順序已變更。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFP4085I：主機 WOL 開機順序已變更。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFSM0002N：開機權限遭管理模組拒絕：系統停機。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 關閉並再次開啟系統 AC 電源。
2. 檢查 XCC 日誌，並確保 PSU 的安裝有遵循支援準則的要求。
3. 檢閱 XCC GUI 中的電源原則和系統配置設定。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFSM0003N：等待管理模組的開機權限時發生逾時：系統停機。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 關閉並再次開啟系統 AC 電源。
2. 檢查 XCC 日誌，並確保 PSU 的安裝有遵循支援準則的要求。
3. 檢閱 XCC GUI 中的電源原則和系統配置設定。
4. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFSM0004M : XCC 通訊失敗。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 關閉並再次開啟系統 AC 電源。
2. 確保 XCC 和 UEFI 韌體以相同的相容等級運作。
3. 檢查 Lenovo 支援中心網站，以取得適用於此錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。
4. 重新刷新 XCC 韌體。
5. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

附註：此錯誤的解決方案可能涉及主機板更換。如果已啟用 TPM 加密，請備份 TPM 加密回復金鑰。

- **FQXSFSM0007I : XCC 系統事件日誌 (SEL) 已滿。**

嚴重性：參考

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 使用 BMC Web 介面來清除事件日誌。
2. 若無法使用 BMC 通訊，請使用 F1 設定存取「系統事件日誌」功能表並選擇「清除 BMC 系統事件日誌」，然後重新啟動伺服器。

- **FQXSFSM0008M : 偵測到開機權限逾時。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢閱並解決 XCC 日誌中所記載的通訊錯誤。
2. 關閉並再次開啟系統 AC 電源。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFSR0001M : 偵測到 [arg1] GPT 毀損，DiskGUID : [arg2]**

嚴重性：警告

參數：

[arg1]：GPT 毀損位置，「主要」：僅主要 GPT 分割區表格毀損。「備份」：僅備份 GPT 分割區表格毀損。「主要和備份」：兩個 GPT 分割區表格皆毀損。[arg2]：磁碟 GUID。

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 在 POST 期間卸下所有外部硬碟，以免誤觸發此事件。

2. 檢查 XCC 事件日誌。如果此事件有後續回復事件日誌，表示 GTP 毀損已成功回復。請忽略此事件訊息，請勿執行其餘步驟。
3. 備份資料磁碟。
4. 按下 F1 設定 -> 系統設定 -> 回復和 RAS -> 磁碟 GPT 回復，並將值設定為「自動」。
5. 儲存設定，然後重新啟動系統。
6. 開機進入 F1 設定。系統將在 POST 期間自動嘗試回復 GPT。
7. 重新啟動系統。
8. 重新格式化 LUN 或磁碟，然後重新安裝作業系統。
9. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFSR0002I : [arg1] GPT 毀損已恢復，DiskGUID : [arg2]**

嚴重性：參考

參數：

[arg1]：GPT 毀損位置，「主要」：僅主要 GPT 分割區表格毀損。「備份」：僅備份 GPT 分割區表格毀損。「主要和備份」：兩個 GPT 分割區表格皆毀損 [arg2]：磁碟 GUID

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXSFSR0003G：已超出開機嘗試次數。找不到可開機的裝置。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 卸下系統的 AC 電源。
2. 至少將一部可開機裝置連接至系統。
3. 將 AC 電源接上系統。
4. 開啟系統電源，然後重試。
5. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

- **FQXSFT0001L：偵測到無效的日期和時間。**

嚴重性：警告

使用者動作：

請完成下列步驟：

1. 檢查 XCC 事件日誌。此事件之後應會緊接著發生 FQXSFPW0001L 錯誤。解決該事件或其他電池相關的錯誤。
2. 使用 F1 設定重設日期及時間。
3. 如果問題仍然存在，請收集「服務資料」記錄並連絡 Lenovo 支援中心。

第 4 章 XClarity Provisioning Manager 事件

Lenovo XClarity Provisioning Manager 可產生下列事件。

每一個事件碼都會顯示下列欄位：

事件 ID

專門識別事件的 ID。

事件說明

為事件所顯示的日誌訊息字串。

說明

提供說明為何發生事件的相關資訊。

嚴重性

指明此狀況的嚴重層次。在事件日誌中，嚴重性會縮寫成第一個字元。可能會顯示下列嚴重性：

- **參考**。記錄這類事件的目的是供審核之用，通常是屬於正常行為的使用者動作或狀態變更。
- **警告**。這類事件不比錯誤嚴重，但如有可能，應及早更正這個狀況，以免日後變為錯誤。此狀況可能也需要其他監視或維護。
- **錯誤**。這類事件代表失敗，或者會損害服務或預期功能的嚴重狀態。

使用者動作

指示解決事件所應執行的動作。請依所示順序執行本節所列的步驟，直到問題解決為止。如果在執行所有步驟後無法解決問題，請聯絡 Lenovo 支援中心。

依嚴重性列出的 LXPM 事件

下表依嚴重性（資訊、錯誤和警告）列出所有的 LXPM 事件。

表格 4. 依嚴重性列出的事件

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|-------------------------|-----|
| FQXPMCL0005I | 開始安裝作業系統。 | 參考 |
| FQXPMCL0006I | 順利匯出 raid 配置。 | 參考 |
| FQXPMCL0007I | 順利匯入 raid 配置。 | 參考 |
| FQXPMCL0008I | 順利匯出 uefi 設定。 | 參考 |
| FQXPMCL0009I | 順利匯入 uefi 設定。 | 參考 |
| FQXPMCL0010I | 順利匯出 bmc 設定。 | 參考 |
| FQXPMCL0011I | 順利匯入 bmc 設定。 | 參考 |
| FQXPMEM0002I | 找到 LXPM 韌體映像檔。正在啟動 LXPM | 參考 |
| FQXPMEM0003I | LXPM 已結束。控制權已回到 UEFI | 參考 |
| FQXPMEM0004I | 啟動診斷程式 | 參考 |
| FQXPMEM0005I | 成功啟動診斷程式 | 參考 |
| FQXPMER0002I | 清除 RAID 配置和內部儲存體 | 參考 |

表格 4. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|-----------------------------------|-----|
| FQXPMER0003I | RAID 配置順利清除 | 參考 |
| FQXPMER0004I | 內部儲存硬碟順利清除 | 參考 |
| FQXPMER0005I | 所有系統日誌順利清除 | 參考 |
| FQXPMER0006I | UEFI 原廠預設值順利載入 | 參考 |
| FQXPMER0007I | BMC 原廠預設值順利載入 | 參考 |
| FQXPMNM0002I | 將 BMC 網路參數設定為新值。 | 參考 |
| FQXPMOS0028I | [arg1] 作業系統已安裝 | 參考 |
| FQXPMOS0012I | 成功變更硬碟狀態。 | 參考 |
| FQXPMOS0022I | 成功建立新的虛擬磁碟。 | 參考 |
| FQXPMOS0032I | 成功移除現有的虛擬磁碟。 | 參考 |
| FQXPMUP0101I | 開始更新 LXPM | 參考 |
| FQXPMUP0102I | 開始更新 Windows 驅動程式 | 參考 |
| FQXPMUP0103I | 開始更新 Linux 驅動程式 | 參考 |
| FQXPMUP0104I | 開始更新 UEFI | 參考 |
| FQXPMUP0105I | 開始更新 BMC | 參考 |
| FQXPMUP0106I | 已成功更新韌體 | 參考 |
| FQXPMVD0003I | 成功更新 VPD 資料。 | 參考 |
| FQXPMCL0001K | 找不到 Bootx64.efi。無法啟動作業系統。 | 警告 |
| FQXPMCL0002K | 無法從 USB 讀取 Deployment Manager 簽章。 | 警告 |
| FQXPMCL0003K | BMC 通訊失敗：驅動程式裝載錯誤。 | 警告 |
| FQXPMCL0004K | BMC 通訊成功。磁區名稱不符。 | 警告 |
| FQXPMCL0005K | 目前系統開機模式為舊式。作業系統複製僅支援 UEFI 模式。 | 警告 |
| FQXPMCL0006K | 無法匯出 raid 配置。 | 警告 |
| FQXPMCL0007K | 無法匯入 raid 配置。 | 警告 |
| FQXPMCL0008K | 無法匯出 uefi 設定。 | 警告 |
| FQXPMCL0009K | 無法匯入 uefi 設定。 | 警告 |
| FQXPMCL0010K | 無法匯出 bmc 設定。 | 警告 |
| FQXPMCL0011K | 無法匯入 bmc 設定。 | 警告 |
| FQXPMNM0001G | 無法設定新的 BMC 網路參數。 | 警告 |
| FQXPMOS0001K | 找不到 Bootx64.efi。無法啟動作業系統。 | 警告 |
| FQXPMOS0002K | 無法從 USB 讀取 Deployment Manager 簽章。 | 警告 |
| FQXPMOS0003K | 無法將 Windows 開機檔案複製到目標 | 警告 |
| FQXPMOS0004K | BMC 通訊失敗：EMMC2USB 裝載錯誤。 | 警告 |
| FQXPMOS0005K | BMC 通訊失敗：驅動程式裝載錯誤。 | 警告 |
| FQXPMOS0006K | BMC 通訊成功。磁區名稱不符。 | 警告 |

表格 4. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|------------------------------------|-----|
| FQXPMOS0007K | 無法讀取授權 RTF 檔。 | 警告 |
| FQXPMOS0008K | 請確認乙太網路纜線已插入電腦中，且您的網路設定正確無誤。 | 警告 |
| FQXPMOS0009K | 目前系統開機模式為舊式。LXPM OS 安裝僅支援 UEFI 模式。 | 警告 |
| FQXPMSR0001K | 找到不支援的 RAID 配接卡。 | 警告 |
| FQXPMSR0011K | 無法變更硬碟狀態。 | 警告 |
| FQXPMUP0001K | 系統配置不符合必要條件 | 警告 |
| FQXPMUP0002K | 選取的套件不相容 | 警告 |
| FQXPMUP0003K | 無法取得 UEFI 的最低版本 | 警告 |
| FQXPMUP0004K | 無法取得已安裝的 UEFI 版本 | 警告 |
| FQXPMUP0005K | 無法取得已安裝的 BMC 版本 | 警告 |
| FQXPMUP0006K | 無法取得已安裝的 LXPM 版本 | 警告 |
| FQXPMUP0007K | 無法取得已安裝的 Linux 驅動程式版本 | 警告 |
| FQXPMUP0008K | 無法取得已安裝的 Windows 驅動程式版本 | 警告 |
| FQXPMVD0001H | 無法取得 VPD 資料。 | 警告 |
| FQXPMVD0002H | 無法更新 VPD 資料。 | 警告 |
| FQXPMVD0011K | 無法取得 TPM/TPM 卡/TCM 原則狀態 | 警告 |
| FQXPMVD0012K | 無法設定 TPM/TPM 卡/TCM 原則 | 警告 |
| FQXPMEM0001M | 找不到 LXPM 韌體映像檔 | 錯誤 |
| FQXPMEM0006M | 找不到診斷韌體映像檔 | 錯誤 |
| FQXPMEM0007M | 診斷映像檔無法啟動，因為「主控台重新導向」已啟用 | 錯誤 |
| FQXPMEM0008M | 診斷映像檔無法啟動，因為映像檔可能已毀損 | 錯誤 |
| FQXPMER0002M | 無法清除 RAID 配置 | 錯誤 |
| FQXPMER0003M | 無法清除內部儲存硬碟 | 錯誤 |
| FQXPMER0004M | 無法清除系統日誌 | 錯誤 |
| FQXPMER0005M | 無法載入 UEFI 原廠預設值 | 錯誤 |
| FQXPMER0006M | 無法載入 XCC 原廠預設值 | 錯誤 |
| FQXPMSD0001M | HDD Test 已被主機的硬體或軟體重設中斷 | 錯誤 |
| FQXPMSD0002M | 裝置執行自我測試時發生嚴重錯誤或不明測試錯誤 | 錯誤 |
| FQXPMSD0003M | 自我測試完成，但有測試項目失敗，而且失敗的測試項目不明。 | 錯誤 |
| FQXPMSD0004M | 自我測試完成，但測試的電氣項目失敗。 | 錯誤 |
| FQXPMSD0005M | 自我測試完成，但測試的伺服 (和/或探查) 項目失敗。 | 錯誤 |
| FQXPMSD0006M | 自我測試完成，但測試的讀取項目失敗。 | 錯誤 |
| FQXPMSD0007M | 找不到硬碟 | 錯誤 |
| FQXPMSD0008M | UEFI 仍未就緒，LXPM 無法傳送指令以測試硬碟。 | 錯誤 |
| FQXPMSD0009M | LXPM 向硬碟傳送測試指令時，偵測到裝置錯誤。 | 錯誤 |

表格 4. 依嚴重性列出的事件 (繼續)

| 事件 ID | 訊息字串 | 嚴重性 |
|--------------|-------------------------------|-----|
| FQXPMSD0010M | LXPM 向硬碟傳送測試指令時，UEFI 逾時。 | 錯誤 |
| FQXPMSD0011M | LXPM 傳送指令以測試硬碟時，UEFI 不支援該硬碟。 | 錯誤 |
| FQXPMSR0021L | 無法建立新的虛擬磁碟。 | 錯誤 |
| FQXPMSR0031L | 無法移除現有的虛擬磁碟 | 錯誤 |
| FQXPMP0201M | BMC 通訊失敗：EMMC2USB 裝載錯誤。無法更新韌體 | 錯誤 |
| FQXPMP0202M | 傳輸更新套件錯誤。無法更新韌體 | 錯誤 |
| FQXPMP0203M | BMC 通訊失敗：EMMC2USB 卸載錯誤。無法更新韌體 | 錯誤 |
| FQXPMP0204M | BMC 通訊失敗：執行更新指令失敗。無法更新韌體 | 錯誤 |
| FQXPMP0205M | BMC 通訊失敗：取得更新狀態失敗。無法更新韌體 | 錯誤 |
| FQXPMP0206M | 更新套件的版本太舊。無法更新韌體。 | 錯誤 |
| FQXPMP0207M | 更新套件無效。無法更新韌體。 | 錯誤 |
| FQXPMP0208M | 無法執行重新開機 BMC 指令 | 錯誤 |

XClarity Provisioning Manager 事件清單

本節列出可從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 傳送的所有訊息。

- **FQXPML0001K：找不到 Bootx64.efi。無法啟動作業系統。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 若問題持續發生，請重新刷新 BMC 韌體。
3. 重新啟動系統並重試 OS 開機。
4. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開主機系統電源。

5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPML0002K：無法從 USB 讀取 Deployment Manager 簽章。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確認虛擬 USB 連線正常運作。

2. 透過 LXPM 左面板 UEFI 設定下的 BMC 設定來重新啟動 BMC。透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
3. 重新刷新 BMC 韌體。
4. 再次複製映像，然後重試作業。
5. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

6. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMCL0003K：BMC 通訊失敗：驅動程式裝載錯誤。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確認虛擬 USB 連線正常運作。
2. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
3. 重新刷新 BMC 韌體。
4. 再次複製映像，然後重試作業。
5. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

6. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMCL0004K：BMC 通訊成功。磁區名稱不符。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重新刷新 BMC 韌體。
3. 再次複製映像，然後重試作業。
4. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMCL0005I：開始安裝作業系統。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMCL0005K：目前系統開機模式為舊式。作業系統複製僅支援 UEFI 模式。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 將開機模式變更為 UEFI 模式（UEFI 設定 -> 開機管理程式 -> 開機模式 -> 系統開機模式，然後選取 UEFI 模式。）。
2. 再次複製映像，然後重試作業。

- **FQXPMCL0006I：順利匯出 raid 配置。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMCL0006K：無法匯出 raid 配置。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 前往下列 Lenovo 支援中心網站，查看支援的 RAID 配接卡相關資訊。
<http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
2. 確定 RAID 配接卡、LXPM 和 UEFI 韌體皆為最新版本。
3. 確定 RAID 配接卡和硬碟的狀態皆正常。
4. 確認硬碟、SAS 擴充器（如果適用）和 RAID 配接卡的實體連線正確無誤。
5. 重新開機，然後重試匯出 RAID 配置。
6. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMCL0007I：順利匯入 raid 配置。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMCL0007K：無法匯入 raid 配置。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 前往下列 Lenovo 支援中心網站，查看支援的 RAID 配接卡相關資訊。
<http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
2. 確定 RAID 配接卡、LXPM 和 UEFI 韌體皆為最新版本。
3. 確定 RAID 配接卡和硬碟的狀態皆良好。

4. 確定硬碟和 RAID 配接卡之間的實體連線狀況良好。
5. 確定平台和 RAID 配置與原始配置相同。
6. 重新開機，然後重試匯入 RAID 配置。
7. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMCL0008I：順利匯出 uefi 設定。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMCL0008K：無法匯出 uefi 設定。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確認與 USB/網路硬碟的連線正確無誤，然後重試匯出 UEFI 設定。
2. 重新開機，然後重試匯出 UEFI 設定。
3. 重新刷新 UEFI 韌體。
4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMCL0009I：順利匯入 uefi 設定。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMCL0009K：無法匯入 uefi 設定。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確認與 USB/網路硬碟的連線正確無誤，然後重試匯入 UEFI 設定。
2. 確定要匯入 UEFI 設定的系統型號類型相同，而且 UEFI 版本相同。
3. 重新開機並嘗試匯入新複製的 UEFI 設定。
4. 重新刷新 UEFI 韌體。
5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMCL0010I：順利匯出 bmc 設定。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMCL0010K：無法匯出 bmc 設定。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 執行 AC 重設。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

3. 重試匯出 BMC 設定。
4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMCL0011I：順利匯入 bmc 設定。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMCL0011K：無法匯入 bmc 設定。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確定來源和目標之間的 BMC 版本相同。
2. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
3. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 重試匯入 BMC 設定。
5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMEM0001M：找不到 LXPM 韌體映像檔**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重新刷新 LXPM。
3. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMEM0002I：找到 LXPM 韌體映像檔。正在啟動 LXPM**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMEM0003I：LXPM 已結束。控制權已回到 UEFI**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMEM0004I：啟動診斷程式**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMEM0005I：成功啟動診斷程式**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMEM0006M：找不到診斷韌體映像檔**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

3. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMEM0007M：診斷映像檔無法啟動，因為「主控台重新導向」已啟用**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過執行以下步驟，在 UEFI 設定中停用「配置主控台重新導向」：- 移至 F1 設定 -> 系統設定 -> 裝置與 I/O 埠 -> 主控台重新導向設定 -> - 選取「主控台重新導向」- 將設定變更為「停用」並儲存 - 接著重新啟動系統。

2. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

3. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMEM0008M：診斷映像檔無法啟動，因為映像檔可能已毀損**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

3. 重新刷新 LXPM。
4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMER0002I：清除 RAID 配置和內部儲存體**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMER0002M：無法清除 RAID 配置**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 重新啟動系統，然後重試作業。
2. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMER0003I：RAID 配置順利清除**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMER0003M：無法清除內部儲存硬碟**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 確認硬碟、背板及所有相關纜線都已正確連接。
2. 檢查硬碟是否已啟用安全性功能；若已啟用，請加以停用並重試作業。
3. 確認裝置韌體為最新版本。
4. 重新啟動系統，然後重試作業。
5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMER0004I：內部儲存硬碟順利清除**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMER0004M：無法清除系統日誌**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重試此作業。
3. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMER0005I：所有系統日誌順利清除**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMER0005M：無法載入 UEFI 原廠預設值**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重試此作業。
3. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMER0006I：UEFI 原廠預設值順利載入**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMER0006M：無法載入 XCC 原廠預設值**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重試此作業。
3. 如果問題仍然存在，請關閉再開啟 AC 電源。（在 AC 電源關閉與開啟之間等待數秒鐘）
4. 重試此作業。
5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMER0007I：BMC 原廠預設值順利載入**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMNM0001G：無法設定新的 BMC 網路參數。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確認輸入參數有效。
2. 等候一分鐘，然後重試設定。
3. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
4. 重試設定變更。
5. 使用 UEFI 設定來變更參數（選用）。

- **FQXPMNM0002I：將 BMC 網路參數設定為新值。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMOS0001K：找不到 Bootx64.efi。無法啟動作業系統。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重新刷新 BMC 韌體。
3. 重新啟動系統並重試 OS 開機。
4. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMOS0002K：無法從 USB 讀取 Deployment Manager 簽章。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確認虛擬 USB 連線正常運作。
2. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
3. 若問題持續發生，請重新刷新 BMC 韌體。
4. 重試 OS 部署。
5. 如果問題仍然存在，請執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

6. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMOS0003K：無法將 Windows 開機檔案複製到目標**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確認虛擬 USB 連線正常運作。
2. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
3. 重新刷新 BMC 韌體。
4. 重試 OS 部署。
5. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

6. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMOS0004K：BMC 通訊失敗：EMMC2USB 裝載錯誤。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確認虛擬 USB 連線正常運作。
2. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
3. 重新刷新 BMC 韌體。
4. 重試 OS 部署。
5. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

6. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMS0005K：BMC 通訊失敗：驅動程式裝載錯誤。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確認虛擬 USB 連線正常運作。
2. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
3. 重新刷新 BMC 韌體。
4. 重試 OS 部署。
5. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

6. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMS0006K：BMC 通訊成功。磁區名稱不符。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 若問題持續發生，請重新刷新 BMC 韌體。
3. 重試 OS 部署。
4. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMS0007K：無法讀取授權 RTF 檔。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 若問題持續發生，請重新刷新 BMC 韌體。

3. 使用其他作業系統媒體（USB DVD 或 USB 隨身碟）。
4. 重試 OS 部署。
5. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

6. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMS0008K：請確認乙太網路纜線已插入電腦中，且您的網路設定正確無誤。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確認 SMB/CIFS 和 NFS 通訊正常運作（確認乙太網路纜線已插上而且網路設定正確無誤）。
2. 確認作業系統版本和資料夾路徑正確無誤。
3. 重試 CIFS 和 NFS 安裝。
4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMS0009K：目前系統開機模式為舊式。LXPM OS 安裝僅支援 UEFI 模式。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 將開機模式變更為 UEFI 模式
2. 重試 OS 部署。

- **FQXPMS0028I：[arg1] 作業系統已安裝**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMSD0001M：HDD Test 已被主機的硬體或軟體重設中斷**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 從伺服器卸下 A/C 並重新安置所有硬碟、背板、RAID 配接卡、擴充器（如果有的話）和纜線。
2. 確認裝置韌體為最新版本。
3. 重試測試。
4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMSD0002M：裝置執行自我測試時發生嚴重錯誤或不明測試錯誤**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 從伺服器卸下 A/C 並重新安置所有硬碟、背板、RAID 配接卡、擴充器（如果有的話）和纜線。
2. 確認裝置韌體為最新版本。
3. 重試測試。
4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

• **FQXPMSD0003M：自我測試完成，但有測試項目失敗，而且失敗的測試項目不明。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 從伺服器卸下 A/C 並重新安置所有硬碟、背板、RAID 配接卡、擴充器（如果有的話）和纜線。
2. 確認裝置韌體為最新版本。
3. 重試測試。
4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

• **FQXPMSD0004M：自我測試完成，但測試的電氣項目失敗。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 從伺服器卸下 A/C 並重新安置所有硬碟、背板、RAID 配接卡、擴充器（如果有的話）和纜線。
2. 確認裝置韌體為最新版本。
3. 重試測試。
4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

• **FQXPMSD0005M：自我測試完成，但測試的伺服（和/或探查）項目失敗。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 從伺服器卸下 A/C 並重新安置所有硬碟、背板、RAID 配接卡、擴充器（如果有的話）和纜線。
2. 確認裝置韌體為最新版本。
3. 重試測試。
4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

• **FQXPMSD0006M：自我測試完成，但測試的讀取項目失敗。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 從伺服器卸下 A/C 並重新安置所有硬碟、背板、RAID 配接卡、擴充器（如果有的話）和纜線。
2. 確認裝置韌體為最新版本。
3. 重試測試。
4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMSD0007M：找不到硬碟**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 從伺服器卸下 A/C 並重新安置所有硬碟、背板、RAID 配接卡、擴充器（如果有的話）和纜線。
2. 確認裝置韌體為最新版本。
3. 驗證 BMC 或 OneCLI 庫存日誌中是否存在相同的錯誤。
4. 重試測試。
5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMSD0008M：UEFI 仍未就緒，LXPM 無法傳送指令以測試硬碟。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 重新啟動系統並再次執行測試。
2. 如果仍然回報此訊息，請在作業系統上執行最新版的 SMART 工具以檢查硬碟狀態，該開放原始碼工具可從網站下載。
3. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMSD0009M：LXPM 向硬碟傳送測試指令時，偵測到裝置錯誤。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 執行下列其中一項：
 - 如果系統偵測到受影響的硬碟，請更新硬碟韌體並重新啟動伺服器。
 - 如果系統未偵測到受影響的硬碟或無法回應：
 - a. 關閉伺服器電源並卸下 A/C 電源。
 - b. 重新安置相關聯的 RAID 控制器、SAS 纜線、背板和硬碟。
 - c. 重新連接系統電源並重新啟動伺服器。

2. 從 LXPM 重新執行硬碟測試。如需詳細資料，請參閱 LXPM 文件，網址為：
https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html。按一下適用於您伺服器型號的 LXPM 版本，然後從左側導覽樹狀目錄中選擇 Using LXPM（使用 LXPM）-> Diagnostics（診斷）-> Running diagnostics（執行診斷）。
3. 如果問題仍然存在，請將測試結果儲存到本端 USB 儲存裝置或共用網路資料夾中的 test_hdd.txt 檔案。
4. 聯絡技術支援以更換硬碟。

- **FQXPMSD0010M：LXPM 向硬碟傳送測試指令時，UEFI 逾時。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 執行下列其中一項：
 - 如果系統偵測到受影響的硬碟，請更新硬碟韌體並重新啟動伺服器。
 - 如果系統未偵測到受影響的硬碟或無法回應：
 - a. 關閉伺服器電源並卸下 A/C 電源。
 - b. 重新安置相關聯的 RAID 控制器、SAS 纜線、背板和硬碟。
 - c. 重新連接系統電源並重新啟動伺服器。
2. 從 LXPM 執行硬碟測試。如需詳細資料，請參閱 LXPM 文件，網址為：https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html。按一下適用於您伺服器型號的 LXPM 版本，然後從左側導覽樹狀目錄中選擇 Using LXPM（使用 LXPM）-> Diagnostics（診斷）-> Running diagnostics（執行診斷）。
3. 如果問題仍然存在，請將測試結果儲存到本端 USB 儲存裝置或共用網路資料夾中的 test_hdd.txt 檔案。
4. 聯絡技術支援以更換硬碟。

- **FQXPMSD0011M：LXPM 傳送指令以測試硬碟時，UEFI 不支援該硬碟。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 檢查硬碟規格，判斷該硬碟是否支援 ATA 自我測試功能。
2. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMSR0001K：找到不支援的 RAID 配接卡。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 前往下列 Lenovo 支援中心網站，查看支援的 RAID 配接卡相關資訊。
<http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
2. 確定 RAID 配接卡、LXPM 和 UEFI 韌體皆為最新版本。

3. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMSR0011K：無法變更硬碟狀態。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 確定 LXPM 及 RAID 配接卡韌體皆為最新版本。
2. 確定 RAID 配接卡和硬碟的狀態皆良好。
3. 確認硬碟、SAS 擴充器（如果適用）和 RAID 配接卡的實體連線正確無誤。
4. 確定對特殊硬碟的操作合法或合邏輯。（例如，您無法將未配置的不良變更為線上狀態）
5. 重新開機，然後重試變更硬碟的狀態。
6. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMSR0012I：成功變更硬碟狀態。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMSR0021L：無法建立新的虛擬磁碟。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 確定 LXPM 及 RAID 配接卡韌體皆為最新版本。
2. 確定 RAID 配接卡和硬碟的狀態皆良好。
3. 確認硬碟、SAS 擴充器（如果適用）和 RAID 配接卡的實體連線正確無誤。
4. 確定硬碟狀態正確（未配置的良好）。
5. 重新開機，然後重試建立新的虛擬磁碟。
6. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMSR0022I：成功建立新的虛擬磁碟。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMSR0031L：無法移除現有的虛擬磁碟**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 確定 LXPM 及 RAID 配接卡韌體皆為最新版本。

2. 確定 RAID 配接卡和硬碟的狀態皆良好。
3. 確認硬碟、SAS 擴充器（如果適用）和 RAID 配接卡的實體連線正確無誤。
4. 重新開機，然後重試移除現有的虛擬磁碟。
5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMSR0032I：成功移除現有的虛擬硬碟。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMUP0001K：系統配置不符合必要條件**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 依照提示更新韌體，然後重試更新。
2. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0002K：選取的套件不相容**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 依照提示更新個別韌體套件。
2. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0003K：無法取得 UEFI 的最低版本**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重新刷新 BMC 韌體。
3. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開主機系統電源。

4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0004K：無法取得已安裝的 UEFI 版本**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重新刷新 BMC 韌體。
3. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0005K：無法取得已安裝的 BMC 版本**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重新刷新 BMC 韌體。
3. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0006K：無法取得已安裝的 LXPM 版本**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重新刷新 BMC 韌體。
3. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0007K：無法取得已安裝的 Linux 驅動程式版本**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

3. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0008K：無法取得已安裝的 Windows 驅動程式版本**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重新刷新 BMC 韌體。
3. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0101I：開始更新 LXPM**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMUP0102I：開始更新 Windows 驅動程式**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMUP0103I：開始更新 Linux 驅動程式**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMUP0104I：開始更新 UEFI**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMUP0105I：開始更新 BMC**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMUP0106I：已成功更新韌體**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMUP0201M：BMC 通訊失敗：EMMC2USB 裝載錯誤。無法更新韌體**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過受支援的方法和透過 uEFI 設定的 BMC 設定，或 BMC Web UI 中的「重新啟動管理控制器」重新啟動 BMC。然後，重新啟動系統。
2. 如果問題仍然存在，請重新刷新 BMC 韌體。
3. 如果問題仍然存在，請執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 如果問題仍然存在，請嘗試使用其他 Lenovo 工具執行更新（例如 XClarity Administrator、XClarity Controller 或 XClarity Essential OneCLI）。
5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0202M：傳輸更新套件錯誤。無法更新韌體**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 確認更新套件未損壞，然後重試更新。
2. 確認與 USB/網路硬碟的連線正確無誤，然後重試更新。
3. 透過受支援的方法和透過 uEFI 設定的 BMC 設定，或 BMC Web UI 中的「重新啟動管理控制器」重新啟動 BMC。然後，重新啟動系統。
4. 如果問題仍然存在，請重新刷新 BMC 韌體。
5. 如果問題仍然存在，請執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

6. 如果問題仍然存在，請嘗試使用其他 Lenovo 工具執行更新（例如 XClarity Administrator、XClarity Controller 或 XClarity Essential OneCLI）。
7. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0203M：BMC 通訊失敗：EMMC2USB 卸載錯誤。無法更新韌體**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重新刷新 BMC 韌體
3. 如果問題仍然存在，請執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 如果問題仍然存在，請嘗試使用其他 Lenovo 工具執行更新（例如 XClarity Administrator、XClarity Controller 或 XClarity Essential OneCLI）。
5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

• **FQXPMUP0204M：BMC 通訊失敗：執行更新指令失敗。無法更新韌體**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC。
2. 重新刷新 BMC 韌體。
3. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 如果問題仍然存在，請嘗試使用其他 Lenovo 工具執行更新（例如 XClarity Administrator、XClarity Controller 或 XClarity Essential OneCLI）。
5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

• **FQXPMUP0205M：BMC 通訊失敗：取得更新狀態失敗。無法更新韌體**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重新刷新 BMC 韌體。
3. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 如果問題仍然存在，請嘗試使用其他 Lenovo 工具執行更新（例如 XClarity Administrator、XClarity Controller 或 XClarity Essential OneCLI）。

5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0206M：更新套件的版本太舊。無法更新韌體。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 依照提示選取較新的更新套件版本，然後重試更新。
2. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
3. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 如果問題仍然存在，請嘗試使用其他 Lenovo 工具執行更新（例如 XClarity Administrator、XClarity Controller 或 XClarity Essential OneCLI）。
5. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0207M：更新套件無效。無法更新韌體。**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 確認更新套件未損壞，然後重試更新。
2. 確認與 USB/網路硬碟的連線正確無誤，然後重試更新。
3. 透過受支援的方法和透過 uEFI 設定的 BMC 設定，或 BMC Web UI 中的「重新啟動管理控制器」重新啟動 BMC。然後，重新啟動系統。
4. 重新刷新 BMC 韌體。
5. 執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

6. 如果問題仍然存在，請嘗試使用其他 Lenovo 工具執行更新（例如 XClarity Administrator、XClarity Controller 或 XClarity Essential OneCLI）。
7. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMUP0208M：無法執行重新開機 BMC 指令**

嚴重性：錯誤

使用者動作：

1. 透過受支援的方法重新啟動 BMC 並重新啟動系統。
2. 重新刷新 BMC 韌體。

3. 如果問題仍然存在，請執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

4. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMVD0001H：無法取得 VPD 資料。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 按下「上一步」按鈕，然後再次按下「更新 VPD...」按鈕。
2. 如果步驟 1 失敗，請執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

3. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMVD0002H：無法更新 VPD 資料。**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 按下 VPD 更新頁面上的「更新」按鈕。
2. 如果步驟 1 失敗，請執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

3. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMVD0003I：成功更新 VPD 資料。**

嚴重性：參考

使用者動作：

僅供參考；無須動作。

- **FQXPMVD0011K：無法取得 TPM/TPM 卡/TCM 原則狀態**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 按下「上一步」按鈕，然後再次按下「更新 VPD...」按鈕。

2. 如果步驟 1 失敗，請執行 AC 重設或虛擬重新安置。

附註：在執行 AC 重設時，關閉 AC 電源後，請先等待數秒鐘後再開啟 AC 電源。恢復 AC 電源後，再開啟主機系統電源。

3. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

- **FQXPMVD0012K：無法設定 TPM/TPM 卡/TCM 原則**

嚴重性：警告

使用者動作：

1. 按下 VPD 更新頁面上的「套用」按鈕。
2. 如果步驟 1 失敗，請重新啟動系統。
3. 如果問題持續存在，請聯絡技術支援。

附錄 A 取得說明和技術協助

若您需要說明、服務或技術協助，或想取得更多有關 Lenovo 產品的相關資訊，您可從 Lenovo 獲得許多相關資源來協助您。

在「全球資訊網 (WWW)」上，提供了 Lenovo 系統、選配裝置、維修及支援的最新相關資訊：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

附註：IBM 是 Lenovo 處理 ThinkSystem 所偏好的服務供應商

致電之前

致電之前，您可以採取幾項步驟來嘗試自行解決問題。如果您確定需要致電尋求協助，請收集維修技術人員需要的資訊，以便更快地解決您的問題。

嘗試自行解決問題

只要遵照 Lenovo 線上說明或產品文件內的疑難排解程序，您就可以自行解決許多問題，而不需要向外尋求協助。線上說明也說明了您可執行的診斷測試。大部分的系統、作業系統和程式文件都提供了疑難排解程序以及錯誤訊息和錯誤碼的說明。如果您懷疑軟體有問題，請參閱作業系統文件或程式的文件。

您可以在以下位置找到 ThinkSystem 產品的產品文件：

<https://pubs.lenovo.com/>

您可以採取這些步驟來嘗試自行解決問題：

- 檢查所有的纜線，確定纜線已經連接。
- 檢查電源開關，確定系統及所有選配裝置都已開啟。
- 檢查是否有適用於 Lenovo 產品的更新軟體、韌體和作業系統裝置驅動程式。（請參閱以下連結）
「Lenovo 保固」條款聲明，作為 Lenovo 產品的擁有者，您必須負責維護並更新產品的所有軟體及韌體（除非其他維護合約涵蓋此項服務）。如果軟體升級中已記載問題的解決方案，維修技術人員將會要求您升級軟體及韌體。
 - 驅動程式和軟體下載
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinkedge/se455v3/7dby/downloads/driver-list/>
 - 作業系統支援中心
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 作業系統安裝指示
 - <https://pubs.lenovo.com/thinkedge#os-installation>
- 如果您已在環境中安裝新的硬體或軟體，請查看 <https://serverproven.lenovo.com>，以確定您的產品支援此硬體或軟體。
- 請參閱 *使用手冊*或 *硬體維護手冊*中的「問題判斷」以找出問題並解決。
- 請造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並查看是否有資訊可協助您解決問題。

如果要尋找適合您伺服器的 Tech 提示：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com> 並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
2. 按一下導覽窗格中的 **How To's (產品問題及解決方式)**。
3. 在下拉功能表中，按一下 **Article Type (文章類型) → Solution (解決方案)**。

遵循畫面上的指示，選擇您所碰到之問題的類別。

- 請查閱 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg 上的 Lenovo 資料中心論壇，瞭解是否有其他人遇到類似的問題。

收集致電支援中心所需要的資訊

在您需要尋求 Lenovo 產品的保固服務時，若在電話詢問之前準備好適當相關資訊，維修技術人員將會更有效地協助您解決問題。您也可以造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>，以取得有關產品保固的詳細資訊。

收集下列資訊，提供給維修技術人員。此資料將會協助維修技術人員快速提供問題的解決方案，確保您能獲得所約定的服務等級。

- 軟硬體維護合約號碼（如其適用）
- 機型號碼（Lenovo 4 位數的機器 ID）。您可以在 ID 標籤上找到機型號碼，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller」。
- 型號
- 序號
- 現行系統 UEFI 及韌體版本
- 其他相關資訊，例如錯誤訊息及日誌

如不致電 Lenovo 支援中心，您可以前往 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交電子服務要求。提交「電子服務要求」即會開始透過向維修技術人員提供相關資訊以決定問題解決方案的程序。一旦您已經完成並提交「電子服務要求」，Lenovo 維修技術人員即可開始制定解決方案。

收集服務資料

若要明確識別伺服器問題的根本原因或回應 Lenovo 支援中心的要求，您可能需要收集能夠用於進一步分析的服務資料。服務資料包含事件日誌和硬體庫存等資訊。

您可以透過下列工具收集服務資料：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的「收集服務資料」功能收集系統服務資料。您可以收集現有的系統日誌資料，或執行新診斷以收集新資料。

- **Lenovo XClarity Controller**

您可以使用 Lenovo XClarity Controller Web 介面或 CLI 收集伺服器的服務資料。您可以儲存此檔案，並將其傳送至 Lenovo 支援中心。

— 如需使用 Web 介面收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「備份 BMC 配置」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

— 如需使用 CLI 收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「XCC ffdc 指令」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **Lenovo XClarity Administrator**

您可以將 Lenovo XClarity Administrator 設定為當 Lenovo XClarity Administrator 和受管理端點中發生某些可服務事件時，自動收集並傳送診斷檔案至 Lenovo 支援中心。您可以選擇使用 Call Home 將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心，或使用 SFTP 傳送至其他服務供應商。也可以手動收集診斷檔案、提出問題記錄並將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心。

您可以在下列網址找到在 Lenovo XClarity Administrator 內設定自動問題通知的相關資訊：
https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 有庫存應用程式可收集服務資料。它可以在頻內和頻外執行。在伺服器的主機作業系統內頻內執行時，OneCLI 除了收集硬體服務資料外，還可收集有關作業系統的資訊，例如作業系統事件日誌。

若要取得服務資料，您可以執行 `getinfor` 指令。如需執行 `getinfor` 的相關資訊，請參閱 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command。

聯絡支援中心

您可以聯絡支援中心，針對您的問題取得協助。

您可以透過 Lenovo 授權服務供應商來獲得硬體服務。如果要尋找 Lenovo 授權服務供應商提供保固服務，請造訪 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，並使用過濾器搜尋不同的國家/地區。對於 Lenovo 支援電話號碼，請參閱 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> 以取得您的地區支援詳細資料。

Lenovo