


Lenovo

ThinkSystem SR645 메시지 및 코드 참조서

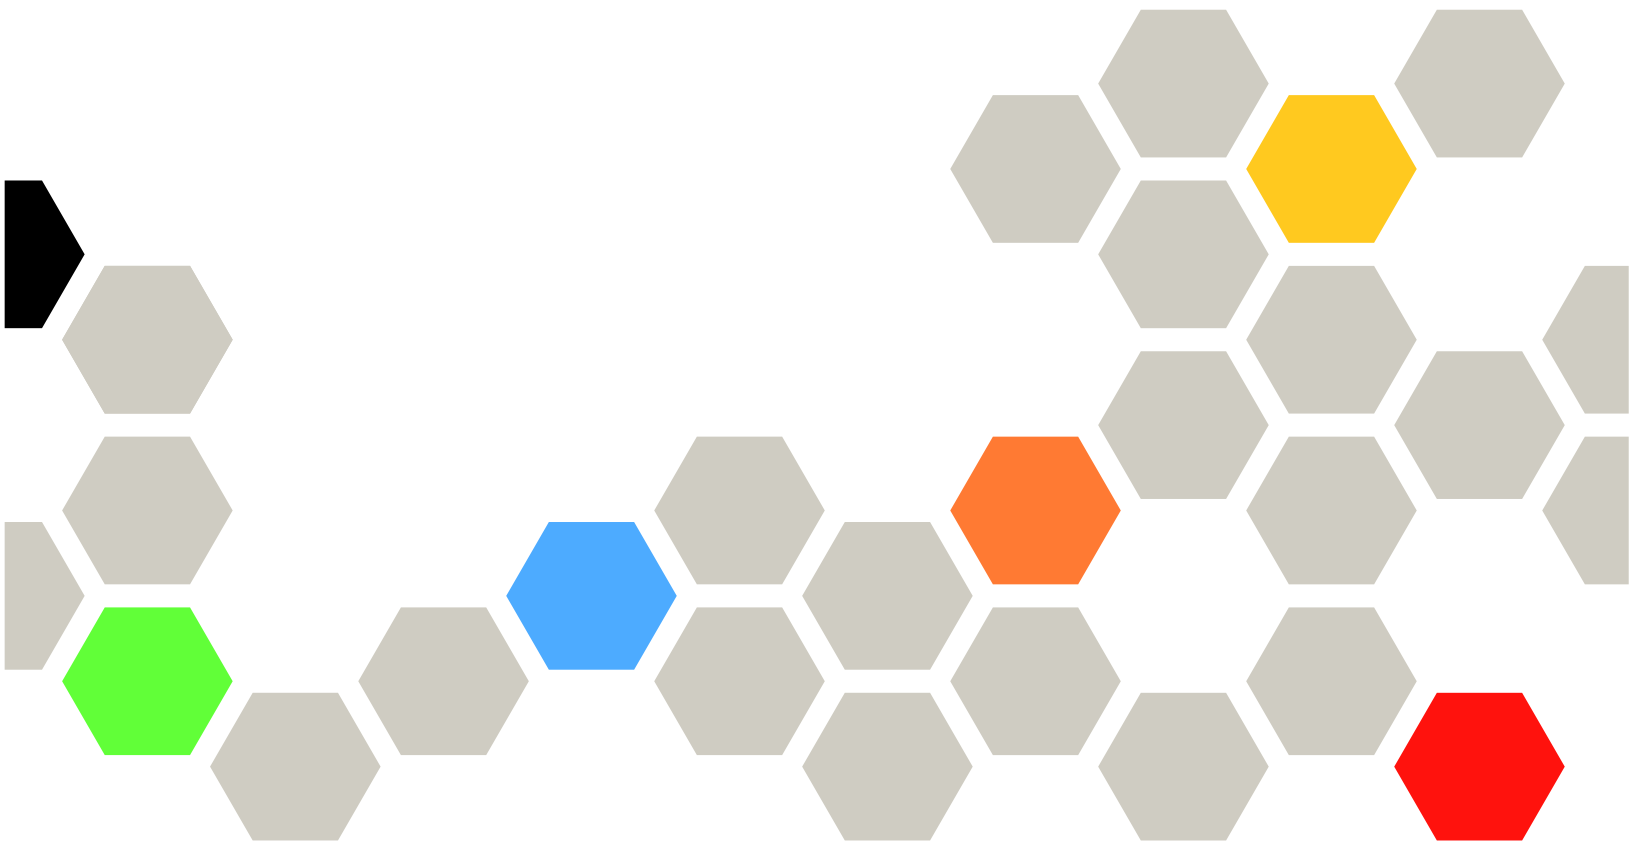

시스템 유형: 7D2X 및 7D2Y

주의

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 다음에서 제공되는 안전 정보 및 안전 지시사항을 읽고 이해하십시오.

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html

또한 다음에서 제공되는 서버에 대한 Lenovo 보증 계약조건에 대해서도 숙지해야 합니다.

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

제 10판 (2023년 6월)

© Copyright Lenovo 2020, 2023.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.

목차

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| 목차 | i | 심각도별로 조직된 LXPM 이벤트 | 297 |
| 제 1 장. 개의 메시지 | 1 | XClarity Provisioning Manager 이벤트 목록 | 300 |
| 제 2 장. XClarity Controller 이벤트 | 3 | 부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기 | 325 |
| 지원 자동 알림 XCC 이벤트 | 4 | 기술 팁 | 325 |
| 심각도별로 조직된 XCC 이벤트 | 5 | 보안 권고사항 | 325 |
| Lenovo XClarity Controller 이벤트 목록 | 42 | 문의하기 전에 | 326 |
| 제 3 장. UEFI 이벤트 | 273 | 서비스 데이터 수집 | 327 |
| 심각도별로 조직된 UEFI 이벤트 | 273 | 지원팀에 문의 | 327 |
| UEFI 이벤트 목록 | 277 | 색인 | 329 |
| 제 4 장. XClarity Provisioning Manager 이벤트 | 297 | | |

제 1 장 개의 메시지

서버에서 문제 해결을 시도하는 경우 가장 좋은 방법은 Lenovo XClarity Controller의 이벤트 로그에서 시작하는 것입니다.

이벤트 로그에는 Lenovo XClarity Controller 또는 UEFI를 통해 기록되는 서버 하드웨어 이벤트가 포함됩니다. 또한 (이러한 이벤트가 이벤트 로그에 저장되지 않더라도) Lenovo XClarity Provisioning Manager를 통해 하드 드라이브 또는 메모리에 대한 진단 테스트를 수행할 때 이벤트가 생성될 수 있습니다.

이 섹션에서 Lenovo XClarity Controller, UEFI 또는 Lenovo XClarity Provisioning Manager를 통해 생성되는 이벤트를 확인하십시오. 각 이벤트에 대해 사용자 조치를 사용해 이 문제를 해결하려면 무엇을 수행해야 하는지 이해할 수 있습니다.

중요:

- Lenovo XClarity Controller(XCC) 지원되는 버전은 제품에 따라 다릅니다. Lenovo XClarity Controller의 모든 버전은 특별히 지정되지 않은 한 이 문서에서 Lenovo XClarity Controller 및 XCC로 표시됩니다. 서버에서 지원되는 XCC 버전을 보려면 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html 위치로 이동하십시오.
- Lenovo XClarity Provisioning Manager(LXPM) 지원되는 버전은 제품에 따라 다릅니다. Lenovo XClarity Provisioning Manager의 모든 버전은 특별히 지정되지 않은 한 이 문서에서 Lenovo XClarity Provisioning Manager 및 LXPM(으)로 표시됩니다. 서버에서 지원되는 LXPM 버전을 보려면 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html 위치로 이동하십시오.

제 2 장 XClarity Controller 이벤트

서버의 Lenovo XClarity Controller에서 하드웨어 이벤트가 감지되면 Lenovo XClarity Controller는 해당 이벤트를 서버의 시스템 이벤트 로그에 기록합니다.

참고: 이벤트 식별자(ID)는 XCC 이벤트를 검색하는 데 사용되는 고유 식별자입니다. 이벤트 메시지는 하나 이상의 인수가 있을 수 있으며, 이는 FRU 이름 또는 센서 이름의 대체 가능한 텍스트로 장애가 있는 구성 요소를 식별할 수 있습니다. 따라서 하나의 XCC 이벤트 ID는 다른 하드웨어 구성 요소에서 발생한 유사한 오류나 일반 이벤트를 나타낼 수 있습니다. 문제 관별의 일반적인 방법은 ID로 이벤트를 찾고, 하드웨어 구성 요소 이름이 포함된 경우 메시지 인수로 하드웨어 구성 요소를 식별한 후 사용자 응답에 정의된 조치를 수행하는 것입니다.

예:

FQXSPCA0017M: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다

- FQXSPCA0017M은 이벤트 ID입니다.
- [SensorElementName]은(는) 하드웨어 구성 요소의 이름을 나타내는 센서 변수입니다. CPU, PCI 어댑터, OCP 카드 또는 칩셋일 수 있습니다. 이벤트 ID FQXSPCA0017M으로 이벤트를 찾고 구성 요소에 대한 사용자 응답에 정의된 조치를 수행할 수 있습니다.

Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에 대한 자세한 내용은 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ixcc_frontend/ixcc_overview.html에서 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "이벤트 로그 보기" 섹션을 참조하십시오.

각 이벤트 코드에 대해 다음 필드가 표시됩니다.

이벤트 ID

이벤트를 고유하게 식별하는 ID입니다.

이벤트 설명

이벤트에 대해 나타나는 기록된 메시지 문자열입니다. 이벤트 문자열이 이벤트 로그에 표시되면 특정 구성 요소와 같은 정보가 표시됩니다. 이 문서에서 추가 정보는 변수로 나타내며, 다음을 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다.

- [SensorElementName], [ManagedElementName], [ProcessorElementName], [ComputerSystemElementName], [PowerSupplyElementName], ...
- [arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]...

설명

이벤트가 발생한 이유를 설명하는 추가 정보를 제공합니다.

심각도

상태에 대한 관심 정도를 표시합니다. 다음과 같은 심각도가 표시될 수 있습니다.

- 정보. 이 이벤트는 감사용으로 기록되며, 보통 정상적인 동작에 해당하는 사용자 작업이나 상태 변화입니다.
- 경고. 이 이벤트는 오류만큼 심각하지는 않지만, 가능한 경우 오류가 되기 전에 상태가 정정되어야 합니다. 추가 모니터링 또는 유지보수가 필요한 상태일 수도 있습니다.
- 오류. 이 이벤트는 서비스나 예상 기능을 손상시키는 장애 또는 위험한 상태입니다.

정보 범주

유사한 이벤트는 범주별로 함께 그룹화됩니다. 정보 범주 형식은 다음과 같습니다. *severity - device*. 여기서,

- *severity*는 다음 심각도 수준 중 하나입니다.
 - 위험. 서버의 주요 구성 요소가 더 이상 작동하지 않습니다.
 - 경고. 이벤트가 위험 수준으로 진행할 수 있습니다.
 - 시스템. 시스템 오류 또는 구성 변경 결과 이벤트입니다.
- *device*는 이벤트를 발생시킨 서버의 특정 장치입니다.

서비스 가능

문제를 정정하기 위해 사용자 조치가 필요한지 여부를 지정합니다.

CIM 정보

메시지 ID의 접두부와 CIM 메시지 레지스트리에 사용되는 일련 번호를 제공합니다.

SNMP Trap ID

SNMP 경고 관리 정보 기반(MIB)에서 발견되는 SNMP trap ID 입니다.

자동으로 지원 문의

특정 유형의 오류가 발생한 경우 지원팀에 자동으로 알리도록(콜 홈이라고도 함) Lenovo XClarity Administrator를 구성할 수 있습니다. 이 기능을 구성했으며 이 필드가 예로 설정되어 있는 경우, 이벤트가 생성되면 Lenovo 고객 지원팀에 자동으로 통보됩니다. Lenovo 고객 지원팀의 전화를 기다리는 동안 해당 이벤트에 대한 권장 조치를 수행할 수 있습니다.

참고: 이 문서에는 IBM 웹 사이트에 대한 참조, 제품 및 서비스 확보에 대한 정보가 들어 있습니다. IBM은 Lenovo 서버 제품에 대해 Lenovo가 선호하는 서비스 공급자입니다.

Lenovo XClarity Administrator의 콜 홈 활성화에 대한 자세한 내용은 http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html의 내용을 참조하십시오. 또한, Lenovo 고객 지원팀에 콜 홈되는 모든 Lenovo XClarity Controller 이벤트의 통합 목록은 "[지원 자동 알림 XCC 이벤트](#)" 4페이지의 내용을 참조하십시오.

사용자 작업

이벤트를 해결하기 위해 수행해야 하는 조치를 나타냅니다. 문제를 해결할 때까지 여기에 나와 있는 단계를 순서대로 수행하십시오. 모든 단계를 수행한 후에도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 Lenovo 고객 지원팀에 문의하십시오.

지원 자동 알림 XCC 이벤트

특정 유형의 오류가 발생한 경우 콜 홈이라고도 하는 지원 알림을 자동으로 보내도록 XClarity Administrator를 구성할 수 있습니다. 이 기능을 구성한 경우 지원 자동 알림 이벤트 목록 표를 참조하십시오.

표 1. 지원 자동 알림 이벤트

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 |
|--------------|---|
| FQXSPEM0008N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 시스템 하드웨어 결함이 발생했습니다. |
| FQXSPEM4014I | RAID 컨트롤러의 배터리에 문제가 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) |
| FQXSPEM4015I | RAID 컨트롤러에서 복구할 수 없는 오류가 감지되었습니다. 컨트롤러를 교체해야 합니다. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) |
| FQXSPEM4025I | 하나 이상의 가상 드라이브에 문제가 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) |
| FQXSPEM4026I | RAID 컨트롤러에서 드라이버 오류가 감지되었습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) |

표 1. 지원 자동 알림 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 |
|--------------|---|
| FQXSPIO0001L | [PhysicalConnectorElementName] 커넥터에 구성 오류가 발생했습니다. |
| FQXSPIO0011N | [SensorElementName] 에 수정할 수 없는 오류가 발생했습니다. |
| FQXSPIO0015M | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorSystemElementName] 슬롯에 결함이 있습니다. |
| FQXSPPW0002L | [PowerSupplyElementName] 이(가) 실패했습니다. |
| FQXSPPW0013L | [PowerSupplyElementName] 이(가) 실패했습니다. |
| FQXSPPW0035M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시합니다. |
| FQXSPPW0047M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시합니다. |
| FQXSPPW0063M | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다. |
| FQXSPSD0001L | [StorageVolumeElementName] 에 장애가 있습니다. |
| FQXSPSD0002G | [ComputerSystemElementName] 배열에 대해 [StorageVolumeElementName] 에서 오류가 예측되었습니다. |
| FQXSPSD0002L | 엔클로저/채시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1] 에 장애가 있습니다. |
| FQXSPSD0003G | 엔클로저/채시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1] 에서 오류가 예측되었습니다. |
| FQXSPSD0006L | 배열 [ComputerSystemElementName] 이(가) 실패했습니다. |
| FQXSPSD0008L | 엔클로저/채시(MTM-S / N: [arg2])의 드라이브 [arg1] 에 실패한 어레이입니다. |
| FQXSPSS4004I | [arg1] 사용자가 콜 홈 테스트를 생성했습니다. |
| FQXSPSS4005I | [arg1] 사용자가 수동으로 콜 홈했습니다. [arg2]. |

심각도별로 조직된 XCC 이벤트

다음 표는 심각도별로 조직된 모든 XCC 이벤트를 나열합니다(정보, 오류 및 경고).

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPBR4000I | 관리 컨트롤러 [arg1]: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2] 이(가) 파일에서 구성을 복원했습니다. | 정보 |
| FQXSPBR4002I | 기본값을 복원하여 관리 컨트롤러 [arg1] 이(가) 다시 설정되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBR4004I | [arg1] 사용자가 서버 제한시간을 설정했습니다. EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimeout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5]. | 정보 |
| FQXSPBR4005I | [arg2] 사용자가 파일에 관리 컨트롤러 [arg1]: 구성을 저장했습니다. | 정보 |
| FQXSPBR4006I | 관리 컨트롤러 [arg1]: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2] 이(가) 파일에서 구성 복원을 완료했습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPBT0000I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 전원 켜기. | 정보 |
| FQXSPBT0001I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 전원 순환 하드가 요청되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0002I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 전원 순환 하드가 요청되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0003I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 전원 순환 소프트가 요청되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0004I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 PXE 부팅이 요청되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0005I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 진단 부팅이 요청되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0006I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 시스템 재시작이 요청되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0007I | [ComputerSystemElementName] 시스템에 사용할 수 있는 부팅 가능한 미디어가 없습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0008I | [ComputerSystemElementName] 시스템에 부팅 가능한 미디어 없음이 선택되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0009I | [ComputerSystemElementName] 시스템에 부팅 가능한 미디어 없음이 선택되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0010I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 PXE 서버를 찾지 못함. | 정보 |
| FQXSPBT0011I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 부팅에 대한 사용자 시간 제한. | 정보 |
| FQXSPBT0012I | [ManagedSystemElementName] 플로피에서 [ComputerSystemElementName] 부팅이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0013I | [ManagedSystemElementName] 로컬 드라이브에서 [ComputerSystemElementName] 부팅이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0014I | [NetworkPortElementName] 네트워크 포트의 PXE에서 [ComputerSystemElementName] 시스템 부팅이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0015I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 진단 부팅이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0016I | [ManagedSystemElementName] CD에서 [ComputerSystemElementName] 부팅이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0017I | ROM에서 [ComputerSystemElementName] 시스템의 부팅이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0018I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 부팅이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0019I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 OS 로드 중에 위험한 중지. | 정보 |
| FQXSPBT0020I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 런타임 위험 중지. | 정보 |
| FQXSPBT0021I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 OS 안정적인 종료 시작되었습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPBT0022I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 OS 안정적인 종료가 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0023I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 OS 안정적인 종료가 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPBT0024I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 에이전트가 응답하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA0012I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPCA0013I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPCA0020I | [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPCA0021I | [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPCA0026I | [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPCA0027I | [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPCA0028I | [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPCA0029I | [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPCA0030I | [RedundancySetElementName]의 중복이 복원되었습니다. | 정보 |
| FQXSPCA0038I | 음향 모드가 연결되었습니다. 팬 속도 제한이 있습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2000I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2001I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2002I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2003I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2004I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2005I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2006I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2007I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2008I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2009I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2010I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2011I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPCA2014I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2015I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2016I | [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2017I | [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2018I | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2019I | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2024I | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2025I | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2031I | [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2032I | [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2033I | [RedundancySetElementName]이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2034I | [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2035I | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2036I | [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2037I | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPCA2038I | 적절한 냉각을 위해 음향 모드가 해제되었습니다. | 정보 |
| FQXSPCN4000I | [arg1] 사용자가 직렬 방향 제지정을 설정했습니다. Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6]. | 정보 |
| FQXSPCN4001I | [arg1] 사용자가 [arg2] 모드에서 원격 제어 세션을 시작했습니다. | 정보 |
| FQXSPCN4002I | [arg1] 사용자가 활성 CLI 콘솔 세션을 종료했습니다. | 정보 |
| FQXSPCN4003I | [arg1] 사용자가 [arg2] 모드에서 시작한 원격 제어 세션이 종료되었습니다. | 정보 |
| FQXSPCR2001I | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPDA0001I | [ButtonElementName]의 전원 버튼을 눌렀습니다. | 정보 |
| FQXSPDA0002I | [ButtonElementName] 절전 버튼을 눌렀습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPDA0003I | [ButtonElementName] 재설정 버튼을 눌렀습니다. | 정보 |
| FQXSPDA0004I | [PhysicalPackageElementName] 에 대한 래치가 열렸습니다. | 정보 |
| FQXSPDA0005I | [PhysicalPackageElementName] 서비스 요청을 사용할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPDA2000I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPDA2004I | [PhysicalPackageElementName] 에 대한 래치가 닫혔습니다. | 정보 |
| FQXSPDM4000I | 장치 [arg1] 의 자원 명세 데이터가 변경되었습니다. 새 장치 데이터 해시=[arg2], 새 마스터 데이터 해시=[arg3]. | 정보 |
| FQXSPDM4001I | [arg1] 저장 장치가 변경되었습니다. | 정보 |
| FQXSPDM4003I | [arg1] 사용자가 TKLM 서버를 설정했습니다. TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]. | 정보 |
| FQXSPDM4004I | [arg1] 사용자가 TKLM 서버 장치 그룹을 설정했습니다. TKLMServerDeviceGroup=[arg2]. | 정보 |
| FQXSPDM4005I | [arg1] 사용자가 새 암호화 키 쌍을 생성하고 TKLM 클라이언트에 대해 자체 서명된 인증서를 설치했습니다. | 정보 |
| FQXSPDM4006I | [arg1] 사용자가 TKLM 클라이언트에 대한 인증서 서명 요청 및 새 암호화 키를 생성했습니다. | 정보 |
| FQXSPDM4007I | [arg1] 사용자가 [arg2] 에서 TKLM 클라이언트에 대해 서명된 인증서를 가져왔습니다. | 정보 |
| FQXSPDM4008I | [arg1] 사용자가 TKLM 서버에 대한 서버 인증서를 가져왔습니다. | 정보 |
| FQXSPDM4009I | [arg1] 사용자가 [arg4] 에서 [arg3] 파일을 [arg2] 했습니다. | 정보 |
| FQXSPDM4010I | [arg1] 에 대해 인벤토리 데이터 수집 및 처리가 완료되었습니다. 시퀀스 번호는 [arg2] 입니다. | 정보 |
| FQXSPDM4011I | 사용자 [arg1] 이(가) EKMS 서버 프로토콜을 설정했습니다. TKLMServerProtocol=[arg2]. | 정보 |
| FQXSPEA2001I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPEA2002I | [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPEA2003I | PCIe 장치 [arg2] 의 포트 [arg1] 에서 링크 업이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPDM0000I | [MemoryElementName] 이(가) 사용하는 [RecordLogElementName] 로그를 사용할 수 없습니다. | 정보 |
| FQXSPDM0001I | [ManagedSystemElementName] 이(가) 사용하는 [RecordLogElementName] 로그를 사용할 수 없습니다. | 정보 |
| FQXSPDM0002I | [ManagedSystemElementName] 이(가) 사용하는 [RecordLogElementName] 로그를 사용할 수 없습니다. | 정보 |
| FQXSPDM0003I | [RecordLogElementName] 로그가 지워졌습니다. | 정보 |
| FQXSPDM0004I | [RecordLogElementName] 로그가 가득 찼습니다. | 정보 |
| FQXSPDM0005I | [RecordLogElementName] 로그가 거의 가득 찼습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPEM0006I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열이 재구성되었습니다. | 정보 |
| FQXSPEM0007I | [ComputerSystemElementName] 시스템에 OEM 시스템 부팅 이벤트가 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPEM0009I | [ComputerSystemElementName] 시스템이 [RecordLogElement] 로그에 보조 로그 항목을 생성했습니다. | 정보 |
| FQXSPEM0012I | [ComputerSystemElementName] 관리 시스템이 오프라인입니다. | 정보 |
| FQXSPEM0016I | [PhysicalPackageElementName] FRU가 [ComputerSystemElementName] 시스템에 설치되지 않았습니다. | 정보 |
| FQXSPEM0017I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU에 대한 활성화가 요청되었습니다. | 정보 |
| FQXSPEM0018I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU가 작동 중입니다. | 정보 |
| FQXSPEM0019I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU에 대한 활성화 진행 중. | 정보 |
| FQXSPEM0020I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU에 대한 비활성화가 요청되었습니다. | 정보 |
| FQXSPEM0021I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU가 대기 또는 "핫 스페어" 상태입니다. | 정보 |
| FQXSPEM0022I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU에 대한 비활성화 진행 중. | 정보 |
| FQXSPEM0023I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU와 통신이 유실되었습니다. | 정보 |
| FQXSPEM2000I | [MemoryElementName] 이(가) 사용하는 [RecordLogElementName] 로그를 사용할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPEM2001I | [ManagedSystemElementName] 이(가) 사용하는 [RecordLogElementName] 로그를 사용할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPEM2002I | [ManagedSystemElementName] 이(가) 사용하는 [RecordLogElementName] 로그를 사용할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPEM2004I | [RecordLogElementName] 로그가 더 이상 가득 차 있지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPEM2008I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 알 수 없는 시스템 하드웨어 결함에서 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPEM2010I | 관리 시스템 [ComputerSystemElementName] 에서 센서 [SensorElementName] 이(가) 정상으로 돌아왔습니다. | 정보 |
| FQXSPEM2011I | [ComputerSystemElementName] 관리 시스템에서 [ControllerElementName] 관리 시스템이 정상으로 돌아왔습니다. | 정보 |
| FQXSPEM2012I | [ComputerSystemElementName] 관리 시스템이 활성화됩니다. | 정보 |
| FQXSPEM2013I | [ComputerSystemElementName] 관리 시스템이 활성화됩니다. | 정보 |
| FQXSPEM2014I | 관리 시스템 [ComputerSystemElementName] 에서 센서 [SensorElementName] 이(가) 정상으로 돌아왔습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPEM2015I | [ComputerSystemElementName] 관리 시스템에서 [PhysicalPackageElementName] FRU가 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4000I | [arg3] 사용자가 시스템 [arg2] 에서 [arg1] 을(를) 지웠습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4001I | [arg2] 시스템의 [arg1] 이(가) 75% 찼습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4002I | [arg2] 시스템의 [arg1] 이(가) 100% 찼습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4003I | [arg3] 사용자가 LED [arg1] 상태를 [arg2] (으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4004I | [arg2] 사용자가 SNMP [arg1] 을(를) 사용하도록 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4005I | [arg2] 사용자가 SNMP [arg1] 을(를) 사용 불가능하도록 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4006I | [arg1] 사용자가 경고 구성 글로벌 이벤트 알림을 설정했습니다. RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4]. | 정보 |
| FQXSPEM4007I | IP 주소 [arg11] 의 [arg10] 에서 사용자 [arg9] 이(가) 경고 수신자 수 [arg1] 을(를) 다음과 같이 업데이트했습니다. Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8]. | 정보 |
| FQXSPEM4008I | [arg1] 사용자가 SNMP 트랩을 사용하도록 설정했습니다. EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3]. | 정보 |
| FQXSPEM4009I | UEFI 정의가 변경되었습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4010I | UEFI 보고: [arg1]. | 정보 |
| FQXSPEM4011I | XCC에서 이전 이벤트 [arg1] 을(를) 기록하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4012I | 사용자 [arg1] 이(가) 시스템 [arg2] Encapsulation 라이트 모드를 만들었습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4014I | RAID 컨트롤러의 배터리에 문제가 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | 정보 |
| FQXSPEM4015I | RAID 컨트롤러에서 복구할 수 없는 오류가 감지되었습니다. 컨트롤러를 교체해야 합니다. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | 정보 |
| FQXSPEM4016I | RAID 컨트롤러에 하나 이상의 문제가 감지되었습니다. 추가 도움은 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | 정보 |
| FQXSPEM4017I | RAID 컨트롤러가 서브시스템에서 하나 이상의 가능한 구성 변경을 감지했습니다. 드라이브 LED 상태를 확인하십시오. 필요한 경우 추가 도움은 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | 정보 |
| FQXSPEM4022I | 엔클로저/새시 전원 공급 장치에 문제가 있습니다. 올바른 작동을 위해 엔클로저/새시 장치 전원 공급 장치를 확인하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | 정보 |
| FQXSPEM4023I | 하나 이상의 가상 드라이브가 비정상적인 상태이므로 가상 드라이브를 사용할 수 없습니다. 이벤트 로그를 확인하고 이벤트가 동일한 디스크를 대상으로 할 경우 드라이브를 교체하십시오. 필요한 경우 추가 도움은 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPEM4024I | RAID 컨트롤러가 서브시스템에서 하나 이상의 가능한 구성 문제를 감지했습니다. 이벤트 로그를 확인하고 이벤트가 동일한 디스크를 대상으로 할 경우 드라이브를 교체하십시오. 필요한 경우 추가 도움은 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | 정보 |
| FQXSPEM4025I | 하나 이상의 가상 드라이브에 문제가 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | 정보 |
| FQXSPEM4026I | RAID 컨트롤러에서 드라이버 오류가 감지되었습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | 정보 |
| FQXSPEM4027I | RAID 컨트롤러에서 드라이버 오류가 감지되었습니다. 이벤트 로그를 확인하고 이벤트가 동일한 디스크를 대상으로 할 경우 드라이브를 교체하십시오. 필요한 경우 추가 도움은 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | 정보 |
| FQXSPEM4028I | [arg3]의 PCIe 장치 [arg2], 포트 [arg1]에 링크 [arg4]이(가) 있습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4029I | 현재 CPU 배열에 따라 [arg1]의 모든 PCIe 슬롯이 작동하지 않을 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPEM4030I | RAID 컨트롤러의 예약된 조각에서 문제가 발생했습니다. 세부 정보는 서버 관리, 로컬 스토리지에서 RAID 로그를 참조하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]) | 정보 |
| FQXSPFC4000I | 운영 체제가 설치되어 있지 않은 컴퓨터 연결 프로세스가 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPFC4001I | 운영 체제가 설치되어 있지 않은 컴퓨터 업데이트 응용 프로그램에서 [arg1]의 상태를 보고합니다. | 정보 |
| FQXSPFC4002I | 설정을 실행 중인 시스템입니다. | 정보 |
| FQXSPFC4003I | UEFI 배포 부팅 모드를 NextBoot에서 사용할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPFC4004I | UEFI 배포 부팅 모드를 NextAc에서 사용할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPFC4005I | UEFI 배포 부팅 모드를 사용할 수 없습니다. | 정보 |
| FQXSPFW0003I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 펌웨어가 진행되었습니다. | 정보 |
| FQXSPFW0004I | UEFI 고급 메모리 테스트를 실행 중입니다. | 정보 |
| FQXSPFW0005I | UEFI 고급 메모리 테스트가 완료되었습니다. | 정보 |
| FQXSPFW0006I | UEFI 고급 메모리 테스트가 중단되었습니다. | 정보 |
| FQXSPFW0007I | UEFI 고급 메모리 테스트가 정지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPFW2000I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPFW2001I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO0000I | [PhysicalConnectorElementName] 커넥터가 존재하거나 연결된 것으로 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO0005N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 I/O 채널 확인 NMI가 발생했습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|---------------|---|-----|
| FQXSPIO0009I | [ComputerSystemElementName] 시스템에 EISA 유사 시 대기 시간 제한이 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPIO00010I | [SensorElementName] 버스에 수정할 수 있는 버스 오류가 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPIO00016I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯 식별. | 정보 |
| FQXSPIO00017I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName]에 패키지가 설치되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO00018I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName]을(를) 설치할 준비가 되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO00019I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName]을(를) 제거할 준비가 되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO00020I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯에서 전원이 꺼졌습니다. | 정보 |
| FQXSPIO00021I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName]에 대한 제거를 요청했습니다. | 정보 |
| FQXSPIO00022I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName]에 대한 연결 래지가 작동했습니다. | 정보 |
| FQXSPIO00024I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯에 여분이 있습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2001I | [PhysicalConnectorElementName] 커넥터 구성 오류가 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2002I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2003I | [ComputerSystemElementName] 시스템이 진단 인터럽트에서 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2004I | 버스 [SensorElementName]이(가) 버스 제한 시간 초과에서 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2005I | [ComputerSystemElementName] 시스템이 NMI에서 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2006I | [ComputerSystemElementName] 시스템이 NMI에서 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2007I | [ComputerSystemElementName] 시스템에 PCI PERR 복구가 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2008I | [ComputerSystemElementName] 시스템에 PCI SERR을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2009I | [ComputerSystemElementName] 시스템이 EISA 실패 안전 제한 시간 초과에서 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2010I | [SensorElementName] 버스가 수정할 수 있는 버스 오류에서 복구되었습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPIO2012I | [ComputerSystemElementName] 시스템이 치명적인 NMI에 서 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2013I | [SensorElementName] 버스가 심각한 버스 오류에서 복구되 었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2014I | 버스 [SensorElementName] 이(가) 더 이상 저성능 상태로 작 동하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2015I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalCon- nectorElementName] 슬롯에서 결합 조건이 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2017I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName] 이(가) 비어 있습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2020I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalCon- nectorElementName] 슬롯에서 전원이 켜졌습니다. | 정보 |
| FQXSPIO2023I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 활성화된 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯. | 정보 |
| FQXSPIO2024I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalCon- nectorElementName] 슬롯에 더 이상 여분이 없습니다. | 정보 |
| FQXSPMA0003I | [MemoryElementName] 서브시스템에 [PhysicalMemo- ryElementName] 이(가) 추가되었습니다. | 정보 |
| FQXSPMA0009I | [MemoryElementName] 서브시스템의 [PhysicalMemo- ryElementName] 에 대해 메모리 스페어링이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPMA0014I | [RedundancySetElementName] 의 중복이 복원되었습니다. | 정보 |
| FQXSPMA0022I | [MemoryElementName] 서브시스템의 [PhysicalMemo- ryElementName] 에 대해 메모리 스페어링이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPMA0023I | [MemoryElementName] 서브시스템의 [PhysicalMemo- ryElementName] 에 대해 메모리 스페어링이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPMA0025I | 센서 [SensorElementName] 을(를) 표시합니다. | 정보 |
| FQXSPMA2003I | [MemoryElementName] 서브시스템에 [PhysicalMemo- ryElementName] 이(가) 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPMA2005I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPMA2006I | [MemoryElementName] 하위시스템의 [PhysicalMemo- ryElementName] 에 대해 패리티 오류가 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPMA2007I | [MemoryElementName] 서브시스템의 [PhysicalMemo- ryElementName] 에 대한 스크립 장애가 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPMA2009I | [MemoryElementName] 서브시스템의 [PhysicalMemo- ryElementName] 에 대해 메모리 스페어링이 종결되었습니다. | 정보 |
| FQXSPMA2010I | [MemoryElementName] 서브시스템의 [PhysicalMemo- ryElementName] 이(가) 더 이상 스토틀링되지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPMA2012I | [MemoryElementName] 서브시스템의 [PhysicalMemo- ryElementName] 에 온도 이상 조건이 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPMA2013I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPMA2016I | [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPMA2018I | [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPMA2020I | [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPMA2021I | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPMA2024I | 센서 [SensorElementName]을(를) 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4000I | 관리 컨트롤러 [arg1] 네트워크 초기화가 완료되었습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4001I | [arg3] 사용자가 이더넷 데이터 속도를 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4002I | [arg3] 사용자가 이더넷 양방향 설정을 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4003I | [arg3] 사용자가 이더넷 MTU 설정을 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4004I | [arg3] 사용자가 이더넷 로컬 관리 MAC 주소를 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4005I | [arg2] 사용자가 이더넷 인터페이스를 [arg1](으)로 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4006I | [arg2] 사용자가 호스트 이름을 [arg1](으)로 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4007I | [arg3] 사용자가 네트워크 인터페이스 IP 주소를 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4008I | [arg3] 사용자가 네트워크 인터페이스 IP 서브넷 마스크를 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4009I | [arg3] 사용자가 기본 게이트웨이 IP 주소를 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4011I | ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@[arg4], SN=[arg5], GW@[arg6], DNS1@[arg7]. | 정보 |
| FQXSPNM4012I | ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@[arg3], NetMsk=[arg4], GW@[arg5]. | 정보 |
| FQXSPNM4013I | LAN: 이더넷[[arg1]] 인터페이스가 더 이상 활성 상태가 아닙니다. | 정보 |
| FQXSPNM4014I | LAN: 이더넷[[arg1]] 인터페이스가 이제 활성 상태입니다. | 정보 |
| FQXSPNM4015I | [arg2] 사용자가 DHCP 설정을 [arg1](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4016I | [arg2] 사용자가 도메인 이름을 [arg1](으)로 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4017I | [arg2] 사용자가 도메인 소스를 [arg1](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4018I | [arg2] 사용자가 DDNS 설정을 [arg1](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4019I | DDNS 등록 성공. 도메인 이름은 [arg1]입니다. | 정보 |
| FQXSPNM4020I | [arg1] 사용자가 IPv6를 사용 가능하도록 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4021I | [arg1] 사용자가 IPv6를 사용 불가능하도록 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4022I | [arg1] 사용자가 IPv6 고정 IP 구성을 사용하도록 설정했습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPNM4023I | [arg1] 사용자가 IPv6 DHCP를 사용 가능하도록 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4024I | [arg1] 사용자가 IPv6 상태 비저장 자동 구성을 사용하도록 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4025I | [arg1] 사용자가 IPv6 고정 IP 구성을 사용 불가능하도록 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4026I | [arg1] 사용자가 IPv6 DHCP를 사용 불가능하도록 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4027I | [arg1] 사용자가 IPv6 상태 비저장 자동 구성을 사용 불가능하도록 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4028I | ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@[arg3], Pref=[arg4]. | 정보 |
| FQXSPNM4029I | ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@[arg3], Pref=[arg4], GW@[arg5]. | 정보 |
| FQXSPNM4030I | ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@[arg4], Pref=[arg5], DNS1@[arg5]. | 정보 |
| FQXSPNM4031I | [arg3] 사용자가 네트워크 인터페이스 IPv6 고정 주소를 [arg1] 에서 [arg2](으)로 수정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4033I | [arg3] 사용자가 텔넷 포트 번호를 [arg1] 에서 [arg2](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4034I | [arg3] 사용자가 SSH 포트 번호를 [arg1] 에서 [arg2](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4035I | [arg3] 사용자가 웹-HTTP 포트 번호를 [arg1] 에서 [arg2](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4036I | [arg3] 사용자가 웹-HTTPS 포트 번호를 [arg1] 에서 [arg2](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4037I | [arg3] 사용자가 CIM/XML HTTP 포트 번호를 [arg1] 에서 [arg2](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4038I | [arg3] 사용자가 CIM/XML HTTPS 포트 번호를 [arg1] 에서 [arg2](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4039I | [arg3] 사용자가 SNMP 에이전트 포트 번호를 [arg1] 에서 [arg2](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4040I | [arg3] 사용자가 SNMP 트랩 포트 번호를 [arg1] 에서 [arg2](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4041I | [arg3] 사용자가 Syslog 포트 번호를 [arg1] 에서 [arg2](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4042I | [arg3] 사용자가 원격 상태 포트 번호를 [arg1] 에서 [arg2](으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4043I | [arg1] 사용자가 SMTP 서버를 [arg2]:[arg3](으)로 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4044I | [arg2] 사용자가 텔넷 [arg1] 을(를) 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4045I | [arg1] 사용자가 DNS 서버를 설정했습니다. UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9]. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPNM4046I | [arg2] 사용자가 LAN over USB [arg1]을(를) 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4047I | [arg1] 사용자가 LAN over USB 포트 전달을 설정했습니다. ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3]. | 정보 |
| FQXSPNM4048I | [arg1] 사용자가 PXE 부팅을 요청했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4049I | [arg1] 사용자가 [arg2] 서버와의 연결을 확인하기 위해 TKLM 서버 연결 테스트를 시작했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4050I | [arg1] 사용자가 SMTP 서버 연결 테스트를 시작했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4051I | [arg1] 사용자가 SMTP 서버 reverse-path를 [arg2](으)로 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4052I | [arg2] 사용자가 DHCP 지정 호스트 이름을 [arg1](으)로 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4053I | [arg2] 사용자가 Lenovo XClarity Administrator의 DNS 발견을 [arg1] 했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4054I | [arg2] 사용자가 DHCP의 호스트 이름을 [arg1](으)로 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4055I | DHCP의 호스트 이름이 유효하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4056I | NTP 서버 주소 [arg1]이(가) 올바르지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPNM4057I | 보안: IP 주소: [arg1]에 [arg2] 로그인 실패가 있었으며, [arg3]본 동안 액세스가 차단됩니다. | 정보 |
| FQXSPOS4000I | [arg2] 사용자가 OS Watchdog 응답을 [arg1](으)로 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPOS4001I | Watchdog [arg1] 화면이 캡처되었습니다. | 정보 |
| FQXSPOS4004I | 운영 체제 상태가 [arg1](으)로 변경되었습니다. | 정보 |
| FQXSPOS4005I | IP 주소 [arg3]의 [arg2]에서 사용자 [arg1]이(가) 호스트 시동 암호를 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPOS4006I | IP 주소 [arg3]의 [arg2]에서 사용자 [arg1]이(가) 호스트 시동 암호를 삭제했습니다. | 정보 |
| FQXSPOS4007I | IP 주소 [arg3]의 [arg2]에서 사용자 [arg1]이(가) 호스트 관리자 암호를 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPOS4008I | IP 주소 [arg3]의 [arg2]에서 사용자 [arg1]이(가) 호스트 관리자 암호를 삭제했습니다. | 정보 |
| FQXSPOS4009I | OS 크래시 비디오 캡처됨. | 정보 |
| FQXSPOS4011I | IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 하드웨어 오류가 포함된 OS 오류 화면 캡처를 [arg1]했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4000I | [arg3] 사용자가 [arg2] 서버를 [arg1]을(를) 시도했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4001I | [arg2] 사용자가 전원 끄기 지연을 [arg1](으)로 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4002I | [arg4] 사용자가 [arg3]에 [arg2]에 대해 서버 [arg1]을(를) 예약했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4003I | [arg4] 사용자가 [arg3]에 매 [arg2]마다 서버 [arg1]을(를) 예약했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4004I | [arg3] 사용자가 서버 [arg1] [arg2]을(를) 지웠습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPPP4005I | [arg3] 사용자가 전원 한도 값을 [arg1] 와트에서 [arg2] 와트로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4006I | 최소 전원 한도 값을 [arg1] 와트에서 [arg2] 와트로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4007I | 최대 전원 한도 값을 [arg1] 와트에서 [arg2] 와트로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4008I | 소프트 최소 전원 한도 값을 [arg1] 와트에서 [arg2] 와트로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4011I | [arg1] 사용자가 전원 제한을 활성화했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4012I | [arg1] 사용자가 전원 제한을 비활성화했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4013I | [arg1] 사용자가 정적 절전 모드를 켜했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4014I | [arg1] 사용자가 정적 절전 모드를 켜했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4015I | [arg1] 사용자가 동적 절전 모드를 켜했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4016I | [arg1] 사용자가 동적 절전 모드를 켜했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4017I | 전원 한도 및 외부 스토틀링이 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4018I | 외부 스토틀링이 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4019I | 전원 한도 스토틀링이 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4020I | 측정한 전원 값이 전원 한도 값을 밑돌았습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4021I | 새로운 최소 전원 한도 값이 전원 한도 값을 밑돌았습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4022I | 알 수 없는 이유로 서버가 다시 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4023I | 새시 제어 명령으로 서버가 다시 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4024I | 누름 버튼을 통해 서버가 다시 설정되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4025I | 전원 누름 버튼을 통해 서버가 켜졌습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4026I | Watchdog가 만료되었을 때 서버가 다시 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4027I | OEM으로 인해 서버가 다시 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4028I | 전력 복구 정책이 항상 켜짐으로 설정되어 있어 서버가 자동으로 켜졌습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4029I | Power Restore Policy이 이전 전원 상태 복원으로 설정되어 있어 서버가 자동으로 켜졌습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4030I | 플랫폼 이벤트 필터를 통해 서버가 재설정되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4031I | 플랫폼 이벤트 필터를 통해 서버 전원이 순환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4032I | 서버가 소프트 재설정되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4033I | 실시간 시계(예약 전원 켜기)를 통해 서버가 켜졌습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4034I | 알 수 없는 이유로 서버가 꺼졌습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4035I | 새시 제어 명령으로 서버가 꺼졌습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4036I | 누름 버튼을 통해 서버가 꺼졌습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4037I | watchdog가 만료되었을 때 서버가 꺼졌습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4038I | 전력 복구 정책이 항상 꺼짐으로 설정되어 있어 서버가 계속 꺼져 있습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPPP4039I | Power Restore Policy이 이전 전원 상태 복원으로 설정되어 있어 서버가 계속 꺼져 있습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4040I | 플랫폼 이벤트 필터를 통해 서버가 꺼졌습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4041I | 실시간 시계(예약 전원 끄기)를 통해 서버가 꺼졌습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4042I | Power-On-Reset으로 인해 관리 컨트롤러 [arg1] 재설정이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4043I | PRESET으로 관리 컨트롤러 [arg1] 재설정이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4044I | CMM에서 관리 컨트롤러 [arg1] 재설정이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4045I | XCC 펌웨어에서 관리 컨트롤러 [arg1] 재설정이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4046I | 원격 전원 권한은 [arg1]입니다. | 정보 |
| FQXSPPP4047I | [arg2] 사용자가 관리 컨트롤러 [arg1]을(를) 다시 설정하기 시작했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4048I | 사용자 [arg2]가 AC 전원 주기 서버 [arg1]를 시도했습니다. | 정보 |
| FQXSPPP4049I | 앞면 패널에서 관리 컨트롤러 [arg1]을(를) 다시 설정하기 시작했습니다. | 정보 |
| FQXSPPR0000I | [ManagedElementName] 이(가) 있는 것으로 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPR0001I | [ManagedElementName] 이(가) 없는 것으로 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPR0002I | [ManagedElementName]을(를) 사용할 수 없습니다. | 정보 |
| FQXSPPR2000I | [ManagedElementName] 이(가) 있는 것으로 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPR2001I | [ManagedElementName] 이(가) 없는 것으로 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPR2002I | [ManagedElementName]을(를) 사용할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPPU0000I | [SlotElementName] 슬롯에 [ProcessorElementName] 이(가) 추가되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPU0010I | [ProcessorElementName]에서 터미네이터가 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPU2000I | [SlotElementName] 슬롯에 [ProcessorElementName] 이(가) 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPU2001I | [ProcessorElementName]에서 온도 이상 조건이 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPU2002I | [ProcessorElementName] 프로세서가 더 이상 저하된 상태로 작동하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPU2005I | [ProcessorElementName] 이(가) FRB2/POST 조건에서 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPU2006I | [ProcessorElementName] 이(가) FRB3 조건에서 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPU2007I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0001I | [PowerSupplyElementName] 이(가) 컨테이너 [PhysicalPackageElementName]에 추가되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0004I | [PowerSupplyElementName]에 대한 입력이 손실되거나 범위를 벗어났습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPPW0005I | [PowerSupplyElementName] 이(가) 범위를 벗어난 입력 상태에서 작동하고 있습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0008I | [SensorElementName] 이(가) 꺼져 있습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0009I | [PowerSupplyElementName] 의 전원이 순환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0010I | 전원이 차단 되어 있는 동안 [PowerSupplyElementName] 에 오류가 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0011I | [PowerSupplyElementName] 에 손실된 전원이 있습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0015I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 전원 켜기. | 정보 |
| FQXSPPW0017I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 사용 모드입니다. | 정보 |
| FQXSPPW0018I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 절전 - 라이트 모드입니다. | 정보 |
| FQXSPPW0019I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 절전 - 라이트 모드입니다. | 정보 |
| FQXSPPW0020I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 최대 절전 모드입니다. | 정보 |
| FQXSPPW0021I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 대기 모드입니다. | 정보 |
| FQXSPPW0022I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 소프트 오프 모드입니다. | 정보 |
| FQXSPPW0023I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 하드 오프 모드입니다. | 정보 |
| FQXSPPW0024I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 절전 모드입니다. | 정보 |
| FQXSPPW0026I | [BatteryElementName] 배터리가 추가되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0052I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0053I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0054I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0055I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0068I | [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0069I | [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0070I | [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0071I | [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0080I | [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPPW0081I | [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPPW0082I | [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPPW0083I | [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPPW0084I | [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPPW0085I | [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPPW0086I | [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPPW0087I | [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPPW0089I | [RedundancySetElementName]의 중복이 복원되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0090I | [RedundancySetElementName]의 중복이 복원되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0091I | [RedundancySetElementName]의 중복이 복원되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0092I | [LogicalDeviceElementName]가 D0 전원 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0093I | [LogicalDeviceElementName]가 D1 전원 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0094I | [LogicalDeviceElementName]가 D2 전원 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW0095I | [LogicalDeviceElementName]가 D3 전원 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2001I | [PowerSupplyElementName]이(가) 컨테이너 [PhysicalPackageElementName]에서 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2002I | [PowerSupplyElementName]이(가) 양호한 상태로 돌아왔습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2003I | [PowerSupplyElementName]에서 더 이상 장애가 예측되지 않음. | 정보 |
| FQXSPPW2004I | [PowerSupplyElementName]이(가) 정상 입력 상태로 돌아왔습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2005I | [PowerSupplyElementName]이(가) 정상 입력 상태로 돌아왔습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2006I | [PowerSupplyElementName]이(가) 정상 입력 상태로 돌아왔습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2007I | [PowerSupplyElementName] 구성이 양호합니다. | 정보 |
| FQXSPPW2008I | [PowerSupplyElementName]이(가) 켜져 있습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2010I | [PowerSupplyElementName]이(가) 전원이 차단된 동안 오류에서 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2011I | [PowerSupplyElementName]의 전원이 복원되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2012I | [PowerSupplyElementName]에 대한 소프트웨어 전원 제어 작동. | 정보 |
| FQXSPPW2013I | [PowerSupplyElementName]이(가) 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2014I | [PowerSupplyElementName]에서 더 이상 장애가 예측되지 않음. | 정보 |
| FQXSPPW2016I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 전원 제어가 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2025I | [BatteryElementName] 배터리가 더 이상 매우 부족하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2026I | [ComputerSystemElementName] 유닛에서 [BatteryElementName] 배터리가 제거되었습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPPW2027I | [BatteryElementName] 배터리가 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2028I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2029I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2030I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2031I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2032I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2033I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2034I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2035I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2036I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2037I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2038I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2039I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2040I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2041I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2042I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2043I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2044I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2045I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2046I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2047I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2048I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPPW2049I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2050I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2051I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2056I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2057I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2058I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2059I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2060I | [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2061I | [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2062I | [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2063I | [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2064I | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2065I | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2066I | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2067I | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2076I | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2077I | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2078I | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2079I | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2096I | [RedundancySetElementName] 의 중복성 없음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2097I | [RedundancySetElementName] 의 중복성 없음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2098I | [RedundancySetElementName] 의 중복성 없음을 표시하지 않습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPPW2099I | [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2100I | [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2101I | [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2102I | [RedundancySetElementName]이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2103I | [RedundancySetElementName]이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2104I | [RedundancySetElementName]이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2105I | [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2106I | [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2107I | [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2108I | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2109I | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2110I | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2111I | [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2112I | [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2113I | [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2114I | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2115I | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2116I | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPPW2117I | [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPW4001I | [arg1]에 대한 PCIe 전원 제동이 [arg2]되었습니다. | 정보 |
| FQXSPPB2000I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPSD0000I | [StorageVolumeElementName] 이(가) 추가되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD0001I | 엔클로저/새시(MTM-SN: [arg2])의 [StorageVolumeElementName] 드라이브 [arg1]이(가) 추가되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD0003I | [ComputerSystemElementName]에 대해 핫 스페어가 설정됨. | 정보 |
| FQXSPSD0004I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 일관성 확인이 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD0005I | 엔클로저/새시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 대해 핫 스페어를 사용할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPSD0007I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 재 작성 중입니다. | 정보 |
| FQXSPSD0008I | 엔클로저/새시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 배열 재작성 중입니다. | 정보 |
| FQXSPSD2000I | [StorageVolumeElementName] 이(가) [PhysicalPackageElementName] 장치에서 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2001I | [StorageVolumeElementName]의 장애가 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2002I | [ComputerSystemElementName] 배열에 대해 [StorageVolumeElementName]에서 장애가 더 이상 예측되지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2003I | [ComputerSystemElementName]에서 핫 스페어를 사용할 수 없습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2004I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 일관성 확인이 완료되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2005I | 위험한 배열 [ComputerSystemElementName]을(를) 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2006I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열이 복원되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2007I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 재 작성이 완료되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2008I | 엔클로저/새시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]의 장애가 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2009I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2010I | 엔클로저/새시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]이(가) 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2011I | 엔클로저/새시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에서 더 이상 실패가 예상되지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2012I | 엔클로저/새시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 대해 핫 스페어를 사용할 수 없습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2013I | 엔클로저/새시(MTM-S / N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 표시 되지 않은 위험한 어레이입니다. | 정보 |
| FQXSPSD2014I | 엔클로저/새시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 복구 된 어레이입니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPSD2015I | 엔클로저/새시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 배열이 제작성되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSD2016I | 센서 [SensorElementName]에서 드라이브 불일치 표시를 해제했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE0001I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템에서 안전 모드 위반이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSE0002I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템에서 사전 부팅 사용자 암호 위반이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSE0003I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템에서 사전 부팅 설정 암호 위반이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSE0004I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템에서 네트워크 부팅 사용자 암호 위반이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSE0005I | [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템에서 [AccountUserID] 사용자의 암호 위반이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSE0006I | [ComputerSystemElementName] 관리 컨트롤러에서 [ComputerSystemElementName] 시스템의 대역외 암호 위반이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSE2000I | 새시 [PhysicalPackageElementName]가 달렸습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4001I | 원격 로그인 성공. 로그인 ID: [arg2]이(가) [arg1]을(를) 사용하여 [arg3]에서 IP 주소 [arg4] (으)로 로그인했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4002I | 보안: 사용자 ID: [arg1]이(가) [arg2]을(를) 사용하여 WEB 클라이언트에서 IP 주소 [arg4] (으)로 [arg3]에 로그인하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4003I | 보안: 로그인 ID: [arg1]이(가) CLI에서 [arg3] (으)로 [arg2]에 로그인하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4004I | 원격 액세스 시도에 실패했습니다. 수신된 userid 또는 암호가 올바르지 않습니다. Userid [arg1]이(가) IP 주소 [arg2] (으)로 웹 브라우저에서 액세스하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4005I | 원격 액세스 시도에 실패했습니다. 수신된 userid 또는 암호가 올바르지 않습니다. Userid [arg1]이(가) IP 주소 [arg2] (으)로 TELNET 클라이언트에서 액세스하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4007I | 보안: 사용자 ID: [arg1]이(가) [arg2]을(를) 사용하여 SSH 클라이언트에서 IP 주소 [arg4] (으)로 [arg3]에 로그인하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4008I | [arg2] 사용자가 SNMPv1 [arg1]을(를) 설정했습니다. Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5]. | 정보 |
| FQXSPSE4009I | [arg1] 사용자가 LDAP 서버 구성을 설정했습니다. SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7]. | 정보 |
| FQXSPSE4010I | [arg1] 사용자가 LDAP를 설정했습니다. RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9]. | 정보 |
| FQXSPSE4011I | [arg2] 사용자가 보안 웹 서비스(HTTPS) [arg1]을(를) 설정했습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPSE4012I | [arg2] 사용자가 보안 CIM/XML(HTTPS) [arg1]을(를) 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4013I | [arg2] 사용자가 보안 LDAP [arg1]을(를) 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4014I | [arg2] 사용자가 SSH [arg1]을(를) 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4015I | [arg1] 사용자가 글로벌 로그인 일반 설정을 설정했습니다. AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4]. | 정보 |
| FQXSPSE4016I | [arg1] 사용자가 글로벌 로그인 계정 보안을 설정했습니다. PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8]. | 정보 |
| FQXSPSE4017I | 사용자 [arg1]을(를) 만들었습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4018I | 사용자 [arg1]을(를) 제거했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4019I | 사용자 [arg1] 암호를 수정했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4020I | 사용자 [arg1] 역할을 [arg2](으)로 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4021I | [arg1] 사용자가 사용자 지정 권한을 다음으로 설정했습니다: [arg2] [arg3] [arg4] [arg5] [arg6] [arg7] [arg8] [arg9]. | 정보 |
| FQXSPSE4022I | IP 주소 [arg8]의 [arg7]에서 사용자 [arg6]이(가) SNMPv3의 사용자 [arg1]을(를) 다음과 같이 설정했습니다. AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5]. | 정보 |
| FQXSPSE4023I | IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 사용자 [arg1]의 SSH 클라이언트 키를 추가했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4024I | IP 주소 [arg5]의 [arg4]에서 사용자 [arg3]이(가) 사용자 [arg1]의 SSH 클라이언트 키를 [arg2]에서 가져왔습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4025I | IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 사용자 [arg1]의 SSH 클라이언트 키를 삭제했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4026I | 보안: Userid: [arg1]이(가) CIM 클라이언트에서 IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에 로그인하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4027I | 원격 액세스 시도에 실패했습니다. 수신된 userid 또는 암호가 올바르지 않습니다. Userid가 IP 주소 [arg2]에서 CIM 클라이언트의 [arg1]입니다. | 정보 |
| FQXSPSE4028I | 보안: Userid: [arg1]이(가) IPMI 클라이언트에서 IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에 로그인하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4029I | 보안: Userid: [arg1]이(가) SNMP 클라이언트에서 IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에 로그인하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4030I | 보안: Userid: [arg1]이(가) IPMI 직렬 클라이언트에서 [arg2]에 로그인하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4031I | 원격 로그인 성공. 로그인 ID: [arg2] 직렬 인터페이스의 [arg1]. | 정보 |
| FQXSPSE4032I | 로그인 ID: [arg1]이(가) IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에서 로그인되었습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPSE4033I | 로그인 ID: [arg1]이(가) IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에서 로그 오프했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4034I | [arg1] 사용자가 인증서를 제거했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4035I | 인증서를 폐기했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4036I | [arg1] 인증서가 만료되어 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4037I | 암호화 모드가 사용자 [arg3]에 의해 [arg1]에서 [arg2](으) 로 수정되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4038I | [arg3] 사용자가 최소 TLS 수준을 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4039I | 임시 사용자 계정 [arg1]의 생성이 인벤트 도구에 의해 완료되 었습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4040I | 임시 사용자 계정 [arg1]의 기한이 만료되었습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4041I | 보안: Userid: [arg1]이(가) SFTP 클라이언트에서 IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에 로그인하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4042I | IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 타사 암호 기 능 [arg1]을(를) 수행했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4043I | IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 타사 암호 [arg1]을(를) 검색 중입니다. | 정보 |
| FQXSPSE4044I | IP 주소 [arg5]의 [arg4]에서 사용자 [arg3]이(가) 사용자 [arg1] 타사 해시된 암호를 [arg2]했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4045I | IP 주소 [arg5]의 [arg4]에서 사용자 [arg3]이(가) 사용자 [arg1] 타사 암호의 솔트를 [arg2]했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4046I | IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 사용자 [arg1]의 타사 암호를 검색했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4047I | 역할 [arg1]이(가) [arg2]이고 사용자 [arg12]에 의해 사용자 지 정 권한 [arg3] [arg4] [arg5] [arg6] [arg7] [arg8] [arg9] [arg1 0] [arg11](으)로 할당됩니다. | 정보 |
| FQXSPSE4048I | 사용자 [arg2]이(가) 역할 [arg1]을(를) 제거했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4049I | 사용자 [arg3]이(가) 역할 [arg1]을(를) 사용자 [arg2]에 할당 했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4050I | [arg1]이(가) [arg2]에서 IPMI 명령을 보냈습니다. 원시 데이터: [arg3] [arg4] [arg5]. | 정보 |
| FQXSPSE4057I | IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 사용자 [arg1]을(를) 생성했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4058I | IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 사용자 [arg1]을(를) 제거했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4059I | IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자가 [arg2]이(가) 사용자 [arg1] 암호를 수정했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4060I | IP 주소 [arg5]의 [arg4]에서 사용자 [arg3]이(가) 사용자 [arg1] 역할을 [arg2](으)로 설정했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4061I | IP 주소 [arg12]의 [arg11]에서 사용자 [arg10]이(가) 사 용자 [arg1] 사용자 지정 권한을 다음으로 설정했습니다. [arg2] [arg3] [arg4] [arg5] [arg6] [arg7] [arg8] [arg9]. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPSE4064I | IP 주소 [arg5]의 [arg4]에서 사용자 [arg3]이(가) SNMPv3 엔진 ID를 [arg1]에서 [arg2] (으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4068I | 보안: 사용자 ID: [arg1]이(가) [arg2]을(를) 사용하여 Redfish 클라이언트에서 IP 주소 [arg4] (으)로 [arg3]에 로그인하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4075I | KCS [arg1]을(를) 통해 IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 보안 부팅을 활성화할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPSE4076I | KCS [arg1]을(를) 통해 IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 보안 부팅을 비활성화할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPSR2001I | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPSS4000I | [arg1]에서 관리 컨트롤러 테스트 경보를 생성했습니다. | 정보 |
| FQXSPSS4001I | [arg1] 사용자가 서버 일반 설정을 설정했습니다. Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8]. | 정보 |
| FQXSPSS4002I | [arg2] 사용자가 [arg1]의 라이선스 키를 추가했습니다. | 정보 |
| FQXSPSS4003I | [arg2] 사용자가 [arg1]의 라이선스 키를 제거했습니다. | 정보 |
| FQXSPSS4004I | [arg1] 사용자가 콜 홈 테스트를 생성했습니다. | 정보 |
| FQXSPSS4005I | [arg1] 사용자가 수동으로 콜 홈했습니다. [arg2]. | 정보 |
| FQXSPSS4006I | [arg1]에 콜 홈을 완료하지 못했습니다. [arg2]. | 정보 |
| FQXSPSS4007I | BMC 기능 계층이 [arg1]에서 [arg2] (으)로 변경됩니다. | 정보 |
| FQXSPSS4008I | [arg3] 사용자가 [arg1] 설정을 [arg2] (으)로 변경했습니다. | 정보 |
| FQXSPSS4009I | 시스템이 LXPM 유지보수 모드를 입력합니다. | 정보 |
| FQXSPSS4010I | [arg1] 사용자가 테스트 감사 로그를 생성했습니다. | 정보 |
| FQXSPTR4000I | NTP 서버 [arg2]에서 관리 컨트롤러 [arg1] 시계가 설정되었습니다. | 정보 |
| FQXSPTR4001I | [arg1] 사용자가 날짜 및 시간을 설정했습니다. Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5]. | 정보 |
| FQXSPTR4002I | [arg1] 사용자가 동기화 시간을 설정했습니다. Mode=NTP 서버와 동기화, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServer-Host2=[arg4]:[arg5],NTPServer-Host3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NT-PUupdateFrequency=[arg10]. | 정보 |
| FQXSPTR4003I | [arg1] 사용자가 동기화 시간을 설정하는 중입니다. Mode=서버 시계와 동기화. | 정보 |
| FQXSPUN0006I | [SensorElementName] 센서가 대기 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUN0007I | [SensorElementName] 센서가 활성화 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUN0008I | [SensorElementName] 센서가 사용 중 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUN0009I | 센서 [SensorElementName]을(를) 표시합니다. | 정보 |
| FQXSPUN0010I | 센서 [SensorElementName]을(를) 표시하지 않습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPUN0012I | [SensorElementName] 센서에서 예측된 장애를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN0013I | [SensorElementName] 센서가 한계를 초과했음을 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0014I | [SensorElementName] 센서가 더 이상 초과하지 않는 한계를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0015I | [SensorElementName] 센서가 성능을 충족했음을 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0016I | [SensorElementName] 센서가 성능 지체를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0017I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUN0021I | [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUN0024I | [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0025I | [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0026I | 장치 [LogicalDeviceElementName] 을(를) 추가했습니다. | 정보 |
| FQXSPUN0027I | [LogicalDeviceElementName] 장치가 [PhysicalPackageElementName] 장치에서 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUN0028I | [LogicalDeviceElementName] 장치를 사용할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPUN0029I | [LogicalDeviceElementName] 장치를 사용할 수 없습니다. | 정보 |
| FQXSPUN0030I | [SensorElementName] 센서가 실행 상태를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0031I | [SensorElementName] 센서가 테스트 중인 상태임을 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0032I | [SensorElementName] 센서가 전원 꺼짐 상태임을 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0033I | [SensorElementName] 센서가 온라인 상태임을 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0034I | [SensorElementName] 센서가 오프라인 상태임을 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0035I | [SensorElementName] 센서가 오프듀티 상태임을 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0036I | [SensorElementName] 센서가 성능이 저하된 상태임을 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0037I | [SensorElementName] 센서가 절전 상태임을 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN0039I | [RedundancySetElementName] 의 중복이 복원되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUN0048I | PCI 슬롯 [arg1] 의 RAID 컨트롤러가 최적 상태입니다. | 정보 |
| FQXSPUN0056I | 센서 [SensorElementName] 을(를) 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2000I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2001I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2002I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2003I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2004I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPUN2005I | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2009I | 센서 [SensorElementName] 을(를) 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2010I | 센서 [SensorElementName] 을(를) 표시합니다. | 정보 |
| FQXSPUN2011I | [SensorElementName] 센서에서 예측된 장애를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2012I | 센서 [SensorElementName] 을(를) 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2013I | [SensorElementName] 센서가 더 이상 초과하지 않는 한계를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN2014I | [SensorElementName] 센서가 한계를 초과했음을 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN2015I | [SensorElementName] 센서가 성능 지체를 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN2016I | [SensorElementName] 센서가 성능을 충족했음을 나타냅니다. | 정보 |
| FQXSPUN2018I | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2019I | [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2020I | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2023I | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2026I | [LogicalDeviceElementName] 장치가 [PhysicalPackageElementName] 장치에서 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2027I | 장치 [LogicalDeviceElementName] 을(를) 추가했습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2028I | [LogicalDeviceElementName] 장치를 사용할 수 없습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2029I | [LogicalDeviceElementName] 장치를 사용할 수 있습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2030I | [LogicalDeviceElementName] 장치가 [PhysicalPackageElementName] 장치에서 제거되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2038I | [SensorElementName] 센서가 설치 오류에서 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2040I | [RedundancySetElementName] 의 중복성 없음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2041I | [RedundancySetElementName] 의 중복 저하를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2042I | [RedundancySetElementName] 이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2043I | [RedundancySetElementName] 의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2044I | [RedundancySetElementName] 의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2045I | [RedundancySetElementName] 의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPUN2046I | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2047I | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다. | 정보 |
| FQXSPUN2049I | PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 더 이상 경고 상태가 아닙니다. | 정보 |
| FQXSPUN2050I | PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 더 이상 위험 상태가 아닙니다. | 정보 |
| FQXSPUP0000I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 하드웨어 변경이 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPUP0001I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 펌웨어 또는 소프트웨어 변경이 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPUP0002I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 펌웨어 또는 소프트웨어 변경이 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPUP0003I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 펌웨어 또는 소프트웨어 변경이 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPUP0008I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 성공적인 하드웨어 변경이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUP0009I | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 성공적인 소프트웨어 또는 펌웨어 변경이 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUP2004I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 하드웨어가 호환됩니다. | 정보 |
| FQXSPUP2005I | [ComputerSystemElementName] 시스템의 펌웨어 또는 소프트웨어가 호환됩니다. | 정보 |
| FQXSPUP2006I | [ComputerSystemElementName] 시스템에 올바르거나 지원되는 하드웨어가 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUP2007I | [ComputerSystemElementName] 시스템에 올바르게 지원되는 펌웨어 또는 소프트웨어가 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSPUP4001I | [arg3] 사용자에게 [arg2]에서 [arg1]을(를) 표시했습니다. | 정보 |
| FQXSPUP4002I | [arg3] 사용자에게 [arg2]에서 [arg1]을(를) 표시하지 못했습니다. | 정보 |
| FQXSPUP4006I | IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 백업할 기본 XCC 자동 승격을 [arg1]했습니다. | 정보 |
| FQXSPWD0000I | [WatchdogElementName]에 대해 Watchdog 타이머가 만료되었습니다. | 정보 |
| FQXSPWD0001I | 시스템 [ComputerSystemElementName]의 리부팅이 watchdog [WatchdogElementName]에 의해 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPWD0002I | 시스템 [ComputerSystemElementName]의 전원 끄기가 watchdog [WatchdogElementName]에 의해 시작되었습니다. | 정보 |
| FQXSPWD0003I | watchdog [WatchdogElementName]에서 [ComputerSystemElementName] 시스템의 전원 순환을 시작했습니다. | 정보 |
| FQXSPWD0004I | [WatchdogElementName]에 대해 Watchdog 타이머 인터럽트가 발생했습니다. | 정보 |
| FQXSPBR4001I | 백업 관리 컨트롤러 [arg1] 기본 응용 프로그램을 실행하고 있습니다. | 경고 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPCA0000J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPCA0001J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPCA0006J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPCA0007J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPCA0014J | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 경고 |
| FQXSPCA0015J | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 경고 |
| FQXSPCA0032J | [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPCA0033J | [RedundancySetElementName] 이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPCA0034J | [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPCA0036J | [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPCA0037J | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPDM4002I | 장치 [arg1] VPD가 올바르지 않습니다. | 경고 |
| FQXSPEA0001J | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 경고 |
| FQXSPEA0003J | PCIe 장치 [arg2]의 포트 [arg1]에서 링크 다운이 감지되었습니다. | 경고 |
| FQXSPEM0010J | 관리 시스템 [ComputerSystemElementName]에서 센서 [SensorElementName]을(를) 사용할 수 없거나 저하되었습니다. | 경고 |
| FQXSPEM0011J | [ComputerSystemElementName] 관리 시스템에서 [ControllerElementName] 컨트롤러를 사용할 수 없거나 저하되었습니다. | 경고 |
| FQXSPEM0014G | 관리 시스템 [ComputerSystemElementName]에서 센서 [SensorElementName] 이(가) 실패했습니다. | 경고 |
| FQXSPEM0015J | [ComputerSystemElementName] 관리 시스템에서 [PhysicalPackageElementName] FRU가 실패했습니다. | 경고 |
| FQXSPIO0014J | 버스 [SensorElementName] 이(가) 저성능 상태로 작동하고 있습니다. | 경고 |
| FQXSPIO0023G | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 비활성화된 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯. | 경고 |
| FQXSPIO2000J | [PhysicalConnectorElementName] 커넥터가 분리되었습니다. | 경고 |
| FQXSPMA0001I | [MemoryElementName] 서브시스템의 [PhysicalMemoryElementName]에 대해 오류가 감지 및 수정되었습니다. | 경고 |
| FQXSPMA0010J | [MemoryElementName] 서브시스템의 [PhysicalMemoryElementName] 이(가) 스토틀링되었습니다. | 경고 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPMA0016J | [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPMA0018J | [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPMA0020J | [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPMA0021J | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPMA0024G | 센서 [SensorElementName]을(를) 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPNM4010I | DHCP[[arg1]] 실패, IP 주소가 할당되지 않았습니다. | 경고 |
| FQXSPNM4032I | DHCPv6 실패, IP 주소가 할당되지 않았습니다. | 경고 |
| FQXSPPP4009I | 측정한 전원 값이 전원 한도 값을 초과했습니다. | 경고 |
| FQXSPPP4010I | 새로운 최소 전원 한도 값이 전원 한도 값을 초과했습니다. | 경고 |
| FQXSPPU0002G | [ProcessorElementName] 프로세서가 저성능 상태로 작동하고 있습니다. | 경고 |
| FQXSPPU0013G | [ProcessorElementName]에 수정 가능한 오류가 있습니다. | 경고 |
| FQXSPPU2010G | [ProcessorElementName] 프로세서에서 터미네이터가 감지되지 않았습니다. | 경고 |
| FQXSPPW0003G | [PowerSupplyElementName]에서 예측된 장애. | 경고 |
| FQXSPPW0006I | [PowerSupplyElementName]에 손실된 입력이 있습니다. | 경고 |
| FQXSPPW0014G | [PowerSupplyElementName]에서 예측된 장애. | 경고 |
| FQXSPPW0025G | [BatteryElementName] 배터리가 매우 부족합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0028J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0029J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0030J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0031J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음 (위험하지 않게 낮음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0040J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0041J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0042J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0043J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높지 않음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0056J | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 경고 |
| FQXSPPW0057J | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 경고 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPPW0058J | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 경고 |
| FQXSPPW0059J | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 경고 |
| FQXSPPW0088J | [SensorElementName] 센서가 설치 오류를 나타냅니다. | 경고 |
| FQXSPPW0099J | [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0100J | [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0101J | [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0102J | [RedundancySetElementName]이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0103J | [RedundancySetElementName]이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0104J | [RedundancySetElementName]이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0105J | [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0106J | [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0107J | [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0111J | [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0112J | [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0113J | [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0114J | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0115J | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPPW0116J | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPSD0002G | [ComputerSystemElementName] 배열에 대해 [StorageVolumeElementName]에서 오류가 예측되었습니다. | 경고 |
| FQXSPSD0003G | 엔클로저/새시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]에서 오류가 예측되었습니다. | 경고 |
| FQXSPSE0000F | 새시[PhysicalPackageElementName]가 열렸습니다. | 경고 |
| FQXSPSE4006I | XCC가 관리 컨트롤러 [arg1]에서 유효하지 않은 SSL 인증서를 발견했습니다. | 경고 |
| FQXSPUN0000J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하지 않게 낮음)을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPUN0003J | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높지 않음)을 표시합니다. | 경고 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPUN0009G | 센서 [SensorElementName] 을(를) 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPUN0011G | [SensorElementName] 센서에서 예측된 장애를 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPUN0018J | [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다. | 경고 |
| FQXSPUN0026G | 장치 [LogicalDeviceElementName] 을(를) 추가했습니다. | 경고 |
| FQXSPUN0038J | [SensorElementName] 센서가 설치 오류를 나타냅니다. | 경고 |
| FQXSPUN0041J | [RedundancySetElementName] 의 중복 저하를 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPUN0042J | [RedundancySetElementName] 이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPUN0043J | [RedundancySetElementName] 의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPUN0045J | [RedundancySetElementName] 의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPUN0046J | [RedundancySetElementName] 의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPUN0049J | PCI 슬롯 [arg1] 의 RAID 컨트롤러가 경고 상태입니다. 하나 이상의 물리적 드라이브가 구성되지 않은 비정상 상태입니다. | 경고 |
| FQXSPUN0051J | PCI 슬롯 [arg1] 의 RAID 컨트롤러가 경고 표시되었습니다. 외부 구성이 감지되었습니다. | 경고 |
| FQXSPUN0052J | PCI 슬롯 [arg1] 의 RAID 컨트롤러가 경고 표시되었습니다. 배터리 상태에 주의가 필요합니다. | 경고 |
| FQXSPUN0056G | 센서 [SensorElementName] 을(를) 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPUN2012G | [SensorElementName] 센서에서 예측된 장애를 표시합니다. | 경고 |
| FQXSPBR4003I | 플랫폼 Watchdog 타이머가 [arg1] 에 대해 만료되었습니다. | 오류 |
| FQXSPBR4007I | 관리 컨트롤러 [arg1]: IP 주소 [arg4] 의 [arg3] 에서 사용자 [arg2] 이(가) 파일에서 구성 복원을 완료하지 못했습니다. | 오류 |
| FQXSPBR4008I | 관리 컨트롤러 [arg1]: IP 주소 [arg4] 의 [arg3] 에서 사용자 [arg2] 이(가) 파일에서 구성 복원을 시작하지 못했습니다. | 오류 |
| FQXSPCA0002M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPCA0003M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPCA0004N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPCA0005N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPCA0008M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPCA0009M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPCA0010N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPCA0011N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPCA0016M | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPCA0017M | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPCA0018N | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPCA0019N | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPCA0022M | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPCA0023M | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPCA0024N | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPCA0025N | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPCA0031L | [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPCA0035M | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPCR0001N | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPDA0000N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 펌웨어 오류가 발생했습니다. 비디오 장치가 감지되지 않았습니다. | 오류 |
| FQXSPEA0002M | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPEM0008N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 시스템 하드웨어 결함이 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPEM0013L | [ComputerSystemElementName] 관리 시스템이 비활성화됩니다. | 오류 |
| FQXSPFW0000N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 POST 오류가 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPIO0001L | [PhysicalConnectorElementName] 커넥터에 구성 오류가 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPIO0002N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 펌웨어 오류가 발생했습니다. 복구할 수 없는 키보드 오류입니다. | 오류 |
| FQXSPIO0003N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 진단 인터럽트가 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPIO0004L | 버스 [SensorElementName]에서 버스 시간 제한이 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPIO0006N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 소프트웨어 NMI가 발생했습니다. | 오류 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPIO0007N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 PCI PERR이 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPIO0008N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 PCI SERR이 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPIO0011N | [SensorElementName]에 수정할 수 없는 오류가 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPIO0012N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 치명적인 NMI 오류가 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPIO0013N | 버스 [SensorElementName]에 치명적인 버스 오류가 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPIO0015M | [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorSystemElementName] 슬롯에 결함이 있습니다. | 오류 |
| FQXSPMA0006N | [MemoryElementName] 하위시스템의 [PhysicalMemoryElementName]에 대해 패리티 오류가 있습니다. | 오류 |
| FQXSPMA0012M | [MemoryElementName] 서브시스템의 [PhysicalMemoryElementName]에 온도 이상 조건이 감지되었습니다. | 오류 |
| FQXSPOS4002I | Watchdog [arg1] 화면을 캡처하지 못했습니다. | 오류 |
| FQXSPOS4003I | 플랫폼 Watchdog 타이머가 [arg1]에 대해 만료되었습니다. | 오류 |
| FQXSPOS4010I | OS 크래시 비디오 캡처 실패함. | 오류 |
| FQXSPPU0001N | [ProcessorElementName]에서 온도 이상 조건이 감지되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPU0005M | [ProcessorElementName]이(가) FRB2/POST 조건에 실패했습니다. | 오류 |
| FQXSPPU0006M | [ProcessorElementName]이(가) 실패했습니다. | 오류 |
| FQXSPPU0007N | CPU 전압 불일치가 [ProcessorElementName]에서 감지되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPU0012M | [ProcessorElementName]에 시스템 검사 오류가 있습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0002L | [PowerSupplyElementName]이(가) 실패했습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0007L | [PowerSupplyElementName]에 구성 불일치가 있습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0012L | 소프트 전원 제어가 [PowerSupplyElementName]에 대해 실패했습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0013L | [PowerSupplyElementName]이(가) 실패했습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0016K | [ComputerSystemElementName] 시스템의 전원 제어가 실패했습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0027M | [BatteryElementName] 배터리에 오류가 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0032M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0033M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0034M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSPPW0035M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0036N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0037N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0038N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0039N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0044M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0045M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0046M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0047M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0048N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0049N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0050N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0051N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0060M | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0061M | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0062M | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0063M | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0064N | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0065N | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0066N | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0067N | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0072M | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPPW0073M | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0074M | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0075M | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0076N | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0077N | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0078N | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0079N | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPPW0096L | [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0097L | [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0098L | [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0108M | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0109M | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0110M | [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPPW0117M | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPSB0000N | [ComputerSystemElementName] 시스템에 마더보드 오류가 발생했습니다. | 오류 |
| FQXSPSD0001L | [StorageVolumeElementName]에 장애가 있습니다. | 오류 |
| FQXSPSD0002L | 엔클로저/채시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 장애가 있습니다. | 오류 |
| FQXSPSD0005L | [ComputerSystemElementName] 배열이 위험한 상태입니다. | 오류 |
| FQXSPSD0006L | 배열 [ComputerSystemElementName]이(가) 실패했습니다. | 오류 |
| FQXSPSD0007L | 엔클로저/채시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 표시된 위험한 어레이입니다. | 오류 |
| FQXSPSD0008K | [ComputerSystemElementName] 배열에 대해 재작성이 중단되었습니다. | 오류 |
| FQXSPSD0008L | 엔클로저/채시(MTM-S / N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 실패한 어레이입니다. | 오류 |
| FQXSPSD0009M | [ComputerSystemElementName] 시스템에 펌웨어 오류가 발생했습니다. 복구할 수 없는 부팅 장치 오류입니다. | 오류 |
| FQXSPSD0016M | 센서 [SensorElementName]에서 드라이브 불일치를 표시했습니다. | 오류 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPSE4000I | 인증 기관 [arg1] 에서 [arg2] 인증 오류를 발견했습니다. | 오류 |
| FQXSPSR0001N | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPUN0001M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (위험하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPUN0002N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 내려가고 있음 (복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPUN0004M | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (위험하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPUN0005N | 숫자 센서 [NumericSensorElementName] 이(가) 올라가고 있음 (복구 불가능하게 높음)을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPUN0019M | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPUN0020N | [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPUN0022M | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPUN0023N | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPUN0040L | [RedundancySetElementName] 의 중복성 없음을 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPUN0044M | [RedundancySetElementName] 의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시합니다. | 오류 |
| FQXSPUN0047N | [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. | 오류 |
| FQXSPUN0050M | PCI 슬롯 [arg1] 의 RAID 컨트롤러가 위험한 상태입니다. 하나 이상의 논리 드라이브가 오프라인 상태입니다. | 오류 |
| FQXSPUN0053M | PCI 슬롯 [arg1] 의 RAID 컨트롤러가 위험한 상태입니다. 하나 이상의 물리적 드라이브에 장애가 있습니다. | 오류 |
| FQXSPUN0054M | PCI 슬롯 [arg1] 의 RAID 컨트롤러가 위험한 상태입니다. 이제 하나 이상의 논리 드라이브 성능이 저하되거나 부분적으로 저하됩니다. | 오류 |
| FQXSPUN0055M | PCI 슬롯 [arg1] 의 RAID 컨트롤러가 위험한 상태입니다. 배터리가 최적의 상태가 아닙니다. | 오류 |
| FQXSPUP0004L | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 하드웨어 비호환성이 감지되었습니다. | 오류 |
| FQXSPUP0005L | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 소프트웨어 또는 펌웨어 비호환성이 감지되었습니다. | 오류 |
| FQXSPUP0006L | [ComputerSystemElementName] 시스템에 올바르지 않거나 지원되지 않는 하드웨어가 감지되었습니다. | 오류 |
| FQXSPUP0007L | [ComputerSystemElementName] 시스템에 올바르지 않거나 지원되지 않는 펌웨어 또는 소프트웨어가 감지되었습니다. | 오류 |
| FQXSPUP2009L | [ComputerSystemElementName] 시스템에서 실패한 소프트웨어 또는 펌웨어 변경이 감지되었습니다. | 오류 |

표 2. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSPUP4000I | 관리 컨트롤러 [arg1]이(가) 올바른 펌웨어로 표시되는지 확인하십시오. 관리 컨트롤러의 펌웨어가 서버와 일치하지 않습니다. | 오류 |
| FQXSPUP4003I | [arg1] 펌웨어가 시스템 [arg2] 내부와 일치하지 않습니다. [arg3] 펌웨어를 표시해 보십시오. | 오류 |
| FQXSPUP4004I | 노드/서버 [arg1] 및 [arg2] 사이에서 XCC 펌웨어가 일치하지 않습니다. XCC 펌웨어를 모든 노드/서버에서 같은 수준으로 표시해 보십시오. | 오류 |
| FQXSPUP4005I | 노드/서버 [arg1] 및 [arg2] 사이에서 FPGA 펌웨어가 일치하지 않습니다. FPGA 펌웨어를 모든 노드/서버에서 같은 수준으로 표시해 보십시오. | 오류 |

Lenovo XClarity Controller 이벤트 목록

다음은 XClarity Controller에서 보낼 수 있는 모든 메시지 목록입니다.

- FQXSPBR4000I: 관리 컨트롤러 [arg1]: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 파일에서 구성을 복원했습니다.

이 메시지는 사용자가 파일에서 관리 컨트롤러 구성을 복원한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID: 22
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0027

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBR4001I: 백업 관리 컨트롤러 [arg1] 기본 응용 프로그램을 실행하고 있습니다.

이 메시지는 관리 컨트롤러가 기본 애플리케이션 백업을 실행을 수행한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID: 22
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0030

사용자 작업:

BMC 펌웨어를 업데이트하십시오. 중요: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 수준 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다. 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 레벨이 지원되는지 확인하십시오.

- FQXSPBR4002I: 기본값을 복원하여 관리 컨트롤러 [arg1]이(가) 다시 설정되었습니다.

이 메시지는 사용자가 구성을 기본값으로 복원했기 때문에 관리 컨트롤러가 다시 설정된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0032

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBR4003I: 플랫폼 Watchdog 타이머가 [arg1]에 대해 만료되었습니다.
이 메시지는 구현이 플랫폼 Watchdog 타이머가 만료되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - OS 시간 제한
SNMP Trap ID: 21
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0039

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. Watchdog 타이머를 더 높은 값으로 다시 구성하십시오.
 2. USB 인터페이스를 통한 BMC 이더넷이 사용 가능한지 확인하십시오.
 3. 운영 체제용 RNDIS 또는 cdc_ether 장치 드라이버를 다시 설치하십시오.
 4. Watchdog을 사용 불가능으로 설정하십시오.
 5. 설치된 운영 체제의 무결성을 확인하십시오.
- FQXSPBR4004I: [arg1] 사용자가 서버 제한시간을 설정했습니다. EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimeout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].
사용자가 서버 시간제한을 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0095

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBR4005I: [arg2] 사용자가 파일에 관리 컨트롤러 [arg1]: 구성을 저장했습니다.
사용자가 파일에 관리 컨트롤러 구성을 저장했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0109

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBR4006I: 관리 컨트롤러 [arg1]: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 파일에서 구성 복원을 완료했습니다.

이 메시지는 사용자가 파일에서 관리 컨트롤러 구성을 복원하고 완료한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0136

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBR4007I: 관리 컨트롤러 [arg1]: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 파일에서 구성 복원을 완료하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 파일에서 관리 컨트롤러 구성을 복원했지만 복원을 완료하지 못한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0137

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버를 끄고 전원에서 서버를 분리하십시오. BMC를 재설정하려면 AC 전원에서 서버를 분리해야 합니다.
2. 45초 후 전원 소스에 서버를 다시 연결하고 서버를 켜십시오.
3. 조작을 재시도하십시오.

- FQXSPBR4008I: 관리 컨트롤러 [arg1]: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 파일에서 구성 복원을 시작하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 파일에서 관리 컨트롤러 구성을 복원했지만 복원을 시작하지 못한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0138

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버를 끄고 전원에서 서버를 분리하십시오. BMC를 재설정하려면 AC 전원에서 서버를 분리해야 합니다.

2. 45초 후 전원 소스에 서버를 다시 연결하고 서버를 켜십시오.
3. 조작을 재시도하십시오.

- FQXSPBT0000I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 전원 켜기.
이 메시지는 구현이 시스템에 전원이 켜졌음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0272

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0001I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 전원 순환 하드웨어가 요청되었습니다.

이 메시지는 구현이 시스템이 전원 순환 하드웨어였다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0274

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0002I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 전원 순환 하드웨어가 요청되었습니다.

이 메시지는 구현이 시스템이 전원 순환 하드웨어였다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0274

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0003I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 전원 순환 소프트웨어가 요청되었습니다.

이 메시지는 구현이 시스템이 전원 순환 소프트웨어였다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0276

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0004I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 PXE 부팅이 요청되었습니다. 이 메시지는 구현이 시스템에 PXE 부팅을 수행하도록 요청했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0278

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0005I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 진단 부팅이 요청되었습니다. 이 메시지는 구현이 시스템에 진단 부팅을 수행하도록 요청했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0280

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0006I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 시스템 재시작이 요청되었습니다. 이 메시지는 구현이 시스템에 시스템 재시작을 수행하도록 요청했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0282

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0007I: [ComputerSystemElementName] 시스템에 사용할 수 있는 부팅 가능한 미디어가 없습니다.

이 메시지는 구현이 시스템에 부팅 가능한 미디어가 없음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0286

사용자 작업:

부팅 가능 미디어가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

- FQXSPBT0008I: [ComputerSystemElementName] 시스템에 부팅 가능한 미디어 없음이 선택되었습니다.

이 메시지는 구현이 부팅 가능한 미디어 없음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0288

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0009I: [ComputerSystemElementName] 시스템에 부팅 가능한 미디어 없음이 선택되었습니다.

이 메시지는 구현이 부팅 가능한 미디어 없음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0288

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0010I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 PXE 서버를 찾지 못함.

이 메시지는 구현이 시스템에 PXE 부팅을 수행하도록 요청했지만 PXE 서버를 찾지 못했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0290

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0011I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 부팅에 대한 사용자 시간 제한.

이 메시지는 구현이 시스템에 부팅을 수행하도록 요청했지만 부팅에 대한 사용자 시간 제한을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0292

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0012I: [ManagedSystemElementName] 플로피에서 [ComputerSystemElementName] 부팅이 시작되었습니다.

이 메시지는 구현이 시스템이 플로피에서 부팅되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0296

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0013I: [ManagedSystemElementName] 로컬 드라이브에서 [ComputerSystemElementName] 부팅이 시작되었습니다.

이 메시지는 구현이 로컬 드라이브의 시스템 부팅이 완료되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0298

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0014I: [NetworkPortElementName] 네트워크 포트의 PXE에서 [ComputerSystemElementName] 시스템 부팅이 시작되었습니다.

이 메시지는 구현이 시스템 PXE 부팅이 완료되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0300

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0015I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 진단 부팅이 시작되었습니다.

이 메시지는 구현이 시스템 진단 부팅이 완료되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0302

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0016I: [ManagedSystemElementName] CD에서 [ComputerSystemElementName] 부팅이 시작되었습니다.

이 메시지는 구현이 시스템 CD 부팅이 완료되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0304

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0017I: ROM에서 [ComputerSystemElementName] 시스템의 부팅이 시작되었습니다.

이 메시지는 구현이 시스템 ROM 부팅이 완료되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0306

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0018I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 부팅이 시작되었습니다.

이 메시지는 구현이 시스템 부팅이 완료되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0312

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0019I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 OS 로드 중에 위험한 중지.

이 메시지는 구현이 OS 로드 중에 위험한 중지를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0320

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0020I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 런타임 위험 중지.
이 메시지는 구현이 런타임 위험 중지를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0322

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0021I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 OS 안정적인 종료 시작되었습니다.
이 메시지는 구현이 OS 안정적인 종료를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0324

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0022I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 OS 안정적인 종료 시작되었습니다.
이 메시지는 구현이 OS 안정적인 종료 시작되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0326

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0023I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 OS 안정적인 종료 시작되었습니다.
이 메시지는 구현이 OS 안정적인 종료 시작되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0326

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPBT0024I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 에이전트가 응답하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 에이전트가 응답하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0328

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA0000J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이 (가) 내려가고 있음(위험하
지 않게 낮음)을 표시합니다.
이 메시지는 구현이 위험하게 낮게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0001J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이 (가) 내려가고 있음(위험하
지 않게 낮음)을 표시합니다.
이 메시지는 구현이 위험하게 낮게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 온도
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0002M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이 (가) 내려가고 있음(위험하게
낮음)을 표시합니다.
이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 LED에 표시된 고장난 팬을 재장착하십시오.
2. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPCA0003M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0004N: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0484

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0005N: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0484

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0006J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 경고 - 팬

SNMP Trap ID: 165

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0007J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 경고 - 온도

SNMP Trap ID: 12

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제에 대한 XCC 이벤트 로그를 확인한 후 이를 먼저 해결하십시오.
 2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
 3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
 4. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.
 5. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
 6. Lenovo 지원에 문의하십시오.
- FQXSPCA0008M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 팬 장애

SNMP Trap ID: 11

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0009M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제에 대한 XCC 이벤트 로그를 확인한 후 이를 먼저 해결하십시오.
2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
4. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

5. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
6. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPCA0010N : 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0011N : 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도

SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제에 대한 XCC 이벤트 로그를 확인한 후 이를 먼저 해결하십시오.
2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
4. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
5. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPCA0012I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA0013I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 온도
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA0014J: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0015J: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 온도
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제에 대한 XCC 이벤트 로그를 확인한 후 이를 먼저 해결하십시오.
2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
4. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

5. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
6. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPCA0016M: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 전원 공급 장치 팬의 기류를 막는 장애물(예: 케이블 번들)이 있는지 확인하십시오.
2. 전원 공급 장치 n을 교체하십시오. (n = 전원 공급 장치 번호)

- FQXSPCA0017M: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제에 대한 XCC 이벤트 로그를 확인한 후 이를 먼저 해결하십시오.
 2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
 3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
 4. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.
 5. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
 6. Lenovo 지원에 문의하십시오.
- FQXSPCA0018N: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0019N: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제에 대한 XCC 이벤트 로그를 확인한 후 이를 먼저 해결하십시오.
2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.

4. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

5. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.

6. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPCA0020I: [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0526

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA0021I: [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0526

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA0022M: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0528

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0023M: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알람: 아니요
 경고 범주: 위험 - 온도
 SNMP Trap ID: 0
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0528

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬이 작동하고 있는지, 기류(서버 앞면 및 뒷면)에 장애물이 없는지, 공기 조절 장치가 제자리에 올바르게 설치되었는지 그리고 서버 덮개가 설치되어 있고 완전하게 닫혀있는지 확인하십시오.
2. 주변 온도를 확인하십시오. 사양 이내에서 작동해야 합니다(자세한 내용은 서버 기능 및 사양 참조).
3. 마이크로프로세서 n의 방열판을 확인하십시오.
4. (숙련된 기술자 전용) 마이크로프로세서 n을 교체하십시오. (n = 마이크로프로세서 번호)

- FQXSPCA0024N: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알람: 아니요
 경고 범주: 위험 - 팬 장애
 SNMP Trap ID: 11
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0025N: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알람: 아니요
 경고 범주: 위험 - 온도
 SNMP Trap ID: 0
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬이 작동하고 있는지, 기류(서버 앞면 및 뒷면)에 장애물이 없는지, 공기 조절 장치가 제자리에 올바르게 설치되었는지 그리고 서버 덮개가 설치되어 있고 완전하게 닫혀있는지 확인하십시오.
2. 주변 온도를 확인하십시오. 사양 이내에서 작동해야 합니다(자세한 내용은 서버 기능 및 사양 참조).
3. 마이크로프로세서 n의 방열판을 확인하십시오.
4. (숙련된 기술자 전용) 마이크로프로세서 n을 교체하십시오. (n = 마이크로프로세서 번호)

- FQXSPCA0026I: [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 모니터 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0532

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA0027I: [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 모니터 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 경고 - 온도
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0532

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA0028I: [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정보 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0534

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA0029I: [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정보 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 경고 - 온도
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0534

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA0030I: [RedundancySetElementName]의 중복이 복원되었습니다.

이 메시지는 구현이 중복성이 복원됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0561

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA0031L: [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시합니다.

이 메시지는 중복성 없음이 표시된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0802

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 n의 커넥터에 손상이 없는지 확인하십시오.
2. 시스템 보드의 팬 n 커넥터에 손상이 없는지 확인하십시오.
3. 팬이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
4. 팬을 다시 장착하십시오.
5. 팬을 교체하십시오. (n = 팬 번호)

- FQXSPCA0032J: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시합니다.

이 메시지는 중복 저하가 표시된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0033J: [RedundancySetElementName]이 (가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 자원으로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬

SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0034J: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0808

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0035M: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:부족한 리소스로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 n의 커넥터에 손상이 없는지 확인하십시오.
2. 시스템 보드의 팬 n 커넥터에 손상이 없는지 확인하십시오.
3. 팬이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
4. 팬을 다시 장착하십시오.
5. 팬을 교체하십시오. (n = 팬 번호)

- FQXSPCA0036J: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 저하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0812

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0037J: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환 되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음에서 중복되지 않음:중복성 저하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
정보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0814

사용자 작업:

없음

- FQXSPCA0038I: 음향 모드가 연결되었습니다. 팬 속도 제한이 있습니다.

이 메시지는 구현이 센서 음향 모드가 표시됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
정보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2000I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
정보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2001I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
정보 범주: 경고 - 온도
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2002I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이 (가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2003I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이 (가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2004I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이 (가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0485

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2005I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이 (가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0485

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2006I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이 (가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2007I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이 (가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 경고 - 온도
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2008I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이 (가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2009I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 온도
 SNMP Trap ID: 0
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2010I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 팬 장애
 SNMP Trap ID: 11
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2011I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 온도
 SNMP Trap ID: 0
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2014I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않았음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 경고 - 팬

SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2015I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않았음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 온도
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2016I: [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2017I: [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2018I: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2019I: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제는 BMC 이벤트 로그를 확인하십시오.
2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. 실내 온도가 작동 사양 범위 안에 있는지 확인하십시오.

- FQXSPCA2024I: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2025I: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2031I: [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시하지 않습니다.
이 메시지는 중복성 없음이 표시되지 않은 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0803

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2032I: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시하지 않습니다.
이 메시지는 중복 저하가 표시되지 않는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2033I: [RedundancySetElementName]이 (가) 중복 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다.
이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분한 자원에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2034I: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다.
이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0809

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2035I: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분하지 않은 리소스에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 팬 장애
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2036I: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 저하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0813

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2037I: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음 상태에서 중복성 저하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 팬
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0815

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCA2038I: 적절한 냉각을 위해 음향 모드가 해제되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서 음향 모드가 표시 해제됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCN4000I: [arg1] 사용자가 직렬 방향 제지정을 설정했습니다. Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].
사용자가 직렬 포트 모드를 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0078

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCN4001I: [arg1] 사용자가 [arg2] 모드에서 원격 제어 세션을 시작했습니다.
원격 제어 세션 시작

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0128

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCN4002I: [arg1] 사용자가 활성 CLI 콘솔 세션을 종료했습니다.
사용자가 활성 CLI 콘솔 세션을 종료함

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0145

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCN4003I: [arg1] 사용자가 [arg2] 모드에서 시작한 원격 제어 세션이 종료되었습니다.
원격 제어 세션이 종료되었습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0194

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPCR0001N: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템의 AC 전원을 껐다 켜십시오.
2. 문제가 여전히 계속되는 경우 현지 서비스 지원팀에 연락하십시오.

- FQXSPCR2001I: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDA0000N: [ComputerSystemElementName] 시스템에 펌웨어 오류가 발생했습니다. 비디오 장치가 감지되지 않았습니다.

이 메시지는 시스템에 펌웨어 오류가 발생하고 비디오 장치가 감지되지 않았음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0766

사용자 작업:

이것은 UEFI가 감지한 이벤트입니다. 이 이벤트의 UEFI(POST) 오류 코드는 로그된 BMC 메시지 텍스트에서 찾을 수 있습니다. 적절한 사용자 응답은 정보 센터의 "UEFI(POST) 오류 코드" 섹션에서 UEFI(POST) 오류 코드를 참조하십시오

- FQXSPDA0001I: [ButtonElementName]의 전원 버튼을 눌렀습니다.
이 메시지는 구현이 전원 버튼을 눌렀음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0248

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDA0002I: [ButtonElementName] 절전 버튼을 눌렀습니다.
이 메시지는 구현이 절전 버튼을 눌렀음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0250

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDA0003I: [ButtonElementName] 재설정 버튼을 눌렀습니다.
이 메시지는 구현이 재설정 버튼을 눌렀음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0252

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDA0004I: [PhysicalPackageElementName]에 대한 래치가 열렸습니다.
이 메시지는 FRU 래치가 열렸음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0254

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDA0005I: [PhysicalPackageElementName] 서비스 요청을 사용할 수 있습니다. 이 메시지는 구현이 FRU 서비스가 요청되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0256

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDA2000I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다. 이 메시지는 구현이 POST 오류를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDA2004I: [PhysicalPackageElementName]에 대한 래치가 닫혔습니다. 이 메시지는 FRU 래치가 닫혔음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0255

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDM4000I : 장치 [arg1]의 자원 명세 데이터가 변경되었습니다. 새 장치 데이터 해시=[arg2], 새 마스터 데이터 해시=[arg3]. 어떤 문제로 인해 물리적 인벤토리가 변경되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0072

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDM4001I: [arg1] 저장 장치가 변경되었습니다.
이 메시지는 저장 장치 관리 IP 주소가 변경된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - BMC 네트워크 이벤트
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0139

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDM4002I: 장치 [arg1] VPD가 올바르지 않습니다.
장치의 VPD가 올바르지 않습니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0142

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDM4003I: [arg1] 사용자가 TKLM 서버를 설정했습니다. TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9].
사용자가 TKLM 서버를 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0146

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDM4004I: [arg1] 사용자가 TKLM 서버 장치 그룹을 설정했습니다.
TKLMServerDeviceGroup=[arg2].
사용자가 TKLM 장치 그룹을 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0147

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDM4005I: [arg1] 사용자가 새 암호화 키 쌍을 생성하고 TKLM 클라이언트에 대해 자체 서명된 인증서를 설치했습니다.

사용자가 새 암호화 키 쌍을 생성하고 TKLM 클라이언트에 대해 자체 서명된 인증서를 설치했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0148

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDM4006I: [arg1] 사용자가 TKLM 클라이언트에 대한 인증서 서명 요청 및 새 암호화 키를 생성했습니다.

사용자가 TKLM 클라이언트에 대한 인증서 서명 요청 및 새 암호화 키를 생성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0149

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDM4007I: [arg1] 사용자가 [arg2]에서 TKLM 클라이언트에 대한 서명된 인증서를 가져왔습니다.

사용자가 TKLM 클라이언트에 대해 서명된 인증서를 가져왔습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0150

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDM4008I: [arg1] 사용자가 TKLM 서버에 대한 서버 인증서를 가져왔습니다.

사용자가 TKLM 서버에 대한 서버 인증서를 가져왔습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0151

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDM4009I: [arg1] 사용자가 [arg4]에서 [arg3] 파일을 [arg2]했습니다.
사용자가 URL 또는 서버에서 파일을 탑재하거나 탑재 해제했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0162

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPDM4011I: 사용자 [arg1]이(가) EKMS 서버 프로토콜을 설정했습니다.
TKLMServerProtocol=[arg2].
사용자가 EKMS 서버 프로토콜을 구성함

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0293

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEA0001J: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. RAID 컨트롤러가 경고 이벤트를 보고해야 합니다. LSA 또는 storcli를 사용하여 RAID 이벤트를 확인하고 MegaRAID 사용 설명서에 따라 적절한 조치를 수행하십시오.
 2. 문제가 해결되면 "storage -evtfwd deassert warning" 명령을 실행하여 경고 상태를 해제하십시오.
- FQXSPEA0002M: [SensorElementName] 센서가 덜 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

1. RAID 컨트롤러가 오류 이벤트를 보고해야 합니다. LSA 또는 storcli를 사용하여 RAID 이벤트를 확인하고 MegaRAID 사용 설명서에 따라 적절한 조치를 수행하십시오.
2. 문제가 해결되면 "storage -evtfwd deassert error" 명령을 실행하여 오류 상태를 해제하십시오.

- FQXSPEA0003J: PCIe 장치 [arg2]의 포트 [arg1]에서 링크 다운이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 PCIe 장치의 링크 다운을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEA2001I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않았음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEA2002I: [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 덜 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타

SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEA2003I: PCIe 장치 [arg2]의 포트 [arg1]에서 링크 업이 감지되었습니다.
이 메시지는 구현이 PCIe의 링크 업을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM0006I : [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열이 재구성되었습니다.
이 메시지는 구현이 시스템이 재구성되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0210

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM0007I: [ComputerSystemElementName] 시스템에 OEM 시스템 부팅 이벤트가 발생했습니다.
이 메시지는 구현이 OEM 시스템 부팅 이벤트를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0212

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM0008N: [ComputerSystemElementName] 시스템에 시스템 하드웨어 결함이 발생했습니다.
이 메시지는 구현이 알 수 없는 시스템 하드웨어 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 위험 - 기타

SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0214

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬이 작동하고 있는지, 기류(서버 앞면 및 뒷면)에 장애물이 없는지, 공기 조절 장치가 제자리에 올바르게 설치되었는지 그리고 서버 덮개가 설치되어 있고 완전하게 닫혀있는지 확인하십시오.
2. 마이크로프로세서 n의 방열판이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. (숙련된 기술자 전용) 마이크로프로세서 n을 교체하십시오. (n = 마이크로프로세서 번호)

- FQXSPEM0010J: 관리 시스템 [ComputerSystemElementName]에서 센서 [SensorElementName]을(를) 사용할 수 없거나 저하되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서를 사용할 수 없거나 센서가 저하되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0398

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버를 끄고 전원 코드를 분리하십시오. 전원 코드를 다시 연결하고 서버를 다시 시작하십시오.
2. 문제가 계속되면 (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드를 교체하십시오.

- FQXSPEM0011J: [ComputerSystemElementName] 관리 시스템에서 [ControllerElementName] 컨트롤러를 사용할 수 없거나 저하되었습니다.

이 메시지는 구현이 컨트롤러를 사용할 수 없거나 센서가 저하되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0400

사용자 작업:

없음

- FQXSPEM0012I: [ComputerSystemElementName] 관리 시스템이 오프라인입니다.

이 메시지는 구현이 관리 컨트롤러가 오프라인 되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0402

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM0013L: [ComputerSystemElementName] 관리 시스템이 비활성화됩니다.
이 메시지는 구현이 관리 컨트롤러가 사용 가능하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0404

사용자 작업:

없음

- FQXSPeM0014G: 관리 시스템 [ComputerSystemElementName]에서 센서 [SensorElementName]이(가) 실패했습니다.
이 메시지는 구현이 센서 실패를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0406

사용자 작업:

없음

- FQXSPeM0015J: [ComputerSystemElementName] 관리 시스템에서 [PhysicalPackageElementName] FRU가 실패했습니다.
이 메시지는 구현이 FRU 실패를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0408

사용자 작업:

없음

- FQXSPeM0016I: [PhysicalPackageElementName] FRU가 [ComputerSystemElementName] 시스템에 설치되지 않았습니다.
이 메시지는 구현이 FRU가 설치되지 않았음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0464

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM0017I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU에 대한 활성화가 요청되었습니다. 이 메시지는 FRU 활성화가 요청되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0466

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM0018I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU가 작동 중입니다. 이 메시지는 구현이 FRU 작동을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0467

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM0019I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU에 대한 활성화 진행 중. 이 메시지는 구현이 FRU 활성화가 진행 중임을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0468

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM0020I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU에 대한 비활성화가 요청되었습니다. 이 메시지는 구현이 FRU 비활성화가 요청되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0470

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM0021I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU가 대기 또는 "핫 스페어" 상태입니다. 이 메시지는 구현이 FRU가 비활성화되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알람: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0471

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM0022I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU에 대한 비활성화 진행 중. 이 메시지는 구현이 FRU 비활성화가 진행 중임을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알람: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0472

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM0023I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalPackageElementName] FRU와 통신이 유실되었습니다. 이 메시지는 구현이 FRU 통신이 유실되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알람: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0474

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM2008I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 알 수 없는 시스템 하드웨어 결함에서 복구되었습니다. 이 메시지는 구현이 알 수 없는 시스템 하드웨어 오류로부터 복구된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알람: 아니요

경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0215

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM2010I: 관리 시스템 [ComputerSystemElementName]에서 센서 [SensorElementName]이(가) 정상으로 돌아왔습니다.

이 메시지는 구현이 저하되거나 사용할 수 없거나 장애가 있는 상태에서부터 돌아온 센서를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0399

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM2011I: [ComputerSystemElementName] 관리 시스템에서 [ControllerElementName] 관리 시스템이 정상으로 돌아왔습니다.

이 메시지는 구현이 저하되거나 사용할 수 없는 상태에서부터 돌아온 컨트롤러를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0401

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM2012I: [ComputerSystemElementName] 관리 시스템이 활성화됩니다.

이 메시지는 구현이 관리 컨트롤러가 사용 가능함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0405

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM2013I: [ComputerSystemElementName] 관리 시스템이 활성화됩니다.

이 메시지는 구현이 관리 컨트롤러가 사용 가능함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0405

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM2014I: 관리 시스템 [ComputerSystemElementName]에서 센서 [SensorElementName]이(가) 정상으로 돌아왔습니다.

이 메시지는 구현이 저하되거나 사용할 수 없거나 장애가 있는 상태에서부터 돌아온 센서를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0399

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM2015I: [ComputerSystemElementName] 관리 시스템에서 [PhysicalPackageElementName] FRU가 복구되었습니다.

이 메시지는 구현이 FRU가 복구됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0409

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4000I: [arg3] 사용자가 시스템 [arg2]에서 [arg1]을(를) 지웠습니다.

이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러의 시스템의 이벤트 로그를 지운 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0020

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4001I: [arg2] 시스템의 [arg1]이(가) 75% 찼습니다.

이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러의 시스템의 이벤트 로그가 75% 찬 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 이벤트 로그 가득 참
SNMP Trap ID: 35
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0037

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4002I: [arg2] 시스템의 [arg1]이(가) 100% 찼습니다.
이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러의 시스템의 이벤트 로그가 100% 찬 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 이벤트 로그 가득 참
SNMP Trap ID: 35
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0038

사용자 작업:

이전 로그 항목의 유실을 방지하려면 로그를 텍스트 파일로 저장하고 로그를 지우십시오.

- FQXSPEM4003I: [arg3] 사용자가 LED [arg1] 상태를 [arg2](으)로 변경했습니다.
사용자가 LED 상태를 수정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0071

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4004I: [arg2] 사용자가 SNMP [arg1]을(를) 사용하도록 설정했습니다.
사용자가 SNMPv1 또는 SNMPv3 또는 트랩을 사용 가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0073

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4005I: [arg2] 사용자가 SNMP [arg1]을(를) 사용 불가능하도록 설정했습니다.
사용자가 SNMPv1 또는 SNMPv3 또는 트랩을 사용 불가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0074

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM4006I: [arg1] 사용자가 경보 구성 글로벌 이벤트 알림을 설정했습니다. RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4]. 사용자가 글로벌 이벤트 알림 설정을 변경했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0110

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM4007I: IP 주소 [arg11]의 [arg10]에서 사용자 [arg9]이(가) 경고 수신자 수 [arg1]을 (를) 다음과 같이 업데이트했습니다. Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8]. 사용자가 경보 수신인을 추가 또는 업데이트했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0111

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM4008I: [arg1] 사용자가 SNMP 트랩을 사용하도록 설정했습니다. EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3]. 사용자가 SNMP 트랩 구성을 사용 가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0112

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM4009I: UEFI 정의가 변경되었습니다. UEFI 정의 변경이 감지되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0152

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM4010I: UEFI 보고: [arg1].
UEFI 감사 이벤트가 기록되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0161

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM4011I : XCC에서 이전 이벤트 [arg1]을(를) 기록하지 못했습니다.
XCC에서 이전 이벤트를 기록하지 못했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0196

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM4012I: 사용자 [arg1]이(가) 시스템 [arg2] Encapsulation 라이트 모드를 만들었습니다.
Encapsulation 라이트 모드 상태 변경

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0201

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPeM4014I: RAID 컨트롤러에 배터리 문제가 발생하였습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
RAID 컨트롤러의 배터리에 문제가 있습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0203

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPERM4015I: 복구할 수 없는 오류가 RAID 컨트롤러에 의해 감지되었습니다. 컨트롤러를 교체해야 합니다. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

RAID 컨트롤러에서 복구할 수 없는 오류가 감지되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0204

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPERM4016I: 한 개 이상의 문제가 RAID 컨트롤러에 의해 감지되었습니다. 추가 도움은 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

RAID 컨트롤러에 하나 이상의 문제가 감지되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0205

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPERM4017I: 하위 시스템 내에서 한 개 이상일 수도 있는 구성 변경이 RAID 컨트롤러에 의해 감지되었습니다. 드라이브 LED 상태를 확인하십시오. 필요한 경우 추가 도움은 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

RAID 컨트롤러가 서브시스템에서 하나 이상의 가능한 구성 변경을 감지했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0206

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPERM4022I: 엔클로저/새시 전원 공급 장치에 문제가 있습니다. 올바른 작동을 위해 엔클로저/새시 장치 전원 공급 장치를 확인하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

엔클로저/새시 전원 공급 장치에 문제가 있습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0210

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4023I: 가상 드라이브 사용 불가 오류의 원인이 될 수 있는 비정상적인 상태의 가상 드라이브가 한 개 이상 있습니다. 이벤트 로그를 확인하고 이벤트가 동일한 디스크를 대상으로 할 경우 드라이브를 교체하십시오. 필요한 경우 추가 도움은 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

하나 이상의 가상 드라이브가 비정상적인 상태이므로 가상 드라이브를 사용할 수 없습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0211

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4024I: 하위 시스템 내에서 한 개 이상일 수도 있는 구성 문제가 RAID 컨트롤러에 의해 감지되었습니다. 이벤트 로그를 확인하고 이벤트가 동일한 디스크를 대상으로 할 경우 드라이브를 교체하십시오. 필요한 경우 추가 도움은 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

RAID 컨트롤러가 서브시스템에서 하나 이상의 가능한 구성 문제를 감지했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0212

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4025I: 한 개 이상의 가상 드라이브에 문제가 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

하나 이상의 가상 드라이브에 문제가 있습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0213

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4026I: RAID 컨트롤러에 의해 드라이버 오류가 감지되었습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

RAID 컨트롤러에서 드라이버 오류가 감지되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0214

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4027I: RAID 컨트롤러에 의해 드라이버 오류가 감지되었습니다. 이벤트 로그를 확인하고 이벤트가 동일한 디스크를 대상으로 할 경우 드라이브를 교체하십시오. 필요한 경우 추가 도움은 기술 지원에 문의하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

RAID 컨트롤러에서 드라이버 오류가 감지되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0215

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4028I: [arg3]의 PCIe 장치 [arg2], 포트 [arg1]에 링크 [arg4]이(가) 있습니다.

PCI 장치 링크

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0220

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4029I: 현재 CPU 배열에 따라 [arg1]의 모든 PCIe 슬롯이 작동하지 않을 수 있습니다.

PCIe 작동 안 함

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0221

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPEM4030I: RAID 컨트롤러의 예약된 조작에 문제가 발생했습니다. 세부 정보는 서버 관리, 로컬 스토리지에서 RAID 로그를 참조하십시오. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

RAID 컨트롤러에는 예약된 조작 문제가 있습니다

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0223

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFC4000I: 운영 체제가 설치되어 있지 않은 컴퓨터 연결 프로세스가 시작되었습니다.
운영 체제가 설치되어 있지 않은 컴퓨터 연결 프로세스가 시작되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0143

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFC4001I: 운영 체제가 설치되어 있지 않은 컴퓨터 업데이트 응용 프로그램에서 [arg1]의 상태를 보고합니다.

운영 체제가 설치되어 있지 않은 컴퓨터 업데이트 응용 프로그램 상태

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0144

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFC4002I: 시스템이 설치 과정에서 실행 중입니다.

설정을 실행 중인 시스템입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0193

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFC4003I: UEFI 배포 부팅 모드를 NextBoot에서 사용할 수 있습니다.
UEFI 배포 부팅 모드를 NextBoot에서 사용할 수 있습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0197

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFC4004I: UEFI 배포 부팅 모드를 NextAc에서 사용할 수 있습니다.
UEFI 배포 부팅 모드를 NextAc에서 사용할 수 있습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0198

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFC4005I: UEFI 배포 부팅 모드를 사용할 수 없습니다.
UEFI 배포 부팅 모드를 사용할 수 없습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0199

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFW0000N: [ComputerSystemElementName] 시스템에 POST 오류가 발생했습니다.
이 메시지는 구현이 POST 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0184

사용자 작업:

이것은 UEFI가 감지한 이벤트입니다. 해당 이벤트의 UEFI(POST) 오류 코드는 로그된 XCC 메시지 텍스트에서 찾을 수 있습니다. 적절한 사용자 응답은 정보 센터의 "UEFI(POST) 오류 코드" 섹션에서 UEFI(POST) 오류 코드를 참조하십시오

- FQXSPFW0004I: UEFI 고급 메모리 테스트를 실행 중입니다.

이는 시스템 펌웨어 경과 오류가 발생한 것이 구현에 따라 감지된 사용 사례에 해당하는 메시지입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFW0005I: UEFI 고급 메모리 테스트가 완료되었습니다.

이는 시스템 펌웨어 경과 오류가 발생한 것이 구현에 따라 감지된 사용 사례에 해당하는 메시지입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFW0006I: UEFI 고급 메모리 테스트가 중단되었습니다.

이는 시스템 펌웨어 경과 오류가 발생한 것이 구현에 따라 감지된 사용 사례에 해당하는 메시지입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFW0007I: UEFI 고급 메모리 테스트가 정지되었습니다.

이는 시스템 펌웨어 경과 오류가 발생한 것이 구현에 따라 감지된 사용 사례에 해당하는 메시지입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFW2000I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 POST 오류를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPFW2001I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 POST 오류를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0000I: [PhysicalConnectorElementName] 커넥터가 존재하거나 연결된 것으로 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 커넥터가 연결되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0264

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0001L: [PhysicalConnectorElementName] 커넥터에 구성 오류가 발생했습니다.

이 메시지는 구현이 상호 연결 구성 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0266

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. Lightpath LED 카드와 시스템 보드 사이에 케이블을 다시 설치하십시오.
2. 서비스 데이터 로그 및 OS 메모리 덤프를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPIO0002N: [ComputerSystemElementName] 시스템에 펌웨어 오류가 발생했습니다. 복구할 수 없는 키보드 오류입니다.

이 메시지는 구현이 시스템에 펌웨어 오류가 발생하고 복구할 수 없는 키보드 오류임을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0764

사용자 작업:

이것은 UEFI가 감지한 이벤트입니다. 이 이벤트의 UEFI(POST) 오류 코드는 로그된 BMC 메시지 텍스트에서 찾을 수 있습니다. 적절한 사용자 응답은 정보 센터의 "UEFI(POST) 오류 코드" 섹션에서 UEFI(POST) 오류 코드를 참조하십시오.

- FQXSPIO0003N: [ComputerSystemElementName] 시스템에 진단 인터럽트가 발생했습니다.

이 메시지는 구현이 앞면 패널 NMI / 진단 인터럽트를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0222

사용자 작업:

1. 오퍼레이터 정보 패널의 NMI 버튼을 누르지 않은 경우 다음 단계를 완료하십시오.
2. NMI 버튼을 누르지 않았는지 확인하십시오.
3. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드를 교체하십시오.

- FQXSPIO0004L: 버스 [SensorElementName]에서 버스 시간 제한이 발생했습니다.

이 메시지는 구현이 버스 시간 종료를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0224

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. FFDC 데이터를 덤프하십시오.
2. 프로세서를 재장착하십시오.
3. 문제가 여전히 계속되는 경우 프로세서를 교체하십시오. (숙련된 기술자만)

- FQXSPIO0005N: [ComputerSystemElementName] 시스템에 I/O 채널 확인 NMI가 발생했습니다.

이 메시지는 구현이 I/O 채널 확인 NMI를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0226

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0006N: [ComputerSystemElementName] 시스템에 소프트웨어 NMI가 발생했습니다.

이 메시지는 구현이 소프트웨어 NMI를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 기타
 SNMP Trap ID: 50
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0228

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.
2. 서비스 데이터 로그 및 OS 메모리 덤프를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPIO0007N: [ComputerSystemElementName] 시스템에 PCI SERR이 발생했습니다.

이 메시지는 구현이 PCI PERR을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 기타
 SNMP Trap ID: 50
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0232

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. PCI LED를 확인하십시오.
2. 적용된 어댑터 및 라이저 카드를 다시 배치하십시오.

3. 서버 펌웨어(UEFI 및 BMC) 및 어댑터 펌웨어를 업데이트하십시오.

참고: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 수준 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다.

4. 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.
5. 두 어댑터를 모두 제거하십시오.
6. PCIe 어댑터를 교체하십시오.
7. 라이저 카드를 교체하십시오.

- FQXSPIO0008N: [ComputerSystemElementName] 시스템에 PCI SERR이 발생했습니다.
이 메시지는 구현이 PCI SERR을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0234

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. PCI LED를 확인하십시오.
2. 적용된 어댑터 및 라이저 카드를 다시 배치하십시오.
3. 서버 펌웨어(UEFI 및 BMC) 및 어댑터 펌웨어를 업데이트하십시오.

참고: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 수준 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다. 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

4. 어댑터가 지원되는지 확인하십시오. 지원되는 옵션 장치 목록을 보려면, <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/>를 참조하십시오.
5. 두 어댑터를 모두 제거하십시오.
6. PCIe 어댑터를 교체하십시오.
7. 라이저 카드를 교체하십시오.

- FQXSPIO0009I: [ComputerSystemElementName] 시스템에 EISA 유사 시 대기 시간 제한이 발생했습니다.

이 메시지는 구현이 EISA 유사 시 대기 시간 제한이 발생했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0236

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0010I: [SensorElementName] 버스에 수정할 수 있는 버스 오류가 발생했습니다. 이 메시지는 구현이 버스의 수정할 수 있는 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0238

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0011N: [SensorElementName]에 수정할 수 없는 오류가 발생했습니다. 이 메시지는 구현이 버스의 정정할 수 없는 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0240

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 시스템 또는 어댑터의 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
2. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

3. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
4. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPIO0012N: [ComputerSystemElementName] 시스템에 치명적인 NMI 오류가 발생했습니다.

이 메시지는 구현이 치명적인 NMI를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0242

사용자 작업:

없음

- FQXSPIO0013N: 버스 [SensorElementName]에 치명적인 버스 오류가 발생했습니다. 이 메시지는 구현이 버스의 심각한 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 기타
 SNMP Trap ID: 50
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0244

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. (숙련된 기술자 전용) 마이크로프로세서를 다시 설치한 다음 서버를 다시 시작하십시오.
2. (숙련된 기술자 전용) 마이크로프로세서 n을 교체하십시오. (n = 마이크로프로세서 번호)

- FQXSPIO0014J: 버스 [SensorElementName]이 (가) 저성능 상태로 작동하고 있습니다. 이 메시지는 구현이 버스의 성능 저하를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 경고 - 기타
 SNMP Trap ID: 60
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0246

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
2. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPIO0015M: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorSystemElementName] 슬롯에 결함이 있습니다. 이 메시지는 구현이 슬롯의 결함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 예
 경보 범주: 위험 - 기타
 SNMP Trap ID: 50
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0330

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용된 어댑터 및 라이저 카드를 다시 배치하십시오.
2. 서버 펌웨어(UEFI 및 XCC) 및 어댑터 펌웨어를 업데이트하십시오.

참고: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 수준 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다.

3. 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.
4. 해당 어댑터를 교체하십시오.
5. 라이저 카드를 교체하십시오.
6. (숙련된 서비스 기술자 전용) 시스템 보드를 교체하십시오.

- FQXSPIO0016I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯 식별.

이 메시지는 구현이 슬롯의 식별이 활성화되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0332

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0017I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName]에 패키지가 설치되었습니다.

이 메시지는 구현이 패키지가 슬롯에 설치되었다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0334

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0018I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName]을(를) 설치할 준비가 되었습니다.

이 메시지는 구현이 슬롯이 패키지를 설치할 준비가 되었다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0338

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0019I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName]을(를) 제거할 준비가 되었습니다.

이 메시지는 구현이 슬롯이 패키지를 제거할 준비가 되었다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0340

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0020I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯에서 전원이 꺼졌습니다.
이 메시지는 구현이 슬롯의 전원이 꺼졌음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0342

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0021I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName]에 대한 제거를 요청했습니다.
이 메시지는 구현이 슬롯에서 패키지를 제거할 것을 요청했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0346

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0022I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName]에 대한 연결 래지가 작동했습니다.
이 메시지는 구현이 슬롯의 연결 래지가 작동 상태임을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0348

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO0023G: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 비활성화된 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯.
이 메시지는 구현이 슬롯을 사용할 수 없음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0350

사용자 작업:

없음

- FQXSPIO0024I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯에 여분이 있습니다.

이 메시지는 구현이 슬롯에 여분이 있음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0352

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2000J: [PhysicalConnectorElementName] 커넥터가 분리되었습니다.

이 메시지는 구현이 커넥터가 분리되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0265

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. VGA 커넥터와 케이블을 다시 설치하십시오.
2. 알려진 서비스 게시판 및 기술 팀은 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
3. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
4. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPIO2001I: [PhysicalConnectorElementName] 커넥터 구성 오류가 복구되었습니다.

이 메시지는 구현이 인터넷 구성이 복구됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0267

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2002I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 POST 오류를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2003I: [ComputerSystemElementName] 시스템이 진단 인터럽트에서 복구되었습니다.

이 메시지는 구현이 앞면 패널 NMI / 진단 인터럽트에서의 복구를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0223

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2004I: 버스 [SensorElementName]이(가) 버스 제한 시간 초과에서 복구되었습니다.

이 메시지는 구현이 시스템이 버스 시간 종료에서 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0225

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2005I: [ComputerSystemElementName] 시스템이 NMI에서 복구되었습니다.

이 메시지는 구현이 소프트웨어 NMI에서 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0230

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2006I: [ComputerSystemElementName] 시스템이 NMI에서 복구되었습니다.
이 메시지는 구현이 소프트웨어 NMI에서 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0230

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2007I: [ComputerSystemElementName] 시스템에 PCI PERR 복구가 발생했습니다.
이 메시지는 구현이 PCI PERR이 복구됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0233

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2008I: [ComputerSystemElementName] 시스템에 PCI SERR을 표시하지 않습니다.
이 메시지는 구현 시 PCI SERR 표시 안 함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0235

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2009I: [ComputerSystemElementName] 시스템이 EISA 실패 안전 제한 시간 초과에서 복구되었습니다.
이 메시지는 구현이 시스템이 EISA 실패 안전 제한 시간 초과에서 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0237

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2010I: [SensorElementName] 버스가 수정할 수 있는 버스 오류에서 복구되었습니다. 이 메시지는 구현이 시스템이 수정할 수 있는 버스 오류에서 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0239

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2012I: [ComputerSystemElementName] 시스템이 치명적인 NMI에서 복구되었습니다.

이 메시지는 구현이 치명적인 NMI에서 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0243

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2013I: [SensorElementName] 버스가 치명적인 버스 오류에서 복구되었습니다. 이 메시지는 구현이 시스템이 심각한 버스 오류에서 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0245

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2014I: 버스 [SensorElementName]이(가) 더 이상 저성능 상태로 작동하지 않습니다. 이 메시지는 구현이 버스가 더 이상 성능 저하되지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0247

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2015I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯에서 결함 조건이 제거되었습니다.
이 메시지는 구현이 슬롯의 결함 조건이 제거되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0331

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2017I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 슬롯 [PhysicalConnectorElementName]이 (가) 비어 있습니다.
이 메시지는 구현이 빈 슬롯을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0336

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2020I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯에서 전원이 켜졌습니다.
이 메시지는 구현이 슬롯의 전원이 켜졌음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0344

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2023I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 활성화된 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯.
이 메시지는 구현이 슬롯이 사용 가능함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0351

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPIO2024I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 [PhysicalConnectorElementName] 슬롯에 더 이상 여분이 없습니다.
이 메시지는 구현이 슬롯에 더 이상 여분이 없음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0353

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA0001I: [MemoryElementName] 서버시스템의 [PhysicalMemoryElementName]에 대해 오류가 감지 및 수정되었습니다.
이 메시지는 구현이 메모리의 수정된 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 메모리
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0124

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA0003I: [MemoryElementName] 서버시스템에 [PhysicalMemoryElementName]이(가) 추가되었습니다.
이 메시지는 구현이 메모리가 추가되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0128

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA0006N: [MemoryElementName] 하위시스템의 [PhysicalMemoryElementName]에 대해 패리티 오류가 있습니다.
이 메시지는 구현이 메모리의 패리티 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 메모리
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0134

사용자 작업:

없음

- FQXSPMA0009I: 서버 시스템 [MemoryElementName]의 [PhysicalMemoryElementName]에 대해 메모리 스페어링이 시작되었습니다.

이 메시지는 구현이 메모리 더블 칩 스페어링이 시작되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA0010J: 서버 시스템 [MemoryElementName]의 [PhysicalMemoryElementName]이 (가) 스로틀링되었습니다.

이 메시지는 구현이 메모리가 스로틀링되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0142

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제에 대한 XCC 이벤트 로그를 확인한 후 이를 먼저 해결하십시오.
2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
4. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

5. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
6. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPMA0012M: 하위 시스템 [MemoryElementName]의 [PhysicalMemoryElementName]에서 온도 이상 조건이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 메모리에 온도 이상 조건이 감지되었음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 온도

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0146

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. System Management Module 및 xClarity Controller의 이벤트 로그에서 팬 또는 냉각 관련 문제를 확인하십시오.
 2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
 3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
 4. 해당하는 경우 DIMM과 드라이브 배플이 제자리에 있는지 확인하십시오
 5. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
 6. Lenovo 지원에 문의하십시오.
- FQXSPMA0014I: [RedundancySetElementName]의 중복이 복원되었습니다.
이 메시지는 구현이 중복성이 복원됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 메모리
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0561

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA0016J: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시합니다.
이 메시지는 중복 저하가 표시된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 메모리
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

사용자 작업:

없음

- FQXSPMA0018J: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다.
이 메시지는 중복 설정이 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 메모리
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0808

사용자 작업:

없음

- FQXSPMA0020J: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 이하로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 경고 - 메모리

SNMP Trap ID: 43

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0812

사용자 작업:

없음

- FQXSPMA0021J: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 이하로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음에서 중복되지 않음:중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 경고 - 메모리

SNMP Trap ID: 43

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0814

사용자 작업:

없음

- FQXSPMA0022I: 서버 시스템 [MemoryElementName]의 [PhysicalMemoryElementName]에 대해 메모리 스페어링이 시작되었습니다.

이 메시지는 구현이 메모리 더블 칩 스페어링이 시작되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA0023I: 서버 시스템 [MemoryElementName]의 [PhysicalMemoryElementName]에 대해 메모리 스페어링이 시작되었습니다.

이 메시지는 구현이 메모리 더블 칩 스페어링이 시작되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA0024G: 센서[SensorElementName]가 표시됩니다.
이 메시지는 구현이 센서를 표시함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 메모리
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA0025I: 센서 [SensorElementName]가 표시됩니다.
이 메시지는 구현이 센서를 표시함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2003I: [MemoryElementName] 서브시스템에 [PhysicalMemoryElementName] 이(가) 제거되었습니다.
이 메시지는 구현이 메모리가 제거되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0129

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2005I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다.
이 메시지는 구현이 POST 오류를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 메모리
SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2006I: [MemoryElementName] 하위시스템의 [PhysicalMemoryElementName]에 대해 패리티 오류가 복구되었습니다.

이 메시지는 구현이 메모리 패리티 오류에서 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 메모리

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0135

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2007I: 서버 시스템 [MemoryElementName]의 [PhysicalMemoryElementName]에 대한 스크립 장애가 복구되었습니다.

이 메시지는 구현이 메모리 스크립 장애 복구를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 메모리

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0137

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2009I: [MemoryElementName] 서버시스템의 [PhysicalMemoryElementName]에 대해 메모리 스페어링이 종결되었습니다.

이 메시지는 구현이 메모리 더블 칩 스페어링이 종결되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0141

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2010I: 서버 시스템 [MemoryElementName]의 [PhysicalMemoryElementName]이 (가) 더 이상 스로틀링되지 않습니다.

이 메시지는 구현이 메모리가 더 이상 스로틀링되지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0143

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2012I: 서버 시스템 [MemoryElementName]의 [PhysicalMemoryElementName]에 온도 이상 조건이 제거되었습니다.

이 메시지는 구현이 메모리에 대해 온도 이상 조건이 제거되었음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0147

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2013I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 POST 오류를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 메모리
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2016I: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 저하가 표시되지 않는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 메모리
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2018I: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 메모리
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0809

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2020I: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 이하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 메모리
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0813

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2021I: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 이하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음 상태에서 중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 메모리
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0815

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPMA2024I: 센서 [SensorElementName]가 표시되지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4000I: 관리 컨트롤러 [arg1] 네트워크 초기화가 완료되었습니다.

이 메시지는 관리 컨트롤러 네트워크 초기화가 완료된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - BMC 네트워크 이벤트
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0001

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4001I: [arg3] 사용자가 이더넷 데이터 속도를 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다.
이 메시지는 사용자가 이더넷 포트 데이터 속도를 수정한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0003

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4002I: [arg3] 사용자가 이더넷 양방향 설정을 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다.
이 메시지는 사용자가 이더넷 포트 양방향 설정을 수정한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0004

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4003I: [arg3] 사용자가 이더넷 MTU 설정을 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다.
이 메시지는 사용자가 이더넷 포트 MTU 설정을 수정한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0005

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4004I: [arg3] 사용자가 이더넷 로컬 관리 MAC 주소를 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다.
이 메시지는 사용자가 이더넷 포트 MAC 주소 설정을 수정한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0006

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4005I: [arg2] 사용자가 이더넷 인터페이스를 [arg1](으)로 설정했습니다.
이 메시지는 사용자가 이더넷 인터페이스를 사용 가능 또는 사용 불가능하도록 설정한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0007

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4006I: [arg2] 사용자가 호스트 이름을 [arg1](으)로 설정했습니다.
이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러의 호스트 이름을 수정한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - BMC 네트워크 이벤트
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0008

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4007I: [arg3] 사용자가 네트워크 인터페이스 IP 주소를 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다.
이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러의 IP 주소를 수정한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - BMC 네트워크 이벤트
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0009

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4008I: [arg3] 사용자가 네트워크 인터페이스 IP 서브넷 마스크를 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다.
이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러의 IP 서브넷 마스크를 수정한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0010

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4009I: [arg3] 사용자가 기본 게이트웨이 IP 주소를 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다.
이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러의 기본 게이트웨이 IP 주소를 수정한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0011

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4010I: DHCP[[arg1]] 실패, IP 주소가 할당되지 않았습니다.
이 메시지는 DHCP 서버가 관리 컨트롤러에 IP 주소를 할당하는 데 실패한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0013

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. BMC 네트워크 케이블이 연결되었는지 확인하십시오.
2. 네트워크에 BMC에 IP 주소를 지정할 수 있는 DHCP 서버가 있는지 확인하십시오.

- FQXSPNM4011I: ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@[arg4], SN=[arg5], GW@[arg6], DNS1@[arg7].
이 메시지는 DHCP 서버가 관리 컨트롤러 IP 주소 및 구성을 할당한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0022

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4012I: ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@[arg3], NetMsk=[arg4], GW@[arg5].

이 메시지는 관리 컨트롤러 IP 주소 및 구성이 사용자 데이터를 사용하여 정적으로 할당된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0023

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4013I: LAN: 이더넷[[arg1]] 인터페이스가 더 이상 활성 상태가 아닙니다.
이 메시지는 관리 컨트롤러 이더넷 인터페이스가 더 이상 활성 상태가 아닌 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0024

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4014I: LAN: 이더넷[[arg1]] 인터페이스가 이제 활성 상태입니다.
이 메시지는 관리 컨트롤러 이더넷 인터페이스가 이제 활성 상태인 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0025

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4015I: [arg2] 사용자가 DHCP 설정을 [arg1](으)로 변경했습니다.
이 메시지는 사용자가 DHCP 설정을 변경한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0026

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4016I: [arg2] 사용자가 도메인 이름을 [arg1](으)로 설정했습니다.
사용자가 도메인 이름을 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0043

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4017I: [arg2] 사용자가 도메인 소스를 [arg1](으)로 변경했습니다.
사용자가 도메인 소스를 변경했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0044

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4018I: [arg2] 사용자가 DDNS 설정을 [arg1](으)로 변경했습니다.
사용자가 DDNS 설정을 변경했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0045

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4019I: DDNS 등록 성공. 도메인 이름은 [arg1]입니다.
DDNS 등록 및 값

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0046

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4020I: [arg1] 사용자가 IPv6를 사용 가능하도록 설정했습니다.
사용자가 IPv6 프로토콜을 사용 가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0047

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4021I: [arg1] 사용자가 IPv6을 사용 불가능하도록 설정했습니다.
사용자가 IPv6 프로토콜을 사용 불가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0048

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4022I: [arg1] 사용자가 IPv6 고정 IP 구성을 사용하도록 설정했습니다.
사용자가 IPv6 고정 할당 방법을 사용 가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0049

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4023I: [arg1] 사용자가 IPv6 DHCP를 사용 가능하도록 설정했습니다.
사용자가 IPv6 DHCP 할당 방법을 사용 가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0050

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4024I: [arg1] 사용자가 IPv6 상태 비저장 자동 구성을 사용하도록 설정했습니다.
사용자가 IPv6 상태 비저장 자동 할당 방법을 사용 가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0051

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4025I: [arg1] 사용자가 IPv6 고정 IP 구성을 사용 불가능하도록 설정했습니다.
사용자가 IPv6 고정 할당 방법을 사용 불가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0052

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4026I: [arg1] 사용자가 IPv6 DHCP를 사용 불가능하도록 설정했습니다.
사용자가 IPv6 DHCP 할당 방법을 사용 불가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0053

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4027I: [arg1] 사용자가 IPv6 상태 비저장 자동 구성을 사용 불가능하도록 설정했습니다.
사용자가 IPv6 상태 비저장 자동 할당 방법을 사용 불가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0054

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4028I: ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@[arg3],Pref=[arg4].
IPv6 링크 로컬 주소가 작동 중입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0055

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4029I: ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@[arg3], Pref=[arg4], GW@[arg5].

IPv6 고정 주소가 작동 중입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0056

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4030I: ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@[arg4], Pref=[arg5], DNS1@[arg5].

IPv6 DHCP 할당 주소가 작동 중입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0057

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4031I: [arg3] 사용자가 네트워크 인터페이스 IPv6 고정 주소를 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다.

사용자가 관리 컨트롤러의 IPv6 고정 주소를 수정합니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0058

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4032I: DHCPv6 실패, IP 주소가 할당되지 않았습니다. DHCP6 서버가 관리 컨트롤러에 IP 주소를 할당하는 데 실패했습니다.

심각도: 경고

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0059

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. BMC 네트워크 케이블이 연결되었는지 확인하십시오.
2. 네트워크에 BMC에 IP 주소를 지정할 수 있는 DHCPv6 서버가 있는지 확인하십시오.

- FQXSPNM4033I: [arg3] 사용자가 텔넷 포트 번호를 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경했습니다.
사용자가 텔넷 포트 번호를 수정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0061

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4034I: [arg3] 사용자가 SSH 포트 번호를 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경했습니다.
사용자가 SSH 포트 번호를 수정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0062

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4035I: [arg3] 사용자가 웹-HTTP 포트 번호를 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경했습니다.
사용자가 웹 HTTP 포트 번호를 수정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0063

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4036I: [arg3] 사용자가 웹-HTTPS 포트 번호를 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경했습니다.
사용자가 웹 HTTPS 포트 번호를 수정했습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0064

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4037I: [arg3] 사용자가 CIM/XML HTTP 포트 번호를 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경했습니다.

사용자가 CIM HTTP 포트 번호를 수정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0065

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4038I: [arg3] 사용자가 CIM/XML HTTPS 포트 번호를 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경했습니다.

사용자가 CIM HTTPS 포트 번호를 수정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0066

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4039I: [arg3] 사용자가 SNMP 에이전트 포트 번호를 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경했습니다.

사용자가 SNMP 에이전트 포트 번호를 수정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0067

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4040I: [arg3] 사용자가 SNMP 트랩 포트 번호를 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경했습니다.

사용자가 SNMP 트랩 포트 번호를 수정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0068

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4041I: [arg3] 사용자가 Syslog 포트 번호를 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경했습니다.
사용자가 Syslog 수신기 포트 번호를 수정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0069

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4042I: [arg3] 사용자가 원격 상태 포트 번호를 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경했습니다.
사용자가 원격 상태 포트 번호를 수정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0070

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4043I: [arg1] 사용자가 SMTP 서버를 [arg2]:[arg3](으)로 설정했습니다.
사용자가 SMTP 서버를 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0086

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4044I: [arg2] 사용자가 텔넷 [arg1]을(를) 설정했습니다.
사용자가 텔넷 서비스를 사용 가능 또는 사용 불가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0087

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4045I: [arg1] 사용자가 DNS 서버를 설정했습니다. UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].
사용자가 DNS 서버를 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0088

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4046I: [arg2] 사용자가 LAN over USB [arg1]을(를) 설정했습니다.
사용자가 USB-LAN을 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0089

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4047I: [arg1] 사용자가 LAN over USB 포트 전달을 설정했습니다. ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].
사용자가 USB-LAN 포트 전달을 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0090

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4048I: [arg1] 사용자가 PXE 부팅을 요청했습니다.
PXE 부팅 요청

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0129

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4049I: [arg1] 사용자가 [arg2] 서버와의 연결을 확인하기 위해 TKLM 서버 연결 테스트를 시작했습니다.

사용자가 TKLM 서버 연결 테스트를 시작했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0159

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4050I: [arg1] 사용자가 SMTP 서버 연결 테스트를 시작했습니다.

사용자가 SMTP 서버 연결 테스트를 시작했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0160

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4051I: [arg1] 사용자가 SMTP 서버 reverse-path를 [arg2](으)로 설정했습니다.

사용자가 SMTP 서버 reverse-path 주소를 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0163

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4052I: [arg2] 사용자가 DHCP 지정 호스트 이름을 [arg1](으)로 설정했습니다.

사용자가 DHCP 지정 호스트 이름을 (으)로 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0216

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4053I: [arg2] 사용자가 Lenovo XClarity Administrator의 DNS 발견을 [arg1] 했습니다.

Lenovo XClarity Administrator의 DNS 발견

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0217

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4054I: [arg2] 사용자가 DHCP의 호스트 이름을 [arg1](으)로 설정했습니다. 이 메시지는 DHCP에서 호스트 이름을 가져오는 경우를 위한 것입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - IMM 네트워크 이벤트
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0244

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4055I: DHCP의 호스트 이름이 유효하지 않습니다. 이 메시지는 DHCP의 호스트 이름이 유효하지 않는 경우를 위한 것입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - IMM 네트워크 이벤트
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0245

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4056I: NTP 서버 주소 [arg1]이 (가) 올바르지 않습니다. NTP 서버 보고가 올바르지 않음

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - IMM 네트워크 이벤트
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0249

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPNM4057I: 보안: IP 주소: [arg1]에 [arg2] 로그인 실패가 있었으며, [arg3]분 동안 액세스가 차단됩니다.

이 메시지는 IP 주소 차단 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - IMM 네트워크 이벤트
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0250

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPOS4000I: [arg2] 사용자가 OS Watchdog 응답을 [arg1](으)로 설정했습니다.

이 메시지는 사용자가 OS Watchdog을 사용 가능 또는 사용 불가능으로 설정한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0012

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPOS4001I: Watchdog [arg1] 화면이 캡처되었습니다.

이 메시지는 운영 체제 오류가 발생하고 화면이 캡처된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0028

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 운영 체제 오류가 없는 경우 다음을 수행하십시오.
 - a. Watchdog 타이머를 더 높은 값으로 다시 구성하십시오.
 - b. USB 인터페이스를 통한 BMC 이더넷이 사용 가능한지 확인하십시오.
 - c. 운영 체제용 RNDIS 또는 cdc_ether 장치 드라이버를 다시 설치하십시오.
 - d. Watchdog을 사용 불가능으로 설정하십시오.

2. 운영 체제 오류가 있을 경우 설치된 운영 체제의 무결성을 확인하십시오.

• FQXSPOS4002I: Watchdog [arg1] 화면을 캡처하지 못했습니다.

이 메시지는 운영 체제 오류가 발생하고 화면 캡처에 실패한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0029

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. Watchdog 타이머를 더 높은 값으로 다시 구성하십시오.
2. USB 인터페이스를 통한 BMC 이더넷이 사용 가능한지 확인하십시오.
3. 운영 체제용 RNDIS 또는 cdc_ether 장치 드라이버를 다시 설치하십시오.
4. Watchdog을 사용 불가능으로 설정하십시오. 설치된 운영 체제의 무결성을 확인하십시오.
5. BMC 펌웨어를 업데이트하십시오. 중요: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 수준 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다. 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

• FQXSPOS4003I: 플랫폼 Watchdog 타이머가 [arg1]에 대해 만료되었습니다.

구현이 OS 로더 Watchdog 타이머가 만료되었음을 감지했습니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 로더 시간 제한
SNMP Trap ID: 26
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0060

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. Watchdog 타이머를 더 높은 값으로 다시 구성하십시오.
2. USB 인터페이스를 통한 BMC 이더넷이 사용 가능한지 확인하십시오.
3. 운영 체제용 RNDIS 또는 cdc_ether 장치 드라이버를 다시 설치하십시오.
4. Watchdog을 사용 불가능으로 설정하십시오.
5. 설치된 운영 체제의 무결성을 확인하십시오.

• FQXSPOS4004I: 운영 체제 상태가 [arg1](으)로 변경되었습니다.

운영 체제 상태가 변경되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0191

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPOS4005I: IP 주소 [arg3]의 [arg2]에서 사용자 [arg1]이(가) 호스트 시동 암호를 변경했습니다.

이 메시지는 호스트 시동 암호가 변경된 사용 예제입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0231

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPOS4006I: IP 주소 [arg3]의 [arg2]에서 사용자 [arg1]이(가) 호스트 시동 암호를 삭제했습니다.

이 메시지는 호스트 시동 암호가 삭제된 사용 예제입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0232

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPOS4007I: IP 주소 [arg3]의 [arg2]에서 사용자 [arg1]이(가) 호스트 관리자 암호를 변경했습니다.

이 메시지는 호스트 관리 암호가 변경된 사용 예제입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0233

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPOS4008I: IP 주소 [arg3]의 [arg2]에서 사용자 [arg1]이(가) 호스트 관리자 암호를 삭제했습니다.

이 메시지는 호스트 관리 암호가 삭제된 사용 예제입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0234

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPOS4009I: OS 크래시 비디오 캡처됨.
이 메시지는 OS 크래시 비디오 캡처된 경우를 위한 것입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0235

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPOS4010I: OS 크래시 비디오 캡처 실패함.
이 메시지는 OS 크래시 비디오 캡처가 실패한 경우를 위한 것입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0236

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPOS4011I: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 하드웨어 오류가 포함된 OS 오류 화면 캡처를 [arg1]했습니다.
사용자가 하드웨어 오류가 포함된 OS 오류 화면 캡처를 활성화 또는 비활성화했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0280

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4000I: [arg3] 사용자가 [arg2] 서버를 [arg1]을(를) 시도했습니다.
이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러를 사용하여 시스템에서 전원 기능을 수행하는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0015

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4001I: [arg2] 사용자가 전원 끄기 지연을 [arg1](으)로 설정했습니다.
사용자가 서버 전원 끄기 지연을 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0081

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4002I: [arg4] 사용자가 [arg3]에 [arg2]에 대해 서버 [arg1]을(를) 예약했습니다.
사용자가 특정 시간에 서버 전원 조치를 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0082

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4003I: [arg4] 사용자가 [arg3]에 매 [arg2]마다 서버 [arg1]을(를) 예약했습니다.
사용자가 반복되는 서버 전원 조치를 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0083

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4004I: [arg3] 사용자가 서버 [arg1] [arg2]을(를) 지웠습니다.
사용자가 서버 전원 조치를 지웠습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0084

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4005I: [arg3] 사용자가 전원 한도 값을 [arg1]와트에서 [arg2]와트로 변경했습니다.
사용자가 전원 한도 값 변경

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0113

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4006I: 최소 전원 한도 값을 [arg1]와트에서 [arg2]와트로 변경했습니다.
최소 전원 한도 값 변경

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0114

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4007I: 최대 전원 한도 값을 [arg1]와트에서 [arg2]와트로 변경했습니다.
최대 전원 한도 값 변경

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0115

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4008I: 소프트 최소 전원 한도 값을 [arg1]와트에서 [arg2]와트로 변경했습니다.
소프트 최소 전원 한도 값 변경

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0116

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4009I: 측정된 전원 값이 전원 한도 값을 초과했습니다.
전원이 한도 값 초과

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0117

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4010I: 새로운 최소 전원 한도 값이 전원 한도 값을 초과했습니다.
최소 전원 한도 값 초과

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0118

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4011I: [arg1] 사용자가 전원 제한을 활성화했습니다.
사용자가 전원 제한을 활성화했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0119

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4012I: [arg1] 사용자가 전원 제한을 비활성화했습니다.
사용자가 전원 제한을 비활성화했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0120

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4013I: [arg1] 사용자가 정적 절전 모드를 켜했습니다.

사용자가 정적 절전 모드를 켜습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0121

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4014I: [arg1] 사용자가 정적 절전 모드를 켜습니다.
사용자가 정적 절전 모드를 켜습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0122

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4015I: [arg1] 사용자가 동적 절전 모드를 켜습니다.
사용자가 동적 절전 모드를 켜습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0123

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4016I: [arg1] 사용자가 동적 절전 모드를 켜습니다.
사용자가 동적 절전 모드를 켜습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0124

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4017I: 전원 한도 및 외부 스토틀링이 발생했습니다.
전원 한도 및 외부 스토틀링이 발생했습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0125

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4018I: 외부 스토틀링이 발생했습니다.
외부 스토틀링이 발생했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0126

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4019I: 전원 한도 스토틀링이 발생했습니다.
전원 한도 스토틀링이 발생했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0127

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4020I: 측정된 전원 값이 전원 한도 값을 밑돌았습니다.
전원이 한도 값 초과 복구

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0130

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4021I: 새로운 최소 전원 한도 값이 전원 한도 값을 밑돌았습니다.
최소 전원 한도 값 전원 한도 값 초과 복구

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0131

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4022I: 알 수 없는 이유로 서버가 다시 시작되었습니다.
알 수 없는 이유로 서버가 다시 시작되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0166

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4023I: 쏘시 제어 명령으로 서버가 다시 시작되었습니다.
쏘시 제어 명령으로 서버가 다시 시작되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0167

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4024I: 누름 버튼을 통해 서버가 다시 설정되었습니다.
누름 버튼을 통해 서버가 재설정되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0168

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4025I: 전원 누름 버튼을 통해 서버가 켜졌습니다.
전원 누름 버튼을 통해 서버가 켜졌습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0169

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4026I: Watchdog가 만료되었을 때 서버가 다시 시작되었습니다.
Watchdog가 만료되었을 때 서버가 다시 시작되었습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0170

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4027I: OEM으로 인해 서버가 다시 시작되었습니다.
OEM으로 인해 서버가 다시 시작되었습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0171

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4028I: 전력 복구 정책이 항상 켜짐으로 설정되어 있어 서버가 자동으로 켜졌습니다.
전력 복구 정책이 항상 켜짐으로 설정되어 있어 서버가 자동으로 켜졌습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0172

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4029I: Power Restore Policy가 이전 전원 상태 복원으로 설정되어 있어 서버가 자동으로 켜졌습니다.

Power Restore Policy이 이전 전원 상태 복원으로 설정되어 있어 서버가 자동으로 켜졌습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0173

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4030I: 이벤트 필터를 통해 서버가 다시 설정되었습니다.
플랫폼 이벤트 필터를 통해 서버가 재설정되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0174

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4031I: 플랫폼 이벤트 필터를 통해 서버 전원이 순환되었습니다.
플랫폼 이벤트 필터를 통해 서버 전원이 순환되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0175

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4032I: 서버가 소프트 재설정되었습니다.
서버가 소프트 재설정되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0176

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4033I: 실시간 시계(예약 전원 켜기)를 통해 서버가 켜졌습니다.
실시간 시계(예약 전원 켜기)를 통해 서버가 켜졌습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0177

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4034I: 알 수 없는 이유로 서버가 꺼졌습니다.
알 수 없는 이유로 서버가 꺼졌습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0178

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4035I: 새시 제어 명령으로 서버가 꺼졌습니다.
새시 제어 명령으로 서버가 꺼졌습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0179

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4036I: 누름 버튼을 통해 서버가 꺼졌습니다.
누름 버튼을 통해 서버가 꺼졌습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0180

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4037I: watchdog가 만료되었을 때 서버가 꺼졌습니다.
watchdog가 만료되었을 때 서버가 꺼졌습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0181

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4038I: 전력 복구 정책이 항상 꺼짐으로 설정되어 있어 서버가 계속 꺼져 있습니다.
전력 복구 정책이 항상 꺼짐으로 설정되어 있어 서버가 계속 꺼져 있습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0182

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4039I: Power Restore Policy가 이전 전원 상태 복원으로 설정되어 있어 서버가 계속 꺼져 있습니다.

Power Restore Policy이 이전 전원 상태 복원으로 설정되어 있어 서버가 계속 꺼져 있습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0183

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4040I: 플랫폼 이벤트 필터를 통해 서버가 꺼졌습니다.

플랫폼 이벤트 필터를 통해 서버가 꺼졌습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0184

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4041I: 실시간 시계(예약 전원 끄기)를 통해 서버가 꺼졌습니다.

실시간 시계(예약 전원 켜기 끄기)를 통해 서버가 꺼졌습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0185

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4042I: Power-On-Reset으로 인해 관리 컨트롤러 [arg1] 재설정이 시작되었습니다.

Power-On-Reset으로 인해 관리 컨트롤러 재설정이 시작되었습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0186

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4043I: PRESET으로 관리 컨트롤러 [arg1] 재설정이 시작되었습니다.
PRESET으로 관리 컨트롤러 재설정이 시작되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0187

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4044I: 관리 컨트롤러 [arg1] 재설정이 CMM에 의해 시작되었습니다.
CMM에서 관리 컨트롤러 재설정이 시작되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0188

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4045I: XCC 펌웨어에서 관리 컨트롤러 [arg1] 재설정이 시작되었습니다.
XCC 펌웨어에서 관리 컨트롤러 재설정이 시작되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0189

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4047I: [arg2] 사용자가 관리 컨트롤러 [arg1]을(를) 다시 설정하기 시작했습니다.
이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러를 다시 설정하기 시작한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0021

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4048I: 사용자 [arg2]가 AC 전원 주기 서버 [arg1]를 시도했습니다.
AC 전원 순환 서버

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0227

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPP4049I: 앞면 패널에서 관리 컨트롤러 [arg1]을(를) 다시 설정하기 시작했습니다.
앞면 패널에서 관리 컨트롤러를 다시 설정하기 시작했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0252

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPR0000I: [ManagedElementName]이(가) 있는 것으로 감지되었습니다.
이 메시지는 구현이 관리 요소가 현재 있는 것으로 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0390

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPR0001I: [ManagedElementName]이(가) 없는 것으로 감지되었습니다.
이 메시지는 구현이 관리 요소가 없는 것으로 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0392

사용자 작업:

장치가 없습니다.

- FQXSPPR0002I: [ManagedElementName]을(를) 사용할 수 없습니다.
이 메시지는 구현이 관리 요소를 사용할 수 없음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0394

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPR2000I: [ManagedElementName]이(가) 있는 것으로 감지되었습니다.
이 메시지는 구현이 관리 요소가 현재 있는 것으로 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0390

사용자 작업:

장치가 있습니다.

- FQXSPPR2001I: [ManagedElementName]이(가) 없는 것으로 감지되었습니다.
이 메시지는 구현이 관리 요소가 없는 것으로 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0392

사용자 작업:

해당 앞면 패널을 다시 장착하십시오.

- FQXSPPR2002I: [ManagedElementName]을(를) 사용할 수 있습니다.
이 메시지는 구현이 관리 요소를 사용할 수 있음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0395

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPU0000I: [SlotElementName] 슬롯에 [ProcessorElementName]이(가) 추가되었습니다.

이 메시지는 구현이 프로세서가 추가되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0034

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPU0001N: [ProcessorElementName]에서 온도 이상 조건이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 프로세서 메모리의 온도 이상 조건이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0036

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제에 대한 XCC 이벤트 로그를 확인한 후 이를 먼저 해결하십시오.
2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
4. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

5. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
6. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPU0002G: [ProcessorElementName] 프로세서가 저성능 상태로 작동하고 있습니다.

이 메시지는 구현이 시스템에 펌웨어 오류가 발생하고 프로세스가 저하된 상태로 작동하고 있음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0038

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제에 대한 XCC 이벤트 로그를 확인한 후 이를 먼저 해결하십시오.
2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
4. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

5. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
6. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPU0005M:[ProcessorElementName]이(가) FRB2/POST 조건에 실패했습니다.
이 메시지는 구현이 프로세서 실패 - FRB2/POST 상태를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0046

사용자 작업:

없음

- FQXSPPU0006M: [ProcessorElementName]이(가) 실패했습니다.
이 메시지는 구현이 프로세서 실패 - FRB3 조건을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0048

사용자 작업:

없음

- FQXSPPU0007N: CPU 전압 불일치가 [ProcessorElementName]에서 감지되었습니다.
이 메시지는 구현이 CPU 전압과 소켓 전압과의 불일치를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0050

사용자 작업:

이것은 UEFI가 감지한 이벤트입니다. 이 이벤트의 UEFI(POST) 오류 코드는 로그된 BMC 메시지 텍스트에서 찾을 수 있습니다. 적절한 사용자 응답은 정보 센터의 "UEFI(POST) 오류 코드" 섹션에서 UEFI(POST) 오류 코드를 참조하십시오

- FQXSPPU0010I: [ProcessorElementName]에서 터미네이터가 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 프로세서 터미네이터를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0064

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPU0012M: [ProcessorElementName]에 시스템 검사 오류가 있습니다.

이 메시지는 구현이 프로세서에 시스템 검사 오류가 발생했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0058

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPU0013G: [ProcessorElementName]에 수정 가능한 오류가 있습니다.

이 메시지는 구현이 프로세서의 수정 가능한 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0059

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPU2000I: [SlotElementName] 슬롯에 [ProcessorElementName]이(가) 제거되었습니다.

이 메시지는 구현이 프로세서가 제거되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0035

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPU2001I: [ProcessorElementName]에서 온도 이상 조건이 제거되었습니다.
이 메시지는 구현이 프로세서에 대해 온도 이상 조건이 제거되었음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 온도
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0037

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPU2002I: [ProcessorElementName] 프로세서가 더 이상 저성능 상태로 작동하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 시스템에 펌웨어 오류가 발생하고 프로세스가 더 이상 저하된 상태로 작동하고 있지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0039

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPU2005I: [ProcessorElementName]이(가) FRB2/POST 조건에서 복구되었습니다.
이 메시지는 구현이 프로세서 복구 - FRB2/POST 조건을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0047

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPU2006I: [ProcessorElementName]이(가) FRB3 조건에서 복구되었습니다.
이 메시지는 구현이 프로세서 복구 - FRB3 조건을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0049

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPU2007I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 POST 오류를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPU2010G: [ProcessorElementName] 프로세서에서 터미네이터가 감지되지 않았습니다.

이 메시지는 구현이 프로세서 터미네이터를 감지하지 않은 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0065

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0001I: [PowerSupplyElementName]이(가) 컨테이너 [PhysicalPackageElementName]에 추가되었습니다.

이 메시지는 구현이 전원 공급 장치가 추가되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0084

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0002L: [PowerSupplyElementName]이(가) 실패했습니다.

이 메시지는 구현이 전원 공급 장치가 실패했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0086

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 다음과 같이 PSU의 LED를 확인하십시오.
 - a. AC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 코드와 입력 전압을 확인하십시오.
 - b. DC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 설치하십시오.
 - c. 오류 LED(!)가 황색으로 켜지면 교체를 위해 Lenovo 지원에 문의하십시오.
2. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPW0003G: [PowerSupplyElementName]에서 예측된 장애.

이 메시지는 구현이 전원 공급 장치 장애가 예측된다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0088

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서비스 데이터 로그 및 SMM 서비스 로그(해당되는 경우)를 수집하십시오.
2. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPW0004I: [PowerSupplyElementName]에 대한 입력이 손실되거나 범위를 벗어났습니다.

이 메시지는 구현이 전원 공급 장치 입력이 손실되었거나 범위를 벗어났음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0096

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0005I: [PowerSupplyElementName]이(가) 범위를 벗어난 입력 상태에서 작동하고 있습니다.

이 메시지는 구현이 전원 공급 장치에 손실된 입력이 범위를 벗어났음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0098

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0006I: [PowerSupplyElementName] 입력이 손실되었습니다.

이 메시지는 구현이 전원 공급 장치에 손실된 입력이 있음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0100

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 다음과 같이 PSU의 LED를 확인하십시오.
 - a. AC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 코드와 입력 전압을 확인하십시오.
 - b. DC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 설치하십시오.
2. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPW0007L: [PowerSupplyElementName]에 구성 불일치가 있습니다.

이 메시지는 구현이 구성 오류가 있는 전원 공급 장치를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0104

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. PSU가 동일한 정격 전력(와트)인지 확인하십시오.
2. PSU가 동일한 효율 수준인지 확인하십시오.
3. 플랫폼이 PSU를 지원하는지 확인하십시오.
4. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
5. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPW0008I: [SensorElementName]이(가) 꺼져 있습니다.

이 메시지는 구현이 전원 장치가 사용 불가능함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 전원 끄기
SNMP Trap ID: 23
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0106

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0009I: [PowerSupplyElementName]의 전원이 순환되었습니다.
이 메시지는 구현이 전원 장치의 전원이 순환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0108

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0010I: 전원이 차단 되어 있는 동안 [PowerSupplyElementName]에 오류가 발생했습니다.
이 메시지는 구현이 전원 장치의 전원 차단 오류가 발생했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0110

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0011I: [PowerSupplyElementName]에 손실된 전원이 있습니다.
이 메시지는 구현이 전원 공급 장치의 전원이 손실되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0112

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0012L: 소프트 전원 제어가 [PowerSupplyElementName]에 대해 실패했습니다.
이 메시지는 구현이 소프트 전원 제어 제어를 시도할 때 장애가 발생한 전원 장치를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0114

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0013L: [PowerSupplyElementName]이(가) 실패했습니다.
이 메시지는 구현이 전원 장치가 실패했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0116

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0014G: [PowerSupplyElementName]에서 예측된 장애.
이 메시지는 구현이 전원 장치에 장애가 발생할 것으로 예측된다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0118

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0015I : [ComputerSystemElementName] 시스템의 전원 켜기.
이 메시지는 구현이 시스템에 전원이 켜졌음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0272

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0016K: [ComputerSystemElementName] 시스템의 전원 제어가 실패했습니다.
이 메시지는 구현이 소프트 전원 제어 실패를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0258

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0017I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 사용 모드입니다. 이 메시지는 구현이 시스템이 사용 가능함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0354

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0018I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 절전 - 라이트 모드입니다.

이 메시지는 구현이 시스템이 절전 - 라이트 모드로 되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0356

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0019I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 절전 - 라이트 모드입니다.

이 메시지는 구현이 시스템이 절전 - 라이트 모드로 되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0356

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0020I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 최대 절전 모드입니다.

이 메시지는 구현이 시스템이 최대 절전 모드(소프트 모드 꺼짐)로 되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0358

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0021I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 대기 모드입니다. 이 메시지는 구현이 시스템이 대기 모드로 되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알람: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0360

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0022I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 소프트 오프 모드입니다. 이 메시지는 구현이 시스템이 소프트 오프 모드로 되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알람: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0362

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0023I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 하드 오프 모드입니다. 이 메시지는 구현이 시스템이 하드 오프 모드로 되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알람: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0364

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0024I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템이 절전 모드입니다. 이 메시지는 구현이 시스템이 절전 모드(G1 모드)로 되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알람: 아니요
 경보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0366

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0025G: [BatteryElementName] 배터리가 매우 부족합니다. 이 메시지는 구현이 배터리 수준이 매우 부족함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0424

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0026I: [BatteryElementName] 배터리가 추가되었습니다.
이 메시지는 구현이 배터리가 추가되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0431

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0027M: [BatteryElementName] 배터리에 오류가 발생했습니다.
이 메시지는 구현이 배터리 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0432

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0028J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하
지 않게 낮음)을 표시합니다.
이 메시지는 구현이 위험하게 낮게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0029J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하
지 않게 낮음)을 표시합니다.
이 메시지는 구현이 위험하게 낮게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0030J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하지 않게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0031J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하지 않게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전압
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
2. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPW0032M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0033M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0034M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0035M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템의 전원이 대기 상태인 경우 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
2. Lenovo 지원에 문의하십시오.
3. 주의: 이 오류에 대한 해결책은 시스템 보드 교체와 관련이 있을 수 있습니다. TPM 암호화가 활성화된 경우 TPM 암호화 복구 키를 백업하십시오.

- FQXSPPW0036N: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0484

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0037N: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0484

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0038N: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0484

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0039N: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0484

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0040J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0041J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0042J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0043J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전압
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0044M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 전원

SNMP Trap ID: 4

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0045M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 전원

SNMP Trap ID: 4

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0046M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 전원

SNMP Trap ID: 4

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0047M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 예

경보 범주: 위험 - 전압

SNMP Trap ID: 1

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템의 전원이 대기 상태인 경우 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
2. Lenovo 지원에 문의하십시오.
3. 주의: 이 오류에 대한 해결책은 시스템 보드 교체와 관련이 있을 수 있습니다. TPM 암호화가 활성화된 경우 TPM 암호화 복구 키를 백업하십시오.

- FQXSPPW0048N : 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0049N : 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0050N : 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0051N : 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 전압
 SNMP Trap ID: 1
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0052I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다.
 이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 경고 - 전원
 SNMP Trap ID: 164
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0053I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다.
 이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 경고 - 전원
 SNMP Trap ID: 164
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0054I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다.
 이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 경고 - 전원
 SNMP Trap ID: 164
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0055I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전압
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0056J: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0057J: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 다음과 같이 PSU의 LED를 확인하십시오.
 - a. AC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 코드와 입력 전압을 확인하십시오.
 - b. DC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 설치하십시오.
2. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPW0058J: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0059J: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전압
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0060M: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0061M: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 다음과 같이 PSU의 LED를 확인하십시오.
 - a. AC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 코드와 입력 전압을 확인하십시오.
 - b. DC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 설치하십시오.
2. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPW0062M: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. PSU가 동일한 정격 전력(와트)인지 확인하십시오.
2. PSU가 동일한 효율 수준인지 확인하십시오.
3. 플랫폼이 PSU를 지원하는지 확인하십시오.
4. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
5. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPW0063M: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 가상 시스템 재배치 또는 A/C 전원 주기를 수행합니다.
2. 오류가 지속되면 A/C 전원 및 최근에 설치한 구성 요소를 제거합니다.
3. 3. 시스템이 켜질 경우 다음 단계를 완료하십시오.

- a. a. 최근에 설치된 구성 요소가 시스템과 호환되는지 확인하려면 서버 검증 웹 사이트 (<http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>)를 참조하십시오.
- b. b. 물리적 손상이 있는지 알아보기 위해 이전에 설치한 구성 요소를 검사하고 문제를 해결합니다.
- c. c. 시스템이 켜지지 않거나 이 문제가 처음이 아닌 경우 4단계로 이동하십시오.

4. 4. 시스템의 전원이 대기 상태인 경우 서비스 데이터 로그를 수집합니다.

5. 5. Lenovo 지원에 문의하십시오.

6. 주의: 이 오류에 대한 해결책은 시스템 보드 교체와 관련이 있을 수 있습니다. TPM 암호화가 활성화된 경우 TPM 암호화 복구 키를 백업하십시오.

- FQXSPPW0064N: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 전원
 SNMP Trap ID: 4
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0065N: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 전원
 SNMP Trap ID: 4
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0066N: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 전원
 SNMP Trap ID: 4
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0067N: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템 이벤트 로그를 확인하십시오.
2. 시스템 보드의 오류 LED를 확인하십시오.
3. 장애가 발생한 장치를 교체하십시오.
4. 서버 펌웨어 업데이트를 확인하십시오.

참고: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 수준 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다.

5. 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.
6. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드를 교체하십시오.

- FQXSPPW0068I: [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0526

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0069I: [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0526

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0070I: [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0526

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0071I: [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0526

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0072M: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0528

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0073M: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0528

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0074M: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0528

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0075M: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0528

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템 이벤트 로그를 확인하십시오.
2. 시스템 보드의 오류 LED를 확인하십시오.
3. 장애가 발생한 장치를 교체하십시오.
4. 서버 펌웨어 업데이트를 확인하십시오.

참고: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 수준 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다.

5. 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.
6. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드를 교체하십시오.

- FQXSPPW0076N: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. 이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 위험 - 전원
 SNMP Trap ID: 4
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

사용자 작업:

지정된 센서가 Pwr Rail A-H 중의 하나인 경우 "전원 문제 및 전원 문제 해결"의 작업을 따르십시오.

- FQXSPPW0077N: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. 이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 위험 - 전원
 SNMP Trap ID: 4
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 지정 센서가 PS n 12V OC Fault인 경우 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. Lenovo Power Configurator 유틸리티를 사용하여 현재 시스템 전원 소모량을 판별하십시오. 자세한 정보를 보거나 유틸리티를 다운로드하려면 <http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html> 사이트로 이동하십시오.
 - b. "전원 문제 및 전원 문제 해결"의 작업을 따르십시오.
2. 지정 센서가 PS n 12V OV Fault인 경우 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 전원 공급 장치 n LED를 확인하십시오.
 - b. 장애가 발생한 전원 공급 장치를 제거하십시오.
 - c. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드를 교체하십시오. (n = 전원 공급 장치 번호)
3. 지정 센서가 PS n 12V UV Fault인 경우 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 전원 공급 장치 n LED를 확인하십시오.
 - b. 장애가 발생한 전원 공급 장치를 제거하십시오.
 - c. "전원 문제 및 전원 문제 해결"의 작업을 따르십시오.
 - d. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드를 교체하십시오. (n = 전원 공급 장치 번호)
4. 지정 센서가 PS n 12Vaux Fault인 경우 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 전원 공급 장치 n LED를 확인하십시오.
 - b. 전원 공급 장치 n을 교체하십시오. (n = 전원 공급 장치 번호)

- FQXSPPW0078N: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. 이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경고 범주: 위험 - 전원
 SNMP Trap ID: 4
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

사용자 작업:

지정 센서가 다음 중 하나(PDB_12V1, PDB12V2, PDB_12V3, PDB_12V4_240VA, PDB_12V5_240VA, PDB_5V_OVP 또는 PDB_SHORT_CIR)이면, 시스템 보드를 교체하십시오.

- FQXSPPW0079N: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다. 이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경고 범주: 위험 - 전압
 SNMP Trap ID: 1
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템의 AC 전원을 껐다 켜십시오.
2. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.
4. 주의: 이 오류에 대한 해결책은 시스템 보드 교체와 관련이 있을 수 있습니다. TPM 암호화가 활성화된 경우 TPM 암호화 복구 키를 백업하십시오.

- FQXSPPW0080I: [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다. 이 메시지는 구현이 센서가 모니터 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경고 범주: 경고 - 전원
 SNMP Trap ID: 164
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0532

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0081I: [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다. 이 메시지는 구현이 센서가 모니터 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0532

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0082I: [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 모니터 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0532

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0083I: [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 모니터 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전압
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0532

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0084I: [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정보 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0534

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0085I: [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정보 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0534

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0086I: [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정보 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0534

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0087I: [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정보 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전압
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0534

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0088J: [SensorElementName] 센서가 설치 오류를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서 설치 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0556

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템 특정 점퍼 설정을 검토하고 제품 안내서에 있는 보안 점퍼를 식별하십시오.

참고: 스위치 설정을 변경하거나 점퍼를 이동하기 전에 서버를 끄십시오. 그런 다음 모든 전원 코드와 외부 케이블을 분리하십시오.

2. 보안 점퍼가 있고 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
3. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.

4. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPW0089I: [RedundancySetElementName]의 중복이 복원되었습니다.
이 메시지는 구현이 중복성이 복원됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0561

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0090I: [RedundancySetElementName]의 중복이 복원되었습니다.
이 메시지는 구현이 중복성이 복원됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0561

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0091I: [RedundancySetElementName]의 중복이 복원되었습니다.
이 메시지는 구현이 중복성이 복원됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0561

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0092I: [LogicalDeviceElementName]가 D0 전원 상태로 전환되었습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 D0 전원 상태로 전환된 장치를 나타낸다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0562

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0093I: [LogicalDeviceElementName]가 D1 전원 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 D1 전원 상태로 전환된 장치를 나타낸다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0564

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0094I: [LogicalDeviceElementName]가 D2 전원 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 D2 전원 상태로 전환된 장치를 나타낸다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0566

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0095I: [LogicalDeviceElementName]가 D3 전원 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 D3 전원 상태로 전환된 장치를 나타낸다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0568

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW0096L: [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시합니다.

이 메시지는 중복성 없음이 표시된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0802

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0097L: [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시합니다.
이 메시지는 중복성 없음이 표시된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0802

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 두 전원 공급 장치의 LED를 확인하십시오.
2. 전원 공급 장치 LED의 작업을 따르십시오.

- FQXSPPW0098L: [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시합니다.
이 메시지는 중복성 없음이 표시된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0802

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0099J: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시합니다.
이 메시지는 중복 저하가 표시된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0100J: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시합니다.
이 메시지는 중복 저하가 표시된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0101J: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시합니다.
이 메시지는 중복 저하가 표시된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 전원 공급 장치 중 하나가 누락되거나 고장났거나 올바르게 설치되지 않았는지 확인하십시오. 이 경우 해당 장치를 다시 설치하십시오.
2. 전원 공급 장치 최대 정격 및 출력 제한 정책을 확인하십시오. 전원 리소스 요건이 충족되지 않는 경우 전원 공급 장치를 변경하거나 전력 상한 설정(power capping) 메커니즘을 수정하십시오.
3. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

4. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
5. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPW0102J: [RedundancySetElementName]이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 자원으로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0103J: [RedundancySetElementName]이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 자원으로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치

SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0104J: [RedundancySetElementName]이(가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 자원으로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 다음과 같이 PSU의 LED를 확인하십시오.
 - a. AC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 코드와 입력 전압을 확인하십시오.
 - b. DC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 설치하십시오.
 2. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
 3. Lenovo 지원에 문의하십시오.
- FQXSPPW0105J: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0808

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0106J: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치

SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0808

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0107J: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0808

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0108M: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:부족한 리소스로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0109M: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:부족한 리소스로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0110M: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:부족한 리소스로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류

서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 전원 공급 장치 중 하나가 누락되거나 고장났거나 올바르게 설치되지 않았는지 확인하십시오. 이 경우 해당 장치를 다시 설치하십시오.
2. 전원 공급 장치 최대 정격 및 출력 제한 정책을 확인하십시오. 전원 리소스 요건이 충족되지 않는 경우 전원 공급 장치를 변경하거나 전력 상한 설정(power capping) 메커니즘을 수정하십시오.

참고: 새 구성 요소가 시스템에 설치된 경우 총 시스템 소비 전력이 증가하고 설치된 전원 공급 장치 최대 정격을 초과할 수 있습니다. 새 시스템 구성을 수용하기 위해 전원 공급 장치를 업그레이드해야 할 수도 있습니다.

3. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

4. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
5. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPPW0111J: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 저하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0812

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0112J: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 저하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0812

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0113J: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 이하로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0812

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0114J: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 이하로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음에서 중복되지 않음:중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0814

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0115J: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 이하로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음에서 중복되지 않음:중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0814

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0116J: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 이하로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음에서 중복되지 않음:중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0814

사용자 작업:

없음

- FQXSPPW0117M: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류

서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 전압

SNMP Trap ID: 1

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2001I: [PowerSupplyElementName]이(가) 컨테이너 [PhysicalPackageElementName]에서 제거되었습니다.

이 메시지는 구현이 전원 공급 장치가 제거되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0085

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2002I: [PowerSupplyElementName]이(가) 양호한 상태로 돌아왔습니다.

이 메시지는 구현이 전원 공급 장치가 정상 작동 상태로 돌아왔음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 전원

SNMP Trap ID: 4

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0087

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2003I: [PowerSupplyElementName]에서 더 이상 장애가 예측되지 않음.

이 메시지는 구현이 전원 공급 장치 장애가 더 이상 예측되지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 경고 - 전원

SNMP Trap ID: 164

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0089

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2004I: [PowerSupplyElementName]이(가) 정상 입력 상태로 돌아왔습니다.
이 메시지는 구현이 전원 공급 장치에 정상으로 돌아온 입력이 있음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2005I: [PowerSupplyElementName]이(가) 정상 입력 상태로 돌아왔습니다.
이 메시지는 구현이 전원 공급 장치에 정상으로 돌아온 입력이 있음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2006I: [PowerSupplyElementName]이(가) 정상 입력 상태로 돌아왔습니다.
이 메시지는 구현이 전원 공급 장치에 정상으로 돌아온 입력이 있음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2007I: [PowerSupplyElementName] 구성이 양호합니다.
이 메시지는 구현이 전원 공급 장치의 구성이 양호함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0105

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2008I: [PowerSupplyElementName]이(가) 켜져 있습니다.
이 메시지는 구현이 전원 장치가 사용 가능함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 전원 켜기
SNMP Trap ID: 24
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0107

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2010I: [PowerSupplyElementName]이(가) 전원이 차단된 동안 오류에서 복구되었습니다.

이 메시지는 구현이 전원 장치의 전원 차단 오류가 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0111

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2011I: [PowerSupplyElementName]의 전원이 복원되었습니다.

이 메시지는 구현이 전원 장치에 대한 전원이 복원되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0113

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2012I: [PowerSupplyElementName]에 대한 소프트 전원 제어 작동.

이 메시지는 구현이 소프트 전원 제어 장애에서 복구된 전원 장치를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0115

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2013I: [PowerSupplyElementName]이(가) 복구되었습니다.

이 메시지는 구현이 전원 공급 장치를 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0117

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2014I: [PowerSupplyElementName]에서 더 이상 장애가 예측되지 않음.
이 메시지는 구현이 전원 장치가 더 이상 실패가 예측되지 않음을 판별한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0119

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2016I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 전원 제어가 복구되었습니다.
이 메시지는 구현이 소프트 전원 제어 복구를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0259

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2025I: [BatteryElementName] 배터리가 더 이상 매우 부족하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 배터리 수준이 더 이상 매우 부족하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0427

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2026I: [ComputerSystemElementName] 유닛에서 [BatteryElementName] 배터리가 제거되었습니다.
이 메시지는 배터리가 제거되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0430

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2027I: [BatteryElementName] 배터리가 복구되었습니다.
이 메시지는 구현이 배터리가 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0433

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2028I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 위험하지 않게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2029I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 위험하지 않게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2030I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2031I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전압
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2032I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2033I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2034I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2035I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2036I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0485

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2037I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0485

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2038I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0485

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2039I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0485

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2040I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2041I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 경고 - 전원
 SNMP Trap ID: 164
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2042I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 경고 - 전원
 SNMP Trap ID: 164
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2043I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 경고 - 전압
 SNMP Trap ID: 13
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2044I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 전원

SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2045I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2046I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2047I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2048I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2049I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2050I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2051I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2056I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않았음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2057I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않았음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

사용자 작업:

1. 다음과 같이 전원 공급 장치 LED를 확인하십시오.
2. AC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 코드와 입력 전압을 확인하십시오.
3. DC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 설치하십시오.
4. 오류 LED에 불이 들어오는 경우 전원 공급 장치를 교체하십시오.

- FQXSPPW2058I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않았음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 전원
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2059I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않았음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 경고 - 전압
 SNMP Trap ID: 13
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2060I: [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 전원
 SNMP Trap ID: 4
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2061I: [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 전원
 SNMP Trap ID: 4
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2062I: [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 전원

SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2063I: [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2064I: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2065I: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2066I: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2067I: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2076I: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2077I: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2078I: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전원
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2079I: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2096I: [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복성 없음이 표시되지 않은 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0803

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2097I: [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복성 없음이 표시되지 않은 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 9

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0803

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2098I: [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시하지 않습니다. 이 메시지는 중복성 없음이 표시되지 않은 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0803

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2099I: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시하지 않습니다. 이 메시지는 중복 저하가 표시되지 않는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2100I: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시하지 않습니다. 이 메시지는 중복 저하가 표시되지 않는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2101I: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시하지 않습니다. 이 메시지는 중복 저하가 표시되지 않는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2102I: [RedundancySetElementName]이(가) 중복 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분한 자원에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
정보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2103I: [RedundancySetElementName]이(가) 중복 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분한 자원에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
정보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2104I: [RedundancySetElementName]이(가) 중복 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분한 자원에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
정보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2105I: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
정보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0809

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2106I: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0809

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2107I: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0809

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2108I: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분하지 않은 리소스에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2109I: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분하지 않은 리소스에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 9

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2110I: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분하지 않은 리소스에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 중복 전원 공급 장치

SNMP Trap ID: 9

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2111I: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 이하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치

SNMP Trap ID: 10

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0813

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2112I: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 이하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치

SNMP Trap ID: 10

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0813

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2113I: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 이하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0813

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2114I: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음 상태에서 중복성 저하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0815

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2115I: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음 상태에서 중복성 저하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0815

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2116I: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음 상태에서 중복성 저하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 중복 전원 공급 장치
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0815

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW2117I: [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 전압
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPPW4001I: [arg1]에 대한 PCIe 전원 제동이 [arg2]되었습니다.
이 메시지는 PCIe 전원 제동 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0243

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSB0000N: [ComputerSystemElementName] 시스템에 마더보드 오류가 발생했습니다.
이 메시지는 구현이 시스템에 펌웨어 오류가 발생하고 시스템에 심각한 마더보드 오류가 발생했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0795

사용자 작업:

이것은 UEFI가 감지한 이벤트입니다. 이 이벤트의 UEFI(POST) 오류 코드는 로그된 BMC 메시지 텍스트에서 찾을 수 있습니다. 적절한 사용자 응답은 정보 센터의 "UEFI(POST) 오류 코드" 섹션에서 UEFI(POST) 오류 코드를 참조하십시오.

- FQXSPSB2000I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다.
이 메시지는 구현이 POST 오류를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD0000I: [StorageVolumeElementName]이(가) 추가되었습니다.

이 메시지는 구현이 드라이브가 추가되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD0001I: 엔클로저/채시(MTM-SN: [arg2])의 [StorageVolumeElementName] 드라이브 [arg1]이(가) 추가되었습니다.

이 메시지는 구현이 드라이브가 추가되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD0001L: [StorageVolumeElementName]에 장애가 있습니다.

이 메시지는 구현이 결함이 발견되어 드라이브가 사용 불가능함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하고 드라이브가 여전히 고장난 상태인지 확인하십시오.
2. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPSD0002G: [ComputerSystemElementName] 배열에 대해 [StorageVolumeElementName]에서 오류가 예측되었습니다.

이 메시지는 구현이 배열 장애가 예측되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 시스템 - 예측된 장애
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
2. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPSD0002L: 엔클로저/채시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 장애가 있습니다. 이 메시지는 구현이 결함이 발견되어 드라이브가 사용 불가능함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. Lenovo 지원(<http://support.lenovo.com/>)에서 해당 드라이브와 관련된 서비스 게시판과 기술 팁 및 펌웨어 업데이트를 확인하십시오.
2. 기타 모든 RAID 관련 오류를 찾아보십시오.
3. 드라이브를 교체하십시오.

- FQXSPSD0003G: 엔클로저/채시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]에서 오류가 예측되었습니다.

이 메시지는 구현이 배열 장애가 예측되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 시스템 - 예측된 장애
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

사용자 작업:

다음 유지보수 기간에 하드 디스크 드라이브 n을 교체하십시오.

- FQXSPSD0003I: [ComputerSystemElementName]에 대해 핫 스페어를 사용할 수 있습니다.

이 메시지는 구현이 핫 스페어를 사용하도록 설정됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD0004I : [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 일관성 확인이 시작되었습니다.

이 메시지는 구현이 배열이 일관성 확인을 시작되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경고 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0172

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD0005I: 엔클로저/채시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 대해 핫 스페어를 사용할 수 있습니다.

이 메시지는 구현이 핫 스페어를 사용하도록 설정됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 경고 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD0005L: [ComputerSystemElementName] 배열이 위험한 상태입니다.

이 메시지는 구현이 배열이 위험함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경고 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
 SNMP Trap ID: 5
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
2. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPSD0006L: 배열 [ComputerSystemElementName]이(가) 실패했습니다.

이 메시지는 구현이 배열이 실패했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 예
 경고 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
 SNMP Trap ID: 5
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
2. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPSD0007I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 재작성 중입니다.
이 메시지는 구현이 배열에 대해 재작성 중임을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD0007L: 엔클로저/채시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 표시된 위험한 어레이입니다.

이 메시지는 구현이 배열이 위험함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 램프 점등 상태로 표시된 모든 하드 디스크 드라이브를 교체하십시오.
2. 어레이를 다시 만드십시오.
3. 백업을 통해서 날짜를 복원하십시오.

- FQXSPSD0008I: 엔클로저/채시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 배열 재작성 중입니다.
이 메시지는 구현이 배열에 대해 재작성 중임을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD0008K: [ComputerSystemElementName] 배열에 대해 재작성이 중단되었습니다.
이 메시지는 구현이 배열 재작성이 중단되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0180

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 이벤트 로그를 확인하고 이벤트가 동일한 디스크를 대상으로 할 경우 드라이브를 교체하십시오.
 2. Raid 관리 인터페이스의 VD 및 디스크 상태를 확인하십시오.
 3. 고객은 Raid 어댑터 사용 설명서에 따라 몇 가지 작업을 취할 수 있습니다.
- FQXSPSD0008L: 엔클로저/채시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 실패한 어레이입니다. 이 메시지는 구현이 배열이 실패했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 예
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD0009M: [ComputerSystemElementName] 시스템에 펌웨어 오류가 발생했습니다. 복구할 수 없는 부팅 장치 오류입니다.
이 메시지는 구현이 시스템에 펌웨어 오류가 발생하고 복구할 수 없는 부팅 장치 오류임을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0770

사용자 작업:

이것은 UEFI가 감지한 이벤트입니다. 이 이벤트의 UEFI(POST) 오류 코드는 로그된 BMC 메시지 텍스트에서 찾을 수 있습니다. 적절한 사용자 응답은 정보 센터의 "UEFI(POST) 오류 코드" 섹션에서 UEFI(POST) 오류 코드를 참조하십시오.

- FQXSPSD0016M: 센서 [SensorElementName]에서 드라이브 불일치를 표시했습니다.
이 메시지는 구현이 센서를 표시함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드웨어 비호환성
SNMP Trap ID: 36
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2000I: [StorageVolumeElementName]이(가) [PhysicalPackageElementName] 장치에서 제거되었습니다.

이 메시지는 구현이 드라이브가 제거되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 드라이브를 의도적으로 제거한 경우 드라이브 베이에 필터가 있는지 확인하십시오.
2. 드라이브가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. 드라이브가 제대로 장착되어 있는 경우 드라이브를 교체하십시오.

- FQXSPSD2001I: [StorageVolumeElementName]의 장애가 복구되었습니다.

이 메시지는 구현이 드라이브가 사용 가능함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2002I: [ComputerSystemElementName] 배열에 대해 [StorageVolumeElementName]에서 장애가 더 이상 예측되지 않습니다.

이 메시지는 구현이 배열 장애가 더 이상 예측되지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 예측된 장애
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2003I: [ComputerSystemElementName]에 대해 핫 스페어를 사용할 수 없습니다.

이 메시지는 구현이 핫 스페어를 사용하지 않도록 설정됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2004I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 일관성 확인이 완료되었습니다.

이 메시지는 구현이 배열이 일관성 확인을 완료되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0173

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2005I: 위험한 배열 [ComputerSystemElementName]을(를) 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험한 배열이 표시되지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2006I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열이 복원되었습니다.

이 메시지는 구현이 실패한 배열이 복원되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2007I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 배열에 대해 재작성이 완료되었습니다.

이 메시지는 구현이 배열 재작성이 완료되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2008I: 엔클로저/샐시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]의 장애가 복구되었습니다.
이 메시지는 구현이 드라이브가 사용 가능성을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2009I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 POST 오류 표시 안 함이 감지되었습니다.
이 메시지는 구현이 POST 오류를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2010I: 엔클로저/샐시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]이(가) 제거되었습니다.
이 메시지는 구현이 드라이브가 제거되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2011I: 엔클로저/샐시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에서 더 이상 실패가 예상되지 않습니다.
이 메시지는 구현이 배열 장애가 더 이상 예측되지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 예측된 장애
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2012I: 엔클로저/샐시(MTM-SN: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 대해 핫 스페어를 사용할 수 없습니다.

이 메시지는 구현이 핫 스페어를 사용하지 않도록 설정됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2013I: 엔클로저/샐시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 표시되지 않은 위험한 어레이입니다.

이 메시지는 구현이 위험한 배열이 표시되지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2014I: 엔클로저/샐시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 복구된 어레이입니다.

이 메시지는 구현이 실패한 배열이 복원되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2015I: 엔클로저/샐시(MTM-S/N: [arg2])의 드라이브 [arg1]에 배열이 재작성되었습니다.

이 메시지는 구현이 배열 재작성이 완료되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSD2016I: 센서 [SensorElementName]에서 드라이브 불일치 표시를 해제했습니다.
이 메시지는 구현이 센서를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드웨어 비호환성
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE0000F: 새시 [PhysicalPackageElementName]가 열렸습니다.
이 메시지는 새시가 열린 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0004

사용자 작업:

1. 새시가 열렸는지 확인하십시오.
2. 아니라면, 2 단계로 이동하십시오. 예일 경우, 상단 덮개를 리시팅하고 2 단계로 이동하십시오.
3. 활성 이벤트를 확인하고 새시 센서가 어설선이 아닌지 확인하십시오. 예라면, 이 이벤트는 무시해도 됩니다. 아니오라면, 서비스 데이터 로그를 수집하고 Lenovo 고객 지원팀에 연락하십시오.

- FQXSPSE0001I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템에서 안전 모드 위반이 감지되었습니다.
이 메시지는 구현이 안전 모드 위반을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0022

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE0002I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템에서 사전 부팅 사용자 암호 위반이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 사전 부팅 사용자 암호 위반을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0024

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE0003I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템에서 사전 부팅 설정 암호 위반이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 사전 부팅 설정 암호 위반을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0026

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE0004I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템에서 네트워크 부팅 사용자 암호 위반이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 네트워크 부팅 암호 위반을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0028

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE0005I: [ComputerSystemElementName] 컴퓨터 시스템에서 [AccountUserID] 사용자의 암호 위반이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 암호 위반 및 더 이상 특정 메시지를 사용할 수 없음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0030

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE0006I: [ComputerSystemElementName] 관리 컨트롤러에서 [ComputerSystemElementName] 시스템의 대역외 암호 위반이 감지되었습니다. 이 메시지는 구현이 대역외 암호 위반을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0032

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE2000I: 새시[PhysicalPackageElementName]가 닫혔습니다. 이 메시지는 새시가 닫힌 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0005

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4000I: 인증 기관 [arg1]에서 [arg2] 인증 오류를 발견했습니다. 이 메시지는 SSL 서버, SSL 클라이언트 또는 SSL 신뢰 CA 인증서에 오류가 있는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0002

사용자 작업:

가져오는 인증이 올바르게 올바르게 생성되었는지 확인하십시오.

- FQXSPSE4001I: 원격 로그인 성공. 로그인 ID: [arg2]이(가) [arg1]을(를) 사용하여 [arg3]에서 IP 주소 [arg4](으)로 로그인했습니다. 이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러에 성공적으로 로그인한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0014

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4002I: 보안: 사용자 ID: [arg1]이(가) [arg2]을(를) 사용하여 WEB 클라이언트에서 IP 주소 [arg4](으)로 [arg3]에 로그인하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 웹 브라우저에서 관리 컨트롤러에 로그인하지 못한 경우 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0016

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 올바른 로그인 ID를 사용했는지 확인하십시오.
2. 시스템 관리자가 로그인 ID 또는 암호를 다시 설정했습니다.

- FQXSPSE4003I: 보안: 로그인 ID: [arg1]이(가) [arg3]의 CLI를 통한 [arg2] 로그인에 실패하였습니다.

이 메시지는 사용자가 Legacy CLI에서 관리 컨트롤러에 로그인하지 못한 경우 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0017

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 올바른 로그인 ID를 사용했는지 확인하십시오.
2. 시스템 관리자가 로그인 ID 또는 암호를 다시 설정했습니다.

- FQXSPSE4004I: 원격 액세스 시도에 실패했습니다. 수신된 userid 또는 암호가 올바르지 않습니다. Userid [arg1]이(가) IP 주소 [arg2](으)로 웹 브라우저에서 액세스하지 못했습니다.

이 메시지는 원격 사용자가 웹 브라우저 세션에서 원격 제어 세션을 확립하지 못한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0018

사용자 작업:

올바른 로그인 ID를 사용했는지 확인하십시오.

- FQXSPSE4005I: 원격 액세스 시도에 실패했습니다. 수신된 userid 또는 암호가 올바르지 않습니다. Userid [arg1]이(가) IP 주소 [arg2](으)로 TELNET 클라이언트에서 액세스하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 텔넷 세션에서 관리 컨트롤러에 로그인하지 못한 경우 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0019

사용자 작업:

올바른 로그인 ID를 사용했는지 확인하십시오.

- FQXSPSE4006I: XCC가 관리 컨트롤러 [arg1]에서 유효하지 않은 SSL 인증서를 발견했습니다.

이 메시지는 관리 컨트롤러가 구성 데이터에서 올바르지 않은 SSL 데이터를 감지하고 구성 데이터 영역을 지우고 SSL을 사용 불가능하도록 설정한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0034

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4007I: 보안: 사용자 ID: [arg1]이(가) [arg2]을(를) 사용하여 SSH 클라이언트에서 IP 주소 [arg4](으)로 [arg3]에 로그인하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 SSH에서 관리 컨트롤러에 로그인하지 못한 경우 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0041

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 올바른 로그인 ID를 사용했는지 확인하십시오.
2. 시스템 관리자가 로그인 ID 또는 암호를 다시 설정했습니다.

- FQXSPSE4008I: [arg2] 사용자가 SNMPv1 [arg1]을(를) 설정했습니다. Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5], .

사용자가 SNMP 커뮤니티 문자열을 변경했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0075

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4009I: [arg1] 사용자가 LDAP 서버 구성을 설정했습니다. SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7]. 사용자가 LDAP 서버 구성을 변경했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0076

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4010I: [arg1] 사용자가 LDAP를 설정했습니다. RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].

사용자가 LDAP 기타 설정을 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0077

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4011I: [arg2] 사용자가 보안 웹 서비스(HTTPS) [arg1]을(를) 설정했습니다. 사용자가 보안 웹 서비스를 사용 가능 또는 사용 불가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0091

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4012I: [arg2] 사용자가 보안 CIM/XML(HTTPS) [arg1]을(를) 설정했습니다. 사용자가 보안 CIM/XML 서비스를 사용 가능 또는 사용 불가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0092

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4013I: [arg2] 사용자가 보안 LDAP [arg1]을(를) 설정했습니다.
사용자가 보안 LDAP 서비스를 사용 가능 또는 사용 불가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0093

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4014I: [arg2] 사용자가 SSH [arg1]을(를) 설정했습니다.
사용자가 SSH 서비스를 사용 가능 또는 사용 불가능하도록 설정했습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0094

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4015I: [arg1] 사용자가 글로벌 로그인 일반 설정을 설정했습니다.
AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].
사용자가 글로벌 로그인 일반 설정을 변경했습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0098

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4016I: [arg1] 사용자가 글로벌 로그인 계정 보안을 설정했습니다.
PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3],
MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5],
MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7],
LockoutAfterMaxFailures=[arg8].
사용자가 글로벌 로그인 계정 보안 설정을 Legacy로 변경했습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0099

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4017I: 사용자 [arg1]을(를) 만들었습니다.
사용자 계정을 생성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0100

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4018I: 사용자 [arg1]을(를) 제거했습니다.
사용자 계정을 제거했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0101

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4019I: 사용자 [arg1] 암호를 수정했습니다.
사용자 계정 변경

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0102

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4020I: 사용자 [arg1] 역할을 [arg2](으)로 설정했습니다.
사용자 계정 역할 할당

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0103

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4021I: [arg1] 사용자가 사용자 지정 권한을 다음으로 설정했습니다: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9].

사용자 계정 권한 할당

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0104

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4022I: IP 주소 [arg8]의 [arg7]에서 사용자 [arg6]이(가) SNMPv3의 사용자 [arg1]을(를) 다음과 같이 설정했습니다. AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5].

사용자 계정 SNMPv3 설정 변경

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0105

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4023I: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 사용자 [arg1]의 SSH 클라이언트 키를 추가했습니다.

사용자가 SSH 클라이언트 키를 로컬로 정의했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0106

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4024I: IP 주소 [arg5]의 [arg4]에서 사용자 [arg3]이(가) 사용자 [arg1]의 SSH 클라이언트 키를 [arg2]에서 가져왔습니다.

사용자가 SSH 클라이언트 키를 가져왔습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0107

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4025I: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 사용자 [arg1]의 SSH 클라이언트 키를 삭제했습니다.

사용자가 SSH 클라이언트 키를 제거했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0108

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4026I: 보안: 사용자 ID: [arg1]이(가) CIM 클라이언트에서 IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에 로그인하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 CIM에서 관리 컨트롤러에 로그인하지 못한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0140

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4027I: 원격 액세스 시도에 실패했습니다. 수신된 userid 또는 암호가 올바르지 않습니다. Userid가 IP 주소 [arg2]에서 CIM 클라이언트의 [arg1]입니다.

이 메시지는 원격 사용자가 CIM에서 원격 제어 세션을 설정하지 못한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0141

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4028I: 보안: Userid: [arg1]이(가) IPMI 클라이언트에서 IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에 로그인하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 IPMI에서 관리 컨트롤러에 로그인하지 못한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0153

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4029I: 보안: Userid: [arg1]이(가) SNMP 클라이언트에서 IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에 로그인하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 SNMP에서 관리 컨트롤러에 액세스하지 못한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0154

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4030I: 보안: 사용자 ID: [arg1]이(가) IPMI 직렬 클라이언트에서 [arg2]에 로그인하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 IPMI 직렬 클라이언트에서 관리 컨트롤러에 로그인하지 못한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0155

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4031I: 원격 로그인 성공. 로그인 ID: [arg2] 직렬 인터페이스의 [arg1].

이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러에 성공적으로 로그인한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0156

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4032I: 로그인 ID: [arg1]이(가) IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에서 로그오프했습니다.

이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러에서 로그오프한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0157

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4033I: 로그인 ID: [arg1]이(가) IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에서 로그오프했습니다.
이 메시지는 사용자가 관리 컨트롤러에서 로그오프한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0158

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4034I: [arg1] 사용자가 인증서를 제거했습니다.
사용자가 인증서를 제거했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0164

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4035I: 인증서를 폐기했습니다.
인증서가 폐기되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0165

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4036I: [arg1] 인증서가 만료되어 제거되었습니다.
만료된 인증서가 제거되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0190

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4037I: 암호화 모드가 사용자 [arg3]에 의해 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정되었습니다.
수정된 암호화 모드

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0218

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4038I: [arg3] 사용자가 최소 TLS 수준을 [arg1]에서 [arg2](으)로 수정했습니다.
수정된 최소 TLS 수준

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0219

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4039I: 인밴드 도구에 의해 임시 사용자 계정 [arg1]이(가) 만들어졌습니다.
임시 사용자 계정 작성

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0228

사용자 작업:

1개의 사용자 계정을 생성했습니다.

- FQXSPSE4040I: 임시 사용자 계정 [arg1]이(가) 만료됩니다.
임시 사용자 계정이 만료됩니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0229

사용자 작업:

입력한 사용자 계정이 만료되었습니다.

- FQXSPSE4041I: 보안: 사용자 ID: [arg1]이(가) SFTP 클라이언트에서 IP 주소 [arg3](으)로 [arg2]에 로그인하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 SFTP에서 관리 컨트롤러에 로그인하지 못한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0230

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4042I: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 타사 암호 기능 [arg1]을(를) 수행했습니다.

이 메시지는 사용자가 타사 암호 기능을 성공적으로 전환하는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0238

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4043I: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 타사 암호 [arg1]을(를) 검색 중입니다.

이 메시지는 사용자가 타사 암호에 대한 검색을 성공적으로 전환하는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0239

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4044I: IP 주소 [arg5]의 [arg4]에서 사용자 [arg3]이(가) 사용자 [arg1] 타사 해시된 암호를 [arg2]했습니다.

이 메시지는 사용자가 타사 해시된 암호를 성공적으로 관리하는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0240

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4045I: IP 주소 [arg5]의 [arg4]에서 사용자 [arg3]이(가) 사용자 [arg1] 타사 암호의 솔트를 [arg2]했습니다.
이 메시지는 사용자가 타사 암호 salt를 성공적으로 관리하는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0241

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4046I: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 사용자 [arg1]의 타사 암호를 검색했습니다.
이 메시지는 사용자가 타사 암호를 성공적으로 검색하는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0242

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4047I: 역할 [arg1]이(가) [arg2]이고 사용자 [arg12]에 의해 사용자 지정 권한 [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11](으)로 할당됩니다.
역할 만들기, 수정 및 할당

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0246

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4048I: 사용자 [arg2]이(가) 역할 [arg1]을(를) 제거했습니다.
역할이 제거됨

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0247

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4049I: 사용자 [arg3]이(가) 역할 [arg1]을(를) 사용자 [arg2]에 할당했습니다.
역할이 할당됨

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0248

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4050I: [arg1]이 [arg2]에서 IPMI 명령을 보냈습니다. 원시 데이터:
[arg3][arg4][arg5].
이 메시지는 IPMI 명령을 전송할 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0251

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4057I: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 사용자 [arg1]을(를) 생성
했습니다.
사용자가 사용자 계정을 생성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0267

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4058I: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 사용자 [arg1]을(를) 제거
했습니다.
사용자가 사용자 계정을 삭제했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0268

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4059I: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 사용자 [arg1] 암호를 수정했습니다.

사용자가 사용자 계정을 변경했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0269

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4060I: IP 주소 [arg5]의 [arg4]에서 사용자 [arg3]이(가) 사용자 [arg1] 역할을 [arg2](으)로 설정했습니다.

사용자가 사용자 계정 역할을 할당함

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0270

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4061I: IP 주소 [arg12]의 [arg11]에서 사용자 [arg10]이(가) 사용자 [arg1] 사용자 지정 권한을 다음으로 설정했습니다. [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9].

사용자가 사용자 계정 권한을 할당함

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0271

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4064I: IP 주소 [arg5]의 [arg4]에서 사용자 [arg3]이(가) SNMPv3 엔진 ID를 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경했습니다.

SNMPv3 엔진 ID가 변경됨

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0282

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4068I: 보안: 사용자 ID: [arg1]이(가) [arg2]을(를) 사용하여 Redfish 클라이언트에서 IP 주소 [arg4](으)로 [arg3]에 로그인하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 Redfish에서 관리 컨트롤러에 로그인하지 못한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 원격 로그인
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0289

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4075I: KCS [arg1]을(를) 통해 IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 보안 부팅을 활성화할 수 있습니다.

KCS를 통해 보안 부팅을 활성화할 수 있도록 허용

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0310

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSE4076I: KCS [arg1]을(를) 통해 IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 보안 부팅을 비활성화할 수 있습니다.

KCS를 통해 보안 부팅을 비활성화할 수 있도록 허용

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0311

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSR0001N: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
 SNMP Trap ID: 5
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

사용자 작업:

시스템의 모든 가상 디스크 상태를 확인하고 LSI MegaRAID 소프트웨어 사용 설명서에 따라 문제를 해결하십시오.

- FQXSPSR2001I: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 위험 - 하드 디스크 드라이브
 SNMP Trap ID: 5
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSS4000I: [arg1]에서 관리 컨트롤러 테스트 정보를 생성했습니다.

이 메시지는 사용자가 테스트 정보를 생성한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID: 22
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0040

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSS4001I: [arg1] 사용자가 서버 일반 설정을 설정했습니다. Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8].

사용자가 위치 설정을 구성했습니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0080

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSS4002I: [arg2] 사용자가 [arg1]의 라이선스 키를 추가했습니다.
사용자가 라이선스 키를 설치했습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0096

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSS4003I: [arg2] 사용자가 [arg1]의 라이선스 키를 제거했습니다.
사용자가 라이선스 키를 제거했습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0097

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSS4004I: [arg1] 사용자가 콜 홈 테스트를 생성했습니다.
사용자가 콜 홈 테스트를 생성했습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 예

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0134

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSS4005I: [arg1] 사용자가 수동으로 콜 홈했습니다. [arg2].
사용자가 수동으로 콜 홈했습니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 예

경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0135

사용자 작업:

Lenovo 지원에서 문제를 해결해 드립니다.

- FQXSPSS4006I: [arg1]에 대한 콜 홈 시 미완료 항목: [arg2].
콜 홈을 완료하지 못했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0195

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSS4007I: BMC 기능 계층이 [arg1]에서 [arg2](으)로 변경됩니다.
계층 변경

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0222

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSS4008I: [arg3] 사용자가 [arg1] 설정을 [arg2](으)로 변경했습니다.
사용자가 설정을 변경했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0225

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSS4009I: 시스템이 LXPM 유지보수 모드를 입력합니다.
시스템이 유지보수 모드를 입력합니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0226

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPSS4010I: [arg1] 사용자가 테스트 감사 로그를 생성했습니다.

이 메시지는 OS 크래시 비디오 캡처가 실패한 경우를 위한 것입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0237

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPTR4000I: NTP 서버 [arg2]에서 관리 컨트롤러 [arg1] 시계가 설정되었습니다.

이 메시지는 네트워크 시간 프로토콜 서버에서 관리 컨트롤러 시계가 설정된 경우 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0033

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 가져오는 인증이 올바른지 확인하십시오.
2. 인증서를 다시 가져오십시오.

- FQXSPTR4001I: [arg1] 사용자가 날짜 및 시간을 설정했습니다. Date=[arg2], Time=[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].

사용자가 날짜 및 시간 설정을 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0079

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPTR4002I: [arg1] 사용자가 동기화 시간을 설정했습니다. Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],N

사용자가 날짜 및 시간 동기화 설정을 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0085

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPTR4003I: [arg1] 사용자가 동기화 시간을 설정하는 중입니다. Mode=서버 시계와 동기화. 사용자가 날짜 및 시간 동기화 설정을 구성했습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0224

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0000J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하지 않게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

사용자 작업:

없음

- FQXSPUN0001M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
2. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPUN0002N: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0484

사용자 작업:

없음

- FQXSPUN0003J: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제에 대한 XCC 이벤트 로그를 확인한 후 이를 먼저 해결하십시오.
2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
4. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

5. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
6. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPUN0004M: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
2. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
3. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.

4. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPUN0005N : 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시합니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시함이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

사용자 작업:

없음

- FQXSPUN0006I: [SensorElementName] 센서가 대기 상태로 전환되었습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 대기 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0500

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0007I: [SensorElementName] 센서가 활성화 상태로 전환되었습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 활성화 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0502

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0008I: [SensorElementName] 센서가 사용 중 상태로 전환되었습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 사용 중 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0504

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0009G: 센서 [SensorElementName]을(를) 표시합니다.

이 메시지는 구현이 센서를 표시함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하십시오.
 2. 문제가 여전히 계속되는 경우 F1을 누르거나 LXPM을 사용하여 XCC 펌웨어 업데이트를 수행하십시오.
 3. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
 4. Lenovo 지원에 문의하십시오.
 5. 주의: 이 오류에 대한 해결책은 시스템 보드 교체와 관련이 있을 수 있습니다. TPM 암호화가 활성화된 경우 TPM 암호화 복구 키를 백업하십시오.
- FQXSPUN0009I: 센서 [SensorElementName]을(를) 표시합니다.
이 메시지는 구현이 센서를 표시함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0010I: 센서 [SensorElementName]을(를) 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0011G: [SensorElementName] 센서에서 예측된 장애를 표시합니다.

이 메시지는 구현이 센서 실패 예상이 표시되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고

서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 예측된 장애
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0510

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 결함 LED 또는 시스템 이벤트 로그에서 표시되는 팬을 다시 장착하십시오.
2. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPUN0012I: [SensorElementName] 센서에서 예측된 장애를 표시하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 센서에서 예측된 장애가 표시되지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 예측된 장애
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0511

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0013I: [SensorElementName] 센서가 한계를 초과했음을 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서 한계를 초과했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0512

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0014I: [SensorElementName] 센서가 더 이상 초과하지 않는 한계를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서 한계가 더 이상 초과하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0513

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0015I: [SensorElementName] 센서가 성능을 충족했음을 나타냅니다.

이 메시지는 구현이 센서 성능이 충족되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0514

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0016I: [SensorElementName] 센서가 성능 지체를 나타냅니다.

이 메시지는 구현이 센서 성능 지체를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0516

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0017I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0018J: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 전원 공급 장치를 다시 장착하고 시스템의 AC 전원을 껐다가 다시 켜십시오.

2. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPUN0019M: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 기타
 SNMP Trap ID: 50
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
2. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPUN0020N: [SensorElementName] 센서가 덜 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
 서비스 가능: 예
 지원 자동 알림: 아니요
 경보 범주: 위험 - 기타
 SNMP Trap ID: 50
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬 또는 냉각 관련 문제에 대한 XCC 이벤트 로그를 확인한 후 이를 먼저 해결하십시오.
2. 새시 앞면 및 뒷면의 공기 흐름이 방해되지 않는지, 필터가 제자리에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. 실내 온도가 작동 사양 이내인지 확인하십시오.
4. 모든 시스템 및 새시(해당되는 경우) 펌웨어를 최신 수준으로 업그레이드하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

5. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
6. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPUN0021I: [SensorElementName] 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 많이 심각한 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0526

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0022M: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능 상태에서 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0528

사용자 작업:

없음

- FQXSPUN0023N: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
2. 시스템을 재부팅하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원 팀에 문의하십시오.
4. 1-2 프로세서 시스템:
 - a. 오류가 있는 컴퓨팅 보드/시스템을 최소 구성(1 CPU + 1 DIMM)으로 줄이십시오. 문제가 계속 발생합니까? 예/아니오
 - b. 아니요: 오류가 다시 발생할 때까지 CPU 및 DIMM을 하나씩 추가하십시오. 오류가 발생한 마지막으로 설치된 CPU 또는 DIMM을 교체하는 것이 좋습니다.
 - c. 예: 여전히 오류/문제가 있는 경우 a 단계에서 이전에 제거한 다른 DIMM 및/또는 CPU 중 하나를 교체하십시오. 불량 CPU 또는 DIMM을 식별하기 위해 하드웨어를 한 번에 하나씩 추가하십시오.

- d. (숙련된 기술자 전용) 문제가 지속되면 시스템 보드를 교체하십시오.
- e. 문제가 지속되면 다음 레벨의 지원을 요청하십시오.

5. 4-8 프로세서 시스템:

- a. 다음 수준의 지원을 요청하십시오.

6. 주의: 이 오류에 대한 해결책은 시스템 보드 교체와 관련이 있을 수 있습니다. TPM 암호화가 활성화된 경우 TPM 암호화 복구 키를 백업하십시오.

- FQXSPUN0024I: [SensorElementName] 센서는 모니터 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 모니터 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0532

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0025I: [SensorElementName] 센서는 정보 상태를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정보 상태를 나타냄을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0534

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0026G: 장치 [LogicalDeviceElementName]을(를) 추가했습니다.
이 메시지는 구현이 장치가 삽입됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0026I: 장치 [LogicalDeviceElementName]을(를) 추가했습니다.
이 메시지는 구현이 장치가 삽입됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0027I: [LogicalDeviceElementName] 장치가 [PhysicalPackageElementName] 장치에서 제거되었습니다.

이 메시지는 장치가 제거되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0537

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0028I: [LogicalDeviceElementName] 장치를 사용할 수 있습니다.

이 메시지는 구현이 장치가 사용 가능함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0538

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0029I: [LogicalDeviceElementName] 장치를 사용할 수 없습니다.

이 메시지는 구현이 장치를 사용할 수 없음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0539

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0030I: [SensorElementName] 센서가 실행 상태를 나타냅니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 실행인 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0540

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0031I: [SensorElementName] 센서가 테스트 중인 상태임을 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 복구 테스트 중인 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0542

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0032I: [SensorElementName] 센서가 전원 꺼짐 상태임을 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 전원 꺼짐 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0544

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0033I: [SensorElementName] 센서가 온라인 상태임을 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 복구 온라인 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0546

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0034I: [SensorElementName] 센서가 오프라인 상태임을 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 복구 오프라인 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0548

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0035I: [SensorElementName] 센서가 오프듀티 상태임을 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 복구 오프듀티 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0550

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0036I: [SensorElementName] 센서가 저성능 상태임을 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 성능이 저하된 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0552

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0037I: [SensorElementName] 센서가 절전 상태임을 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서가 절전 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0554

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0038J: [SensorElementName] 센서가 설치 오류를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서 설치 오류를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0556

사용자 작업:

없음

- FQXSPUN0039I: [RedundancySetElementName]의 중복이 복원되었습니다.
이 메시지는 구현이 중복성이 복원됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0561

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0040L: [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시합니다.
이 메시지는 중복성 없음이 표시된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0802

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 센서가 전원 리소스인 경우:

- a. 두 전원 공급 장치의 LED를 확인하십시오.
- b. 전원 공급 장치 LED의 작업을 따르십시오.

2. 센서가 백업 메모리인 경우:

- a. 시스템에 DIMM을 추가했거나 시스템에서 DIMM을 제거했고 추가 오류가 발견되지 않은 경우 이 메시지를 무시하십시오.
- b. 정정되지 않은 DIMM 오류에 대한 시스템 이벤트 로그를 확인하십시오.
- c. 해당 DIMM을 교체하십시오.
- d. Setup Utility에 미러링을 다시 사용 가능으로 설정하십시오.

- FQXSPUN0041J: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시합니다.
이 메시지는 중복 저하가 표시된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. PSU의 LED 확인:
 - a. AC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 코드와 입력 전압을 확인하십시오.
 - b. DC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 설치하십시오.
2. 솔루션에 필요한 총 최대 전력이 PSU 용량을 초과합니다. PSU 구성 모드를 중복 없음으로 변경하십시오.
3. 더 큰 정격 전력 PSU로 솔루션을 재구성하는 것을 고려해 보십시오.
4. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
5. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPUN0042J: [RedundancySetElementName]이 (가) 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복성 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 자원으로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 다음과 같이 PSU의 LED를 확인하십시오.
 - a. AC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 코드와 입력 전압을 확인하십시오.
 - b. DC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 설치하십시오.
2. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPUN0043J: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0808

사용자 작업:

없음

- FQXSPUN0044M: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:부족한 리소스로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 센서가 전원 리소스인 경우:
 - a. 전력 부하량은 남은 전원 공급 장치에서 처리할 수 있습니다. 시스템은 전원 공급 장치의 과전류 상태를 피하기 위해 스로틀링을 시도할 것입니다. 그러나 전력 부하량이 너무 크면 시스템 종료가 발생합니다.
 - b. 드라이브 또는 어댑터와 같이 새로 추가되었거나 사용하지 않는 옵션을 제거하여 전체 전원 소모량을 줄이십시오.
 - c. Lenovo Power Configurator 유틸리티를 사용하여 현재 시스템 전원 소모량을 판별하십시오. 자세한 정보를 확인하고 유틸리티를 다운로드하려면 <https://www.ibm.com/support/entry/myportal/docdisplay?lnvno-pwrconf> 웹 사이트로 이동하십시오.
 - d. 센서가 백업 메모리인 경우
2. 센서가 백업 메모리인 경우 해결 계획은 UEFI 이벤트 FQXSFMA0016M을 참조하십시오.
3. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
4. Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSPUN0045J: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 저하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0812

사용자 작업:

없음

- FQXSPUN0046J: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 저하로 전환되었음을 표시합니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음에서 중복되지 않음:중복성 저하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0814

사용자 작업:

없음

- FQXSPUN0047N: 센서[SensorElementName]가 복구 불가능한 상태로 전환되었습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
 2. 시스템을 재부팅하십시오.
 3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원 팀에 문의하십시오.
 4. 1-2 프로세서 시스템:
 - a. 오류가 있는 컴퓨팅 보드/시스템을 최소 구성(1 CPU + 1 DIMM)으로 줄이십시오. 문제가 계속 발생합니까? 예/아니오
 - b. 아니요: 오류가 다시 발생할 때까지 CPU 및 DIMM을 하나씩 추가하십시오. 오류가 발생한 마지막으로 설치된 CPU 또는 DIMM을 교체하는 것이 좋습니다.
 - c. 예: 여전히 오류/문제가 있는 경우 a단계에서 이전에 제거한 다른 DIMM 및/또는 CPU 중 하나를 교체하십시오. 불량 CPU 또는 DIMM을 식별하기 위해 하드웨어를 한 번에 하나씩 추가하십시오.
 - d. (숙련된 기술자 전용) 문제가 지속되면 시스템 보드를 교체하십시오.
 - e. 문제가 지속되면 다음 레벨의 지원을 요청하십시오.
 5. 4-8 프로세서 시스템:
 - a. 다음 수준의 지원을 요청하십시오.
 6. 주의: 이 오류에 대한 해결책은 시스템 보드 교체와 관련이 있을 수 있습니다. TPM 암호화가 활성화된 경우 TPM 암호화 복구 키를 백업하십시오.
- FQXSPUN0048I: PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 최적 상태입니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0049J: PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 경고 상태입니다. 하나 이상의 물리적 드라이브가 구성되지 않은 비정상 상태입니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

드라이브가 U_BAD 상태인 이유를 알아보려면 RAID 로그를 검토하십시오.

- FQXSPUN0050M: PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 위험한 상태입니다. 하나 이상의 논리 드라이브가 오프라인 상태입니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 드라이브가 오프라인 상태인 이유를 조사합니다.
2. 드라이브에 장애가 발생했음을 나타내는 또 다른 이벤트가 표시되었을 수 있습니다.

- FQXSPUN0051J: PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 경고 표시되었습니다. 외부 구성이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

이것은 표준에서 중요하지 않은 상태까지 모든 센서 유형 전환시 일반 이벤트입니다. 센서를 모니터링하고 중요 상태에 전환이 있을 경우 Lenovo 고객 지원팀에 연락하십시오.

- FQXSPUN0052J: PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 경고 표시되었습니다. 배터리 상태에 주의가 필요합니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

사용자 작업:

배터리(또는 SuperCap)의 상태를 확인하고, 보증 기간 이내에 고장이 난 경우라면 교체하십시오. RAID 배터리의 보증 기간은 1년입니다.

- FQXSPUN0053M: PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 위험한 상태입니다. 하나 이상의 물리적 드라이브에 장애가 있습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

고장난 드라이브 교체

- FQXSPUN0054M: PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 위험한 상태입니다. 이제 하나 이상의 논리 드라이브 성능이 저하되거나 부분적으로 저하됩니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

이는 일반적으로 드라이브 고장으로 인해 발생하며, 고장을 보고하는 다른 이벤트(위와 같음)가 발생하여 고장난 드라이브를 교체해야 합니다.

- FQXSPUN0055M: PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 위험한 상태입니다. 배터리가 최적의 상태가 아닙니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 위험한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 배터리(또는 SuperCap)의 상태를 확인하고, 보증 기간 이내에 고장이 난 경우라면 교체하십시오. RAID 배터리의 보증 기간은 1년입니다.
2. 최근 고객이 해당 이벤트를 보여주셨기 때문에 사례를 전달받았는데, 두 컨트롤러의 슈퍼캡이 가장 적합했습니다.

- FQXSPUN0056G: 센서 [SensorElementName]가 표시됩니다.
이 메시지는 구현이 센서를 표시함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN0056I: 센서 [SensorElementName]가 표시되지 않습니다.
이 메시지는 구현이 센서를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2000I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하지 않게 낮음)을 표시하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 위험하지 않게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2001I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(위험하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2002I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 내려가고 있음(복구 불가능하게 낮음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 낮은 센서가 내려가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0485

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2003I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하지 않게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하지 않게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2004I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(위험하게 높음)을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 위험하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요

경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2005I: 숫자 센서 [NumericSensorElementName]이(가) 올라가고 있음(복구 불가능하게 높음)을 표시하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 복구 불가능하게 높은 센서가 올라가고 있음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2009I: 센서 [SensorElementName]을(를) 표시하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 센서를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2010I: 센서 [SensorElementName]을(를) 표시합니다.
이 메시지는 구현이 센서를 표시함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

사용자 작업:

1. 다음과 같이 전원 공급 장치 LED를 확인하십시오.
2. AC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 코드와 입력 전압을 확인하십시오.
3. DC LED에 불이 들어오지 않는 경우 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 설치하십시오.
4. 오류 LED에 불이 들어오는 경우 전원 공급 장치를 교체하십시오.

- FQXSPUN2011I: [SensorElementName] 센서에서 예측된 장애를 표시하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 센서에서 예측된 장애가 표시되지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 예측된 장애
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0511

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2012G: [SensorElementName] 센서에서 예측된 장애를 표시합니다.
이 메시지는 구현이 센서 실패 예상이 표시되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 경고
서비스 가능: 예
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 예측된 장애
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0510

사용자 작업:

없음

- FQXSPUN2012I: 센서 [SensorElementName]을(를) 표시하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 센서를 표시하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2013I: [SensorElementName] 센서가 더 이상 초과하지 않는 한계를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서 한계가 더 이상 초과하지 않음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0513

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2014I: [SensorElementName] 센서가 한계를 초과했음을 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서 한계를 초과했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0512

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2015I: [SensorElementName] 센서가 성능 지체를 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서 성능 지체를 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0516

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2016I: [SensorElementName] 센서가 성능을 충족했음을 나타냅니다.
이 메시지는 구현이 센서 성능이 충족되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0514

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2018I: [SensorElementName] 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.
이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않았음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2019I: [SensorElementName] 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2020I: [SensorElementName] 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 약간 심각한 상태에서 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. UEFI를 최신 버전으로 플래시하십시오.
2. CMOS 배터리를 제거하고 다시 재설치하여 데이터를 지우십시오.
3. 문제가 여전히 계속되는 경우 지역 서비스 지원팀에 연락하십시오.

- FQXSPUN2023I: [SensorElementName] 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2026I: [LogicalDeviceElementName] 장치가 [PhysicalPackageElementName] 장치에서 제거되었습니다.

이 메시지는 장치가 제거되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0537

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2027I: 장치 [LogicalDeviceElementName]을(를) 추가했습니다.
이 메시지는 구현이 장치가 삽입됨을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2028I: [LogicalDeviceElementName] 장치를 사용할 수 없습니다.
이 메시지는 구현이 장치를 사용할 수 없음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0539

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2029I: [LogicalDeviceElementName] 장치를 사용할 수 있습니다.
이 메시지는 구현이 장치가 사용 가능함을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0538

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2030I: [LogicalDeviceElementName] 장치가 [PhysicalPackageElementName] 장치에서 제거되었습니다.
이 메시지는 장치가 제거되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알람: 아니요

경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0537

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2038I: [SensorElementName] 센서가 설치 오류에서 복구되었습니다.
이 메시지는 구형이 센서 설치 오류에서 복구되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0557

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2040I: [RedundancySetElementName]의 중복성 없음을 표시하지 않습니다.
이 메시지는 중복성 없음이 표시되지 않은 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0803

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2041I: [RedundancySetElementName]의 중복 저하를 표시하지 않습니다.
이 메시지는 중복 저하가 표시되지 않는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2042I: [RedundancySetElementName]이(가) 중복 저하 또는 완전히 중복에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다.
이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분한 자원에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타

SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2043I: [RedundancySetElementName]의 부족한 리소스에서 중복되지 않음:충분한 리소스로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0809

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2044I: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음:부족한 리소스를 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음:충분하지 않은 리소스에서 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2045I: [RedundancySetElementName]의 완전히 중복에서 중복 이하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 완전히 중복에서 중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0813

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2046I: [RedundancySetElementName]의 중복되지 않음에서 중복 이하로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 중복 설정이 중복되지 않음 상태에서 중복성 이하로 전환된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0815

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2047I: 센서[SensorElementName]가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않습니다.

이 메시지는 구현이 센서가 복구 불가능한 상태로 전환되었음을 표시하지 않음이 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2049I: PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 더 이상 경고 상태가 아닙니다.

이 메시지는 구현이 센서가 정상 상태에서 위험하지 않은 상태로 전환되었음을 표시하지 않았음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 경고 - 기타
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUN2050I: PCI 슬롯 [arg1]의 RAID 컨트롤러가 더 이상 위험 상태가 아닙니다.

이 메시지는 구현이 센서가 위험한 상태에서 약간 심각한 상태로 전환되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP0000I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 하드웨어 변경이 발생했습니다. 이 메시지는 구현이 하드웨어 변경을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0436

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP0001I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 펌웨어 또는 소프트웨어 변경이 발생했습니다.

이 메시지는 구현이 시스템 펌웨어 또는 소프트웨어 변경을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP0002I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 펌웨어 또는 소프트웨어 변경이 발생했습니다.

이 메시지는 구현이 시스템 펌웨어 또는 소프트웨어 변경을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP0004L: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 하드웨어 비호환성이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 하드웨어 비호환성을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드웨어 비호환성
SNMP Trap ID: 36
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0440

사용자 작업:

없음

- FQXSPUP0005L: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 소프트웨어 또는 펌웨어 비호환성이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 시스템 펌웨어 또는 소프트웨어 비호환성을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드웨어 비호환성
SNMP Trap ID: 36
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0442

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. XCC 펌웨어를 최신 버전으로 플래시하고 시스템을 다시 부팅하십시오.
 2. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
 3. Lenovo 지원에 문의하십시오.
 4. 주의: 이 오류에 대한 해결책은 시스템 보드 교체와 관련이 있을 수 있습니다. TPM 암호화가 활성화된 경우 TPM 암호화 복구 키를 백업하십시오.
- FQXSPUP0006L: [ComputerSystemElementName] 시스템에 올바르지 않거나 지원되지 않는 하드웨어가 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 올바르지 않거나 지원되지 않는 하드웨어 버전을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드웨어 비호환성
SNMP Trap ID: 36
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0444

사용자 작업:

없음

- FQXSPUP0007L: [ComputerSystemElementName] 시스템에 올바르지 않거나 지원되지 않는 펌웨어 또는 소프트웨어가 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 올바르지 않거나 지원되지 않는 펌웨어/소프트웨어 버전을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 예
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0446

사용자 작업:

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. XCC 펌웨어를 최신 버전으로 플래시하고 시스템을 다시 부팅하십시오.
2. 문제가 지속되면 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.
3. Lenovo 지원에 문의하십시오.
4. 주의: 이 오류에 대한 해결책은 시스템 보드 교체와 관련이 있을 수 있습니다. TPM 암호화가 활성화된 경우 TPM 암호화 복구 키를 백업하십시오.

- FQXSPUP0008I : [ComputerSystemElementName] 시스템에서 성공적인 하드웨어 변경이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 성공적인 하드웨어 변경을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0448

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP0009I: [ComputerSystemElementName] 시스템에서 성공적인 소프트웨어 또는 펌웨어 변경이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 성공적인 소프트웨어 또는 펌웨어 변경을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 시스템 - 기타
 SNMP Trap ID:
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0450

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP2004I : [ComputerSystemElementName] 시스템의 하드웨어가 호환됩니다.

이 메시지는 구현이 하드웨어가 호환된다는 것을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 위험 - 하드웨어 비호환성
 SNMP Trap ID: 36
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0441

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP2005I: [ComputerSystemElementName] 시스템의 펌웨어 또는 소프트웨어가 호환됩니다.

이 메시지는 구현이 펌웨어 또는 소프트웨어 호환성을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
 서비스 가능: 아니요
 지원 자동 알림: 아니요
 정보 범주: 위험 - 하드웨어 비호환성
 SNMP Trap ID: 36
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0443

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP2006I: [ComputerSystemElementName] 시스템에 올바르거나 지원되는 하드웨어가 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 올바르지 올바른/지원되는 하드웨어 버전을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 하드웨어 비호환성
SNMP Trap ID: 36
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0445

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP2007I: [ComputerSystemElementName] 시스템에 올바르게 지원되는 펌웨어 또는 소프트웨어가 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 올바른/지원되는 펌웨어/소프트웨어 버전을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0447

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP2009L: 시스템[ComputerSystemElementName]에서 실패한 소프트웨어 또는 펌웨어 변경이 감지되었습니다.

이 메시지는 구현이 실패한 소프트웨어 또는 펌웨어 변경을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 위험 - 기타
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0451

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP4000I: 관리 컨트롤러 [arg1]이 (가) 올바른 펌웨어로 표시되는지 확인하십시오. 관리 컨트롤러의 펌웨어가 서버와 일치하지 않습니다.

이 메시지는 관리 컨트롤러 펌웨어 버전이 서버와 일치하지 않는 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0031

사용자 작업:

BMC 펌웨어를 서버가 지원하는 버전으로 업데이트하십시오. 중요: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 수준 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다. 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 레벨이 지원되는지 확인하십시오.

- FQXSPUP4001I: [arg3] 사용자에게 [arg2]에서 [arg1]을(를) 표시했습니다.

이 메시지는 사용자가 펌웨어 구성 요소(MC 기본 응용 프로그램, MC 부팅 ROM, BIOS, 진단 프로그램, 시스템 전원 백플레인, 원격 확장 엔클로저 전원 백플레인, 통합 시스템 관리)를 성공적으로 플래싱(설치)한 사용 사례를 위한 메시지입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0035

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP4002I: [arg3] 사용자에게 [arg2]에서 [arg1]을(를) 표시하지 못했습니다.

이 메시지는 사용자가 장애로 인해 인터페이스 및 IP 주소에서 펌웨어 구성 요소를 표시하지 못한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0036

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPUP4003I: [arg1] 펌웨어가 시스템 [arg2] 내부와 일치하지 않습니다. [arg3] 펌웨어를 표시해 보십시오.

이 메시지는 특정 유형의 펌웨어 불일치가 감지된 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0042

사용자 작업:

BMC 펌웨어를 최신 버전으로 다시 플래시하십시오.

- FQXSPUP4004I: 노드/서버 [arg1] 및 [arg2] 사이에서 XCC 펌웨어가 일치하지 않습니다. XCC 펌웨어를 모든 노드/서버에서 같은 수준으로 표시해 보십시오.

노드/서버 사이에서 XCC 펌웨어의 불일치가 감지되었습니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요

지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0132

사용자 작업:

BMC 펌웨어를 모든 노드에서 같은 수준으로 플래시하십시오.

- FQXSPUP4005I: 노드/서버 [arg1] 및 [arg2] 사이에서 FPGA 펌웨어가 일치하지 않습니다. FPGA 펌웨어를 모든 노드/서버에서 같은 수준으로 표시해 보십시오.
노드/서버 사이에서 FPGA 펌웨어의 불일치가 감지되었습니다.

심각도: 오류
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0133

사용자 작업:

FPGA 펌웨어를 모든 노드에서 같은 수준으로 표시해 보십시오.

- FQXSPUP4006I: IP 주소 [arg4]의 [arg3]에서 사용자 [arg2]이(가) 백업할 기본 XCC 자동 승격을 [arg1]했습니다.
백업할 기본 XCC 자동 승격이 활성화 또는 비활성화되었습니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0281

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPWD0000I: [WatchdogElementName]에 대해 Watchdog 타이머가 만료되었습니다.
이 메시지는 구현이 Watchdog 타이머가 만료되었음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0368

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPWD0001I: watchdog [WatchdogElementName]에서 [ComputerSystemElementName] 시스템 재부팅을 시작했습니다.
이 메시지는 구현이 Watchdog의 재부팅이 발생했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보

서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0370

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPWD0002I: watchdog [WatchdogElementName]에서 [ComputerSystemElementName] 시스템 전원을 끄기 시작했습니다.
이 메시지는 구현이 Watchdog의 전원 끄기가 발생했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0372

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPWD0003I: watchdog [WatchdogElementName]에서 [ComputerSystemElementName] 시스템의 전원 순환을 시작했습니다.
이 메시지는 구현이 Watchdog의 전원 순환이 발생했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0374

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSPWD0004I: [WatchdogElementName]에 대해 Watchdog 타이머 인터럽트가 발생했습니다.
이 메시지는 구현이 Watchdog 타이머 인터럽트가 발생했음을 감지한 경우의 사용 사례입니다.

심각도: 정보
서비스 가능: 아니요
지원 자동 알림: 아니요
경보 범주: 시스템 - 기타
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0376

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

제 3 장 UEFI 이벤트

서버가 시작되거나(POST) 서버가 실행되는 동안 UEFI 오류 메시지가 생성될 수 있습니다. UEFI 오류 메시지는 서버의 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에 기록됩니다.

각 이벤트 코드에 대해 다음 필드가 표시됩니다.

이벤트 ID

이벤트를 고유하게 식별하는 ID입니다.

이벤트 설명

이벤트에 대해 나타나는 기록된 메시지 문자열입니다.

설명

이벤트가 발생한 이유를 설명하는 추가 정보를 제공합니다.

심각도

상태에 대한 관심 정도를 표시합니다. 심각도는 이벤트 로그에서 첫 문자로 축약됩니다. 다음과 같은 심각도가 표시될 수 있습니다.

- 정보. 이 이벤트는 감사용으로 기록되며, 보통 정상적인 동작에 해당하는 사용자 작업이나 상태 변화입니다.
- 경고. 이 이벤트는 오류만큼 심각하지는 않지만, 가능한 경우 오류가 되기 전에 상태가 정정되어야 합니다. 추가 모니터링 또는 유지보수가 필요한 상태일 수도 있습니다.
- 오류. 이 이벤트는 서비스나 예상 기능을 손상시키는 장애 또는 위험한 상태입니다.

사용자 작업

이벤트를 해결하기 위해 수행해야 하는 조치를 나타냅니다. 문제를 해결할 때까지 여기에 나와 있는 단계를 순서대로 수행하십시오. 모든 단계를 수행한 후에도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 Lenovo 고객 지원팀에 문의하십시오.

심각도별로 조직된 UEFI 이벤트

다음 표는 심각도별로 조직된 모든 UEFI 이벤트를 나열합니다(정보, 오류 및 경고).

표 3. 심각도별로 조직된 이벤트

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSFDD0012I | SATA 하드 드라이브 오류: [arg1] 이(가) 복구되었습니다. | 정보 |
| FQXSFIO0027I | 버스: [arg1] 장치: [arg2] 기능: [arg3] 에서 PXE 부팅을 시도했습니다. | 정보 |
| FQXSFMA0001I | DIMM [arg1] 비활성화가 복구되었습니다. [arg2] | 정보 |
| FQXSFMA0002I | 수정할 수 없는 메모리 오류 상태가 지워졌습니다. | 정보 |
| FQXSFMA0006I | [arg1] DIMM [arg2] 이(가) 감지되었으며 DIMM 일련 번호는 [arg3] 입니다. | 정보 |
| FQXSFMA0007I | [arg1] DIMM 번호 [arg2] 이(가) 대체되었습니다. [arg3] | 정보 |
| FQXSFMA0008I | DIMM [arg1] POST 메모리 테스트 실패가 복구되었습니다. [arg2] | 정보 |

표 3. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSFMA0026I | DIMM [arg1] 자체 복구, 장치 [arg6]의 랭크 [arg2] 하위 랭크 [arg3] 뱅크 [arg4] 행 [arg5]에서 포스트 패키지 복구(PPR) 시도가 성공했습니다. [arg7] | 정보 |
| FQXSFMA0029I | 이 DIMM에 PPR을 적용한 후에 DIMM [arg1]의 PFA가 어설션 해제되었습니다. [arg2] | 정보 |
| FQXSFMA0030I | DIMM [arg1]에서 수정 가능한 메모리 오류가 감지되었습니다. [arg2] | 정보 |
| FQXSFPU0021I | TPM 실제 존재 상태가 지워졌습니다. | 정보 |
| FQXSFPU0023I | 보안 부트 이미지 검증 실패가 이 라운드 부트에서 오류가 없으므로 지워졌습니다. | 정보 |
| FQXSFPU0025I | 기본 시스템 설정이 복원되었습니다. | 정보 |
| FQXSFPU0038I | 프로세서 [arg2]에서 수정할 수 있는 오류(유형 [arg1])가 감지되었습니다. | 정보 |
| FQXSFPU4034I | TPM 펌웨어 복구가 완료되었습니다. 시스템을 재부팅하면 적용됩니다. | 정보 |
| FQXSFPU4038I | TPM 펌웨어 복구에 성공했습니다. | 정보 |
| FQXSFPU4041I | TPM: 펌웨어 업데이트가 진행 중입니다. 전원을 끄거나 시스템을 다시 설정하지 마십시오. | 정보 |
| FQXSFPU4042I | TPM 펌웨어 업데이트가 완료되었습니다. 시스템을 재부팅하면 적용됩니다. | 정보 |
| FQXSFPU4044I | 현재 TPM 펌웨어 버전에서 TPM 버전 전환을 지원할 수 없습니다. | 정보 |
| FQXSFPU4046I | TPM 펌웨어가 TPM1.2에서 TPM2.0으로 업데이트됩니다. | 정보 |
| FQXSFPU4047I | TPM 펌웨어가 TPM2.0에서 TPM1.2로 업데이트됩니다. | 정보 |
| FQXSFPU4049I | TPM 펌웨어 업데이트에 성공했습니다. | 정보 |
| FQXSFPU4059I | 사용자가 AHCI 연결 SATA 드라이브의 잠금 고정을 건너뛰도록 요청했습니다. 시스템 UEFI가 요청을 수락하고 OS 부팅을 위해 priort를 실행합니다. | 정보 |
| FQXSFPU4060I | AHCI 연결 SATA 드라이브의 잠금 고정을 건너뛰었습니다. | 정보 |
| FQXSFPU4061I | AHCI 연결 SATA 드라이브의 기본 잠금 동작을 복원했습니다. | 정보 |
| FQXSFPU4080I | 호스트 시동 암호가 변경되었습니다. | 정보 |
| FQXSFPU4081I | 호스트 시동 암호가 삭제되었습니다. | 정보 |
| FQXSFPU4082I | 호스트 관리자 암호가 변경되었습니다. | 정보 |
| FQXSFPU4083I | 호스트 관리자 암호가 삭제되었습니다. | 정보 |
| FQXSFPU4084I | 호스트 부팅 순서가 변경되었습니다. | 정보 |
| FQXSFPU4085I | 호스트 WOL 부팅 순서가 변경되었습니다. | 정보 |
| FQXSFPM0007I | XCC SEL(시스템 이벤트 로그)이 가득 찼습니다. | 정보 |
| FQXSFDD0001G | 드라이버 상태 프로토콜: 구성 누락. F1에서 설정을 변경해야 합니다. | 경고 |
| FQXSFDD0002M | 드라이버 상태 프로토콜: "실패" 상태 컨트롤러를 보고합니다. | 경고 |
| FQXSFDD0003I | 드라이버 상태 프로토콜: "재부팅" 필수 컨트롤러를 보고합니다. | 경고 |
| FQXSFDD0005M | 드라이버 상태 프로토콜: 컨트롤러 분리 실패. "재부팅"해야 합니다. | 경고 |

표 3. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXSFDD0006M | 드라이버 상태 프로토콜: 올바르지 않은 상태 드라이버 보고 | 경고 |
| FQXSFDD0007G | SKLM(Security Key Lifecycle Manager) IPMI 오류. | 경고 |
| FQXSFIO0013I | 버스 [arg1] 장치 [arg2] 기능 [arg3]에서 발견된 장치는 리소스 제한조건으로 인해 구성할 수 없습니다. 장치의 공급업체 ID는 [arg4]이고 장치 ID는 [arg5]입니다. 실제 슬롯 번호는 [arg6]입니다. | 경고 |
| FQXSFIO0021J | 실제 [arg1] 번호 [arg2]에서 PCIe 오류가 복구되었습니다. [arg3]이(가) 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. | 경고 |
| FQXSFIO0022J | 실제 [arg3] 번호 [arg4]에서 PCIe 링크 너비가 [arg1]에서 [arg2](으)로 저하되었습니다. | 경고 |
| FQXSFIO0023J | 실제 [arg3] 번호 [arg4]에서 PCIe 링크 속도가 [arg1]에서 [arg2](으)로 저하되었습니다. | 경고 |
| FQXSFIO0029G | 프로세서 [arg1]에서 수정할 수 있는 CPU 링크 오류가 감지되었습니다. | 경고 |
| FQXSFMA0012L | [arg1] PFA 임계값 한도가 DIMM [arg2](주소 [arg3])에서 초과되었습니다. [arg4] | 경고 |
| FQXSFMA0027M | DIMM [arg1] 자체 복구, 장치 [arg6]의 랭크 [arg2] 하위 랭크 [arg3] 뱅크 [arg4] 행 [arg5]에서 포스트 패키지 복구(PPR) 시도가 실패했습니다. [arg7] | 경고 |
| FQXSFMA0028M | DIMM [arg1] 자체 복구, 장치 [arg7]의 랭크 [arg3] 하위 랭크 [arg4] 뱅크 [arg5] 행 [arg6]에서 포스트 패키지 복구(PPR) 시도가 DIMM 수준 임계값 [arg2]을(를) 초과했습니다. [arg8] | 경고 |
| FQXSFPU0021G | 하드웨어 실제 존재가 표시된 상태입니다. | 경고 |
| FQXSFPU0022G | TPM 구성의 잠금이 해제되었습니다. | 경고 |
| FQXSFPU0023G | 보안 부팅 이미지 확인 실패 경고. | 경고 |
| FQXSFPU4033F | TPM 펌웨어 복구를 진행 중입니다. 전원을 끄거나 시스템을 다시 설정하지 마십시오. | 경고 |
| FQXSFPU4035M | TPM 펌웨어 복구에 실패했습니다. TPM 칩이 손상되었을 수 있습니다. | 경고 |
| FQXSFPU4040M | TPM 자체 테스트에 실패했습니다. | 경고 |
| FQXSFPU4043G | TPM 펌웨어 업데이트가 중단되었습니다. 시스템을 재부팅하고 있습니다... | 경고 |
| FQXSFPU4045G | 실제 존재가 표시되지 않습니다. TPM 펌웨어 업그레이드를 중단합니다. | 경고 |
| FQXSFPU4050G | TPM 펌웨어 업데이트에 실패했습니다. | 경고 |
| FQXSFPU4051G | 정의되지 않은 TPM_POLICY가 있습니다. | 경고 |
| FQXSFPU4052G | TPM_POLICY가 잠겨 있지 않습니다. | 경고 |
| FQXSFPU4053G | 시스템 TPM_POLICY가 플래너와 일치하지 않습니다. | 경고 |
| FQXSFPU4054G | TPM 카드 논리 바인딩에 실패했습니다. | 경고 |
| FQXSFSM0002N | 관리 모듈에서 거부한 부팅 권한: 시스템 정지. | 경고 |
| FQXSFSM0003N | 관리 모듈에서 부팅 권한 대기 제한 시간 초과: 시스템 정지. | 경고 |
| FQXSFSM0004M | XCC 통신 오류가 발생했습니다. | 경고 |

표 3. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXSFSR0003G | 부팅 시도 횟수가 초과되었습니다. 부팅 가능한 장치를 찾을 수 없습니다. | 경고 |
| FQXSFTR0001L | 올바르지 않은 날짜 및 시간이 감지되었습니다. | 경고 |
| FQXSFDD0004M | 드라이버 상태 프로토콜: "시스템 종료" 필수 컨트롤러를 보고합니다. | 오류 |
| FQXSFDD0012K | SATA 하드 드라이브 오류: [arg1]. | 오류 |
| FQXSFIO0005M | 프로세서 [arg1] 포트 [arg2] 및 프로세서 [arg3] 포트 [arg4] 간에 링크에서 내부 보드 UPI 장애가 발견되었습니다. | 오류 |
| FQXSFIO0010M | 정정할 수 없는 PCIe 오류가 버스 [arg1] 장치 [arg2] 기능 [arg3]에서 발생했습니다. 장치의 공급업체 ID는 [arg4]이고 장치 ID는 [arg5]입니다. 실제 슬롯 번호는 [arg7]입니다. | 오류 |
| FQXSFIO0011M | PCIe 패리티 오류가 버스 [arg1] 장치 [arg2] 기능 [arg3]에서 발생했습니다. 장치의 공급업체 ID는 [arg4]이고 장치 ID는 [arg5]입니다. 실제 슬롯 번호는 [arg6]입니다. | 오류 |
| FQXSFIO0012M | PCIe 시스템 오류가 버스 [arg1] 장치 [arg2] 기능 [arg3]에서 발생했습니다. 장치의 공급업체 ID는 [arg4]이고 장치 ID는 [arg5]입니다. 실제 슬롯 번호는 [arg6]입니다. | 오류 |
| FQXSFIO0014J | 버스[arg1] 장치 [arg2] 기능 [arg3]에서 발견된 장치에 잘못된 옵션 ROM 체크섬이 감지되었습니다. 장치의 공급업체 ID는 [arg4]이고 장치 ID는 [arg5]입니다. 실제 슬롯 번호는 [arg6]입니다. | 오류 |
| FQXSFIO0017M | IFM: XCC과 통신하는 동안 오류가 발생했습니다. IFM이 올바르게 배포되지 않을 수 있습니다. | 오류 |
| FQXSFIO0019J | PCIe 리소스 충돌 [arg1]. | 오류 |
| FQXSFIO0030M | 프로세서 [arg1]에서 수정할 수 없는 CPU 링크 오류가 감지되었습니다. | 오류 |
| FQXSFMA0001M | POST 중 감지된 오류로 인해 DIMM [arg1]을(를) 사용할 수 없습니다. [arg2] | 오류 |
| FQXSFMA0002M | 주소 [arg2]의 DIMM [arg1]에서 수정할 수 없는 메모리 오류가 발견되었습니다. [arg3] | 오류 |
| FQXSFMA0008M | DIMM [arg1]이(가) POST 메모리 테스트를 실패했습니다. [arg2] | 오류 |
| FQXSFP00018N | CATERR(IERR)을 프로세서 [arg1]에 표시합니다. | 오류 |
| FQXSFP00019N | 프로세서 [arg1]에서 정정할 수 없는 오류가 감지되었습니다. | 오류 |
| FQXSFP00030N | UEFI 이미지에서 펌웨어 결함이 감지되었습니다. | 오류 |
| FQXSFP00031N | POST 시도 횟수가 F1 Setup에서 설정한 값에 도달했습니다. 시스템이 기본 UEFI 설정으로 부팅되었습니다. 사용자가 지정한 설정이 저장되었으며 재부팅하기 전에 수정하지 않는 한 추후 부팅에 사용됩니다. | 오류 |
| FQXSFP00034L | TPM을 올바르게 초기화할 수 없습니다. | 오류 |
| FQXSFP04056M | TPM 카드가 변경되었습니다. 시스템과 함께 제공된 원본 TPM 카드를 다시 설치해야 합니다. | 오류 |
| FQXSFSM0008M | 부팅 권한 제한시간이 감지되었습니다. | 오류 |

UEFI 이벤트 목록

다음은 UEFI에서 보낼 수 있는 모든 메시지 목록입니다.

- FQXSFDD0001G: DRIVER HEALTH PROTOCOL: 구성이 없습니다. F1에서 설정을 변경해야 합니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. F1 설정 > 시스템 설정 > 설정 > 드라이버 상태 목록으로 이동하고 구성 필요 상태를 보고하는 드라이버/컨트롤러를 찾으십시오.
2. 시스템 설정에서 드라이버 메뉴를 검색하고 적절하게 설정을 변경하십시오.
3. 설정을 저장하고 시스템을 다시 시작하십시오.
4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFDD0002M: 드라이버 상태 프로토콜: "실패" 상태 컨트롤러를 보고합니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하십시오.
2. 어댑터 펌웨어를 리플래시하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFDD0003I: 드라이버 상태 프로토콜: "재부팅" 필수 컨트롤러를 보고합니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 조치가 필요하지 않습니다. POST가 종료되면 시스템이 다시 부팅됩니다.
2. 어댑터 펌웨어를 리플래시하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFDD0004M: 드라이버 상태 프로토콜: "시스템 종료" 필수 컨트롤러를 보고합니다.

심각도: 치명적

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하십시오.
2. 어댑터 펌웨어를 리플래시하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFDD0005M: 드라이버 상태 프로토콜: 컨트롤러를 분리하지 못했습니다. "재부팅"해야 합니다.
심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하여 컨트롤러에 다시 연결하십시오.
2. 어댑터 펌웨어를 리플래시하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFDD0006M: 드라이버 상태 프로토콜: 올바르지 않은 상태 드라이버 보고
심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하십시오.
2. 어댑터 펌웨어를 리플래시하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFDD0007G: SKLM(Security Key Lifecycle Manager) IPMI 오류.
심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 UEFI 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
2. 시스템의 AC 전원을 껐다 켜십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFDD0012I: SATA 하드 드라이브 오류: [arg1]이(가) 복구되었습니다.
심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFDD0012K: SATA 하드 드라이브 오류: [arg1].
심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버 전원을 차단하십시오.
2. SATA 드라이브를 다시 삽입하여 백플레인에 완전히 연결되었는지 확인합니다.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFIO0005M: 프로세서 [arg1] 포트 [arg2] 및 프로세서 [arg3] 포트 [arg4] 간에 링크에서 내부 보드 UPI 장애가 발견되었습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
2. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFIO0010M: 정정할 수 없는 PCIe 오류가 버스 [arg1] 장치 [arg2] 기능 [arg3]에서 발생했습니다. 장치의 공급업체 ID는 [arg4]이고 장치 ID는 [arg5]입니다. 실제 [arg6] 번호는 [arg7]입니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 장치 드라이버, 펌웨어 업데이트, 이 제품의 서비스 정보 버전 또는 이 오류에 적용되는 기타 정보는 Lenovo 지원 사이트를 참조하십시오. 새 장치 드라이버 및 필요한 펌웨어 업데이트를 모두 로드하십시오.
2. 이 장치 및/또는 연결된 케이블을 최근에 설치, 이동, 수리 또는 업그레이드한 경우.
 - a. 어댑터 또는 디스크 및 연결된 케이블을 다시 장착하십시오.
 - b. 장치 드라이버를 다시 로드하십시오.
 - c. 장치가 인식되지 않으면 슬롯을 느린 속도로 다시 구성해야 할 수도 있습니다. Gen1/Gen2/Gen3 설정은 F1 설정 -> 시스템 설정 -> 장치 및 I/O 포트 -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4 속도 선택 또는 OneCLI 유틸리티를 통해 구성할 수 있습니다.
 - d. PCIe 오류가 동일 노드의 두 번째 슬롯에서 보고된 경우 해당 어댑터 또는 디스크에 대해서도 위의 a, b, c 단계를 수행한 후에 계속 진행하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFIO0011M: PCIe 패리티 오류가 버스 [arg1] 장치 [arg2] 기능 [arg3]에서 발생했습니다. 장치의 공급업체 ID는 [arg4]이고 장치 ID는 [arg5]입니다. 실제 슬롯 번호는 [arg6]입니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 장치 드라이버, 펌웨어 업데이트, 이 제품의 서비스 정보 버전 또는 이 오류에 적용되는 기타 정보는 Lenovo 지원 사이트를 참조하십시오. 새 장치 드라이버 및 필요한 펌웨어 업데이트를 모두 로드하십시오.
2. 이 노드 및/또는 연결된 케이블을 최근에 설치, 이동, 수리 또는 업그레이드한 경우.
 - a. 어댑터 및 연결된 케이블을 다시 장착하십시오.
 - b. 장치 드라이버를 다시 로드하십시오.

- c. 장치가 인식되지 않으면 슬롯을 Gen1 또는 Gen2로 다시 구성해야 할 수도 있습니다. Gen1/Gen2 설정은 F1 설정 -> 시스템 설정 -> 장치 및 I/O 포트 -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 속도 선택 또는 OneCLI 유틸리티를 통해 구성할 수 있습니다.
- d. PCIe 오류가 동일 노드의 두 번째 슬롯에서 보고된 경우 해당 어댑터에 대해서도 위의 a, b, c 단계를 수행한 후에 계속 진행하십시오.

3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFI0012M: PCIe 시스템 오류가 버스 [arg1] 장치 [arg2] 기능 [arg3]에서 발생했습니다. 장치의 공급업체 ID는 [arg4]이고 장치 ID는 [arg5]입니다. 실제 슬롯 번호는 [arg6]입니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 장치 드라이버, 펌웨어 업데이트, 이 제품의 서비스 정보 버전 또는 이 오류에 적용되는 기타 정보는 Lenovo 지원 사이트를 참조하십시오. 새 장치 드라이버 및 필요한 펌웨어 업데이트를 모두 로드하십시오.
2. 이 장치 및/또는 연결된 케이블을 최근에 설치, 이동, 수리 또는 업그레이드한 경우.
 - a. 어댑터 및 연결된 케이블을 다시 장착하십시오.
 - b. 장치 드라이버를 다시 로드하십시오.
 - c. 장치가 인식되지 않으면 슬롯을 Gen1 또는 Gen2로 다시 구성해야 할 수도 있습니다. Gen1/Gen2 설정은 F1 설정 -> 시스템 설정 -> 장치 및 I/O 포트 -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 속도 선택 또는 OneCLI 유틸리티를 통해 구성할 수 있습니다.
 - d. PCIe 오류가 동일 노드의 두 번째 슬롯에서 보고된 경우 해당 어댑터에 대해서도 위의 a, b, c 단계를 수행한 후에 계속 진행하십시오.

3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFI0013I: 버스 [arg1] 장치 [arg2] 기능 [arg3]에서 발견된 장치는 리소스 제약 조건으로 인해 구성할 수 없습니다. 장치의 공급업체 ID는 [arg4]이고 장치 ID는 [arg5]입니다. 실제 슬롯 번호는 [arg6]입니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 이 PCIe 장치 및/또는 연결된 케이블을 최근에 설치, 이동, 수리 또는 업그레이드한 경우 어댑터 및 연결된 케이블을 모두 다시 장착하십시오.
2. 이 오류에 적용되는 해당 서비스 게시판 또는 UEFI 또는 어댑터 펌웨어 업데이트에 대해서는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오(참고: 어댑터 펌웨어를 업데이트하려면 UEFI F1 설정, OneCLI 유틸리티 또는 어댑터 제조업체 유틸리티를 사용하여 사용하지 않는 옵션 ROM을 비활성화해야 할 수 있음).
3. 어댑터를 다른 슬롯으로 이동하십시오. 슬롯을 사용할 수 없거나 오류가 다시 발생하면 어댑터를 교체하십시오.
4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFI0014J: 버스[arg1] 장치 [arg2] 기능 [arg3]에서 발견된 장치에 잘못된 Option ROM 체크섬이 감지되었습니다. 장치의 공급업체 ID는 [arg4]이고 장치 ID는 [arg5]입니다. 실제 슬롯 번호는 [arg6]입니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 해당 PCIe 장치 및/또는 연결된 케이블을 최근에 설치, 이동, 수리 또는 업그레이드한 경우. 어댑터 및 연결된 케이블을 다시 장착하십시오.
2. 가능한 경우 어댑터를 다른 시스템 슬롯으로 이동하십시오.
3. 적용 가능한 서비스 게시판이나 UEFI 또는 이 오류에 적용되는 어댑터 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.

참고: 참고: 슬롯을 Gen1로 구성하거나 어댑터 펌웨어를 업그레이드할 수 있도록 특수 유틸리티 소프트웨어를 사용해야 할 수도 있습니다. Gen1/Gen2 설정은 F1 설정 -> 시스템 설정 -> 장치 및 I/O 포트 -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 속도 선택 또는 OneCLI 유틸리티를 통해 구성할 수 있습니다.

4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFI0017M : IFM: XCC와 통신하는 동안 오류가 발생했습니다. IFM이 올바르게 배포되지 않을 수 있습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 모든 시스템 펌웨어(어댑터 펌웨어 포함)를 최신으로 업데이트하십시오.

참고: 장치가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

2. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFI0019J: PCIe 자원 충돌 [arg1].

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 이 PCIe 장치 및/또는 연결된 케이블을 최근에 설치, 이동, 수리 또는 업그레이드한 경우 어댑터 및 연결된 케이블을 모두 다시 고정하십시오.
2. 가능한 경우 어댑터를 다른 시스템 슬롯으로 옮기십시오.
3. 적용 가능한 서비스 게시판이나 UEFI 또는 이 오류에 적용되는 어댑터 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.

참고: 참고: 슬롯을 Gen1로 구성하거나 어댑터 펌웨어를 업그레이드할 수 있도록 특수 유틸리티 소프트웨어를 사용해야 할 수도 있습니다. Gen1/Gen2 설정은 F1 설정 -> 시스템 설정

-> 장치 및 I/O 포트 -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 속도 선택 또는 OneCLI 유틸리티를 통해 구성할 수 있습니다.

4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집하십시오.

- FQXSFIO0021J: 실제 [arg1] 번호 [arg2]에서 PCIe 오류가 복구되었습니다. [arg3]이(가) 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 관련 PCIe 장치 또는 NVME 디스크에 대한 별도의 오류 로그를 확인하고 해당 오류를 해결하십시오.
2. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 시스템 또는 어댑터의 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
3. 시스템 사양을 확인하여 해당 PCIe 장치 또는 NVME 디스크가 호환되는 PCIe 슬롯 또는 베이에 설치되어 있고 호환 가능한 케이블이 사용되는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 장치의 성능이 저하될 수 있습니다.
4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFIO0022J: 실제 [arg3] 번호 [arg4]에서 PCIe 링크 너비가 [arg1]에서 [arg2](으)로 저하되었습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 관련 PCIe 장치 또는 NVME 디스크에 대한 별도의 오류 로그를 확인하고 해당 오류를 해결하십시오.
2. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 시스템 또는 어댑터의 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
3. 시스템 사양을 확인하여 해당 PCIe 장치 또는 NVME 디스크가 호환되는 PCIe 슬롯 또는 베이에 설치되어 있고 호환 가능한 케이블이 사용되는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 장치의 성능이 저하될 수 있습니다.
4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFIO0023J: 실제 [arg3] 번호 [arg4]에서 PCIe 링크 속도가 [arg1]에서 [arg2](으)로 저하되었습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 관련 PCIe 장치 또는 NVME 디스크에 대한 별도의 오류 로그를 확인하고 해당 오류를 해결하십시오.
2. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 시스템 또는 어댑터의 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
3. 시스템 사양을 확인하여 해당 PCIe 장치 또는 NVME 디스크가 호환되는 PCIe 슬롯 또는 베이에 설치되어 있고 호환 가능한 케이블이 사용되는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 장치의 성능이 저하될 수 있습니다.

4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.
- FQXSFIO0027I: 버스: [arg1] 장치: [arg2] 기능: [arg3]에서 PXE 부팅을 시도했습니다.
 심각도: 정보
 사용자 작업:
 정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
 - FQXSFIO0029G: 프로세서 [arg1]에서 수정할 수 있는 CPU 링크 오류가 감지되었습니다.
 심각도: 경고
 사용자 작업:
 다음 단계를 완료하십시오.
 1. 시스템을 재부팅하십시오.
 2. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.
 - FQXSFIO0030M: 프로세서 [arg1]에서 수정할 수 없는 CPU 링크 오류가 감지되었습니다.
 심각도: 오류
 사용자 작업:
 다음 단계를 완료하십시오.
 1. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
 2. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.
 - FQXSFMA0001I: DIMM [arg1] 비활성화가 복구되었습니다. [arg2]
 심각도: 정보
 사용자 작업:
 정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
 - FQXSFMA0001M: POST 중 감지된 오류로 인해 DIMM [arg1]을(를) 사용할 수 없습니다. [arg2]
 심각도: 오류
 사용자 작업:
 다음 단계를 완료하십시오.
 1. 영향 받는 DIMM을 다시 장착하십시오(참고: 이벤트 로그에는 이 문제와 관련이 있을 수 있는 DIMM 구성 시 검출된 변화를 나타내는 최근 FQXSFMA0011I 이벤트가 포함될 수 있습니다).
 2. F1 설치로 부팅하고 DIMM을 사용하십시오. (AMD의 경우 설치에서 DIMM을 사용할 필요 없음) 시스템을 재부팅하십시오.
 3. UEFI 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
 4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.
 - FQXSFMA0002I: 수정할 수 없는 메모리 오류 상태가 지워졌습니다.
 심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFMA0002M: 주소 [arg2]의 DIMM [arg1]에서 수정할 수 없는 메모리 오류가 발견되었습니다. [arg3]

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 메모리 오류에 적용되는 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
2. 영향 받는 DIMM을 다시 장착하십시오(참고: 이벤트 로그에는 이 문제와 관련이 있을 수 있는 DIMM 구성 시 검출된 변화를 나타내는 최근 FQXSFMA0011I 이벤트가 포함될 수 있습니다).
3. 영향을 받은 DIMM을 정상 작동이 확인된 다른 슬롯으로 교체하고 문제가 여전히 발생하는지 확인하십시오.
4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFMA0006I: [arg1] DIMM [arg2]이(가) 감지되었으며 DIMM 일련 번호는 [arg3]입니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 이 정보가 XCC 이벤트 로그에 기록되는 경우 서버에 정규화되지 않은 메모리가 설치되어 있습니다.
2. 설치된 메모리는 보증의 적용을 받지 않을 수 있습니다.
3. 정규화된 메모리가 없으면 위 산업 표준에 따라 지원되는 속도를 사용할 수 없습니다.
4. 정규화되지 않은 DIMM을 교체하기 위해 정규화된 메모리를 주문하려면 현지 영업 담당자 또는 공인 대리점에 문의하십시오.
5. 정규화된 메모리를 설치하고 서버를 켜 후 이 정보 이벤트가 다시 기록되지 않는지 확인하십시오.
6. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFMA0007I: [arg1] DIMM 번호 [arg2]이(가) 교체되었습니다. [arg3]

심각도: 정보

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 이 이벤트 다음에는 서버에 정규화되지 않은 메모리가 설치되었음을 나타내는 최근 FQXSFMA0006I 이벤트가 와야 합니다.
2. 정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFMA0008I: DIMM [arg1] POST 메모리 테스트 실패가 복구되었습니다. [arg2]

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFMA0008M: DIMM [arg1]이(가) POST 메모리 테스트에 실패하였습니다. [arg2]

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 이 실패가 발생하기 전에 DIMM이 올바른 구성된 경우 DIMM이 올바른 구성 순서로 설치되었는지 확인하십시오.
2. POST 메모리 테스트에 실패한 DIMM 및 채워진 경우 인접한 슬롯의 DIMM을 다시 장착하십시오. F1 설정으로 부팅하고 DIMM을 활성화하십시오. 시스템을 재부팅하십시오.
3. 오류가 발생한 위치에서 양호한 상태로 확인된 다른 위치로 DIMM을 교체하여 해당 DIMM 또는 DIMM 슬롯에 오류가 있는지 확인하십시오.
4. XCC/UEFI 업데이트 프로세스 중에 이 문제가 발생한 경우
 - a. 몇 초 동안 전원을 차단하여 시스템 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
 - b. 몇 초 동안 배터리를 제거하여 CMOS 설정을 지우십시오.
5. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFMA0012L: [arg1] PFA 임계값 한도가 DIMM [arg2](주소 [arg3])에서 초과되었습니다. [arg4]

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 영향을 받는 DIMM을 재장착합니다.
2. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 메모리 오류에 적용되는 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
3. DIMM을 정상 작동이 확인된 다른 위치로 교체하십시오.
4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFMA0026I: DIMM [arg1] 자체 복구, 장치 [arg6]의 랭크 [arg2] 하위 랭크 [arg3] 뱅크 [arg4] 행 [arg5]에서 포스트 패키지 복구(PPR) 시도가 성공했습니다. [arg7]

심각도: 정보

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
2. 참고: 포스트 패키지 복구(PPR) - 불량 셀 또는 주소 행에 대한 액세스를 DRAM 장치 내의 예비 행으로 대체하는 메모리 자가 복구 프로세스입니다.
 - a. 소프트 포스트 패키지 복구(sPPR) - 현재 부팅 주기에 대해 행을 복구합니다. 시스템 전원이 제거되거나 시스템이 재부팅(재설정)되면 DIMM이 원래 상태로 돌아갑니다.
 - b. 하드 포스트 패키지 복구(hPPR) - 행을 영구적으로 복구합니다.

- FQXSFMA0027M: DIMM [arg1] 자체 복구, 장치 [arg6]의 램크 [arg2] 하위 램크 [arg3] 뱅크 [arg4] 행 [arg5]에서 포스트 패키지 복구(PPR) 시도가 실패했습니다. [arg7]

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 영향 받는 DIMM을 다시 장착하십시오(참고: 이벤트 로그에는 이 문제와 관련이 있을 수 있는 DIMM 구성 시 검출된 변화를 나타내는 최근 FQXSFMA0011I 이벤트가 포함될 수 있습니다).
2. F1 설정으로 부팅하고 DIMM을 활성화하십시오. 시스템을 재부팅하십시오.
3. UEFI 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFMA0028M: DIMM [arg1] 자체 복구, 장치 [arg7]의 램크 [arg3] 하위 램크 [arg4] 뱅크 [arg5] 행 [arg6]에서 포스트 패키지 복구(PPR) 시도가 DIMM 수준 임계값 [arg2]을(를) 초과했습니다. [arg8]

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 영향 받는 DIMM을 다시 장착하십시오(참고: 이벤트 로그에는 이 문제와 관련이 있을 수 있는 DIMM 구성 시 검출된 변화를 나타내는 최근 FQXSFMA0011I 이벤트가 포함될 수 있습니다).
2. F1 설정으로 부팅하고 DIMM을 다시 활성화하십시오. 시스템을 재부팅하십시오.
3. UEFI 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFMA0029I: 이 DIMM에 PPR을 적용한 후에 DIMM [arg1]의 PFA가 어설션 해제되었습니다. [arg2]

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFMA0030I: DIMM [arg1]에서 수정 가능한 메모리 오류가 감지되었습니다. [arg2]

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFPU0018N: CATERR(IERR)을 프로세서 [arg1]에 표시합니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 프로세서 오류에 적용되는 UEFI 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
2. 시스템을 재부팅하십시오.

3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFPU0019N: 프로세서 [arg1]에서 수정할 수 없는 오류가 감지되었습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 UEFI 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
2. 시스템을 재부팅하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFPU0021G: 하드웨어 실제 존재가 표시된 상태입니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. TPM 물리적 스위치를 "켜짐" 위치로 전환해야 하는 관리 작업을 완료하십시오.
2. 물리적 스위치를 "OFF" 위치로 되돌리고 시스템을 재부팅하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFPU0021I: TPM 실제 존재 상태가 지워졌습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFPU0022G: TPM 구성의 잠금이 해제되었습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하십시오.
2. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFPU0023G: 보안 부팅 이미지 확인 실패 경고.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 보안 부팅을 사용하고 보안 부팅 모드가 사용자 모드에 있는 동안 사용자가 승인되지 않은 UEFI 이미지 또는 OS에서 부팅하려고 하면 보안 경고 메시지는입니다. 고객이 승인되지 않은 UEFI 이미지 또는 OS를 부팅하지 않도록 하려면 해당 부팅 가능한 장치를 제거하십시오.

2. 고객이 이 승인되지 않은 UEFI 이미지 또는 OS를 부팅하려는 경우 이 승인되지 않은 이미지에서 시스템을 부팅할 수 있는 방법에는 두 가지가 있으며, 첫 번째는 보안 부팅을 비활성화하는 것이고 두 번째는 승인되지 않은 이미지를 DB(승인된 서명 데이터베이스)에 등록하는 것입니다.
 - a. 보안 부팅 비활성화: 실제 존재를 표시한 다음 보안 부팅 설정을 비활성화(F1 설정 -> 시스템 설정 -> 보안 -> 보안 부팅 구성 -> 보안 부팅 설정)로 변경합니다.
 - b. 승인되지 않은 UEFI 이미지를 등록합니다. 실제 존재를 표시한 다음 보안 부팅 정책을 사용자 지정 정책으로 변경하고(설정 -> 시스템 설정 -> 보안 -> 보안 부팅 구성 -> 보안 부팅 정책에서), "보안 부팅 사용자 지정 정책" 메뉴에 입력하고 "Efi 이미지 등록" 버튼을 누르고 팝업 상자에서 승인되지 않은 UEFI 이미지를 선택합니다.
 - c. 참고: 실제 존재를 표시하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
 - 1) 실제 존재 점퍼를 켜짐 위치로 변경합니다.
 - 2) 실제 존재 정책이 활성화됨으로 설정된 경우(F1 설정 -> 시스템 설정 -> 보안 -> 실제 존재 정책 구성), 사용자는 IPMI 도구를 통해 원격 실제 존재를 표시할 수 있습니다.

3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFP0023I: 보안 부트 이미지 검증 실패가 이 라운드 부트에서 오류가 없으므로 지워졌습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFP0025I: 기본 시스템 설정이 복원되었습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFP0030N: UEFI 이미지에서 펌웨어 결함이 감지되었습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
2. UEFI 이미지를 다시 표시하십시오.
3. 최근 시스템 변경(추가된 설정 또는 장치)을 실행 취소하십시오. 시스템 부팅을 확인하십시오. 그런 다음 옵션을 한 번에 하나씩 다시 설치하여 문제를 찾으십시오.
4. 문제가 지속되면, 고객의 UEFI 구성을 저장한 다음 30초 동안 CMOS 배터리를 제거했다가 다시 설치하여 CMOS 내용을 지우십시오. 부팅되는 경우 시스템 설정을 복구하십시오.
5. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFP0031N: POST 시도 횟수가 F1 설정에서 설정한 값에 도달했습니다. 시스템이 기본 UEFI 설정으로 부팅되었습니다. 사용자가 지정한 설정이 저장되었으며 재부팅하기 전에 수정하지 않는 한 추후 부팅에 사용됩니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 원래 UEFI 설정은 계속 있습니다. 고객이 원래 설정을 계속해서 사용하려는 경우 설정 저장을 선택하십시오.
2. 사용자가 의도적으로 재부팅을 트리거하지 않은 경우 로그에서 가능한 원인을 확인하십시오. 예를 들어, 배터리 결함 이벤트가 발생한 경우 해당 이벤트를 해결하기 위한 단계를 따르십시오.
3. 최근 시스템 변경(추가된 설정 또는 장치)을 실행 취소하십시오. 시스템 부팅을 확인하십시오. 그런 다음 옵션을 한 번에 하나씩 다시 설치하여 문제를 찾으십시오.
4. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오. 가능한 경우 UEFI 펌웨어를 업데이트하십시오.
5. 고객의 UEFI 구성을 저장한 다음 30초 동안 CMOS 배터리를 제거했다가 다시 설치하여 CMOS 내용을 지우십시오. 부팅되는 경우 시스템 설정을 복구하십시오.
6. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFP0034L: TPM을 올바르게 초기화할 수 없습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하십시오. UEFI 이미지를 다시 표시하십시오.
2. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFP0038I: 프로세서 [arg2]에서 수정할 수 있는 오류(유형 [arg1])가 감지되었습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. CPU에서 감지한 수정 가능한 오류입니다. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
2. 아래 목록은 오류 유형에 대한 설명을 제공합니다.
 - a. '1'은 PIE(전원 관리, 인터럽트 등) 오류를 나타냅니다.
 - b. '2'는 NBIO(노스브리지 IO) 오류를 나타냅니다.
 - c. '3'은 SMU(시스템 관리 유닛) 오류를 나타냅니다.
 - d. '4'는 PSP(플랫폼 보안 프로세서) 오류를 나타냅니다.
 - e. '5'는 MP5(마이크로프로세서5 관리 컨트롤러) 오류를 나타냅니다.

- FQXSFP04033F: TPM 펌웨어 복구를 진행 중입니다. 전원을 끄거나 시스템을 다시 설정하지 마십시오.

심각도: 경고

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

참고: TPM 펌웨어 복구가 진행되는 동안 시스템은 전원 끄기 신호(FQXSFP4034I)에 응답하지 않습니다.

- FQXSFP4034I: TPM 펌웨어 복구가 완료되었습니다. 시스템을 재부팅하면 적용됩니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFP4035M: TPM 펌웨어 복구에 실패했습니다. TPM 칩이 손상되었을 수 있습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하십시오.
2. 오류가 발생하면 TPM 관련 기능이 작동하지 않습니다.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFP4038I: TPM 펌웨어 복구에 성공했습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFP4040M: TPM 자체 테스트에 실패했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하십시오.
2. 오류가 발생하면 TPM 관련 기능이 작동하지 않습니다.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFP4041I: TPM: 펌웨어 업데이트가 진행 중입니다. 전원을 끄거나 시스템을 다시 설정하지 마십시오.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFP4042I: TPM 펌웨어 업데이트가 완료되었습니다. 시스템을 재부팅하면 적용됩니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFP4043G: TPM 펌웨어 업데이트가 중단되었습니다. 시스템을 재부팅하고 있습니다...

심각도: 경고

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFPU4044I: 현재 TPM 펌웨어 버전에서 TPM 버전 전환을 지원할 수 없습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFPU4045G: 실제 존재가 표시되지 않습니다. TPM 펌웨어 업그레이드를 중단하십시오.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. ASSERT TPM 실제 존재 점퍼는 시스템 서비스 매뉴얼 (<https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp> 참조)에 따라 ThinkSystem SR850P 유형 7D2F, 7D2G, 7D2H > 하드웨어 교체 절차 > 프로세서 보드 교체 > TPM/TCM 사용 > 실제 존재 표시로 이동하십시오.
 2. F1 설정으로 시스템을 부팅하고 TPM 상태를 통해 TPM이 사용 가능한지, TPM 펌웨어 버전이 TPM 전환을 지원하는지 확인하십시오 (<https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp> 참조). ThinkSystem 서버용 UEFI 매뉴얼 > AMD EPYC가 탑재된 ThinkSystem 서버(1소켓, 1, 2, 3세대) > 시스템 설정 유틸리티 인터페이스 > 보안 메뉴 > TPM 전환으로 이동하십시오.
 3. 시스템을 재부팅하고 TPM FW 전환을 다시 시도하십시오 (<https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp> 참조). ThinkSystem SR850P 유형 7D2F, 7D2G, 7D2H > 하드웨어 교체 절차 > 프로세서 보드 교체 > TPM/TCM 사용 > TPM 버전 설정으로 이동하십시오.
 4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.
- FQXSFPU4046I: TPM 펌웨어가 TPM1.2에서 TPM2.0으로 업데이트됩니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFPU4047I: TPM 펌웨어가 TPM2.0에서 TPM1.2로 업데이트됩니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFPU4049I: TPM 펌웨어 업데이트에 성공했습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFPU4050G: TPM 펌웨어 업데이트에 실패했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. TPM 작업을 통해 TPM을 지우고 제품 사용 설명서의 지침에 따라 TPM 펌웨어 업데이트를 다시 시도하십시오.
<https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.thinksystem.common.nav.doc/portfolio> 페이지로 이동하고 제품 링크를 클릭하십시오. 일반적으로 TPM 업데이트 정보는 "하드웨어 교체 절차"의 "시스템 보드 교체" 섹션에 있습니다.
2. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFP4051G: 정의되지 않은 TPM_POLICY가 있습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하십시오.
2. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFP4052G: TPM_POLICY가 잠겨 있지 않습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하십시오.
2. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFP4053G: 시스템 TPM_POLICY가 플래너와 일치하지 않습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 새로 추가된 TPM 카드를 플래너에서 제거하거나 시스템과 함께 제공된 원본 TPM 카드를 다시 설치하십시오.
2. 시스템을 재부팅하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFP4054G: TPM 카드 논리 바인딩에 실패했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 재부팅하십시오.
2. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFPU4056M: TPM 카드가 변경되었습니다. 시스템과 함께 제공된 원본 TPM 카드를 다시 설치해야 합니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템과 함께 제공된 원본 TPM 카드를 다시 설치하십시오.
2. 시스템을 재부팅하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFPU4059I: 사용자가 AHCI 연결 SATA 드라이브의 잠금 고정을 건너 뛰도록 요청했습니다. 시스템 UEFI가 요청을 수락하고 OS 부팅을 위해 priot를 실행합니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. OneCLI 도구를 사용하여 SystemOobCustom.SkipAhciFreezeLock을 사용 안 함에서 사용으로 변경하십시오(OneCLI 명령 "OneCli config set SystemOobCustom.SkipAhciFreezeLock "Enabled" --imm IMM_USERID:IMM_PASSWORD@IMM_IP --override" 사용).
2. 시스템을 재부팅하십시오.

- FQXSFPU4060I: AHCI 연결 SATA 드라이브의 잠금 고정을 건너 뛰었습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFPU4061I: AHCI 연결 SATA 드라이브의 기본 잠금 동작을 복원했습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFPU4080I: 호스트 시동 암호가 변경되었습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFPU4081I: 호스트 시동 암호가 삭제되었습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFPU4082I: 호스트 관리자 암호가 변경되었습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFP4083I: 호스트 관리자 암호가 삭제되었습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFP4084I: 호스트 부팅 순서가 변경되었습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFP4085I: 호스트 WOL 부팅 순서가 변경되었습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXSFSM0002N: 관리 모듈에서 거부한 부팅 권한: 시스템 정지.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템의 AC 전원을 껐다 켜십시오.
2. XCC 로그를 확인하고 PSU 설치가 지원 가이드 라인을 따르는지 확인하십시오.
3. XCC GUI에서 전원 정책 및 시스템 구성 설정을 검토하십시오.
4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFSM0003N: 관리 모듈에서 부팅 권한 대기 제한 시간 초과: 시스템 정지.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템의 AC 전원을 껐다 켜십시오.
2. XCC 로그를 확인하고 PSU 설치가 지원 가이드 라인을 따르는지 확인하십시오.
3. XCC GUI에서 전원 정책 및 시스템 구성 설정을 검토하십시오.
4. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

- FQXSFSM0004M: XCC 통신 오류가 발생했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템의 AC 전원을 껐다 켜십시오.
 2. XCC 및 UEFI FW가 동일한 호환 수준으로 작동하는지 확인하십시오.
 3. 적용 가능한 서비스 게시판이나 이 오류에 적용되는 펌웨어 업데이트에 관한 정보는 Lenovo 지원 사이트를 확인하십시오.
 4. XCC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
 5. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.
- FQXSFSM0007I: XCC SEL(시스템 이벤트 로그)이 가득 찼습니다.
 심각도: 정보
 사용자 작업:
 다음 단계를 완료하십시오.
 1. BMC 웹 인터페이스를 사용하여 이벤트 로그를 지우십시오.
 2. BMC 통신을 사용할 수 없는 경우 F1 설정을 사용하여 시스템 이벤트 로그 메뉴에 액세스하고 BMC 시스템 이벤트 로그 지우기를 선택한 후 서버를 다시 시작하십시오.
 - FQXSFSM0008M: 부팅 권한 제한시간이 감지되었습니다.
 심각도: 오류
 사용자 작업:
 다음 단계를 완료하십시오.
 1. XCC 로그에서 통신 오류를 검토하고 해결하십시오.
 2. 시스템의 AC 전원을 껐다 켜십시오.
 3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.
 - FQXSFSR0003G: 부팅 시도 횟수가 초과되었습니다. 부팅 가능한 장치를 찾을 수 없습니다.
 심각도: 경고
 사용자 작업:
 다음 단계를 완료하십시오.
 1. 시스템에서 AC 전원을 제거하십시오.
 2. 시스템에 부팅 가능한 장치를 하나 이상 연결하십시오.
 3. 시스템에 AC 전원을 연결하십시오.
 4. 시스템 전원을 켜고 다시 시도하십시오.
 5. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.
 - FQXSFTTR0001L: 올바르지 않은 날짜 및 시간이 감지되었습니다.
 심각도: 경고
 사용자 작업:
 다음 단계를 완료하십시오.
 1. XCC 이벤트 로그를 확인하십시오. 이 이벤트는 FQXSFPW0001L 오류 바로 앞에 선행해야 합니다. 해당 이벤트 또는 기타 배터리 관련 오류를 해결하십시오.

2. F1 설정을 사용하여 날짜와 시간을 재설정하십시오.
3. 문제가 지속되는 경우 서비스 데이터 로그를 수집한 후 Lenovo 지원에 문의하십시오.

제 4 장 XClarity Provisioning Manager 이벤트

각 이벤트 코드에 대해 다음 필드가 표시됩니다.

이벤트 ID

이벤트를 고유하게 식별하는 ID입니다.

이벤트 설명

이벤트에 대해 나타나는 기록된 메시지 문자열입니다.

설명

이벤트가 발생한 이유를 설명하는 추가 정보를 제공합니다.

심각도

상태에 대한 관심 정도를 표시합니다. 심각도는 이벤트 로그에서 첫 문자로 축약됩니다. 다음과 같은 심각도가 표시될 수 있습니다.

- **정보.** 이 이벤트는 감사용으로 기록되며, 보통 정상적인 동작에 해당하는 사용자 작업이나 상태 변화입니다.
- **경고.** 이 이벤트는 오류만큼 심각하지는 않지만, 가능한 경우 오류가 되기 전에 상태가 정정되어야 합니다. 추가 모니터링 또는 유지보수가 필요한 상태일 수도 있습니다.
- **오류.** 이 이벤트는 서비스나 예상 기능을 손상시키는 장애 또는 위험한 상태입니다.

사용자 작업

이벤트를 해결하기 위해 수행해야 하는 조치를 나타냅니다. 문제를 해결할 때까지 여기에 나와 있는 단계를 순서대로 수행하십시오. 모든 단계를 수행한 후에도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 Lenovo 고객 지원팀에 문의하십시오.

심각도별로 조직된 LXPM 이벤트

다음 표는 심각도별로 조직된 모든 LXPM 이벤트를 나열합니다(정보, 오류 및 경고).

표 4. 심각도별로 조직된 이벤트

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|----------------------------|-----|
| FQXPMCL0005I | OS 설치를 시작하십시오. | 정보 |
| FQXPMCL0006I | RAID 구성을 내보냈습니다. | 정보 |
| FQXPMCL0007I | RAID 구성을 가져왔습니다. | 정보 |
| FQXPMCL0008I | UEFI 설정을 내보냈습니다. | 정보 |
| FQXPMCL0009I | UEFI 설정을 가져왔습니다. | 정보 |
| FQXPMCL0010I | BMC 설정을 내보냈습니다. | 정보 |
| FQXPMCL0011I | BMC 설정을 가져왔습니다. | 정보 |
| FQXPMEM0002I | 확인된 LXPM 펌웨어 이미지 LXPM 시작 | 정보 |
| FQXPMEM0003I | LXPM가 종료되었습니다. 제어 UEFI로 반환 | 정보 |
| FQXPMEM0004I | 진단 프로그램 시작 중 | 정보 |
| FQXPMEM0005I | 진단 프로그램 부팅 성공 | 정보 |

표 4. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|---|-----|
| FQXPMER0002I | RAID 구성 및 내부 스토리지 지우기 | 정보 |
| FQXPMER0003I | RAID 구성을 지움 | 정보 |
| FQXPMER0004I | 내부 스토리지 드라이브를 성공적으로 지웠습니다. | 정보 |
| FQXPMER0005I | 모든 시스템 로그를 성공적으로 지웠습니다. | 정보 |
| FQXPMER0006I | UEFI 공장 기본 설정이 로드됨 | 정보 |
| FQXPMER0007I | BMC 공장 기본 설정이 로드됨 | 정보 |
| FQXPMNM0002I | 새 BMC 네트워크 매개변수를 새 값으로 설정하십시오. | 정보 |
| FQXPMOS0028I | [arg1] OS가 설치됨 | 정보 |
| FQXPMOS0012I | 디스크 드라이버 상태 변경 성공. | 정보 |
| FQXPMOS0022I | 새 가상 디스크를 만들었습니다. | 정보 |
| FQXPMOS0032I | 기존 가상 디스크를 제거했습니다. | 정보 |
| FQXPMUP0101I | LXPM 업데이트 시작 | 정보 |
| FQXPMUP0102I | 윈도우 드라이버 업데이트 시작 | 정보 |
| FQXPMUP0103I | Linux 드라이버 업데이트 시작 | 정보 |
| FQXPMUP0104I | UEFI 업데이트 시작 | 정보 |
| FQXPMUP0105I | BMC 업데이트 시작 | 정보 |
| FQXPMUP0106I | 펌웨어 업데이트 성공 | 정보 |
| FQXPMVD0003I | TPM 버전 업데이트를 성공했습니다. | 정보 |
| FQXPMCL0001K | Bootx64.efi를 찾을 수 없습니다. OS를 부팅하지 못했습니다. | 경고 |
| FQXPMCL0002K | USB에서 Deployment Manager 서명을 읽지 못했습니다. | 경고 |
| FQXPMCL0003K | BMC 통신 실패: 드라이버 마운트 장애. | 경고 |
| FQXPMCL0004K | BMC 통신 성공. 불륨 이름 일치하지 않음. | 경고 |
| FQXPMCL0005K | 시스템 시동 부팅 모드는 Legacy입니다. OS 복제에서는 UEFI 모드만 지원합니다. | 경고 |
| FQXPMCL0006K | RAID 구성을 내보내지 못했습니다. | 경고 |
| FQXPMCL0007K | RAID 구성을 가져오지 못했습니다. | 경고 |
| FQXPMCL0008K | UEFI 설정을 내보내지 못했습니다. | 경고 |
| FQXPMCL0009K | UEFI 설정을 가져오지 못했습니다. | 경고 |
| FQXPMCL0010K | BMC 설정을 내보내지 못했습니다. | 경고 |
| FQXPMCL0011K | BMC 설정을 가져오지 못했습니다. | 경고 |
| FQXPMNM0001G | 새 BMC 네트워크 매개변수를 설정하는 데 실패했습니다. | 경고 |
| FQXPMOS0001K | Bootx64.efi를 찾을 수 없습니다. OS를 부팅하지 못했습니다. | 경고 |
| FQXPMOS0002K | USB에서 Deployment Manager 서명을 읽지 못했습니다. | 경고 |
| FQXPMOS0003K | Windows 부팅 파일을 대상에 복사 실패 | 경고 |
| FQXPMOS0004K | BMC 통신 실패: EMMC2USB 마운트 장애. | 경고 |
| FQXPMOS0005K | BMC 통신 실패: 드라이버 마운트 장애. | 경고 |

표 4. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXPMS0006K | BMC 통신 성공. 불륨 이름 일치하지 않음. | 경고 |
| FQXPMS0007K | 라이센스 RTF 파일 읽기 실패. | 경고 |
| FQXPMS0008K | 이더넷 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 및 네트워크 설정이 올바른지 확인하십시오. | 경고 |
| FQXPMS0009K | 시스템 시동 부팅 모드는 Legacy입니다. LXPM OS 설치에서는 UEFI 모드만 지원합니다. | 경고 |
| FQXPMSR0001K | 지원되지 않는 RAID 어댑터를 찾았습니다. | 경고 |
| FQXPMSR0011K | 디스크 드라이버 상태를 변경에 실패 | 경고 |
| FQXPMSR0021L | 새 가상 디스크를 만들지 못했습니다. | 경고 |
| FQXPMSR0031L | 기존 가상 디스크 제거 실패 | 경고 |
| FQXPMP0001K | 시스템 구성이 전제조건을 충족하지 않음 | 경고 |
| FQXPMP0002K | 선택한 패키지가 호환되지 않음 | 경고 |
| FQXPMP0003K | 최소 수준의 UEFI를 얻을 수 없음 | 경고 |
| FQXPMP0004K | 설치된 버전의 UEFI 드라이버를 얻을 수 없음 | 경고 |
| FQXPMP0005K | 설치된 버전의 BMC 드라이버를 얻을 수 없음 | 경고 |
| FQXPMP0006K | 설치된 버전의 LXPM 드라이버를 얻을 수 없음 | 경고 |
| FQXPMP0007K | 설치된 버전의 Linux 드라이버를 얻을 수 없음 | 경고 |
| FQXPMP0008K | 설치된 버전의 Windows 드라이버를 획득할 수 없음 | 경고 |
| FQXPMD0001H | VPD 데이터 가져오기 실패 | 경고 |
| FQXPMD0002H | VPD 데이터 업데이트 실패. | 경고 |
| FQXPMD0011K | TPM: TPM/TPM 카드/TCM 정책 상태 가져오기 실패 | 경고 |
| FQXPMD0012K | TPM/TPM 카드/TCM 정책 설정 실패 | 경고 |
| FQXPME0001M | LXPM 펌웨어 이미지의 위치를 확인할 수 없음 | 오류 |
| FQXPME0006M | 진단 펌웨어 이미지를 찾을 수 없습니다. | 오류 |
| FQXPME0007M | "Console Redirection"이 사용으로 설정되어 있어서 진단 이미지를 시작할 수 없습니다. | 오류 |
| FQXPME0008M | 이미지가 손상될 수 있어서 진단 이미지를 시작할 수 없습니다. | 오류 |
| FQXPME0002M | RAID 구성을 지우지 못함 | 오류 |
| FQXPME0003M | 내부 저장소 드라이브를 지우기에 실패 | 오류 |
| FQXPME0004M | 시스템 로그를 지우지 못함 | 오류 |
| FQXPME0005M | UEFI 공장 기본 설정을 로드하는데 실패 | 오류 |
| FQXPME0006M | XCC 공장 기본 설정을 로드하는데 실패 | 오류 |
| FQXPMSD0001M | 하드웨어 또는 소프트웨어를 재설정하면서 호스트에서 HDD Test를 중단했습니다. | 오류 |
| FQXPMSD0002M | 장치에서 자체 테스트를 실행하는 동안 치명적 오류 또는 알 수 없는 테스트 오류가 발생했습니다. | 오류 |
| FQXPMSD0003M | 실패한 테스트 요소가 있는 자체 테스트가 완료되었으며, 실패한 테스트 요소를 알 수 없습니다. | 오류 |

표 4. 심각도별로 조직된 이벤트 (계속)

| 이벤트 ID | 메시지 문자열 | 심각도 |
|--------------|--|-----|
| FQXPMSD0004M | 실패한 테스트의 전기 요소가 있는 자체 테스트 완료. | 오류 |
| FQXPMSD0005M | 실패한 테스트의 서보 테스트 요소(를 찾아 보십시오)가 있는 자체 테스트 완료. | 오류 |
| FQXPMSD0006M | 실패한 테스트의 읽기 요소가 있는 자체 테스트 완료. | 오류 |
| FQXPMSD0007M | 하드 드라이브를 찾을 수 없음 | 오류 |
| FQXPMSD0008M | UEFI가 LXPM이 하드 드라이브를 테스트하기 위한 명령을 보낼 준비가 되지 않았습니다. | 오류 |
| FQXPMSD0009M | LXPM이 하드 드라이브에 테스트 명령을 보낼 때 디바이스 오류가 감지되었습니다. | 오류 |
| FQXPMSD0010M | LXPM이 하드 드라이브에 테스트 명령을 보낼 때 UEFI가 시간 초과되었습니다. | 오류 |
| FQXPMSD0011M | LXPM이 하드 드라이브를 테스트하기 위한 명령을 보내는 동안 UEFI가 하드 드라이브를 지원하지 않습니다. | 오류 |
| FQXPMUP0201M | BMC 통신 실패: EMMC2USB 마운트 장애. 펌웨어 업데이트에 실패 | 오류 |
| FQXPMUP0202M | 업데이트 패키지 오류를 전송하십시오. 펌웨어 업데이트에 실패 | 오류 |
| FQXPMUP0203M | BMC 통신 실패: EMMC2USB 해체 장애. 펌웨어 업데이트에 실패 | 오류 |
| FQXPMUP0204M | BMC 통신 실패: 업데이트 cmd 장애 실행. 펌웨어 업데이트에 실패 | 오류 |
| FQXPMUP0205M | BMC 통신 실패: 업데이트 상태 장애 가져오기. 펌웨어 업데이트에 실패 | 오류 |
| FQXPMUP0206M | 업데이트 패키지의 버전이 너무 오래되었습니다. 펌웨어 업데이트에 실패했습니다. | 오류 |
| FQXPMUP0207M | 업데이트 패키지가 올바르지 않습니다. 펌웨어 업데이트에 실패했습니다. | 오류 |
| FQXPMUP0208M | BMC 재부팅 명령 실행 실패 | 오류 |

XClarity Provisioning Manager 이벤트 목록

다음은 Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 보낼 수 있는 모든 메시지 목록입니다.

- FQXPMCL0001K: Bootx64.efi를 찾을 수 없습니다. OS를 부팅하지 못했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. 문제가 지속되면 BMC 펌웨어를 새로 고치십시오.
3. 시스템을 재부팅하고 OS 부팅을 다시 시도하십시오.
4. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMCL0002K: USB에서 Deployment Manager 서명을 읽지 못했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 가상 USB 연결이 제대로 작동하는지 확인하십시오.
2. LXPM 왼쪽 패널의 UEFI 설정에서 BMC 설정을 통해 BMC를 다시 시작하십시오. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
3. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
4. 이미지를 복제하고 작업을 다시 시도하십시오.
5. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

6. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMCL0003K: BMC 통신 실패: 드라이브 마운트 장애.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 가상 USB 연결이 제대로 작동하는지 확인하십시오.
2. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
3. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
4. 이미지를 복제하고 작업을 다시 시도하십시오.
5. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

6. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMCL0004K: BMC 통신 성공. 볼륨 이름 일치하지 않음.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.

2. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
3. 이미지를 복제하고 작업을 다시 시도하십시오.
4. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMCL0005I: OS 설치를 시작하십시오.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMCL0005K: 현재 시스템 부팅 모드는 Legacy입니다. OS 복제에서는 UEFI 모드만 지원됩니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 부팅 모드를 UEFI 모드로 변경하십시오(UEFI 설정 -> 부팅 관리자 -> 부팅 모드 -> 시스템 부팅 모드로 이동하여 UEFI 모드 선택).
2. 이미지를 복제하고 작업을 다시 시도하십시오.

- FQXPMCL0006I: RAID 구성을 내보냈습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMCL0006K: RAID 구성을 내보내지 못했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 RAID 어댑터에 대한 정보는 다음의 Lenovo 지원 사이트를 참조하십시오.
<http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
2. RAID 어댑터, LXPM 및 UEFI 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
3. RAID 어댑터 및 디스크 드라이브의 상태가 정상인지 확인하십시오.
4. 디스크 드라이브, SAS 확장기(해당되는 경우) 및 RAID 어댑터가 실제 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
5. 시스템을 재부팅하고 RAID 구성 내보내기를 다시 시도하십시오.
6. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMCL0007I: RAID 구성을 가져왔습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMCL0007K: RAID 구성을 가져오지 못했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 RAID 어댑터에 대한 정보는 다음의 Lenovo 지원 사이트를 참조하십시오.
<http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
2. RAID 어댑터, LXPM 및 UEFI 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
3. RAID 어댑터 및 디스크 드라이브의 상태가 양호한지 확인하십시오.
4. 디스크 드라이브 및 RAID 어댑터가 실제 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
5. 플랫폼 및 RAID 구성이 원래 구성과 동일해야 합니다.
6. 시스템을 재부팅하고 RAID 구성 가져오기를 다시 시도하십시오.
7. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMCL0008I: UEFI 설정을 내보냈습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMCL0008K: UEFI 설정을 내보내지 못했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. USB/네트워크 드라이브에 제대로 연결되었는지 확인한 후 UEFI 설정 내보내기를 다시 시도하십시오.
2. 재부팅한 후 UEFI 설정 내보내기를 다시 시도하십시오.
3. UEFI 펌웨어를 다시 표시하십시오.
4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMCL0009I: UEFI 설정을 가져왔습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMCL0009K: UEFI 설정을 가져오지 못했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. USB/네트워크 드라이브에 제대로 연결되었는지 확인한 후 UEFI 설정 가져오기를 다시 시도하십시오.
2. UEFI 설정을 가져올 시스템 모델 유형이 같고 UEFI 버전이 같아야 합니다.
3. 재부팅하고 UEFI 설정의 새 복제본을 가져오십시오.
4. UEFI 펌웨어를 다시 표시하십시오.
5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMCL0010I: BMC 설정을 내보냈습니다.**

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- **FQXPMCL0010K: BMC 설정을 내보내지 못했습니다.**

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. AC 재설정을 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

3. BMC 설정 내보내기를 다시 시도하십시오.
4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMCL0011I: BMC 설정을 가져왔습니다.**

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- **FQXPMCL0011K: BMC 설정을 가져오지 못했습니다.**

심각도: 경고

사용자 작업:

1. BMC 버전이 소스와 대상 사이에 동일해야 합니다.
2. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
3. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. BMC 설정 가져오기를 다시 시도하십시오.
5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMEM0001M: LXPM 펌웨어 이미지의 위치를 확인할 수 없음

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. LXPM을 리플래시하십시오.
3. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMEM0002I: 확인된 LXPM 펌웨어 이미지 LXPM 시작

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMEM0003I : LXPM가 종료되었습니다. 제어 UEFI로 반환

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMEM0004I: 진단 프로그램 시작 중

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMEM0005I: 진단 프로그램 부팅 성공

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMEM0006M: 진단 펌웨어 이미지를 찾을 수 없습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.

2. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

3. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMEM0007M: "Console Redirection"이 사용으로 설정되어 있어서 진단 이미지를 시작할 수 없습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 다음 단계에 따라 UEFI 설정에서 "콘솔 리디렉션 구성"을 비활성화하십시오. F1 설정 -> 시스템 설정 -> 장치 및 I/O 포트 -> 콘솔 리디렉션 설정으로 이동하여 "콘솔 리디렉션"을 선택하십시오. 설정을 "사용 안 함"으로 변경한 후 저장하십시오. 그런 다음 시스템을 재부팅하십시오.

2. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

3. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMEM0008M: 이미지가 손상될 수 있어서 진단 이미지를 시작할 수 없습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.

2. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

3. LXPM을 리플래시하십시오.

4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMER0002I: RAID 구성 및 내부 저장소 지우기

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMER0002M: RAID 구성을 지우기에 실패

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 시스템을 다시 시작하고 작업을 다시 시도하십시오.
2. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMER0003I: RAID 구성을 성공적으로 지웠습니다

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMER0003M: 내부 저장소 드라이브 지우기에 실패

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 하드 드라이브, 백플레인 및 관련 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
2. 하드 디스크 드라이브에서 보안 기능을 활성화했는지 확인하고, 활성화한 경우 이를 비활성화하고 작업을 다시 시도하십시오.
3. 장치 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
4. 시스템을 다시 시작하고 작업을 다시 시도하십시오.
5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMER0004I: 내부 저장소 드라이브를 성공적으로 지웠습니다

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMER0004M: 시스템 로그 지우기에 실패

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. 이 작업을 다시 시도하십시오.
3. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMER0005I: 모든 시스템 로그를 성공적으로 지웠습니다

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMER0005M: UEFI 공장 기본 설정 로드 실패

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. 이 작업을 다시 시도하십시오.
3. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMER0006I: UEFI 공장 기본 설정을 성공적으로 로드했습니다

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMER0006M: XCC 공장 기본 설정 로드 실패

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. 이 작업을 다시 시도하십시오.
3. 문제가 지속되면 AC 전원을 껐다가 다시 켜십시오. (AC 전원이 꺼졌다가 켜질 때까지 몇 초 동안 대기)
4. 이 작업을 다시 시도하십시오.
5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMER0007I: BMC 공장 기본 설정을 성공적으로 로드했습니다

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXP MNM0001G : 새 BMC 네트워크 매개변수를 설정하는 데 실패했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 입력 매개변수가 올바른지 확인하십시오.
2. 1분 동안 기다린 후 설정을 다시 시도하십시오.
3. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
4. 설정 변경을 다시 시도하십시오.
5. UEFI 설정을 사용하여 매개 변수를 변경하십시오(옵션).

- FQXP MNM0002I : 새 BMC 네트워크 매개변수를 새 값으로 설정하십시오.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMOS0001K: Bootx64.efi를 찾을 수 없습니다. OS를 부팅하지 못했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
3. 시스템을 재부팅하고 OS 부팅을 다시 시도하십시오.
4. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMOS0002K: USB에서 Deployment Manager 서명을 읽지 못했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 가상 USB 연결이 제대로 작동하는지 확인하십시오.
2. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
3. 문제가 지속되면 BMC 펌웨어를 새로 고치십시오.
4. OS 배포를 다시 시도하십시오.
5. 문제가 계속되면 AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

6. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMOS0003K: Windows 부팅 파일을 대상에 복사 실패

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 가상 USB 연결이 제대로 작동하는지 확인하십시오.
2. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
3. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.

4. OS 배포를 다시 시도하십시오.
5. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

6. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMS0004K: BMC 통신 실패: EMMC2USB 마운트 장애.**

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 가상 USB 연결이 제대로 작동하는지 확인하십시오.
2. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
3. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
4. OS 배포를 다시 시도하십시오.
5. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

6. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMS0005K: BMC 통신 실패: 드라이버 마운트 장애.**

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 가상 USB 연결이 제대로 작동하는지 확인하십시오.
2. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
3. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
4. OS 배포를 다시 시도하십시오.
5. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

6. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMS0006K: BMC 통신 성공. 불륨 이름 일치하지 않음.**

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. 문제가 지속되면 BMC 펌웨어를 새로 고치십시오.
3. OS 배포를 다시 시도하십시오.
4. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMS0007K: 라이선스 RTF 파일 읽기 실패.**

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. 문제가 지속되면 BMC 펌웨어를 새로 고치십시오.
3. 다른 OS 미디어(USB DVD 또는 USB 키)를 사용하십시오.
4. OS 배포를 다시 시도하십시오.
5. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

6. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMS0008K: 이더넷 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 및 네트워크 설정이 올바른지 확인하십시오.**

심각도: 경고

사용자 작업:

1. SMB/CIFS 및 NFS 통신이 제대로 작동하는지 확인하십시오(이더넷 케이블이 연결되어 있고 네트워크 설정이 올바른지 확인하십시오).
2. OS 버전과 폴더 경로가 올바른지 확인하십시오.
3. CIFS 및 NFS 설치를 다시 시도하십시오.
4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMS0009K: 시스템 시동 부팅 모드는 Legacy입니다. LXPM OS 설치에서는 UEFI 모드만 지원합니다.**

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 부팅 모드를 UEFI 모드로 변경
2. OS 배포를 다시 시도하십시오.

- FQXPMOS0028I: [arg1] OS 설치

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMSD0001M: 하드웨어 또는 소프트웨어를 재설정하면서 호스트에서 HDD Test를 중단했습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 서버에서 A/C를 제거하고 모든 드라이브, 백플레인, RAID 어댑터, 확장기(있는 경우) 및 케이블을 재장착하십시오.
2. 장치 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
3. 테스트를 다시 시도하십시오.
4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSD0002M: 장치에서 자체 테스트를 실행하는 동안 치명적 오류 또는 알 수 없는 테스트 오류가 발생했습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 서버에서 A/C를 제거하고 모든 드라이브, 백플레인, RAID 어댑터, 확장기(있는 경우) 및 케이블을 재장착하십시오.
2. 장치 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
3. 테스트를 다시 시도하십시오.
4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSD0003M: 실패한 테스트 요소가 있는 자체 테스트가 완료되었으며, 실패한 테스트 요소를 알 수 없습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 서버에서 A/C를 제거하고 모든 드라이브, 백플레인, RAID 어댑터, 확장기(있는 경우) 및 케이블을 재장착하십시오.
2. 장치 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
3. 테스트를 다시 시도하십시오.
4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSD0004M: 실패한 테스트의 전기 요소가 있는 자체 테스트 완료.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 서버에서 A/C를 제거하고 모든 드라이브, 백플레인, RAID 어댑터, 확장기(있는 경우) 및 케이블을 재장착하십시오.
2. 장치 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
3. 테스트를 다시 시도하십시오.
4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSD0005M: 실패한 테스트의 서보 테스트 요소(를 찾아 보십시오)가 있는 자체 테스트 완료.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 서버에서 A/C를 제거하고 모든 드라이브, 백플레인, RAID 어댑터, 확장기(있는 경우) 및 케이블을 재장착하십시오.
2. 장치 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
3. 테스트를 다시 시도하십시오.
4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSD0006M: 실패한 테스트의 읽기 요소가 있는 자체 테스트 완료.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 서버에서 A/C를 제거하고 모든 드라이브, 백플레인, RAID 어댑터, 확장기(있는 경우) 및 케이블을 재장착하십시오.
2. 장치 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
3. 테스트를 다시 시도하십시오.
4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSD0007M: 하드 드라이브를 찾을 수 없음

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 서버에서 A/C를 제거하고 모든 드라이브, 백플레인, RAID 어댑터, 확장기(있는 경우) 및 케이블을 재장착하십시오.
2. 장치 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
3. BMC 또는 OneCLI 인벤토리 로그에 동일한 오류가 있는지 확인하십시오.

4. 테스트를 다시 시도하십시오.
5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSD0008M: UEFI가 LXPM이 하드 드라이브를 테스트하기 위한 명령을 보낼 준비가 되지 않았습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 시스템을 재부팅하고 테스트를 다시 실행하십시오.
2. 이 메시지가 계속 표시되면, 오픈 소스 도구인 SMART 도구의 최신 버전(웹 사이트에서 다운로드 가능)을 OS에서 실행하여 하드 드라이브 상태를 확인하십시오.
3. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSD0009M: LXPM이 하드 드라이브에 테스트 명령을 보낼 때 디바이스 오류가 감지되었습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 영향을 받는 드라이브가 시스템에 의해 감지된 경우 디스크 드라이브 펌웨어를 업데이트하고 서버를 재부팅하십시오.
 - 영향을 받는 드라이브가 시스템에 의해 감지되지 않거나 응답하지 않는 경우:
 - a. 서버 전원을 끄고 A/C 전원을 제거합니다.
 - b. 연결된 RAID 컨트롤러, SAS 케이블, 백플레인 및 드라이브를 재장착합니다.
 - c. 시스템 전원을 복원하고 서버를 재부팅합니다.
2. LXPM에서 디스크 드라이브 테스트를 다시 실행합니다. 자세한 내용은 LXPM 문서를 참조하십시오 (https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html). 해당 서버 모델의 LXPM 버전을 클릭하고 왼쪽 탐색 트리에서 Using LXPM(LXPM 사용) -> Diagnostics(진단) -> Running Diagnostics(진단 실행)를 선택합니다.
3. 문제가 지속되면 로컬 USB 저장 장치 또는 공유 네트워크 폴더를 사용하여 테스트 결과를 test_hdd.txt 파일에 저장합니다.
4. 드라이브 교체에 대해서는 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSD0010M: LXPM이 하드 드라이브에 테스트 명령을 보낼 때 UEFI가 시간 초과되었습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 영향을 받는 드라이브가 시스템에 의해 감지된 경우 디스크 드라이브 펌웨어를 업데이트하고 서버를 재부팅하십시오.
 - 영향을 받는 드라이브가 시스템에 의해 감지되지 않거나 응답하지 않는 경우:
 - a. 서버 전원을 끄고 A/C 전원을 제거합니다.
 - b. 연결된 RAID 컨트롤러, SAS 케이블, 백플레인 및 드라이브를 재장착합니다.
 - c. 시스템 전원을 복원하고 서버를 재부팅합니다.
2. LXPM에서 디스크 드라이브 테스트를 실행합니다. 자세한 내용은 LXPM 문서를 참조하십시오 (https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html). 해당 서버 모델의 LXPM 버전을 클릭하고 왼쪽 탐색 트리에서 Using LXPM(LXPM 사용) -> Diagnostics(진단) -> Running Diagnostics(진단 실행)를 선택합니다.
 3. 문제가 지속되면 로컬 USB 저장 장치 또는 공유 네트워크 폴더를 사용하여 테스트 결과를 test_hdd.txt 파일에 저장합니다.
 4. 드라이브 교체에 대해서는 기술 지원팀에 문의하십시오.
- FQXPMSD0011M: LXPM이 하드 드라이브를 테스트하기 위한 명령을 보내는 동안 UEFI가 하드 드라이브를 지원하지 않습니다.

심각도: 오류

사용자 작업:

 1. 하드 드라이브 사양을 확인하여 하드 드라이브가 ATA 자체 테스트 기능을 지원하는지 확인하십시오.
 2. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.
 - FQXPMSR0001K: 지원되지 않는 RAID 어댑터를 찾았습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

 1. 지원되는 RAID 어댑터에 대한 정보는 다음의 Lenovo 지원 사이트를 참조하십시오. <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
 2. RAID 어댑터, LXPM 및 UEFI 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
 3. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.
 - FQXPMSR0011K: 디스크 드라이브 상태 변경에 실패.

심각도: 경고

사용자 작업:

 1. LXPM 및 RAID 어댑터 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
 2. RAID 어댑터 및 디스크 드라이브의 상태가 모두 양호한지 확인하십시오.

3. 디스크 드라이브, SAS 확장기(해당되는 경우) 및 RAID 어댑터가 실제 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
4. 특수 드라이브에 대한 작업이 합법적이거나 논리적인지 확인하십시오. (예를 들어, 구성되지 않은 BAD를 온라인 상태로 변경할 수 없음)
5. 시스템을 재부팅하고 디스크 드라이브 상태 변경을 다시 시도하십시오.
6. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSR0012I: 디스크 드라이버 상태 변경 성공.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMSR0021L: 새 가상 디스크를 만들지 못했습니다.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. LXPM 및 RAID 어댑터 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
2. RAID 어댑터 및 디스크 드라이브의 상태가 모두 양호한지 확인하십시오.
3. 디스크 드라이브, SAS 확장기(해당되는 경우) 및 RAID 어댑터가 실제 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
4. 드라이브 상태가 올바른지 확인하십시오(구성되지 않은 양호 상태).
5. 시스템을 재부팅하고 새 가상 디스크 작성을 다시 시도하십시오.
6. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSR0022I: 새 가상 디스크를 만들었습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMSR0031L: 기존 가상 디스크 제거 실패

심각도: 경고

사용자 작업:

1. LXPM 및 RAID 어댑터 펌웨어가 최신 수준인지 확인하십시오.
2. RAID 어댑터 및 디스크 드라이브의 상태가 모두 양호한지 확인하십시오.
3. 디스크 드라이브, SAS 확장기(해당되는 경우) 및 RAID 어댑터가 실제 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
4. 시스템을 재부팅하고 기존 가상 디스크 제거를 다시 시도하십시오.
5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMSR0032I: 기존 가상 디스크를 제거했습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMUP0001K: 시스템 구성이 전제조건을 충족하지 않음

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 프롬프트에 따라 펌웨어를 업데이트한 후 업데이트를 다시 시도하십시오.
2. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMUP0002K: 선택한 패키지가 호환되지 않음

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 프롬프트에 따라 각 펌웨어 패키지를 개별적으로 업데이트하십시오.
2. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMUP0003K: 최소 수준의 UEFI를 얻을 수 없음

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
3. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMUP0004K: 설치된 버전의 UEFI 드라이버를 얻을 수 없음

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
3. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

• FQXPMUP0005K: 설치된 버전의 BMC 드라이버를 얻을 수 없음

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
3. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

• FQXPMUP0006K: 설치된 버전의 LXPM 드라이버를 얻을 수 없음

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
3. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

• FQXPMUP0007K: 설치된 버전의 Linux 드라이버를 얻을 수 없음

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

3. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMUP0008K: 설치된 버전의 Windows 드라이버를 획득할 수 없음

심각도: 경고

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
3. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMUP0101I: LXPM 업데이트 시작

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMUP0102I : 윈도우 드라이버 업데이트 시작

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMUP0103I : Linux 드라이버 업데이트 시작

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMUP0104I: UEFI 업데이트 시작

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMUP0105I: BMC 업데이트 시작

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMUP0106I: 펌웨어 업데이트 성공

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMUP0201M: BMC 통신 실패: EMMC2USB 마운트 장애. 펌웨어 업데이트에 실패

심각도: 오류

사용자 작업:

1. uEFI 설정 또는 BMC 웹 UI 내 "관리 컨트롤러 다시 시작"에서 지원되는 방법 및 BMC 설정을 통해 BMC를 다시 시작하십시오. 이후 시스템을 재부팅하십시오.
2. 문제가 지속되면 BMC 펌웨어를 새로 고치십시오.
3. 문제가 계속되면 AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 다른 Lenovo 도구를 사용하여 업데이트를 수행하십시오(예: XClarity Administrator, XClarity Controller 또는 XClarity Essential OneCLI 유틸리티)를 수행합니다.
5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMUP0202M: 업데이트 패키지 오류를 전송하십시오. 펌웨어 업데이트에 실패

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 업데이트 패키지가 손상되지 않았는지 확인한 후 업데이트를 다시 시도하십시오.
2. USB/네트워크 드라이브에 제대로 연결되었는지 확인한 후 업데이트를 다시 시도하십시오.
3. uEFI 설정 또는 BMC 웹 UI 내 "관리 컨트롤러 다시 시작"에서 지원되는 방법 및 BMC 설정을 통해 BMC를 다시 시작하십시오. 이후 시스템을 재부팅하십시오.
4. 문제가 지속되면 BMC 펌웨어를 새로 고치십시오.
5. 문제가 계속되면 AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

6. 문제가 지속되면 다른 Lenovo 도구를 사용하여 업데이트를 수행하십시오(예: XClarity Administrator, XClarity Controller 또는 XClarity Essential OneCLI 유틸리티)를 수행합니다.
7. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMUP0203M: BMC 통신 실패: EMMC2USB 해체 장애. 펌웨어 업데이트에 실패

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. BMC 펌웨어를 리플래시하십시오.
3. 문제가 계속되면 AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 다른 Lenovo 도구를 사용하여 업데이트를 수행하십시오(예: XClarity Administrator, XClarity Controller 또는 XClarity Essential OneCLI 유틸리티)를 수행합니다.
5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMUP0204M: BMC 통신 실패: 업데이트 cmd 장애 실행. 펌웨어 업데이트에 실패**
심각도: 오류

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하십시오.
2. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
3. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 다른 Lenovo 도구를 사용하여 업데이트를 수행하십시오(예: XClarity Administrator, XClarity Controller 또는 XClarity Essential OneCLI 유틸리티)를 수행합니다.
5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMUP0205M: BMC 통신 실패: 업데이트 상태 장애 가져오기. 펌웨어 업데이트에 실패**
심각도: 오류

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
3. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 다른 Lenovo 도구를 사용하여 업데이트를 수행하십시오(예: XClarity Administrator, XClarity Controller 또는 XClarity Essential OneCLI 유틸리티)를 수행합니다.

5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMUP0206M: 업데이트 패키지의 버전이 너무 오래되었습니다. 펌웨어 업데이트에 실패했습니다.**

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 프롬프트에 따라 최신 버전의 업데이트 패키지를 선택한 후 업데이트를 다시 시도하십시오.
2. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
3. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 다른 Lenovo 도구를 사용하여 업데이트를 수행하십시오(예: XClarity Administrator, XClarity Controller 또는 XClarity Essential OneCLI 유틸리티)를 수행합니다.
5. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMUP0207M: 업데이트 패키지가 올바르지 않습니다. 펌웨어 업데이트에 실패했습니다.**

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 업데이트 패키지가 손상되지 않았는지 확인한 후 업데이트를 다시 시도하십시오.
2. USB/네트워크 드라이브에 제대로 연결되었는지 확인한 후 업데이트를 다시 시도하십시오.
3. uEFI 설정 또는 BMC 웹 UI 내 "관리 컨트롤러 다시 시작"에서 지원되는 방법 및 BMC 설정을 통해 BMC를 다시 시작하십시오. 이후 시스템을 재부팅하십시오.
4. BMC 펌웨어를 리플래시하십시오.
5. AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

6. 문제가 지속되면 다른 Lenovo 도구를 사용하여 업데이트를 수행하십시오(예: XClarity Administrator, XClarity Controller 또는 XClarity Essential OneCLI 유틸리티)를 수행합니다.
7. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- **FQXPMUP0208M: BMC 재부팅 명령 실행 실패**

심각도: 오류

사용자 작업:

1. 지원되는 방법을 통해 BMC를 다시 시작하고 시스템을 재부팅하십시오.
2. BMC 펌웨어를 다시 표시하십시오.
3. 문제가 계속되면 AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

4. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMVD0001H: VPD 데이터 가져오기 실패

심각도: 경고

사용자 작업:

1. "뒤로" 버튼을 누른 후 다시 VPD 업데이트...' 버튼을 누르십시오.
2. 1단계에 실패하는 경우 AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

3. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMVD0002H: VPD 데이터 업데이트 실패.

심각도: 경고

사용자 작업:

1. VPD 업데이트 페이지에서 "업데이트" 버튼을 누르십시오.
2. 1단계에 실패하는 경우 AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

3. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMVD0003I: TPM 버전 업데이트를 성공했습니다.

심각도: 정보

사용자 작업:

정보만 제공, 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

- FQXPMVD0011K: TPM/TPM 카드/TCM 정책 상태 가져오기 실패

심각도: 경고

사용자 작업:

1. "뒤로" 버튼을 누른 후 다시 VPD 업데이트...' 버튼을 누르십시오.
2. 1단계에 실패하는 경우 AC 재설정 또는 가상 재배치를 수행하십시오.

참고: AC 재설정을 수행하는 경우, AC 전원을 끄고 나서 몇 초간 기다렸다가 AC 전원을 켜야 합니다. AC 전원이 복구된 후에 호스트 시스템의 전원을 켜십시오.

3. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

- FQXPMVD0012K: TPM/TPM 카드/TCM 정책 설정 실패

심각도: 경고

사용자 작업:

1. VPD 업데이트 페이지에서 "적용" 버튼을 누르십시오.
2. 1단계에 실패하는 경우 시스템을 재부팅하십시오.
3. 문제가 지속되면 기술 지원팀에 문의하십시오.

부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기

도움말, 서비스 또는 기술 지원이 필요하거나 Lenovo 제품에 대한 자세한 정보를 원하는 경우 도움이 되는 다양한 정보를 Lenovo에서 구할 수 있습니다.

World Wide Web에서 Lenovo 시스템, 옵션 장치, 서비스 및 지원에 관한 최신 정보를 얻을 수 있는 웹 사이트:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

참고: 다음은 IBM 웹 사이트에 대한 참조 및 서비스 확보에 관한 정보를 제공합니다. IBM은 ThinkSystem에 대해 Lenovo가 선호하는 서비스 공급자입니다.

기술 팁

Lenovo는 서버에서 발생할 수 있는 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 최신 팁과 기술로 지원 웹 사이트를 꾸준히 업데이트합니다. 이 기술 팁(유지 팁 또는 서비스 게시판이라고도 함)은 서버 작동과 관련된 문제를 해결하거나 임시로 해결할 수 있는 절차를 제공합니다.

서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면

1. <http://datacentersupport.lenovo.com>으로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 How To's(방법)를 클릭하십시오.
3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution(솔루션)을 클릭하십시오.
화면의 지시 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.

보안 권고사항

Lenovo는 고객과 고객의 데이터를 보호하기 위해 최고 수준의 보안 표준을 준수하는 제품과 서비스를 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 잠재적인 취약점이 보고되면 솔루션 제공을 위해 본사가 노력할 때 고객이 경감 계획을 수립할 수 있도록 Lenovo PSIRT(제품 보안 사고 대응팀)는 이를 조사하고 고객에게 정보를 제공할 책임이 있습니다.

현재 권고사항 목록은 다음 위치에서 제공됩니다.

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

문의하기 전에

문의하기 전에 직접 문제를 시도 및 해결하도록 시도할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다. 도움을 요청해야 한다고 결정하는 경우 서비스 기술자가 보다 신속하게 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 수집하십시오.

직접 문제를 해결하기 위한 시도

온라인 도움말 또는 Lenovo 제품 문서에서 Lenovo가 제공하는 문제 해결 절차에 따라 외부 지원 없이 많은 문제를 해결할 수 있습니다. Lenovo 제품 문서는 사용자가 수행할 수 있는 진단 테스트에 대해서도 설명합니다. 대부분의 시스템, 운영 체제 및 프로그램에는 문제 해결 절차와 오류 메시지 및 오류 코드에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 소프트웨어 문제가 의심되면 운영 체제 또는 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.

ThinkSystem 제품에 대한 제품 설명서는 다음 위치에서 제공됩니다.

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>

다음 단계를 수행하여 직접 문제를 해결하도록 시도할 수 있습니다.

- 케이블이 모두 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 스위치를 검사하여 시스템과 옵션 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- Lenovo 제품에 대한 업데이트된 소프트웨어, 펌웨어 및 운영 체제 장치 드라이버를 확인하십시오. Lenovo Warranty 사용 약관에 따르면 추가 유지보수 계약이 적용되지 않는 한 제품의 모든 소프트웨어 및 펌웨어를 유지하고 업데이트할 책임은 제품의 소유자에게 있습니다. 서비스 기술자는 소프트웨어 업그레이드에 문제에 대한 솔루션이 문서화되어 있을 경우 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드하도록 요청할 것입니다.
- 사용자 환경에서 새 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치한 경우, <https://serverproven.lenovo.com/>의 내용을 확인하여 제품에 해당 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되는지 확인하십시오.
- <http://datacentersupport.lenovo.com>의 내용을 참조하여 문제 해결에 도움이 되는 정보를 확인하십시오.
 - 다른 사람이 유사한 문제를 겪었는지 확인하려면 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg에서 Lenovo 포럼을 확인하십시오.

지원 담당자를 호출하는 데 필요한 정보 수집

본 Lenovo 제품에 대한 보증 서비스가 필요한 경우, 전화하기 전에 적절한 정보를 준비해 두면 서비스 기술자가 보다 효율적으로 지원할 수 있습니다. <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>으로 이동하여 제품 보증서에 대한 자세한 정보를 볼 수도 있습니다.

서비스 기술자에게 제공할 다음 정보를 수집하십시오. 이 데이터는 서비스 기술자가 문제에 대한 솔루션을 신속하게 제공하며 사용자가 계약한 수준의 서비스를 받는 데 도움이 됩니다.

- 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 계약 번호(해당되는 경우)
- 시스템 유형 번호(Lenovo 4자리 시스템 ID)
- 모델 번호
- 일련 번호
- 현재 시스템 UEFI 및 펌웨어 수준
- 오류 메시지 및 로그와 같은 기타 관련 정보

Lenovo 지원팀에 전화로 문의하는 대신 <https://support.lenovo.com/servicerequest>로 이동하여 전자 서비스 요청을 제출할 수 있습니다. 전자 서비스 요청을 제출하면 서비스 기술자에게 관련 정보를 제공하여 이 문제에 대한 솔루션을 결정하는 프로세스가 시작됩니다. Lenovo 서비스 기술자는 전자 서비스 요청을 작성하여 제출하면 바로 솔루션에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.

서비스 데이터 수집

서버 문제의 근본 원인을 분명하게 식별하려고 하는 경우 또는 Lenovo 지원팀의 요청이 있을 때, 추가 분석에 사용해야 할 수 있는 서비스 데이터를 수집해야 할 수 있습니다. 서비스 데이터에는 이벤트 로그 및 하드웨어 인벤토리 같은 정보가 포함됩니다.

서비스 데이터는 다음 도구를 통해 수집할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Lenovo XClarity Provisioning Manager의 서비스 데이터 수집 기능을 사용하여 시스템 서비스 데이터를 수집합니다. 기존 시스템 로그 데이터를 수집하거나 새 진단을 실행하여 새 데이터를 수집할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Controller**

Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 CLI를 사용해 서버에 대한 서비스 데이터를 수집할 수 있습니다. 파일을 저장하여 Lenovo 지원팀에 보낼 수 있습니다.

- 웹 인터페이스를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 서버와 호환되는 XCC 설명서 버전의 "서비스 데이터 다운로드" 섹션을 참조하십시오 (https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html).
- CLI를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 서버와 호환되는 XCC 설명서 버전의 "ffdc 명령" 섹션을 참조하십시오 (https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html).

- **Lenovo XClarity Administrator**

서비스 가능한 특정 이벤트가 Lenovo XClarity Administrator 및 관리되는 엔드포인트에서 발생하는 경우 진단 파일을 수집하고 자동으로 Lenovo 지원팀에 보내도록 Lenovo XClarity Administrator를 설정할 수 있습니다. 진단 파일을 Call Home을 사용하는 Lenovo 고객 지원팀이나 SFTP를 사용하는 다른 서비스 제공업체로 보내는 방법을 선택할 수 있습니다. 진단 파일을 수동으로 수집하고 문제 레코드를 열고 진단 파일을 Lenovo 지원 센터에 보낼 수 있습니다.

Lenovo XClarity Administrator 에서 자동 문제 알림을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html 에서 확인할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI에는 서비스 데이터를 수집하는 인벤토리 응용 프로그램이 있습니다. 대역 내와 대역 외 모두에서 실행할 수 있습니다. 서버 호스트 운영 체제의 대역 내에서 실행하는 경우 OneCLI는 하드웨어 서비스 데이터 외에도 운영 체제 이벤트 로그와 같은 운영 체제에 대한 정보를 수집할 수 있습니다.

getinfor 명령을 실행하여 서비스 데이터를 얻을 수 있습니다. getinfor 실행에 대한 자세한 정보는 http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_getinfor_command.html의 내용을 참조하십시오.

지원팀에 문의

지원팀에 문의하여 문제에 대한 도움을 받을 수 있습니다.

Lenovo 공인 서비스 공급자를 통해 하드웨어 서비스를 받을 수 있습니다. 보증 서비스를 제공하는 Lenovo 공인 서비스 공급자를 찾으려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> 사이트로 이동하여 필터링으로 여러 나라를 검색해 보십시오. Lenovo 지원 전화 번호는 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber>에서 사용자 지역의 지원 세부 정보를 참조하십시오.

색인

1

Lenovo XClarity Controller 오류 메시지 3
Lenovo XClarity Controller 이벤트 3

U

UEFI 오류 메시지 273, 297
UEFI 이벤트 273, 297

ㄱ

개인별 지원 웹 페이지 만들기 325
기술 팀 325

ㄷ

도움 받기 325
도움말 325

ㅂ

보안 권고사항 325

ㅅ

사용자 정의 지원 웹 페이지 325
서비스 데이터 327

서비스 데이터 수집 327
서비스 및 지원
문의하기 전에 326
소프트웨어 327
하드웨어 327
소프트웨어 서비스 및 지원 전화 번호 327

ㅇ

오류 메시지
UEFI 273
오류 메시지,
Lenovo XClarity Controller 3
UEFI 297
오류 코드 및 메시지
Lenovo XClarity Controller 3
UEFI 273, 297
웹 페이지 지원, 사용자 지정 325
이벤트, UEFI 273, 297
이벤트, Lenovo XClarity Controller 3

ㅈ

전화 번호 327

ㅎ

하드웨어 서비스 및 지원 전화 번호 327

Lenovo