


Lenovo

# ThinkSystem DW612S Neptune DWC エンクロージャー

## ハードウェア・メンテナンス・ガイド

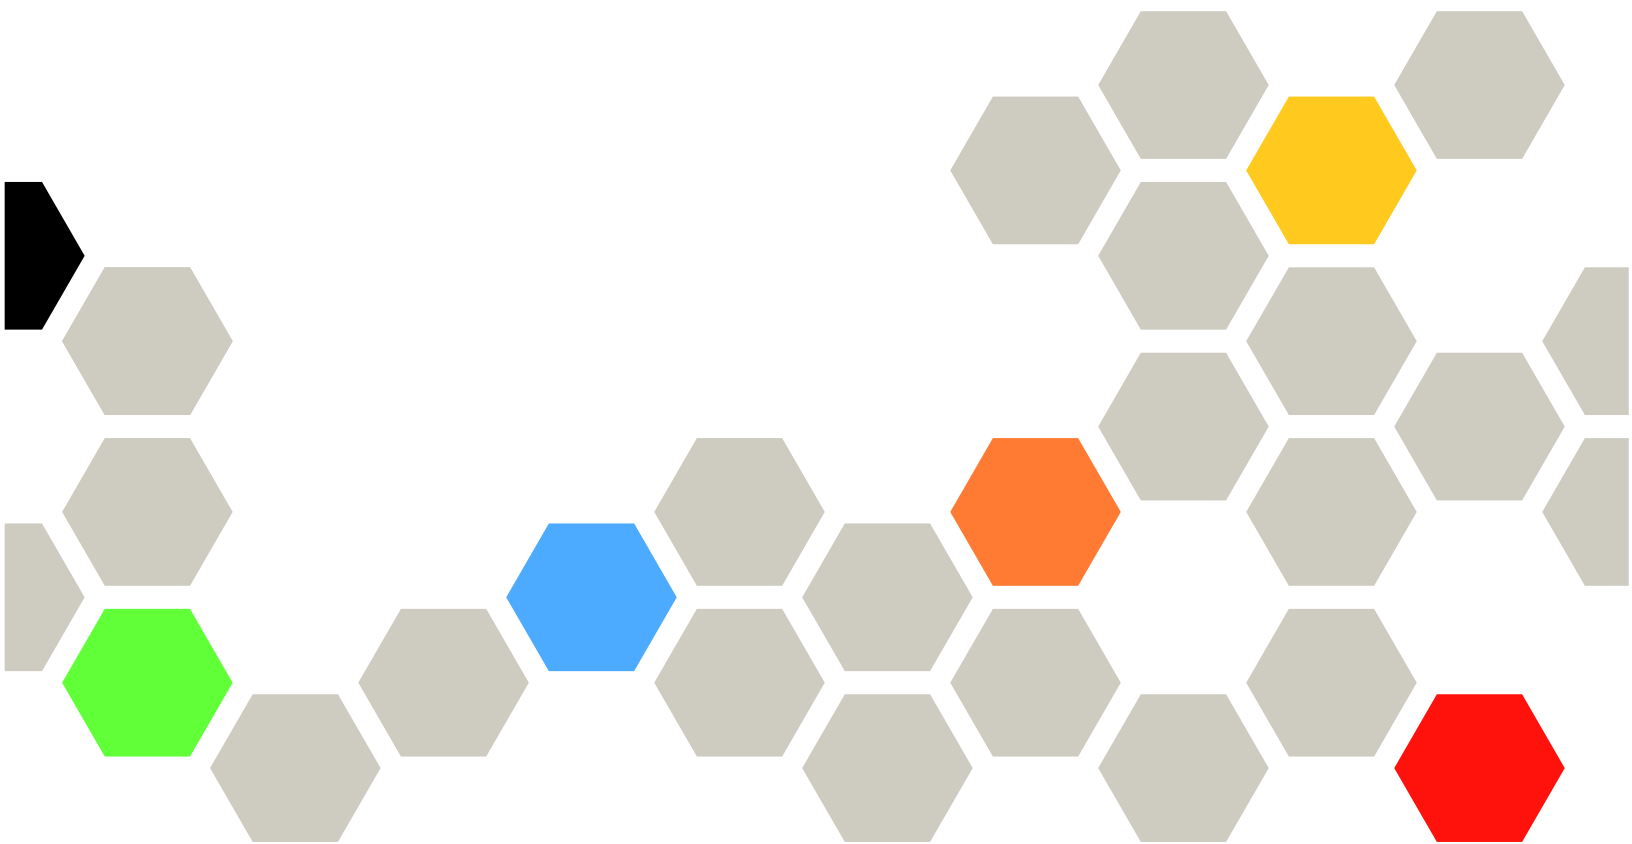

マシン・タイプ: 7D1L

## 注

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、以下に記載されている安全情報および安全上の注意を読んで理解してください。

[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

さらに、ご使用のサーバーに適用される Lenovo 保証規定の諸条件をよく理解してください。以下に掲載されています。

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第 1 版 (2022 年 12 月)

© Copyright Lenovo 2022.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが GSA (米国一般調達局) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

# 目次

目次	i	システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング	161
安全について	iii	System Management Module 2 (SMM 2) LED	161
安全検査のチェックリスト	iv	パワー・サプライ LED	162
第 1 章. エンクロージャーのハードウェア交換手順	1	DWC パワー・サプライ LED	164
取り付けのガイドライン	1	ドリップ・センサー LED	167
安全検査のチェックリスト	3	一般的な問題判別の手順	167
システムの信頼性に関するガイドライン	3	電源が原因と思われる問題の解決	168
静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い	4	イーサネット・コントローラーが原因と思われる問題の解決	169
ソリューションの電源をオンおよびオフにする	4	症状別トラブルシューティング	169
ソリューションの電源をオンにする	5	ハードディスク・ドライブの問題	170
ソリューションの電源をオフにする	7	再現性の低い問題	170
エンクロージャーの交換	9	キーボード、マウス、KVM スイッチまたは USB デバイスの問題	172
ラックからのエンクロージャーの取り外し	9	メモリーの問題	173
ラックへのエンクロージャーの取り付け	15	モニターおよびビデオの問題	175
DWC トレイの交換	22	ネットワークの問題	176
エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し	22	目視で確認できる問題	176
エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け	23	オプションのデバイスの問題	179
エンクロージャーでのコンポーネントの交換	25	電源オンおよび電源オフの問題	180
ドリップ・センサー・アセンブリーの交換	25	電源問題	182
DWC PSU ブラケットの交換	28	シリアル・デバイスの問題	182
DWC PSU 多岐管の交換	34	System Management Module 2 の問題	183
DWC PSU の交換	67	ソフトウェアの問題	183
EMC シールドの交換	78	水漏れの問題	184
エンクロージャー・ミッドプレーンの交換	83	付録 A. ヘルプおよび技術サポートの入手	191
ホット・スワップ・パワー・サプライの交換	91	依頼する前に	191
多岐管の交換	96	サービス・データの収集	192
PSU ケージの交換	135	サポートへのお問い合わせ	193
SMM2 バッテリーの交換	140	付録 B. 資料とサポート	195
System Management Module 2 (SMM2) の交換	145	資料のダウンロード	195
部品交換の完了	155	サポート Web サイト	196
第 2 章. 問題判別	157	付録 C. 注記	197
イベント・ログ	157	商標	197
仕様	159	重要事項	198
粒子汚染	160	電波障害自主規制特記事項	198
		台湾地域の輸出入お問い合わせ先情報	198



---

## 安全について

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

---

## 安全検査のチェックリスト

サーバーで危険をもたらす可能性のある状況を識別するには、このセクションの情報を使用します。各マシンには、設計され構築された時点で、ユーザーとサービス技術員を障害から保護するために義務づけられている安全装置が取り付けられています。

注：この製品は、職場規則の §2 に従って、視覚的なディスプレイ作業場での使用には適していません。

注：サーバーのセットアップは、サーバー・ルームでのみ行います。

### 警告：

この装置は、NEC、IEC 62368-1 および IEC 60950-1、および電子機器（オーディオ/ビデオ、情報および通信テクノロジー分野に属するもの）の安全基準に定められているように、訓練を受けた担当員のみが設置および保守できます。Lenovo では、お客様が装置の保守を行う資格を持っており、製品の危険エネルギー・レベルを認識する訓練を受けていることを想定しています。装置へのアクセスにはツール、ロック、鍵、またはその他のセキュリティー手段を使用して行われ、その場所に責任を持つ認証機関によって制御されます。

**重要：**オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、サーバーの接地が必要です。電源コンセントの適切な接地は、認定電気技術員により検証できます。

危険をもたらす可能性のある状況がないことを確認するには、次のチェックリストを使用します。

1. 電源がオフになっていて、電源コードが切断されていることを確認します。
2. 電源コードを検査します。
  - 接地線を含む 3 線式の電源コードのコネクターが良好な状態であるかどうか。3 線式接地線の導通が、外部接地ピンとフレーム・アース間を計器で測定して、0.1 オーム以下であることを確認します。
  - 電源コードが、正しいタイプのものであるか。  
サーバーで使用できる電源コードを参照するには、次のようにします。
    - a. 以下へ進んでください。

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. 「Preconfigured Model (事前構成モデル)」または「Configure to order (注文構成製品)」をクリックします。
  - c. コンフィギュレーター・ページを表示するサーバーのマシン・タイプとモデルを入力します。
  - d. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」 → 「Power Cables (電源ケーブル)」をクリックします。
- 絶縁体が擦り切れたり摩耗していないか。
3. 明らかに Lenovo によるものでない改造箇所をチェックします。Lenovo 以外の改造箇所の安全については適切な判断を行ってください。
  4. 金属のやすりくず、汚れ、水やその他の液体、あるいは火災や煙による損傷の兆候など、明らかに危険な状態でないか、サーバーの内部をチェックします。
  5. 磨耗したケーブル、擦り切れたケーブル、または何かではさまれているケーブルがないかをチェックします。
  6. パワー・サプライ・カバーの留め金具 (ねじまたはリベット) が取り外されたり、不正な変更がされていないことを確認します。





---

## 第 1 章 エンクロージャーのハードウェア交換手順

このセクションでは、保守可能なすべてのシステム・コンポーネントの取り付けおよび取り外し手順について説明します。各コンポーネントの交換手順では、交換するコンポーネントにアクセスするために実行する必要がある作業に触れています。

部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。

1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のソリューションのサポート・ページに移動します。
2. 「部品」をクリックします。
3. ご使用のソリューションの部品リストを表示するにはシリアル番号を入力します。

注：ファームウェアが含まれているアダプターなどの部品を交換する場合は、その部品のファームウェアも更新する必要があります。ファームウェアの更新について詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。

---

### 取り付けのガイドライン

サーバーにコンポーネントを取り付ける前に、取り付けのガイドラインをお読みください。

オプションのデバイスを取り付ける前に、以下の注意をよくお読みください。

注意：静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

- 作業時の安全を確保するために、安全情報およびガイドラインをお読みください。
  - すべての製品の安全情報の完全なリストは、以下の場所で入手できます。  
[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)
  - 4 ページの「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」もガイドラインとして利用できます。
- 取り付けるコンポーネントがご使用のサーバーによってサポートされていることを確認します。
  - サーバーでサポートされているオプションのコンポーネントのリストについては、  
<https://serverproven.lenovo.com> を参照してください。
  - オプション・パッケージの内容については、<https://serveroption.lenovo.com/> を参照してください。
- 部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。
  1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
  2. 「部品」をクリックします。
  3. ご使用のサーバーの部品リストを表示するにはシリアル番号を入力します。
- 新規のサーバーを取り付ける場合は、最新のファームウェアをダウンロードして適用してください。既知の問題が対処され、ご使用のサーバーが最適なパフォーマンスで動作するようになります。サーバーのファームウェア更新をダウンロードするには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/dw612-enclosure/downloads/driver-list/> に進みます。

**重要：**一部のクラスター・ソリューションには、特定のコード・レベルまたは調整されたコード更新が必要です。コンポーネントがクラスター・ソリューションの一部である場合は、コードを更新す

る前に、クラスターでサポートされているファームウェアの最新の Best Recipe コード・レベル・メニューを確認してください。

- ファームウェアが含まれているアダプターなどの部品を交換する場合は、その部品のファームウェアも更新する必要があります。ファームウェアの更新の詳細については、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。
- オプションのコンポーネントを取り付ける場合は、サーバーが正しく作動していることを確認してから取り付けてください。
- 作業スペースは清潔に保ち、取り外したコンポーネントは、振動したり傾いたりしない平らで滑らかな平面に置いてください。
- 自分1人では重すぎるかもしれない物体を持ち上げようとしないでください。重い物体を持ち上げる必要がある場合は、以下の予防措置をよくお読みください。
  - 足元が安定しており、滑るおそれがないことを確認します。
  - 足の間でオブジェクトの重量が同量になるよう分散します。
  - ゆっくりと力を入れて持ち上げます。重い物体を持ち上げる時は、決して身体を急に動かしたり、ひねったりしないでください。
  - 背筋を痛めないよう、脚の筋肉を使用して立ち上がるか、押し上げるようにして持ち上げます。
- サーバー、モニター、およびその他のデバイス用に、適切に接地されたコンセントの数量が十分であることを確認してください。
- ディスク・ドライブに関連した変更を行う前に、重要なデータをバックアップしてください。
- 小型のマイナス・ドライバー、小型のプラス・ドライバー、および T8 TORX ドライバーを用意します。
- システム・ボード(システム・ボード・アセンブリー)および内部コンポーネントのエラー LED を表示するには、電源をオンのままにしてください。
- ホット・スワップ・パワー・サプライ、ホット・スワップ・ファン、またはホット・プラグ USB デバイスを取り外したり、取り付けたりするために、サーバーの電源をオフにする必要はありません。ただし、アダプター・ケーブルの取り外しや取り付けが必要なステップを実行する場合は、前もってサーバーの電源をオフにする必要があります。また、ライザー・カードの取り外しや取り付けが必要なステップを実行する場合は、前もってサーバーから電源を切り離しておく必要があります。
- パワー・サプライ・ユニットやファンを交換するときは、必ずこれらのコンポーネントの冗長性規則を参照してください。
- コンポーネント上の青色は、コンポーネントをサーバーから取り外したり、取り付けたり、あるいはラッチの開閉などを行う際につかむことができるタッチ・ポイントを示します。
- コンポーネント上の赤茶色の表示、またはコンポーネント上やその付近にある赤茶色の表示は、そのコンポーネントがホット・スワップ可能であることを示しています。サーバーとオペレーティング・システムがホット・スワップ機能をサポートしていれば、サーバーの稼働中でもそのコンポーネントの取り外しや取り付けを行うことができます。(赤茶色のラベルは、ホット・スワップ・コンポーネントのタッチ・ポイントも示す場合もあります)。特定のホット・スワップ・コンポーネントの取り外しまたは取り付けを行う前に、そのコンポーネントの取り外しまたは取り付けに関して行う可能性があるすべての追加指示を参照してください。
- ドライブのリリース・ラッチの隣にある赤い帯は、サーバーおよびオペレーティング・システムがホット・スワップ機能をサポートしている場合、そのドライブがホット・スワップ可能であることを示します。つまり、サーバーを稼働させたままドライブの取り外しまたは取り付けが可能です。

注：ドライブの取り外しまたは取り付けを行う前に、ホット・スワップ・ドライブの取り外しまたは取り付けについてシステム固有の指示を参照し、追加手順が必要かどうかを確認してください。

- サーバーでの作業が終わったら、必ずすべての安全シールド、ガード、ラベル、および接地ワイヤーを再取り付けしてください。

## 安全検査のチェックリスト

サーバーで危険をもたらす可能性のある状況を識別するには、このセクションの情報を使用します。各マシンには、設計され構築された時点で、ユーザーとサービス技術員を障害から保護するために義務づけられている安全装置が取り付けられています。

注：この製品は、職場規則の §2 に従って、視覚的なディスプレイ作業場での使用には適していません。

注：サーバーのセットアップは、サーバー・ルームでのみ行います。

### 警告：

この装置は、NEC、IEC 62368-1 および IEC 60950-1、および電子機器 (オーディオ/ビデオ、情報および通信テクノロジー分野に属するもの) の安全基準に定められているように、訓練を受けた担当員のみが設置および保守できます。Lenovo では、お客様が装置の保守を行う資格を持っており、製品の危険エネルギー・レベルを認識する訓練を受けていることを想定しています。装置へのアクセスにはツール、ロック、鍵、またはその他のセキュリティー手段を使用し行われ、その場所に責任を持つ認証機関によって制御されます。

重要：オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、サーバーの接地が必要です。電源コンセントの適切な接地は、認定電気技術員により検証できます。

危険をもたらす可能性のある状況がないことを確認するには、次のチェックリストを使用します。

1. 電源がオフになっていて、電源コードが切断されていることを確認します。
2. 電源コードを検査します。
  - 接地線を含む 3 線式の電源コードのコネクターが良好な状態であるかどうか。3 線式接地線の導通が、外部接地ピンとフレーム・アース間を計器で測定して、0.1 オーム以下であることを確認します。
  - 電源コードが、正しいタイプのものであるか。  
サーバーで使用できる電源コードを参照するには、次のようにします。
    - a. 以下へ進んでください。  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
    - b. 「Preconfigured Model (事前構成モデル)」または「Configure to order (注文構成製品)」をクリックします。
    - c. コンフィギュレーター・ページを表示するサーバーのマシン・タイプとモデルを入力します。
    - d. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」 → 「Power Cables (電源ケーブル)」をクリックします。
  - 絶縁体が擦り切れたり摩耗していないか。
3. 明らかに Lenovo によるものでない改造箇所をチェックします。Lenovo 以外の改造箇所の安全については適切な判断を行ってください。
4. 金属のやすりくず、汚れ、水やその他の液体、あるいは火災や煙による損傷の兆候など、明らかに危険な状態でないか、サーバーの内部をチェックします。
5. 磨耗したケーブル、擦り切れたケーブル、または何かではさまれているケーブルがないかをチェックします。
6. パワー・サプライ・カバーの留め金具 (ねじまたはリベット) が取り外されたり、不正な変更がされていないことを確認します。

## システムの信頼性に関するガイドライン

適切なシステム冷却および信頼性を確保するために、システムの信頼性に関するガイドラインを確認してください。

以下の要件を満たしていることを確認してください。

- サーバーに冗長電源が付属している場合は、各パワー・サプライ・ベイにパワー・サプライが取り付けられていること。
- サーバー冷却システムが正しく機能できるように、サーバーの回りに十分なスペースを確保してあること。約 50 mm (2 インチ) の空きスペースをサーバーの前面および背面の周囲に確保してください。ファンの前には物を置かないでください。
- 冷却と通気を確保するため、サーバーの電源を入れる前にサーバー・カバーを再取り付けしてください。サーバー・カバーを外した状態で 30 分以上サーバーを起動させないでください。サーバーのコンポーネントが損傷する場合があります。
- オプションのコンポーネントに付属する配線手順に従っていること。
- 障害のあるファンは、障害が発生してから 48 時間以内に交換すること。
- 取り外したホット・スワップ・ファンは、取り外してから 30 秒以内に交換すること。
- 取り外したホット・スワップ・ドライブは、取り外してから 2 分以内に交換すること。
- 取り外したホット・スワップ・パワー・サプライは、取り外してから 2 分以内に交換すること。
- サーバーに付属の各エア・バッフルが、サーバー起動時に取り付けられていること (一部のサーバーではエア・バッフルが複数付属している場合があります)。エア・バッフルがないままサーバーを起動させると、プロセッサが損傷する可能性があります。
- すべてのプロセッサ・ソケットには、ソケット・カバーまたはプロセッサとヒートシンクが取り付けられていること。
- 複数のプロセッサが取り付けられている場合、各サーバーのファン装着規則が厳格に守られていること。

## 静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い

静電気の放電による損傷の可能性を減らすために、静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い前に、以下のガイドラインを確認してください。

**注意：**静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

- 動作を制限して自分の周囲に静電気をためないようにしてください。
- 気温の低い時期は、デバイスの取り扱いに特に注意してください。暖房で室内の湿度が下がり、静電気が増えるためです。
- 特に電源をオンにしたサーバーの内部で作業を行うときは、常に静電気放電用のリスト・ストラップまたはその他の接地システムを使用してください。
- 部品を帯電防止パッケージに入れたまま、サーバーの外側の塗装されていない金属面に 2 秒以上接触させてください。これにより、パッケージごと自分の身体から静電気が排出されます。
- 部品をそのパッケージから取り出して、それを下に置かずに直接サーバーに取り付けてください。デバイスを下に置く必要がある場合は、帯電防止パッケージに入れます。デバイスをサーバーや金属面の上には置かないでください。
- デバイスを取り扱う際は、端またはフレームを持って慎重に持ってください。
- はんだの接合部、ピン、または露出した回路には触れないでください。
- 損傷の可能性を防止するために、デバイスに他の人の手が届かない位置を維持してください。

---

## ソリューションの電源をオンおよびオフにする

このセクションの説明に従って、ソリューションの電源をオンおよびオフにします。

## ソリューションの電源をオンにする

ソリューションが入力電力に接続されると、短いセルフテスト (電源状況 LED がすばやく点滅) を実行した後、スタンバイ状態になります (電源状況 LED が 1 秒に 1 回点滅)。

次のいずれかの方法で、ソリューションの電源をオン (電源 LED が点灯) にできます。

- 電源ボタンを押します。
- 停電の後、ソリューションを自動的に再起動させることができます。
- ソリューションは、Lenovo XClarity Controller に送信されるリモート・パワーオン要求に応答できます。

**重要：**Lenovo XClarity Controller (XCC) でサポートされるバージョンは、製品によって異なります。本書では、特に指定がない限り、Lenovo XClarity Controller のすべてのバージョンを Lenovo XClarity Controller および XCC と記載します。ご使用のサーバーでサポートされる XCC バージョンを確認するには、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> にアクセスしてください。

ソリューションの電源オフについては、7 ページの「ソリューションの電源をオフにする」を参照してください。

ノード電源ボタン LED (緑色) の状態は次のとおりです。

**オフ:** 電源が入っていないか、パワー・サプライまたは LED 自体に障害があります。

**高速で点滅 (毎秒 4 回):** ノードの電源がオフになっていて、オンにする準備ができていません。電源ボタンは無効です。この状態は約 5 秒から 10 秒続きます。

**低速で点滅 (1 秒あたり 1 回):** ノードの電源がオフになっており、オンにできる状態です。電源ボタンを押すと、ノードの電源をオンにすることができます。

**オン:** ノードの電源はオンになっています。

サポートされる各高密度サーバーの電源ボタンの位置については、次の図を参照してください。

### 1 SD650 V3 電源ボタン

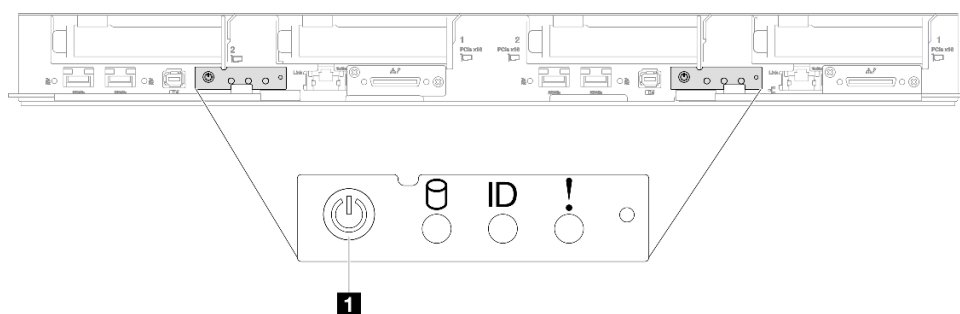


図 1. SD650 V3 電源ボタンの位置

**1** SD650-I V3 電源ボタン

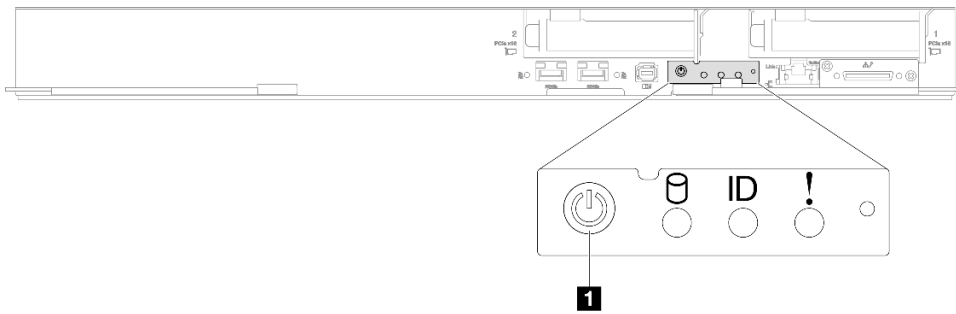


図2. SD650-I V3 電源ボタンの位置

**1** SD650-N V3 電源ボタン

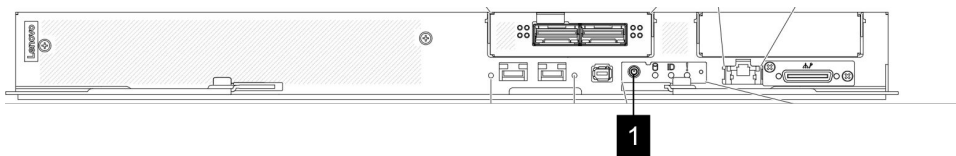


図3. SD650-N V3 電源ボタンの位置

**1** SD665 V3 電源ボタン

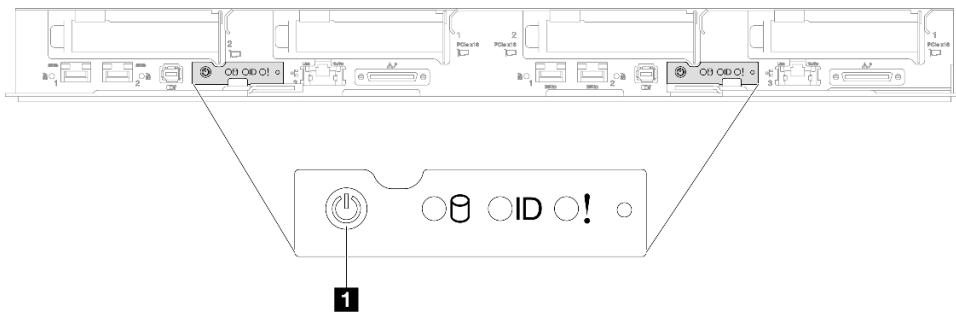


図4. SD665 V3 電源ボタンの位置

**1** SD665-N V3 電源ボタン

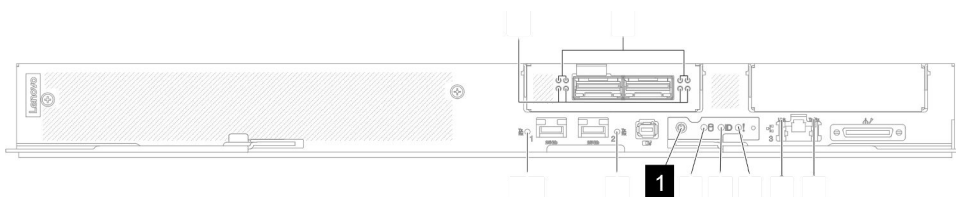


図5. SD665-N V3 電源ボタンの位置

## ソリューションの電源をオフにする

電源に接続されているときは、ソリューションはスタンバイ状態を維持し、Lenovo XClarity Controller がリモートのパワーオン要求に応答できるようになっています。ソリューションからすべての電源を切る (電源状況 LED がオフ) には、すべての電源コードを抜く必要があります。

ソリューションをスタンバイ状態にするには (電源状況 LED が 1 秒に 1 回点滅):

注: Lenovo XClarity Controller は、重大なシステム障害への自動的な応答としてソリューションをスタンバイ状態にできます。

- オペレーティング・システムを使用して正常シャットダウンを開始します (この機能がオペレーティング・システムでサポートされている場合)。
- 電源ボタンを押して正常シャットダウンを開始します (オペレーティング・システムでサポートされている場合)。
- 電源ボタンを 4 秒以上押して、強制的にシャットダウンします。

スタンバイ状態では、ソリューションは Lenovo XClarity Controller に送信されるリモート・パワーオン要求に応答できます。ソリューションの電源オンについては、[5 ページの「ソリューションの電源をオンにする」](#)を参照してください。

ノード電源ボタン LED (緑色) の状態は次のとおりです。

**オフ:** 電源が入っていないか、パワー・サプライまたは LED 自体に障害があります。

**高速で点滅 (毎秒 4 回):** ノードの電源がオフになっていて、オンにする準備ができていません。電源ボタンは無効です。この状態は約 5 秒から 10 秒続きます。

**低速で点滅 (1 秒あたり 1 回):** ノードの電源がオフになっており、オンにできる状態です。電源ボタンを押すと、ノードの電源をオンにすることができます。

**オン:** ノードの電源はオンになっています。

サポートされる各高密度サーバーの電源ボタンの位置については、次の図を参照してください。

### 1 SD650 V3 電源ボタン

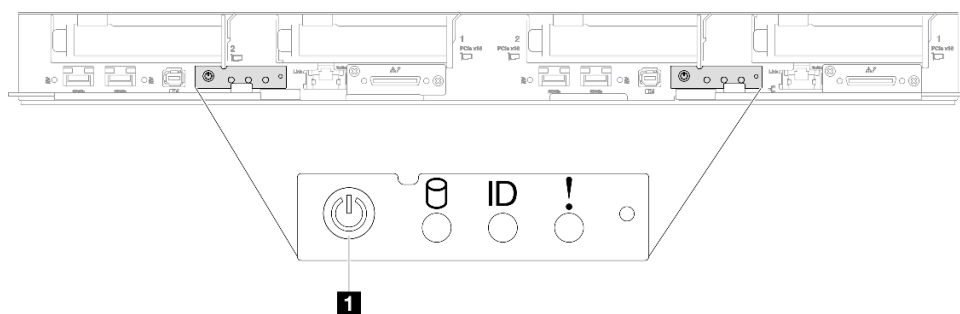


図 6. SD650 V3 電源ボタンの位置

**1** SD650-I V3 電源ボタン

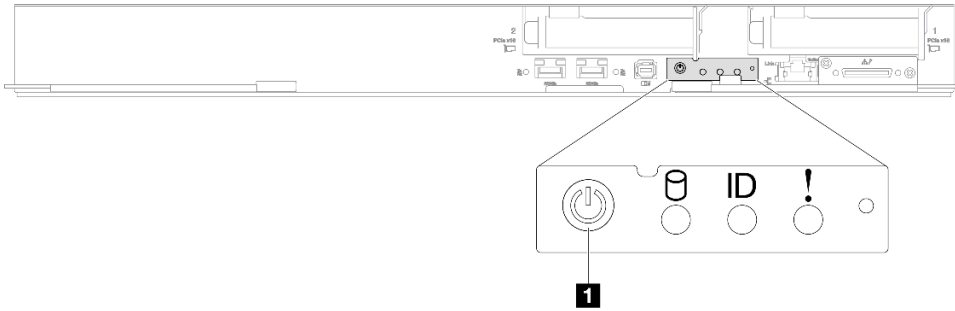


図 7. SD650-I V3 電源ボタンの位置

**1** SD650-N V3 電源ボタン

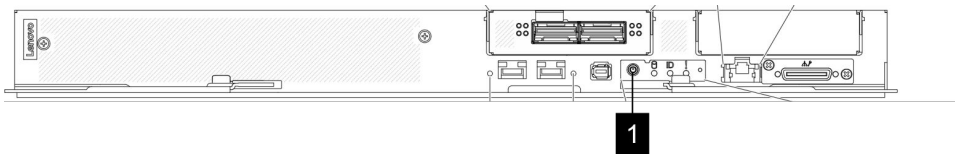


図 8. SD650-N V3 電源ボタンの位置

**1** SD665 V3 電源ボタン

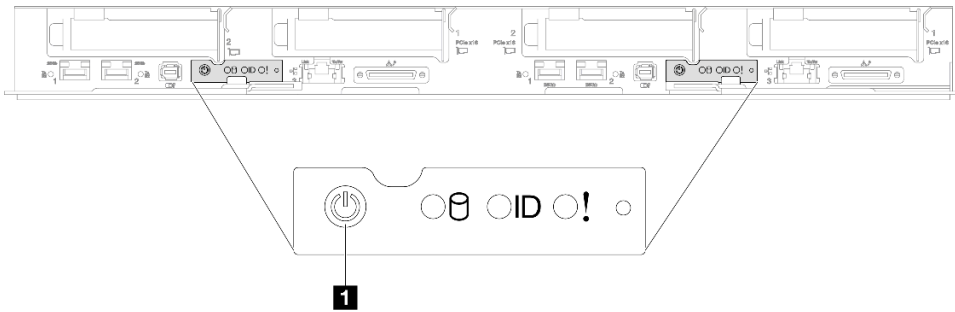


図 9. SD665 V3 電源ボタンの位置

**1** SD665-N V3 電源ボタン

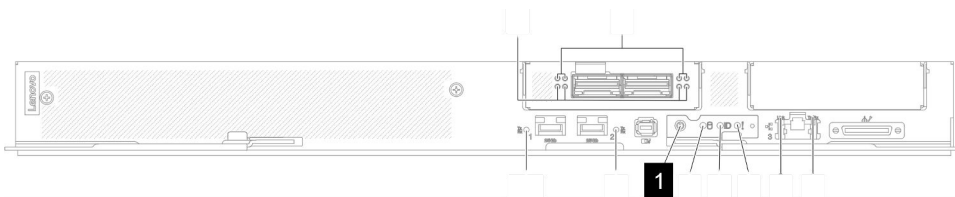


図 10. SD665-N V3 電源ボタンの位置



---

## エンクロージャーの交換

エンクロージャーの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

エンクロージャーの取り付け/取り外しタスクには、トレーニングを受けた技術員が3人必要です。

### ラックからのエンクロージャーの取り外し

ラックからエンクロージャーを取り外すには、この情報を使用します。

#### このタスクについて

##### S002



##### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

##### 注意：

- 安全に作業を行うために、1ページの「取り付けのガイドライン」および3ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- エンクロージャーの取り付け/取り外しタスクを完了するには、トレーニングを受けた技術員が3人必要です。
  - 2人の技術員がエンクロージャーの両側にある前面ハンドルと後部ハンドルを持ちます。
  - 1人の技術員がケーブルが損傷しないように保護します。
- 必要に応じてソリューションをシャットダウンするには、以下の手順に従います。
  1. マシン・タイプ・モデル、エンクロージャーのシリアル番号を記録し、取り外すエンクロージャー・ミッドプレーンから既存の汎用固有 ID (UUID) 情報を取得します。このデータを取得する手順に必要なステップは、エンクロージャーの機能状態に応じて異なる場合があります。
    - a. Lenovo XClarity Controller にログオンし、コマンド・ライン・インターフェース (CLI) にアクセスします。XCC CLI には、XCC への直接シリアル接続またはイーサネット接続、または XCC への Secure Shell (SSH) 接続を介してアクセスできます。コマンドを発行する前に、XCC での認証が必要です。
    - b. CLI の **info** コマンドを使用して、マシン・タイプ・モデル、エンクロージャー・シリアル番号、および UUID 値を照会します。作業を進める前に、この情報を記録しておいてください。
  2. エンクロージャーが作動していない:
    - a. エンクロージャー・ラベルの1つから、エンクロージャー・シリアル番号とマシン・タイプ・モデルを入手します。
    - b. 作業を進める前に、エンクロージャー・シリアル番号、マシン・タイプ・モデル、および UUID を記録します。
- エンクロージャーからすべての外部ケーブルを切り離します。
- QSFP ケーブルがソリューションに接続されている場合、余分な力をかけてケーブルを取り外します。

#### 手順

ステップ1. このタスクの準備をします。

- a. エンクロージャー前面のすべてのトレイを取り外します。22 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」を参照してください。
- b. EMC シールドを取り外します。78 ページの「EMC シールドの取り外し」を参照してください。
- c. ドリップ・センサー・アセンブリーを取り外します。25 ページの「ドリップ・センサー・アセンブリーの取り外し」を参照してください。
- d. SMM2 および SMM2 のサポート・ブラケットを取り外します。147 ページの「SMM2 の取り外し」を参照してください。
- e. すべてのパワー・サプライをすべて取り外します。91 ページの「ホット・スワップ・パワー・サプライの取り外し」または 67 ページの「DWC PSU の取り外し」を参照してください。
- f. 多岐管を取り外します。96 ページの「多岐管の取り外し」を参照してください。

ステップ2. 8本のねじを外して、両側の2つのサポート・ブラケットを取り外します。

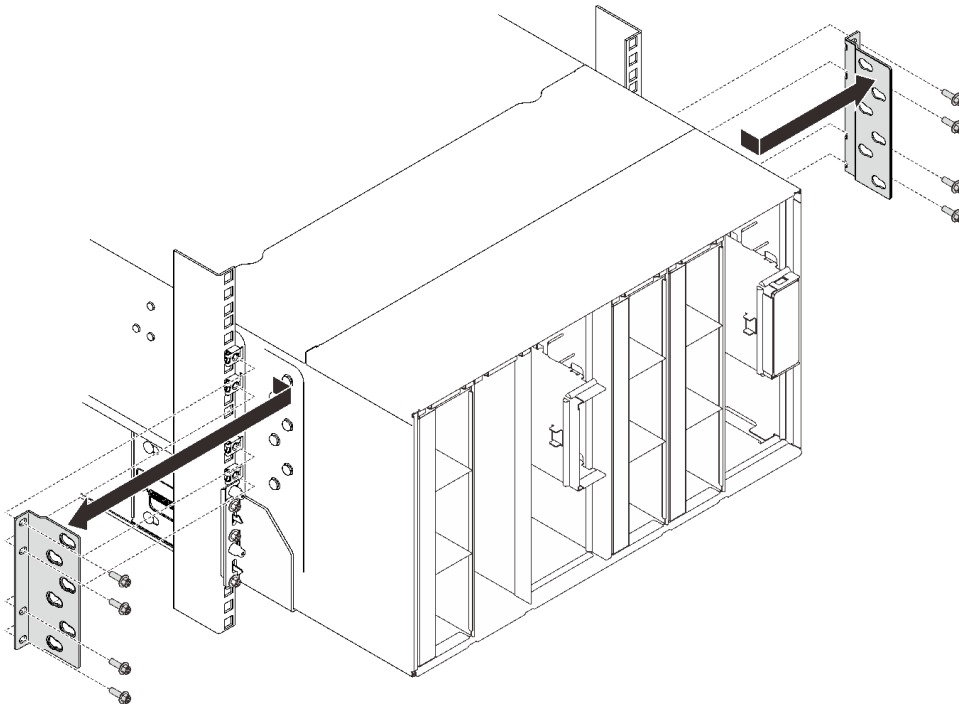


図11. サポート・ブラケットの取り外し

ステップ3. エンクロージャーの前面から2つのEIAカバーを取り外し、エンクロージャーをラックに固定している6本のねじを取り外します。

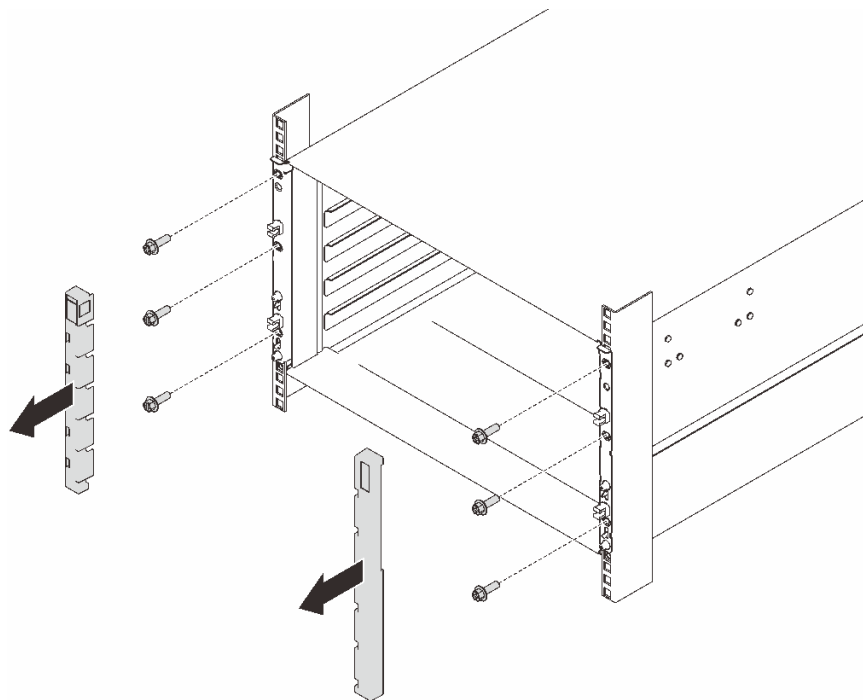


図 12. EIA カバーの取り外し

ステップ 4. 前面ハンドルを両側に取り付けることができるようになるまで、エンクロージャーをスライドさせて引き出します。ハンドルのスロットをエンクロージャーのポストと位置合わせし、所定の位置にロックされるまでハンドルを上にもスライドさせます。

**注意：**エンクロージャーの取り付け/取り外しタスクを完了するには、トレーニングを受けた技術員が 3 人必要です。

- 2 人の技術員がエンクロージャーの両側にある前面ハンドルと後部ハンドルを持つ必要があります。
- 1 人の技術員がケーブルが損傷しないように保護する必要があります。

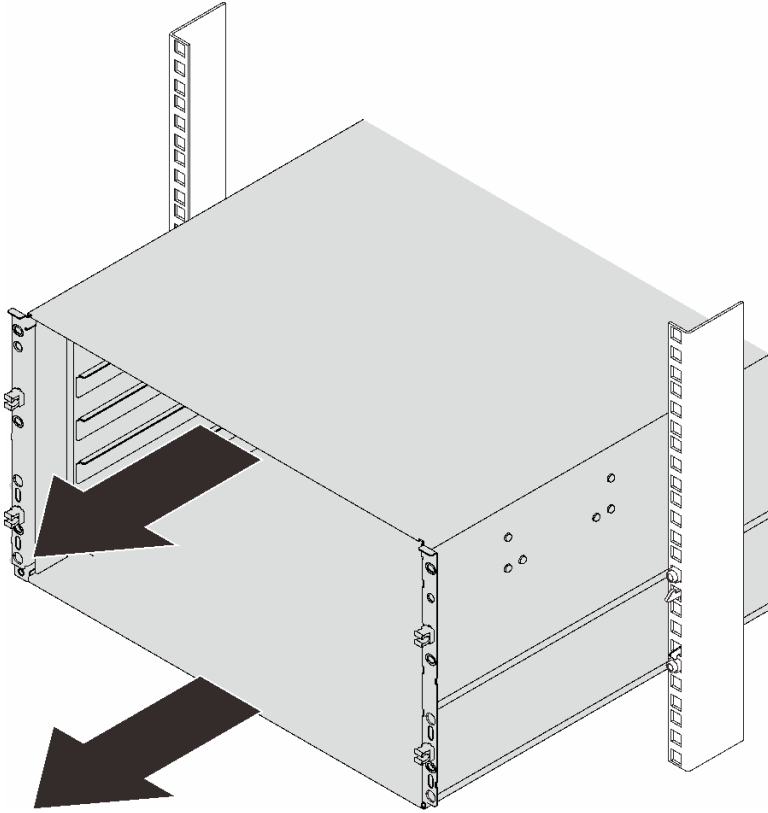


図 13. エンクロージャーのスライド

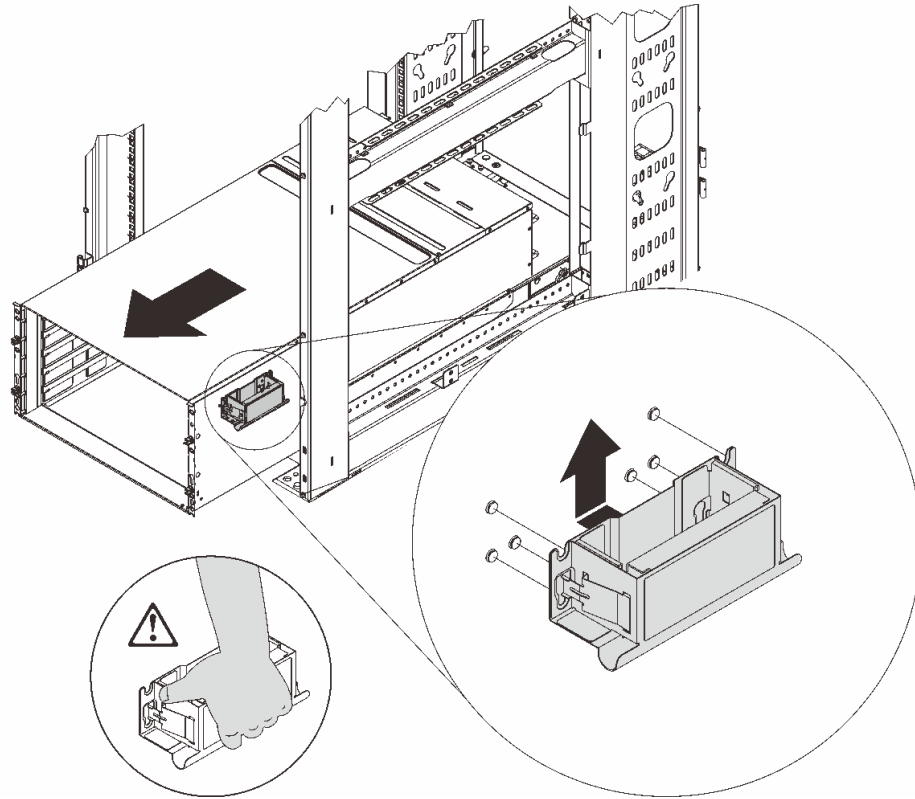


図 14. 前面ハンドルの取り付け

ステップ 5. 両側の前面ハンドルを持ち、後部ハンドルを取り付けるのに十分なスペースが空くまでエンクロージャーをスライドさせて取り出します。

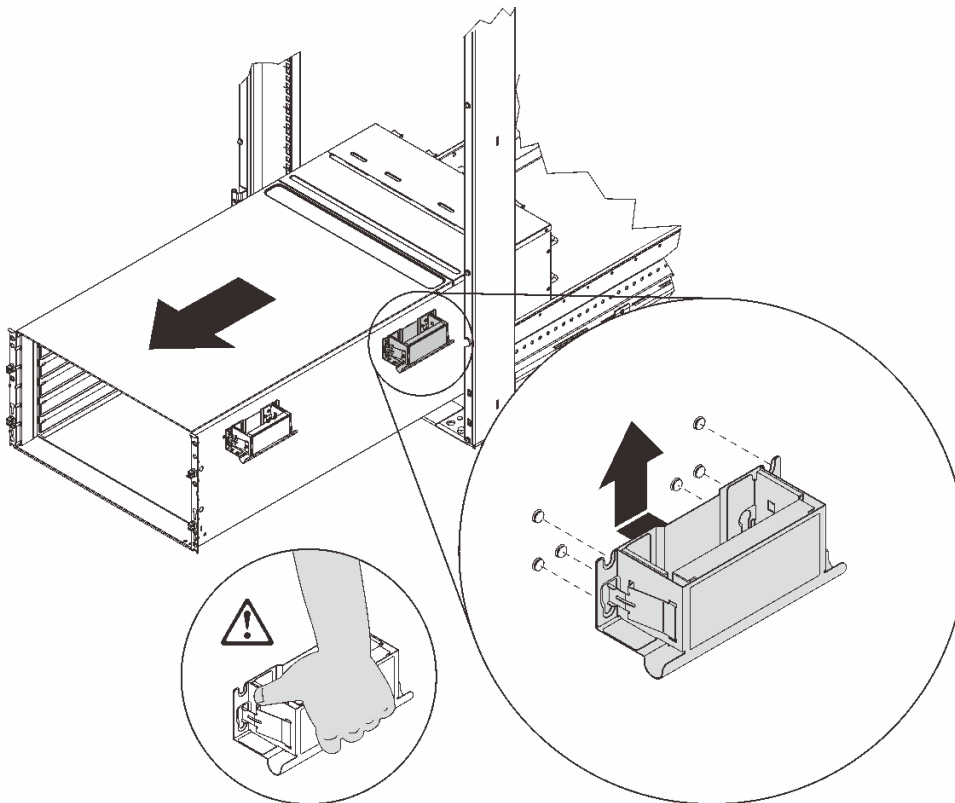


図15. 後部ハンドルの取り付け

ステップ6. 両側にある前面ハンドルと後部ハンドルを慎重に持ち、エンクロージャーをラックからスライドさせて引き出した後、エンクロージャーを安定した作業面にゆっくりと置きます。

注：持ち上げる前に、ハンドルの円柱がすべてしっかりはまっていることを確認してください。

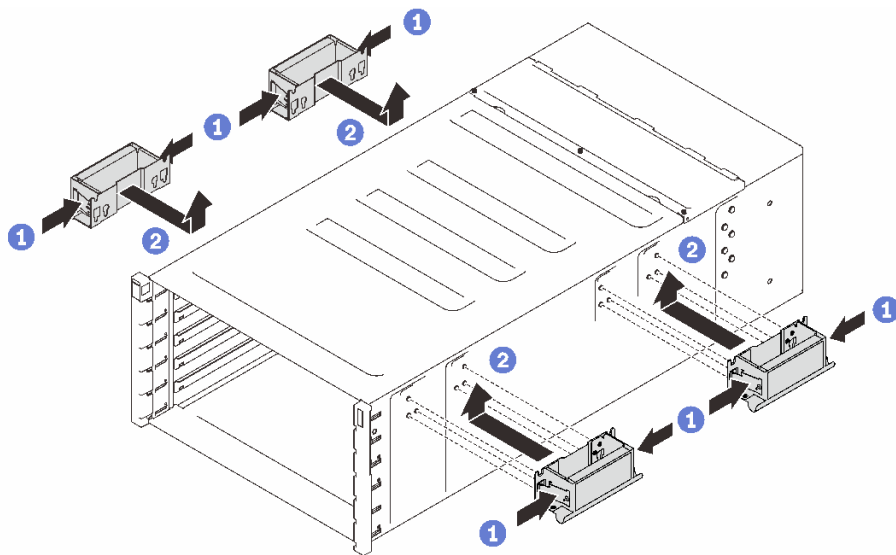


図 16. 4 個のハンドルの取り付け

## 終了後

1. ラックからレールを取り外すには、[https://serveroption.lenovo.com/rail\\_options/rail\\_options\\_high-density\\_servers](https://serveroption.lenovo.com/rail_options/rail_options_high-density_servers) に記載されている手順に従ってください。
2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## ラックへのエンクロージャの取り付け

ラックにエンクロージャを取り付けるには、以下に記載されている手順に従ってください。

### このタスクについて

#### S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

#### 注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- エンクロージャの取り付け/取り外しタスクを完了するには、トレーニングを受けた技術員が 3 人必要です。
  - 2 人の技術員がエンクロージャの両側にある前面ハンドルと後部ハンドルを持ちます。
  - 1 人の技術員がケーブルが損傷しないように保護します。

- ラックにレールを取り付けるには、[https://serveroption.lenovo.com/rail\\_options/rail\\_options\\_high-density\\_servers](https://serveroption.lenovo.com/rail_options/rail_options_high-density_servers)に記載されている手順に従ってください。

レールを正常に取り付けたら、以下の手順を実行してエンクロージャーをラックに取り付けます。

## 手順

ステップ1. 4つのハンドルすべてがエンクロージャーに取り付けられていることを確認します。

注：持ち上げる前に、ハンドルの円柱がすべてしっかりはまっていることを確認してください。

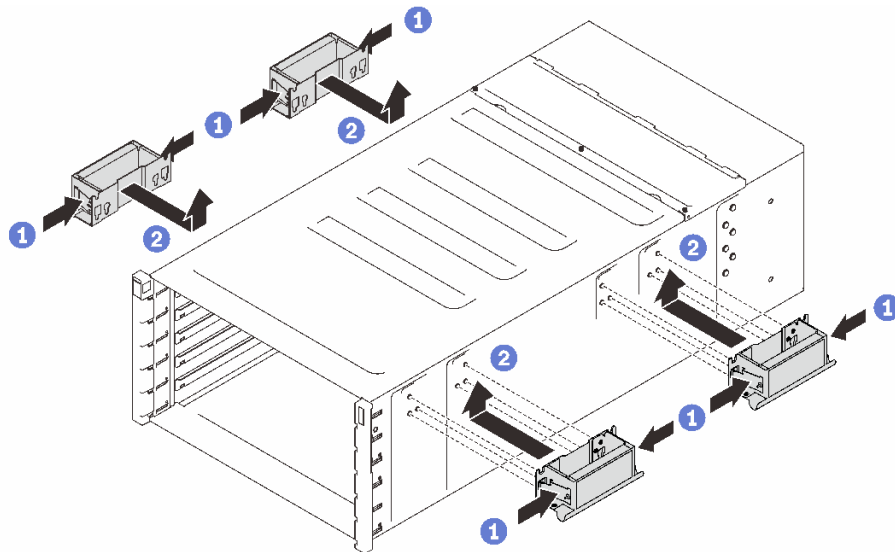


図17. 4個のハンドルの取り付け

ステップ2. エンクロージャーを慎重にラックに入れ、後部ハンドルが前部ラック・レールの近くに到達するまでエンクロージャーをスライドさせた後、両側の後部ハンドルを取り外します。



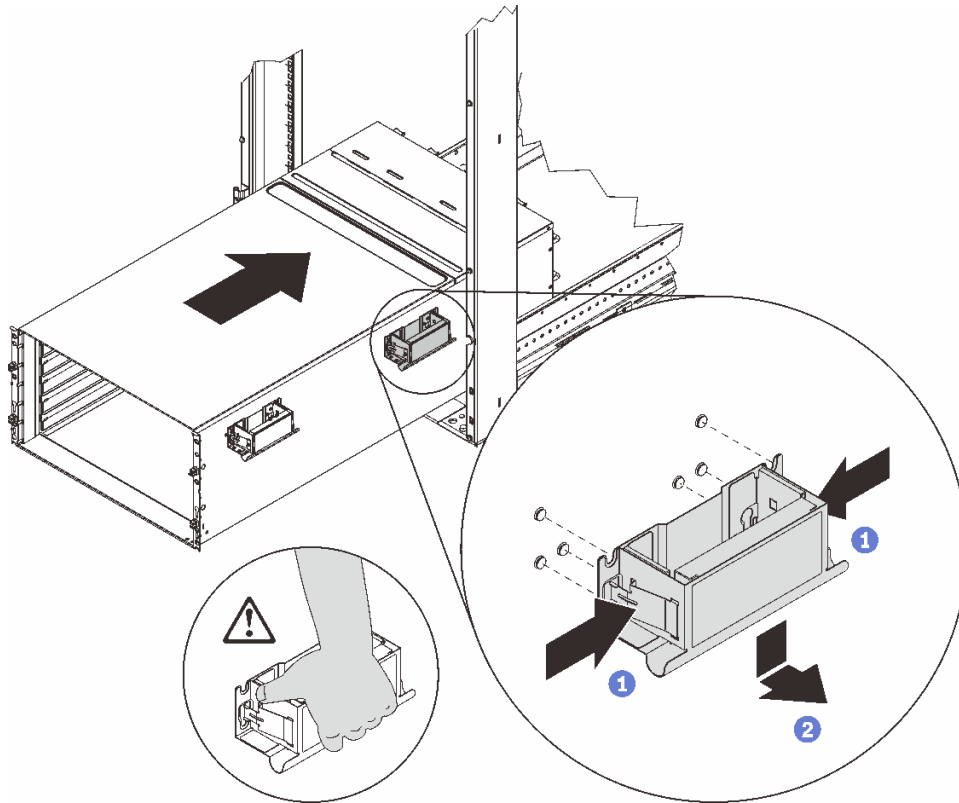


図18. 後部ハンドルの取り外し

ステップ3. 前部ハンドルが前部ラック・レールの近くに到達するまでエンクロージャーをスライドさせてさらにラックに挿入した後、両側の前部ハンドルを取り外します。

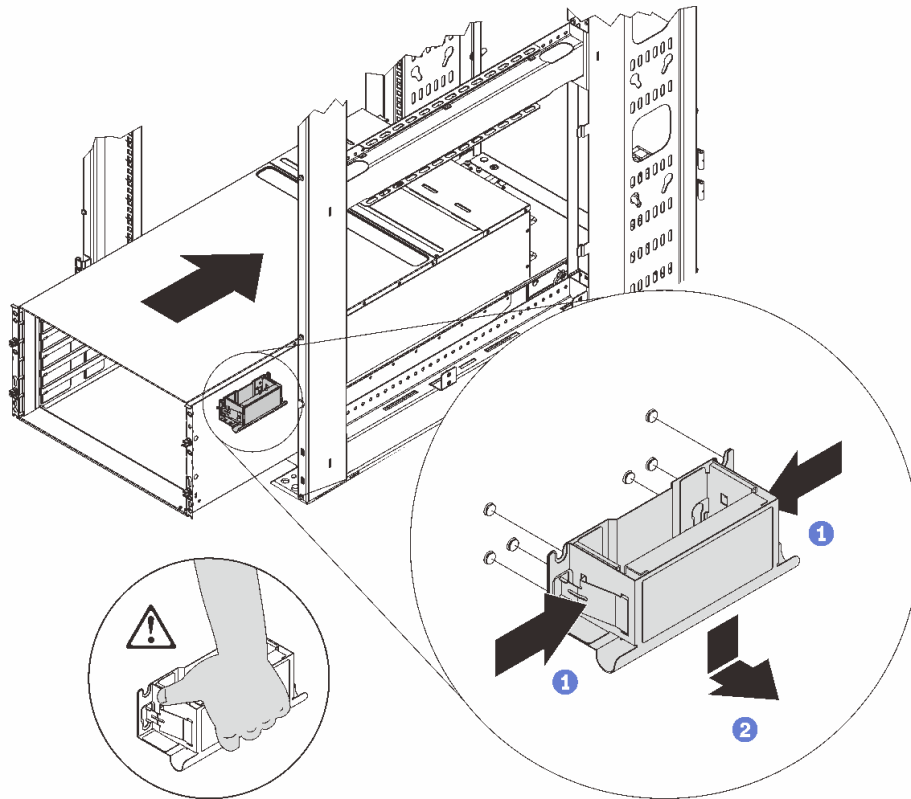


図19. 前面ハンドルの取り外し

ステップ4. エンクロージャーを戻してラックの奥までスライドさせます。

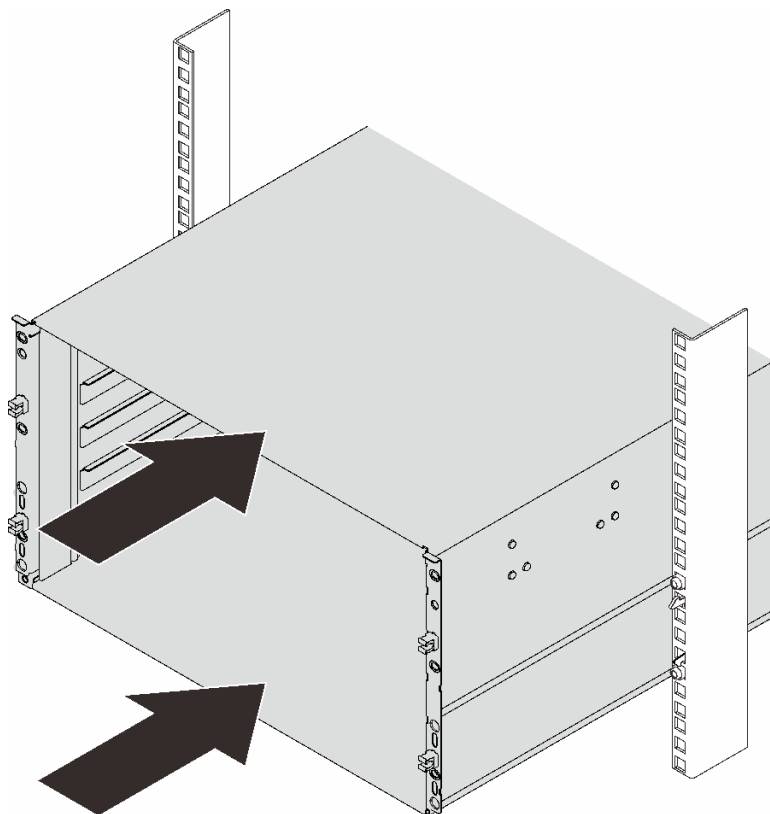


図20. ラックのスライド

ステップ5. 6本のねじを使用してエンクロージャーをラックに固定します。次に、EIAカバーを再取り付けします。

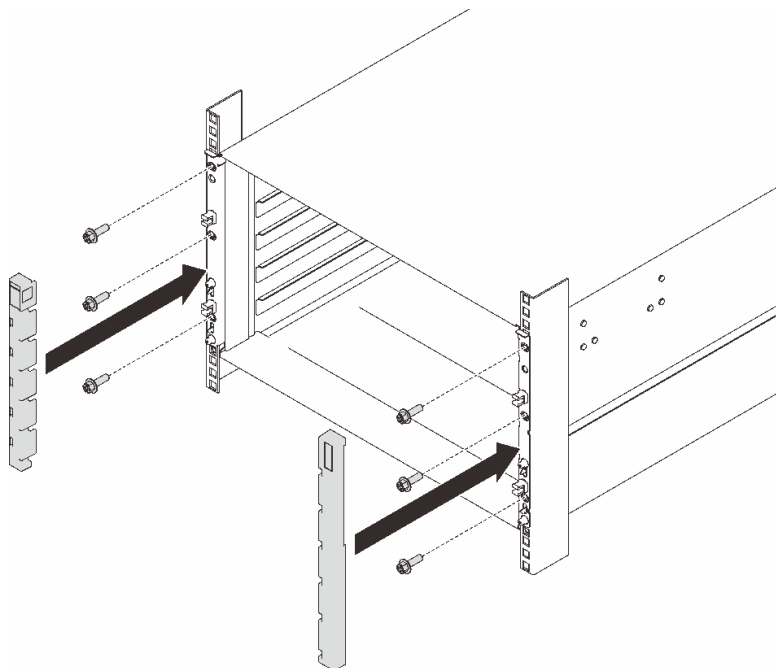


図21. EIA カバーの取り付け

ステップ6. 8本のねじを使用して、背面エンクロージャーに2個のサポート・ブラケットを固定します。

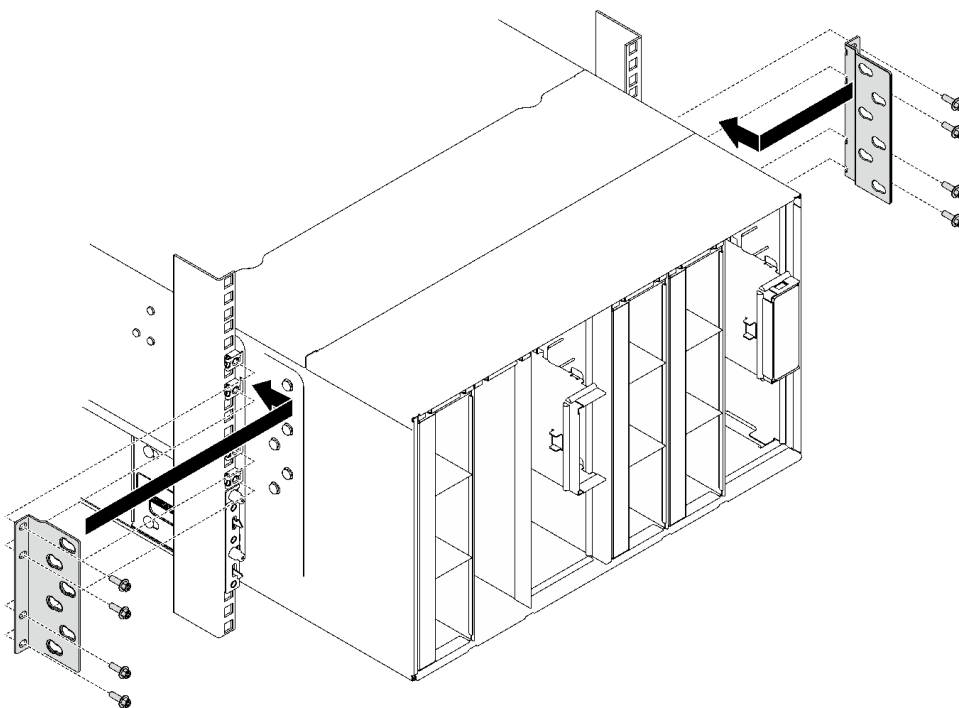


図22. サポート・ブラケットの取り付け

ステップ7. 配送用ブラケットを取り付けます。

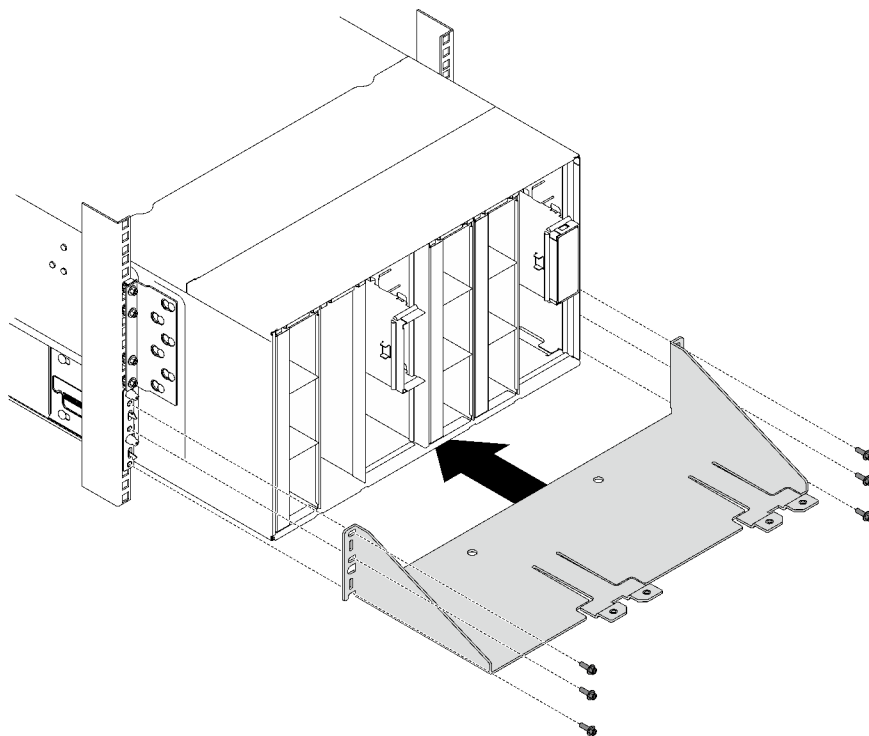


図23. 配送用ブラケットの取り付け

## 終了後

1. 多岐管を取り付けます。114 ページの「多岐管の取り付け」を参照してください。
2. すべてのパワー・サプライを取り付けます。94 ページの「ホット・スワップ・パワー・サプライの取り付け」または 73 ページの「DWC PSU の取り付け」を参照してください。
3. SMM2 および SMM2 のサポート・ブラケットを取り付けます。152 ページの「SMM2 の取り付け」を参照してください。
4. ドリップ・センサー・アセンブリーを取り付けます。27 ページの「ドリップ・センサー・アセンブリーの取り付け」を参照してください。
5. EMC シールドを取り付けます。81 ページの「EMC シールドの取り付け」を参照してください。
6. エンクロージャーにトレイを取り付けます。23 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照してください。
7. 必要な他のサーバー・コンポーネントをすべて取り付けます。
8. 必要なケーブルをすべて接続します。
9. エンクロージャーに電源を接続します。
10. 新規エンクロージャー・ミッドプレーンのシリアル番号 (例: **Y030UN34B063**) と UUID (例: **2E2B686CC6B311E2907C6EAE8B16A49E**) を記録します。
11. ソリューションのファームウェアを最新レベルに更新します。
12. Web インターフェースにログインします。
13. 「システム情報」セクションに進み、「ミッドプレーン VPD」タブをクリックします。
14. ファン/電源コントローラーに対して、新規エンクロージャー・ミッドプレーンのシリアル番号および UUID を更新します。

15. 上のリリース・ハンドルを閉じ、トレイをエンクロージャー・ミッドプレーン・コネクタに装着します。
16. シャットダウンしたノードをすべて再起動します。詳細な説明については、計算ノードに付属の資料を参照してください。
17. ファン/電源コントローラーの電源が自動的にオンにされます。

---

## DWC トレイの交換

DWC トレイの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し

エンクロージャーの DWC トレイを取り外すには、この情報を使用します。

#### このタスクについて

S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

#### 注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイの電源をオフにします。
- エンクロージャーからすべての外部ケーブルを切り離します。
- QSFP ケーブルがソリューションに接続されている場合、余分な力をかけてケーブルを取り外します。
- 本製品を安全に使用するために、トレイをラックから取り外すにはリフト・ツールを使用します。

注：図はご使用のハードウェアと多少異なる場合がありますが、取り付け方法は同じです。

#### 手順

ステップ 1. トレイを取り外します。

- a. ① 図に示されているように、前面カム・ハンドルを回転させます。トレイが、トレイ・ベイから約 0.6 cm (0.25 インチ) 外に出ます。
- b. ② カバーの右側に警告アイコンが表示されるまで、エンクロージャーの中から DWC トレイを引き出します。次に、両手で手やグリップ・トレイ (〜 49 lb) を調整して、慎重にエンクロージャーから引き出します。

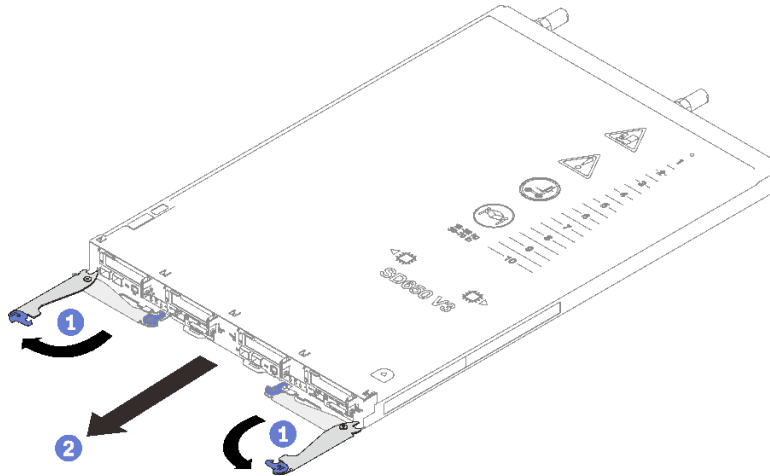


図24. トレイの取り外し

**注意：**

- システムの冷却を適正に保つために、各トレイ・ベイにDWCトレイまたはトレイ・ベイ・フィルターを取り付けないままエンクロージャーを作動させないでください。詳しくは、23ページの「エンクロージャーへのDWCトレイの取り付け」を参照してください。
- DWCトレイを取り外す場合は、トレイ・ベイ番号をメモしてください。DWCトレイを取り外した元とは異なるトレイ・ベイに再取り付けすると、意図しない結果になる可能性があります。一部の構成情報および更新オプションは、トレイ・ベイ番号に従って設定されます。DWCトレイを別のトレイ・ベイに再取り付けする場合は、DWCトレイの再構成が必要になる場合があります。

ステップ2. DWCトレイの作業が終了したら、できるだけ早くトレイを元の位置に戻してください。

## 終了後

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## エンクロージャーへのDWCトレイの取り付け

DWCトレイをエンクロージャーに取り付けるには、この情報を使用します。

### このタスクについて

S002



**警告：**

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにす

るものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1ページの「取り付けのガイドライン」および3ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。

注：本製品を安全に使用するために、トレイをラックに取り付けるにはリフト・ツールを使用します。

## 手順

注：図はご使用のハードウェアと多少異なる場合がありますが、取り付け方法は同じです。

ステップ1. トレイを取り付けるトレイ・ベイを選択します。

注意：

- システムの冷却を適正に保つために、各トレイ・ベイにDWCトレイまたはトレイ・ベイ・フィラーを取り付けないままエンクロージャーを作動させないでください。参考までに以下の図を参照してください。
- DW612S エンクロージャーにトレイを取り付けるときはスロット1から開始します。
- 取り外したDWCトレイを再取り付けする場合は、取り外したときと同じトレイ・ベイに取り付ける必要があります。一部のDWCトレイ構成情報および更新オプションは、トレイ・ベイ番号に従って設定されます。DWCトレイを別のトレイ・ベイに再取り付けすると、予期しない影響がある可能性があります。DWCトレイを別のトレイ・ベイに再取り付けする場合は、DWCノードを再構成する必要がある場合があります。

ステップ2. トレイを取り付けます。

- a. ① DWCトレイの前面カム・ハンドルがオープン位置にあることを確認します。次に、DWCトレイを、止まるトレイ・ベイに挿入します。
- b. ② DWCトレイの前面にある前面カム・ハンドルを閉じて、エンクロージャーにトレイを固定します。

注：モデルによっては、ご使用のソリューションの外観は、図と若干異なる場合があります。

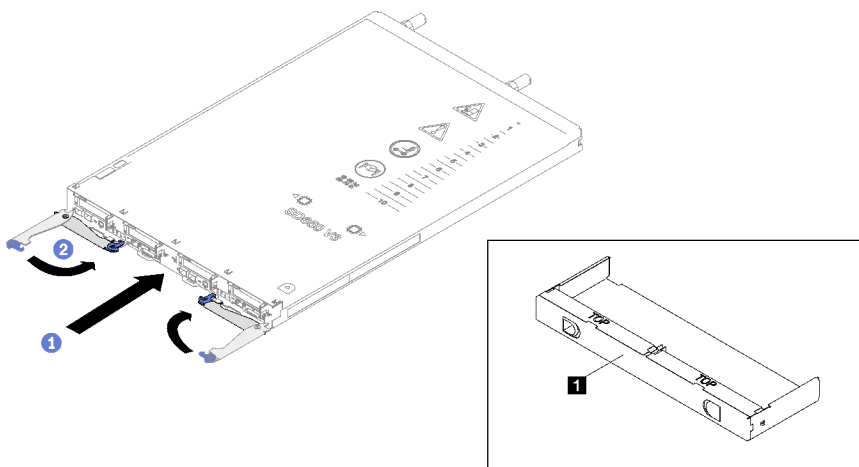


図25. トレイの取り付け

① トレイ・ベイ・フィラー



注：DWCトレイを取り付けた後、DWCトレイのXCCが初期化されます。このプロセスは約110秒かかります。電源LEDが高速で点滅し、DWCトレイ上の電源ボタンは、このプロセスが完了するまで応答しません。

ステップ3. 必要なすべての外部ケーブルをエンクロージャーに接続します。

注：余分な力をかけてQSFPケーブルをソリューションに接続します。

ステップ4. 電源ボタンを押して、DWCトレイの両方のノードをオンにすることができます。

ステップ5. 前面オペレーター・パネル上の電源LEDが継続的に点灯していることを確認します。これは、各ノードに電力が供給され、電源がオンになっていることを示します。

ステップ6. 他に取り付けるトレイがある場合、ここで実行します。

## 終了後

- DWCトレイを初めてエンクロージャーに取り付ける場合は、Setup Utility を使用してDWCトレイを構成し、DWCトレイのオペレーティング・システムをインストールする必要があります。
- DWCトレイの構成を変更した場合、あるいは取り外したDWCトレイとは別のトレイを取り付ける場合は、Setup Utility を使用してDWCトレイを構成する必要があります。また、DWCトレイのオペレーティング・システムをインストールする必要がある場合があります。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

---

## エンクロージャーでのコンポーネントの交換

エンクロージャーのコンポーネントの取り外しと取り付けを行うには、以下の情報を使用します。

### ドリップ・センサー・アセンブリーの交換

ドリップ・センサー・アセンブリーの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

#### ドリップ・センサー・アセンブリーの取り外し

ドリップ・センサー・アセンブリーを取り外すには、この情報を使用します。

### このタスクについて

#### S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

#### 注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。

## 手順

ステップ1. EMC シールドを取り外します。78 ページの「EMC シールドの取り外し」を参照してください。

ステップ2. ドリップ・センサー・アセンブリーを取り外します。

- a. ① ラッチを上を押します。
- b. ② ドリップ・センサー・アセンブリーを後方にスライドさせます。ドリップ・センサー・アセンブリーを持ち上げてセンサー・ポストが見えるようにして、エンクロージャーから引き出します。

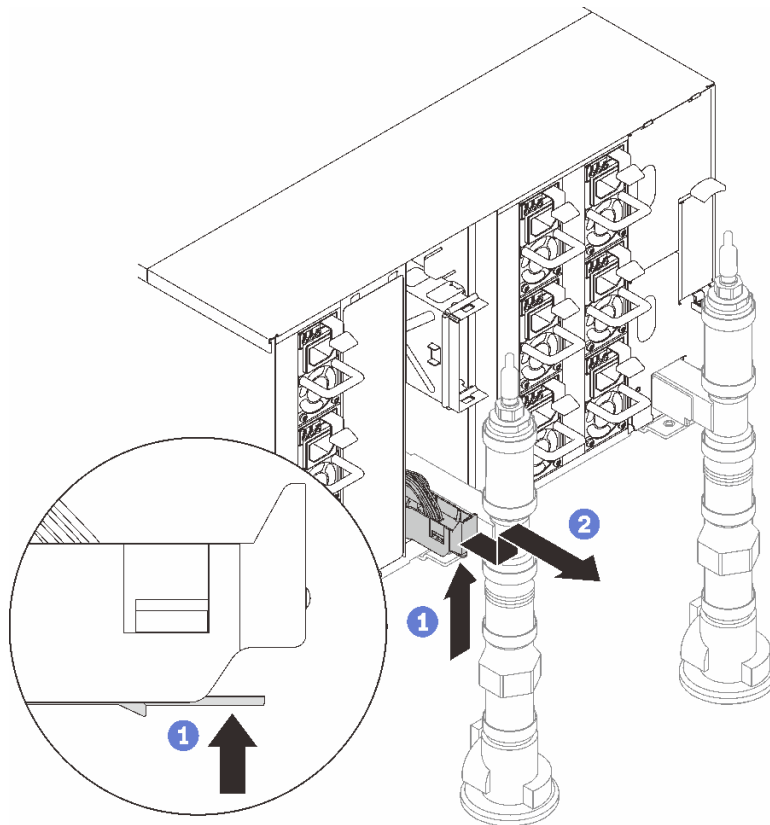


図26. ドリップ・センサー・アセンブリー、取り外し

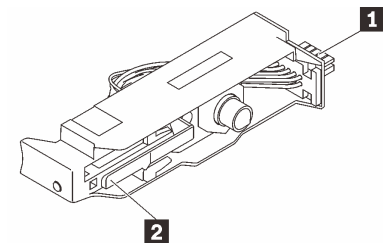


図27. ドリップ・センサー・アセンブリー

表1. ドリップ・センサー・アセンブリー

① コネクター	② ラッチ
---------	-------

終了後

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## ドリップ・センサー・アセンブリーの取り付け

ドリップ・センサー・アセンブリーを取り付けるには、この情報を使用します。

### このタスクについて

#### S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

#### 注意：

- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#) および [3 ページの「安全検査のチェックリスト」](#) をお読みください。

**ファームウェアとドライバーのダウンロード:** コンポーネントの交換後、ファームウェアまたはドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/dw612-enclosure/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについては、「[ユーザー・ガイド](#)」または「[システム構成ガイド](#)」の「[ファームウェア更新](#)」を参照してください。

## 手順

ステップ 1. ドリップ・センサー・アセンブリーをエンクロージャーと位置合わせし、所定の位置にスライドさせます。

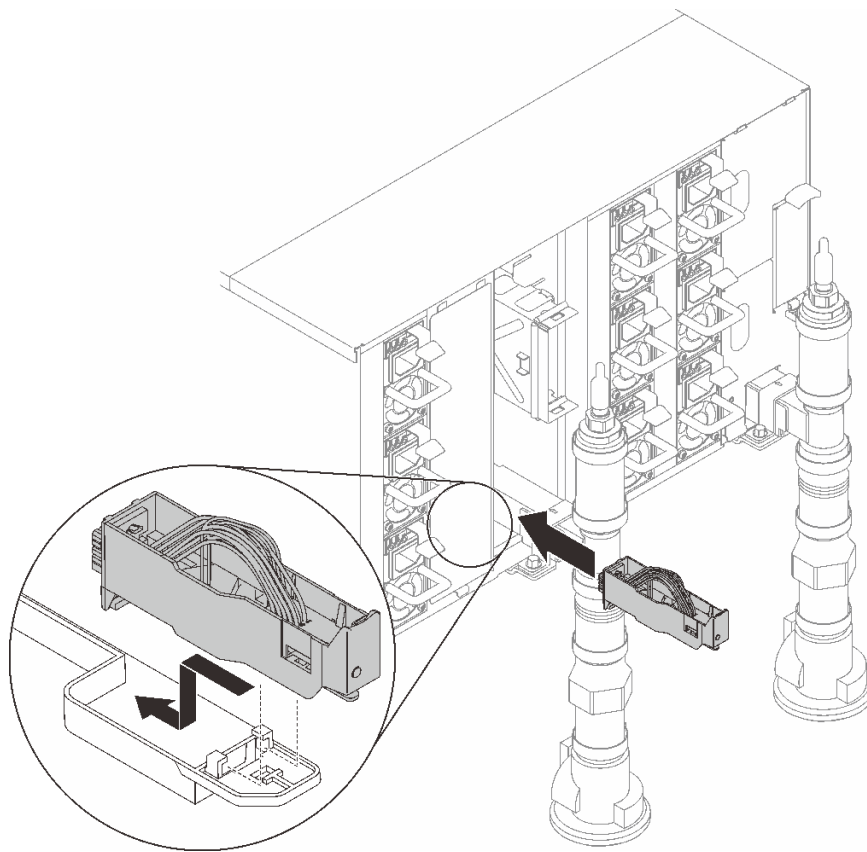


図28. ドリップ・センサー・アセンブリーの取り付け

## 終了後

EMC シールドを取り付けます。81 ページの「EMC シールドの取り付け」を参照してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## DWC PSU ブラケットの交換

DWC PSU ブラケットの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### DWC PSU ブラケットの取り外し

以下の情報を使用して、DWC PSU ブラケットを取り外します。

### このタスクについて

S001





危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイ스에複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

S035



警告：

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

警告：



接触電流が高くなっています。サプライに接続する前にアースに接続してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- パワー・サプライの背面にあるコネクタから電源コードを抜きます。

- ソリューションに DWC PSU が 1 台しか取り付けられていない場合は、パワー・サプライを取り外す前にソリューションの電源をオフにする必要があります。

## 手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. DWC PSU を取り外します。67 ページの「DWC PSU の取り外し」を参照してください。

ステップ 2. DWC PSU ブラケットを取り外します。

- a. ① WC2 にあるねじを取り外します。
- b. ② WC1 にあるねじを取り外します。
- c. ③ DWC PSU ブラケットをエンクロージャーからスライドさせて取り出します。

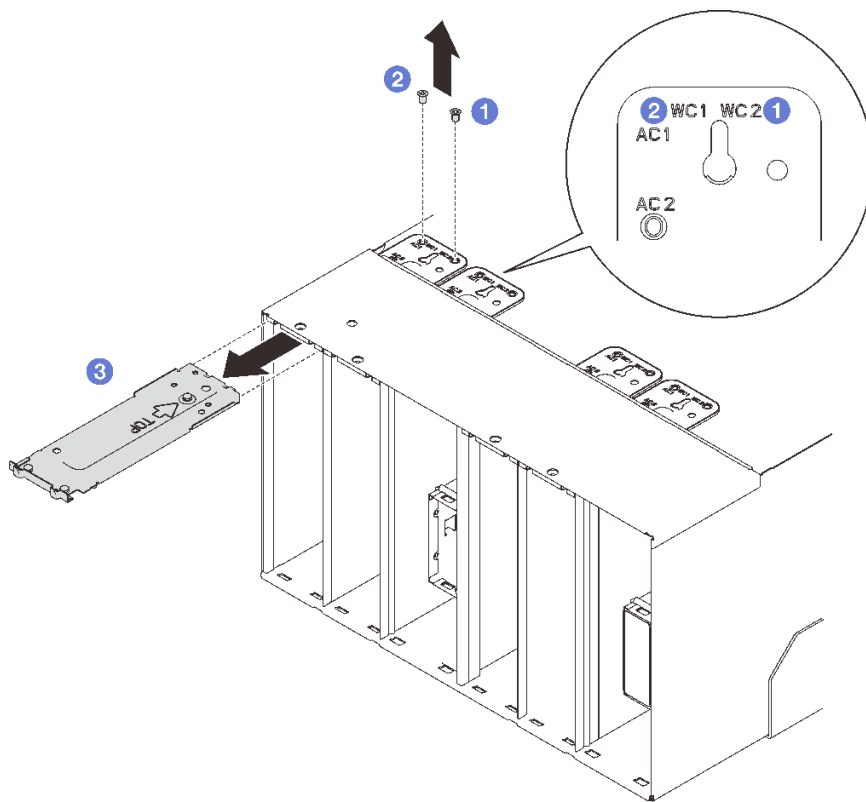


図 29. DWC PSU ブラケットの取り外し

## 終了後

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

PSU スロットが空のままになる場合は、エンクロージャーに DWC PSU フィラーを取り付けて、2 本のねじで固定します。

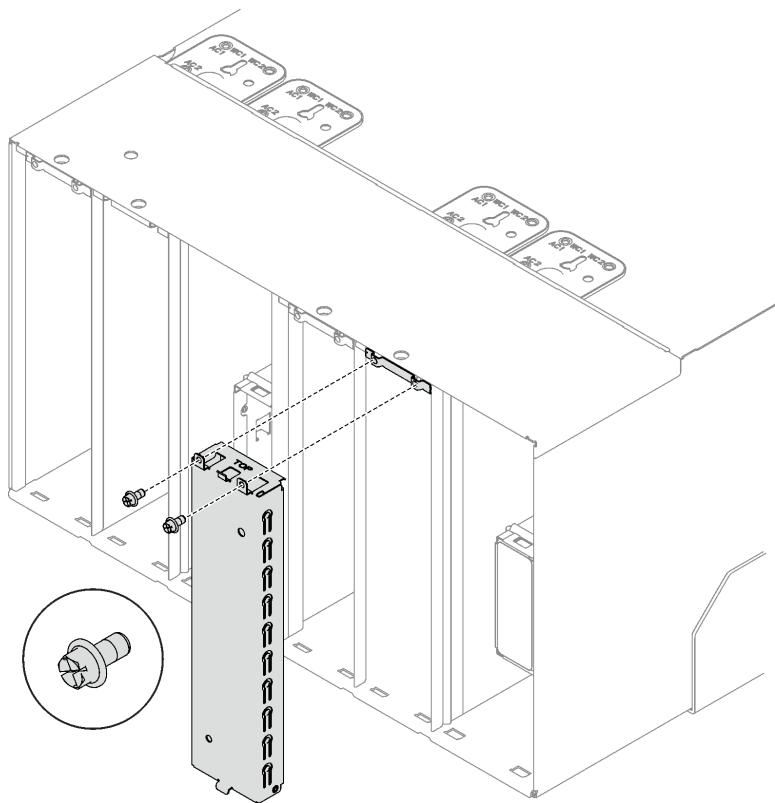


図30. DWC PSU フィラーの取り付け

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

### DWC PSU ブラケットの取り付け

以下の情報を使用して、DWC PSU ブラケットを取り付けます。

このタスクについて

S001





危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

S035



警告：

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

警告：



接触電流が高くなっています。サプライに接続する前にアースに接続してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- 以下の注意事項では、このエンクロージャーがサポートしているパワー・サプライのタイプ、およびパワー・サプライを取り付けるときに考慮する必要があるその他の情報を記載しています。
  - 必ず、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「PSU 構成」にあるガイドラインに従ってください。
  - 冗長性をサポートするには、追加のホット・スワップ・パワー・サプライまたは DWC PSU を取り付ける必要があります（ご使用のモデルに未取り付けの場合）。
  - 取り付けるデバイスがサポートされていることを確認します。エンクロージャーでサポートされているオプションのデバイスのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com> を参照してください。
- DWC PSU フィラーが取り付けられている場合、2 本のねじを取り外します。次に、DWC PSU フィラーを取り外します。



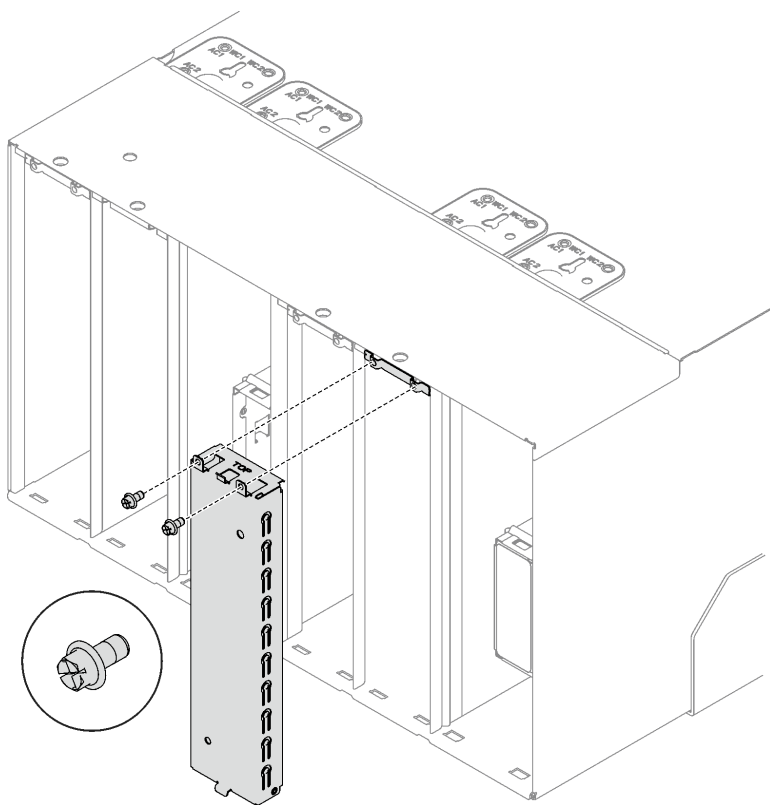


図31. DWC PSU フィラーの取り外し

## 手順

ステップ1. ストッパーがエンクロージャーにしっかり取り付けられていることを確認します。

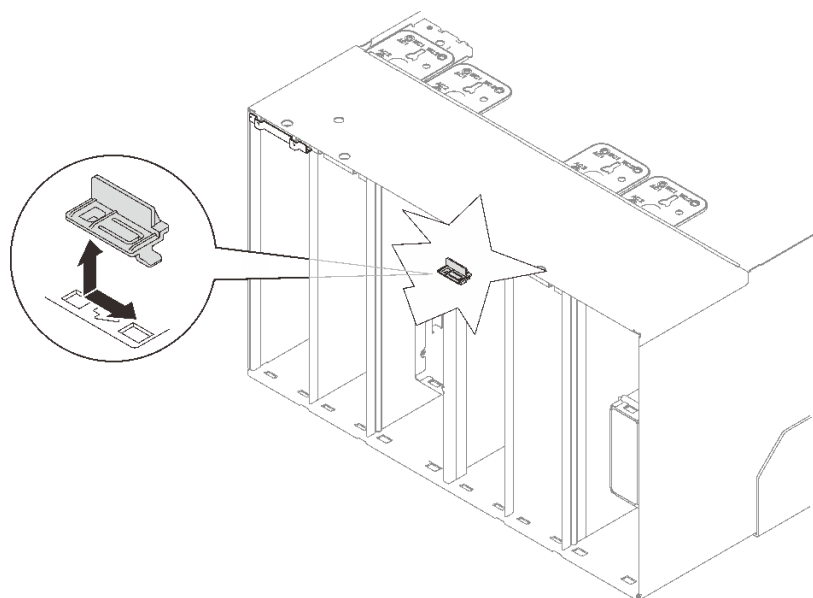


図32. ストッパーの位置

ステップ 2. DWC PSU ブラケットを取り付けます。

- a. ① DWC PSU ブラケットをエンクロージャーにスライドさせます。
- b. ② WC 1 にあるねじを固定します。
- c. ③ WC 2 にあるねじを固定します。

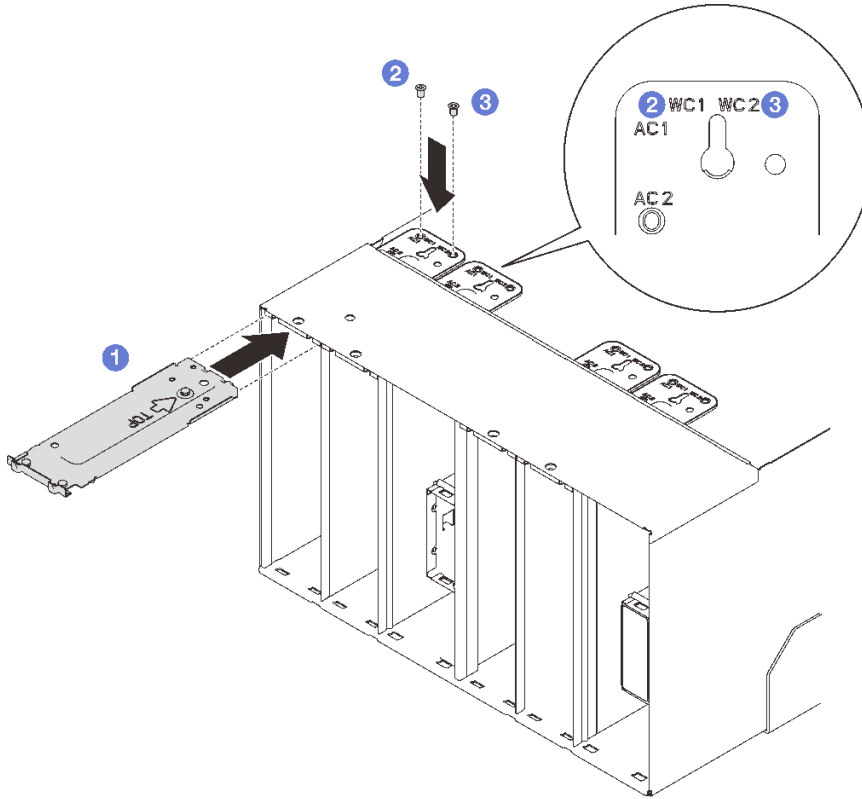


図 33. DWC PSU ブラケットの取り付け

## 終了後

DWC PSU を取り付けます。73 ページの「DWC PSU の取り付け」を参照してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## DWC PSU 多岐管の交換

DWC PSU 多岐管の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

## DWC PSU 多岐管の取り外し

以下の情報を使用して、DWC PSU 多岐管を取り外します。

## このタスクについて

### 警告：

水は皮膚や眼に刺激を与えることがあります。潤滑剤に直接触れないでください。

## S002



### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

## S038



### 警告：

この手順では、目を保護する防具を装着する必要があります。

## L011



تحذير: يجب ارتداء النظارات الواقية لهذا الاجراء. (L011)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessários óculos de proteção. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими предпазни очила. (L011)

**ATTENTION :** Cette procédure requiert des lunettes de protection. (L011)

警告: 该过程需要护目镜。 (L011)

警告 : 此程序需要護目鏡。 (L011)

OPREZ: Za izvođenje postupka su potrebne zaštitne naočale. (L011)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L011)

**Pas på!** Proceduren kræver beskyttelsesbriller. (L011)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure is een beschermende bril vereist. (L011)

**CAUTION:** Protective eyewear is needed for the procedure. (L011)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät silmänsuojaimien käyttöä. (L011)

**Vorsicht:** Bei dieser Prozedur eine Schutzbrille tragen. (L011)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται προστατευτικά γυαλιά. (L011)

**VESZÉLY:** Az eljáráshoz védőszemüveget kell viselni. (L011)

**ATTENZIONE:** per la procedura sono necessarie protezioni per gli occhi. (L011)

危険: この作業には目を保護する道具が必要です。  
(L011)

주의: 이 절차에는 보호용 안경이 필요합니다. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За изведување на постапката потребни се заштитни очила. (L011)

تعمیر :  
تعمیر  
تعمیر  
تعمیر  
تعمیر  
تعمیر  
(L011)

**ADVARSEL:** Vernebriller må benyttes for denne prosedyren. (L011)

**ZAGROŻENIE:** Procedura wymaga zastosowania okularów ochronnych. (L011)

**CUIDADO:** É necessário utilizar protecção ocular para a execução deste procedimento.  
(L011)

**ОСТОРОЖНО:** При выполнении этой операции необходимо надеть защитные очки. (L011)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje pomôcku na ochranu očí. (L011)

**POZOR:** Za ta postopek je potrebna zaščitna oprema za oči. (L011)

**PRECAUCIÓN:** Utilice protección ocular para llevar a cabo el procedimiento. (L011)

**Varning:** Skyddsglasögon krävs. (L011)

ཉེན་བརྗེ། : བཞོལ་སྐྱོད་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ས་བ་ལྷན་བའི་མིག་ཤེལ་གོན་དགོས། (L011)

ئاگاھلاندۇرۇش : سز مەشغۇلات جەريانىدا كۆز ئاسراش كۆزەينىكى تاقىۋېلىشىڭىز كېرەك. (L011)

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh yenjging baujhoh lwgda. (L011)

## L014



تحذير: يجب ارتداء القفازات الكيميائية المقاومة لهذا الاجراء. (L014)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessárias luvas com resistência química. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими химически устойчиви ръкавици. (L014)

**ATTENTION :** Cette procédure requiert des gants de protection contre les produits chimiques. (L014)

警告: 该过程需要化学防护手套。 (L014)

警告: 此程序需要抗化學劑手套。 (L014)

**OPREZ:** Za ovaj postupak su potrebne kemijski otporne zaštitne rukavice. (L014)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L014)

**Pas på!** Bær handsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier, når du skal udføre denne proces. (L014)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure zijn tegen chemicaliën beschermende handschoenen vereist. (L014)

**CAUTION:** Chemical resistant gloves are needed for this procedure. (L014)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät kemiallisesti kestävästä materiaaleista valmistettujen suojakäsineiden käyttöä. (L014)

**Vorsicht:** Bei dieser Aktion müssen chemische Schutzhandschuhe getragen werden. (L014)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται ειδικά γάντια, ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. (L014)

**VIGYÁZAT:** Az eljáráshoz vegyi anyagokkal szemben ellenálló védőszemüveget kell viselni. (L014)

**ATTENZIONE:** per questa procedura sono necessari guanti resistenti ad agenti chimici. (L014)

危険: この作業には化学耐性のあるグローブが必要です。 (L014)

주의: 이 절차를 수행하려면 내화학성 장갑을 착용해야 합니다. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За изведуванье на оваа постапка потребни се ракавици за хемиска заштита. (L014)

تعمیر :  
بند  
بعمیر  
بند  
بند  
بند  
بند  
بند  
بند  
بند  
بند  
(L014)

**ADVARSEL:** Vernehansker av motstandsdyktig materiale må benyttes for denne prosedyren. (L014)

**ZAGROŽENIE:** Procedura wymaga użycia rękawic ochronnych. (L014)

**CUIDADO:** É necessária a utilização de luvas resistentes a químicos para a execução deste procedimento. (L014)

**ОСТОРОЖНО:** Для этой процедуры необходимы перчатки, устойчивые к химическим воздействиям. (L014)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje rukavice odolné chemikáliám. (L014)

**POZOR:** Za delo so potrebne proti kemičnim sredstvom odporne rokavice. (L014)

**PRECAUCIÓN:** Utilice guantes resistentes a los productos químicos para llevar a cabo el procedimiento. (L014)


**Varning:** Kemikalietåliga handskar behövs. (L014)

ཉེན་ལ། : བཞོལ་སྐྱོད་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་རུས་པ་ལྷན་པའི་རྩིས་འགྱུར་རུལ་འགོག་ལག་ཁྱུངས་གོན་དགོས།  
(L014)

ئاگاھلاندۇرۇش: بۇ مەشغۇلات جەريانىدا خىمىيىلىك چىرىشتىن ساقلىنىش پەللىمىنى كىيىۋېلىشىڭىز كېرەك. (L014)

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh madfwngz naih vayoꝝ myaex. (L014)

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبتلة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危険: 由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險: 本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)







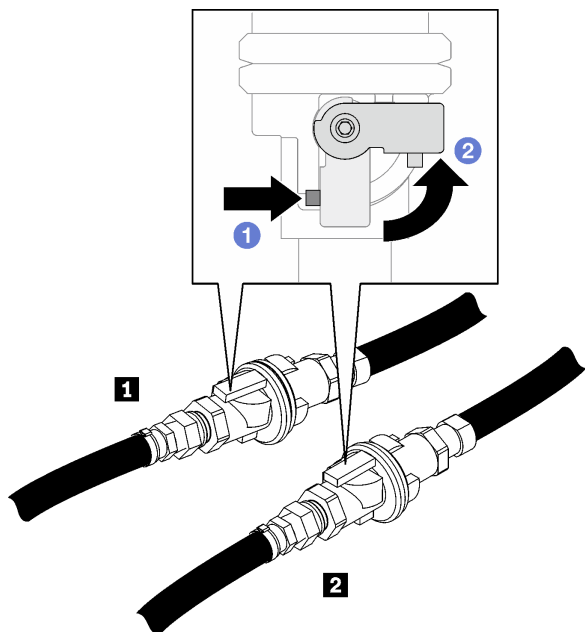


図 34. Eaton ボール・バルブを閉じる

表 2. Eaton ボール・バルブ

<b>1</b> ラック・サプライ (DWC PSU 多岐管)	<b>2</b> ラック・リターン (DWC PSU 多岐管)
---------------------------------	---------------------------------

ステップ 4. ラック・リターン・ホースをバケットに入れて、ボールのロック解除ピンを押し、バルブが約 1/4 開くまでバルブ・アクチュエーター・バルブをゆっくり回転させます。

注：ラック・ボール・バルブを完全に開けないでください。開けてしまうと、ラックから排水する際に流量を制御する能力が低下します。

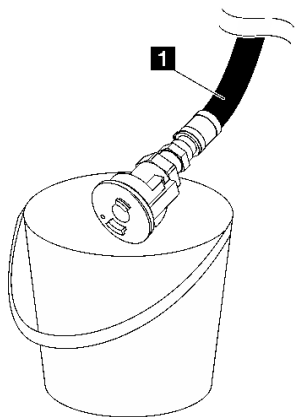


図 35. バケット内のラック・リターン・ホース

表 3. バケット内のラック・リターン・ホース

<b>1</b> ラック・リターン (DWC PSU 多岐管)
---------------------------------

ステップ 5. ホース・アセンブリー (お客様の設置場所に付属) を位置 A (DWC 多岐管の上部) にある上部クイック・コネク트에接続し、もう一方の端をバケットに入れます。ホースのバルブをゆっく

り開けて、ホースに空気が流れるようにします。水の流れが止まったら、ホース・バルブを閉じます (約1分かかる場合があります)。

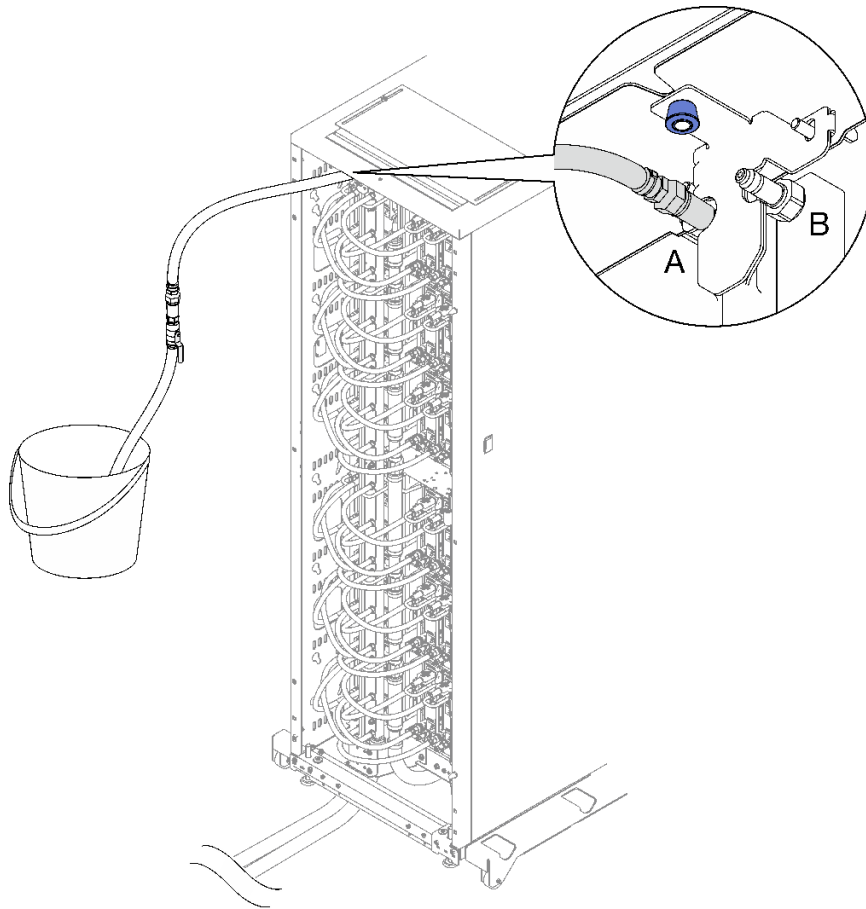


図36. ホース・アセンブリーからクイック・コネク

- ステップ6. ロック・ピンを押し下げ、ラック・リターン・ホース上でバルブ・アクチュエーター・ハンドルを逆方向に回転させてボール・バルブを閉じます。
- ステップ7. ラック・サプライ・ホースをバケットに入れて、ボールのロック解除ピンを押し、バルブが約1/4開くまでバルブ・アクチュエーター・バルブをゆっくり回転させます。

注：ラック・ボール・バルブを完全に開けないでください。開けてしまうと、ラックから排水する際に流量を制御する能力が低下します。

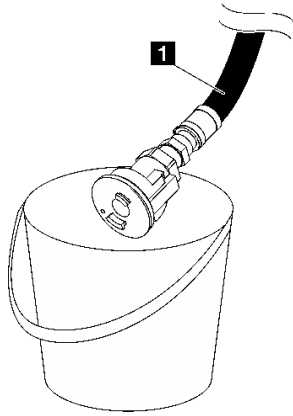


図37. バケツ内のラック・サプライ・ホース

表 4. バケツ内のラック・サプライ・ホース

<b>1</b> ラック・サプライ (DWC PSU 多岐管)
---------------------------------

ステップ 8. ホース・アセンブリーを位置 A から取り外し、位置 B に接続します。ホースのバルブをゆっくり開けて、ホースに空気が流れるようにします。水の流れが止まったら、ホース・バルブを閉じます (約 1 分かかる場合があります)。

注：必ず、ホースを外す前にそのバルブを閉めてください。

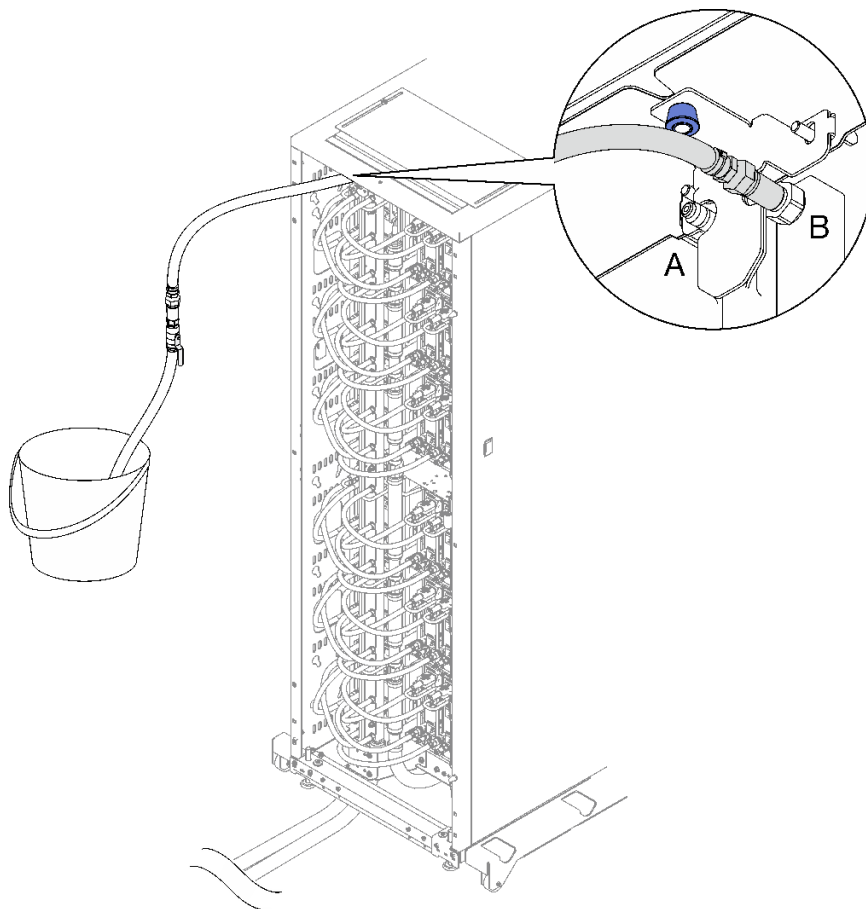


図38. 位置 B にあるホース・アセンブリー

ステップ9. ホース・アセンブリーを位置 B から切り離します。

ステップ10. ラック・サプライ・ホースのバルブを閉じます。

ステップ11. すべての DWC PSU 多岐管ホースをすべての DWC パワー・サプライ・クイック・ディスプレイコネクタから取り外します。

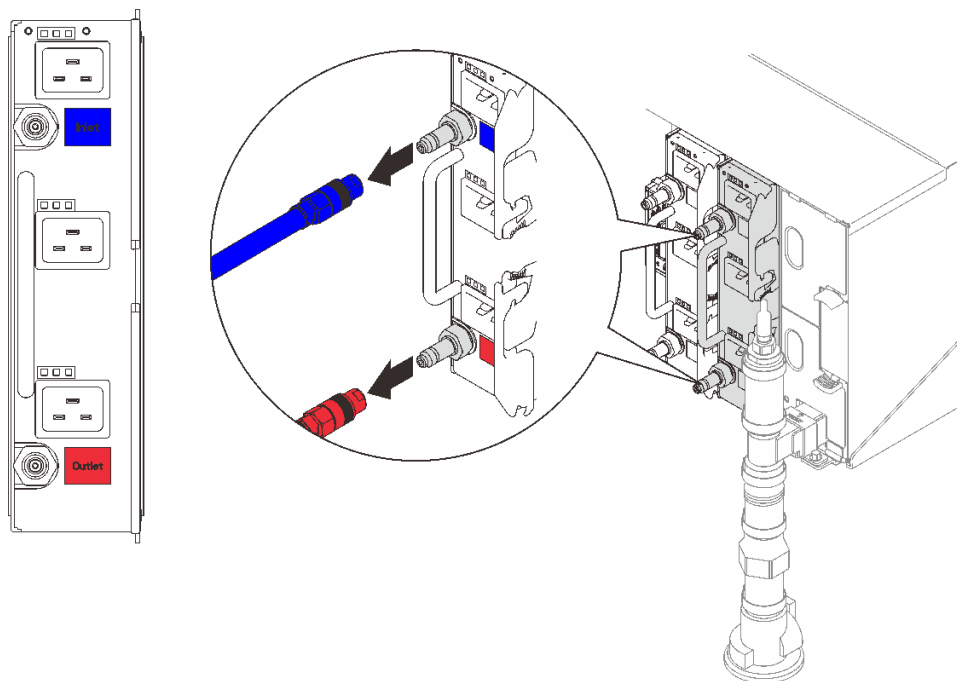


図39. DWC PSU ホース・アセンブリーの取り外し

ステップ 12. 下部ラック多岐管マウント・ブラケットをラック・キャビネットに固定している 2 本のナットを取り外します。

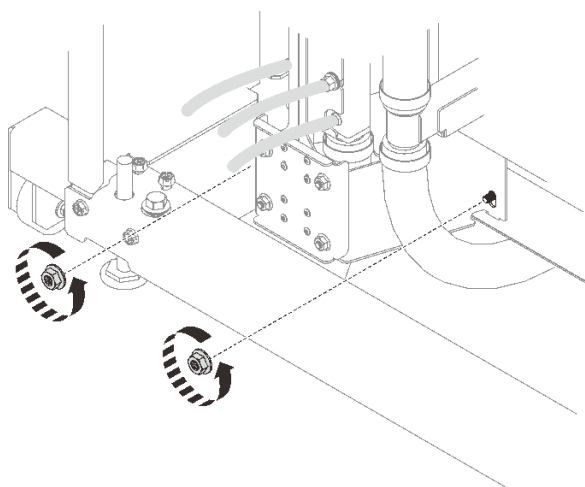


図40. 下部ラック多岐管マウント・ブラケット・ナットの取り外し

ステップ 13. 上部ラック多岐管マウント・ブラケットをラック・キャビネットに固定している 2 本のナットを取り外します。

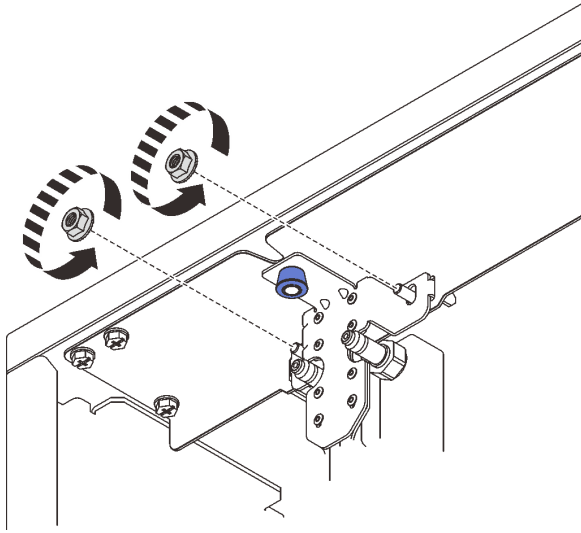


図 41. 上部ラック多岐管マウント・ブラケット・ナットの取り外し

ステップ 14. DWC PSU 多岐管アセンブリーを取り外します。

- a. ① プランジャー・ノブを引き下げたままにしながら、多岐管をラックの外側に回転させて外します。
- b. ② DWC PSU 多岐管アセンブリーの上部を、図のようにラック・キャビネットから回転させます。
- c. ③ DWC PSU 多岐管アセンブリーを下部ラック多岐管マウント・ブラケットから持ち上げ、ラック・キャビネットから取り外します。(ラックから持ち上げる前に、多岐管が下部ラック多岐管マウント・ブラケットのねじ付きスタッドから外れていることを確認してください)。



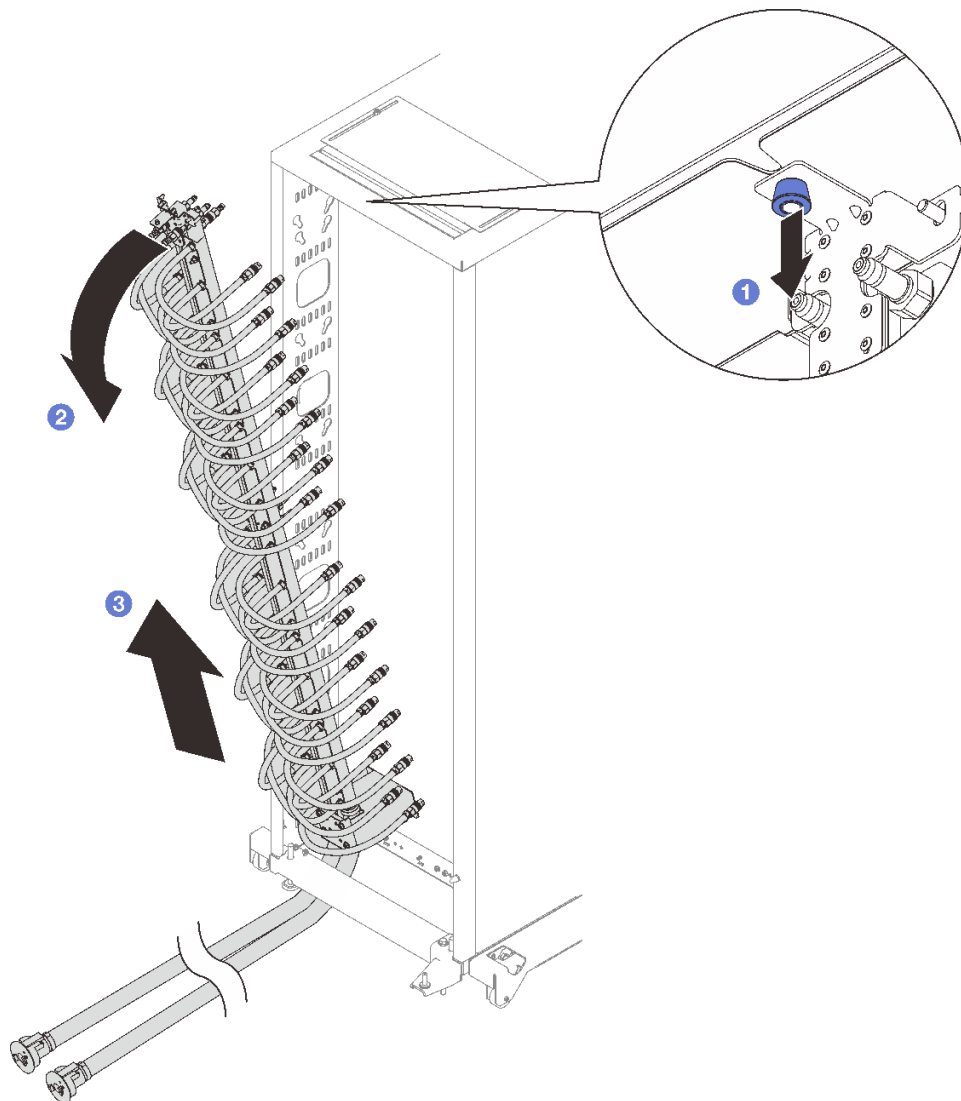


図42. DWC PSU 多岐管アセンブリーの取り外し

ステップ 15.6 本のねじを取り外して上部ラック多岐管マウント・ブラケットを取り外します。

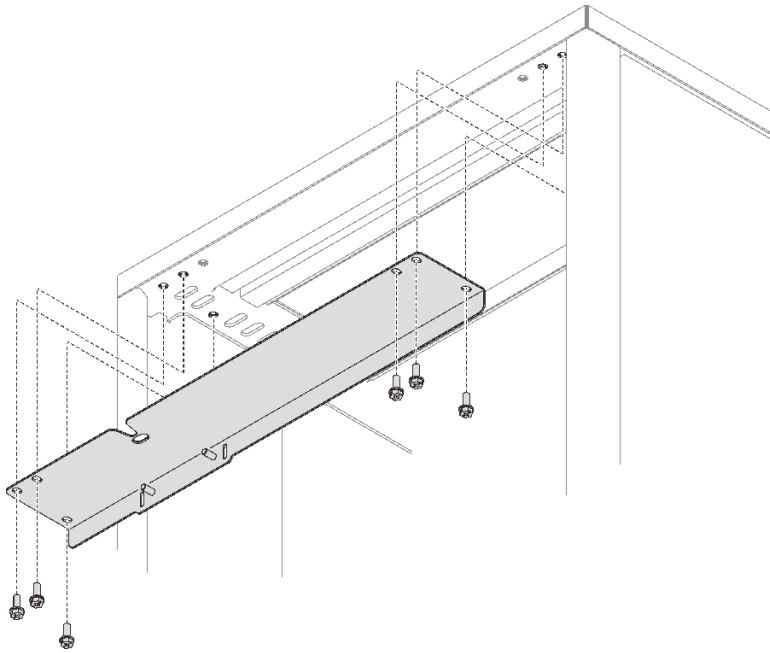


図 43. 上部ラック多岐管マウント・ブラケットの取り外し

ステップ 16.4 本のねじを取り外して下部ラック多岐管マウント・ブラケットを取り外します。

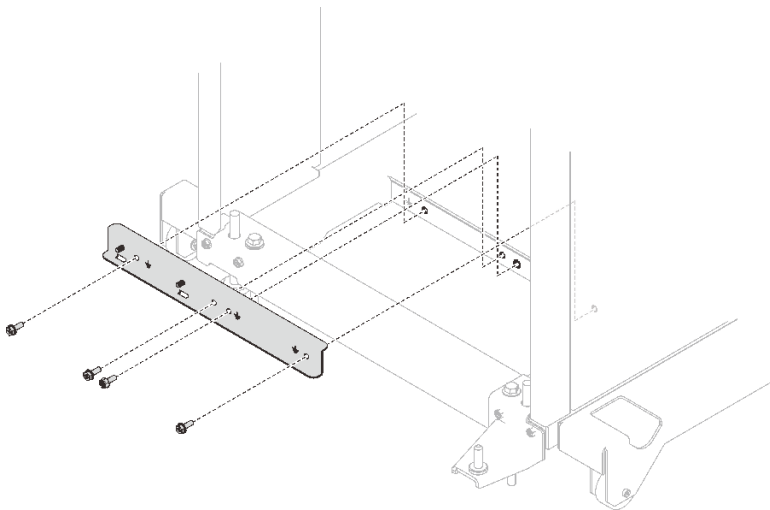


図 44. 下部ラック多岐管マウント・ブラケットの取り外し

## 終了後

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## DWC PSU 多岐管の取り付け

DWC PSU 多岐管を取り付けるには、この情報を使用します。

### このタスクについて

警告：

水は皮膚や眼に刺激を与えることがあります。潤滑剤に直接触れないでください。

#### S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

#### S038



警告：

この手順では、目を保護する防具を装着する必要があります。

## L011



تحذير: يجب ارتداء النظارات الواقية لهذا الاجراء. (L011)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessários óculos de proteção. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими предпазни очила. (L011)

**ATTENTION :** Cette procédure requiert des lunettes de protection. (L011)

警告: 该过程需要护目镜。 (L011)

警告 : 此程序需要護目鏡。 (L011)

OPREZ: Za izvođenje postupka su potrebne zaštitne naočale. (L011)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L011)

**Pas på!** Proceduren kræver beskyttelsesbriller. (L011)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure is een beschermende bril vereist. (L011)

**CAUTION:** Protective eyewear is needed for the procedure. (L011)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät silmänsuojaimien käyttöä. (L011)

**Vorsicht:** Bei dieser Prozedur eine Schutzbrille tragen. (L011)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται προστατευτικά γυαλιά. (L011)

**VESZÉLY:** Az eljáráshoz védőszemüveget kell viselni. (L011)

**ATTENZIONE:** per la procedura sono necessarie protezioni per gli occhi. (L011)

危険: この作業には目を保護する道具が必要です。  
(L011)

주의: 이 절차에는 보호용 안경이 필요합니다. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За изведување на постапката потребни се заштитни очила. (L011)

تنبه :  
احتياطي  
تستخدم  
العين  
تستخدم  
العين  
تستخدم  
العين  
(L011)

**ADVARSEL:** Vernebriller må benyttes for denne prosedyren. (L011)

**ZAGROŻENIE:** Procedura wymaga zastosowania okularów ochronnych. (L011)

**CUIDADO:** É necessário utilizar protecção ocular para a execução deste procedimento.  
(L011)

**ОСТОРОЖНО:** При выполнении этой операции необходимо надеть защитные очки. (L011)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje pomôcku na ochranu očí. (L011)

**POZOR:** Za ta postopek je potrebna zaščitna oprema za oči. (L011)

**PRECAUCIÓN:** Utilice protección ocular para llevar a cabo el procedimiento. (L011)

**Varning:** Skyddsglasögon krävs. (L011)

ཉེན་བརྗེ: བཀོལ་སྐྱོད་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ས་པ་ལྷན་པའི་མིག་ཤེལ་གོན་དགོས། (L011)

ئاگاھلاندۇرۇش: سز مەشغۇلات جەريانىدا كۆز ئاسراش كۆزەينىكى تاقىۋېلىشىڭىز كېرەك. (L011)

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh yenjging baujhoh lwgda. (L011)

## L014



تحذير: يجب ارتداء القفازات الكيميائية المقاومة لهذا الاجراء. (L014)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessárias luvas com resistência química. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими химически устойчиви ръкавици. (L014)

**ATTENTION :** Cette procédure requiert des gants de protection contre les produits chimiques. (L014)

警告: 该过程需要化学防护手套。 (L014)

警告: 此程序需要抗化學劑手套。 (L014)

**OPREZ:** Za ovaj postupak su potrebne kemijski otporne zaštitne rukavice. (L014)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L014)

**Pas på!** Bær handsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier, når du skal udføre denne proces. (L014)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure zijn tegen chemicaliën beschermende handschoenen vereist. (L014)

**CAUTION:** Chemical resistant gloves are needed for this procedure. (L014)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät kemiallisesti kestävästä materiaaleista valmistettujen suojakäsineiden käyttöä. (L014)

**Vorsicht:** Bei dieser Aktion müssen chemische Schutzhandschuhe getragen werden. (L014)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται ειδικά γάντια, ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. (L014)

**VIGYÁZAT:** Az eljáráshoz vegyi anyagokkal szemben ellenálló védőszemüveget kell viselni. (L014)

**ATTENZIONE:** per questa procedura sono necessari guanti resistenti ad agenti chimici. (L014)

危険: この作業には化学耐性のあるグローブが必要です。 (L014)

주의: 이 절차를 수행하려면 내화학성 장갑을 착용해야 합니다. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За изведывање на оваа постапка потребни се ракавици за хемиска заштита. (L014)

تعليمات :  
يستخدم  
بدون  
معدات  
مقاومة  
للحمية  
التي  
تحتوي  
على  
مواد  
كيميائية  
خطيرة  
(L014)

**ADVARSEL:** Vernehansker av motstandsdyktig materiale må benyttes for denne prosedyren. (L014)

**ZAGROŽENIE:** Procedura wymaga użycia rękawic ochronnych. (L014)

**CUIDADO:** É necessária a utilização de luvas resistentes a químicos para a execução deste procedimento. (L014)

**ОСТОРОЖНО:** Для этой процедуры необходимы перчатки, устойчивые к химическим воздействиям. (L014)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje rukavice odolné chemikáliám. (L014)

**POZOR:** Za delo so potrebné proti kemičnim sredstvom odporne rokavice. (L014)

**PRECAUCIÓN:** Utilice guantes resistentes a los productos químicos para llevar a cabo el procedimiento. (L014)


**Varning:** Kemikalietåliga handskar behövs. (L014)

ཉེན་ལ། : བཞོལ་སྐྱོད་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་རུས་པ་ལྷན་པའི་རྩིས་འགྲུར་རུལ་འགོག་ལག་ཁྱུངས་གོན་དགོས།  
(L014)

ئاگاھلاندۇرۇش : بۇ مەشغۇلات جەريانىدا خىمىيىلىك چىرىشتىن ساقلىنىش پەللىمىنى كىيىۋېلىشىڭىز كېرەك. (L014)

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh madfwngz naih vayoꝝ myaex. (L014)

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبتلة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危険: 由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險: 本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)







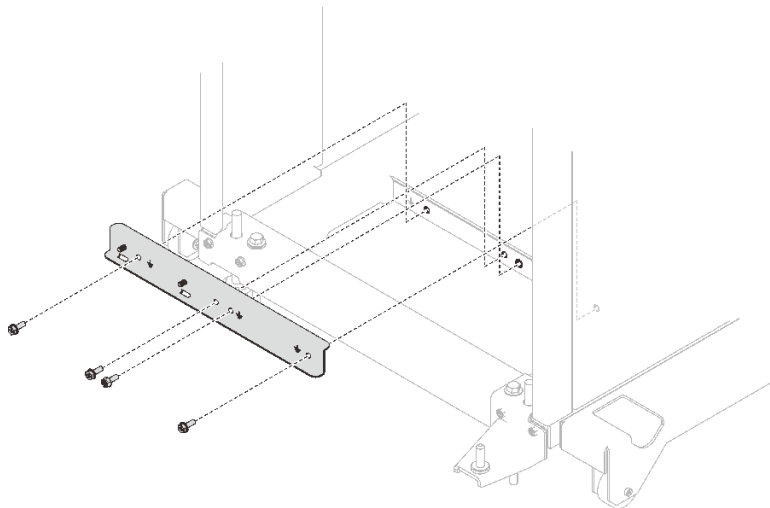


図45. 下部ラック多岐管マウント・ブラケットの取り付け

ステップ2. 6本のねじを締め、上部ラック多岐管マウント・ブラケットをラック・キャビネットに固定します。

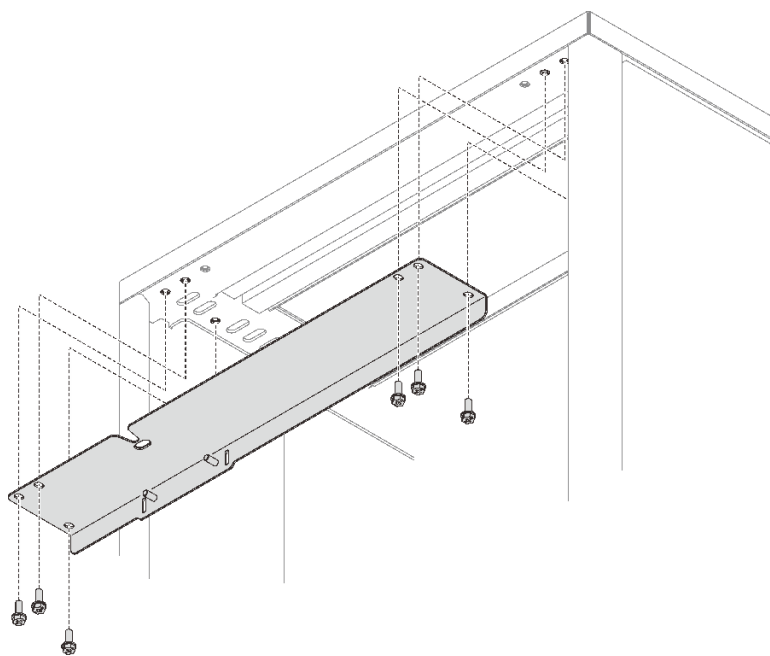


図46. 上部ラック多岐管マウント・ブラケットの取り付け

ステップ3. DWC PSU 多岐管アセンブリーを取り付けます。

- a. ① 図に示すように、下部ラック配送用ブラケットにサプライ/リターン・ホースを配線します。
- b. ② 多岐管の右下と左下にタブがあります。各タブには保持スロットがあります。保持スロットをねじ付きスタッドに位置合わせしながら、タブを斜めに配置します。次に、下部ラック多岐管マウント・ブラケットのタブ・スロットにタブを挿入します。

<b>1</b>	下部ラック配送用ブラケット
<b>2</b>	下部ラック多岐管マウント・ブラケット
<b>3</b>	<b>2</b> のタブ・スロット
<b>4</b>	多岐管の下部にあるタブ
<b>5</b>	多岐管の下部にある保持スロット
<b>6</b>	<b>2</b> のねじ付きスタッド


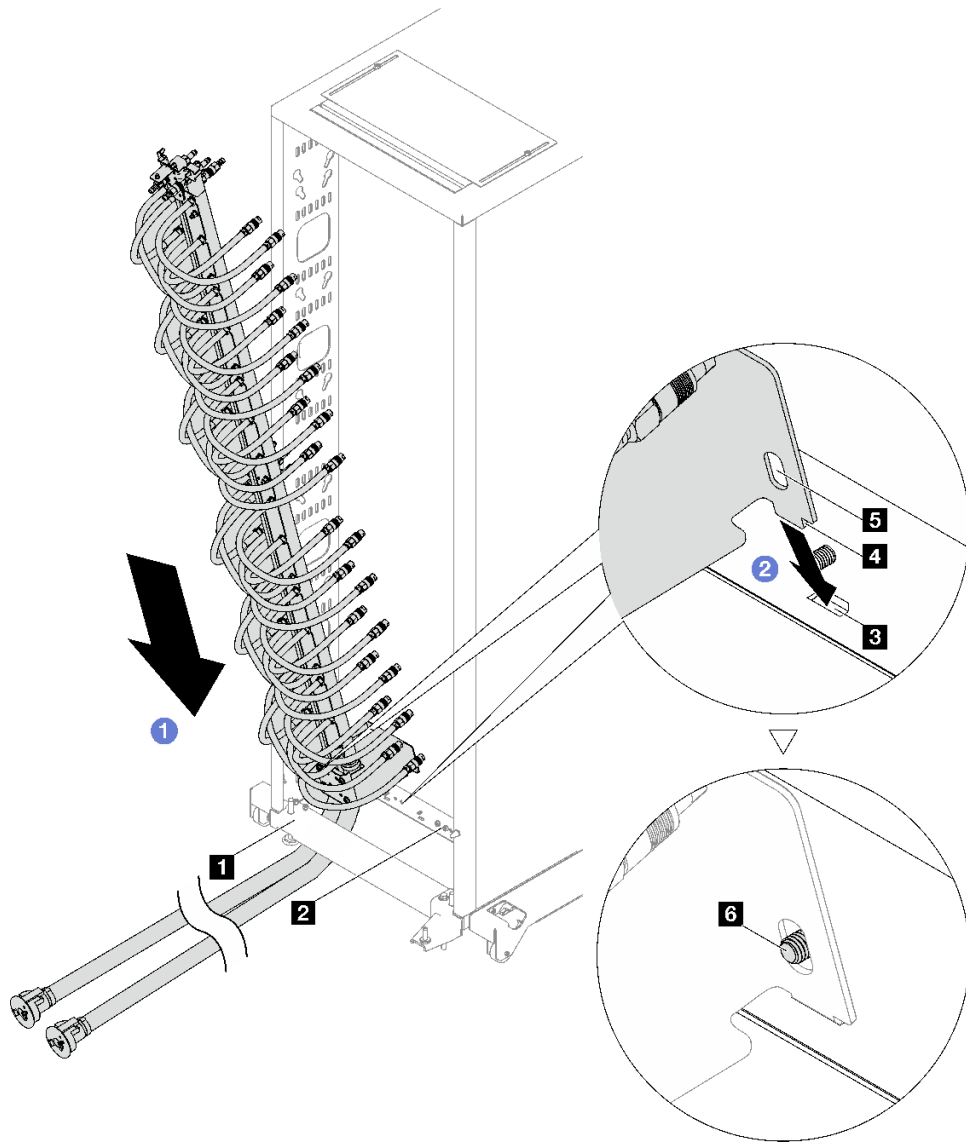


図 47. DWC PSU 多岐管アセンブリーの取り付け

- c. **3** DWC PSU 多岐管アセンブリーの上部を、図のようにラック・キャビネット内に回転させます。
- d. **4** ねじ付きスタッドが保持スロットを突き通ることを確認します。
- e. **5** プランジャーが正しい位置にしっかり固定されていることを確認します。

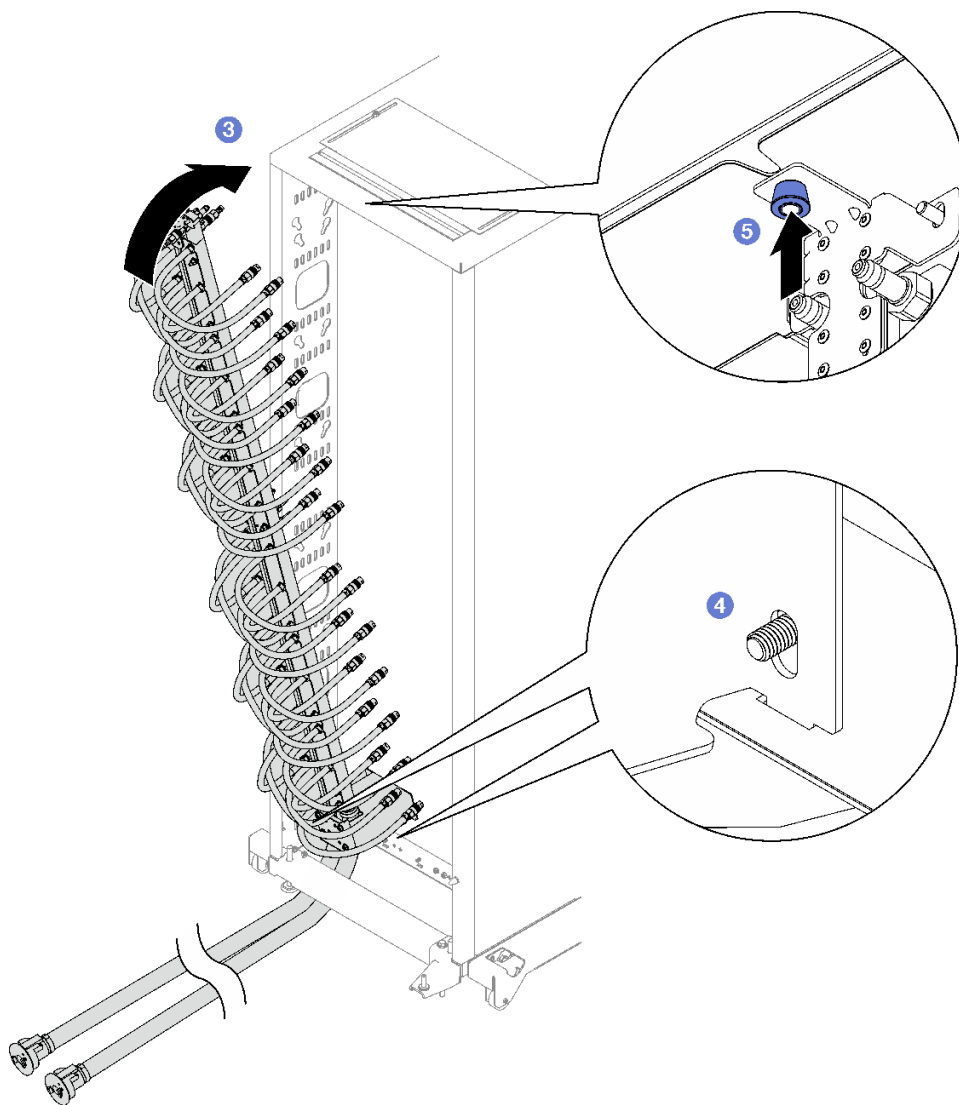

ステップ4. 図に示すように、上部ラック多岐管マウント・ブラケットに2個のナットを取り付けて締めます。

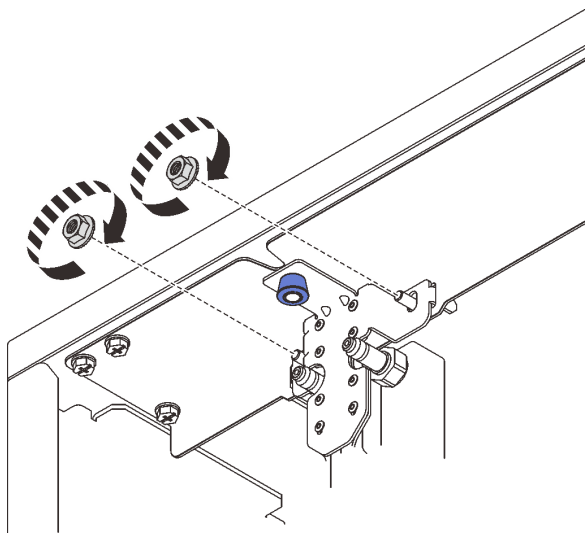


図 48. 上部ラック多岐管マウント・ブラケット・ナットの取り付け

ステップ 5. 図に示すように、下部ラック多岐管マウント・ブラケットに 2 個のナットを取り付けて締めます。

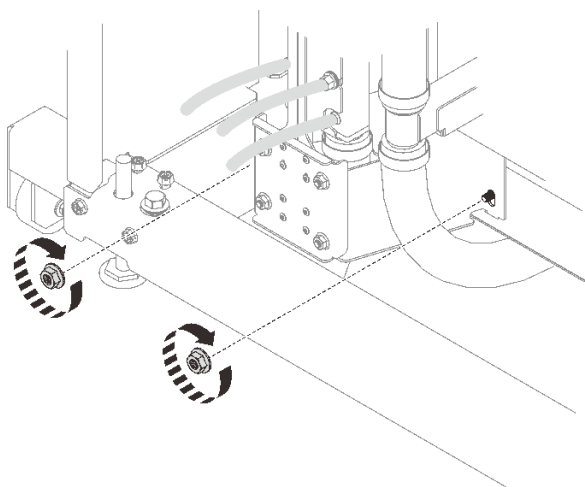


図 49. 下部ラック多岐管マウント・ブラケット・ナットの取り付け

ステップ 6. DWC PSU 多岐管ホース・アセンブリーを DWC パワー・サプライ・クイック・コネクットに接続します。

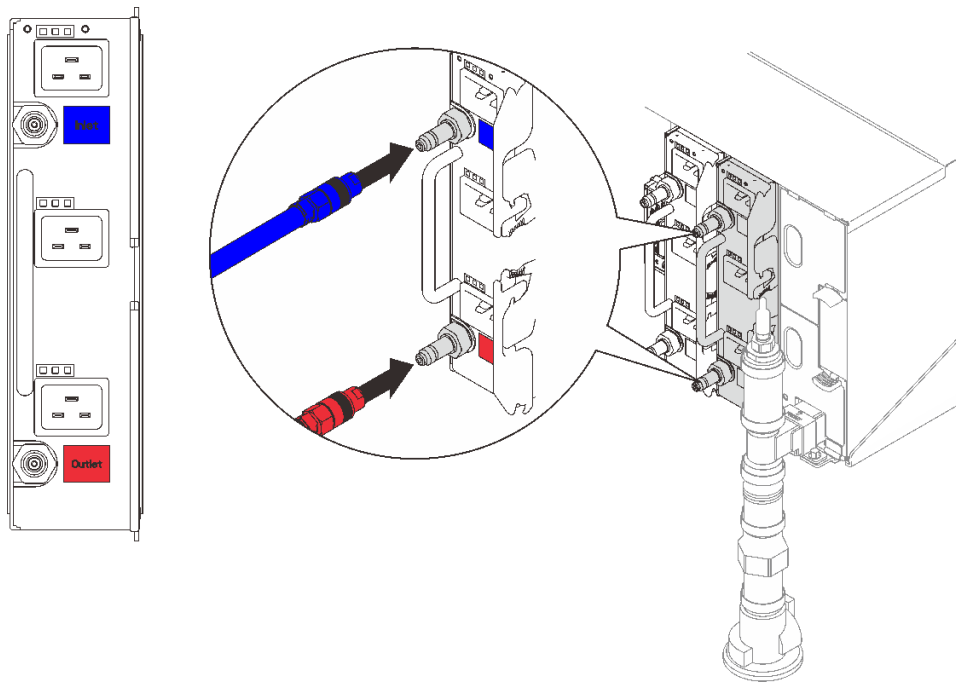


図 50. DWC PSU ホース・アセンブリの取り付け

ステップ 7. ラックの前面で、ファシリティー供給ホースをラック・リターン・ホースに接続します。ロック解除ピンを押し、サプライ・ホースを一部 (約 1/4) 開きます。

注：ファシリティー・ボール・バルブを完全に開けないでください。そうしないと、ラックを充填する際に流量を制御する能力が低下します。

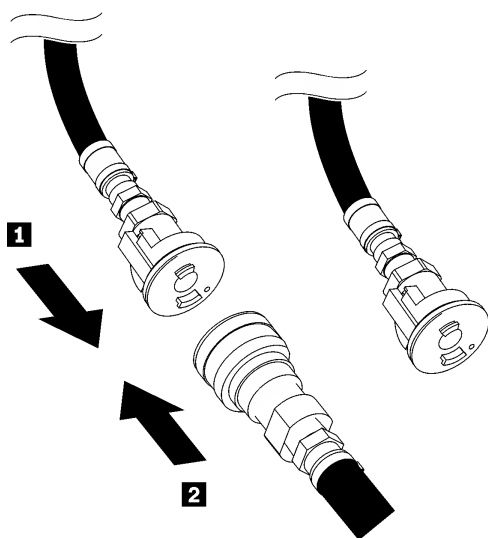


図 51. ファシリティー供給ホースをリターン・ホースに接続

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b> ラック・リターン (DWC PSU 多岐管) | <b>2</b> ファシリティー・サプライ (DWC PSU 多岐管) |
|---------------------------------|-------------------------------------|

ステップ 8. ホース・アセンブリー (お客様の設置場所に付属) を位置 A (DWC 多岐管の上部) にある上部クイック・コネク트에接続し、もう一方の端をバケットに入れます。ホースのバルブをゆっくり開けて、ホースから空気が流れ出るようにします。安定した水の流れがバケツに流れ込むか、覗き窓で泡が最小限になったら、ホース・バルブを閉めます。

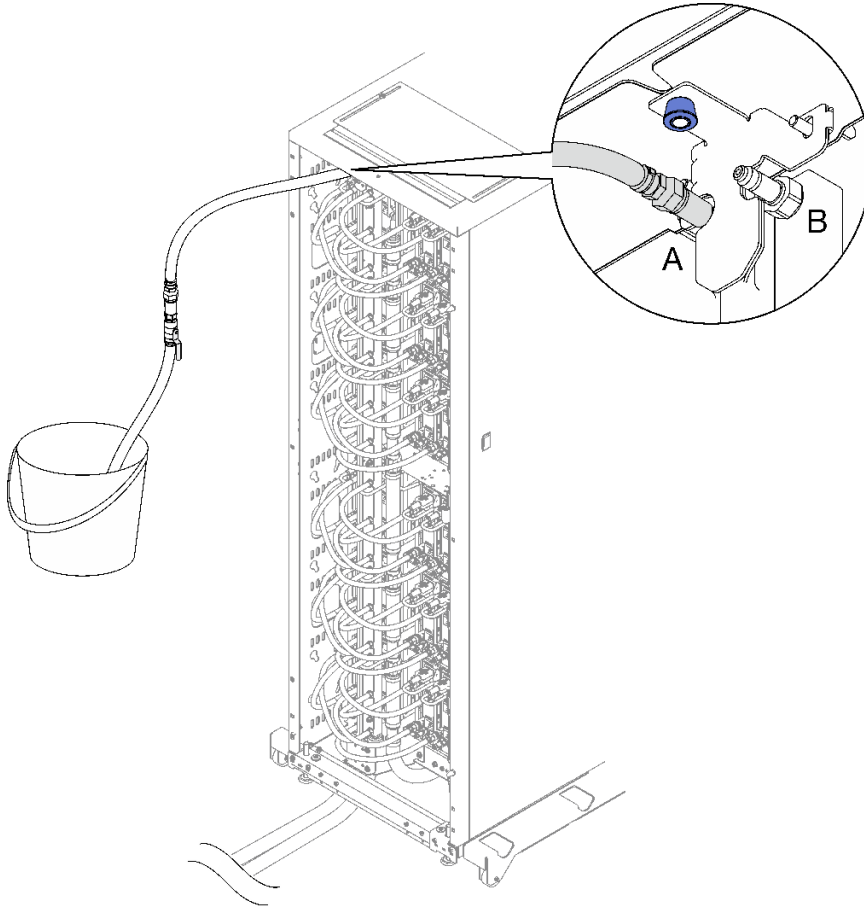


図 52. 位置 A にあるホース・アセンブリー

ステップ 9. ホース・アセンブリーを位置 A から取り外し、位置 B に接続します。ホースのバルブをゆっくり開けて、ホースから空気が流れ出るようにします。安定した水の流れがバケツに流れ込むか、覗き窓で泡が最小限になったら、ホース・バルブを閉めます。



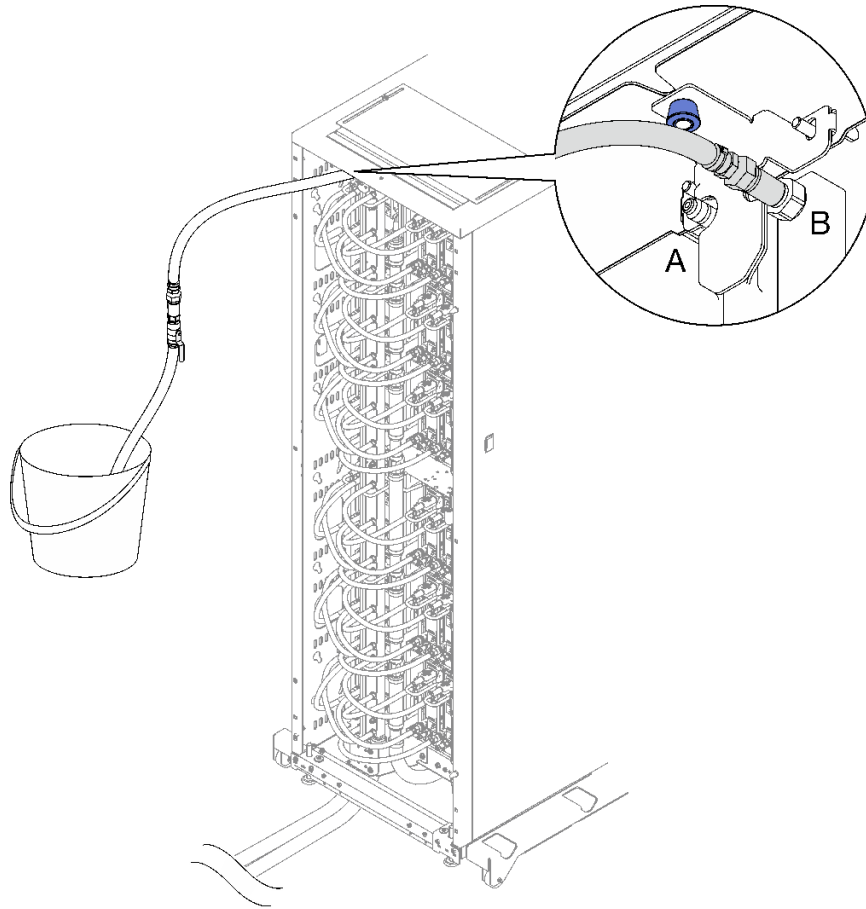


図 53. 位置 B にあるホース・アセンブリー

ステップ 10. ラックの正面に移動し、ラックのリターン・ホースからファシリティ・サプライ・ホースを取り外し、ファシリティ・サプライ・ホースをラック・サプライ・ホースに接続します。

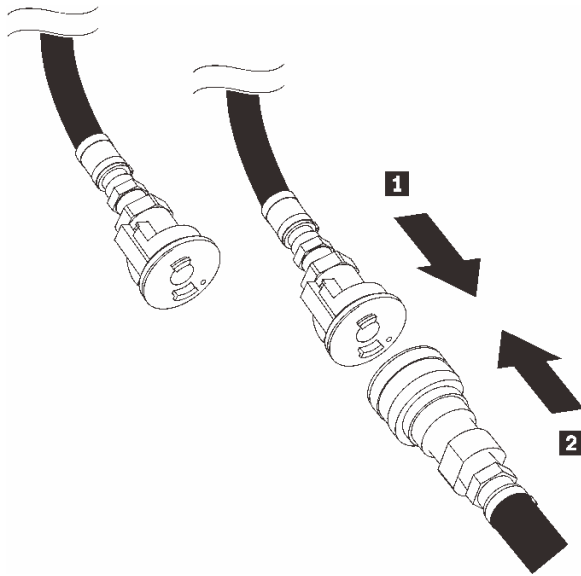


図 54. ファシリティー供給ホースをラック供給ホースに接続

<b>1</b> ラック・サプライ (DWC PSU 多岐管)	<b>2</b> ファシリティー・サプライ (DWC PSU 多岐管)
---------------------------------	-------------------------------------

ステップ 11. 注水処理を繰り返し、まずホース・アセンブリーを位置 B、次に位置 A に接続します。

注：

- 必ず、ホースを外す前にそのバルブを閉めてください。
- 覗き窓の空気が最小限に抑えられていなければなりません。

ステップ 12. 完了したら、前面に戻り、ファンクション・リターン・ホースをラック・リターン・ホースに接続します。電源側とリターン側のすべての接続を完全に開きます。DWC PSU 多岐管は完全に充填してください。

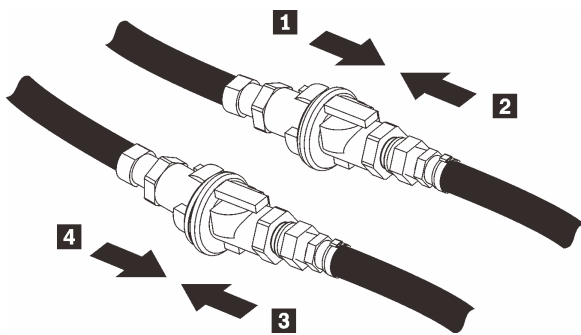


図 55. ファシリティー・リターン・ホースをラック・リターン・ホースに接続

<b>1</b> ラック・サプライ (DWC PSU 多岐管)	<b>3</b> ファシリティー・リターン (DWC PSU 多岐管)
<b>2</b> ファシリティー・サプライ (DWC PSU 多岐管)	<b>4</b> ラック・リターン (DWC PSU 多岐管)

ステップ 13. パワー・サプライ用の電源コードの一方の端をパワー・サプライ背面の AC コネクターに接続し、電源コードの他方の端を適切に接地された電源コンセントに接続します。

ステップ 14. ノードの電源がオフの場合は、ノードの電源をオンにします。

ステップ 15. パワー・サプライ上の AC 電源 LED が点灯して、パワー・サプライが正しく動作していることを示していることを確認します。ソリューションの電源がオンになったら、パワー・サプライ上の DC 電源 LED も点灯していることを確認します。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## DWC PSU の交換

DWC PSU の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### DWC PSU の取り外し

DWC PSU を取り外すには、この情報を使用します。

### このタスクについて

#### S001



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

#### S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

#### S035



**警告：**

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

**警告：**



接触電流が高くなっています。サプライに接続する前にアースに接続してください。

**注意：**

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- パワー・サプライの背面にあるコネクタから電源コードを抜きます。
- ソリューションに DWC PSU が1 台しか取り付けられていない場合は、パワー・サプライを取り外す前にソリューションの電源をオフにする必要があります。

**重要：** DWC PSU を取り外す前に、ノードをアイドル状態または電源オフ状態にすることにより、エンクロージャーに取り付けられた各ノードの電力負荷を減らすことを強くお勧めします。

DWC PSU を取り外すと、以下の SMM2 イベント・メッセージが表示されることがあります。これらの SMM2 イベント・メッセージは、交換用 DWC PSU を取り付けの前は無視できます。詳しくは、「ThinkSystem DW612S Neptune DWC エンクロージャー SMM2 メッセージとコードのリファレンス」を参照してください。

SMM2 メッセージ		## の値 (SMM によって検出された DWC PSU ごとに ## の値が異なります。)
以下のイベントは電源バンクが不十分なために検出されました。無視して構いません。		
180701F1	PSoC スロットル O	該当なし
180702F9	エンクロージャー PMax 超過	該当なし
180702FA	エンクロージャー PMin 超過	該当なし
シャーシから取り外した PSU では、これらのイベントは正常と扱うことができます。		
080707##	PSU # EPOW	92、93、94、95、96、97、98、99、または 9A (PSU 1 ~ 9 を表す)
080800##	PSU #: デバイスが存在しません	80、81、82、83、84、85、86、87、または 88 (PSU 1 ~ 9 を表す)
086F01##	PSU #: 障害が検出されました	80、81、82、83、84、85、86、87、または 88 (PSU 1 ~ 9 を表す)

SMM2 メッセージ		## の値 (SMMによって検出されたDWC PSUごとに##の値が異なります。)
086F01##	PSU # Vin UV	A4、A5、A6、A7、A8、A9、AA、AB、またはAC (PSU 1～9を表す)
086F03##	PSU #: 入力が失われました	80、81、82、83、84、85、86、87、または88 (PSU 1～9を表す)
シャーシに残っている PSU では、システム負荷に応じて以下のイベントが発生する可能性があります。		
080701##	PSU # スロットル	9B、9C、9D、9E、9F、A0、A1、A2、またはA3 (PSU 1～9を表す)
086F01##	PSU # Iout OC	AD、AE、AF、B0、B1、B2、B3、B4、またはB5 (PSU 1～9を表す)
086F01##	PSU # 温度超過	C8、C9、CA、CB、CC、CD、CE、CF、またはD0 (PSU 1～9を表す)

## 手順

ステップ 1. 電源コードを電源コンセントから取り外します。次に、電源コードのもう一方の端をパワー・サプライの背面から取り外します。

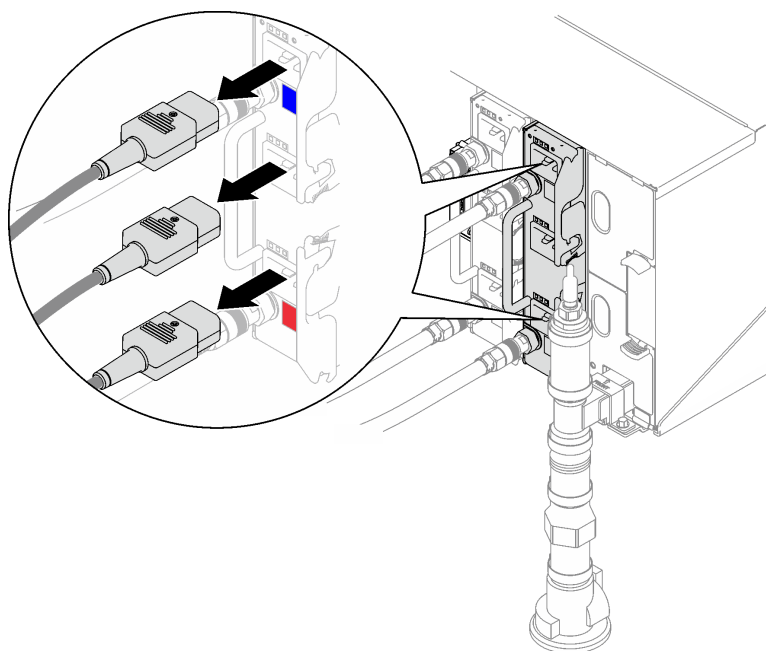


図 56. DWC PSU 電源コードの取り外し

ステップ 2. DWC PSU 多岐管ホース・アセンブリーを DWC パワー・サプライ・クイック・コネクタから切り離します。

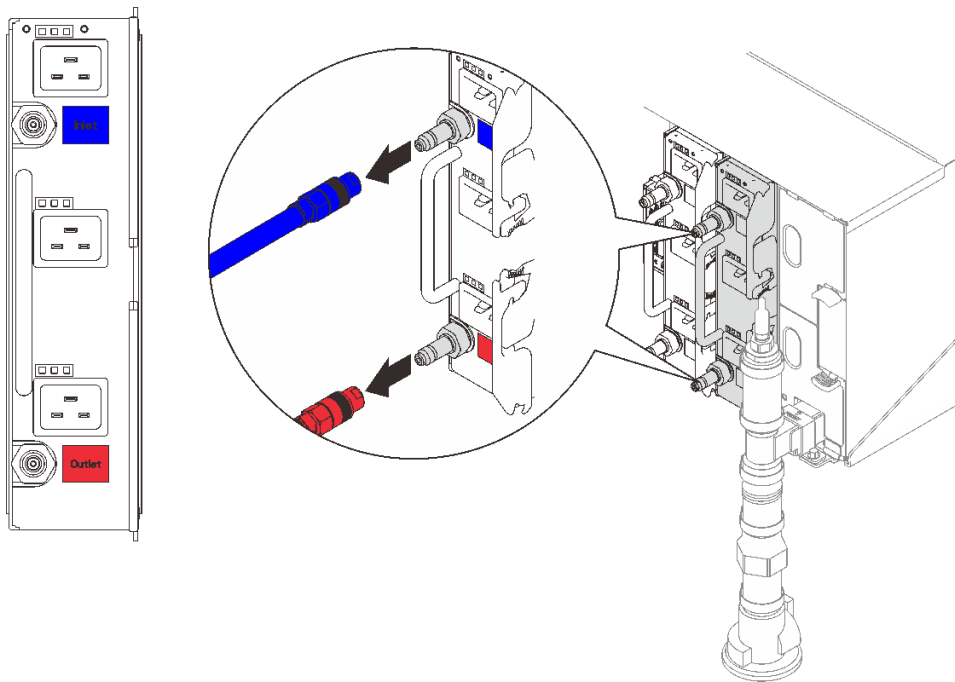


図 57. DWC PSU ホース・アセンブリーの取り外し

ステップ 3. DWC パワー・サプライを取り外します。

- a. ① カム・ハンドルを外側に回転させます。DWC PSU がベイから少し外に動きます。
- b. ② ハンドルをつかんで、DWC パワー・サプライをベイから引き抜きます。

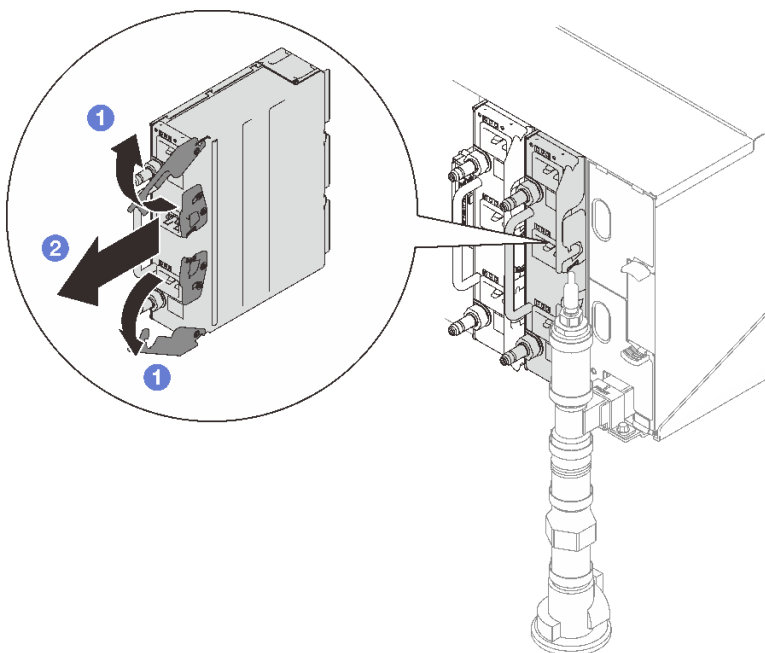


図 58. DWC パワー・サプライの取り外し

## 終了後

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

PSU スロットが空のままになる場合は、エンクロージャーに DWC PSU フィラーを取り付けて、2本のねじで固定します。

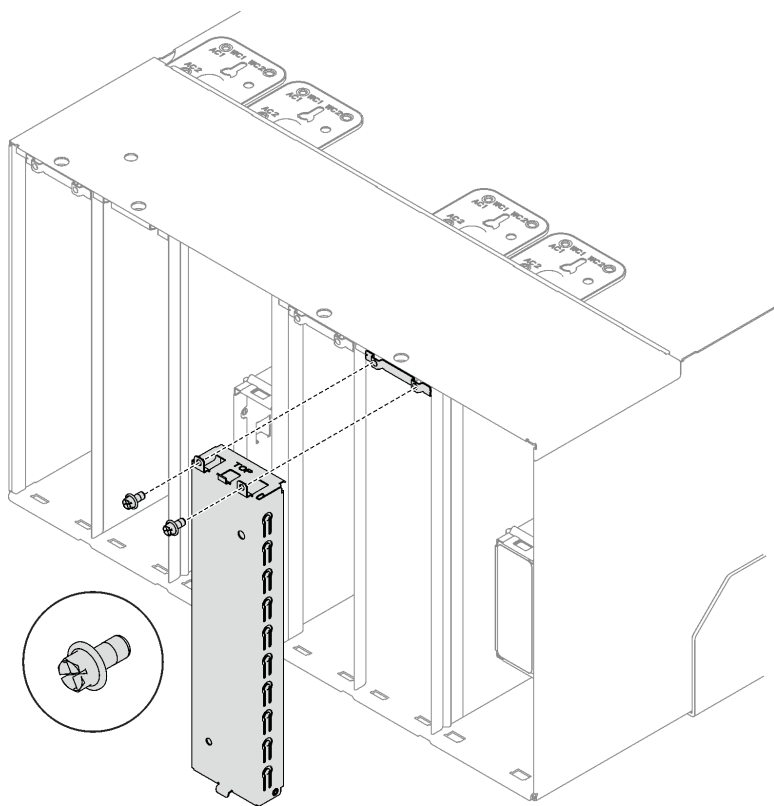


図 59. DWC PSU フィラーの取り付け

DWC パワー・サプライから排水するには、次の手順に従います。

1. DWC パワー・サプライを高くて平らな面に直立させます (*Inlet* (入口) を上、*Outlet* (出口) を下にします)。
2. ホース・アセンブリーのバルブ (お客様の設置場所に付属) が閉じている (バルブのハンドルがホースに対して直角になっている) ことを確認します。次に、ホースを *Outlet* (出口) クイック・コネク트에接続し、もう一方の端をバケット内に配置します。ホースのバルブをゆっくり開けて、ホースから水が流れ出るようにします。水の流れが止まったら、ホース・バルブを閉じます。

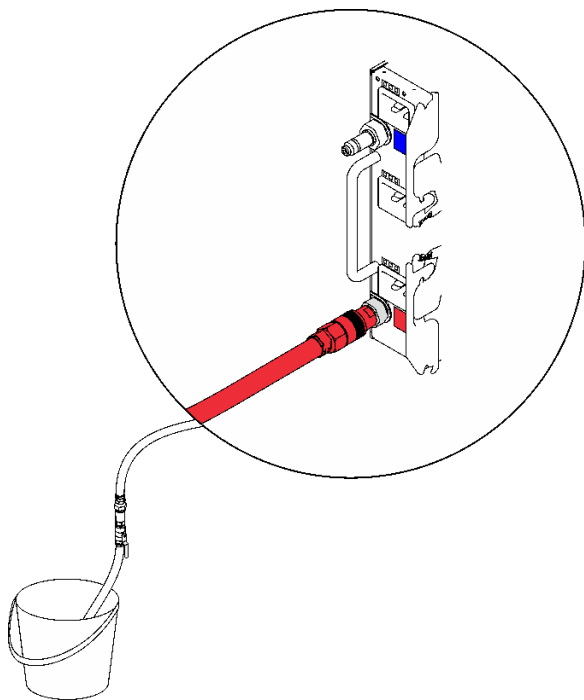


図 60. DWC パワー・サプライの取り外し

3. ホース・アセンブリーを *Outlet* (出口) クイック・コネクタから切り離し、*Inlet* (入口) クイック・コネクタに接続します。次に、DWC パワー・サプライを上下逆さまにします (*Outlet* (出口) を上、*Inlet* (入口) を下にします)。ホースのバルブをゆっくり開けて、ホースから水が流れ出るようにします。水の流れが止まったら、ホース・バルブを閉じます。



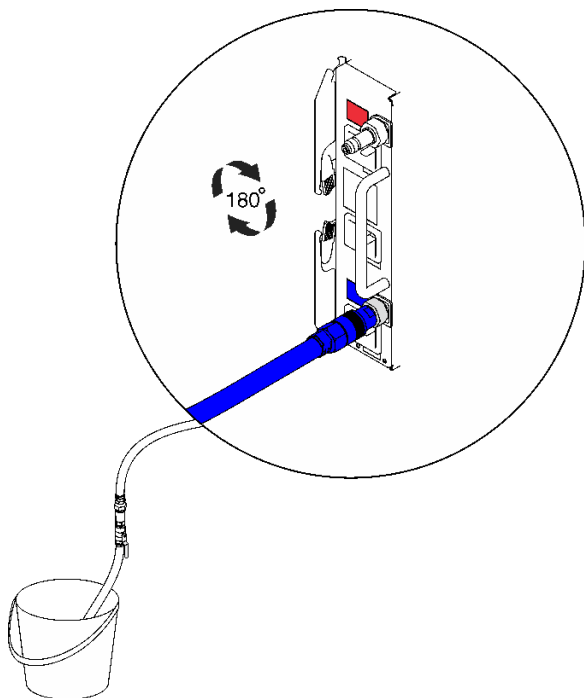


図 61. DWC パワー・サプライの取り外し

4. ホース・アセンブリーを切り離します。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## DWC PSU の取り付け

DWC PSU を取り付けるには、この情報を使用します。

## このタスクについて

S001



 危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。

- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

S035



警告：

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

警告：



接触電流が高くなっています。サプライに接続する前にアースに接続してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- 以下の注意事項では、このエンクロージャーがサポートしているパワー・サプライのタイプ、およびパワー・サプライを取り付けるときに考慮する必要があるその他の情報を記載しています。
  - 必ず、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「PSU 構成」にあるガイドラインに従ってください。
  - 冗長性をサポートするには、追加のホット・スワップ・パワー・サプライまたは DWC PSU を取り付ける必要があります (ご使用のモデルに未取り付けの場合)。
  - 取り付けるデバイスがサポートされていることを確認します。エンクロージャーでサポートされているオプションのデバイスのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com> を参照してください。
- DWC PSU フィラーが取り付けられている場合、2 本のねじを取り外します。次に、DWC PSU フィラーを取り外します。

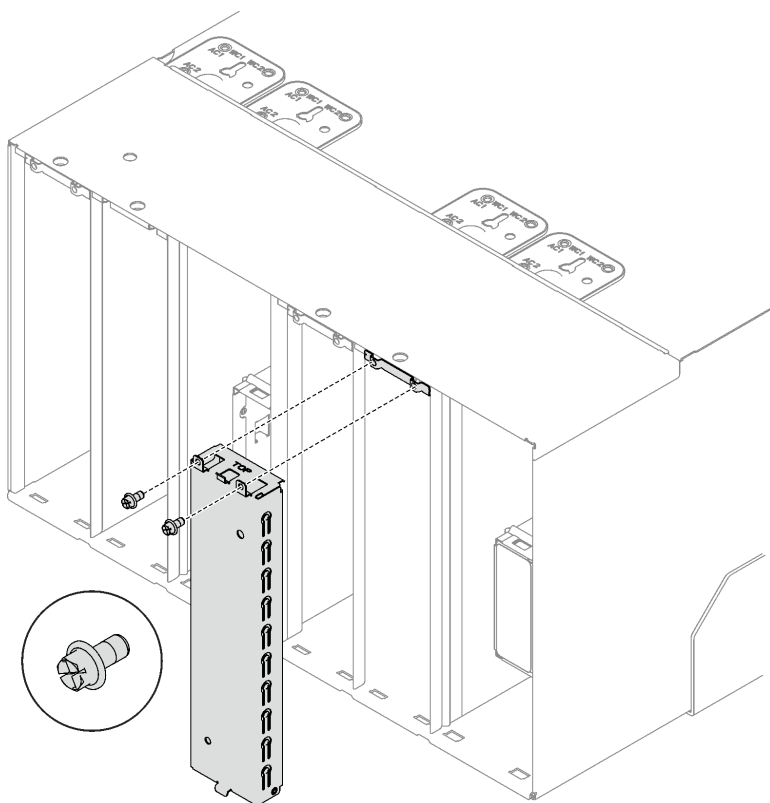


図 62. DWC PSU フィラーの取り外し

ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアまたはドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/dw612-enclosure/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについては、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェア更新」を参照してください。

## 手順

ステップ 1. DWC PSU 配送用ブラケットが取り付けられている場合、最後のラックの配置後、4本のねじを取り外し、DWC PSU 配送用ブラケットを取り外します。

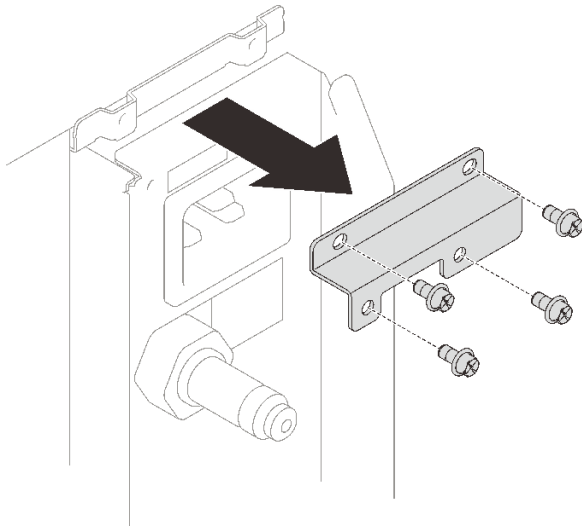


図 63. DWC PSU 配送用ブラケットの取り外し

ステップ 2. DWC パワー・サプライを取り付けます。

- a. ① DWC パワー・サプライを、止まるまでノード・ベイに押し込みます。
- b. ② カム・ハンドルを内側に回転させ、DWC パワー・サプライを固定します。

**重要：**通常の運用中は、適切な冷却のために、各パワー・サプライ・ベイにパワー・サプライまたはパワー・サプライ・フィルター・パネルのいずれかを取り付けておく必要があります。

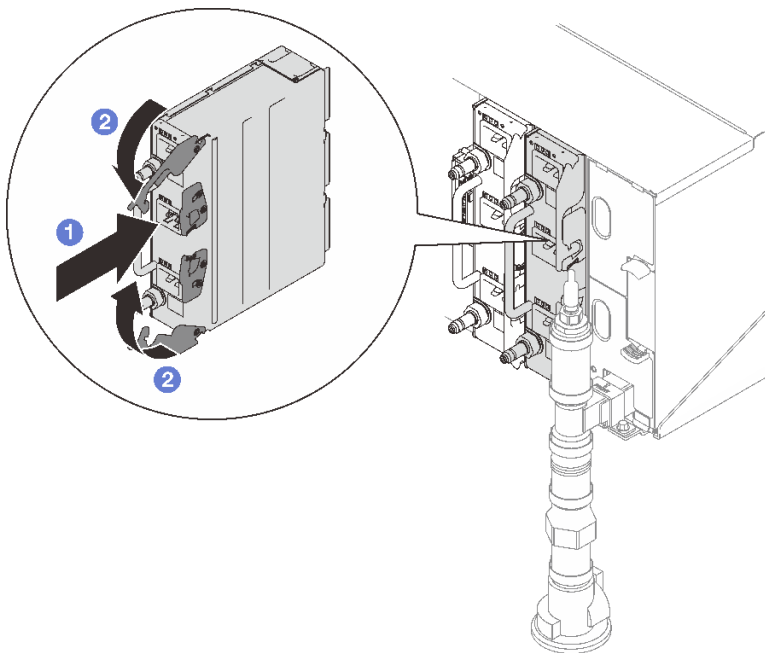


図 64. DWC パワー・サプライの取り付け

ステップ 3. DWC PSU 多岐管ホース・アセンブリーを DWC パワー・サプライ・クイック・コネクットに接続します。

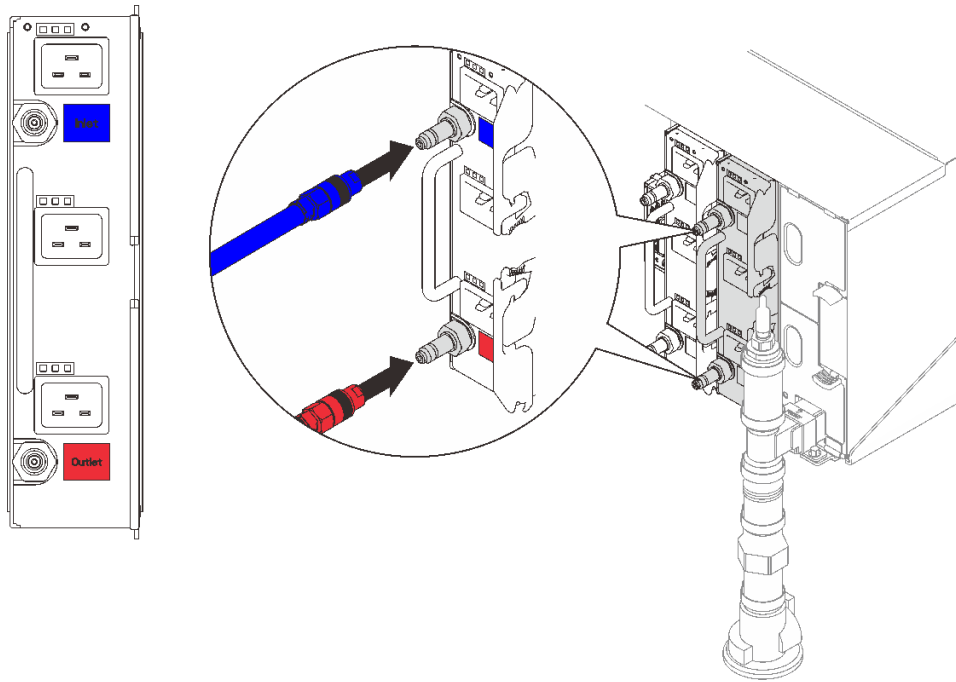


図 65. DWC PSU ホース・アセンブリーの取り付け

ステップ 4. パワー・サプライ用の電源コードの一方の端をパワー・サプライ背面の AC コネクターに接続し、電源コードの他方の端を適切に接地された電源コンセントに接続します。

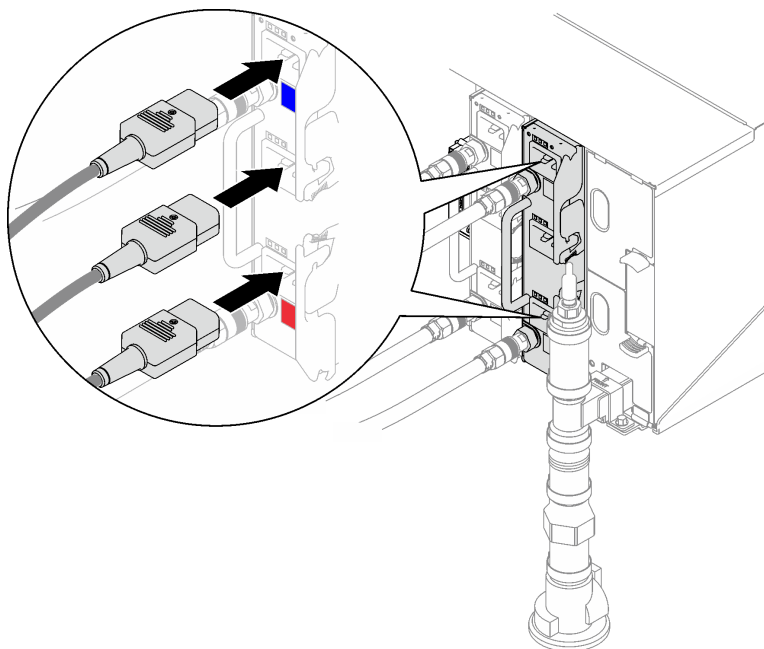


図 66. DWC PSU 電源コードの取り付け

ステップ 5. ノードの電源がオフの場合は、ノードの電源をオンにします。

ステップ 6. パワー・サプライ上の AC 電源 LED が点灯して、パワー・サプライが正しく動作していることを示していることを確認します。ソリューションの電源がオンになったら、パワー・サプライ上の DC 電源 LED も点灯していることを確認します。

## 終了後

1. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
2. すべての計算ノードの電源をオンにします。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## EMC シールドの交換

EMC シールド交換品の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### EMC シールドの取り外し

EMC シールドを取り外すには、この情報を使用します。

### このタスクについて

#### S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

#### 注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。

#### 動画で見る

この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-A9Ws8PYIbxz9JbIrq1zoYd>) をご覧ください。

## 手順

ステップ 1. 下段の EMC シールドを取り外します。

- a. ① 青色のラッチを押し続けます。
- b. ② シールドの上部を外側に回転させます。
- c. ③ シールドを持ち上げて、エンクロージャに入る多岐管パイプがよく見えるようにします。

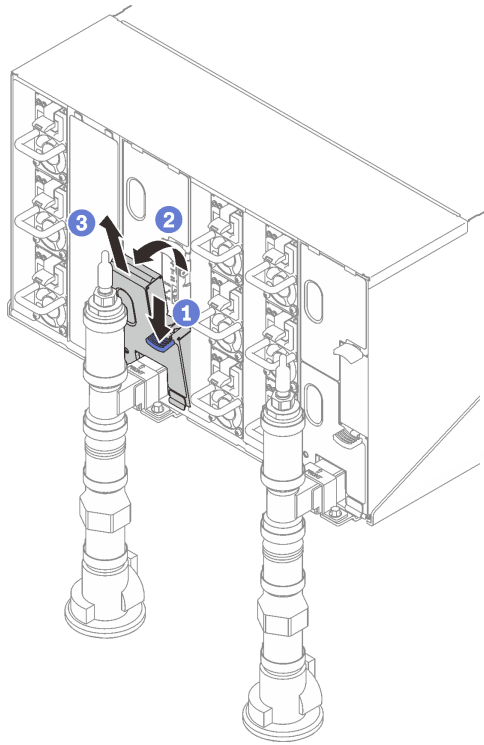


図 67. 下段の EMC シールドの取り外し

注：EMC シールドの前に多岐管垂直パイプがある場合、EMC シールドをパイプの下から横にスライドさせて取り外す必要があります。

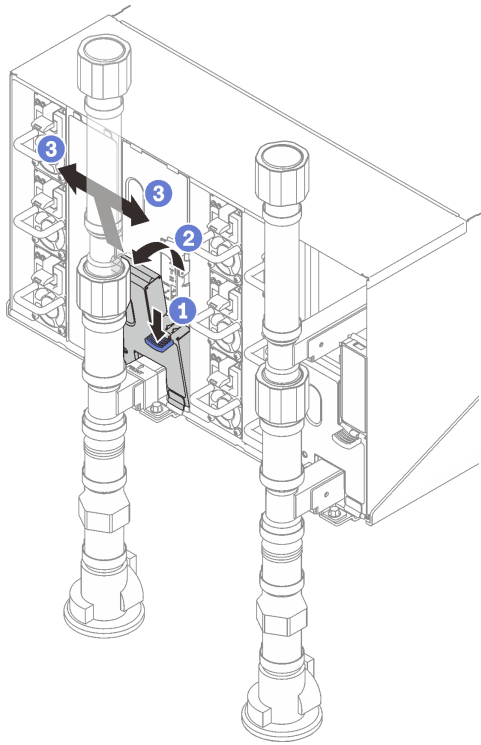


図 68. EMC シールドの取り外し

ステップ 2. 上段の EMC シールドを取り外します。

- a. ① 青色のラッチを押し続けます。
- b. ② シールドの下部を外側に回転させます。
- c. ③ シールドを持ち上げて、エンクロージャに入る多岐管パイプがよく見えるようにします。



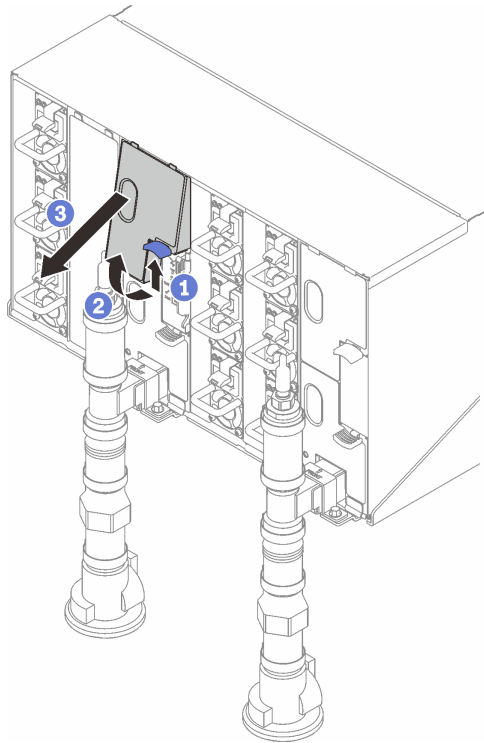


図 69. 上段の EMC シールドの取り外し

## 終了後

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## EMC シールドの取り付け

以下の情報を使用して、EMC シールドを取り付けます。

## このタスクについて

### S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

#### 注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。

## 動画で見る

この手順を説明した動画については、YouTube (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-A9Ws8PYIbxz9JbIrq1zoYd>) をご覧ください。

## 手順

ステップ 1. 上段の EMC シールドを取り付けます。

- a. ① EMC シールドの上部をエンクロージャーと合わせます。
- b. ② EMC シールドの下部を、所定の位置に固定されるまで内側に回転させます。

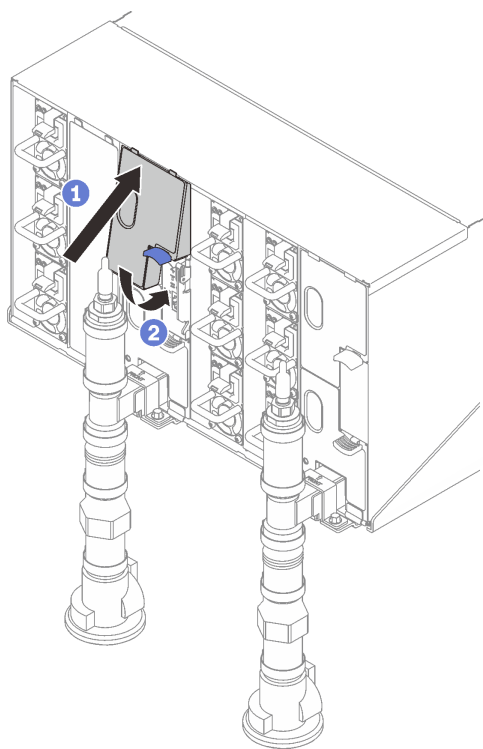


図 70. 上段の EMC シールドの取り付け

ステップ 2. 下段の EMC シールドを取り付けます。

- a. ① EMC シールドの下部をエンクロージャーと合わせます。
- b. ② EMC シールドの上部を、所定の位置に固定されるまで内側に回転させます。

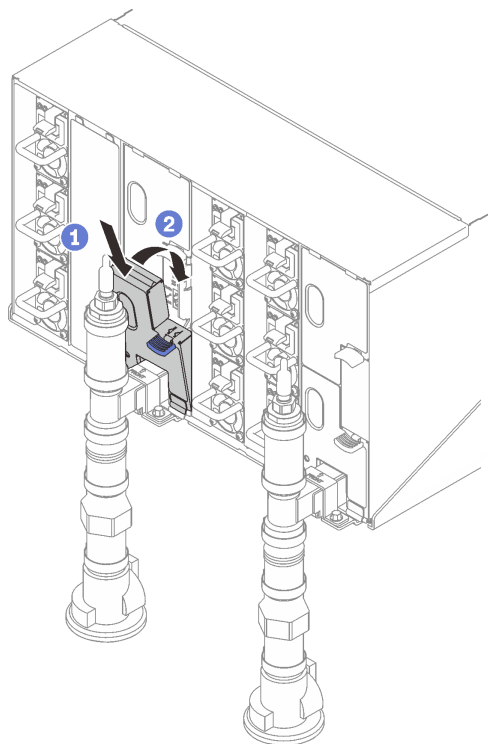


図 71. 下段 EMC シールドの取り付け

## エンクロージャー・ミッドプレーンの交換

エンクロージャー・ミッドプレーンの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

### エンクロージャー・ミッドプレーンの取り外し

エンクロージャー・ミッドプレーンを取り外すには、この情報を使用します。

### このタスクについて

#### S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

#### 注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- ソリューションをシャットダウンするには、以下の手順に従います。

1. マシン・タイプ・モデル、エンクロージャーのシリアル番号を記録し、取り外すエンクロージャー・ミッドプレーンから既存の汎用固有 ID (UUID) 情報を取得します。このデータを取得する手順に必要なステップは、エンクロージャーの機能状態に応じて異なる場合があります。
  - a. Lenovo XClarity Controller にログオンし、コマンド・ライン・インターフェース (CLI) にアクセスします。XCC CLI には、XCC への直接シリアル接続またはイーサネット接続、または XCC への Secure Shell (SSH) 接続を介してアクセスできます。コマンドを発行する前に、XCC での認証が必要です。
  - b. CLI の **info** コマンドを使用して、マシン・タイプ・モデル、エンクロージャー・シリアル番号、および UUID 値を照会します。作業を進める前に、この情報を記録しておいてください。
2. エンクロージャーが作動していない:
  - a. エンクロージャー・ラベルの 1 つから、エンクロージャー・シリアル番号とマシン・タイプ・モデルを入手します。
  - b. 作業を進める前に、エンクロージャー・シリアル番号、マシン・タイプ・モデル、および UUID を記録します。
- オペレーティング・システムをシャットダウンし、エンクロージャー内の計算ノードをすべてオフにします。詳細な説明については、計算ノードに付属の資料を参照してください。
- エンクロージャーからすべての外部ケーブルを切り離します。
- QSFP ケーブルがソリューションに接続されている場合、余分な力をかけてケーブルを取り外します。

## 手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. エンクロージャー前面のすべてのトレイを取り外します。22 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」を参照してください。
- b. EMC シールドを取り外します。78 ページの「EMC シールドの取り外し」を参照してください。
- c. ドリップ・センサー・アセンブリーを取り外します。25 ページの「ドリップ・センサー・アセンブリーの取り外し」を参照してください。
- d. SMM2 および SMM2 のサポート・ブラケットを取り外します。147 ページの「SMM2 の取り外し」を参照してください。
- e. すべてのパワー・サプライをすべて取り外します。91 ページの「ホット・スワップ・パワー・サプライの取り外し」または 67 ページの「DWC PSU の取り外し」を参照してください。
- f. 多岐管を取り外します。96 ページの「多岐管の取り外し」を参照してください。
- g. ラックからエンクロージャーを取り外します。9 ページの「ラックからのエンクロージャーの取り外し」を参照してください。

ステップ 2. トップ・カバーを取り外します。

- a. ① トップ・カバーの 3 本の拘束ねじを緩めます。
- b. ② トップ・カバーを外側に回転させます。

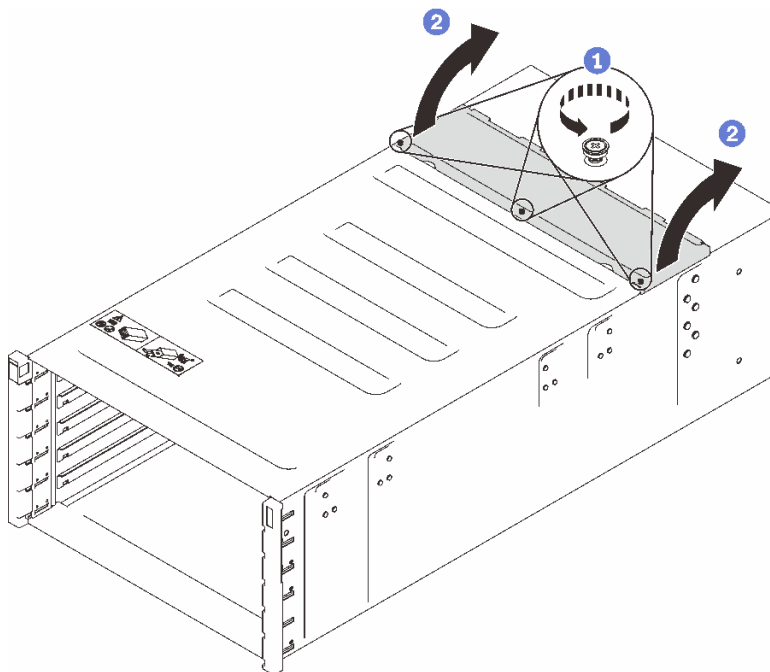


図 72. トップ・カバーの外側への回転

ステップ 3. エンクロージャーからエンクロージャー・ミッドプレーンを取り外します。

- a. ① エンクロージャー・ミッドプレーン上の 2 つのドリップ・センサー・ケーブルを引き抜きます。

注：エンクロージャー・ミッドプレーンのコネクタをつかまないようにしてください。コネクタを損傷する可能性があります。

- b. ② エンクロージャー・ミッドプレーンをエンクロージャーに固定する 2 本の拘束ねじを緩めます。
- c. ③ エンクロージャー・ミッドプレーンを注意深くつかみ、スライドさせてエンクロージャーから取り出します。

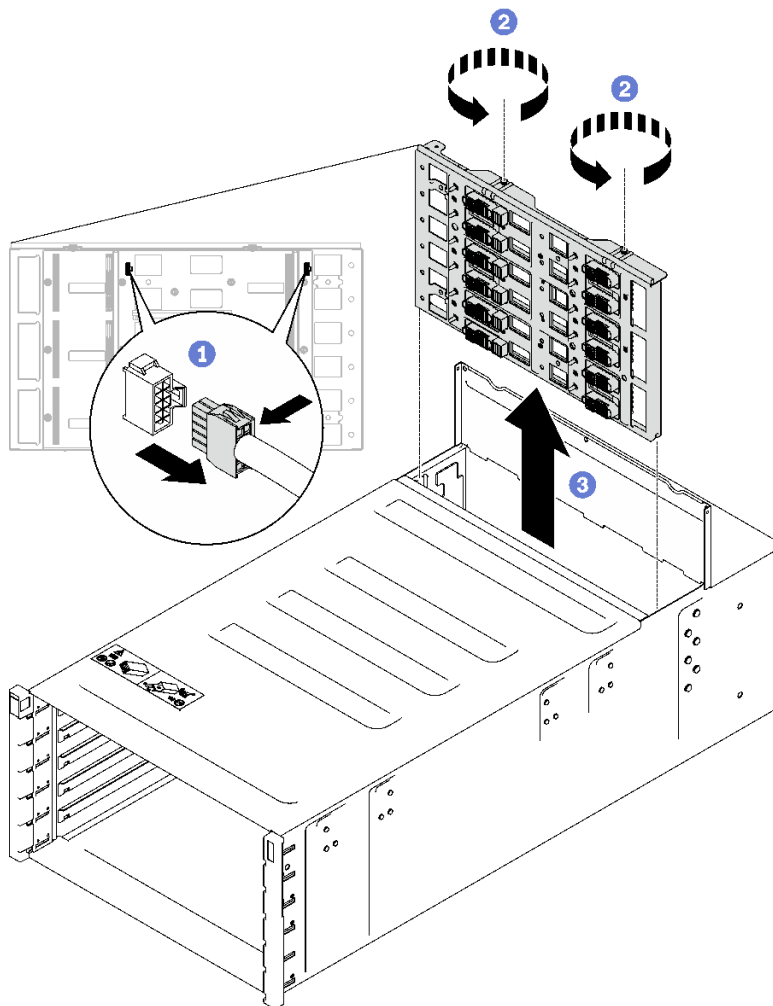


図73. エンクロージャー・ミッドプレーンの取り外し

## 終了後

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## エンクロージャー・ミッドプレーンの取り付け

(トレーニングを受けたサービス技術員のみ) この手順を使用して、エンクロージャー・ミッドプレーンを取り付けます。

## このタスクについて

S002



**警告：**

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

**注意：**

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。

**ファームウェアとドライバーのダウンロード:** コンポーネントの交換後、ファームウェアまたはドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/dw612-enclosure/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについては、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェア更新」を参照してください。

**手順**

ステップ 1. 2つのドリップ・センサー・ケーブルがエンクロージャーに固定され、ケーブル・クリップを通して配線されていることを確認します。

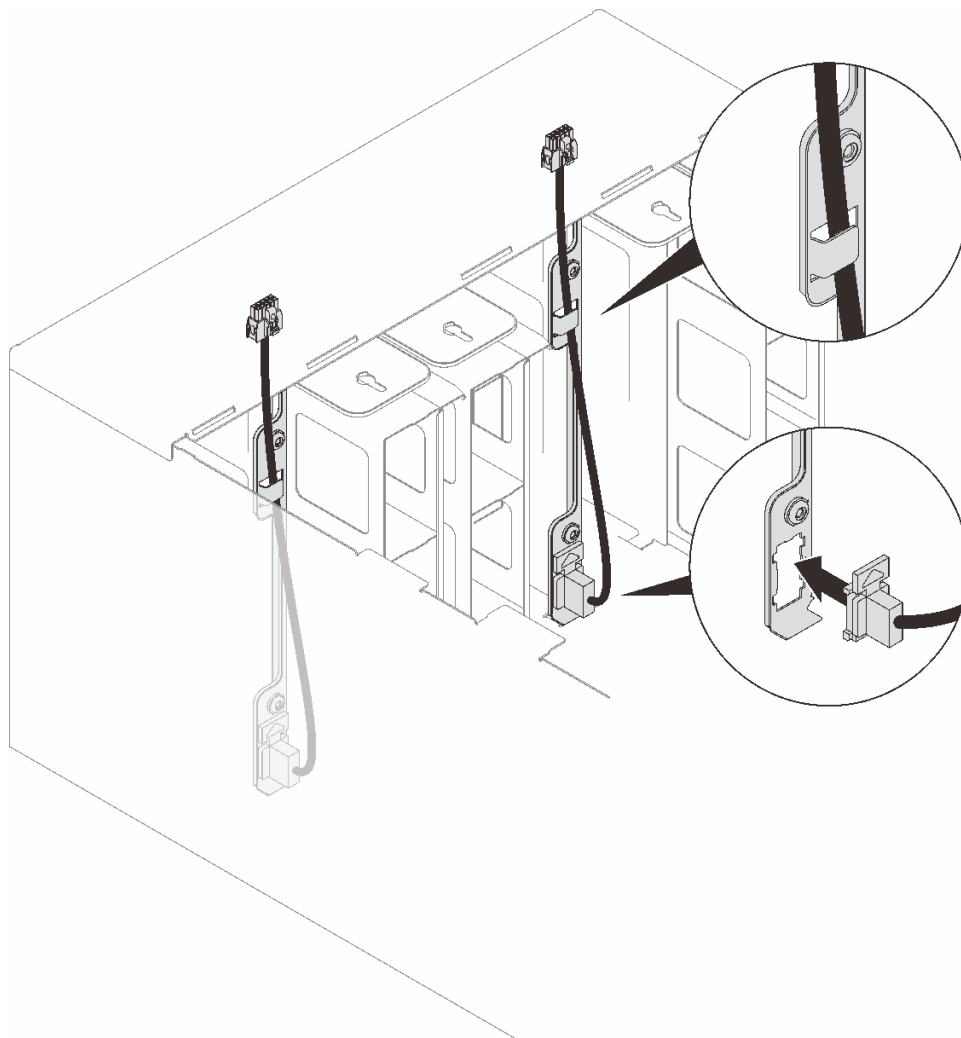


図 74. ドリップ・センサー・ケーブルの取り付け

ステップ 2. ミッドプレーンを取り付けます。

- a. ① エンクロージャー・ミッドプレーンをエンクロージャーのガイド・ピンと慎重に合わせ、ミッドプレーンをエンクロージャーにスライドさせます。

注意：エンクロージャーにエンクロージャー・ミッドプレーンを取り付ける際に、エンクロージャー・ミッドプレーンのコネクタをつかまないでください。コネクタに触れると、コネクタ・ピンを損傷する可能性があります。

- b. ② ミッドプレーンの上部で 2 本のねじを締めます。
- c. ③ ドリップ・センサー・ケーブルをミッドプレーンに接続します。



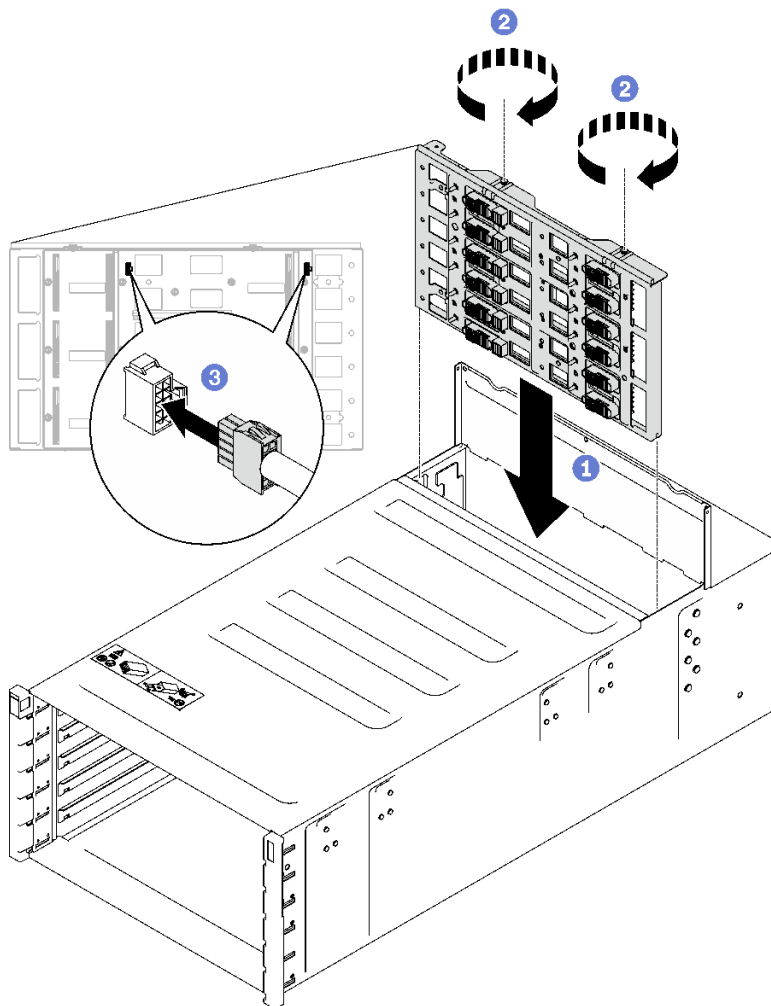


図 75. エンクロージャー・ミッドプレートの取り付け

ステップ 3. トップ・カバーを取り付けます。

- a. ① 背面のトップ・カバー・タブをエンクロージャーのスロットに挿入し、トップ・カバーを内側に回転させます。
- b. ② トップ・カバーの拘束ねじを締めます。

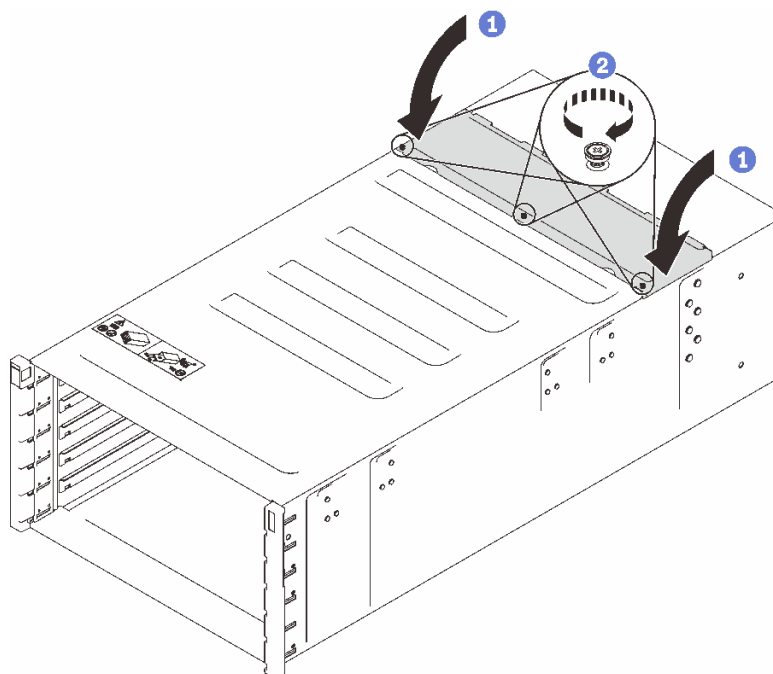


図76. トップ・カバーの内側への回転

## 終了後

1. エンクロージャーをラックに取り付けます。15 ページの「ラックへのエンクロージャーの取り付け」を参照してください。
2. 多岐管を取り付けます。114 ページの「多岐管の取り付け」を参照してください。
3. すべてのパワー・サプライを取り付けます。94 ページの「ホット・スワップ・パワー・サプライの取り付け」または 73 ページの「DWC PSU の取り付け」を参照してください。
4. SMM2 および SMM2 のサポート・ブラケットを取り付けます。152 ページの「SMM2 の取り付け」を参照してください。
5. ドリップ・センサー・アセンブリーを取り付けます。27 ページの「ドリップ・センサー・アセンブリーの取り付け」を参照してください。
6. EMC シールドを取り付けます。81 ページの「EMC シールドの取り付け」を参照してください。
7. エンクロージャー前面にすべてのトレイを取り付けます。23 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照してください。
8. 必要な他のサーバー・コンポーネントをすべて取り付けます。
9. 必要なケーブルをすべて接続します。
10. エンクロージャーに電源を接続します。
11. 新規エンクロージャー・ミッドプレーンのシリアル番号 (例: **Y030UN348063**) と UUID (例: **2E2B686CC6B311E2907C6EAE8B16A49E**) を記録します。
12. ソリューションのファームウェアを最新レベルに更新します。
13. Web インターフェイスにログインします。
14. 「システム情報」セクションに進み、「ミッドプレーン VPD」タブをクリックします。
15. ファン/電源コントローラーに対して、新規エンクロージャー・ミッドプレーンのシリアル番号および UUID を更新します。

16. 上のリリース・ハンドルを閉じ、トレイをエンクロージャー・ミッドプレーン・コネクタに装着します。
17. シャットダウンしたノードをすべて再起動します。詳細な説明については、計算ノードに付属の資料を参照してください。
18. ファン/電源コントローラーの電源が自動的にオンにされます。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## ホット・スワップ・パワー・サプライの交換

ホット・スワップ・パワー・サプライの交換の取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

### ホット・スワップ・パワー・サプライの取り外し

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り外すには、この情報を使用します。

### このタスクについて

#### S001



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

#### S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

**警告：**

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

**警告：**

接触電流が高くなっています。サプライに接続する前にアースに接続してください。

**注意：**

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- パワー・サプライの背面にあるコネクタから電源コードを抜きます。
- ソリューションにホット・スワップ・パワー・サプライが1台しか取り付けられていない場合は、パワー・サプライを取り外す前にソリューションの電源をオフにする必要があります。

**手順**

- ステップ 1. 電源コードを電源コンセントから取り外します。次に、電源コードのもう一方の端をパワー・サプライの背面から取り外します。
- ステップ 2. オレンジ色のリリース・タブを押したままにします。
- ステップ 3. ハンドルをつかんで、パワー・サプライをベイから引き抜きます。

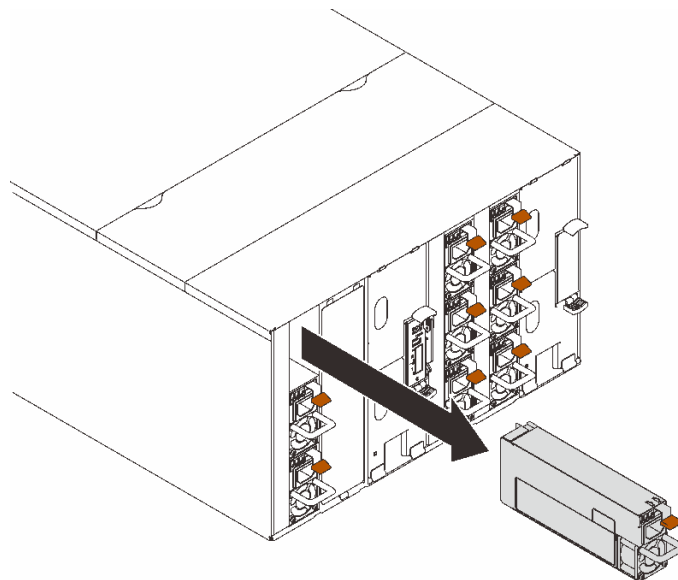


図 77. ホット・スワップ・パワー・サプライの取り外し

## 終了後

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

PSU スロットが空のままになる場合は、エンクロージャーに PSU フィラーを取り付けます。

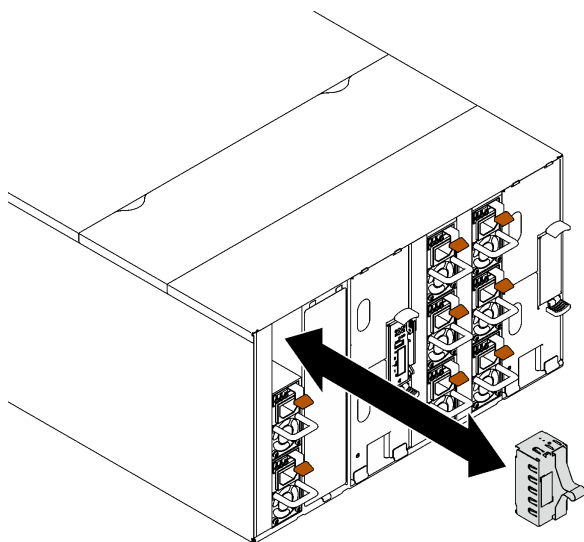


図 78. PSU フィラーの取り付け

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## ホット・スワップ・パワー・サプライの取り付け

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り付けるには、この情報を使用します。

### このタスクについて

重要：異なるベンダーによって製造された PSU の混用はサポートされていません。

#### S001




危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

#### S035

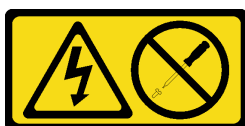

警告：

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

警告：



接触電流が高くなっています。サプライに接続する前にアースに接続してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- 以下の注意事項では、このエンクロージャーがサポートしているパワー・サプライのタイプ、およびパワー・サプライを取り付けるときに考慮する必要があるその他の情報を記載しています。
  - 必ず、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「PSU 構成」にあるガイドラインに従ってください。
  - 冗長性をサポートするには、追加のホット・スワップ・パワー・サプライを取り付ける必要があります (ご使用のモデルに未取り付けの場合)。
  - 取り付けるデバイスがサポートされていることを確認します。エンクロージャーでサポートされているオプションのデバイスのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com> を参照してください。

**ファームウェアとドライバーのダウンロード:** コンポーネントの交換後、ファームウェアまたはドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/dw612-enclosure/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについては、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェア更新」を参照してください。

## 手順

ステップ 1. PSU フィラーが取り付けられている場合は、エンクロージャーから取り外します。

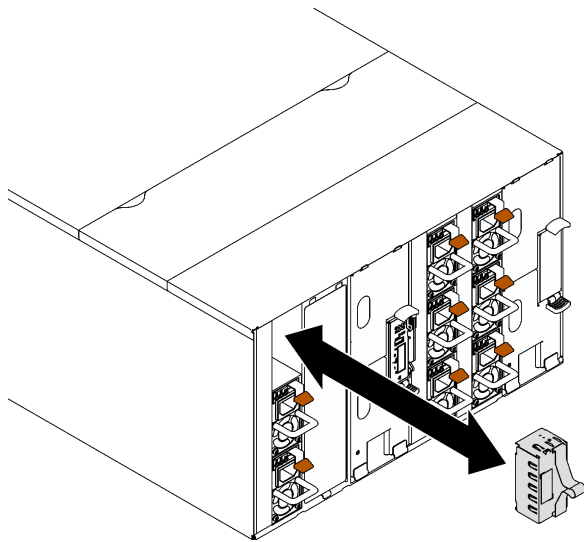


図 79. PSU フィラーの取り外し

ステップ 2. ホット・スワップ・パワー・サプライを、リリース・ラッチがカチッと音がして所定の位置に収まるまでベイ内にスライドさせます。

**重要:** 通常の運用中は、適切な冷却のために、各パワー・サプライ・ベイにパワー・サプライまたはパワー・サプライ・フィラー・パネルのいずれかを取り付けておく必要があります。

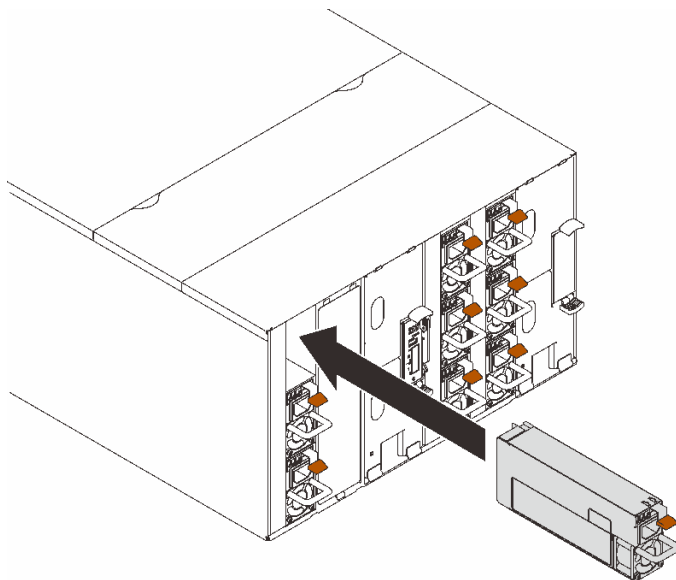


図 80. ホット・スワップ・パワー・サプライの取り付け

- ステップ 3. 新規のパワー・サプライ用の電源コードの一方の端をパワー・サプライ背面の AC コネクターに接続し、電源コードの他方の端を適切に接地された電源コンセントに接続します。
- ステップ 4. ノードの電源がオフの場合は、ノードの電源をオンにします。
- ステップ 5. パワー・サプライ上の AC 電源 LED が点灯して、パワー・サプライが正しく動作していることを示していることを確認します。ソリューションの電源がオンになったら、パワー・サプライ上の DC 電源 LED も点灯していることを確認します。

## 終了後

1. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
2. すべての計算ノードの電源をオンにします。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## 多岐管の交換

多岐管の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### 多岐管の取り外し

以下の情報を使用して、多岐管を取り外します。

### このタスクについて

#### 警告：

水は皮膚や眼に刺激を与えることがあります。潤滑剤に直接触れないでください。

#### S002





警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

S038



警告：

この手順では、目を保護する防具を装着する必要があります。

## L011



تحذير: يجب ارتداء النظارات الواقية لهذا الاجراء. (L011)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessários óculos de proteção. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими предпазни очила. (L011)

**ATTENTION :** Cette procédure requiert des lunettes de protection. (L011)

警告: 该过程需要护目镜。 (L011)

警告 : 此程序需要護目鏡。 (L011)

OPREZ: Za izvođenje postupka su potrebne zaštitne naočale. (L011)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L011)

**Pas på!** Proceduren kræver beskyttelsesbriller. (L011)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure is een beschermende bril vereist. (L011)

**CAUTION:** Protective eyewear is needed for the procedure. (L011)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät silmänsuojaimien käyttöä. (L011)

**Vorsicht:** Bei dieser Prozedur eine Schutzbrille tragen. (L011)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται προστατευτικά γυαλιά. (L011)

**VESZÉLY:** Az eljáráshoz védőszemüveget kell viselni. (L011)

**ATTENZIONE:** per la procedura sono necessarie protezioni per gli occhi. (L011)

危険: この作業には目を保護する道具が必要です。  
(L011)

주의: 이 절차에는 보호용 안경이 필요합니다. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За изведување на постапката потребни се заштитни очила. (L011)

تنبه :  
احتياطي  
تستخدم  
العين  
تستخدم  
العين  
تستخدم  
العين  
(L011)

**ADVARSEL:** Vernebriller må benyttes for denne prosedyren. (L011)

**ZAGROŻENIE:** Procedura wymaga zastosowania okularów ochronnych. (L011)

**CUIDADO:** É necessário utilizar protecção ocular para a execução deste procedimento.  
(L011)

**ОСТОРОЖНО:** При выполнении этой операции необходимо надеть защитные очки. (L011)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje pomôcku na ochranu očí. (L011)

**POZOR:** Za ta postopek je potrebna zaščitna oprema za oči. (L011)

**PRECAUCIÓN:** Utilice protección ocular para llevar a cabo el procedimiento. (L011)

**Varning:** Skyddsglasögon krävs. (L011)

ཉེན་བརྗེ། : བཞོལ་སྐྱོད་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ས་བ་ལྷན་བའི་མིག་ཤེལ་གོན་དགོས། (L011)

ئاگاھلاندۇرۇش : سز مەشغۇلات جەريانىدا كۆز ئاسراش كۆزەينىكى تاقىۋېلىشىڭىز كېرەك. (L011)

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh yenjging baujhoh lwgda. (L011)

## L014



تحذير: يجب ارتداء القفازات الكيميائية المقاومة لهذا الاجراء. (L014)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessárias luvas com resistência química. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими химически устойчиви ръкавици. (L014)

**ATTENTION :** Cette procédure requiert des gants de protection contre les produits chimiques. (L014)

警告: 该过程需要化学防护手套。 (L014)

警告: 此程序需要抗化學劑手套。 (L014)

**OPREZ:** Za ovaj postupak su potrebne kemijski otporne zaštitne rukavice. (L014)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L014)

**Pas på!** Bær handsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier, når du skal udføre denne proces. (L014)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure zijn tegen chemicaliën beschermende handschoenen vereist. (L014)

**CAUTION:** Chemical resistant gloves are needed for this procedure. (L014)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät kemiallisesti kestävästä materiaaleista valmistettujen suojakäsineiden käyttöä. (L014)

**Vorsicht:** Bei dieser Aktion müssen chemische Schutzhandschuhe getragen werden. (L014)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται ειδικά γάντια, ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. (L014)

**VIGYÁZAT:** Az eljáráshoz vegyi anyagokkal szemben ellenálló védőszemüveget kell viselni. (L014)

**ATTENZIONE:** per questa procedura sono necessari guanti resistenti ad agenti chimici. (L014)

危険: この作業には化学耐性のあるグローブが必要です。 (L014)

주의: 이 절차를 수행하려면 내화학적 장갑을 착용해야 합니다. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За изведуванье на оваа постапка потребни се ракавици за хемиска заштита. (L014)

تعمیر :  
بىل  
بىل  
بىل  
بىل  
بىل  
بىل  
بىل  
بىل  
بىل  
بىل  
(L014)

**ADVARSEL:** Vernehansker av motstandsdyktig materiale må benyttes for denne prosedyren. (L014)

**ZAGROŽENIE:** Procedura wymaga użycia rękawic ochronnych. (L014)

**CUIDADO:** É necessária a utilização de luvas resistentes a químicos para a execução deste procedimento. (L014)

**ОСТОРОЖНО:** Для этой процедуры необходимы перчатки, устойчивые к химическим воздействиям. (L014)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje rukavice odolné chemikáliám. (L014)

**POZOR:** Za delo so potrebne proti kemičnim sredstvom odporne rokavice. (L014)

**PRECAUCIÓN:** Utilice guantes resistentes a los productos químicos para llevar a cabo el procedimiento. (L014)


**Varning:** Kemikalietåliga handskar behövs. (L014)

ཉེན་ལ། : བཞོལ་སྐྱོད་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་རུས་པ་ལྡན་པའི་ཇ་ས་འགྲུར་རུལ་འགོག་ལག་ཁྱུངས་གོན་དགོས།  
(L014)

ئاگاھلاندۇرۇش : بۇ مەشغۇلات جەريانىدا خىمىيىلىك چىرىشتىن ساقلىنىش پەللىمىنى كىيىۋېلىشىڭىز كېرەك. (L014)

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh madfwngz naih vayoꝝ myaex. (L014)

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبتلة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危険: 由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險: 本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)



**ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)**

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

**PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)**

**Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)**

ཉེན་བརྒྱ: རྩོམ་ཆས་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱུ་ལྡན་གྱི་ཤིང་ལུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློབ་རྒྱུ་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ལག་པའི་ཐོག་ལྡན་པའི་རྩོམ་ཆས་ལྷན་པའི་བཟུང་བའི་གནས་སྐབས་ལོ་གསོག་ཡོད་པའི་སློབ་ཆས་ལ་བཞག་སྟེ་བྱེད་མི་ཉེན་པོ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۈسكۈنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۈسكۈنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemj bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

## 注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- 計算冷却システムで使用された化学処理した水を使用する場合は、必ず、適切な処理手順に従ってください。化学物質安全性データ・シート (MSDS) および安全に関する情報が化学処理水の提供者から提供されていること、および化学処理水の提供者が推奨する適切な個人防護具 (PPE) が入手可能であることを確認してください。保護手袋と眼鏡を予防措置として推奨します。
- このセクションの作業は、2 人以上で行う必要があります。

## 手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. エンクロージャー前面のすべてのトレイを取り外します。22 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」を参照してください。
- b. EMC シールドを取り外します。78 ページの「EMC シールドの取り外し」を参照してください。
- c. ドリップ・センサー・アセンブリーを取り外します。25 ページの「ドリップ・センサー・アセンブリーの取り外し」を参照してください。
- d. SMM2 および SMM2 のサポート・ブラケットを取り外します。147 ページの「SMM2 の取り外し」を参照してください。
- e. すべてのパワー・サプライをすべて取り外します。91 ページの「ホット・スワップ・パワー・サプライの取り外し」または 67 ページの「DWC PSU の取り外し」を参照してください。



f. DWC PSU 多岐管を取り外します。34 ページの「DWC PSU 多岐管の取り外し」を参照してください。

ステップ 2. ラックの前面で、両方の Eaton ボール・バルブを閉じます。

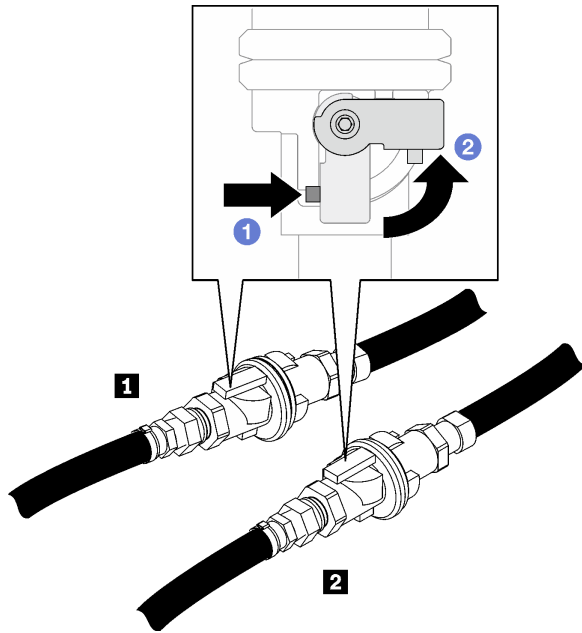


図 81. Eaton ボール・バルブを閉じる

表 5. Eaton ボール・バルブ

<b>1</b> ラック供給	<b>2</b> ラック・リターン
----------------	-------------------

ステップ 3. 各多岐管の上部、および各多岐管セクションの背面から、赤色のクイック・コネク・プラグ・カバーを取り外します。

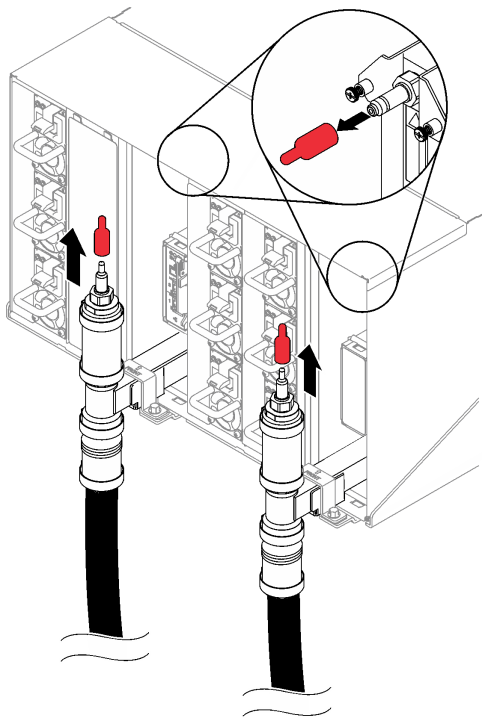


図 82. クイック・コネクト・プラグ・カバーの取り外し

- ステップ 4. ホース・アセンブリー (お客様の設置場所に付属) を位置 A (ラックの上部) の上部クイック・コネクトに接続します。バルブが閉じている状態でホースがバケットに残っていることを確認します (ホースに垂直なバルブ・ハンドル)。

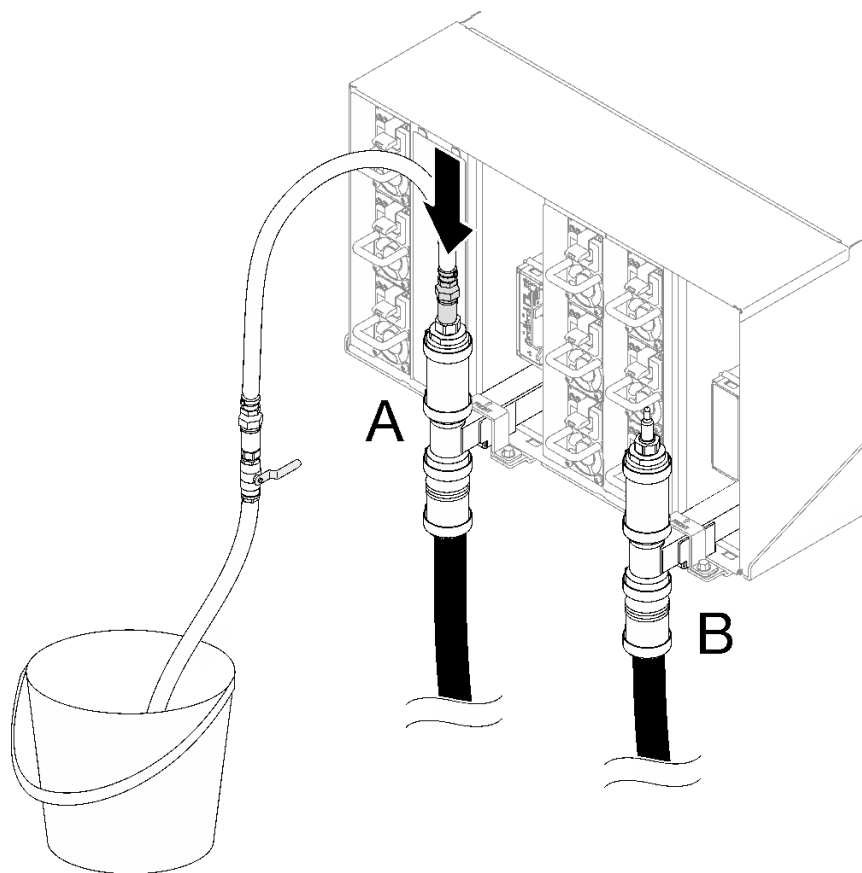


図 83. ホース・アセンブリからクイック・コネク

ステップ 5. ホースのバルブをゆっくり開けて、一定量の水が排出されるようにします。水の流れが止まったら、ホース・バルブを閉じます (約 1 分かかる場合があります)。

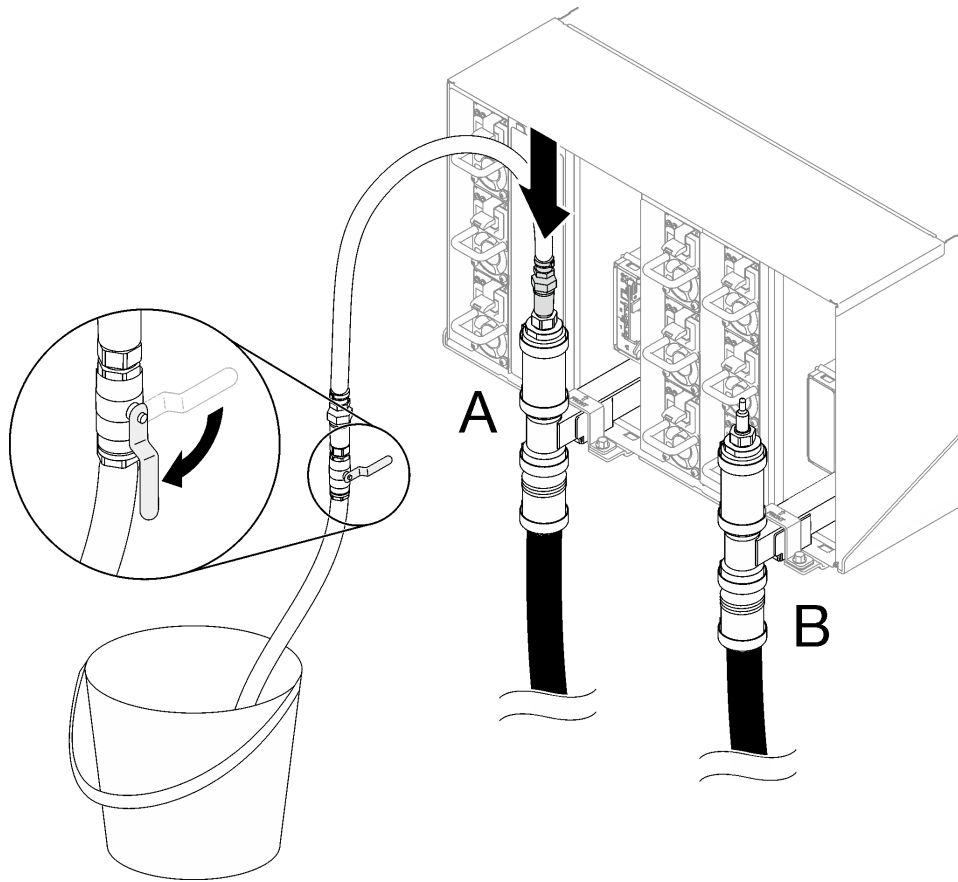


図 84. 位置 A にあるホース・アセンブリー

- ステップ 6. ホース・アセンブリーを位置 A から取り外し、位置 B に接続します。ホースのバルブをゆっくり開けて、一定量の水が排出されるようにします。水の流れが止まったら、ホース・バルブを閉じます。

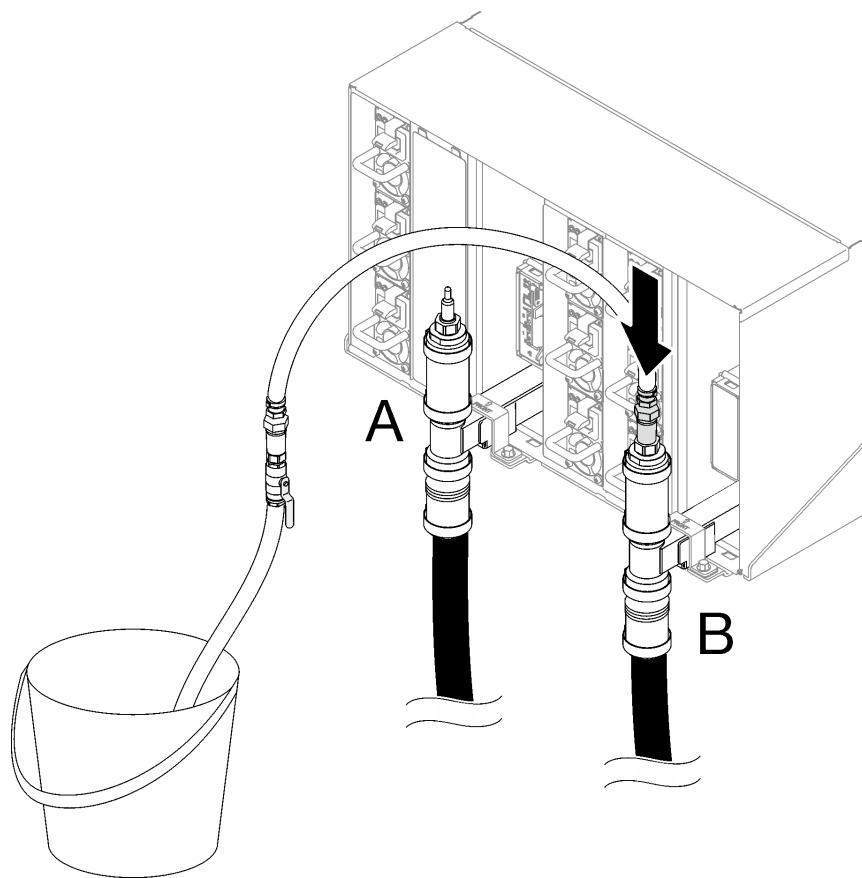


図 85. 位置 B にあるホース・アセンブリー

ステップ 7. ホース・アセンブリーを位置 B から取り外し、位置 C に接続します。ホースのバルブをゆっくり開けて、一定量の水が排出されるようにします。水の流れが止まったら、ホース・バルブを閉じます。

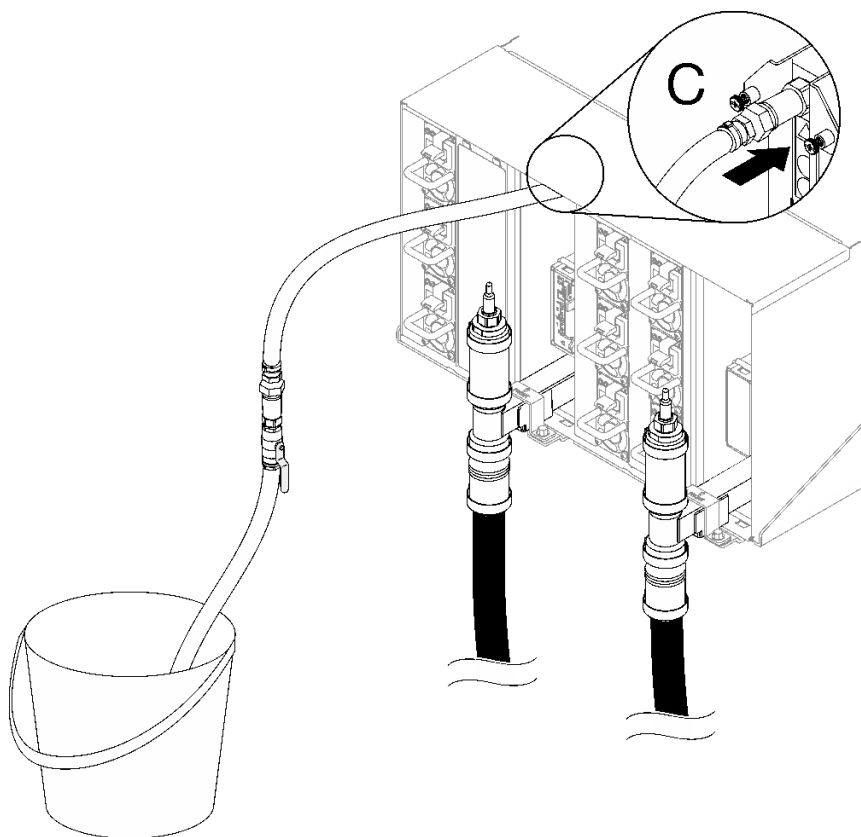


図 86. 位置 C にあるホース・アセンブリー

ステップ 8. ホース・アセンブリーを位置 C から取り外し、位置 D に接続します。ホースのバルブをゆっくり開けて、一定量の水が排出されるようにします。水の流れが止まったら、ホース・バルブを閉じます。

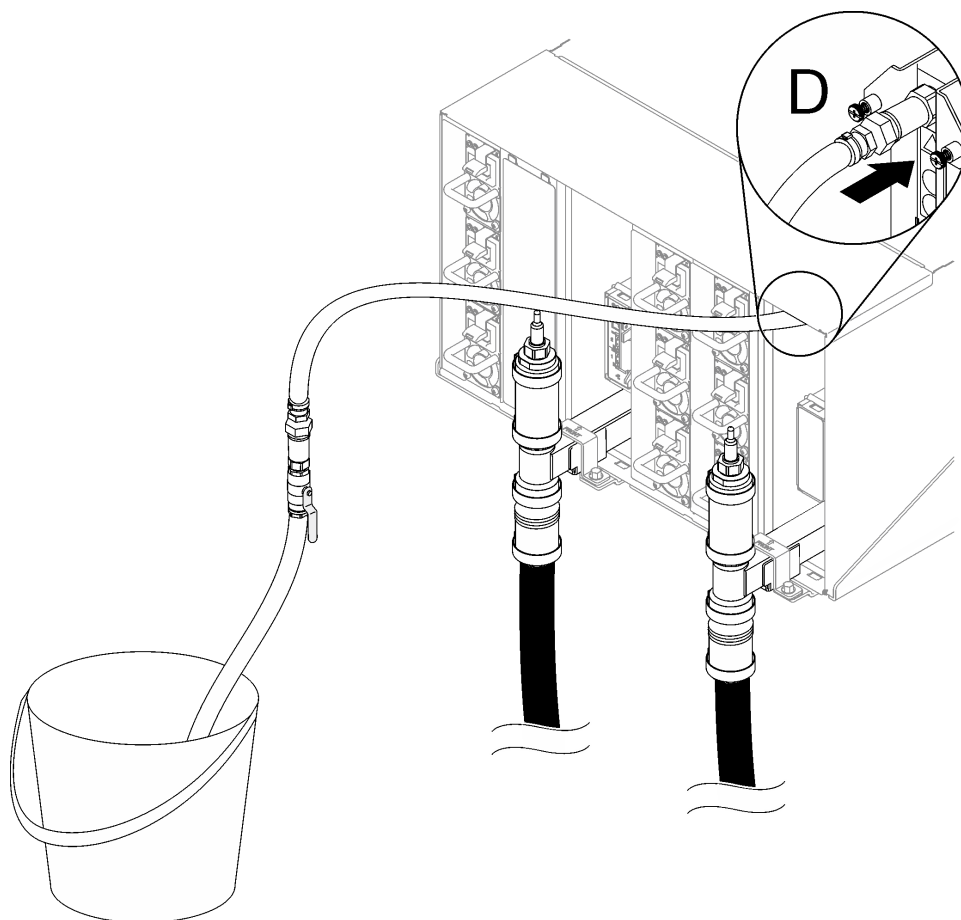


図 87. 位置 D にあるホース・アセンブリー

- ステップ 9. 各エンクロージャーの位置 C と位置 D のクイック・コネクットに到達させて、一定量の水が排出されるようにして、上部エンクロージャーから下部エンクロージャーまで各エンクロージャーで続けます。ラック全体の位置 C と位置 D すべてで排水されるまで、排水処理を繰り返します。
- ステップ 10. この時点で、多岐管が適切に使用できるように適切に排水されていなければなりません。多岐管にはまだ水が残っているので、排水される可能性のある水を回収するために吸収布で作業エリアの準備を整えてください。
- ステップ 11. どの多岐管を交換する必要があるかを判別します。
- ステップ 12. 多岐管を保持している多岐管保持ブラケットを取り外します (上部エンクロージャー位置のみ)。

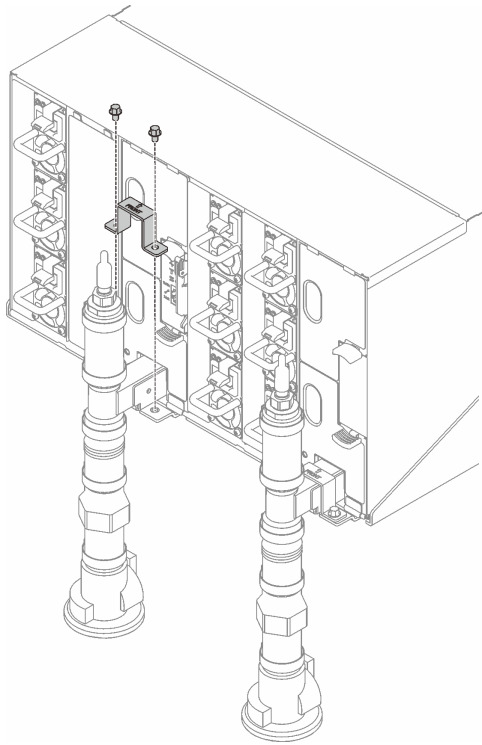


図 88. 保持ブラケットの取り外し

ステップ 13. 多岐管を取り外します。

- a. ① 多岐管ブラケットとエンクロージャーの間の 4 本のねじを取り外します (多岐管修理キットに含まれているドライバーを使用)。
- b. ② エンクロージャーから多岐管を取り外します。
- c. ③ ドリップ・センサー・トレイを多岐管から取り外します。



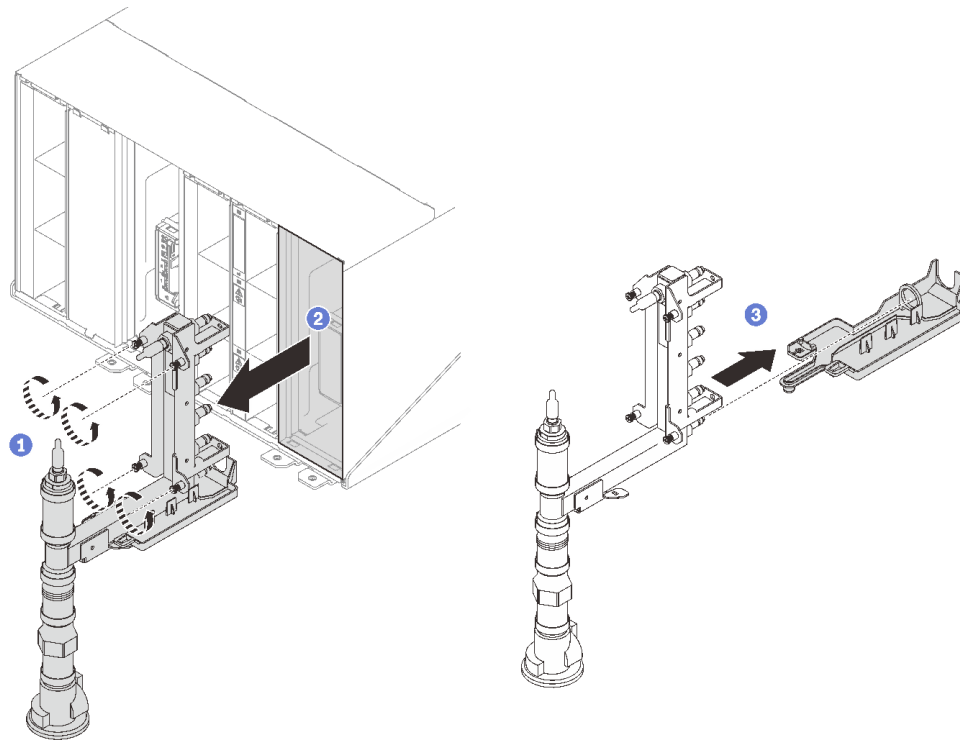


図 89. 多岐管の取り外し

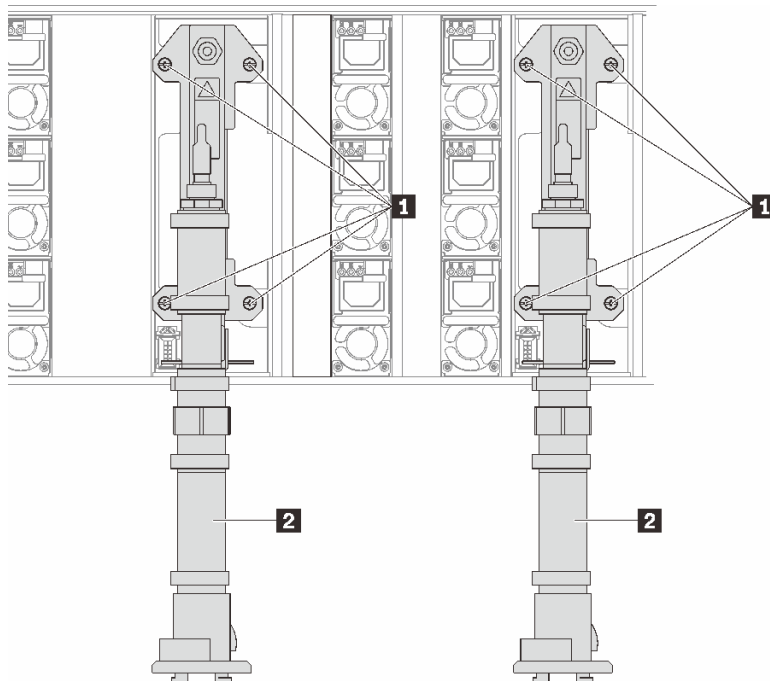


図 90. 多岐管ねじの位置

表 6. 多岐管ねじの位置

1 ねじ	2 多岐管
------	-------

ステップ 14. 多岐管全体を取り外して地面に置けるようになるまで、すべての多岐管部分に対して前の手順を繰り返します。

ステップ 15. 多岐管部分を交換する必要がある場合、次のようにします。

- a. 交換が必要な多岐管部分の下にパンを置きます。
- b. 交換用多岐管部分キットに付属の 41 mm レンチを使用して、継手を外します。
- c. 交換が必要な多岐管部分を切り離します。

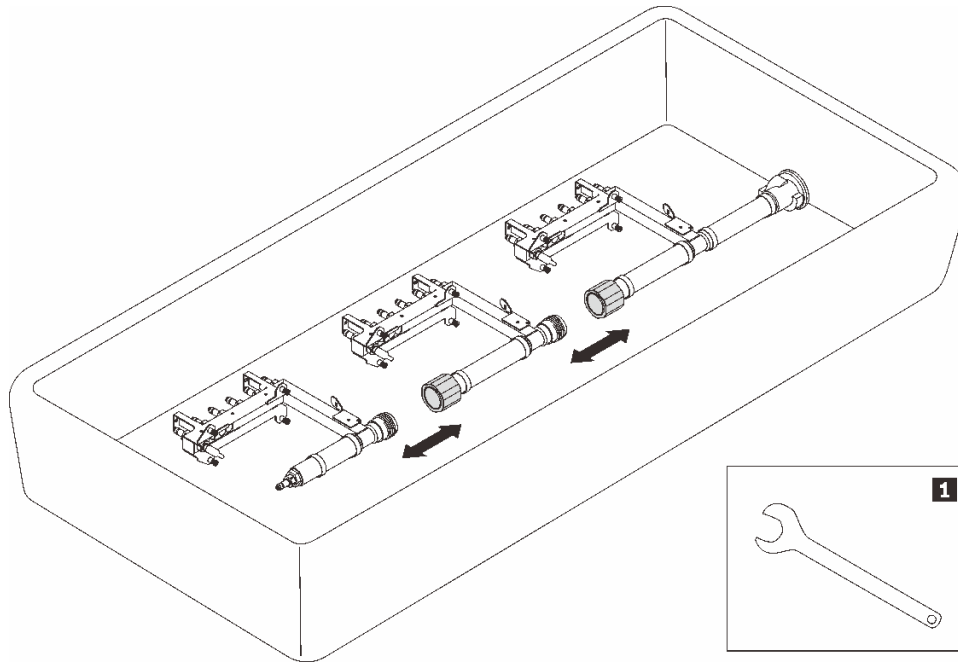


図 91. 多岐管の分解

表 7. 多岐管の分解

<b>1</b> 41 mm レンチ
--------------------

## 終了後

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## 多岐管の取り付け

多岐管を取り付けるには、この情報を使用します。

## このタスクについて

### 警告：

水は皮膚や眼に刺激を与えることがあります。潤滑剤に直接触れないでください。

## S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

S038



警告：

この手順では、目を保護する防具を装着する必要があります。

## L011



تحذير: يجب ارتداء النظارات الواقية لهذا الاجراء. (L011)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessários óculos de proteção. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими предпазни очила. (L011)

**ATTENTION :** Cette procédure requiert des lunettes de protection. (L011)

警告: 该过程需要护目镜。 (L011)

警告 : 此程序需要護目鏡。 (L011)

OPREZ: Za izvođenje postupka su potrebne zaštitne naočale. (L011)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L011)

**Pas på!** Proceduren kræver beskyttelsesbriller. (L011)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure is een beschermende bril vereist. (L011)

**CAUTION:** Protective eyewear is needed for the procedure. (L011)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät silmänsuojaimien käyttöä. (L011)

**Vorsicht:** Bei dieser Prozedur eine Schutzbrille tragen. (L011)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται προστατευτικά γυαλιά. (L011)

**VESZÉLY:** Az eljáráshoz védőszemüveget kell viselni. (L011)

**ATTENZIONE:** per la procedura sono necessarie protezioni per gli occhi. (L011)

危険: この作業には目を保護する道具が必要です。  
(L011)

주의: 이 절차에는 보호용 안경이 필요합니다. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За изведување на постапката потребни се заштитни очила. (L011)

تعمیر : بینو  
تعمیر : بینو  
تعمیر : بینو  
تعمیر : بینو  
تعمیر : بینو  
تعمیر : بینو  
(L011)

**ADVARSEL:** Vernebriller må benyttes for denne prosedyren. (L011)

**ZAGROŻENIE:** Procedura wymaga zastosowania okularów ochronnych. (L011)

**CUIDADO:** É necessário utilizar protecção ocular para a execução deste procedimento.  
(L011)

**ОСТОРОЖНО:** При выполнении этой операции необходимо надеть защитные очки. (L011)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje pomôcku na ochranu očí. (L011)

**POZOR:** Za ta postopek je potrebna zaščitna oprema za oči. (L011)

**PRECAUCIÓN:** Utilice protección ocular para llevar a cabo el procedimiento. (L011)

**Varning:** Skyddsglasögon krävs. (L011)

ཉེན་བརྗེ། : བཞོལ་སྐྱོད་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ས་བ་ལྷན་བའི་མིག་ཤེལ་གོན་དགོས། (L011)

ئاگاھلاندۇرۇش : سز مەشغۇلات جەريانىدا كۆز ئاسراش كۆزەينىكى تاقىۋېلىشىڭىز كېرەك. (L011)

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh yenjging baujhoh lwgda. (L011)

## L014



تحذير: يجب ارتداء القفازات الكيميائية المقاومة لهذا الاجراء. (L014)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessárias luvas com resistência química. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими химически устойчиви ръкавици. (L014)

**ATTENTION :** Cette procédure requiert des gants de protection contre les produits chimiques. (L014)

警告: 该过程需要化学防护手套。 (L014)

警告: 此程序需要抗化學劑手套。 (L014)

**OPREZ:** Za ovaj postupak su potrebne kemijski otporne zaštitne rukavice. (L014)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L014)

**Pas på!** Bær handsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier, når du skal udføre denne proces. (L014)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure zijn tegen chemicaliën beschermende handschoenen vereist. (L014)

**CAUTION:** Chemical resistant gloves are needed for this procedure. (L014)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät kemiallisesti kestävästä materiaaleista valmistettujen suojakäsineiden käyttöä. (L014)

**Vorsicht:** Bei dieser Aktion müssen chemische Schutzhandschuhe getragen werden. (L014)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται ειδικά γάντια, ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. (L014)

**VIGYÁZAT:** Az eljáráshoz vegyi anyagokkal szemben ellenálló védőszemüveget kell viselni. (L014)

**ATTENZIONE:** per questa procedura sono necessari guanti resistenti ad agenti chimici. (L014)

危険: この作業には化学耐性のあるグローブが必要です。 (L014)

주의: 이 절차를 수행하려면 내화학성 장갑을 착용해야 합니다. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За изведывање на оваа постапка потребни се ракавици за хемиска заштита. (L014)

تعمیر :  
بىلەن  
بىلەن  
بىلەن  
بىلەن  
بىلەن  
بىلەن  
بىلەن  
بىلەن  
بىلەن  
بىلەن  
(L014)

**ADVARSEL:** Vernehansker av motstandsdyktig materiale må benyttes for denne prosedyren. (L014)

**ZAGROŻENIE:** Procedura wymaga użycia rękawic ochronnych. (L014)

**CUIDADO:** É necessária a utilização de luvas resistentes a químicos para a execução deste procedimento. (L014)

**ОСТОРОЖНО:** Для этой процедуры необходимы перчатки, устойчивые к химическим воздействиям. (L014)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje rukavice odolné chemikáliám. (L014)

**POZOR:** Za delo so potrebne proti kemičnim sredstvom odporne rokavice. (L014)

**PRECAUCIÓN:** Utilice guantes resistentes a los productos químicos para llevar a cabo el procedimiento. (L014)


**Varning:** Kemikalietåliga handskar behövs. (L014)

ཉེན་ལ། : བཞོལ་སྐྱོད་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་རུས་པ་ལྷན་པའི་རྩིས་འགྱུར་རུལ་འགོག་ལག་ཁྱུངས་གོན་དགོས།  
(L014)

ئاگاھلاندۇرۇش : بۇ مەشغۇلات جەريانىدا خىمىيىلىك چىرىشتىن ساقلىنىش پەللىمىنى كىيىۋېلىشىڭىز كېرەك. (L014)

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh madfwngz naih vayoz myaex. (L014)

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبتلة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危険: 由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險: 本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)







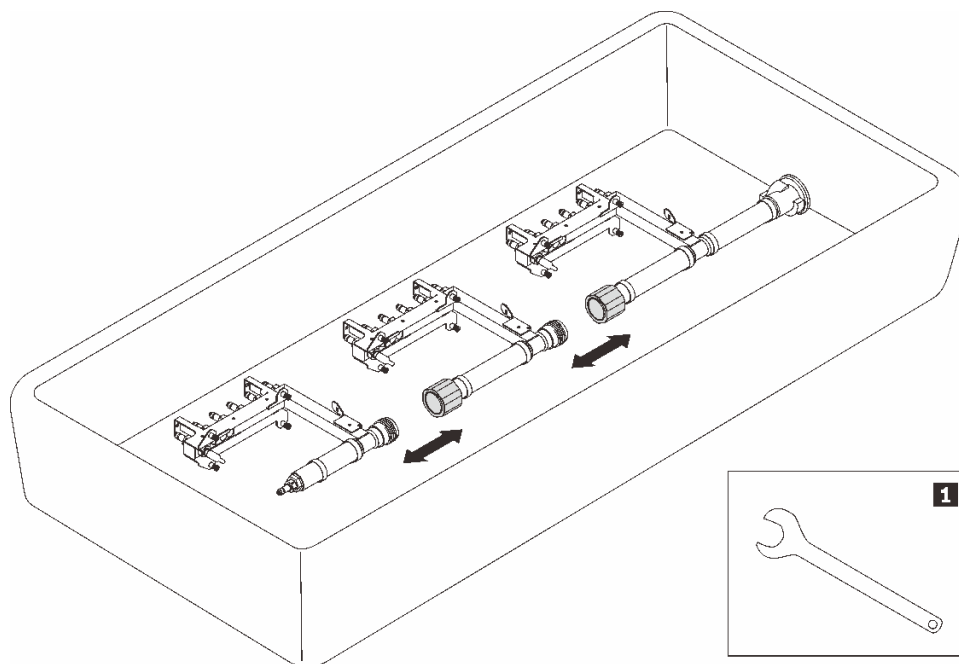


図 92. 多岐管の分解

表 8. 多岐管の分解

**1** 41 mm レンチ

ステップ 3. 多岐管を取り付けます。

- a. **1** ドリップ・センサー・トレイを多岐管と位置合わせし、所定の位置にスライドさせます。
- b. **2** 多岐管をエンクロージャーと位置合わせし、所定の位置にスライドさせます。
- c. **3** 多岐管ごとに、多岐管ブラケットとエンクロージャーの間の 4 本のねじを締めます (多岐管修理キットに含まれているドライバーを使用)。

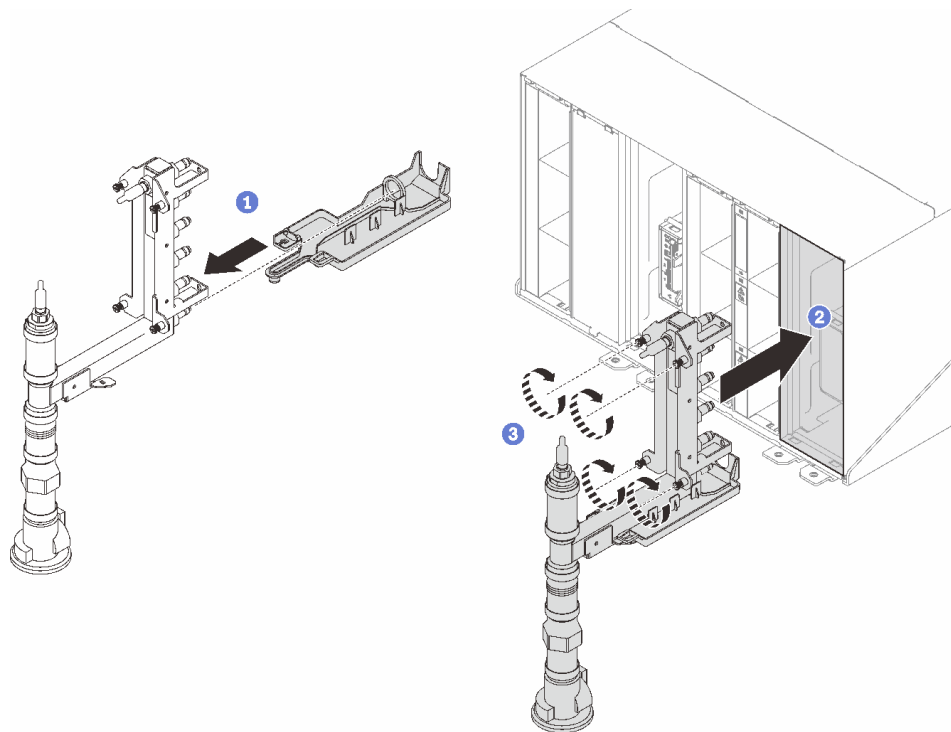


図 93. 多岐管の取り付け

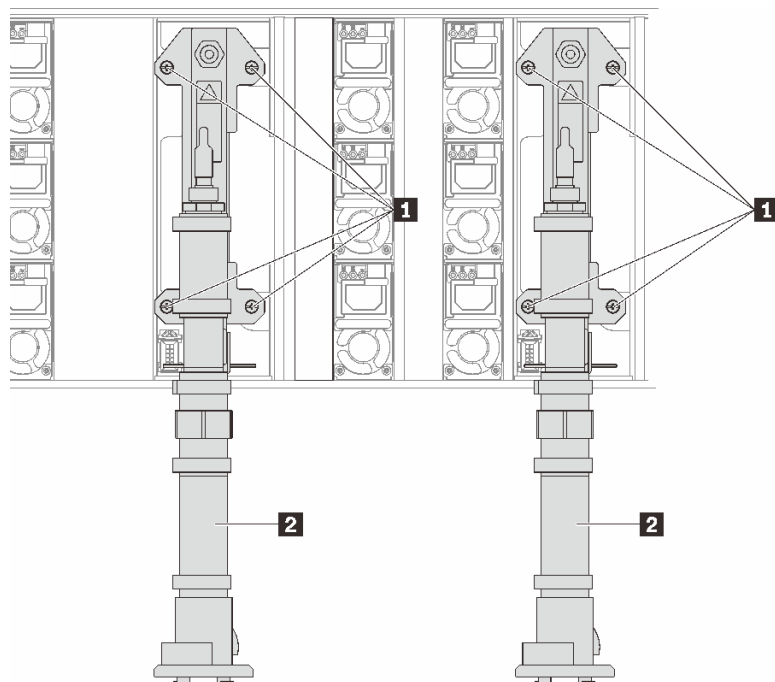


図 94. 多岐管ねじの位置

表 9. 多岐管ねじの位置

<b>1</b> ねじ	<b>2</b> 多岐管
-------------	--------------

- ステップ4. 上から下に向かって動作する他の多岐管部分を接続し続けます。
- ステップ5. 多岐管を保持している多岐管保持ブラケットを取り付けます (上部エンクロージャー位置のみ)。

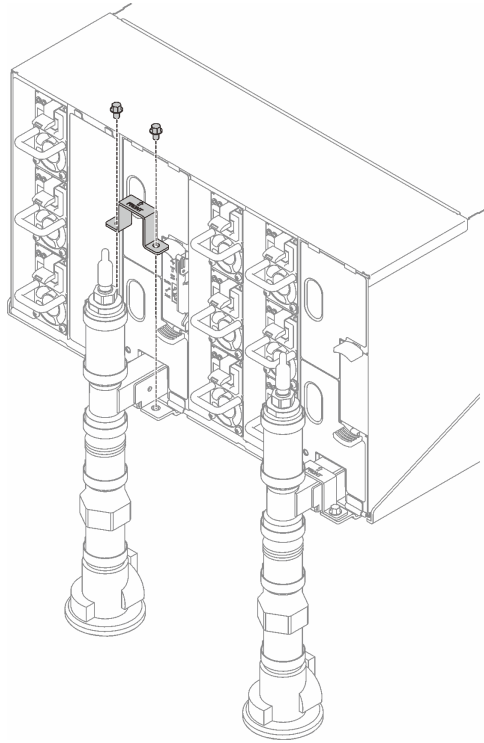


図95. 保持ブラケットの取り付け

- ステップ6. 各多岐管の上部、および各多岐管セクションの背面から、赤色のクイック・コネクト・プラグ・カバーを取り外します。

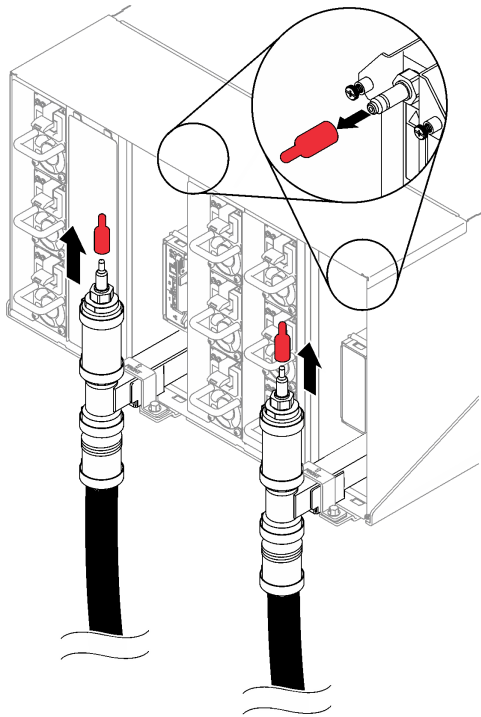


図96. クイック・コネクト・プラグ・カバーの取り外し

- ステップ7. ホース・アセンブリー (お客様の設置場所に付属) を位置 A (ラックの上部) の上部クイック・コネクトに接続します。バルブが閉じている状態でホースがバケットに残っていることを確認します (ホースに垂直なバルブ・ハンドル)。

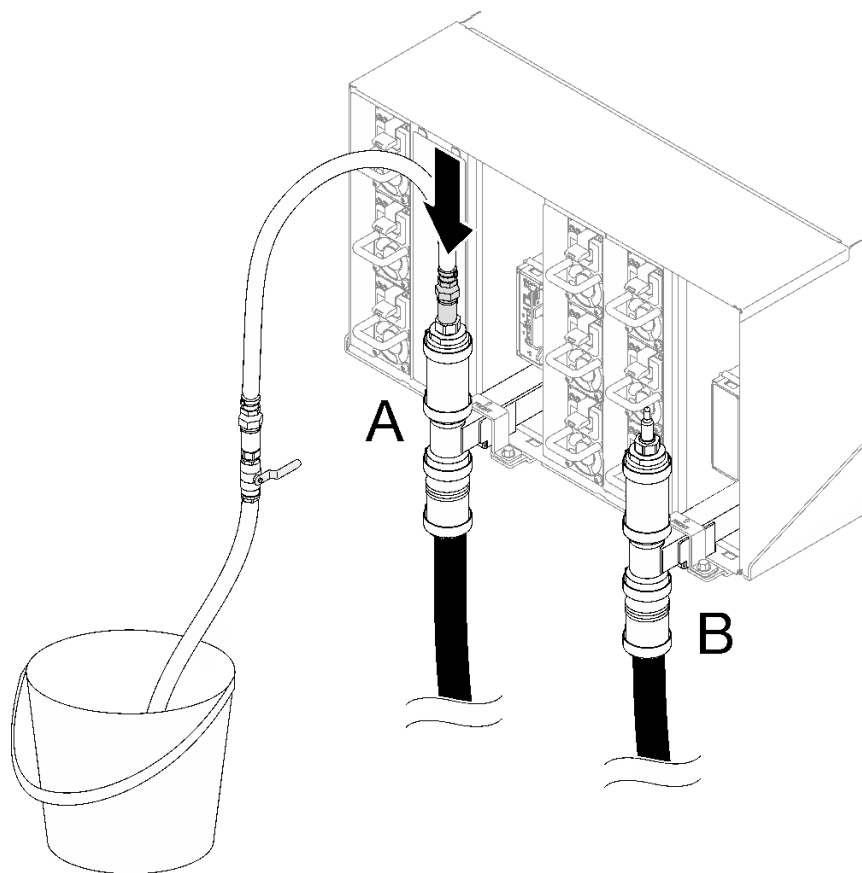


図97. ホース・アセンブリからクイック・コネクト

ステップ8. ラックの前面で、ファシリティール供給ホースをラック・リターン・ホースに接続します。供給ホースを約4分の1部分的に開けてください。

注：ファシリティール・ボール・バルブを完全に開けないでください。そうしないと、ラックを充填する際に流量を制御する能力が低下します。

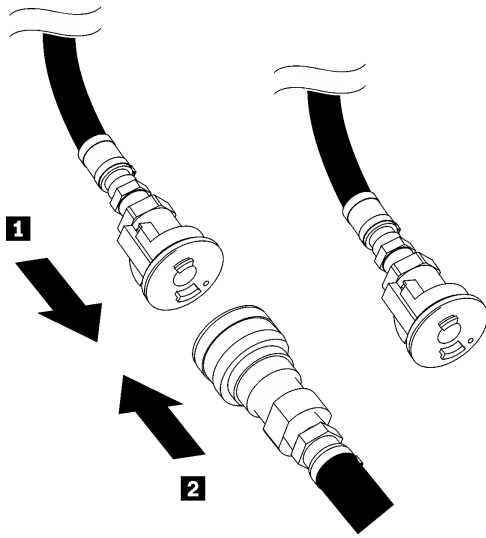


図98. ファシリティー供給ホースをリターン・ホースに接続

**1** ラック・リターン

**2** ファシリティー・サブライ

ステップ9. ホースのバルブをゆっくり開けて、ホースから空気が流れ出るようにします。安定した水の流れがバケツに流れ込むか、覗き窓で泡が最小限になったら、ホース・バルブを閉めます(約1～2分かかる可能性があります)。

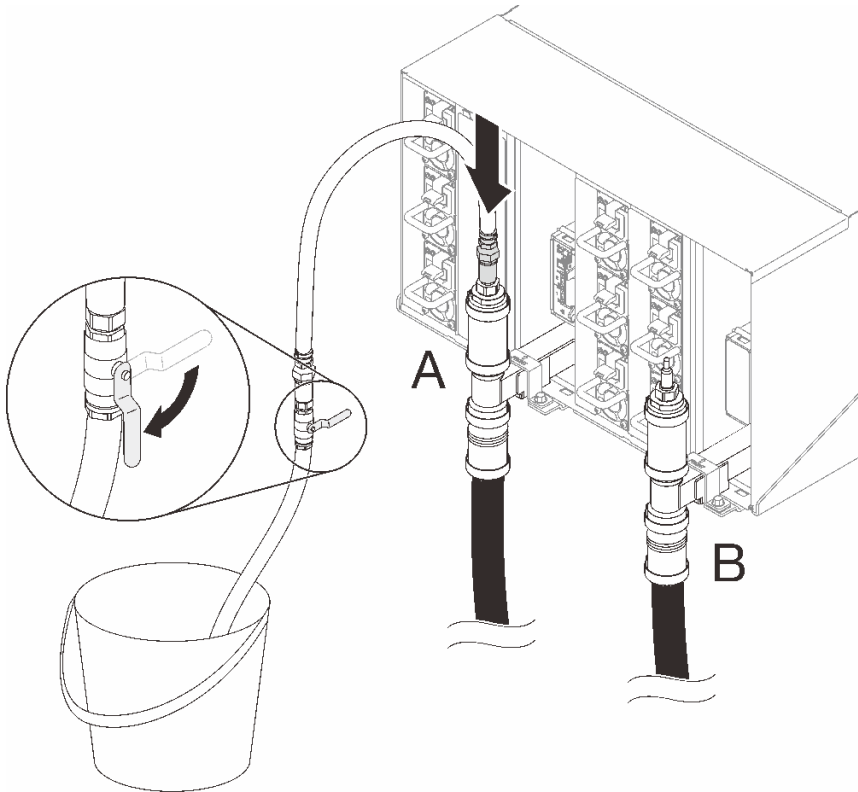


図99. 位置 A にあるホース・アセンブリー



ステップ 10. ホース・アセンブリーを位置 A から取り外し、位置 B に接続します。ホースのバルブをゆっくり開けて、ホースから空気が流れ出るようにします。安定した水の流れがバケツに流れ込むか、覗き窓で泡が最小限になったら、ホース・バルブを閉めます。

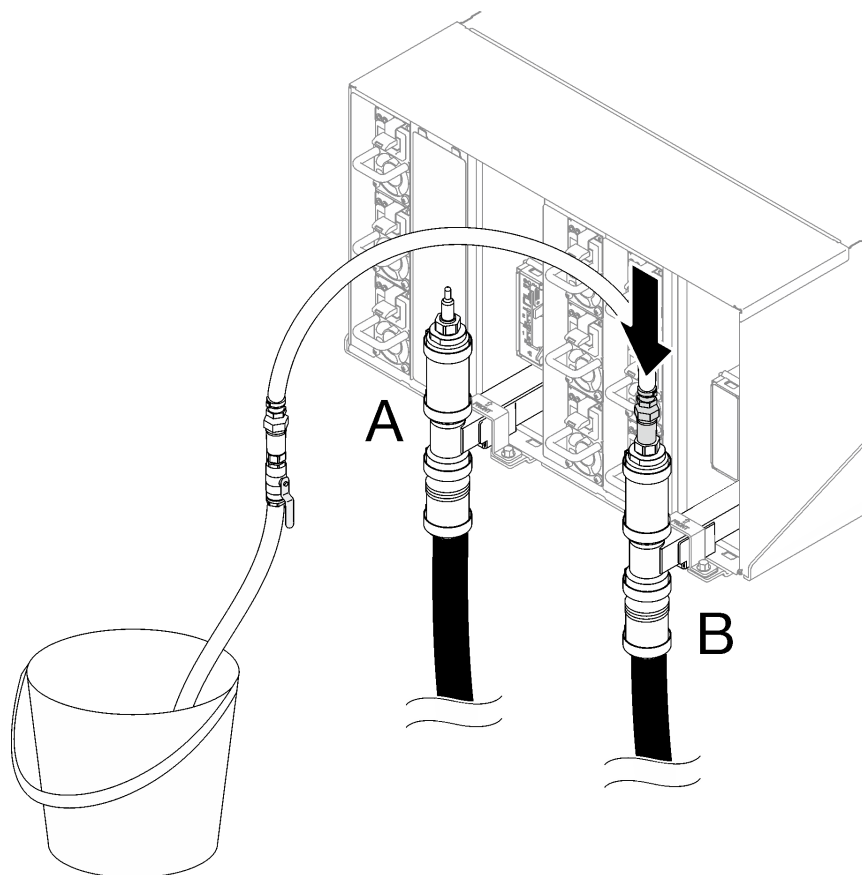


図 100. 位置 B にあるホース・アセンブリー

ステップ 11. ラックの正面に移動し、ラックのリターン・ホースからファシリティ・サプライ・ホースを取り外し、ファシリティ・サプライ・ホースをラック・サプライ・ホースに接続します。

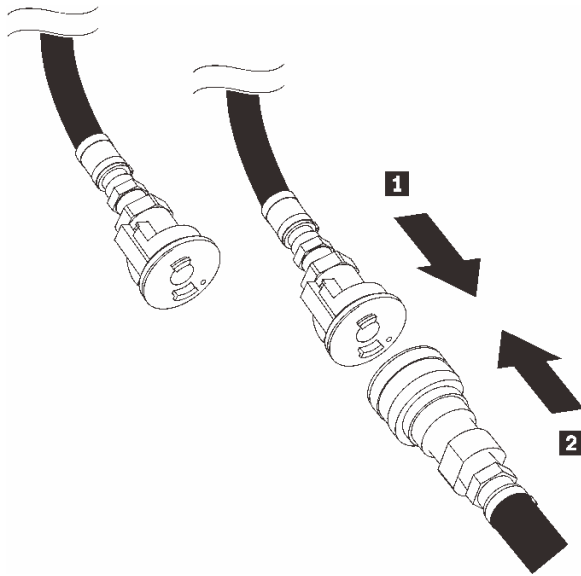


図 101. ファシリティー供給ホースをラック供給ホースに接続

<b>1</b> ラック供給	<b>2</b> ファシリティー・サプライ
----------------	-----------------------

ステップ 12. ラックの背面に移動し、ホースが引き続き位置 B に接続されていることを確認します。ホースのバルブをゆっくり開けて、ホースから空気が流れ出るようにします。安定した水の流れがバケツに流れ込むか、覗き窓で泡が最小限になったら、ホース・バルブを閉めます。

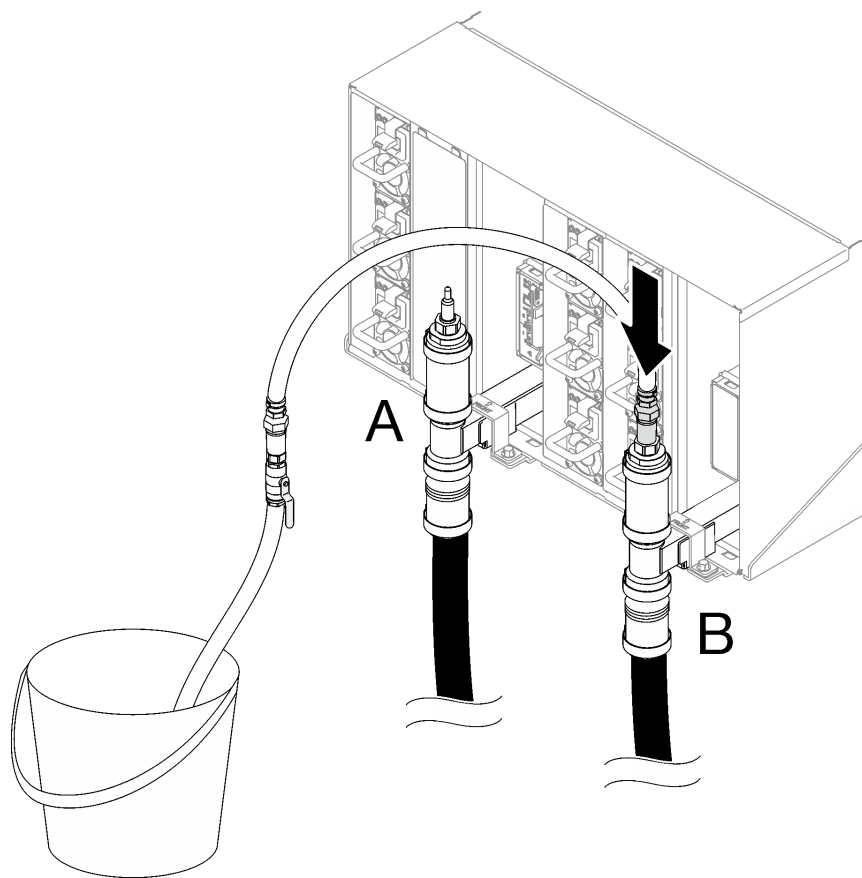


図 102. 位置 B にあるホース・アセンブリー

ステップ 13. ホース・アセンブリーを位置 B から取り外し、位置 A に接続します。ホースのバルブをゆっくり開けて、ホースから空気が流れ出るようにします。安定した水の流れがバケツに流れ込むか、覗き窓で泡が最小限になったら、ホース・バルブを閉めます。

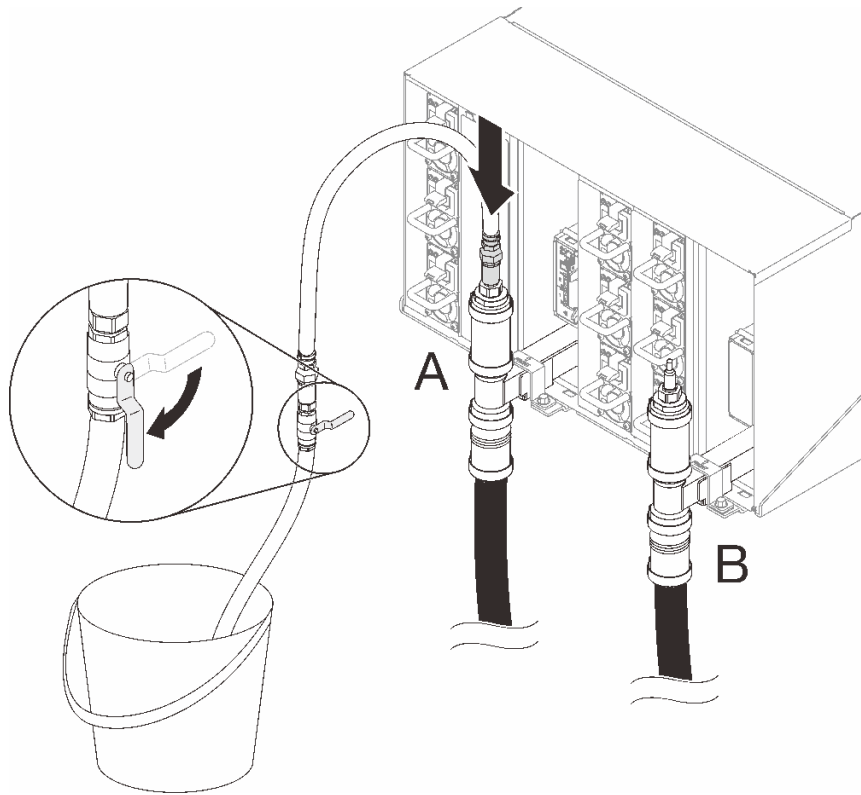


図 103. 位置 A にあるホース・アセンブリー

ステップ 14. ホース・アセンブリーを位置 A から取り外し、位置 C に接続します。ホースのバルブをゆっくり開けて、ホースから空気が流れ出るようにします。安定した水の流れがバケツに流れ込むか、覗き窓で泡が最小限になったら、ホース・バルブを閉めます (約 10 ~ 15 秒かかる可能性があります)。

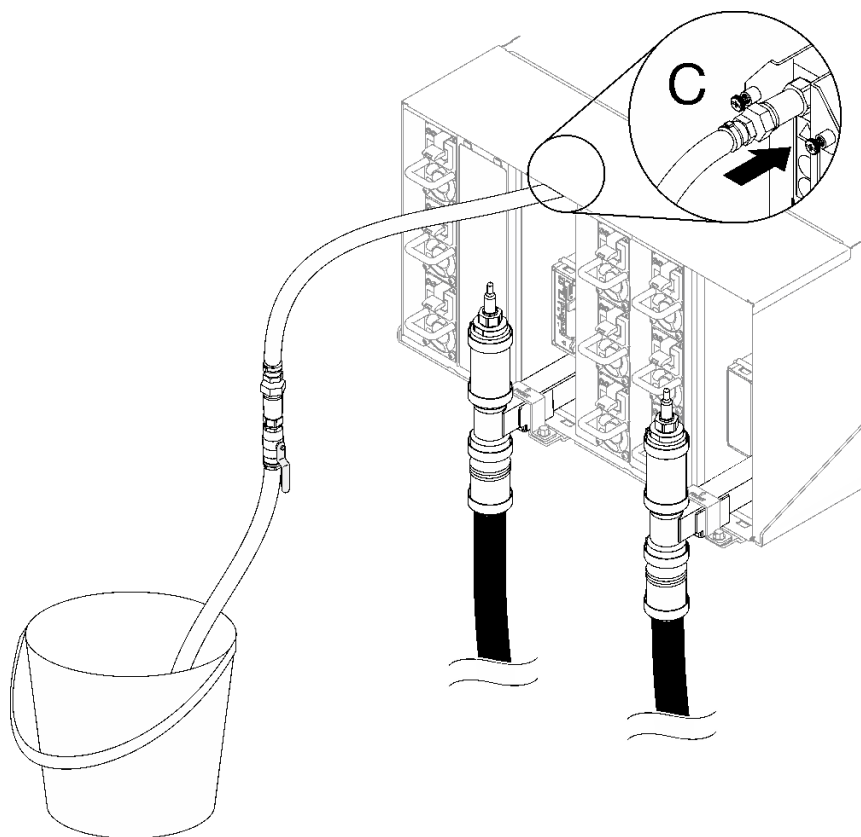


図104. 位置Cにあるホース・アセンブリー

ステップ15. ホース・アセンブリーを位置Cから取り外し、位置Dに接続します。ホースのバルブをゆっくり開けて、ホースから空気が流れ出るようにします。安定した水の流れがバケツに流れ込むか、覗き窓で泡が最小限になったら、ホース・バルブを閉めます。

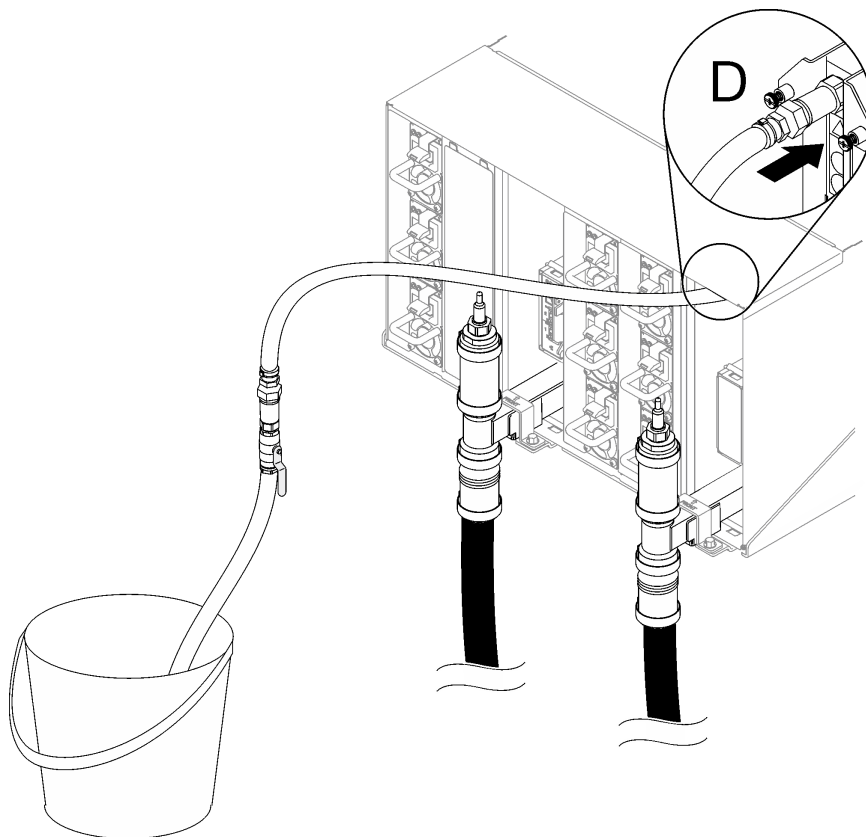


図105. 位置 D にあるホース・アセンブリー

ステップ 16. 各エンクロージャーの位置 C と位置 D のクイック・コネクットに到達させて、一定量の水が流れるようにし、上部エンクロージャーから下部エンクロージャーまで各エンクロージャーで続けます。ラック全体の位置 C と位置 D がすべていっぱいになるまで、注水処理を繰り返します。

注：

- ラックで作業しているときにホースをエンクロージャーの位置から外すには、必ずホース上のバルブを閉じてください。
- 覗き窓の空気が最小限に抑えられていなければなりません。

ステップ 17. 完了したら、前面に戻り、ファンクション・リターン・ホースをラック・リターン・ホースに接続します。電源側とリターン側のすべての接続を完全に開きます。多岐管は完全に充填してください。

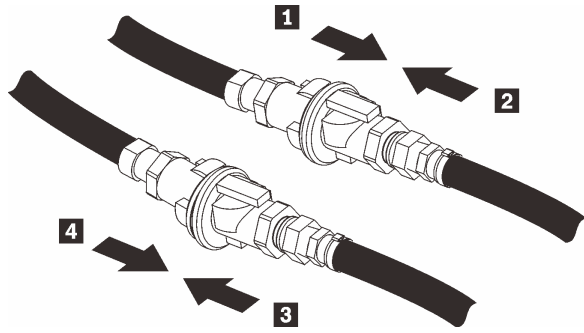


図 106. ファシリティ・リターン・ホースをラック・リターン・ホースに接続

1 ラック供給	3 ファシリティ・リターン
2 ファシリティ・サプライ	4 ラック・リターン

ステップ 18. 背面またはラックでリークがないか確認します。

### 終了後

- DWC PSU 多岐管を取り付けます。51 ページの「DWC PSU 多岐管の取り付け」を参照してください。
- すべてのパワー・サプライを取り付けます。94 ページの「ホット・スワップ・パワー・サプライの取り付け」または 73 ページの「DWC PSU の取り付け」を参照してください。
- SMM2 および SMM2 のサポート・ブラケットを取り付けます。152 ページの「SMM2 の取り付け」を参照してください。
- ドリップ・センサー・アセンブリーを取り付けます。27 ページの「ドリップ・センサー・アセンブリーの取り付け」を参照してください。
- EMC シールドを取り付けます。81 ページの「EMC シールドの取り付け」を参照してください。
- エンクロージャー前面にすべてのトレイを取り付けます。23 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照してください。

### デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## PSU ケージの交換

PSU ケージの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### PSU ケージの取り外し

以下の情報を使用して、PSU ケージを取り外します。

### このタスクについて

#### S001





危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

S035



警告：

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

警告：



接触電流が高くなっています。サプライに接続する前にアースに接続してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- パワー・サプライの背面にあるコネクタから電源コードを抜きます。



- ソリューションにホット・スワップ・パワー・サプライが1台しか取り付けられていない場合は、パワー・サプライを取り外す前にソリューションの電源をオフにする必要があります。

## 手順

ステップ1. このタスクの準備をします。

- パワー・サプライを取り外します。91 ページの「ホット・スワップ・パワー・サプライの取り外し」を参照してください。

ステップ2. PSU ケージを取り外します。

- ① AC2 にあるねじを取り外します。
- ② AC1 にあるねじを取り外します。
- ③ PSU ケージをエンクロージャーからスライドさせて取り出します。

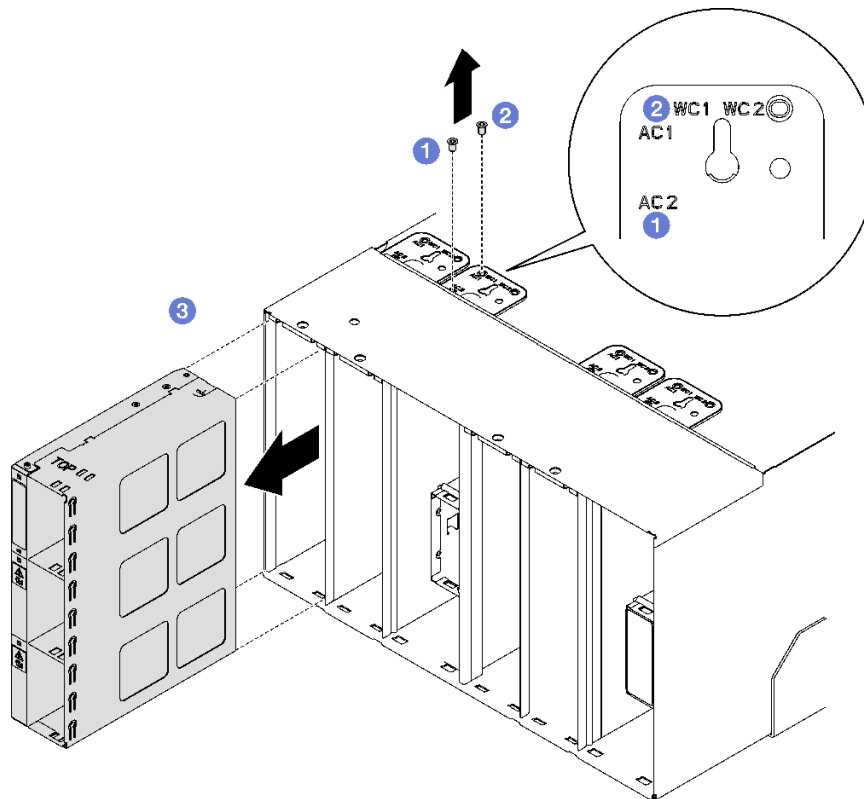


図107. PSU ケージの取り外し

## 終了後

- エンクロージャーには、常に PSU ケージが取り付けられている必要があります。137 ページの「PSU ケージの取り付け」を参照してください。
- コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## PSU ケージの取り付け

PSU ケージを取り付けるには、この情報を使用します。

## このタスクについて

S001



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

S035



警告：

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

警告：



接触電流が高くなっています。サプライに接続する前にアースに接続してください。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- 以下の注意事項では、このエンクロージャーがサポートしているパワー・サプライのタイプ、およびパワー・サプライを取り付けるときに考慮する必要があるその他の情報を記載しています。
  - 必ず、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「PSU 構成」にあるガイドラインに従ってください。

- 冗長性をサポートするには、追加のホット・スワップ・パワー・サプライを取り付ける必要があります (ご使用のモデルに未取り付けの場合)。
- 取り付けるデバイスがサポートされていることを確認します。エンクロージャーでサポートされているオプションのデバイスのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com> を参照してください。

## 手順

ステップ 1. PSU ケージを取り付けます。

- ① PSU ケージをエンクロージャーにスライドさせます。
- ② AC1 にあるねじを固定します。
- ③ AC2 にあるねじを固定します。

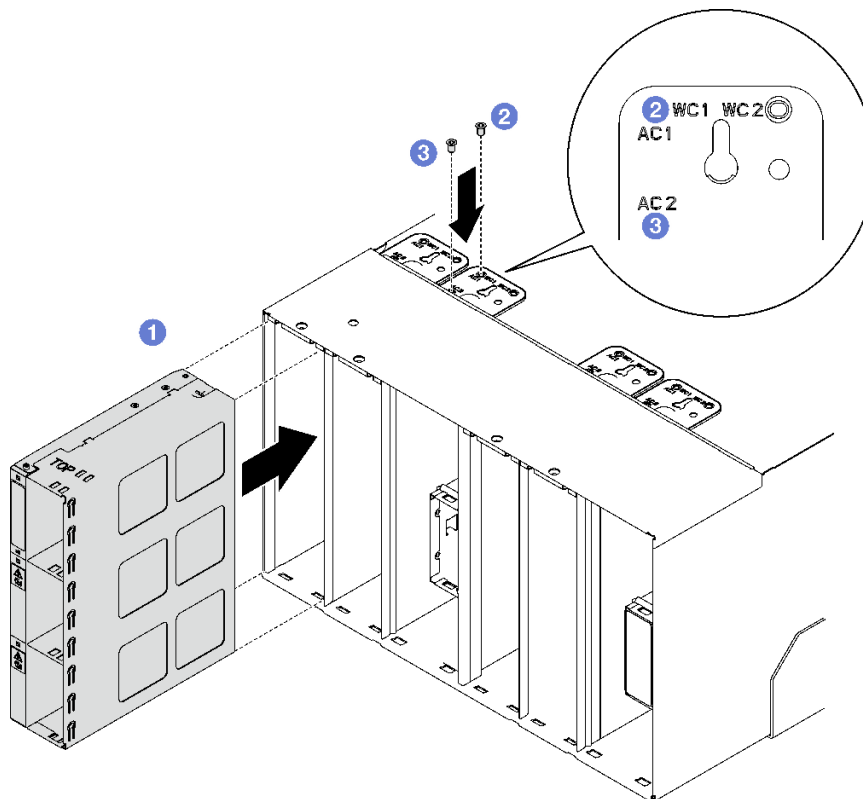


図 108. PSU ケージの取り付け

## 終了後

各 PSU スロットには、PSU または PSU フィラーが取り付けられている必要があります。PSU を取り付けるには、94 ページの「ホット・スワップ・パワー・サプライの取り付け」を参照してください。PSU フィラーを取り付けるには、以下の図を参照してください。

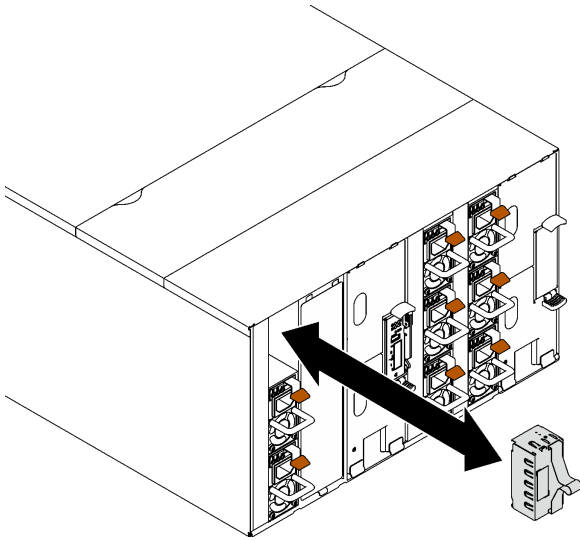


図 109. PSU フィラーの取り付け

## SMM2 バッテリーの交換

SMM2 バッテリーの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### SMM2 バッテリーの取り外し

SMM2 バッテリーを取り外すには、この情報を使用します。

#### このタスクについて

##### S002



**警告：**

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

##### S004



**警告：**

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュールがある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発するおそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100° C (212° F) 以上に加熱する
- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

#### S005



#### 警告：

バッテリーはリチウム・イオン・バッテリーです。爆発を避けるために、バッテリーを焼却しないでください。バッテリーは、推奨されたものとのみ交換してください。バッテリーをリサイクルまたは廃棄する場合は、地方自治体の条例に従ってください。

#### 注意：

- 安全に作業を行うために、[1 ページの「取り付けのガイドライン」](#) および [3 ページの「安全検査のチェックリスト」](#) をお読みください。

#### 手順

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. SMM2 および SMM2 のサポート・ブラケットを取り外します。[147 ページの「SMM2 の取り外し」](#) を参照してください。
- b. 現在のエンクロージャー設定およびエンクロージャー・ミッドプレーン VPD を新規の SMM2 に移行する場合、以下のことが実行済みであることを確認してください。
  1. SMM2 設定のバックアップ、エンクロージャー VPD のバックアップ、およびミッドプレーンの VPD のバックアップ手順を実行済みである。
  2. SMM2 から取り外した古い USB キーを取ってある。これは、新しい SMM2 に取り付けます。

ステップ 2. バッテリーを見つけます。

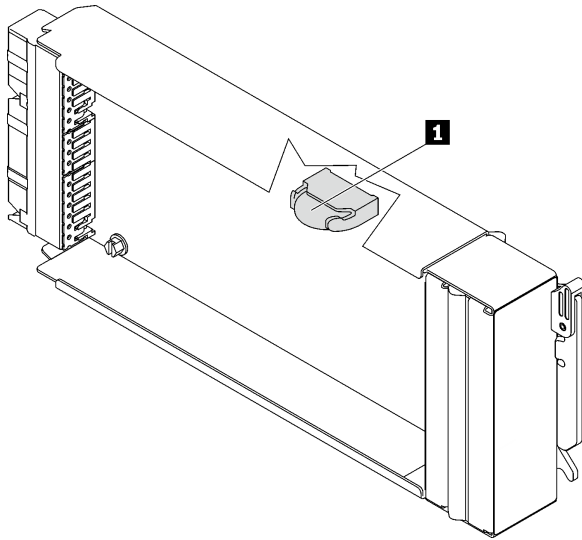


図 110. SMM2 バッテリーの位置

表 10. SMM2 バッテリーの位置

<b>1</b> SMM2 バッテリー
---------------------

ステップ 3. 指の爪で、バッテリー保持クリップを押します。バッテリーが飛び出して、外れます。

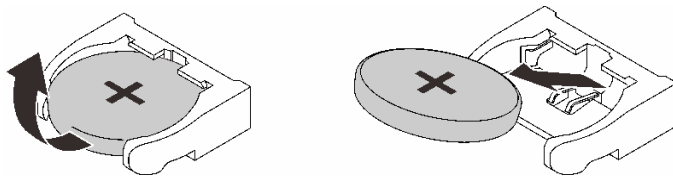


図 111. SMM2 バッテリーの取り外し

注：過度の力でバッテリーを持ち上げないでください。正しくバッテリーを取り外さないと、SMM2 上のソケットが損傷する可能性があります。ソケットが損傷すると、SMM2 の交換が必要になる場合があります。

ステップ 4. バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。詳細については、「[環境通知](#)」を参照してください。

ステップ 5. 元の SMM2 VPD が交換されている場合は、それを保証が残っている新しい SMM2 に戻します。

## 終了後

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## SMM2 バッテリーの取り付け

SMM2 バッテリーを取り付けるには、この情報を使用します。

### このタスクについて

#### S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

#### S004



#### 警告：

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュールがある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発するおそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100° C (212° F) 以上に加熱する
- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

#### S005



#### 警告：

バッテリーはリチウム・イオン・バッテリーです。爆発を避けるために、バッテリーを焼却しないでください。バッテリーは、推奨されたものとのみ交換してください。バッテリーをリサイクルまたは廃棄する場合は、地方自治体の条例に従ってください。

#### 注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」および3 ページの「[安全検査のチェックリスト](#)」をお読みください。
- バッテリーを交換する場合、同一メーカーの同一タイプのリチウム・バッテリーと交換する必要があります。

## 手順

ステップ 1. バッテリーを見つけます。

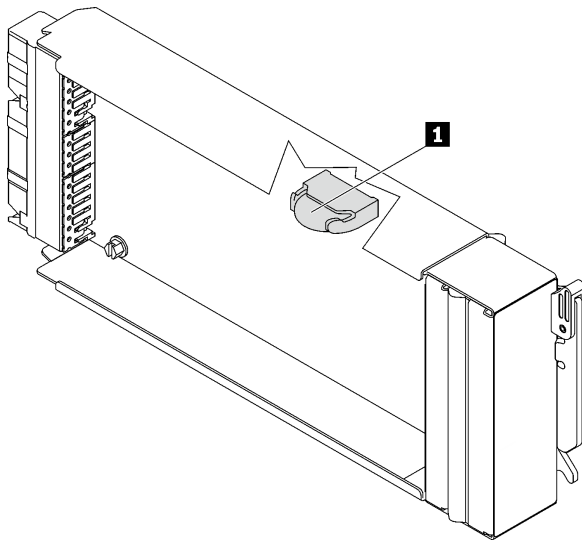


図 112. SMM2 バッテリーの位置

表 11. SMM2 バッテリーの位置

<b>1</b> SMM2 バッテリー
---------------------

- ステップ 2. バッテリーに付属の特殊な取り扱いや取り付けの説明書があれば、それに従ってください。
- ステップ 3. バッテリーをソケットに差し込めるように、斜めにします。
- ステップ 4. カチッと音がして所定の位置に収まるまでバッテリーをスライドさせて押し、ソケット内の所定の位置に入れます。

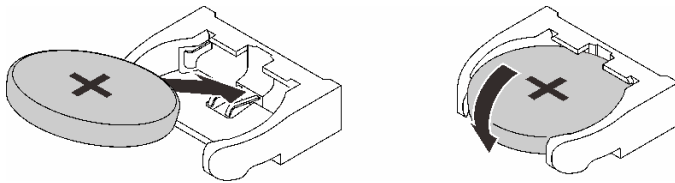


図 113. SMM2 バッテリーの取り付け

## 終了後

1. SMM2 および SMM2 のサポート・ブラケットを取り付けます。152 ページの「SMM2 の取り付け」を参照してください。
2. バッテリーを交換した後、SMM2 設定を再構成する必要があります。
3. Setup Utility を始動して、構成をリセットします。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)



## System Management Module 2 (SMM2) の交換

SMM2 の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

System Management Module 2 の詳細については、[https://pubs.lenovo.com/mgt\\_tools\\_smm2/](https://pubs.lenovo.com/mgt_tools_smm2/)を参照してください。

### SMM2 データのバックアップおよびリストア用の USB フラッシュ・ドライブの交換

データのバックアップおよびリストアのために SMM2 に対して USB フラッシュ・ドライブの取り外しと取り付けを行うには、この情報を使用します。

### このタスクについて

#### 手順

ステップ 1. USB フラッシュ・ドライブの位置を SMM2 のコネクタに合わせ、しっかり接続されるまでスライドさせて押し込みます。

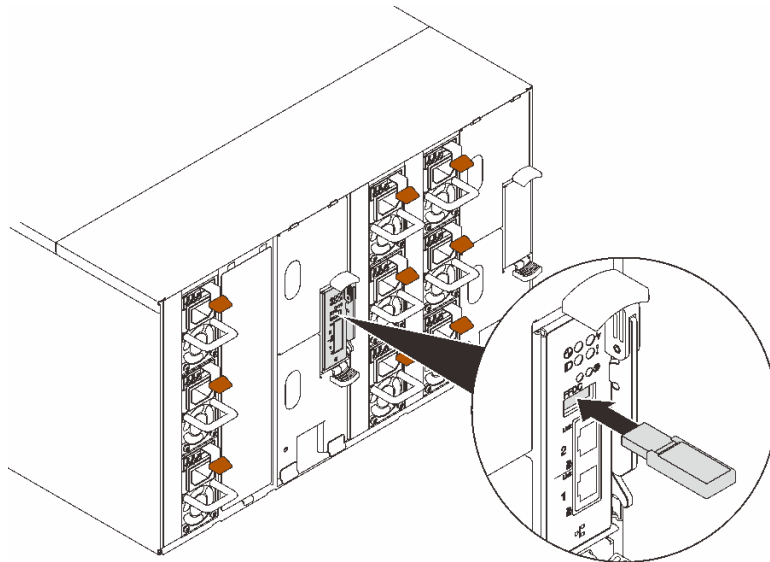


図 114. USB フラッシュ・ドライブの取り付け

ステップ 2. 以下のステップを実行して SMM2 設定、エンクロージャー VPD、分電盤 (PDB) VPD のバックアップを実行します。

- a. ソリューションのファームウェアを最新レベルに更新します。
- b. SMM2 Web インターフェースにログインします。
- c. 「構成」セクションに進んで、「バックアップとリストアの構成」を選択し、「構成をストレージ・デバイスにバックアップ」を使用して SMM2 設定のバックアップを実行します。

注：または、「ネットワークから構成をバックアップ」を使用して SMM2 設定をバックアップすることもできます。

- d. 「システム情報」セクションに進み、「エンクロージャー VPD」または「PDB VPD」を選択して、それぞれデータ・バックアップを実行します。

ステップ 3. データのバックアップが完了したら、USB フラッシュ・ドライブをコネクタから引き出して SMM2 から取り外します。

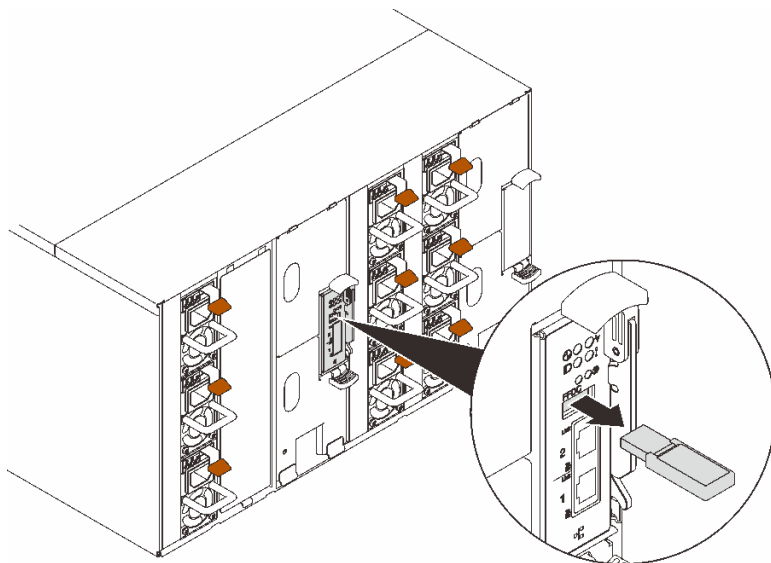


図 115. USB フラッシュ・ドライブの取り外し

- ステップ 4. エンクロージャーから SMM2 を取り外します。147 ページの「SMM2 の取り外し」を参照してください。
- ステップ 5. 新しい SMM2 を取り付けます。152 ページの「SMM2 の取り付け」を参照してください。
- ステップ 6. USB フラッシュ・ドライブを持ち、新しい SMM2 に取り付けます。
- ステップ 7. SMM2 Web インターフェイスにログインし、SMM2 設定、エンクロージャー VPD、PDB VPD のデータ・リストアを実行します。

注：SMM2 設定がネットワーク経由でバックアップされている場合、「バックアップとリストアの構成」で「ネットワーク・バックアップ構成からリストア」を使用して構成をリストアし、適用します。

## 終了後

詳細については、[https://pubs.lenovo.com/mgt\\_tools\\_smm2/c\\_smm\\_recovery](https://pubs.lenovo.com/mgt_tools_smm2/c_smm_recovery) 「System Management Module 2 ユーザー・ガイド」の「構成のバックアップとリストア」を参照してください。

## バックアップおよびリストア

構成は、設定または変更されると自動的に保存されます。ローカル・デバイスとの間で構成をバックアップまたはリストアできます。

ストレージ・デバイスが挿入されて検出された場合、それを SMM2 に使用して SEL とユーザーの構成を保持し、移行することができます。SMM2 は、バックアップおよびリストアのために最新の構成ファイルのみをストレージ・デバイスに保持します。

注：ストレージ・デバイスは、マシン・タイプに応じて USB デバイスにすることができます。1 GB を超える USB ストレージ・デバイスのストレージ容量が必要です。サポート・ファイル・システムは FAT32 です。詳しくは、145 ページの「SMM2 データのバックアップおよびリストア用の USB フラッシュ・ドライブの交換」を参照してください。

## Backup and Restore Configuration

Latest Network backup file time: N/A	
Backup Configuration from Network	Apply
Restore from Network Backup Configuration	
Choose File No file chosen	Apply
<hr/>	
Latest storage device backup file time: N/A	
Backup Configuration to storage device	Apply
Restore Configuration from storage device	Apply
Note:	
The storage device can be a USB device	

図 116. SMM2 バックアップおよびリストア構成

- **バックアップ:** ユーザーが SEL および以下のエンクロージャー構成をローカル・デバイスまたは USB ストレージ・デバイスにバックアップできるようになります。
  - パワー・サプライの冗長性ポリシー
  - オーバーサブスクリプション・モード
  - ゼロ出力
  - エンクロージャー・キャッピング/節約または計算ノード・キャッピング/節約
  - 音響モード設定
  - 電源復元ポリシー
  - 構成タブの設定
- **リストア:** ユーザーがローカル・デバイスまたは USB ストレージ・デバイスに保存されている構成を SMM2 にリストアして適用できるようになります。

### SMM2 の取り外し

SMM2 を取り外すには、この情報を使用します。

#### このタスクについて

##### S002



##### 警告:

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

##### S038



**警告：**

この手順では、目を保護する防具を装着する必要があります。

**注意：**

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。
- 現在のエンクロージャー設定およびエンクロージャー・ミッドプレーン VPD を新規の SMM2 に移行する場合、以下のことが実行済みであることを確認してください。
  1. SMM2 設定のバックアップ、エンクロージャー VPD のバックアップ、およびミッドプレーンの VPD のバックアップ手順を実行済みである。
  2. SMM2 から取り外した古い USB キーを取ってある。これは、新しい SMM2 に取り付けます。

**手順**

ステップ 1. このタスクの準備をします。

- a. EMC シールドを取り外します。78 ページの「EMC シールドの取り外し」を参照してください。
- b. 現在のエンクロージャー設定およびエンクロージャー・ミッドプレーン VPD を新規の SMM2 に移行する場合、以下のことが実行済みであることを確認してください。
  1. SMM2 設定のバックアップ、エンクロージャー VPD のバックアップ、およびミッドプレーンの VPD のバックアップ手順を実行済みである。
  2. SMM2 から取り外した古い USB キーを取ってある。これは、新しい SMM2 に取り付けます。

ステップ 2. SMM2 を取り外します。

- a. ① ラッチを外側に回転させます。
- b. ② SMM2 をサポート・ブラケットからスライドさせて取り出します。

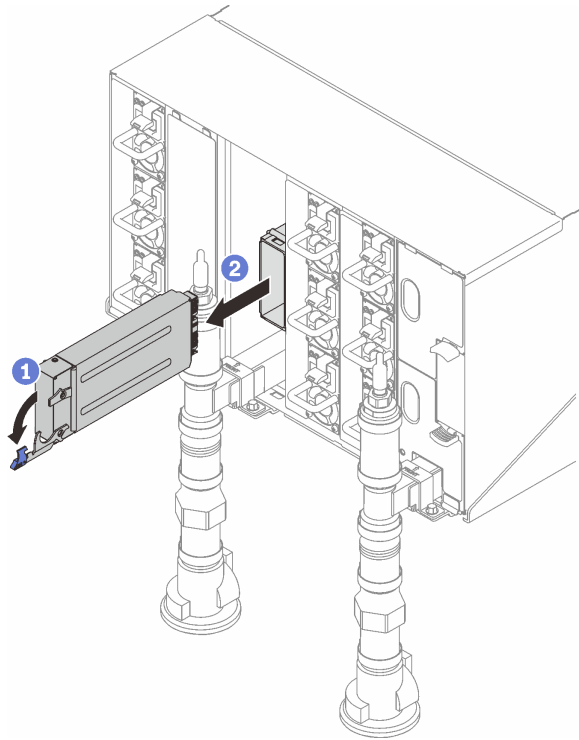


図 117. SMM2 の取り外し

ステップ 3. サポート・ブラケットを取り外します。

- a. ① サポート・ブラケットのリリース・タブを押したままにします。
- b. ② サポート・ブラケットを少し上に持ち上げ、エンクロージャの壁面から取り外します。
- c. ③ サポート・ブラケットをエンクロージャの壁面から取り外します。
- d. ④ サポート・ブラケットをエンクロージャからスライドさせて取り出します。

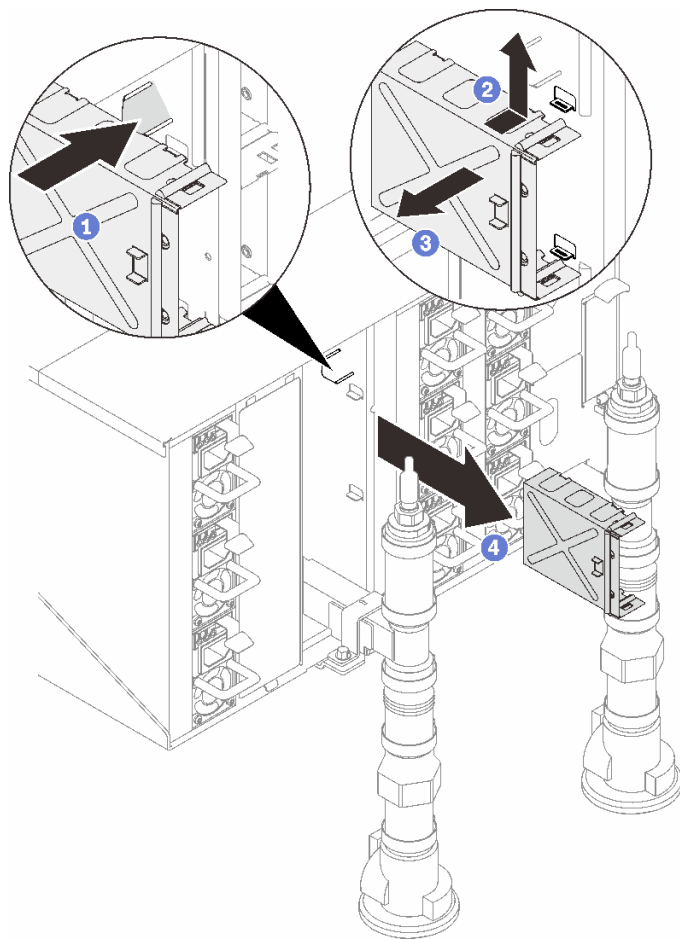


図118. サポート・ブラケットの取り外し

ステップ4. 必要に応じて、空のフィラーを取り外します。

- a. ① 空のフィラーのリリース・タブを押したままにします。
- b. ② 空のフィラーを少し上に持ち上げ、エンクロージャーの壁面から取り外します。
- c. ③ 空のフィラーをエンクロージャーの壁面から取り外します。
- d. ④ 空のフィラーをエンクロージャーからスライドさせて取り出します。

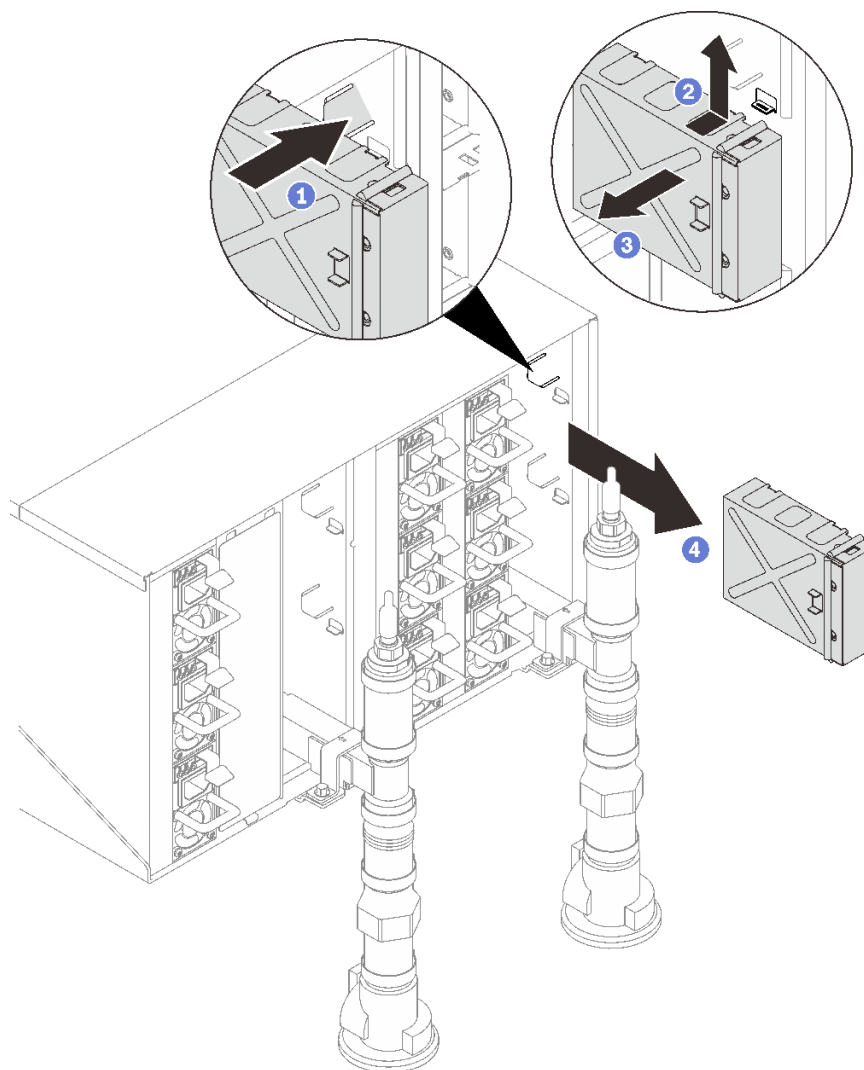


図119. 空のフィルターの取り外し

## 終了後

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

リサイクルのために SMM2 を分解する必要がある場合、次の手順に従ってください。

注意：SMM2 は、リサイクル目的でのみ分解できます。他の目的で分解を行わないでください。

1. SMM2 バッテリーを取り外します。140 ページの「SMM2 バッテリーの取り外し」を参照してください。
2. SMM2 ボードをモジュールに固定している 4 本のねじを取り外します。
3. SMM2 ボードをモジュールからゆっくりスライドさせて取り外します。

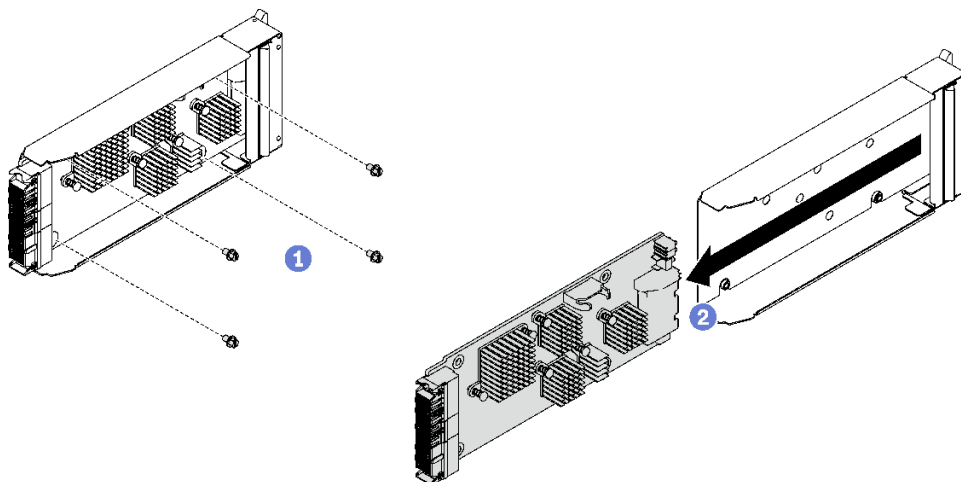


図 120. SMM2 ボードの取り外し

4. 地域の規制に準拠してユニットをリサイクルしてください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## SMM2 の取り付け

SMM2 を取り付けするには、この情報を使用します。

## このタスクについて

### S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

### S038



警告：

この手順では、目を保護する防具を装着する必要があります。

注意：

- 安全に作業を行うために、1 ページの「取り付けのガイドライン」および 3 ページの「安全検査のチェックリスト」をお読みください。



ファームウェアとドライバーのダウンロード: コンポーネントの交換後、ファームウェアまたはドライバーの更新が必要になる場合があります。

- ご使用のサーバーでのファームウェアとドライバーの最新の更新を確認するには、<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/dw612-enclosure/downloads/driver-list/> を参照してください。
- ファームウェア更新ツールについては、「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェア更新」を参照してください。

## 手順

ステップ 1. SMM2 モジュール・サポート・ブラケットを取り付けます。

- ① サポート・ブラケットをエンクロージャーの中にスライドさせます。
- ② サポート・ブラケットをエンクロージャーの壁面に合わせ、はまるまで挿入します。

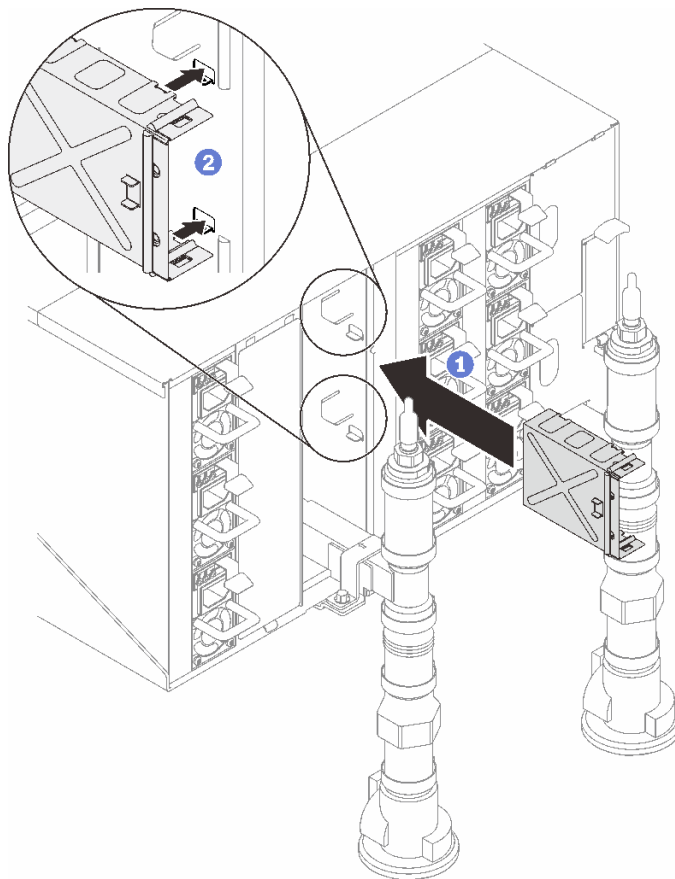


図 121. サポート・ブラケットの取り付け

ステップ 2. SMM2 モジュールを取り付けます。

- ① SMM2 モジュールをサポート・ブラケットに合わせてスライドさせます。
- ② ラッチを内側に回転し、SMM2 モジュールを固定します。

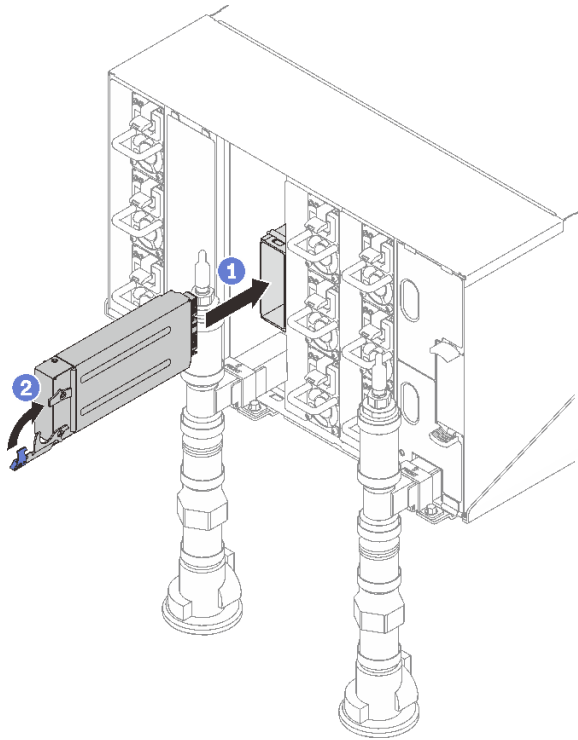


図 122. SMM2 の取り付け

ステップ 3. 必要に応じて、空のフィラーを取り付けます。

- a. ① 空のフィラーをエンクロージャーにスライドさせます。
- b. ② 空のフィラーをエンクロージャーの壁面に合わせ、はまるまで挿入します。

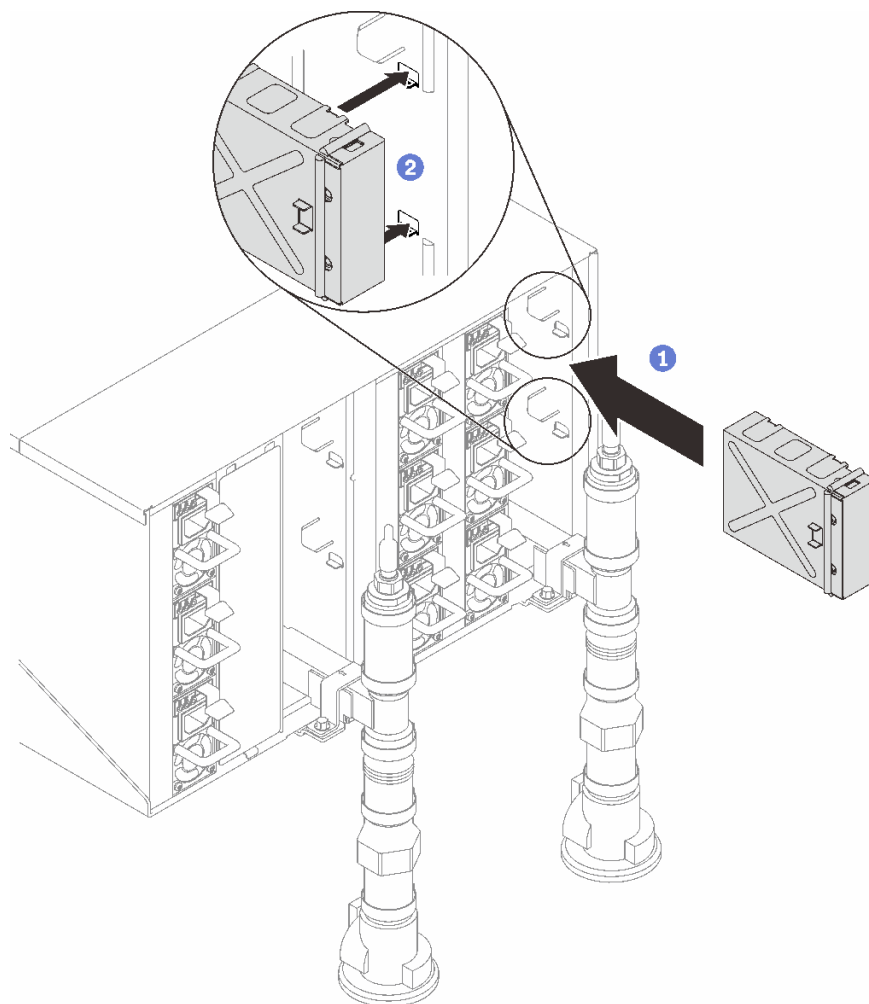


図 123. 空のフィルラーの取り付け

## 終了後

1. SMM2 上の状況 LED がすばやい点滅からゆっくりの点滅に変わった場合、SMM2 の準備が完了したことを示しています。一方、状況 LED がオフの場合や継続的に点灯している場合、SMM2 で 1 つ以上の問題が検出されたことを示しています。
2. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、すべてのノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## 部品交換の完了

チェックリストを見ながら、部品交換を完了します。

部品交換を完了させるには、以下を行います。

1. すべての構成部品が正しく再配置されており、ソリューションの内部に工具が残されていたり、ねじが緩んだままになっていないことを確認します。

2. ソリューションのケーブルを正しく配線し、固定します。各コンポーネントのケーブルの接続と配線情報を参照してください。
3. 外部ケーブルと電源コードをソリューションに再接続します。

注意：コンポーネントが損傷を受けないようにするために、電源コードは最後に接続します。

4. ソリューションおよび周辺機器の電源をオンにします。5 ページの「ソリューションの電源をオンにする」を参照してください。
5. ソリューション構成を更新します。
  - <http://datacentersupport.lenovo.com> から、最新のデバイス・ドライバーをダウンロードしてインストールします。
  - システム・ファームウェアを更新します。「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。
  - UEFI 構成を更新します。<https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/> を参照してください。
  - ホット・スワップ・ドライブまたは RAID アダプターを取り付けまたは取り外した場合は、ディスク・アレイを再構成します。<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> で、ご使用のソリューションと互換性のある LXPM に関する資料を参照してください。

---

## 第 2 章 問題判別

サーバーの使用時に生じる可能性のある問題を特定して解決するには、このセクションの情報を使用します。

Lenovo サーバーを、特定のイベントが生成されると自動的に Lenovo サポートに通知するように構成できます。自動通知 (コール・ホームとも呼ばれます) は、Lenovo XClarity Administrator などの管理アプリケーションから構成できます。自動問題通知を構成している場合、重大な可能性があるイベントがサーバーで発生するたびに、Lenovo サポートに自動的に警告が送信されます。

問題を切り分けるには、通常、サーバーを管理しているアプリケーションのイベント・ログを確認することから始める必要があります。

- Lenovo XClarity Administrator からサーバーを管理している場合、Lenovo XClarity Administrator イベント・ログから開始します。
- 他の管理アプリケーションを使用している場合は、Lenovo XClarity Controller イベント・ログから開始します。

### Web リソース

#### • 技術ヒント

Lenovo では、サーバーで発生する可能性がある問題を解決するためにお客様が利用できる最新のヒントやテクニックを、サポートの Web サイトで常時更新しています。技術ヒント (RETAIN tip または Service Bulletin と呼ばれます) には、サーバーの動作に関する問題を回避または解決する手順について説明しています。

ご使用のサーバーで利用可能な技術ヒントを検索するには:

1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
2. ナビゲーション・ウィンドウでドキュメント・アイコン「How To's (ハウツー)」をクリックします。
3. ドロップダウン・メニューから「Article Type (記事タイプ)」→「Solution (ソリューション)」をクリックします。

画面に表示される指示に従って、発生している問題のカテゴリを選択します。

#### • Lenovo データ・センター・フォーラム

- [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg) で、同様の問題が発生していないかどうかを確認してください。

---

## イベント・ログ

アラートは、イベントまたはイベントが発生しようとしていることを通知する、メッセージまたはその他の標識です。アラートは Lenovo XClarity Controller またはサーバーの UEFI によって生成されます。これらのアラートは Lenovo XClarity Controller イベント・ログに保存されます。サーバーが Chassis Management Module 2 または Lenovo XClarity Administrator によって管理されている場合、アラートはこれらの管理アプリケーションに自動的に転送されます。

注: イベントから回復するために実行する必要があるユーザー操作など、イベントのリストについては、[https://pubs.lenovo.com/dw612s\\_neptune\\_enclosure/pdf\\_files](https://pubs.lenovo.com/dw612s_neptune_enclosure/pdf_files) から入手可能な「メッセージとコードのリファレンス」を参照してください。

## Lenovo XClarity Administrator のイベント・ログ

Lenovo XClarity Administrator を使用してサーバー、ネットワーク、ストレージ・ハードウェアを管理している場合、XClarity Administrator を使用してすべての管理対象デバイスからのイベントを表示できます。

### Logs

The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Show: [Error] [Warning] [Info]

All Event Sources [Filter]

All Dates [All Dates]

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source Device
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 2017
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 2017
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 2017
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 2017

図 124. Lenovo XClarity Administrator のイベント・ログ

XClarity Administrator からのイベントの使用方法について詳しくは、以下を参照してください。

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events\\_vieweventlog.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html)

## System Management Module 2 イベント・ログ

SMM2 イベント・ログには、エンクロージャー内のすべてのノードから受け取る、すべてのイベントが入っています。さらに、電源および冷却に関連するイベントが含まれます。

注：新しい SMM2 イベントがイベント・ログの末尾に付けられます。ログには、最大 4,096 個のイベントを保存できます。さらにイベントを追加するには、ログをクリアする必要があります。

### Event Log

To sort system event logs, click the 'Date/Time'.

System Event Count (Current / Maximum) 8 / 4090

Event ID	Severity	Date/Time ↓	Description
0x21070841	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	NODE2_PRESENT: Slot Or Connector sensor, Informational was asserted
0x080707a5	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2_EPOW: Power Supply sensor, Monitor was asserted
0x080701aa	⚠	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PSU_Policy_Lost: Power Supply sensor, transition to Non-Critical from OK was asserted
0x086f03e1	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2: Power Supply sensor, Power Supply input lost (AC/DC) was asserted
0x086f00e1	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2: Power Supply sensor, Presence detected was asserted
0x086f00e0	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS1: Power Supply sensor, Presence detected was asserted
0x1d6f0030	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	SMM_POWER_ON: System Boot Initiated sensor, Initiated by power up was asserted
0x106f0202	✔	2017-04-18 13:29:41 (UTC+0000)	EvtLogDisabled: Event Logging Disabled sensor, Log Area Reset/Cleared was asserted

1

図 125. SMM2 イベント・ログ

## Lenovo XClarity Controller イベント・ログ

Lenovo XClarity Controller は、温度、パワー・サプライの電圧、ファン速度、コンポーネントの状況など、内部物理変数を測定するセンサーを使用して、サーバーおよびコンポーネントの物理的な状況を監視します。Lenovo XClarity Controller は、システム管理ソフトウェアやシステム管理者用のさまざまなインターフェースを提供し、ユーザーがリモート管理やサーバー制御を実行できるようにします。

Lenovo XClarity Controller は、サーバーのすべてのコンポーネントを監視して、イベントを Lenovo XClarity Controller イベント・ログに送ります。

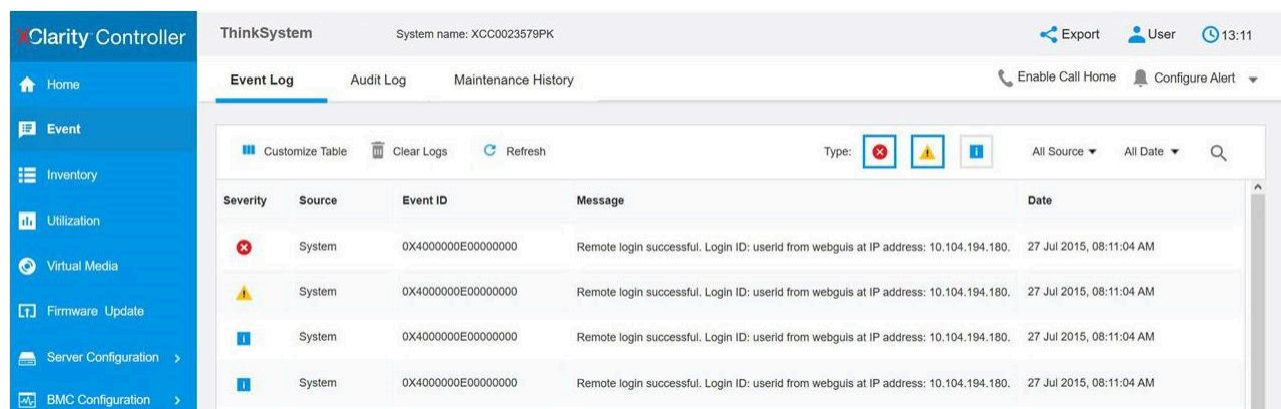


図 126. Lenovo XClarity Controller イベント・ログ

Lenovo XClarity Controller イベント・ログへのアクセスについては、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「イベント・ログの表示」セクション

## 仕様

エンクロージャーの仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の仕様が該当しない場合があります。

### 技術仕様

内蔵機能と I/O コネクタ
<ul style="list-style-type: none"><li>ホット・スワップ可能 System Management Module 2 (SMM2)</li></ul> <p>注：System Management Module の詳細については、<a href="https://pubs.lenovo.com/mgt_tools_smm2/">https://pubs.lenovo.com/mgt_tools_smm2/</a> を参照してください。</p>

ネットワーク
System Management Module (SMM2) 専用の 10/100/1000 Mb イーサネット・ポート。

### 機械仕様

寸法
<ul style="list-style-type: none"><li>高さ: 263.3 mm (10.40 インチ)</li><li>奥行き: 914.5 mm (36.00 インチ)</li><li>幅: 447.0 mm (17.60 インチ)</li></ul>

重量
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 重量: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 空のエンクロージャー (ミッドプレーン、SMM2、およびケーブルを取り付けた状態): 約 25 kg (55 lbs)</li> <li>- 完全構成 (スタンドアロン): <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 個の SD650 V3 トレイおよび 3 個の DWC PSU を備えたエンクロージャー: 約 168.34 kg (371.19 lbs)</li> <li>- 6 個の SD650-I V3 トレイを備えたエンクロージャー: 約 176.62 kg (389.45 lbs)</li> <li>- 6 個の SD650-N V3 トレイおよび 3 個の DWC PSU を備えたエンクロージャー: 約 183.3 kg (404.11 ポンド)</li> <li>- 6 個の SD665 V3 トレイおよび 3 個の DWC PSU を備えたエンクロージャー: 約 173.7 kg (382.9 lbs)</li> <li>- 6 個の SD665-N V3 トレイおよび 3 個の DWC PSU を備えたエンクロージャー: 約 188.7 kg (416 lbs)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

## 粒子汚染

注意: 浮遊微小粒子 (金属片や微粒子を含む) や反応性ガスは、単独で、あるいは湿気や気温など他の環境要因と組み合わせられることで、本書に記載されているデバイスにリスクをもたらす可能性があります。

過度のレベルの微粒子や高濃度の有害ガスによって発生するリスクの中には、デバイスの誤動作や完全な機能停止の原因となり得る損傷も含まれます。以下の仕様では、このような損傷を防止するために設定された微粒子とガスの制限について説明しています。以下の制限を、絶対的な制限として見なしたり、あるいは使用したりしてはなりません。温度や大気中の湿気など他の多くの要因が、粒子や環境腐食性およびガス状の汚染物質移動のインパクトに影響することがあるからです。本書で説明されている特定の制限が無い場合は、人体の健康と安全の保護に合致するよう、微粒子やガスのレベル維持のための慣例を実施する必要があります。お客様の環境の微粒子あるいはガスのレベルがデバイス損傷の原因であると Lenovo が判断した場合、Lenovo は、デバイスまたは部品の修理あるいは交換の条件として、かかる環境汚染を改善する適切な是正措置の実施を求めます。かかる是正措置は、お客様の責任で実施していただきます。

表 12. 微粒子およびガスの制限

汚染物質	制限
反応性ガス	ANSI/ISA 71.04-1985 準拠の重大度レベル G1 <sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>● 銅の反応レベルが 1 か月あたり 300 オングストローム未満 (<math>\text{\AA}/\text{月} \sim 0.0039 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-時間}</math>の重量増加) である必要があります。<sup>2</sup></li> <li>● 銀の反応レベルが 1 か月あたり 200 <math>\text{\AA}</math> 未満 (<math>\text{\AA}/\text{月} \sim 0.0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-時間}</math>の重量増加) である必要があります。<sup>3</sup></li> <li>● ガス腐食性の反応監視は、床から 4 分の 1 および 4 分の 3 のフレーム高さ、または気流速度がより高い場所で、吸気口側のラックの前面の約 5 cm (2 インチ) で行う必要があります。</li> </ul>
浮遊微小粒子	データ・センターは、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たす必要があります。  エアサイド・エコノマイザーのないデータ・センターの場合、以下のいずれかのろ過方式を選択して、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たすことができます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 部屋の空気は、MERV 8 フィルターで継続的にフィルタリングできます。</li> <li>● データ・センターに入る空気は、MERV 11 またはできれば MERV 13 フィルターでフィルタリングできます。</li> </ul> エアサイド・エコノマイザーを備えるデータ・センターの場合、ISO クラス 8 の清潔レベルを実現するためのフィルターの選択は、そのデータ・センターに存在する特定の条件によって異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 粒子汚染の潮解相対湿度は、60% RH を超えていなければなりません。<sup>4</sup></li> </ul>



表 12. 微粒子およびガスの制限 (続き)

汚染物質	制限
	<ul style="list-style-type: none"> <li>データ・センターには、亜鉛ウイスキーがあってはなりません。<sup>5</sup></li> </ul>
<p><sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985。「プロセス計測およびシステム制御のための環境条件: 気中浮遊汚染物質」。Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.</p> <p><sup>2</sup> Å/月における腐食生成物の厚みにおける銅腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、Cu<sub>2</sub>S および Cu<sub>2</sub>O が均等な割合で増加することを前提とします。</p> <p><sup>3</sup> Å/月における腐食生成物の厚みにおける銀腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、Ag<sub>2</sub>S のみが腐食生成物であることを前提とします。</p> <p><sup>4</sup> 粒子汚染の潮解相対湿度とは、水分を吸収した塵埃が、十分に濡れてイオン導電性を持つようになる湿度のことです。</p> <p><sup>5</sup> 表面の異物は、データ・センターの 10 のエリアから、金属スタブの導電粘着テープの直径 1.5 cm のディスクでランダムに収集されます。電子顕微鏡の解析における粘着テープの検査で亜鉛ウイスキーが検出されない場合、データ・センターには亜鉛ウイスキーがないと見なされます。</p>	

## システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング

使用可能なシステム LED と診断ディスプレイについては、以下のセクションを参照してください。

### System Management Module 2 (SMM 2) LED

次の図は、SMM2 モジュール上の LED を示しています。

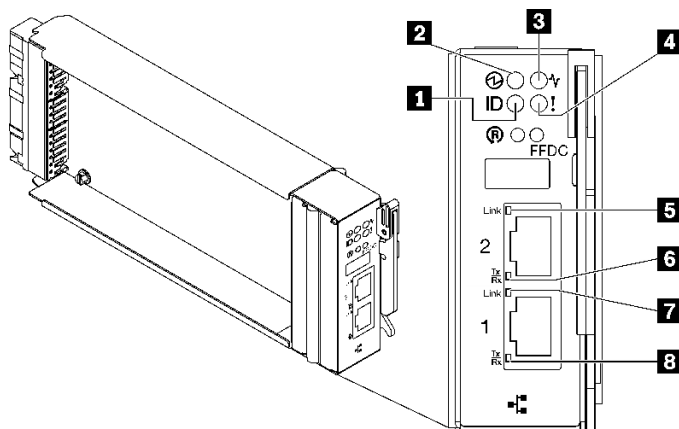


図 127. SMM2 LED

表 13. SMM2 コネクターおよび LED

<b>1</b> 識別 LED (青色)	<b>5</b> イーサネット・ポート 2 リンク (RJ-45) LED (緑色)
<b>2</b> 電源 LED (緑色)	<b>6</b> イーサネット・ポート 2 活動 (RJ-45) LED (緑色)
<b>3</b> 状況 LED (緑色)	<b>7</b> イーサネット・ポート 1 リンク (RJ-45) LED (緑色)
<b>4</b> チェック・ログ LED (黄色)	<b>8</b> イーサネット・ポート 1 活動 (RJ-45) LED (緑色)

**1** 識別 LED: この LED が点灯 (青色) している場合、ラックのエンクロージャーの場所を示します。

**2 電源 LED:** この LED (緑色) が点灯している場合、SMM2 に電力が供給されていることを示します。

**3 ステータス LED:** この LED (緑色) は、SMM2 の動作状況を示します。

- **継続的にオン:** SMM2 が 1 つ以上の問題を検出しました。
- **オフ:** エンクロージャーの電源がオンの場合、SMM2 が 1 つ以上の問題を検出したことを示します。
- **点滅:** SMM2 が動作しています。
  - プリブート・プロセス中、LED は高速で点滅します。
    - 1 秒間に 10 回: SMM2 ハードウェアが動作してており、ファームウェアを初期化する準備ができています。
    - 1 秒間に 2 回: ファームウェアを初期化中です。
  - プリブート・プロセスが完了し、SMM2 が正しく動作している場合、LED は低速で点滅します (2 秒に約 1 回)。

**4 チェック・ログ LED:** この LED が点灯している場合 (黄色)、システム・エラーが発生したことを示しています。SMM2 イベント・ログを調べて、追加情報があるかどうか確認してください。

**5 イーサネット・ポート 2 リンク (RJ-45) LED:** この LED が点滅 (緑色) しているときは、管理ネットワーク上にリモート管理およびコンソール (イーサネット) ポート 2 を介したアクティブ接続があることを示しています。

**6 イーサネット・ポート 2 活動 (RJ-45) LED:** この LED が点滅 (緑色) しているときは、管理ネットワーク上にリモート管理およびコンソール (イーサネット) ポート 2 を介したアクティビティがあることを示しています。

**7 イーサネット・ポート 1 リンク (RJ-45) LED:** この LED が点滅 (緑色) しているときは、管理ネットワーク上にリモート管理およびコンソール (イーサネット) ポート 1 を介したアクティブ接続があることを示しています。

**8 イーサネット・ポート 1 活動 (RJ-45) LED:** この LED が点滅 (緑色) しているときは、管理ネットワーク上にリモート管理およびコンソール (イーサネット) ポート 1 を介したアクティビティがあることを示しています。

## パワー・サプライ LED

このトピックでは、各種パワー・サプライ LED ステータスと対応する操作について説明します。

SD650 V2/SD650-N V2 の場合は、ソリューションの起動に必要な最小構成について、高密度サーバーの「メンテナンス・マニュアル」の「仕様」セクションを参照してください。

ソリューションを起動するために必要な最小構成は、以下のとおりです。

- **SD650 V3**
  - 1 個の DW612S エンクロージャー
  - 1 個の SD650 V3 トレイ (2 個の計算ノード)
  - ノードあたり 2 個のプロセッサ
  - ノードあたり 16 個の DIMM
  - 2 個の CFF v4 パワー・サプライ (2400W 以上) または 1 個の DWC PSU
  - 1 個のディスク (任意のタイプ) (デバッグ用に OS が必要な場合)
- **SD650-I V3**
  - 1 個の DW612S エンクロージャー

- 1 個の SD650-I V3 トレイ (1 つの計算ノードと 1 つの GPU ノードを搭載)
- 計算ノード上に 2 個のプロセッサ
- GPU ノード上に 4 個の Intel OAM GPU
- 計算ノード上に 16 個の DIMM
- 2 個の CFF v4 パワー・サプライ (2400W 以上) または 1 個の DWC PSU
- 1 個のディスク (任意のタイプ) (デバッグ用に OS が必要な場合)
- **SD650-N V3**
  - 1 個の DW612S エンクロージャー
  - 1 個の SD650-N V3 トレイ
  - 計算ノード上に 2 個のプロセッサ
  - 1 つの NVIDIA HGX H100 4-GPU ボード および ネットワーク・ボード (4 Connect-X 7)
  - スロット 4 およびスロット 13 ではノードごとに 2 個の DIMM (プロセッサごとに 1 個の DIMM)
  - 2 個の CFF v4 パワー・サプライまたは 1 個の DWC PSU
  - 1 個のディスク (任意のタイプ) (デバッグ用に OS が必要な場合)
- **SD665 V3**
  - 1 個の DW612S エンクロージャー
  - 1 個の SD665 V3 トレイ (2 個の計算ノード)
  - ノードあたり 2 個のプロセッサ
  - スロット 6 およびスロット 19 ではノードごとに 2 個の DIMM (プロセッサごとに 1 個の DIMM)
  - 2 個の CFF v4 パワー・サプライ (2400W 以上) または 1 個の DWC PSU
  - 1 個のディスク (任意のタイプ) (デバッグ用に OS が必要な場合)
- **SD665-N V3**
  - 1 個の DW612S エンクロージャー
  - 1 個の SD665-N V3 トレイ
  - 計算ノード上に 2 個のプロセッサ
  - 1 個の NVIDIA HGX H100 4-GPU ボード および ネットワーク・ボード (4 Connect-X 7)
  - スロット 6 およびスロット 19 ではノードごとに 2 個の DIMM (プロセッサごとに 1 個の DIMM)
  - 2 個の CFF v4 パワー・サプライまたは 1 個の DWC PSU
  - 1 個のディスク (任意のタイプ) (デバッグ用に OS が必要な場合)

パワー・サプライは、200 - 240 V AC 給電部から電力供給を受け、AC 入力を 12 V 出力に変換します。パワー・サプライは、入力電圧範囲内のオートレンジに対応しています。エンクロージャーには共通の電源ドメインが 1 つ存在し、システム・ミッドプレーン経由でそれぞれの DWC トレイとモジュールに電源を配分します。

AC の冗長性は、独立した AC 回路間で AC 電源コードの接続を分配することによって実現します。

それぞれのパワー・サプライに、ファンとコントローラーが内蔵されています。パワー・サプライ・コントローラーの電源は、ミッドプレーン経由で電源を供給しているいずれかの取り付け済みパワー・サプライによって供給できます。

**注意：**パワー・サプライには冷却ファンが内蔵されています。ファンの排気口をふさがないようにください。

パワー・サプライのタイプ、エンクロージャーの電源負荷、または選択したエンクロージャーの電源ポリシーに関係なく、9 個のパワー・サプライをすべて取り付ける必要があります。

エンクロージャーは、入力電圧が低いパワー・サプライと入力電圧が高いパワー・サプライの混用をサポートしません。例えば、200 - 240 V AC パワー・サプライが給電しているエンクロージャーに、入力電圧が 100 - 127 V AC パワー・サプライを取り付けると、100 - 127 V AC パワー・サプライの電源はオンになりません。100 - 127 V AC パワー・サプライが給電しているエンクロージャーにも同じ制限が適用されます。100 - 127 V AC パワー・サプライが給電しているエンクロージャーに 200 - 240 V AC パワー・サプライを取り付けると、200 - 240 V AC パワー・サプライの電源はオンになりません。

次の図は、パワー・サプライの LED を示しています。

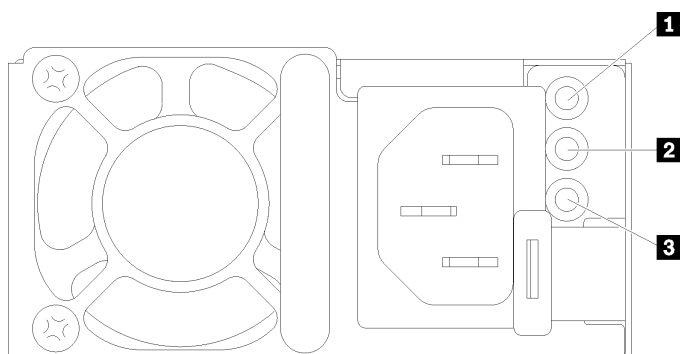


図 128. AC パワー・サプライ LED

<b>1</b> 入力 (AC) 電源 LED (緑色)	<b>3</b> パワー・サプライ・エラー LED (黄色)
<b>2</b> 出力 (DC) 電源 LED (緑色)	

それぞれのパワー・サプライに、次の 3 つの LED が備わっています。

**1 AC 電源 LED (緑色):** この LED が点灯 (緑色) している場合は、パワー・サプライに AC 電源が供給されていることを示しています。

**2 DC 電源 LED (緑色):** この LED が点灯 (緑色) している場合は、パワー・サプライからエンクロージャーのミッドプレーンに DC 電源が供給されていることを示しています。

**3 パワー・サプライ・エラー LED (黄色):** この LED (黄色) が点灯しているときは、パワー・サプライに障害が起こったことを示します。システムから FFDC ログをダンプし、Lenovo バックエンド・サポート・チームに連絡して PSU データ・ログのレビューを行います。

注：パワー・サプライから AC 電源コードを抜く場合、またはエンクロージャーからパワー・サプライを取り外す場合は、事前に残りのパワー・サプライの容量がエンクロージャー内のすべてのコンポーネントに必要な最小消費電力を満たしているかどうかを確認してください。

## DWC パワー・サプライ LED

このトピックでは、各種 DWC パワー・サプライ LED ステータスと対応する操作について説明します。

SD650 V2/SD650-N V2 の場合は、ソリューションの起動に必要な最小構成について、高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」の「仕様」セクションを参照してください。

ソリューションを起動するために必要な最小構成は、以下のとおりです。

- SD650 V3
  - 1 個の DW612S エンクロージャー

- 1 個の SD650 V3 トレイ (2 個の計算ノード)
  - ノードあたり 2 個のプロセッサ
  - ノードあたり 16 個の DIMM
  - 2 個の CFF v4 パワー・サプライ (2400W 以上) または 1 個の DWC PSU
  - 1 個のディスク (任意のタイプ) (デバッグ用に OS が必要な場合)
- **SD650-I V3**
    - 1 個の DW612S エンクロージャー
    - 1 個の SD650-I V3 トレイ (1 つの計算ノードと 1 つの GPU ノードを搭載)
    - 計算ノード上に 2 個のプロセッサ
    - GPU ノード上に 4 個の Intel OAM GPU
    - 計算ノード上に 16 個の DIMM
    - 2 個の CFF v4 パワー・サプライ (2400W 以上) または 1 個の DWC PSU
    - 1 個のディスク (任意のタイプ) (デバッグ用に OS が必要な場合)
- **SD650-N V3**
    - 1 個の DW612S エンクロージャー
    - 1 個の SD650-N V3 トレイ
    - 計算ノード上に 2 個のプロセッサ
    - 1 つの NVIDIA HGX H100 4-GPU ボード および ネットワーク・ボード (4 Connect-X 7)
    - スロット 4 および スロット 13 ではノードごとに 2 個の DIMM (プロセッサごとに 1 個の DIMM)
    - 2 個の CFF v4 パワー・サプライまたは 1 個の DWC PSU
    - 1 個のディスク (任意のタイプ) (デバッグ用に OS が必要な場合)
- **SD665 V3**
    - 1 個の DW612S エンクロージャー
    - 1 個の SD665 V3 トレイ (2 個の計算ノード)
    - ノードあたり 2 個のプロセッサ
    - スロット 6 および スロット 19 ではノードごとに 2 個の DIMM (プロセッサごとに 1 個の DIMM)
    - 2 個の CFF v4 パワー・サプライ (2400W 以上) または 1 個の DWC PSU
    - 1 個のディスク (任意のタイプ) (デバッグ用に OS が必要な場合)
- **SD665-N V3**
    - 1 個の DW612S エンクロージャー
    - 1 個の SD665-N V3 トレイ
    - 計算ノード上に 2 個のプロセッサ
    - 1 個の NVIDIA HGX H100 4-GPU ボード および ネットワーク・ボード (4 Connect-X 7)
    - スロット 6 および スロット 19 ではノードごとに 2 個の DIMM (プロセッサごとに 1 個の DIMM)
    - 2 個の CFF v4 パワー・サプライまたは 1 個の DWC PSU
    - 1 個のディスク (任意のタイプ) (デバッグ用に OS が必要な場合)

パワー・サプライは、200 - 240 V AC 給電部から電力供給を受け、AC 入力を 12 V 出力に変換します。パワー・サプライは、入力電圧範囲内でのオートレンジに対応しています。エンクロージャーには共通の電源ドメインが 1 つ存在し、システム・ミッドプレーン経由でそれぞれの DWC トレイとモジュールに電源を配分します。

AC の冗長性は、独立した AC 回路間で AC 電源コードの接続を分配することによって実現します。

それぞれの DWC パワー・サプライに、ウォーター・ループとコントローラーが内蔵されています。パワー・サプライ・コントローラーの電源は、ミッドプレーン経由で電源を供給しているいずれかの取り付け済みパワー・サプライによって供給できます。

パワー・サプライのタイプ、エンクロージャーの電源負荷、または選択したエンクロージャー・パワー・サプライに関係なく、3 個の DWC パワー・サプライをすべて取り付ける必要があります。

エンクロージャーは、入力電圧が低いパワー・サプライと入力電圧が高いパワー・サプライの混用をサポートしません。例えば、200 - 240 V AC パワー・サプライが給電しているエンクロージャーに、入力電圧が 100 - 127 V AC パワー・サプライを取り付けると、100 - 127 V パワー・サプライの電源はオンになりません。100 - 127 V AC パワー・サプライが給電しているエンクロージャーにも同じ制限が適用されます。100 - 127 V AC パワー・サプライが給電しているエンクロージャーに 200 - 240 V AC パワー・サプライを取り付けると、200 - 240 V AC パワー・サプライの電源はオンになりません。

次の図は、DWC パワー・サプライの LED を示しています。

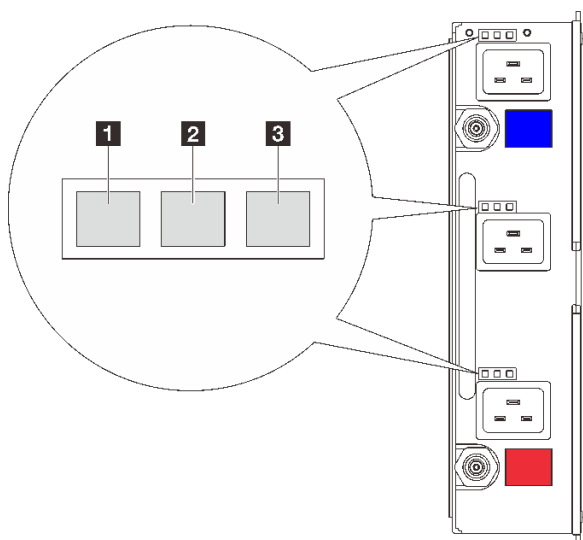


図 129. DWC パワー・サプライ LED

<b>1</b> 入力 (AC) 電源 LED (緑色)	<b>3</b> パワー・サプライ・エラー LED (黄色)
<b>2</b> 出力 (DC) 電源 LED (緑色)	

各 DWC パワー・サプライには 9 個の LED があります (パワー・サプライ・ベイごとに 3 個ずつ)。

**1 AC 電源 LED (緑色):** この LED が点灯 (緑色) している場合、対応するパワー・サプライ・ベイ内の DWC パワー・サプライに AC 電源が供給されていることを示しています。

**2 DC 電源 LED (緑色):** この LED が点灯 (緑色) している場合、対応するパワー・サプライ・ベイからエンクロージャーのミッドプレーンに DC 電源が供給されていることを示しています。

**3 パワー・サプライ・エラー LED (黄色):** この LED (黄色) が点灯しているときは、対応するパワー・サプライ・ベイに障害が起こったことを示します。システムから FFDC ログをダンプし、Lenovo バックエンド・サポート・チームに連絡して PSU データ・ログのレビューを行います。

注：DWC パワー・サプライから AC 電源コードを抜く場合、またはエンクロージャーから DWC パワー・サプライを取り外す場合は、事前に残りのパワー・サプライの容量がエンクロージャー内のすべてのコンポーネントに必要な最小消費電力を満たしているかどうかを確認してください。

## ドリップ・センサー LED

次の図は、ドリップ・センサー上の発光ダイオード (LED) を示しています。

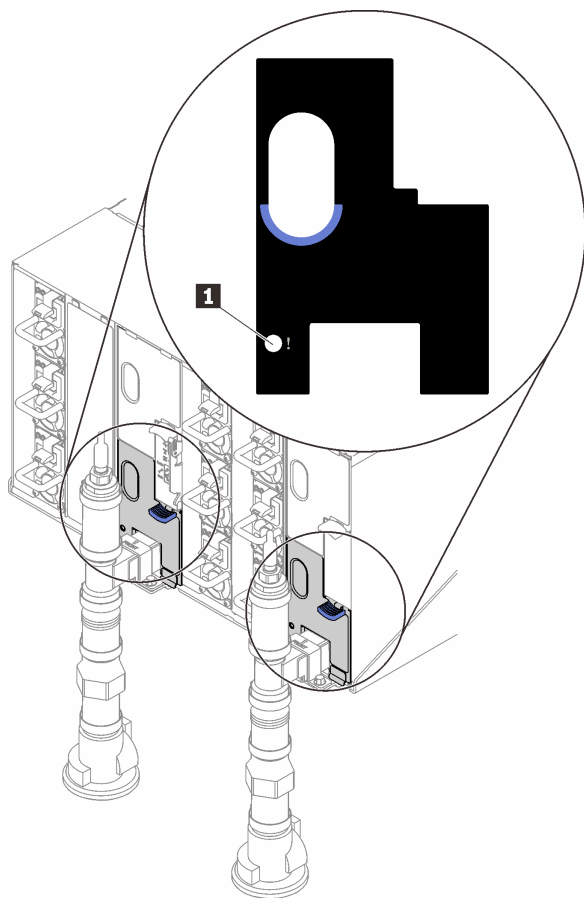


図 130. ドリップ・センサー LED

表 14. ドリップ・センサー LED

<b>1</b> ドリップ・センサー LED (黄色)
-----------------------------

**1** ドリップ・センサー LED: この LED が点灯している場合 (黄色)、ドリップ・センサーが、対応する水受け溝で水を検出したことを示しています。

## 一般的な問題判別の手順

イベント・ログに特定のエラーが含まれていない場合、またはサーバーが機能しない場合に、問題を解決するにはこのセクションの情報を使用します。

問題の原因がはっきりせず、パワー・サプライが正常に動作している場合、問題を解決するには、以下のステップを実行します。

1. サーバーの電源をオフにします。

2. サーバーのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
3. 該当する場合は、障害を特定できるまで、以下のデバイスを一度に1つずつ、取り外すかまたは切り離します。デバイスを取り外したり、切り離すたびに、サーバーの電源をオンにして構成します。
  - 外付けデバイス
  - サージ抑制デバイス (サーバー上)
  - プリンター、マウス、および Lenovo 以外のデバイス
  - 各アダプター
  - ハードディスク・ドライブ
  - メモリー・モジュール (サーバーでサポートされているデバッグのための最小構成まで減らします)

SD650 V2/SD650-N V2 の場合は、<https://pubs.lenovo.com/sd650-v2/>を参照してください。

サーバーの最小構成を調べるには、ご利用の高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」で「デバッグのための最小構成」セクションを参照してください。

- SD650 V3: <https://pubs.lenovo.com/sd650-v3/>
- SD650-I V3: <https://pubs.lenovo.com/sd650-i-v3/>
- SD650-N V3: <https://pubs.lenovo.com/sd650-n-v3/>
- SD665 V3: <https://pubs.lenovo.com/sd665-v3/>
- SD665-N V3: <https://pubs.lenovo.com/sd665-n-v3/>

4. サーバーの電源をオンにします。

アダプターをサーバーから取り外すと問題が解消されるが、同じアダプターを再度取り付けると問題が再発する場合は、アダプターを疑ってください。アダプターを別のものに交換しても問題が再発する場合は、別の PCIe スロットを試します。

ネットワーキングに問題があると思われるが、サーバーがすべてのシステム・テストに合格した場合は、サーバーの外部のネットワーク配線に問題がある可能性があります。

## 電源が原因と思われる問題の解決

電源の問題を解決する際に困難が伴う可能性があります。たとえば、短絡がいずれかの配電バスのどこかに存在している可能性があります。通常は、短絡により、過電流状態が原因で電源サブシステムがシャットダウンします。

電源が原因と思われる問題を診断し解決するには、以下のステップを実行します。

ステップ 1. イベント・ログを参照して、電源に関連したエラーがあれば解決します。

注：サーバーを管理しているアプリケーションのイベント・ログから始めます。イベント・ログについての詳細は、[157 ページの「イベント・ログ」](#)を参照してください。

ステップ 2. また、短絡がないか (たとえば、回路ボード上に短絡の原因となる緩んだねじがないかどうか) を確認します。

ステップ 3. サーバーがサーバーの起動に必要なデバッグのための最小構成になるまで、アダプターを取り外し、すべての内部デバイスおよび外部デバイスへのケーブルおよび電源コードを切り離します。サーバーの最小構成を調べるには、ご利用の高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」の「技術仕様セクション」で「デバッグのための最小構成」を参照してください。

ステップ 4. すべての AC 電源コードを再接続し、サーバーの電源をオンにします。サーバーが正常に起動した場合は、問題が特定されるまで、アダプターおよびデバイスを一度に1つずつ取り付け直します。

最小構成でもサーバーが起動しない場合は、問題が特定されるまで、最小構成に含まれるコンポーネントを一度に1つずつ交換します。



## イーサネット・コントローラーが原因と思われる問題の解決

イーサネット・コントローラーをテストするために使用する方法は、使用しているオペレーティング・システムによって異なります。オペレーティング・システムの資料でイーサネット・コントローラーに関する情報を調べ、イーサネット・コントローラーのデバイス・ドライバーの `readme` ファイルを参照してください。

イーサネット・コントローラーに関する障害が疑われる問題の解決を試行するには、以下のステップを実行します。

- ステップ 1. サーバーに付属した正しいデバイス・ドライバーがインストール済みであること、およびそれらが最新レベルのものであることを確認してください。
- ステップ 2. イーサネット・ケーブルが正しく取り付けられていることを確認します。
  - ケーブルは、すべての接続部がしっかりと接続されていることが必要です。ケーブルが接続されているにもかかわらず、問題が解決しない場合は、別のケーブルで試してみてください。
  - イーサネット・コントローラーを 100 Mbps または 1000 Mbps で動作するように設定した場合は、カテゴリ 5 のケーブルを使用する必要があります。
- ステップ 3. ハブが自動ネゴシエーションをサポートしているかどうかを調べます。サポートしていない場合は、内蔵イーサネット・コントローラーを、ハブの速度と二重モードに合わせて手動で構成してください。
- ステップ 4. サーバーにあるイーサネット・コントローラー LED をチェックします。これらの LED は、コネクタ、ケーブル、またはハブに問題があるかどうかを示します。

イーサネット・コントローラー LED の位置は、[161 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」](#)に示されています。

- イーサネット・コントローラーがハブからリンク・パルスを受信すると、イーサネット・リンク・状況 LED が点灯します。LED がオフの場合は、コネクタまたはケーブルに欠陥があるか、またはハブに問題がある可能性があります。
  - イーサネット・コントローラーがイーサネット・ネットワークを介してデータを送信または受信すると、イーサネット送信/受信活動 LED が点灯します。イーサネットの送信/受信活動がオフの場合は、ハブとネットワークが作動していること、および正しいデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認してください。
- ステップ 5. サーバーのネットワーク活動 LED をチェックしてください。ネットワーク活動 LED は、イーサネット・ネットワーク上でデータがアクティブのときに点灯します。ネットワーク活動 LED がオフの場合は、ハブおよびネットワークが稼働していること、および正しいデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認してください。

ネットワーク活動 LED の位置は、[161 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」](#)に示されています。

- ステップ 6. 問題を引き起こしているオペレーティング・システム固有の原因がないかどうかをチェックし、オペレーティング・システムのドライバーが正しくインストールされていることを確認します。
- ステップ 7. クライアントとサーバーのデバイス・ドライバーが同じプロトコルを使用していることを確認します。

ハードウェアが正常に機能しているように見えるのに、イーサネット・コントローラーがネットワークに接続できない場合は、ネットワーク管理者は、ほかにエラーの原因が考えられないかどうかを調べる必要があります。

---

## 症状別トラブルシューティング

この情報を参照して、識別可能な症状がある問題の解決策を見つけてください。

このセクションの現象ベースのトラブルシューティング情報を使用するには、以下のステップを実行してください。

1. サーバーを管理するアプリケーションのイベント・ログを確認し、推奨アクションに従ってイベント・コードを解決します。
  - Lenovo XClarity Administrator からサーバーを管理している場合、Lenovo XClarity Administrator イベント・ログから開始します。
  - 他の管理アプリケーションを使用している場合は、Lenovo XClarity Controller イベント・ログから開始します。イベント・ログについての詳細は、[157 ページの「イベント・ログ」](#)を参照してください。
2. このセクションをチェックして発生している現象を見つけ、推奨アクションに従って問題を解決します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください ([193 ページの「サポートへのお問い合わせ」](#)を参照)。

## ハードディスク・ドライブの問題

ハードディスク・ドライブに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- [170 ページの「サーバーがハードディスク・ドライブを認識しない」](#)

### サーバーがハードディスク・ドライブを認識しない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. ドライブがサーバーにサポートされていることを確認します。サポートされるハードディスク・ドライブのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com>を参照してください。
2. ドライブがドライブ・ベイに正しく装着されていること、およびドライブ・コネクタに物理的損傷がないことを確認します。
3. SAS/SATA アダプターおよびハードディスク・ドライブに対して診断テストを実行します。サーバーを起動し、画面の指示に従ってキーを押すと、デフォルトでは、LXPM インターフェースが表示されます(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。このインターフェースからハードディスク・ドライブ診断を実行できます。診断ページから、「**診断の実行**」→「**ディスク・ドライブ・テスト**」の順にクリックします。

これらのテストに基づいて以下を実行します。

- アダプターがテストに合格したがドライブが認識されない場合は、バックプレーン信号ケーブルを交換してテストを再度実行します。
- バックプレーンを交換します。
- アダプターがテストに失敗する場合は、バックプレーン信号ケーブルをアダプターから切り離してから再度テストを実行します。
- アダプターがこのテストに失敗する場合は、アダプターを交換します。

## 再現性の低い問題

再現性の低い問題を解決するには、この情報を使用します。

- [171 ページの「再現性の低い外部デバイスの問題」](#)
- [171 ページの「再現性の低い KVM の問題」](#)
- [171 ページの「再現性の低い予期しないリブート」](#)

## 再現性の低い外部デバイスの問題

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. UEFI および XCC ファームウェアを最新のバージョンに更新します。
2. 正しいデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認します。資料については、製造メーカーの Web サイトをご覧ください。
3. USB デバイスの場合:
  - a. デバイスが正しく構成されていることを確認します。

サーバーを再起動して、画面の指示に従ってキーを押し、LXPM システム・セットアップ・インターフェースを表示します。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。次に、「システム設定」→「デバイスおよび I/O ポート」→「USB 構成」の順にクリックします。
  - b. デバイスを別のポートに接続します。USB ハブを使用している場合は、ハブを取り外し、デバイスを計算ノードに直接接続します。デバイスがポートに対して正しく構成されていることを確認します。

## 再現性の低い KVM の問題

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

### ビデオの問題:

1. すべてのケーブルおよびコンソール・ブレイクアウト・ケーブルが正しく接続され、保護されていることを確認します。
2. モニターを別の計算ノードでテストして、正常に機能していることを確認します。
3. 正常に機能している計算ノードでコンソール・ブレイクアウト・ケーブルをテストして、そのケーブルが正常に機能していることを確認します。コンソール・ブレイクアウト・ケーブルに障害がある場合は交換します。

### キーボードの問題:

すべてのケーブルおよびコンソール・ブレイクアウト・ケーブルが正しく接続され、保護されていることを確認します。

### マウスの問題:

すべてのケーブルおよびコンソール・ブレイクアウト・ケーブルが正しく接続され、保護されていることを確認します。

## 再現性の低い予期しないリブート

注：一部の訂正不能エラーでは、マシンが正常に起動できるようにメモリー DIMM やプロセッサなどのデバイスを無効にするために、サーバーをリブートする必要があります。

1. POST 中にリセットが発生し、POST ウォッチドック・タイマーが有効な場合、ウォッチドック・タイムアウト値 (POST ウォッチドック・タイマー) で十分な時間がとられていることを確認します。

POST ウォッチドックの時間を確認するには、サーバーを再起動して、画面の指示に従ってキーを押し、LXPM システム・セットアップ・インターフェースを表示します。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。次に、「BMC 設定」→「POST ウォッチドック・タイマー」の順にクリックします。
2. オペレーティング・システムの起動後にリセットが発生した場合は、システムが正常に稼働しているときにオペレーティング・システムに入り、オペレーティング・システム・カーネル・ダンプ・プロセスをセットアップします (Windows および Linux ベースのオペレーティング・システムでは、異なる方法を使用することになります)。UEFI セットアップ・メニューに入って機能を無効にするか、以下

の OneCli コマンドを使用して無効にします。

```
OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc xcc_userid PASSWORD@xcc_ipaddress
```

3. リブートを示すイベント・コードを確認するには、管理コントローラー・イベント・ログを参照してください。イベント・ログの表示については、157 ページの「イベント・ログ」を参照してください。Linux ベースのオペレーティング・システムを使用している場合は、以降の調査のためにすべてのログを Lenovo サポートにキャプチャーします。

## キーボード、マウス、KVM スイッチまたは USB デバイスの問題

キーボード、マウス、KVM スイッチまたは USB デバイスに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- 172 ページの「キーボードのすべてのキーまたは一部のキーが機能しない」
- 172 ページの「マウスが機能しない」
- 172 ページの「KVM スイッチの問題」
- 172 ページの「USB デバイスが機能しない」

### キーボードのすべてのキーまたは一部のキーが機能しない

1. 次の点を確認します。
  - キーボード・ケーブルがしっかりと接続されている。
  - サーバーとモニターの電源がオンになっている。
2. USB キーボードを使用している場合は、Setup Utility を実行してキーボードなし操作を有効にします。
3. USB キーボードを使用しており、キーボードが USB ハブに接続されている場合、キーボードをハブから切り離し、直接サーバーに接続します。
4. 使用可能な場合は、USB キーボードを別の USB ポートに取り付けるようにします。
5. キーボードを交換します。

### マウスが機能しない

1. 次の点を確認します。
  - マウスのケーブルがサーバーにしっかりと接続されている。
  - マウスのデバイス・ドライバーが正しくインストールされている。
  - サーバーとモニターの電源がオンになっている。
  - マウス・オプションが Setup Utility で有効にされている。
2. USB マウスを使用していてキーボードが USB ハブに接続されている場合は、マウスをハブから切り離してサーバーに直接接続します。
3. 使用可能な場合は、USB マウスを別の USB ポートに取り付けるようにします。
4. マウスを交換します。

### KVM スイッチの問題

1. ご使用のサーバーで KVM スイッチがサポートされていることを確認します。
2. KVM スイッチの電源が正常にオンになっていることを確認します。
3. キーボード、マウス、またはモニターをサーバーに直接接続すれば正常に動作する場合は、KVM スイッチを交換します。

### USB デバイスが機能しない

1. 次の点を確認します。
  - 正しい USB デバイス・ドライバーがインストールされている。
  - オペレーティング・システムが USB デバイスをサポートしている。

2. システム・セットアップで USB 構成オプションが正しく設定されていることを確認します。  
サーバーを再起動し、画面の指示に従ってキーを押して、LXPM システム・セットアップ・インターフェースを表示します。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。次に、「システム設定」→「デバイスおよび I/O ポート」→「USB 構成」の順にクリックします。
3. USB ハブを使用している場合は、USB デバイスをハブから切り離しサーバーに直接接続してみます。

## メモリーの問題

メモリーに関する問題を解決するには、このセクションを参照します。

### メモリーの一般的な問題

- [173 ページの「1つのチャンネル内の複数のメモリー・モジュールで障害の発生が確認された」](#)
- [173 ページの「表示されるシステム・メモリーが取り付けられている物理メモリーよりも小さい」](#)
- [174 ページの「無効なメモリー装着が検出された」](#)

### 1つのチャンネル内の複数のメモリー・モジュールで障害の発生が確認された

注：メモリー・モジュールの取り付けあるいは取り外しを行う場合は、必ずサーバーを電源から切り離す必要があります。サーバーを再起動する場合は、10 秒間待ってから行ってください。

以下の手順に従って、問題を修正します。

1. メモリー・モジュールを取り付け直し、サーバーを再起動します。
2. 識別された中から最も大きい番号のメモリー・モジュールを取り外し、同一で良品と判明しているメモリー・モジュールと取り替えて、サーバーを再起動します。解決するまで上記を繰り返します。識別されたすべてのメモリー・モジュールを交換した後も障害が続く場合は、ステップ 4 に進みます。
3. 取り外したメモリー・モジュールを一度に1つずつ元のコネクタに戻し、各メモリー・モジュールごとにサーバーを再起動し、あるメモリー・モジュールが障害を起こすまで繰り返します。障害を起こした各メモリー・モジュールを、同一と正常と判明しているメモリー・モジュールと交換し、各メモリー・モジュールを交換するごとにサーバーを再起動します。取り外したすべてのメモリー・モジュールのテストが完了するまで、ステップ 3 を繰り返します。
4. 確認されたメモリー・モジュールのうち、最も数字の大きいものを交換し、サーバーを再起動します。解決するまで上記を繰り返します。
5. (同じプロセッサの) チャンネル間でメモリー・モジュールの位置を逆にしてから、サーバーを再起動します。問題がメモリー・モジュールに関連したものである場合は、障害のあるメモリー・モジュールを交換します。
6. (トレーニングを受けた技術員のみ) 障害のあるメモリー・モジュールを、プロセッサ 2 のメモリー・モジュール・コネクタ(取り付けられている場合)に取り付け、問題がプロセッサに関するものでないこと、あるいはメモリー・モジュール・コネクタに関するものでないことを確認します。
7. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボード(システム・ボード・アセンブリー)を交換します。

### 表示されるシステム・メモリーが取り付けられている物理メモリーよりも小さい

以下の手順に従って、問題を修正します。

注：メモリー・モジュールの取り付けあるいは取り外しを行う場合は、必ずサーバーを電源から切り離す必要があります。サーバーを再起動する場合は、10 秒間待ってから行ってください。

1. 次の点を確認します。
  - エラー LED が点灯していない ([161 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」](#)を参照)。

- システム・ボード (システム・ボード・アセンブリー) のメモリー・モジュール・エラー LED が何も点灯していない。
  - メモリー・ミラーリング・チャンネルが不一致の原因ではない。
  - メモリー・モジュールが正しく取り付けられている。
  - 正しいタイプのメモリー・モジュールが取り付けられている (要件については、ご使用の高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」で「メモリー・モジュールの取り付け規則および順序」セクションを参照)。
  - メモリー・モジュールを変更または交換すると、Setup Utility でメモリー構成がそれに応じて更新される。
  - すべてのメモリー・バンクが有効になっている。サーバーが問題を検出したときにメモリー・バンクを自動的に無効にしたか、メモリー・バンクが手動で無効にされた可能性があります。
  - サーバーを最小メモリー構成にしたときに、メモリー・ミスマッチがない。
2. メモリー・モジュールを取り付け直し、サーバーを再起動します。
  3. 以下のようにして、POST エラー・ログをチェックします。
    - メモリー・モジュールがシステム管理割り込み (SMI) によって無効にされていた場合は、そのメモリー・モジュールを交換します。
    - メモリー・モジュールがユーザーまたは POST によって無効にされた場合は、メモリー・モジュールを取り付け直します。その後、Setup Utility を実行して、メモリー・モジュールを有効にします。
  4. メモリー診断を実行します。ソリューションを起動して画面の指示に従ってキーを押すと、デフォルトでは、LXPM インターフェースが表示されます。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。このインターフェースでメモリー診断を実行できます。診断ページで、**診断の実行 → 詳細メモリー・テスト**に移動します。
  5. (同じプロセッサの) チャンネル間でモジュールの位置を逆にしてから、サーバーを再始動します。問題がメモリー・モジュールに関連したものである場合は、障害のあるメモリー・モジュールを交換します。
  6. Setup Utility を使用してすべてのメモリー・モジュールを再度使用可能にし、サーバーを再始動します。
  7. (トレーニングを受けた技術員のみ) 障害のあるメモリー・モジュールを、プロセッサ 2 のメモリー・モジュール・コネクタ (取り付けられている場合) に取り付け、問題がプロセッサに関するものでないこと、あるいはメモリー・モジュール・コネクタに関するものでないことを確認します。
  8. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボード (システム・ボード・アセンブリー) を交換します。

### 無効なメモリー装着が検出された

この警告メッセージが表示された場合は、以下のステップを実行します。

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. ご使用の高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」で「メモリー・モジュールの取り付けの規則および順序」セクションを参照して、現在のメモリー・モジュール装着順序がサポートされていることを確認してください。
2. 現在の順序が実際にサポートされている場合は、いずれかのモジュールが Setup Utility で「無効」と表示されているかどうかを確認します。
3. 「無効」と表示されているモジュールを取り付け直してシステムをリブートします。
4. 問題が解決しない場合には、メモリー・モジュールを交換します。

## モニターおよびビデオの問題

モニターまたはビデオの問題を解決するには、この情報を使用してください。

- 175 ページの「画面に何も表示されない」
- 175 ページの「一部のアプリケーション・プログラムを起動すると画面に何も表示されなくなる」
- 175 ページの「モニターに画面ジッターがあるか、または画面イメージが波打つ、読めない、ローリングする、またはゆがむ」

### 画面に何も表示されない

注：目的のブート・モードがUEFI からレガシー、またはその逆に変更されていないか確認します。

1. サーバーがKVM スイッチに接続されている場合は、問題の原因を除去するためにKVM スイッチをバイパスします。モニター・ケーブルをサーバーの背面にある正しいモニター・コネクタに直接接続してみます。
2. オプションのビデオ・アダプターを取り付けていると、管理コントローラー・リモート・プレゼンス機能は無効になります。管理コントローラー・リモート・プレゼンス機能を使用するには、オプションのビデオ・アダプターを取り外します。
3. サーバーの電源をオンにしたときにサーバーにグラフィック・アダプターが取り付けられている場合、約3分後にLenovo ロゴが画面上に表示されます。これは、システム・ロード中の正常な動作です。
4. 次の点を確認します。
  - サーバーの電源がオンになり、サーバーに電気が供給されている。
  - モニター・ケーブルが正しく接続されている。
  - モニターの電源が入っていて、輝度とコントラストが正しく調節されている。
5. モニターが正しいサーバーで制御されていることを確認します (該当する場合)。
6. 破損したサーバー・ファームウェアがビデオに影響を及ぼしていないことを確認します。「ユーザー・ガイド」または「システム構成ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。
7. システム・ボード (システム・ボード・アセンブリー) のLED を監視し、コードが変化する場合は、ステップ6に進みます。
8. 次のコンポーネントを、リストに示されている順序で一度に1つずつ交換し、そのたびにサーバーを再起動します。
  - a. モニター
  - b. ビデオ・アダプター (取り付けられている場合)
  - c. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボード。

### 一部のアプリケーション・プログラムを起動すると画面に何も表示されなくなる

1. 次の点を確認します。
  - アプリケーション・プログラムが、モニターの能力を超える表示モードを設定していない。
  - アプリケーションに必要なデバイス・ドライバがインストールされている。

### モニターに画面ジッターがあるか、または画面イメージが波打つ、読めない、ローリングする、またはゆがむ

1. モニターのセルフテストで、モニターが正しく作動していることが示された場合は、モニターの位置を検討してください。その他のデバイス (変圧器、電気製品、蛍光灯、および他のモニターなど) の周囲の磁界が、画面のジッターや波打ち、判読不能、ローリング、あるいは画面のゆがみの原因となる可能性があります。そのような場合は、モニターの電源をオフにしてください。

注意：電源を入れたままカラー・モニターを移動すると、画面がモノクロになることがあります。デバイスとモニターの間を 305 mm (12 インチ) 以上離してから、モニターの電源をオンにします。

注：

- a. ディスケット・ドライブの読み取り/書き込みエラーを防ぐため、モニターと外付けディスク  
ト・ドライブの間を 76 mm (3 インチ) 以上にします。
  - b. Lenovo 以外のモニター・ケーブルを使用すると、予測不能な問題が発生することがあります。
2. モニター・ケーブルを取り付け直します。
  3. ステップ 2 にリストされているコンポーネントを、示されている順序で、一度に 1 つずつ交換し、  
そのつどサーバーを再起動します。
    - a. モニター・ケーブル
    - b. ビデオ・アダプター (取り付けられている場合)
    - c. モニター
    - d. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボード (システム・ボード・アセンブリー)

## ネットワークの問題

この情報を使用して、ネットワークに関する問題を解決します。

- [176 ページの「Wake on LAN を使用してサーバーを起動できない」](#)
- [176 ページの「SSL が有効な状態で LDAP アカウントを使用してログインできない」](#)

### Wake on LAN を使用してサーバーを起動できない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. デュアル・ポート・ネットワーク・アダプターを使用しており、サーバーがイーサネット 5 コネ  
クターを使用してネットワークに接続されている場合、システム・エラー・ログまたは IMM2 シ  
ステム・イベント・ログをチェックしながら ([157 ページの「イベント・ログ」](#) を参照)、次の  
ことを確認してください。
  - a. Emulex デュアル・ポート 10GBase-T 組み込みアダプターが取り付けられている場合、ファン 3 が  
スタンバイ・モードで稼働していること。
  - b. 室温が高すぎないこと。ご使用の高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」の「仕様」セクショ  
ンを参照してください。
  - c. 通風孔がふさがれていないこと。
  - d. エアー・バッフルがしっかりと取り付けられていること。
2. デュアル・ポート・ネットワーク・アダプターを取り付け直します。
3. サーバーの電源をオフにして電源から切り離します。その後、10 秒間待ってからサーバーを再始  
動します。
4. 問題が解決しない場合は、デュアル・ポート・ネットワーク・アダプターを交換します。

### SSL が有効な状態で LDAP アカウントを使用してログインできない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. ライセンス・キーが有効であることを確認します。
2. 新規のライセンス・キーを生成して、再度ログインします。

## 目視で確認できる問題

目視で確認できる問題を解決するには、この情報を使用します。

- [177 ページの「UEFI ブート・プロセス中にサーバーがハングアップする」](#)
- [177 ページの「サーバーをオンにすると、すぐに POST イベント・ビューアーが表示される」](#)



- 177 ページの「サーバーが応答しない (POST が完了し、オペレーティング・システムが稼働している)」
- 178 ページの「サーバーが応答しない (POST が失敗し、System Setup を起動できない)」
- 178 ページの「電圧プレーナ障害がイベント・ログに表示される」
- 179 ページの「異臭」
- 179 ページの「サーバーが高温になっているように見える」
- 179 ページの「新しいアダプターを取り付けた後、レガシー・モードに入ることができない」
- 179 ページの「部品またはシャーシが破損している」

### UEFI ブート・プロセス中にサーバーがハングアップする

UEFI ブート・プロセス中に UEFI: DXE INIT というメッセージがディスプレイに表示されシステムがハングアップする場合は、オプション ROM が「レガシー」の設定を使用して構成されていないことを確認してください。Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用して次のコマンドを実行することで、オプション ROM の現在の設定をリモート側から表示できます。

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

レガシー・オプション ROM 設定を使用したブート・プロセス中に停止したシステムをリカバリーするには、以下の技術ヒントを参照してください。

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

レガシー・オプション ROM を使用する必要がある場合は、「デバイスおよび I/O ポート」メニューでスロット・オプション ROM を「レガシー」に設定しないでください。代わりに、スロット・オプション ROM を「自動」(デフォルト設定)に設定し、システム・ブート・モードを「レガシー・モード」に設定します。レガシー・オプション ROM はシステムがブートする直前に起動されます。

### サーバーをオンにすると、すぐに POST イベント・ビューアーが表示される

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. システム LED と診断ディスプレイが示しているエラーを訂正します。
2. サーバーがすべてのプロセッサをサポートし、プロセッサの速度とキャッシュ・サイズが相互に一致していることを確認します。

システム・セットアップからプロセッサの詳細を表示できます。

プロセッサがサーバーでサポートされているかどうかを判別するには、<https://serverproven.lenovo.com> を参照してください。

3. (トレーニングを受けた技術員のみ) プロセッサ 1 が正しく取り付けられていることを確認します。
4. (トレーニングを受けた技術員のみ) プロセッサ 2 を取り外して、サーバーを再起動します。
5. 次のコンポーネントを、リストに示されている順序で一度に 1 つずつ交換し、そのたびにサーバーを再起動します。
  - a. (トレーニングを受けた技術員のみ) プロセッサ
  - b. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボード (システム・ボード・アセンブリ)

### サーバーが応答しない (POST が完了し、オペレーティング・システムが稼働している)

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 計算ノードの設置場所にいる場合は、以下のステップを実行してください。
  1. KVM 接続を使用している場合、その接続が正常に機能していることを確認します。使用していない場合は、キーボードおよびマウスが正常に機能していることを確認します。

2. 可能な場合、計算ノードにログインし、すべてのアプリケーションが稼働している (ハングしているアプリケーションがない) ことを確認します。
  3. 計算ノードを再起動します。
  4. 問題が解決しない場合は、すべての新規ソフトウェアが正しくインストールおよび構成されていることを確認します。
  5. ソフトウェアの購入先またはソフトウェア・プロバイダーに連絡します。
- リモート・ロケーションから計算ノードにアクセスしている場合は、以下のステップを実行してください。
    1. すべてのアプリケーションが稼働している (ハングしているアプリケーションがない) ことを確認します。
    2. システムからログアウトしてから、再度ログインしてみます。
    3. コマンド・ラインから計算ノードに対して ping または traceroute を実行してネットワーク・アクセスを検証します。
      - a. ping テスト中に応答が得られない場合は、エンクロージャー内の別の計算ノードに ping を試行し、接続の問題であるのか、計算ノードの問題であるのかを判別します。
      - b. trace route を実行し、接続が切断されている場所を判別します。VPN あるいは接続が切断されているポイントの接続の問題の解決を試行します。
    4. 管理インターフェースから計算ノードをリモートで再起動します。
    5. 問題が解決しない場合は、すべての新規ソフトウェアが正しくインストールおよび構成されていることを確認します。
    6. ソフトウェアの購入先またはソフトウェア・プロバイダーに連絡します。

### サーバーが応答しない (POST が失敗し、System Setup を起動できない)

デバイスの追加やアダプターのファームウェア更新などの構成変更、およびファームウェアまたはアプリケーションのコードの問題により、サーバーの POST (電源オン・セルフテスト) が失敗することがあります。

これが発生した場合、サーバーは以下のいずれかの方法で応答します。

- サーバーは自動的に再起動し、POST を再試行します。
- サーバーは停止し、ユーザーはサーバーの POST を再試行するために、サーバーを手動で再起動する必要があります。

指定された回数の連続試行 (自動でも手動でも) の後、サーバーはデフォルトの UEFI 構成に復帰し、System Setup が開始され、ユーザーが構成に対し必要な修正を加えてサーバーを再起動できるようにします。サーバーがデフォルトの構成で POST を正常に完了できない場合、システム・ボード (システム・ボード・アセンブリー) に問題がある可能性があります。System Setup で、再起動の連続試行数を指定できます。「システム設定」→「リカバリー」→「POST 試行」→「POST 試行限度」をクリックします。選択可能なオプションは、3、6、9、255 です。

### 電圧プレーナー障害がイベント・ログに表示される

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. システムを最小構成に戻します。最低限必要なプロセッサと DIMM の数については、ご利用の高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」で「仕様」セクションを参照してください。
2. システムを再起動します。
  - システムが再起動する場合は、取り外した部品を一度に1つずつ追加して、そのたびにシステムを再起動し、これをエラーが発生するまで繰り返します。エラーが発生した部品を交換します。
  - システムが再起動しない場合は、システム・ボード (システム・ボード・アセンブリー) が原因の可能性があります。

## 異臭

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 異臭は、新規に取り付けた装置から発生している可能性があります。
2. 問題が解決しない場合は、Lenovo サポートに連絡してください。

## サーバーが高温になっているように見える

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

複数の計算ノードまたはシャーシの場合:

1. 室温が指定の範囲内であることを確認します。ご使用の高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」の「仕様」セクションを参照してください。
2. ファンが正しく取り付けられていることを確認します。
3. UEFI および XCC ファームウェアを最新のバージョンに更新します。
4. サーバーのフィルターが正しく取り付けられていることを確認します。詳しい取り付け手順については、以下を参照してください。
  - [1 ページの第 1 章「エンクロージャーのハードウェア交換手順」](#)
  - ご利用の高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」の「ハードウェア交換手順」セクション。
5. IPMI コマンドを使用して、ファン速度をフルスピードに上げ、問題を解決できるかどうかを確認します。

注：IPMI raw コマンドは、トレーニングを受けた技術員のみが使用してください。各システムには固有の PMI raw コマンドがあります。

6. 管理プロセッサのイベント・ログで、温度上昇イベントがないかを確認します。イベントがない場合、計算ノードは正常な作動温度内で稼働しています。ある程度の温度変化は予想されるので注意してください。

## 新しいアダプターを取り付けた後、レガシー・モードに入ることができない

以下の手順に従って、問題を修正します。

1. 「UEFI セットアップ」 → 「デバイスおよび I/O ポート」 → 「オプション ROM 実行順序の設定」の順に選択します。
2. 操作システムが取り付けられている RAID アダプターをリストの先頭に移動します。
3. 「保存」を選択します。
4. システムをリブートして、オペレーティング・システムを自動ブートします。

## 部品またはシャーシが破損している

Lenovo サポートに連絡してください。

## オプションのデバイスの問題

オプションのデバイスに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- [179 ページの「不十分な PCIe リソースが検出されている」](#)
- [180 ページの「新たに取り付けられた Lenovo オプション・デバイスが作動しない」](#)
- [180 ページの「前に動作していた Lenovo オプション装置が動作しなくなった」](#)

## 不十分な PCIe リソースが検出されている

「不十分な PCI リソースが検出されました」というエラー・メッセージが表示された場合は、問題が解決されるまで以下のステップを実行します。

1. Enter キーを押して System Setup Utility にアクセスします。
2. 「システム設定」 → 「デバイスおよび I/O ポート」 → 「MM 構成ベース」の順に選択して、メモリー容量を上げるように設定を変更します。たとえば、3 GB から 2 GB に変更したり、2 GB から 1 GB に変更したりします。
3. 設定を保存して、システムを再起動します。
4. 最も高いデバイス・リソース設定 (1GB) でエラーが再発する場合、システムをシャットダウンして一部の PCIe デバイスを取り外してから、システムの電源をオンにします。
5. リブートが失敗する場合は、ステップ 1 からステップ 4 を繰り返します。
6. エラーが再発する場合は、Enter キーを押して System Setup Utility にアクセスします。
7. 「システム設定」 → 「デバイスおよび I/O ポート」 → 「PCI 64 ビットのリソース割り振り」の順に選択して、設定を「自動」から「有効」に変更します。
8. ブート・デバイスがレガシー・ブートで 4GB を超える MMIO がサポートしていない場合、UEFI ブート・モードを使用するか、一部の PCIe デバイスを取り外すか無効にします。
9. Lenovo テクニカル・サポートに連絡してください。

### 新たに取り付けられた Lenovo オプション・デバイスが作動しない

1. 次の点を確認します。
  - デバイスがサーバーでサポートされている (<https://serverproven.lenovo.com> を参照)。
  - デバイスに付属の取り付け手順に従い正しい取り付けがされている。
  - 取り付けた他のデバイスやケーブルを外していない。
  - Setup Utility で構成情報を更新した。メモリーまたは他のデバイスを変更する場合は、必ず構成を更新する必要があります。
2. 直前に取り付けたデバイスを取り付け直します。
3. 直前に取り付けたデバイスを交換します。

### 前に動作していた Lenovo オプション装置が動作しなくなった

1. デバイスのケーブルがすべてしっかりと接続されていることを確認してください。
2. デバイスにテスト手順が付属している場合は、その手順を使用してデバイスをテストします。
3. 障害が起きた装置が SCSI 装置である場合は、以下の点を確認します。
  - 外付け SCSI 装置のケーブルが、すべて正しく接続されているか。
  - 外付け SCSI 装置の電源がオンになっているか。サーバーの電源をオンにする前に、外付け SCSI 装置の電源をオンにする必要があります。
4. 障害のある装置を取り付け直します。
5. 障害のあるデバイスを交換します。

## 電源オンおよび電源オフの問題

サーバーを電源オンまたは電源オフする場合は、この情報を使用して問題を解決します。

- [180 ページの「サーバーの電源がオンにならない」](#)
- [181 ページの「サーバーの電源がオフにならない」](#)

### サーバーの電源がオンにならない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

注：電源ボタンは、サーバーが電源に接続された後、約 5 秒から 10 秒経過するまで機能しません。これは BMC の初期化にかかる時間です。

1. 電源ボタンが正しく機能していることを確認します。

- a. サーバーの電源コードを切り離します。
  - b. 電源コードを再接続します。
  - c. (トレーニングを受けた技術員のみ) 前面オペレーター・パネル・ケーブルを取り付け直してから、ステップ 1a および 1b を繰り返します。
    - (トレーニングを受けた技術員のみ) サーバーが起動する場合は、前面オペレーター・パネルを取り付け直します。問題が解決しない場合は、前面オペレーター・パネルを交換します。
    - サーバーが始動しない場合は、強制電源オン・ジャンパーを使用して電源ボタンをバイパスしてください。サーバーが起動する場合は、前面オペレーター・パネルを取り付け直します。問題が解決しない場合は、前面オペレーター・パネルを交換します。
2. 以下のようにして、リセット・ボタンが正しく機能していることを確認します。
- a. サーバーの電源コードを切り離します。
  - b. 電源コードを再接続します。
  - c. (トレーニングを受けた技術員のみ) 前面オペレーター・パネル・ケーブルを取り付け直してから、ステップ 2a および 2b を繰り返します。
    - (トレーニングを受けた技術員のみ) サーバーが始動する場合は、前面オペレーター・パネルを交換します。
    - サーバーが始動しない場合は、ステップ 3 に進みます。
3. サーバーに取り付けられているパワー・サプライが、どちらも同一のタイプであることを確認します。サーバー内で異なるパワー・サプライを混用すると、システム・エラーの原因となります (前面オペレーター・パネルのシステム・エラー LED がオンになる)。
4. 次の点を確認します。
- 電源コードがサーバーと、通電されている電源コンセントに正しく接続されている。
  - 取り付けるメモリーのタイプが正しく、取り付け規則が満たされている。
  - DIMM はロック・ラッチがきちり閉じた状態で完全に装着されている。
  - パワー・サプライ上の LED が問題があることを示していない。
  - プロセッサが正しい順序で取り付けられている。
5. 以下のコンポーネントを取り付け直します。
- a. 前面オペレーター・パネル・コネクタ
  - b. パワー・サプライ
6. 以下のコンポーネントを交換し、その都度サーバーを再起動します。
- a. 前面オペレーター・パネル・コネクタ
  - b. パワー・サプライ
7. オプション・デバイスを取り付けた場合は、それを取り外してから、サーバーを再起動してください。これでサーバーが起動する場合は、パワー・サプライがサポートできる数を超えるデバイスが取り付けられていることが考えられます。
8. 最小構成 (プロセッサ 1 個と DIMM 1 個) を実装し、特定のコンポーネントが電源許可をロックするかどうかを確認します。
9. システム・ログを取得して障害情報を収集し、Lenovo サポートに提供します。
10. [162 ページの「パワー・サプライ LED」](#)を参照してください。

### サーバーの電源がオフにならない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 拡張構成と電力インターフェース (ACPI) オペレーティング・システムを使用しているか、非 ACPI オペレーティング・システムかを調べます。非 ACPI オペレーティング・システムを使用している場合は、以下のステップを実行します。
  - a. `Ctrl+Alt+Delete` を押します。

- b. 電源ボタンを5秒間押したままにして、サーバーの電源をオフにします。
  - c. サーバーを再起動します。
  - d. サーバーがPOSTで障害を起こし電源ボタンが働かない場合は、電源コードを20秒間外してから、電源コードを再接続してサーバーを再起動してください。
2. それでも問題が続くか、ACPI対応のオペレーティング・システムを使用している場合は、システム・ボード(システム・ボード・アSEMBリー)が原因の可能性があります。

## 電源問題

この情報を使用して、電源に関する問題を解決します。

### システム・エラーLEDが点灯し、イベント・ログ「パワー・サプライが失われました」が表示される

この問題を解決するには、以下を確認してください。

1. パワー・サプライが電源コードに正しく接続されている。
2. 電源コードが、サーバーの接地された電源コンセントに正しく接続されていることを確認します。
3. パワー・サプライのAC電源がサポート範囲内で安定していることを確認します。
4. パワー・サプライを入れ替えて、問題がパワー・サプライに付随するものであるかどうかを確認します。パワー・サプライに付随する場合、障害のあるものを交換します。
5. イベント・ログをチェックして問題の状態を確認し、イベント・ログのアクションに従って問題を解決します。

## シリアル・デバイスの問題

シリアル・デバイスに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- [182 ページの「オペレーティング・システムによって識別されたシリアル・ポートの数が、取り付けられたポートの数より少ない」](#)
- [182 ページの「シリアル・デバイスが動作しない」](#)

### オペレーティング・システムによって識別されたシリアル・ポートの数が、取り付けられたポートの数より少ない

1. 次の点を確認します。
  - Setup Utility で各ポートに固有のアドレスが割り当てられており、どのシリアル・ポートも無効にされていない。
  - シリアル・ポート・アダプター(装着されている場合)がしっかりと取り付けられている。
2. シリアル・ポート・アダプターを取り付け直します。
3. シリアル・ポート・アダプターを交換します。

### シリアル・デバイスが動作しない

1. 次の点を確認します。
  - デバイスはサーバーと互換性がある。
  - シリアル・ポートは有効になっており、固有のアドレスが割り当てられている。
  - デバイスが正しいコネクタに接続されている(ご使用の高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」の「システム・ボード・コネクタ」セクションを参照)。
2. 以下のコンポーネントを取り付け直します。
  - a. 障害を起こしているシリアル・デバイス
  - b. シリアル・ケーブル
3. 次のコンポーネントを一度に1つずつ交換し、そのたびにサーバーを再起動します。
  - a. 障害を起こしているシリアル・デバイス

- b. シリアル・ケーブル
4. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボード (システム・ボード・アセンブリー) を交換します。

## System Management Module 2 の問題

この情報を使用して、System Management Module に関する問題を解決してください。

- [183 ページの「System Management Module 2 の電源がオンにならない」](#)
- [183 ページの「System Management Module 2 ステータス LED が正常に点滅しない」](#)
- [183 ページの「System Management Module 2 の ping エラー」](#)

### System Management Module 2 の電源がオンにならない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. パワー・サプライが正しく取り付けられており、パワー・サプライの LED が正常に点灯しているかを確認します。
2. SMM2 を取り付け直し、LED のステータスを再度確認します。
3. 問題が解決しない場合は、SMM2 を交換します。

### System Management Module 2 ステータス LED が正常に点滅しない

SMM2 の動作中は、ステータス LED は低速で点滅します (2 秒に約 1 回)。

SMM2 ステータス LED が継続的にオンまたはオフになる場合、または 15 分以上高速で点滅している場合 (1 秒に 2 回または 10 回) は、SMM2 に問題が発生した可能性があることを示します。

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. SMM2 を取り付け直します。
2. 問題が解決しない場合は、SMM2 を交換します。

### System Management Module 2 の ping エラー

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. SMM2 IP アドレスとネットワーク・ステータスを Lenovo XClarity Controller によって確認します。
2. または、SMM2 LED を確認して SMM2 ステータスを診断できます (SMM2 LED の詳細については、[161 ページの「System Management Module 2 \(SMM 2\) LED」](#)を参照してください)。
  - SMM2 電源 LED とステータス LED が異常に動作している場合、SMM2 を再取り付けします。
3. 問題が解決しない場合は、SMM2 を交換します。

## ソフトウェアの問題

ソフトウェアの問題を解決するには、この情報を使用します。

1. その問題の原因がソフトウェアであるかを判別するには、以下の点を確認します。
  - サーバーが、ソフトウェアを使用するための必要最小限のメモリーを備えている。メモリー所要量については、ソフトウェアに付属の情報を参照してください。

注：アダプターまたはメモリーを取り付けた直後の場合は、サーバーでメモリー・アドレスの競合が生じている可能性があります。

- そのソフトウェアがサーバーに対応しているか。
- 他のソフトウェアがサーバー上で動作するか。
- このソフトウェアが他のサーバー上では作動する。

2. ソフトウェアの使用中にエラー・メッセージを受け取った場合は、そのソフトウェアに付属の説明書を参照して、メッセージの内容と問題の解決方法を調べてください。
3. ソフトウェア購入先にお問い合わせください。

## 水漏れの問題

この情報を使用して、水漏れに関する問題を解決してください。

DW612S の設計は堅牢なため、漏れが起こることはほとんどありません。エンクロージャーの外部で水が見つかった場合、エンクロージャーおよびラック・パワー・サプライの両方が取り外されていることを確認します。エンクロージャーの外部で水は見つからないが、エンクロージャーまたは6個のコンピュート・トレイのいずれかで水漏れの疑いがある場合は、以下の手順を実行して漏れの原因を判別してください。エンクロージャーには、水漏れを検出する1組のドリップ・センサー・アセンブリーが装備されています。

注：漏れが少ないと、どのドリップ・センサーにも届かず、警告がトリガーされない可能性があります。小さい漏れは目視での確認が必要な場合があります。

### 漏れが疑われる現象

漏れの問題が原因で、次のような状況が生じる可能性があります。

- プロセッサの過熱エラー (ノードの前面にあるシステム・エラー「!」LED が点灯することにより示されます)
- 1つまたは複数のノードが予期せずシャットダウンする
- エンクロージャー SMM2 管理により、以下のイベントが報告される場合があります。
  - 18040179 : DripSensor 1 出力: シャーシ、障害予知が検出されました。
  - 1804017A : DripSensor 2 出力: シャーシ、障害予知が検出されました。
  - 18080076 : DripSensor 1: シャーシ、デバイスが取り外されました / デバイスが存在していないことが検出されました。
  - 18080077 : DripSensor 2: シャーシ、デバイスが取り外されました / デバイスが存在していないことが検出されました。

考えられる漏れの原因

- 取り付けまたは取り外し手順でのクイック接続における漏れ
- 水ループ管における漏れ

考えられる漏れの原因を特定できるまで、以下の手順を順序どおりに実行します。

1. エンクロージャーの SMM2 メッセージをチェックし、漏れの警告が報告されていないかどうかを確認します。詳しくは、「[ThinkSystem DW612S Neptune DWC エンクロージャー SMM 2 メッセージとコードのリファレンス](#)」を参照してください。
2. ラックの背面に移動し、各エンクロージャーの左側と右側にあるドリップ・センサー LED の状況を目視でチェックします。

通常は、ラックごとに複数のエンクロージャーがあります。各エンクロージャーには、ドリップ・センサーが2つあります。

注：各エンクロージャーはドリップ・センサーが2つあり、センサーがドリップ・センサーの水受け溝で水分を検出した場合、下部 EMC シールドの左下脚にある穴から黄色の LED が点灯するのを確認できます。




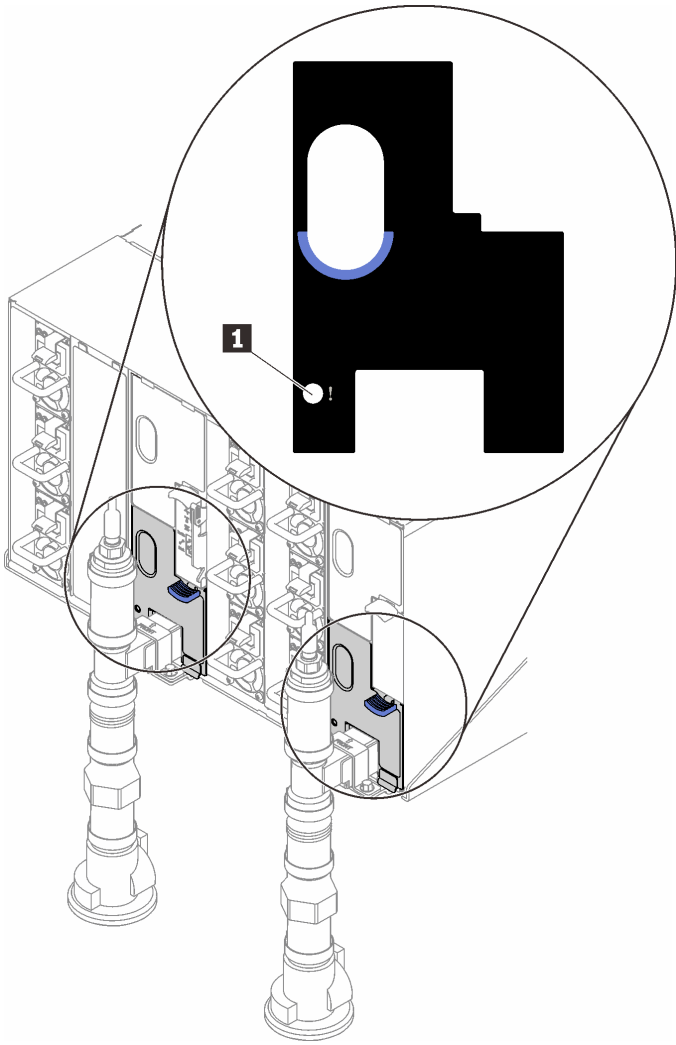


図 131. ドリップ・センサー LED

表 15. ドリップ・センサー LED

<b>1</b> ドリップ・センサー LED (黄色)
-----------------------------

3. ドリップ・センサーの水受け溝に水分がないか目視で確認します。
  - a. 左側のドリップ・センサーの前面にある下段および上段 EMC シールドを削除します。

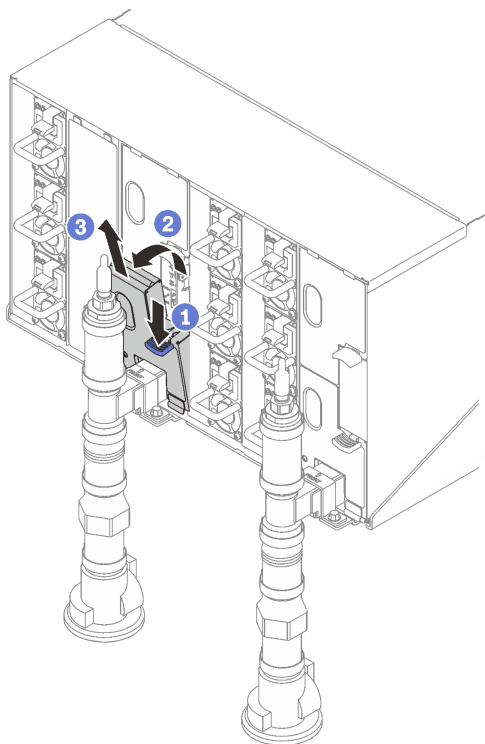

注：EMC シールドの前に多岐管垂直パイプがある場合、パイプの下から横にスライドさせる必要があります。

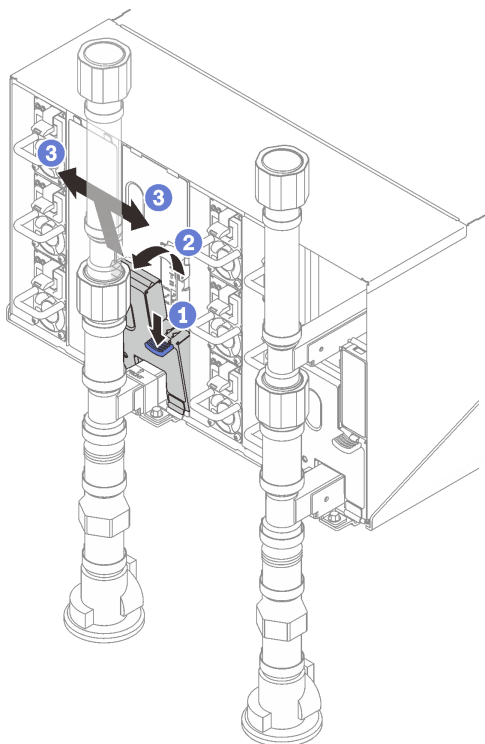


図 132. 下段の EMC シールドの取り外し

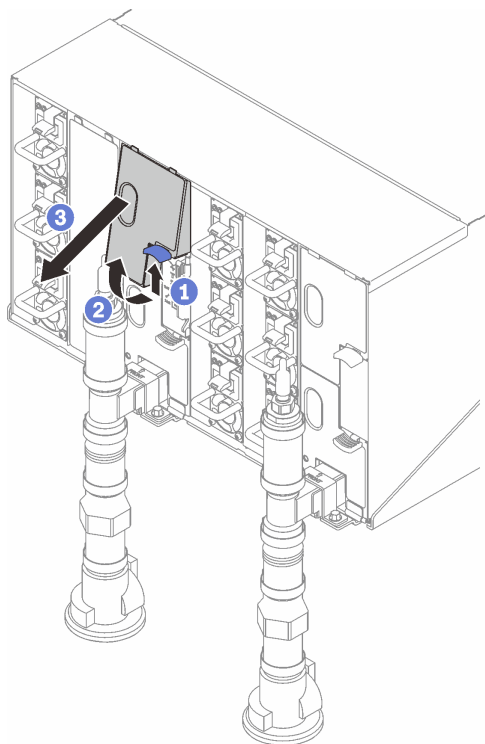


図133. 上段の EMC シールドの取り外し

- b. フラッシュライトを使用して、プラスチックの水受け溝に水分がないか目視で検査します。
- c. 上段および下段 EMC シールドを再取り付けします。

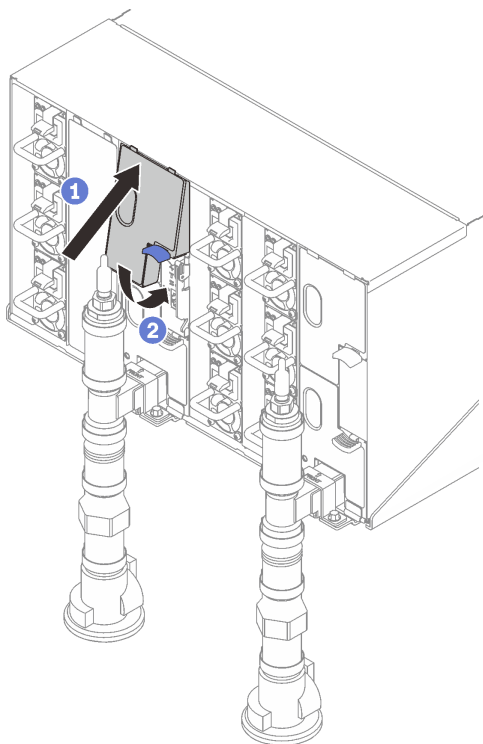


図 134. 上段の EMC シールドの取り付け

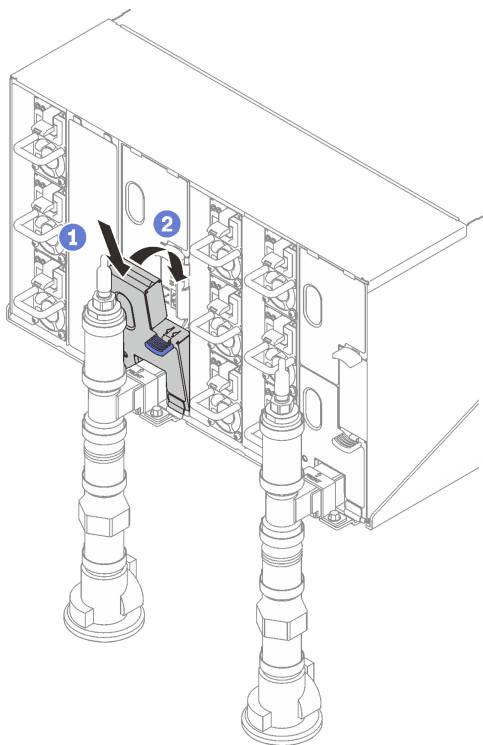


図 135. 下段 EMC シールドの取り付け

- d. 右側のドリップ・センサーの水受け溝で手順を繰り返します。
4. OS から、または電源ボタンを 5 秒間長押しして、すべてのノードの電源をオンにします。

注：各ノード (計算ノードあたり 2 つ) の緑色の電源 LED が点滅し、ノードがスタンバイ状態であることが示されます。

5. 電源コードを 6 つのエンクロージャー・パワー・サプライすべてから切り離します。

**重要：**エンクロージャーで漏れを確認する前に、エンクロージャー全体の電源を完全に切り離します。

6. 水ループに水分がないかチェックします。
  - a. エンクロージャーから上部ノード (ベイ 11 および 12) を取り外して、安定した作業面に置き、カバーを取り外して、ウォーター・ループ全体に水分の兆候がないか慎重に検査します (ゴム製および銅製の管の下)。トレイをエンクロージャーに再取り付けします。(195 ページの「資料のダウンロード」の DW612S エンクロージャーでサポートされる高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」の「ハードウェア交換手順」の章を参照してください。
  - b. ベイ 9 およびベイ 10 でトレイの手順を繰り返します。
  - c. ベイ 7 およびベイ 8 でトレイの手順を繰り返します。
  - d. ベイ 5 およびベイ 6 でトレイの手順を繰り返します。
  - e. ベイ 3 およびベイ 4 でトレイの手順を繰り返します。
  - f. ベイ 1 およびベイ 2 でトレイの手順を繰り返します。

注：一番下のトレイ (ベイ 1 および 2) をエンクロージャーに再取り付けする前に、フラッシュライトを使用してエンクロージャーの下部を目視で検査します。

7. 上記の手順で問題を特定できない場合、1 つ以上のトレイ・ウォーター・ループの交換が必要になることがあります (195 ページの「資料のダウンロード」の DW612S エンクロージャーでサポートされる高密度サーバーの「ユーザー・ガイド」の「ハードウェア交換手順」の章を参照してください)。さらにサポートが必要な場合は、製品エンジニアにお問い合わせください。

**重要：**上記の手順では、Lenovo DWC ソリューションについてのみ扱っています (Eaton ボール・バルブから多岐管と、エンクロージャーおよびコンピュータ・トレイまで)。データ・センターの冷却水配分装置で低水位アラートが繰り返すまたは頻繁に発生する場合、冷却水配分装置と Lenovo DWC ソリューション (ラック) の間にあるデータ・センターの配管を検査する必要があります。



---

## 付録 A ヘルプおよび技術サポートの入手

ヘルプ、サービス、技術サポート、または Lenovo 製品に関する詳しい情報が必要な場合は、Lenovo がさまざまな形で提供しているサポートをご利用いただけます。

WWW 上の以下の Web サイトで、Lenovo システム、オプション・デバイス、サービス、およびサポートについての最新情報が提供されています。

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注：IBM は、ThinkSystem に対する Lenovo の優先サービス・プロバイダーです

---

### 依頼する前に

連絡する前に、以下の手順を実行してお客様自身で問題の解決を試みてください。サポートを受けるために連絡が必要と判断した場合、問題を迅速に解決するためにサービス技術員が必要とする情報を収集します。

#### お客様自身での問題の解決

多くの問題は、Lenovo がオンライン・ヘルプまたは Lenovo 製品資料で提供するトラブルシューティング手順を実行することで、外部の支援なしに解決することができます。オンライン・ヘルプにも、お客様が実行できる診断テストについての説明が記載されています。ほとんどのシステム、オペレーティング・システムおよびプログラムの資料には、トラブルシューティングの手順とエラー・メッセージやエラー・コードに関する説明が記載されています。ソフトウェアの問題だと考えられる場合は、オペレーティング・システムまたはプログラムの資料を参照してください。

ThinkSystem 製品については、以下の場所で製品ドキュメントが見つかります。

<https://pubs.lenovo.com/>

以下の手順を実行してお客様自身で問題の解決を試みることができます。

- ケーブルがすべて接続されていることを確認します。
- 電源スイッチをチェックして、システムおよびすべてのオプション・デバイスの電源がオンになっていることを確認します。
- ご使用の Lenovo 製品用に更新されたソフトウェア、ファームウェア、およびオペレーティング・システム・デバイス・ドライバーがないかを確認します。(以下のリンクを参照してください) Lenovo 保証規定には、Lenovo 製品の所有者であるお客様の責任で、製品のソフトウェアおよびファームウェアの保守および更新を行う必要があることが明記されています (追加の保守契約によって保証されていない場合)。お客様のサービス技術員は、問題の解決策がソフトウェアのアップグレードで文書化されている場合、ソフトウェアおよびファームウェアをアップグレードすることを要求します。
  - ドライバーおよびソフトウェアのダウンロード
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650v3/7d7m/downloads/driver-list/>
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650iv3/7d7l/downloads/driver-list/>
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650iv3/7d7l/downloads/driver-list/>
  - オペレーティング・システム・サポート・センター
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
  - オペレーティング・システムのインストール手順

– <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>

- ご使用の環境で新しいハードウェアを取り付けたり、新しいソフトウェアをインストールした場合、<https://serverproven.lenovo.com> でそのハードウェアおよびソフトウェアがご使用の製品によってサポートされていることを確認してください。
- 問題の特定と解決の手順については、157 ページの第 2 章「問題判別」を参照してください。
- <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスして、問題の解決に役立つ情報があるか確認してください。ご使用のサーバーで利用可能な技術ヒントを検索するには:
  1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
  2. ナビゲーション・ウィンドウでドキュメント・アイコン「How To's (ハウツー)」をクリックします。
  3. ドロップダウン・メニューから「Article Type (記事タイプ)」→「Solution (ソリューション)」をクリックします。画面に表示される指示に従って、発生している問題のカテゴリを選択します。
- [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg) の Lenovo Data Center フォーラムで、同様の問題が発生していないかどうかを確認してください。

### サポートへの連絡に必要な情報の収集

ご使用の Lenovo 製品に保証サービスが必要である場合は、依頼する前に適切な情報を準備していただくと、サービス技術員がより効果的にお客様を支援することができます。または製品の保証について詳しくは、<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> で参照できます。

サービス技術員に提供するために、次の情報を収集します。このデータは、サービス技術員が問題の解決策を迅速に提供する上で役立ち、お客様が契約された可能性があるレベルのサービスを確実に受けられるようにします。

- ハードウェアおよびソフトウェアの保守契約番号 (該当する場合)
- マシン・タイプ番号 (Lenovo の 4 桁のマシン識別番号)。マシン・タイプ番号は ID ラベルに記載されています。詳しくは、ご使用のサーバーの「ユーザー・ガイド」の「サーバーを識別して Lenovo XClarity Controller にアクセスする」を参照してください。
- 型式番号
- シリアル番号
- 現行のシステム UEFI およびファームウェアのレベル
- エラー・メッセージやログなど、その他関連情報

Lenovo サポートに連絡する代わりに、<https://support.lenovo.com/servicerequest> にアクセスして Electronic Service Request を送信することもできます。Electronic Service Request を送信すると、お客様の問題に関する情報をサービス技術員が迅速に入手できるようになり、問題の解決策を判別するプロセスが開始されます。Lenovo サービス技術員は、お客様が Electronic Service Request を完了および送信するとすぐに、解決策の作業を開始します。

---

### サービス・データの収集

サーバーの問題の根本原因をはっきり特定するため、または Lenovo サポートの依頼によって、詳細な分析に使用できるサービス・データを収集する必要がある場合があります。サービス・データには、イベント・ログやハードウェア・インベントリなどの情報が含まれます。

サービス・データは以下のツールを使用して収集できます。

- Lenovo XClarity Provisioning Manager



Lenovo XClarity Provisioning Manager のサービス・データの収集機能を使用して、システム・サービス・データを収集します。既存のシステム・ログ・データを収集するか、新しい診断を実行して新規データを収集できます。

- **Lenovo XClarity Controller**

Lenovo XClarity Controller Web インターフェースまたは CLI を使用してサーバーのサービス・データを収集できます。ファイルは保存でき、Lenovo サポートに送信できます。

- Web インターフェースを使用したサービス・データの収集については、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「BMC 構成のバックアップ」セクションを参照してください。
- CLI を使用したサービス・データの収集については、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料のバージョンの「XCC ffdc コマンド」セクションを参照してください。

- **Lenovo XClarity Administrator**

一定の保守可能イベントが Lenovo XClarity Administrator および管理対象エンドポイントで発生した場合に、診断ファイルを収集し自動的に Lenovo サポートに送信するように Lenovo XClarity Administrator をセットアップできます。Call Homeを使用して診断ファイルを Lenovo サポートに送信するか、SFTP を使用して別のサービス・プロバイダーに送信するかを選択できます。また、手動で診断ファイルを収集したり、問題レコードを開いたり、診断ファイルを Lenovo サポートに送信したりもできます。

Lenovo XClarity Administrator 内での自動問題通知のセットアップに関する詳細情報は [http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin\\_setupcallhome.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html) で参照できます。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI には、サービス・データを収集するインベントリー・アプリケーションがあります。インバンドとアウト・オブ・バンドの両方で実行できます。サーバーのホスト・オペレーティング・システムで実行する場合、OneCLI では、ハードウェア・サービス・データに加えて、オペレーティング・システム・イベント・ログなどオペレーティング・システムに関する情報を収集できます。

サービス・データを取得するには、getinfor コマンドを実行できます。getinfor の実行についての詳細は、[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_getinfor\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command) を参照してください。

---

## サポートへのお問い合わせ

サポートにお問い合わせで問題に関するヘルプを入手できます。

ハードウェアの保守は、Lenovo 認定サービス・プロバイダーを通じて受けることができます。保証サービスを提供する Lenovo 認定サービス・プロバイダーを見つけるには、<https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> にアクセスし、フィルターを使用して国別で検索します。Lenovo サポートの電話番号については、<https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> で地域のサポートの詳細を参照してください。



---

## 付録 B 資料とサポート

このセクションでは、便利なドキュメント、ドライバーとファームウェアのダウンロード、およびサポート・リソースを紹介します。

---

### 資料のダウンロード

このセクションでは、便利なドキュメントの概要とダウンロード・リンクを示します。

- レール取り付けガイド
  - *DW612S* エンクロージャー用レール取り付けガイド
- *ThinkSystem DW612S Neptune DWC* エンクロージャー・ユーザー・ガイド  
全体的な概要、システム構成、ハードウェア・コンポーネントの交換、トラブルシューティング。「ユーザー・ガイド」の特定の章が含まれています。
  - システム構成ガイド: サーバーの概要、コンポーネント ID、システム LED と診断ディスプレイ、製品の開梱、サーバーのセットアップと構成。
  - ハードウェア・メンテナンス・ガイド: ハードウェア・コンポーネントの取り付け、ケーブルの配線、トラブルシューティング。

*DW612S Neptune DWC* エンクロージャーによってサポートされる高密度サーバーについては、以下を参照してください。

  - <https://pubs.lenovo.com/sd650-v3/>
  - <https://pubs.lenovo.com/sd650-i-v3/>
  - <https://pubs.lenovo.com/sd650-n-v3/>
  - <https://pubs.lenovo.com/sd665-v3/>
  - <https://pubs.lenovo.com/sd665-n-v3/>
- *ThinkSystem DW612S Neptune DWC* エンクロージャー *SMM2* メッセージとコードのリファレンス *SMM2* イベント  
*DW612S Neptune DWC* エンクロージャーによってサポートされる高密度サーバーの XClarity Controller、LXPM、および uEFI イベントについては、以下を参照してください。
  - [https://pubs.lenovo.com/sd650-v3/sd650\\_v3\\_messages\\_reference.pdf](https://pubs.lenovo.com/sd650-v3/sd650_v3_messages_reference.pdf)
  - [https://pubs.lenovo.com/sd650-i-v3/sd650\\_i\\_v3\\_messages\\_reference.pdf](https://pubs.lenovo.com/sd650-i-v3/sd650_i_v3_messages_reference.pdf)
  - [https://pubs.lenovo.com/sd650-n-v3/sd650\\_n\\_v3\\_messages\\_reference.pdf](https://pubs.lenovo.com/sd650-n-v3/sd650_n_v3_messages_reference.pdf)
  - [https://pubs.lenovo.com/sd665-v3/sd665\\_v3\\_messages\\_reference.pdf](https://pubs.lenovo.com/sd665-v3/sd665_v3_messages_reference.pdf)
  - [https://pubs.lenovo.com/sd665-n-v3/sd665\\_n\\_v3\\_messages\\_reference.pdf](https://pubs.lenovo.com/sd665-n-v3/sd665_n_v3_messages_reference.pdf)
- *UEFI* マニュアル
  - *UEFI* 設定の概要

注：DW612S エンクロージャーは、ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ラック・キャビネットに取り付けることができます。「ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ラック・キャビネット・ユーザー・ガイド」については、[https://pubs.lenovo.com/hdc\\_rackcabinet/](https://pubs.lenovo.com/hdc_rackcabinet/)を参照してください。

---

## サポート Web サイト

このセクションでは、ドライバーとファームウェアのダウンロードおよびサポート・リソースを紹介します。

### サポートおよびダウンロード

- Lenovo データ・センター・フォーラム
  - [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg)
- Lenovo ライセンス情報資料
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula>
- Lenovo Press Web サイト (製品ガイド/データシート/ホワイトペーパー)
  - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- Lenovo プライバシーに関する声明
  - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Lenovo 製品セキュリティー・アドバイザリー
  - [https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)
- Lenovo 製品保証プラン
  - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Lenovo サーバー・オペレーティング・システム・サポート・センター Web サイト
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven Web サイト (オプションの互換性ルックアップ)
  - <https://serverproven.lenovo.com>
- オペレーティング・システムのインストール手順
  - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- eTicket (サービス要求) を送信する
  - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- Lenovo Data Center Group の製品に関する通知を購読する (ファームウェア更新を最新の状態に保つ)
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

---

## 付録 C 注記

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、Lenovo の営業担当員にお尋ねください。

本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、他の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、いかなる特許出願においても実施権を許諾することを意味するものではありません。お問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO は、本書を特定物として「現存するままの状態」で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書の内容は、Lenovo またはサード・パーティーの知的所有権のもとで明示または黙示のライセンスまたは損害補償として機能するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

---

## 商標

LENOVO および THINKSYSTEM は Lenovo の商標です。

その他すべての商標は、それぞれの所有者の知的財産です。

---

## 重要事項

プロセッサの速度とは、プロセッサの内蔵クロックの速度を意味しますが、他の要因もアプリケーション・パフォーマンスに影響します。

CD または DVD ドライブの速度は、変わる可能性のある読み取り速度を記載しています。実際の速度は記載された速度と異なる場合があります、最大可能な速度よりも遅いことがあります。

主記憶装置、実記憶域と仮想記憶域、またはチャネル転送量を表す場合、KB は 1,024 バイト、MB は 1,048,576 バイト、GB は 1,073,741,824 バイトを意味します。

ハードディスク・ドライブの容量、または通信ボリュームを表すとき、MB は 1,000,000 バイトを意味し、GB は 1,000,000,000 バイトを意味します。ユーザーがアクセス可能な総容量は、オペレーティング環境によって異なる可能性があります。

内蔵ハードディスク・ドライブの最大容量は、Lenovo から入手可能な現在サポートされている最大のドライブを標準ハードディスク・ドライブの代わりに使用し、すべてのハードディスク・ドライブ・ベイに取り付けることを想定しています。

最大メモリーは標準メモリーをオプション・メモリー・モジュールと取り替える必要があることもあります。

各ソリッド・ステート・メモリー・セルには、そのセルが耐えられる固有の有限数の組み込みサイクルがあります。したがって、ソリッド・ステート・デバイスには、可能な書き込みサイクルの最大数が決められています。これを **total bytes written (TBW)** と呼びます。この制限を超えたデバイスは、システム生成コマンドに応答できなくなる可能性があり、また書き込み不能になる可能性があります。Lenovo は、正式に公開された仕様に文書化されているプログラム/消去のサイクルの最大保証回数を超えたデバイスについては責任を負いません。

Lenovo は、他社製品に関して一切の保証責任を負いません。他社製品のサポートがある場合は、Lenovo ではなく第三者によって提供されます。

いくつかのソフトウェアは、その小売り版 (利用可能である場合) とは異なる場合があります、ユーザー・マニュアルまたはすべてのプログラム機能が含まれていない場合があります。

---

## 電波障害自主規制特記事項

このデバイスにモニターを接続する場合は、モニターに付属の指定のモニター・ケーブルおよび電波障害抑制デバイスを使用してください。

その他の電波障害自主規制特記事項は以下に掲載されています。

[https://pubs.lenovo.com/important\\_notices/](https://pubs.lenovo.com/important_notices/)

---

## 台湾地域の輸出入お問い合わせ先情報

台湾地域の輸出入情報に関する連絡先を入手できます。

**委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司**  
**進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓**  
**進口商電話: 0800-000-702**



**Lenovo**<sup>™</sup>