

Lenovo

ThinkSystem SR950 V3

Guide de maintenance du matériel



Types de machine : 7DC4, 7DC5 et 7DC6

Remarque

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des consignes et instructions de sécurité disponibles à l'adresse :

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

En outre, assurez-vous que vous avez pris connaissance des conditions générales de la garantie Lenovo associée à votre serveur, disponibles à l'adresse :

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Première édition (Octobre 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (General Services Administration), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Table des matières

Table des matières. i

Sécurité v

Liste de contrôle d'inspection de sécurité. vi

Chapitre 1. Procédures de remplacement de matériel. 1

Conseils d'installation 1

Liste de contrôle d'inspection de sécurité 2

Remarques sur la fiabilité du système 3

Intervention à l'intérieur d'un serveur sous tension 4

Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique 4

Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire 5

Ordre d'installation en mode mémoire indépendant 7

Ordre d'installation en mode de mise en miroir de la mémoire. 9

Mise sous et hors tension du serveur 9

Mise sous tension du serveur. 9

Mise hors tension du serveur 10

Remplacement du serveur 10

Retrait du serveur des glissières 10

Installation du serveur sur les glissières. 19

Retrait des glissières de l'armoire 30

Remplacement de la grille d'aération 32

Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) 32

Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) 34

Retrait de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB) 36

Installation de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB) 38

Remplacement d'une pile CMOS (CR2032) 39

Retrait de la pile CMOS (CR2032) 39

Installation de la pile CMOS (CR2032) 42

Remplacement d'une unité 45

Retrait d'une unité remplaçable à chaud 45

Installation d'une unité remplaçable à chaud 48

Remplacement d'un fond de panier d'unité 51

Retrait d'un fond de panier d'unité. 51

Installation d'un fond de panier d'unité 53

Remplacement du boîtier d'unités de disque dur 54

Retrait d'un boîtier d'unités de disque dur. 54

Installation d'un boîtier d'unités de disque dur 56

Remplacement d'un assemblage de câbles E3.S 58

Retrait d'un assemblage de câbles E3.S 58

Installation d'un assemblage de câbles E3.S. 59

Remplacement d'une bride EIA. 60

Retrait d'une bride EIA 60

Installation d'une bride EIA. 61

Remplacement d'un assemblage de port Ethernet. 62

Retrait d'un assemblage de port Ethernet 63

Installation d'un assemblage de port Ethernet 64

Remplacement d'un ventilateur et d'un boîtier de ventilateur 66

Retrait d'un module ventilateur 66

Retrait du boîtier de ventilation 68

Installation du boîtier de ventilation 70

Installation d'un module ventilateur 71

Remplacement d'un module d'alimentation flash 73

Retrait d'un module d'alimentation flash 73

Installation d'un support de module d'alimentation Flash 75

Remplacement d'un panneau opérateur avant 77

Retrait du panneau opérateur avant 77

Installation du panneau opérateur avant 79

Remplacement de commutateur de détection d'intrusion 82

Retrait du commutateur de détection d'intrusion du carter supérieur 82

Installation du commutateur de détection d'intrusion du carter supérieur 84

Retrait du commutateur de détection d'intrusion avant. 85

Installation du commutateur de détection d'intrusion avant. 87

Remplacement de la carte inférieure de processeur (MB) (technicien qualifié uniquement) 89

Retrait de la carte inférieure de processeur (MB) 90

Installation de la carte inférieure de processeur (MB). 95

Remplacement d'un adaptateur d'amorçage M.2 et d'une unité M.2 99

Retrait d'une unité M.2 99

Retrait de l'adaptateur d'amorçage M.2. 101

Installation de l'adaptateur d'amorçage M.2	103	Installation de la carte de bande latérale	176
Ajustement du dispositif de retenue M.2	105	Remplacement du support	179
Installation d'une unité M.2	108	Retrait du support	179
Remplacement d'un module de mémoire	111	Installation du support	180
Retrait d'un module de mémoire	111	Remplacement de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition (technicien qualifié uniquement)	182
Installation d'un module de mémoire	114	Retrait du module de microprogramme et de sécurité RoT	182
Remplacement d'une carte MicroSD	117	Installation du module de microprogramme et de sécurité RoT	184
Retrait de la carte MicroSD	117	Retrait de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition	186
Installation de la carte MicroSD	118	Installation de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition	191
Remplacement du module et du boîtier OCP	119	Mise à jour des données techniques essentielles (VPD)	197
Retrait du module OCP	119	Masquage/observation de TPM	199
Retrait du boîtier OCP	121	Mise à jour du microprogramme TPM	199
Installation du boîtier OCP	123	Activation de l'amorçage sécurisé UEFI	200
Installation du module OCP	125	Remplacement d'un carter supérieur	201
Remplacement d'un adaptateur PCIe	126	Retrait du carter supérieur avant	201
Retrait d'un adaptateur PCIe	126	Retrait du carter supérieur arrière	203
Installation d'un adaptateur PCIe	130	Installation du carter supérieur arrière	205
Remplacement d'une carte mezzanine PCIe	134	Installation du carter supérieur avant	208
Retrait de la carte mezzanine PCIe	134	Remplacement du module UPI	210
Installation de la carte mezzanine PCIe	137	Retrait du module UPI	210
Remplacement du tableau de distribution	141	Installation du module UPI	213
Retrait du tableau de distribution	142	Remplacement de la carte supérieure de processeur (BD CPU)	216
Installation du tableau de distribution	145	Retrait de la carte supérieure de processeur (BD CPU)	216
Remplacement de la carte d'interposition d'alimentation	148	Installation de la carte supérieure de processeur (BD CPU)	221
Retrait de la carte d'interposition d'alimentation	148	Fin du remplacement des composants	226
Installation de la carte d'interposition d'alimentation	150		
Remplacement d'une unité de bloc d'alimentation	151	Chapitre 2. Cheminement interne des câbles	227
Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud	151	Identification des connecteurs	227
Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud	153	Connecteurs de fond de panier d'unité 2,5 pouces	227
Remplacement d'un processeur et d'un dissipateur thermique (technicien qualifié uniquement)	155	Connecteurs de la carte supérieure de processeur (BD CPU) pour le cheminement des câbles	227
Retrait d'un processeur et d'un dissipateur thermique	155	Connecteurs du bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition pour le cheminement des câbles	228
Séparation du processeur du support et du dissipateur thermique	159	Connecteurs de la carte inférieure de processeur (MB) pour le cheminement des câbles	229
Installation d'un processeur-dissipateur thermique	161	Connecteurs du tableau de distribution	230
Remplacement du panneau de sécurité	167	Connecteurs du bloc mezzanine PCIe	231
Retrait du panneau de sécurité	167	Cheminement des câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces	231
Installation du panneau de sécurité	168		
Remplacement de l'assemblage de port série	171		
Retrait de l'assemblage de port série	171		
Installation de l'assemblage de port série	172		
Remplacement de la carte de bande latérale	174		
Retrait de la carte de bande latérale	174		

Cheminement des câbles de l'assemblage de câbles E3.S	234
Cheminement des câbles de l'assemblage de port Ethernet	235
Cheminement des câbles d'OCP	236
Cheminement des câbles de la carte mezzanine	237

Chapitre 3. Identification des problèmes 241

Journaux des événements	241
Spécifications	243
Spécifications techniques	244
Spécifications mécaniques	246
Spécifications environnementales	246
Connecteurs de la carte inférieure de processeur (MB)	249
Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système.	251
Voyants d'unité	251
Voyants du panneau opérateur avant	252
Voyants de l'alimentation	253
Voyants de la carte supérieure de processeur (BD CPU)	254
Voyants de la carte d'E-S système	255
Voyants de la carte inférieure de processeur (MB)	257
Voyants Firmware and RoT Security Module	259
Voyants du port de gestion du système XCC	261
Ensemble de diagnostics externe	261
Procédures générales d'identification des problèmes	267
Résolution des problèmes d'alimentation suspectés	268
Résolution de problèmes de contrôleur Ethernet suspectés	268
Dépannage par symptôme	269

Problèmes intermittents	270
Problèmes liés au clavier, à la souris, au commutateur KVM ou aux périphériques USB	271
Problèmes liés à la mémoire	272
Problèmes liés au moniteur et à la vidéo	274
Problèmes liés au réseau	276
Problèmes observables	276
Problèmes liés aux dispositifs en option	279
Problèmes de performances	281
Problèmes de mise sous tension et hors tension	282
Problèmes d'alimentation	283
Problèmes liés aux appareils/dispositifs en série	283
Problèmes logiciels	284
Problèmes liés aux unités de stockage	284

Annexe A. Service d'aide et d'assistance 287

Avant d'appeler	287
Collecte des données de maintenance	288
Contact du support	289

Annexe B. Documents et supports 291

Téléchargement des documents	291
Sites Web de support	291

Annexe C. Consignes 293

Marques	294
Remarques importantes	294
Déclarations de compatibilité électromagnétique.	294
Déclaration BSMI RoHS pour la région de Taïwan	295
Informations de contact pour l'importation et l'exportation de la région de Taïwan	295

Sécurité

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཐུང་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། རྒྱ་རྒྱུ་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

Liste de contrôle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses concernant votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été conçus et installés au fil de la fabrication de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque physique.

Remarque : Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux réglementations sur le lieu de travail §2.

Remarque : La configuration du serveur est réalisée uniquement dans la pièce serveur.

ATTENTION :

Cet équipement doit être installé par un technicien qualifié, conformément aux directives NEC, IEC 62368-1 et IEC 60950-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de l'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo suppose que vous êtes habilité à effectuer la maintenance du matériel et formé à l'identification des risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L'accès à l'appareil se fait via l'utilisation d'un outil, d'un verrou et d'une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est contrôlé par l'autorité responsable de l'emplacement.

Important : Le serveur doit être mis à la terre afin de garantir la sécurité de l'opérateur et le bon fonctionnement du système. La mise à la terre de la prise de courant peut être vérifiée par un électricien agréé.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :

1. Vérifiez que l'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
2. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation.
 - Vérifiez que le connecteur de mise à la terre à trois fils est en parfait état. A l'aide d'un mètre, mesurez la résistance du connecteur de mise à la terre à trois fils entre la broche de mise à la terre externe et la terre du châssis. Elle doit être égale ou inférieure à 0,1 ohm.
 - Vérifiez que le type du cordon d'alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

a. Accédez au site Web.

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

b. Cliquez sur **Preconfigured Model (Modèle préconfiguré)** ou **Configure to order (Configuré sur commande)**.

c. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.

d. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation)** → **Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.

- Vérifiez que la couche isolante n'est pas effilochée, ni déchirée.

3. Vérifiez l'absence de modifications non agréées par Lenovo. Étudiez avec soin le niveau de sécurité des modifications non agréées par Lenovo.

4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques, contamination, eau ou autre liquide, signes d'endommagement par les flammes ou la fumée).

5. Vérifiez que les câbles ne sont pas usés, effilochés ou pincés.

6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en parfait état.

Chapitre 1. Procédures de remplacement de matériel

Cette section fournit des informations sur les procédures d'installation et de retrait pour tous les composants système pouvant faire l'objet d'une maintenance. Chaque procédure de remplacement d'un composant répertorie toutes les tâches qui doivent être effectuées pour accéder au composant à remplacer.

Conseils d'installation

Avant d'installer des composants dans le serveur, lisez les instructions d'installation.

Avant d'installer les périphériques en option, lisez attentivement les consignes suivantes :

Attention : Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Lisez les consignes de sécurité et les instructions pour vous assurer de travailler sans danger :
 - La liste complète des consignes de sécurité concernant tous les produits est disponible à l'adresse : https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - Les instructions suivantes sont également disponibles : « [Intervention à l'intérieur d'un serveur sous tension](#) » à la page 4 et « [Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique](#) » à la page 4.
- Vérifiez que les composants que vous installez sont pris en charge par votre serveur.
 - Pour obtenir une liste des composants en option pris en charge par le serveur, voir <https://serverproven.lenovo.com>.
 - Pour plus d'informations sur le contenu des modules en option, voir <https://serveroption.lenovo.com/>.
- Pour plus d'informations sur la commande de pièces :
 1. Accédez au site <http://datacentersupport.lenovo.com> et affichez la page de support de votre serveur.
 2. Cliquez sur **Composants**.
 3. Entrez le numéro de série pour afficher une liste des composants pour votre serveur.
- Avant d'installer un nouveau serveur, téléchargez et appliquez les microprogrammes les plus récents. Vous serez ainsi en mesure de résoudre les incidents connus et d'optimiser les performances de votre serveur. Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour télécharger les mises à jour du microprogramme pour votre serveur.

Important : Certaines solutions de cluster nécessitent des niveaux de code spécifiques ou des mises à jour de code coordonnées. Si le composant fait partie d'une solution en cluster, vérifiez la prise en charge du microprogramme et du pilote pour un cluster dans le menu le plus récent de niveau de code des valeurs recommandées avant de mettre le code à jour.

- Si vous remplacez un composant, par exemple, un adaptateur, qui contient un microprogramme, vous devrez peut-être également mettre à jour le microprogramme de ce composant. Pour en savoir plus sur la mise à jour du microprogramme, voir « [Mise à jour du microprogramme](#) » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.
- Une bonne pratique consiste à vérifier que le serveur fonctionne correctement avant d'installer un composant en option.
- Nettoyez l'espace de travail et placez les composants retirés sur une surface plane, lisse, stable et non inclinée.

- N'essayez pas de soulever un objet trop lourd pour vous. Si vous devez soulever un objet lourd, lisez attentivement les consignes suivantes :
 - Veillez à être bien stable pour ne pas risquer de glisser.
 - Répartissez le poids de l'objet sur vos deux jambes.
 - Effectuez des mouvements lents. N'avancez et ne tournez jamais brusquement lorsque vous portez un objet lourd.
 - Pour éviter de solliciter les muscles de votre dos, soulevez l'objet en le portant ou en le poussant avec les muscles de vos jambes.
- Sauvegardez toutes les données importantes avant de manipuler les unités de disque.
- Ayez à disposition un petit tournevis à lame plate, un petit tournevis cruciforme et un tournevis Torx T8.
- Pour voir les voyants d'erreur sur la carte mère (bloc carte mère) et les composants internes, laissez le serveur sous tension.
- Vous n'avez pas besoin de mettre le serveur hors tension pour retirer ou installer les blocs d'alimentation, les ventilateurs ou les périphériques USB remplaçables à chaud. Cependant, vous devez le mettre hors tension avant d'entamer toute procédure nécessitant le retrait ou l'installation de câbles d'adaptateur et vous devez déconnecter le serveur de la source d'alimentation avant d'entamer toute procédure nécessitant le retrait ou l'installation d'une carte mezzanine.
- Lors du remplacement des blocs d'alimentation ou des ventilateurs, assurez-vous de bien vous reporter aux règles de redondance propres à ces composants.
- La couleur bleue sur un composant indique les points de contact qui permettent de le saisir pour le retirer ou l'installer dans le serveur, actionner un levier, etc.
- La couleur terracotta sur un composant ou la présence d'une étiquette terracotta à proximité de ou sur un composant indique que celui-ci peut être remplacé à chaud si le système d'exploitation et le serveur prennent en charge cette fonction. Vous pouvez alors retirer ou installer le composant alors que le serveur fonctionne. (La couleur terracotta peut également indiquer les points de contact sur les composants remplaçables à chaud.) Si vous devez retirer ou installer un composant remplaçable à chaud spécifique dans le cadre d'une procédure quelconque, consultez les instructions appropriées pour savoir comment procéder avant de retirer ou d'installer le composant.
- La bande rouge sur les unités, adjacente au taquet de déverrouillage, indique que celles-ci peuvent être remplacées à chaud si le serveur et système d'exploitation prennent en charge le remplacement à chaud. Cela signifie que vous pouvez retirer ou installer l'unité alors que le serveur est en cours d'exécution.

Remarque : Si vous devez retirer ou installer une unité remplaçable à chaud dans le cadre d'une procédure supplémentaire, consultez les instructions spécifiques au système pour savoir comment procéder avant de retirer ou d'installer l'unité.

- Une fois le travail sur le serveur terminé, veillez à réinstaller tous les caches de sécurité, les protections mécaniques, les étiquettes et les fils de terre.

Liste de contrôle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses concernant votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été conçus et installés au fil de la fabrication de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque physique.

Remarque : Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux réglementations sur le lieu de travail §2.

Remarque : La configuration du serveur est réalisée uniquement dans la pièce serveur.

ATTENTION :

Cet équipement doit être installé par un technicien qualifié, conformément aux directives NEC, IEC 62368-1 et IEC 60950-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de l'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo suppose que vous êtes habilité à effectuer la maintenance du matériel et formé à l'identification des risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L'accès à l'appareil se fait via l'utilisation d'un outil, d'un verrou et d'une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est contrôlé par l'autorité responsable de l'emplacement.

Important : Le serveur doit être mis à la terre afin de garantir la sécurité de l'opérateur et le bon fonctionnement du système. La mise à la terre de la prise de courant peut être vérifiée par un électricien agréé.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :

1. Vérifiez que l'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
2. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation.
 - Vérifiez que le connecteur de mise à la terre à trois fils est en parfait état. A l'aide d'un mètre, mesurez la résistance du connecteur de mise à la terre à trois fils entre la broche de mise à la terre externe et la terre du châssis. Elle doit être égale ou inférieure à 0,1 ohm.
 - Vérifiez que le type du cordon d'alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

- a. Accédez au site Web.
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. Cliquez sur **Preconfigured Model (Modèle préconfiguré)** ou **Configure to order (Configuré sur commande)**.
 - c. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.
 - d. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation) → Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.
- Vérifiez que la couche isolante n'est pas effilochée, ni déchirée.
3. Vérifiez l'absence de modifications non agréées par Lenovo. Étudiez avec soin le niveau de sécurité des modifications non agréées par Lenovo.
 4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques, contamination, eau ou autre liquide, signes d'endommagement par les flammes ou la fumée).
 5. Vérifiez que les câbles ne sont pas usés, effilochés ou pincés.
 6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en parfait état.

Remarques sur la fiabilité du système

Consultez les instructions sur la fiabilité du système pour garantir le refroidissement correct du système et sa fiabilité.

Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Si le serveur est fourni avec une alimentation de secours, chaque baie de bloc d'alimentation doit être équipée d'un bloc d'alimentation.
- Il convient de ménager un dégagement suffisant autour du serveur pour permettre un refroidissement correct. Respectez un dégagement de 50 mm (2,0 in.) environ à l'avant et à l'arrière du serveur. Ne placez aucun objet devant les ventilateurs.

- Avant de mettre le serveur sous tension, réinstallez le carter du serveur pour assurer une ventilation et un refroidissement corrects du système. N'utilisez pas le serveur sans le carter pendant plus de 30 minutes, car vous risquez d'endommager les composants serveur.
- Il est impératif de respecter les instructions de câblage fournies avec les composants en option.
- Un ventilateur défaillant doit être remplacé sous 48 heures à compter de son dysfonctionnement.
- Un ventilateur remplaçable à chaud doit être remplacé dans les 30 secondes suivant son retrait.
- Une unité remplaçable à chaud doit être remplacée dans les 2 minutes suivant son retrait.
- Un bloc d'alimentation remplaçable à chaud doit être remplacé dans les deux minutes suivant son retrait.
- Chaque grille d'aération fournie avec le serveur doit être installée au démarrage du serveur (certains serveurs peuvent être fournis avec plusieurs grilles d'aération). Faire fonctionner le serveur en l'absence d'une grille d'aération risque d'endommager le processeur.
- Tous les connecteurs de processeur doivent être munis d'un cache ou d'un processeur et d'un dissipateur thermique.
- Si plusieurs processeurs sont installés, il convient de respecter rigoureusement les règles de peuplement de ventilateur pour chaque serveur.

Intervention à l'intérieur d'un serveur sous tension

Pour pouvoir observer les informations système du panneau d'affichage ou remplacer des composants remplaçables à chaud, il peut être nécessaire de maintenir le serveur sous tension en laissant le carter ouvert. Consultez ces instructions avant de procéder à cette action.

Attention : Le serveur peut s'arrêter et une perte de données peut survenir lorsque les composants internes du serveur sont exposés à l'électricité statique. Pour éviter ce problème, utilisez toujours un bracelet antistatique ou d'autres systèmes de mise à la terre lorsque vous intervenez à l'intérieur d'un serveur sous tension.

- Evitez de porter des vêtements larges, en particulier autour des avant-bras. Boutonnez ou remontez vos manches avant d'intervenir l'intérieur du serveur.
- Faites en sorte que votre cravate, votre écharpe, votre cordon de badge ou vos cheveux ne flottent pas dans le serveur.
- Retirez les bijoux de type bracelet, collier, bague, boutons de manchettes ou montre-bracelet.
- Videz les poches de votre chemise (stylos ou crayons) pour éviter qu'un objet quelconque tombe dans le serveur quand vous vous penchez dessus.
- Veillez à ne pas faire tomber d'objets métalliques (trombones, épingles à cheveux et vis) à l'intérieur du serveur.

Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique

Consultez ces instructions avant de manipuler des dispositifs sensibles à l'électricité statique, afin de réduire les risques d'endommagement lié à une décharge électrostatique.

Attention : Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Limitez vos mouvements pour éviter d'accumuler de l'électricité statique autour de vous.
- Prenez encore davantage de précautions par temps froid, car le chauffage réduit le taux d'humidité intérieur et augmente l'électricité statique.

- Utilisez toujours un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre, en particulier lorsque vous intervenez à l'intérieur d'un serveur sous tension.
- Le dispositif étant toujours dans son emballage antistatique, mettez-le en contact avec une zone métallique non peinte de la partie externe du serveur pendant au moins deux secondes. Cette opération élimine l'électricité statique de l'emballage et de votre corps.
- Retirez le dispositif de son emballage et installez-le directement dans le serveur sans le poser entre-temps. Si vous devez le poser, remplacez-le dans son emballage antistatique. Ne posez jamais le dispositif sur le serveur ou sur une surface métallique.
- Lorsque vous manipulez le dispositif, tenez-le avec précaution par ses bords ou son cadre.
- Ne touchez pas les joints de soudure, les broches ou les circuits à découvert.
- Tenez le dispositif hors de portée d'autrui pour éviter un possible endommagement.

Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire

Les modules de mémoire doivent être installés dans un ordre donné, en fonction de la configuration de mémoire que vous mettez en place et du nombre de processeurs et de modules de mémoire installés sur votre serveur.

Types de mémoire pris en charge

Pour plus d'informations sur les types de modules de mémoire pris en charge par le serveur, voir la section « Mémoire » dans « [Spécifications techniques](#) » à la page 244.

Des informations sur l'optimisation des performances mémoire et la configuration de la mémoire sont disponibles sur le site Lenovo Press à l'adresse suivante :

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

En outre, vous pouvez utiliser un configurateur de mémoire, qui est disponible sur le site suivant :

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Vous trouverez ci-dessous des informations spécifiques sur l'ordre d'installation requis des modules de mémoire dans votre serveur en fonction de la configuration système et du mode mémoire que vous implémentez.

Disposition des modules de mémoire et des processeurs

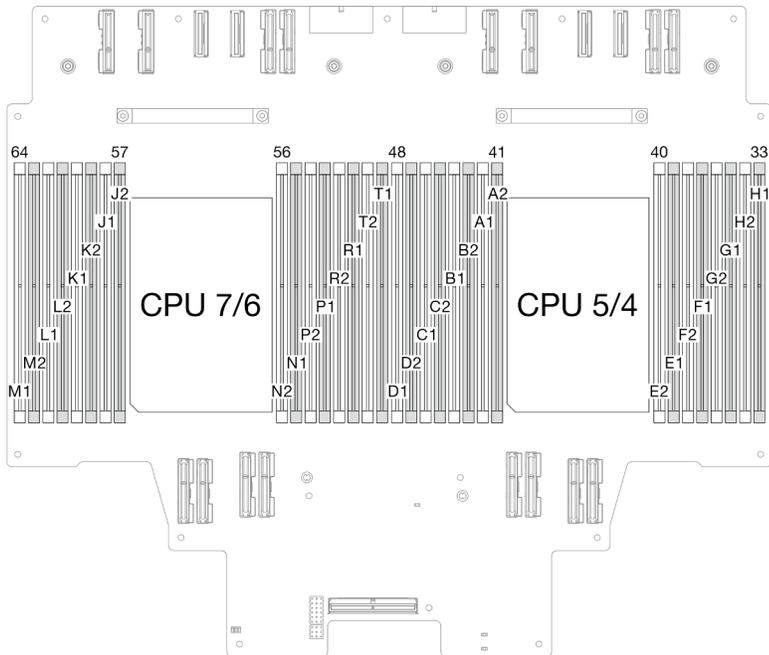


Figure 1. Disposition des modules de mémoire et des processeurs (carte supérieure de processeur [BD CPU])

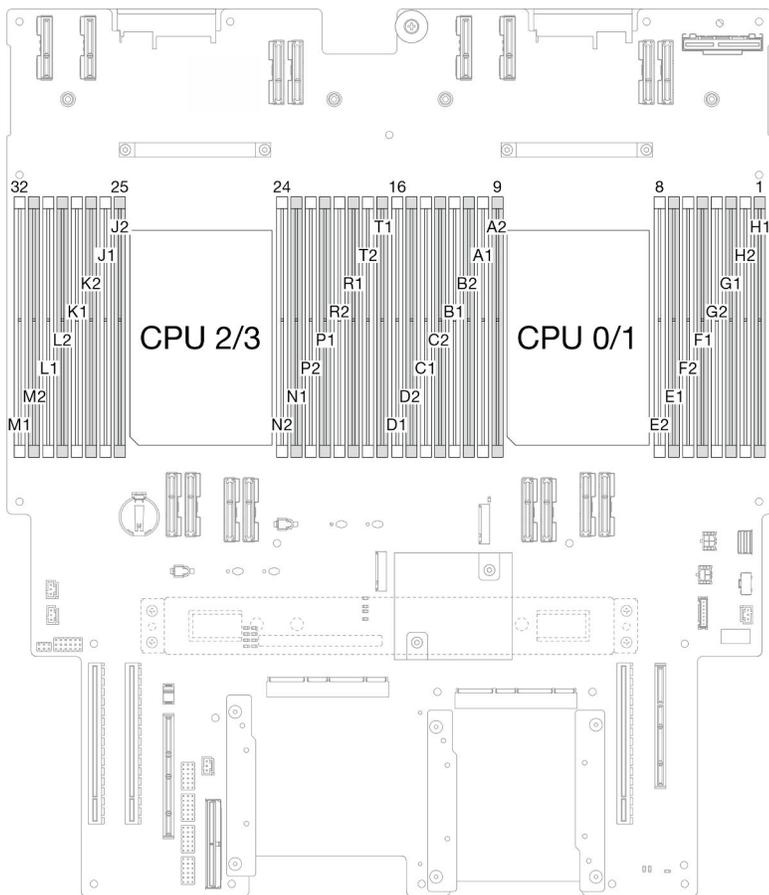


Figure 2. Disposition des modules de mémoire et des processeurs (carte inférieure de processeur [MB])

Le tableau de configuration des canaux de mémoire ci-dessous montre les relations entre les processeurs, les contrôleurs de mémoire, les canaux de mémoire et le numéro d'emplacement des modules de mémoire.

Tableau 1. Identification d'emplacement de mémoire et de canal

Processeur	Processeur 0/1/4/5															
Contrôleur	iMC 3				iMC 2				iMC0				iMC1			
Canal	CH1		CH0		CH1		CH0		CH0		CH1		CH0		CH1	
N° emplacement	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
N° DIMM	D1	D2	C1	C2	B1	B2	A1	A2	E2	E1	F2	F1	G2	G1	H2	H1
Processeur	Processeur 2/3/6/7															
Contrôleur	iMC 3				iMC 2				iMC0				iMC1			
Canal	CH1		CH0		CH1		CH0		CH0		CH1		CH0		CH1	
N° emplacement	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
N° DIMM	M1	M2	L1	L2	K1	K2	J1	J2	N2	N1	P2	P1	R2	R1	T2	T1

Instruction d'installation du module de mémoire

- Une étiquette sur chaque barrette DIMM identifie son type. Ces informations sont au format **xxxxx nRxxx PC4-xxxx-xx-xx-xxx**. Où *n* indique si la barrette DIMM est à un seul rang (*n*=1) ou à double rang (*n*=2).
- Au moins une barrette DIMM est requise pour chaque processeur. Pour des performances satisfaisantes, installez au moins huit barrettes DIMM par processeur.
- Lorsque vous remplacez une barrette DIMM, le serveur offre une fonction d'activation de barrette DIMM automatique qui vous évite de devoir activer la nouvelle barrette DIMM manuellement à l'aide de l'utilitaire Setup Utility.

Ordre d'installation en mode mémoire indépendant

Le mode mémoire indépendant assure le meilleur niveau de performance de la mémoire, mais il manque de protection pour les basculements. L'ordre d'installation des barrettes DIMM en mode mémoire indépendant varie en fonction du nombre de processeurs et de modules de mémoire installé sur le serveur.

Suivez les règles ci-après lors de l'installation de modules mémoire en mode indépendant :

- Il doit y avoir au moins une barrette DIMM DDR5 par processeur.
- Tous les modules de mémoire DDR5 doivent fonctionner à la même vitesse dans le même système.
- Le remplissage de la mémoire doit être identique d'un processeur à l'autre.
- Des modules de mémoire de fournisseurs différents sont pris en charge.
- Dans chaque canal de mémoire, remplissez d'abord l'emplacement le plus éloigné du processeur (emplacement 0).
- Tous les modules de mémoire doivent être des modules de mémoire DDR5.
- Tous les modules de mémoire à installer doivent être du même type.
 - Les barrettes RDIMM Value ne peuvent pas être mélangées avec des barrettes RDIMM non Value dans un système.
 - Les barrettes RDIMM 3DS ne peuvent pas être mélangées avec des barrettes RDIMM non 3DS dans un système.
- Tous les modules de mémoire d'un système doivent avoir le même nombre de rangs.

Tableau 2. Mode indépendant

Total des barrettes DIMM	Processeur 0/1/4/5															
	D1	D2	C1	C2	B1	B2	A1	A2	E2	E1	F2	F1	G2	G1	H2	H1
8 DIMM							A1									
16 DIMM*							A1							G1		
32 DIMM*			C1				A1			E1				G1		
48 DIMM*	D1		C1				A1			E1		F1		G1		
64 DIMM*	D1		C1		B1		A1			E1		F1		G1		H1
96 DIMM*	D1		C1	C2	B1		A1	A2	E2	E1		F1	G2	G1		H1
128 DIMM*	D1	D2	C1	C2	B1	B2	A1	A2	E2	E1	F2	F1	G2	G1	H2	H1
Total des barrettes DIMM	Processeur 2/3/6/7															
	M1	M2	L1	L2	K1	K2	J1	J2	N2	N1	P2	P1	R2	R1	T2	T1
8 DIMM							J1									
16 DIMM*							J1							R1		
32 DIMM*			L1				J1			N1				R1		
48 DIMM*	M1		L1				J1			N1		P1		R1		
64 DIMM*	M1		L1		K1		J1			N1		P1		R1		T1
96 DIMM*	M1		L1	L2	K1		J1	J2	N2	N1		P1	R2	R1		T1
128 DIMM*	M1	M2	L1	L2	K1	K2	J1	J2	N2	N1	P2	P1	R2	R1	T2	T1

Remarque : Les configurations DIMM qui prennent en charge la fonction Sub NUMA Clustering (SNC), qui peut être activée via UEFI. La fonction SNC n'est pas prise en charge si les barrettes DIMM n'ont pas été installées selon la séquence indiquée dans le tableau ci-dessus.

Ordre d'installation en mode de mise en miroir de la mémoire

Le mode de mise en miroir fournit une redondance de la mémoire tout en réduisant de moitié la capacité de mémoire de tout le système. Les canaux de mémoire sont regroupés par paires et chaque canal reçoit les mêmes données. Si une panne se produit, le contrôleur de mémoire passe des barrettes DIMM situées sur le premier canal à celles du canal de sauvegarde. L'ordre d'installation des barrettes DIMM en mise en miroir de la mémoire varie en fonction du nombre de processeurs et de barrettes DIMM installés sur le serveur.

Instructions concernant la mise en miroir de la mémoire :

- La mise en miroir mémoire réduit de moitié la quantité disponible maximum de la mémoire installée. Par exemple, si le serveur dispose d'une mémoire installée de 64 Go, il ne reste que 32 Go de mémoire adressable si la mise en miroir est activée.
- La taille et l'architecture de chacune des barrettes DIMM doivent être identiques.
- Les barrettes DIMM de chaque canal de mémoire doivent être de densité égale.
- Si deux canaux de mémoire possèdent des barrettes DIMM, la mise en miroir se produit sur deux barrettes DIMM (les canaux 0/1 contiennent tous les deux les caches principaux ou secondaires de la mémoire).
- Si trois canaux de mémoire possèdent des barrettes DIMM, la mise en miroir se produit sur les trois barrettes DIMM (les canaux 0/1, les canaux 1/2 et les canaux 2/0 contiennent tous les caches principaux ou secondaires de la mémoire).
- La mise en miroir de mémoire partielle est une sous-fonction de la mise en miroir de la mémoire. Elle nécessite que l'ordre d'installation de la mémoire corresponde au mode de mise en miroir mémoire.

Tableau 3. Mode de mise en miroir de la mémoire

Total des barrettes DIMM	Processeur 0/1/4/5															
	D1	D2	C1	C2	B1	B2	A1	A2	E2	E1	F2	F1	G2	G1	H2	H1
64 DIMM	D1		C1		B1		A1			E1		F1		G1		H1
128 DIMM	D1	D2	C1	C2	B1	B2	A1	A2	E2	E1	F2	F1	G2	G1	H2	H1
Total des barrettes DIMM	Processeur 2/3/6/7															
	M1	M2	L1	L2	K1	K2	J1	J2	N2	N1	P2	P1	R2	R1	T2	T1
64 DIMM	M1		L1		K1		J1			N1		P1		R1		T1
128 DIMM	M1	M2	L1	L2	K1	K2	J1	J2	N2	N1	P2	P1	R2	R1	T2	T1

Mise sous et hors tension du serveur

Les instructions de cette section vous indiquent comment mettre le serveur sous et hors tension.

Mise sous tension du serveur

Après que le serveur a effectué un court autotest (clignotement rapide du voyant d'état de l'alimentation) une fois connecté à une entrée d'alimentation, il passe à l'état de veille (clignotement du voyant d'état de l'alimentation une fois par seconde).

Les emplacements du bouton d'alimentation et du voyant d'alimentation sont indiqués ci-après :

- « Composants serveur » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*
- « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 251

Vous pouvez mettre le serveur sous tension (voyant d'alimentation allumé) selon l'une des méthodes suivantes :

- Vous pouvez appuyer sur le bouton de mise sous tension.
- Le serveur peut redémarrer automatiquement après une interruption d'alimentation.
- Le serveur peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées au Lenovo XClarity Controller.

Important : Lenovo XClarity Controller (XCC) la version prise en charge varie en fonction du produit. Toutes les versions de Lenovo XClarity Controller sont appelées Lenovo XClarity Controller et XCC dans le présent document, sauf indication contraire. Pour voir la version XCC prise en charge par votre serveur, rendez-vous sur <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Pour plus d'informations sur la mise hors tension du serveur, voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.

Mise hors tension du serveur

Le serveur reste en état de veille lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, ce qui permet au Lenovo XClarity Controller de répondre aux demandes distantes de mise sous tension. Pour couper l'alimentation du serveur (voyant d'état d'alimentation éteint), vous devez déconnecter tous les câbles d'alimentation.

Les emplacements du bouton d'alimentation et du voyant d'alimentation sont indiqués ci-après :

- « Composants serveur » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*
- « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 251

Pour mettre le serveur en état de veille (le voyant d'état d'alimentation clignote une fois par seconde) :

Remarque : Le module Lenovo XClarity Controller peut mettre le serveur en veille dans le cadre d'une réponse automatique à une erreur système critique.

- Démarrez une procédure d'arrêt normal à l'aide du système d'exploitation (si ce dernier prend en charge cette fonction).
- Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour démarrer une procédure d'arrêt normal (si le système d'exploitation prend en charge cette fonction).
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 4 secondes pour forcer l'arrêt.

Lorsqu'il est en état de veille, le serveur peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées au module Lenovo XClarity Controller. Pour plus d'informations sur la mise sous tension du serveur, voir « [Mise sous tension du serveur](#) » à la page 9.

Remplacement du serveur

Suivez les instructions de cette section pour retirer et installer le serveur.

Retrait du serveur des glissières

À propos de cette tâche

S036



18 - 32 kg (39 - 70 lb)



32 – 55 kg (70 – 121 lb)

ATTENTION :
Soulevez la machine avec précaution.

R006



ATTENTION :
Ne placez pas d'objet sur la partie supérieure d'un dispositif monté en armoire sauf s'il est conçu pour être utilisé comme étagère.

S037



ATTENTION :
Cette pièce ou cette unité pèse plus de 55 kg (121,2 lb). Ce composant ou cette unité doit être soulevé(e) en toute sécurité par un personnel qualifié et/ou avec un appareil de levage.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.


Remarques :

- Selon la configuration, il est possible que votre serveur diffère légèrement de l'image.
- Le châssis principal est montré ci-dessous à titre d'exemple, le châssis secondaire est similaire.

Procédure

Etape 1. Si un panneau de sécurité est installé, retirez-le. Voir « [Retrait du panneau de sécurité](#) » à la page 167.

Etape 2. Dégagez le serveur s'il a été fixé à l'armoire.

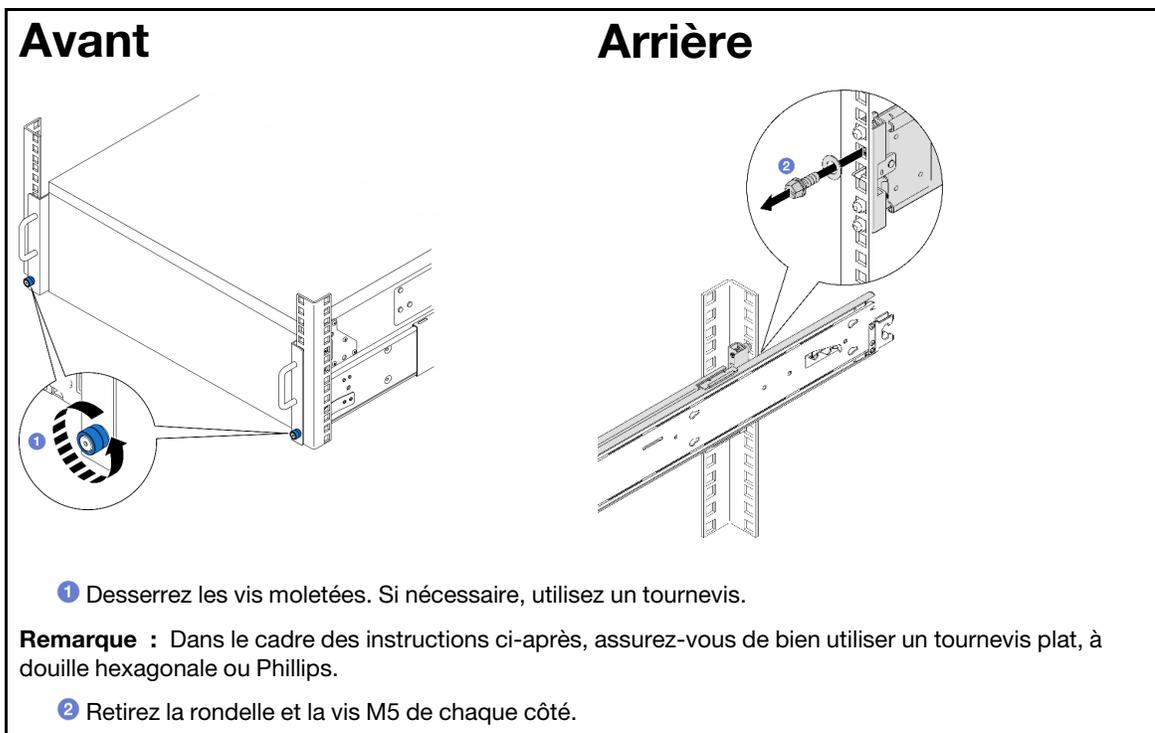

Etape 3. Déterminez la méthode de levage. Deux options de levage sont disponibles :

<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; margin: 0;">18-32 kg 39-70 lb</p> <p>Si vous êtes deux à le soulever, retirez les composants suivants à l'avance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les blocs d'alimentation • Toutes les unités de stockage • Carter supérieur 	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; margin: 0;">32-55 kg 70-121 lb</p>
<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; margin: 0;">55-100 kg 121-220 lb</p> <p>Sinon, soulevez le serveur à trois personnes ou grâce à un dispositif de levage.</p>	<p>ATTENTION : Assurez-vous de bien soulever le serveur à l'aide des points de levage.</p>
<div style="display: flex; align-items: center;"> </div> <p>1 Point de levage</p>	

Etape 4. Débranchez les câbles de bande latérale du châssis principal et du châssis secondaire.

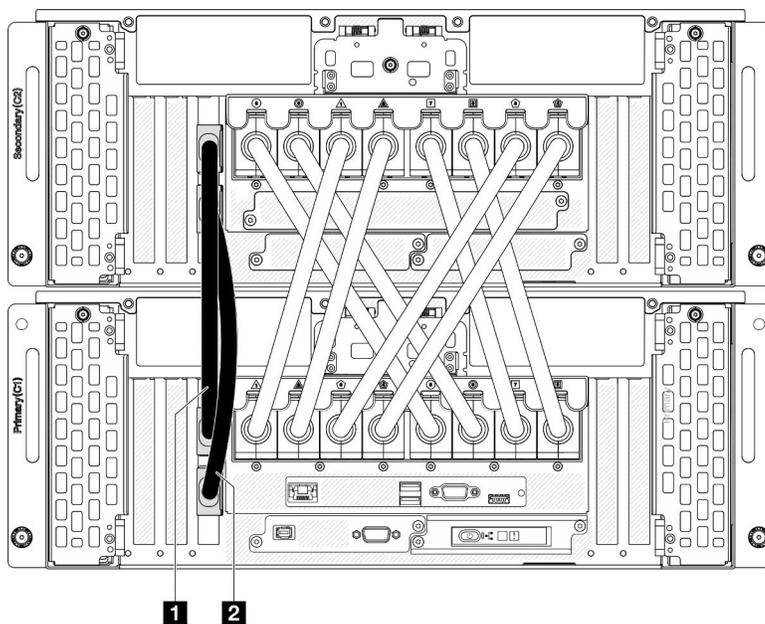


Figure 3. Débranchement des câbles de bande latérale

1 Câble de bande latérale 1	1 Câble de bande latérale 2
-----------------------------	-----------------------------

Etape 5. Ouvrez le carter UPI sur le châssis principal.

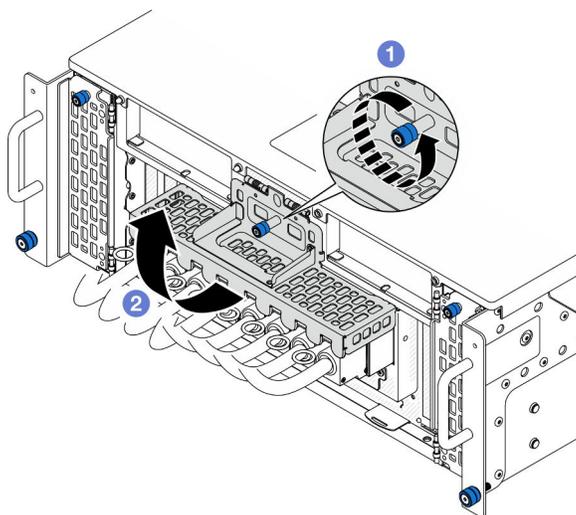


Figure 4. Ouverture du carter UPI

- a. 1 Desserrez la vis moletée sur le carter UPI. Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. 2 Le carter UPI s'ouvre automatiquement.

Etape 6. Débranchez les câbles UPI externes du châssis principal.

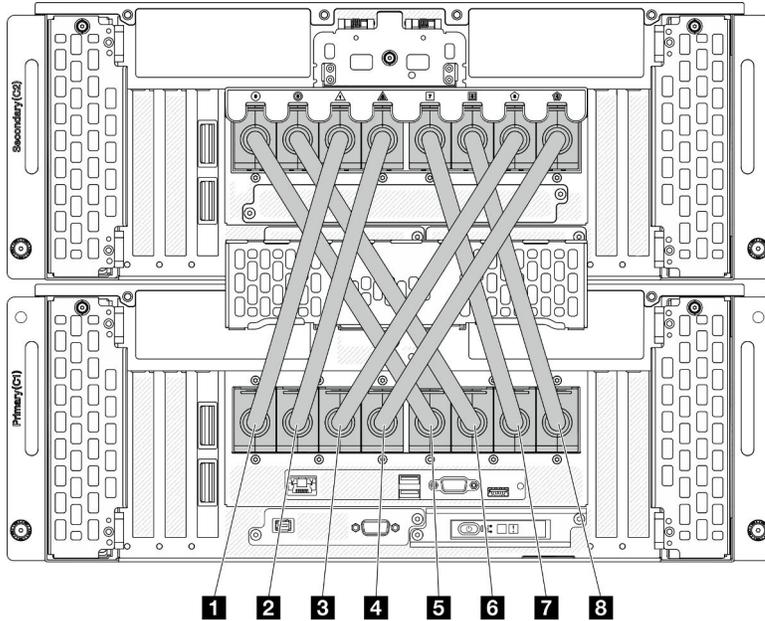


Figure 5. Débranchement des câbles UPI externes

1 Câble UPI externe 1	5 Câble UPI externe 5
2 Câble UPI externe 2	6 Câble UPI externe 6
3 Câble UPI externe 3	7 Câble UPI externe 7
4 Câble UPI externe 4	8 Câble UPI externe 8


Etape 7. Répétez les deux étapes précédentes sur le châssis secondaire pour débrancher et retirer les câbles UPI externes.

Etape 8. Débranchez tous les câbles externes du châssis.


Remarque : Lorsque vous débranchez les câbles, dressez une liste de chaque câble et notez les connecteurs reliés à chaque câble, afin de vous y référer après la réinstallation du châssis dans l'armoire.

Etape 9. Retirez le serveur de l'armoire en même temps que les glissières internes


- a. Installez la poignée de levage avant.

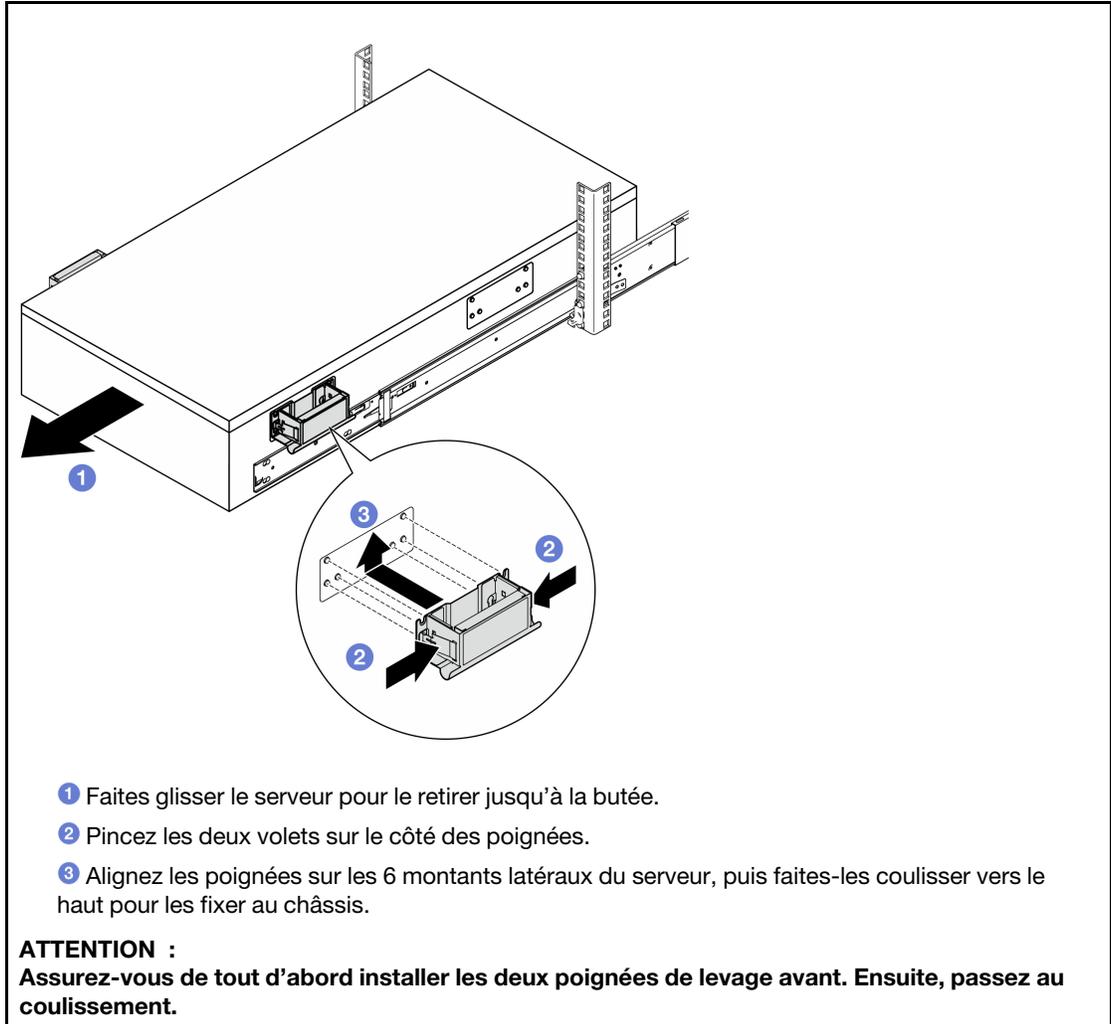


- b. Soulevez les premiers loquets de verrouillage afin de passer au coulissement.

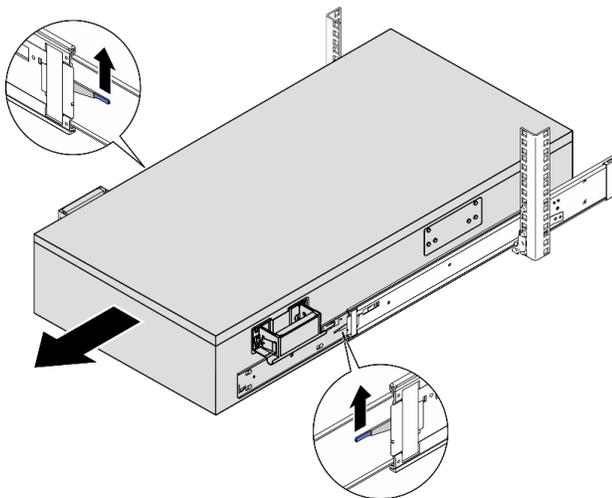


- c. Fixez les poignées arrière.

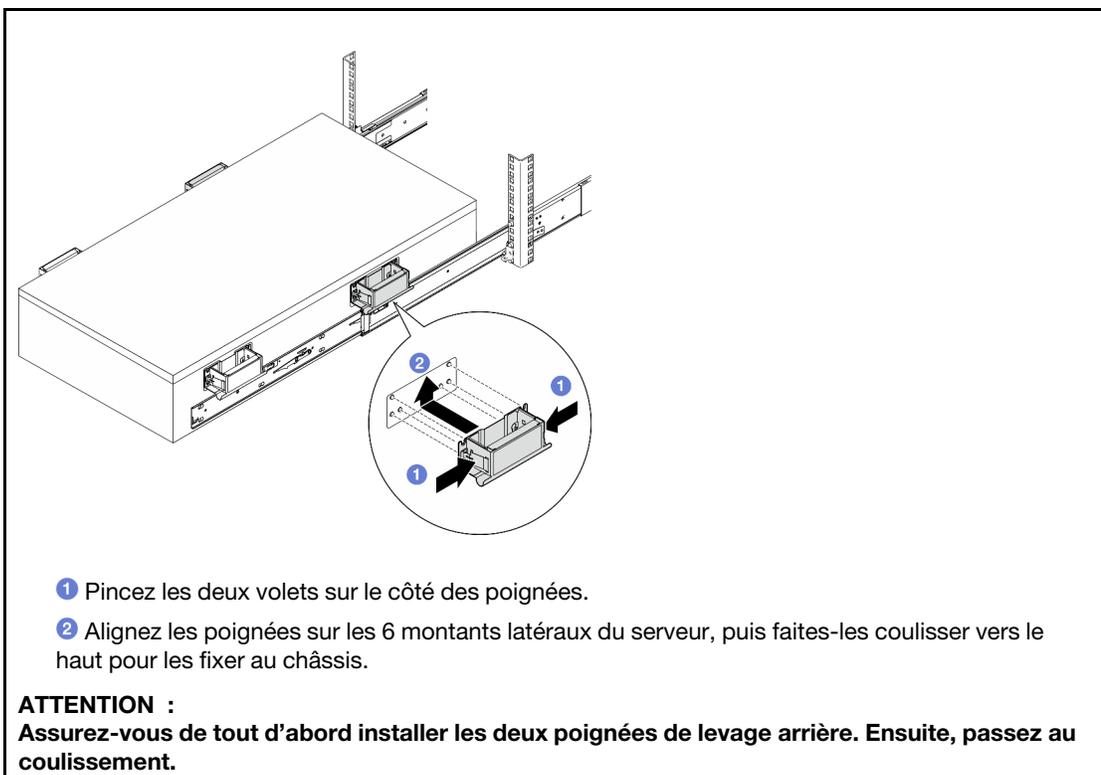


- d. Soulevez les seconds loquets de verrouillage et retirez complètement le serveur de l'armoire. Placez-le ensuite sur une table.

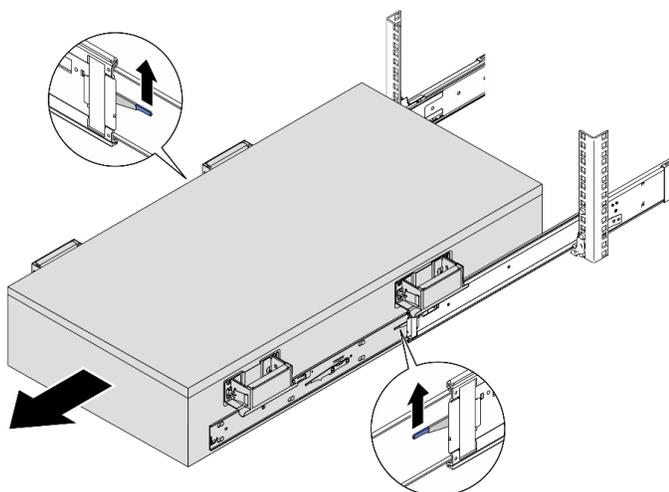


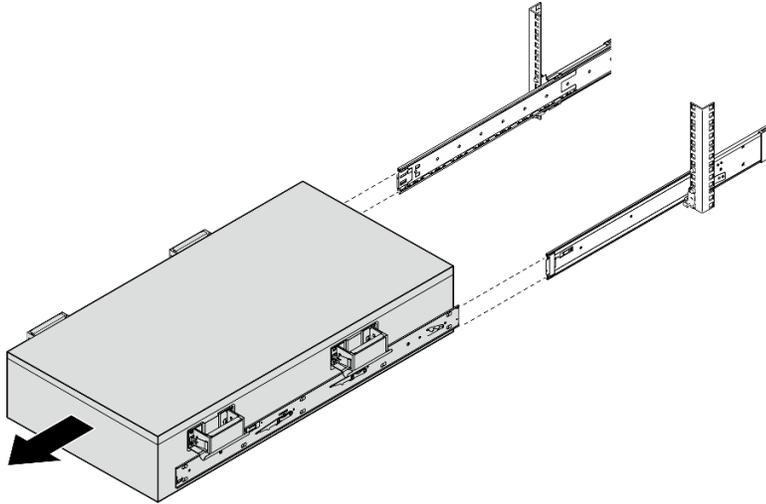


Etape 10. Retirez les poignées de levage.

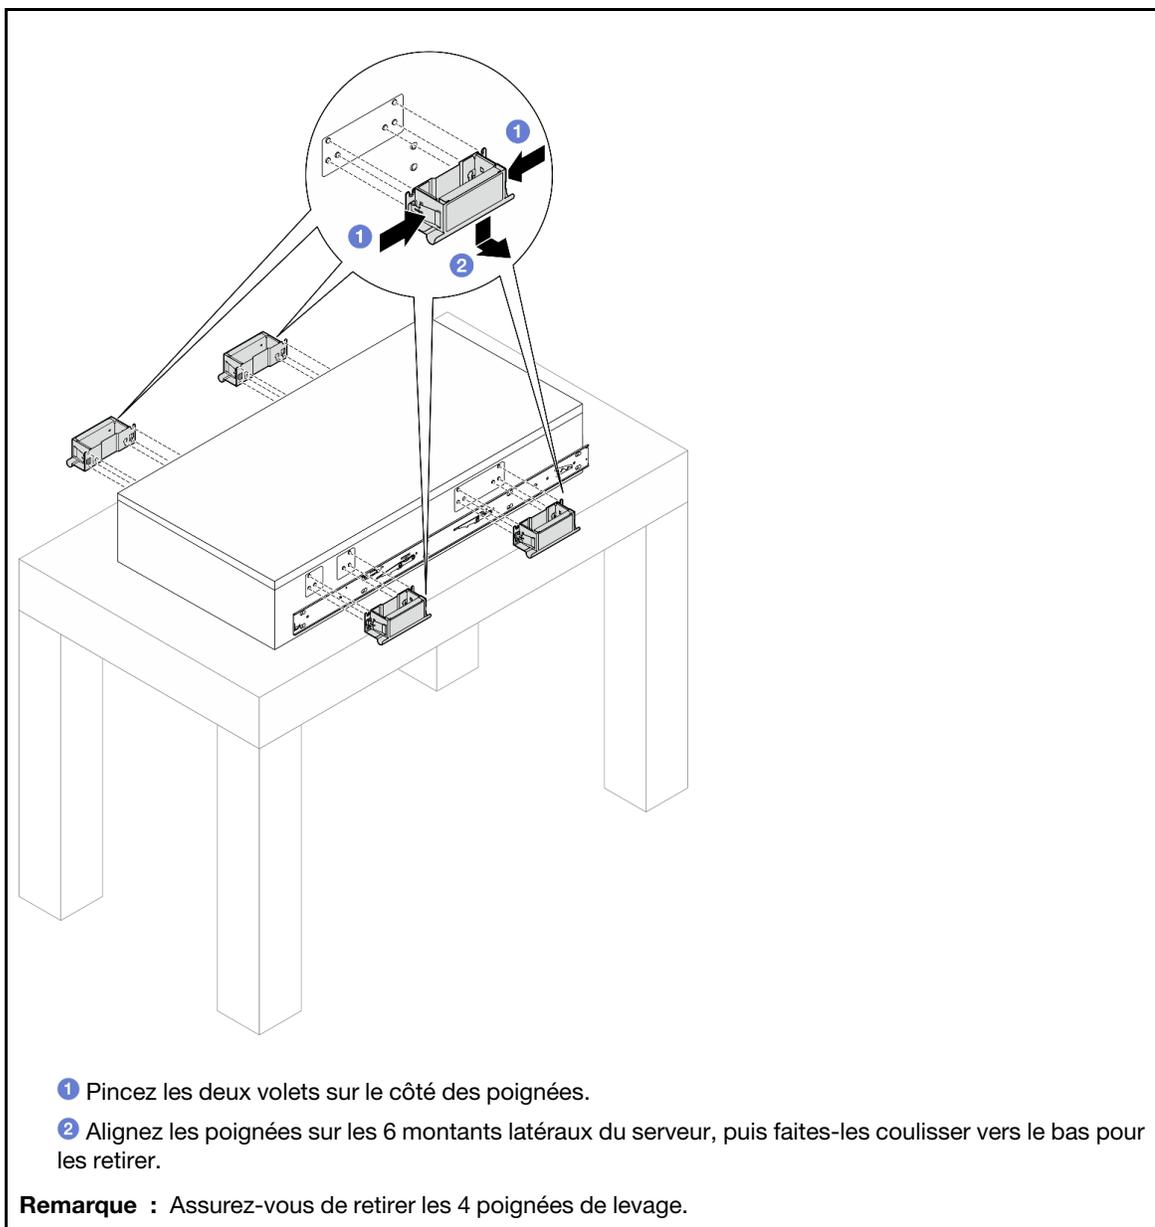

Etape 11. Desserrez et retirez une vis M4 dans le trou correspondant, sur les deux glissières internes, comme indiqué.

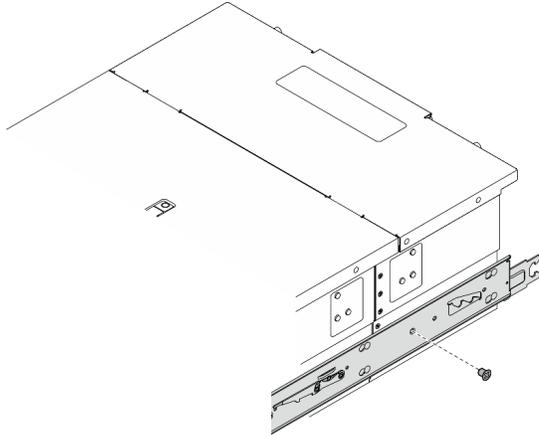

Etape 12. Retirez la glissière interne du serveur.

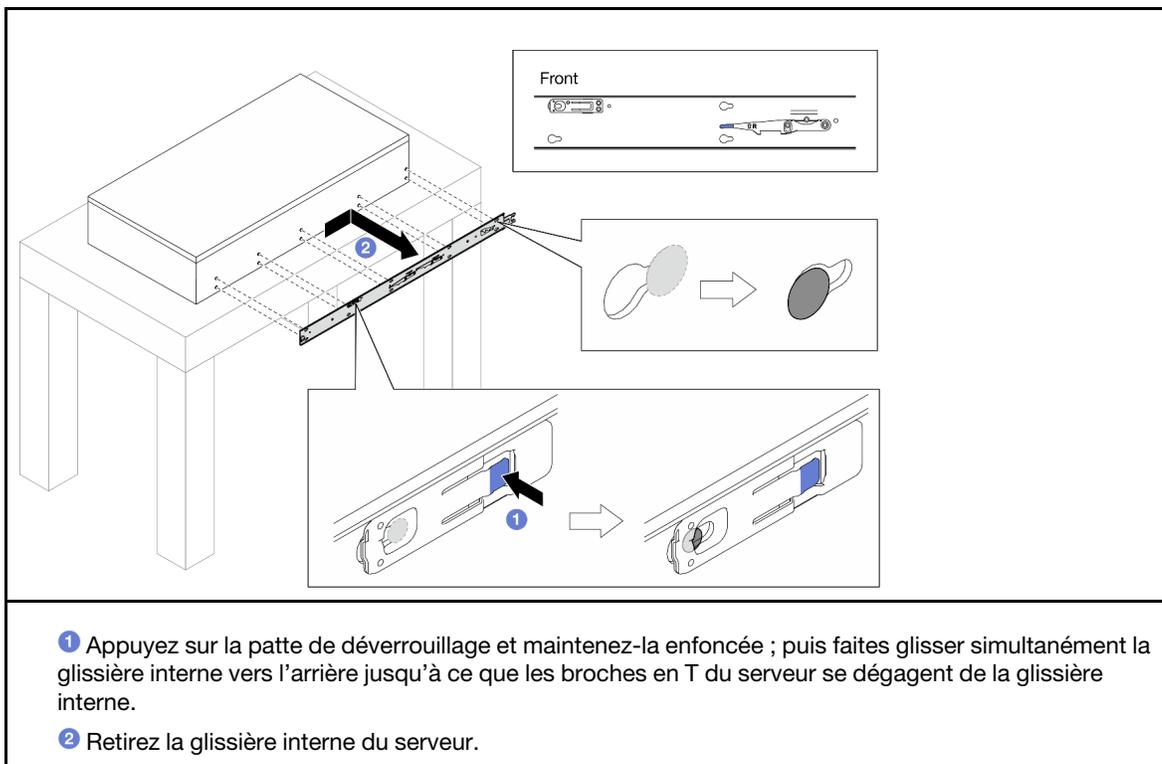

Etape 13. Répétez les deux étapes précédentes sur l'autre glissière.

Installation du serveur sur les glissières

À propos de cette tâche

S036



18 - 32 kg (39 - 70 lb)



32 – 55 kg (70 – 121 lb)

ATTENTION :
Soulevez la machine avec précaution.

R006



ATTENTION :
Ne placez pas d'objet sur la partie supérieure d'un dispositif monté en armoire sauf s'il est conçu pour être utilisé comme étagère.

S037



ATTENTION :
Cette pièce ou cette unité pèse plus de 55 kg (121,2 lb). Ce composant ou cette unité doit être soulevé(e) en toute sécurité par un personnel qualifié et/ou avec un appareil de levage.

Attention :


- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Remarques :


- Selon la configuration, il est possible que votre serveur diffère légèrement de l'image.
- Le châssis principal est montré ci-dessous à titre d'exemple, le châssis secondaire est similaire.

Procédure


Etape 1. Soulevez le serveur et placez-le sur une table. Deux options de levage sont disponibles :

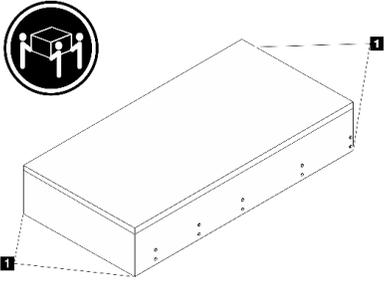 <p>18-32 kg 39-70 lb</p> <p>Si vous êtes deux à le soulever, retirez les composants suivants à l'avance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les blocs d'alimentation • Toutes les unités de stockage • Carter supérieur 	 <p>32-55 kg 70-121 lb</p>  <p>55-100 kg 121-220 lb</p> <p>Sinon, soulevez le serveur à trois personnes ou grâce à un dispositif de levage.</p>
	<p>ATTENTION : Assurez-vous de bien soulever le serveur à l'aide des points de levage.</p>
<p>1 Point de levage</p>	


Etape 2. Retirez les glissières internes des glissières intermédiaires.

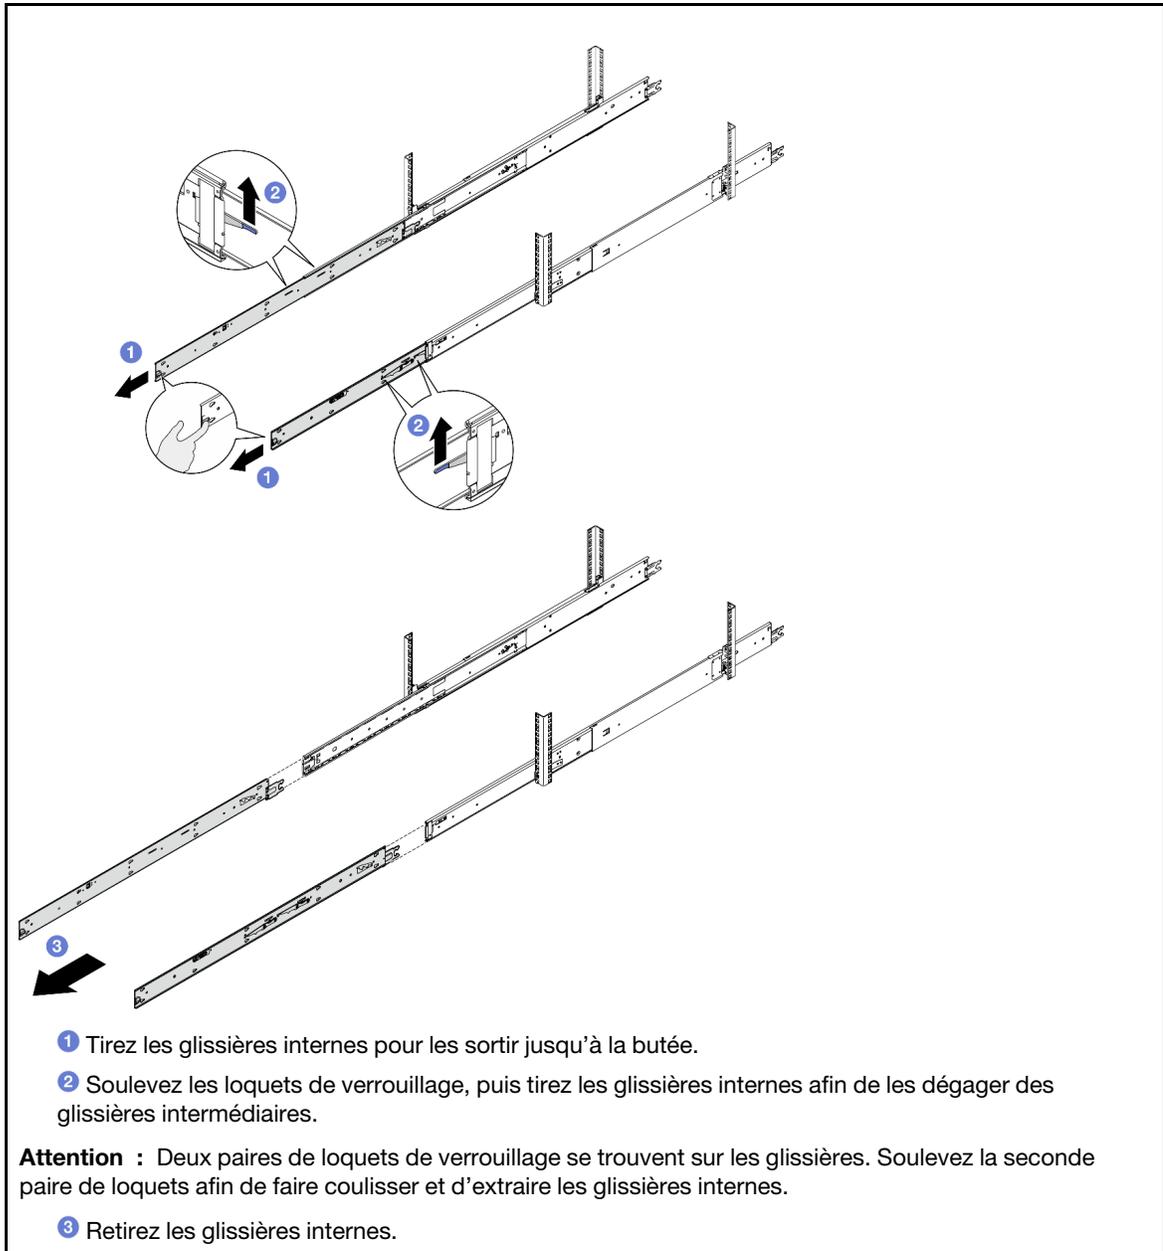

Etape 3. Aligned the locations of the internal drawer on the T-shaped pins corresponding, located on the side of the server. Then, slide the internal drawer forward, until the T-shaped pins engage in the internal drawer.

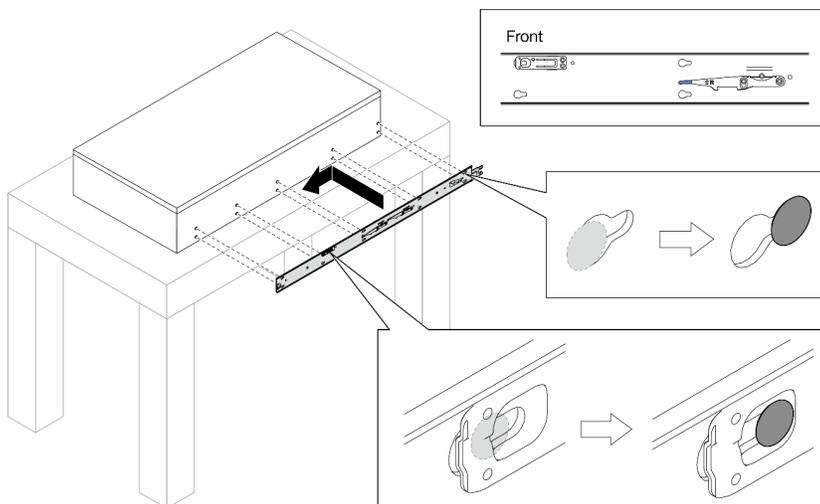


Etape 4. Insérez et serrez une vis M4 pour fixer la glissière interne, comme indiqué.

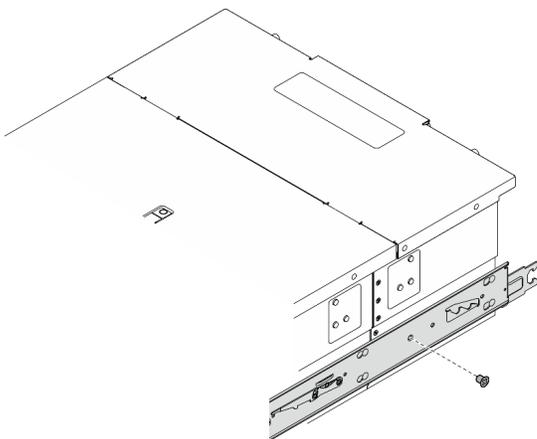


Etape 5. Répétez les deux étapes précédentes sur l'autre glissière.


Etape 6. Fixez la poignée de levage.

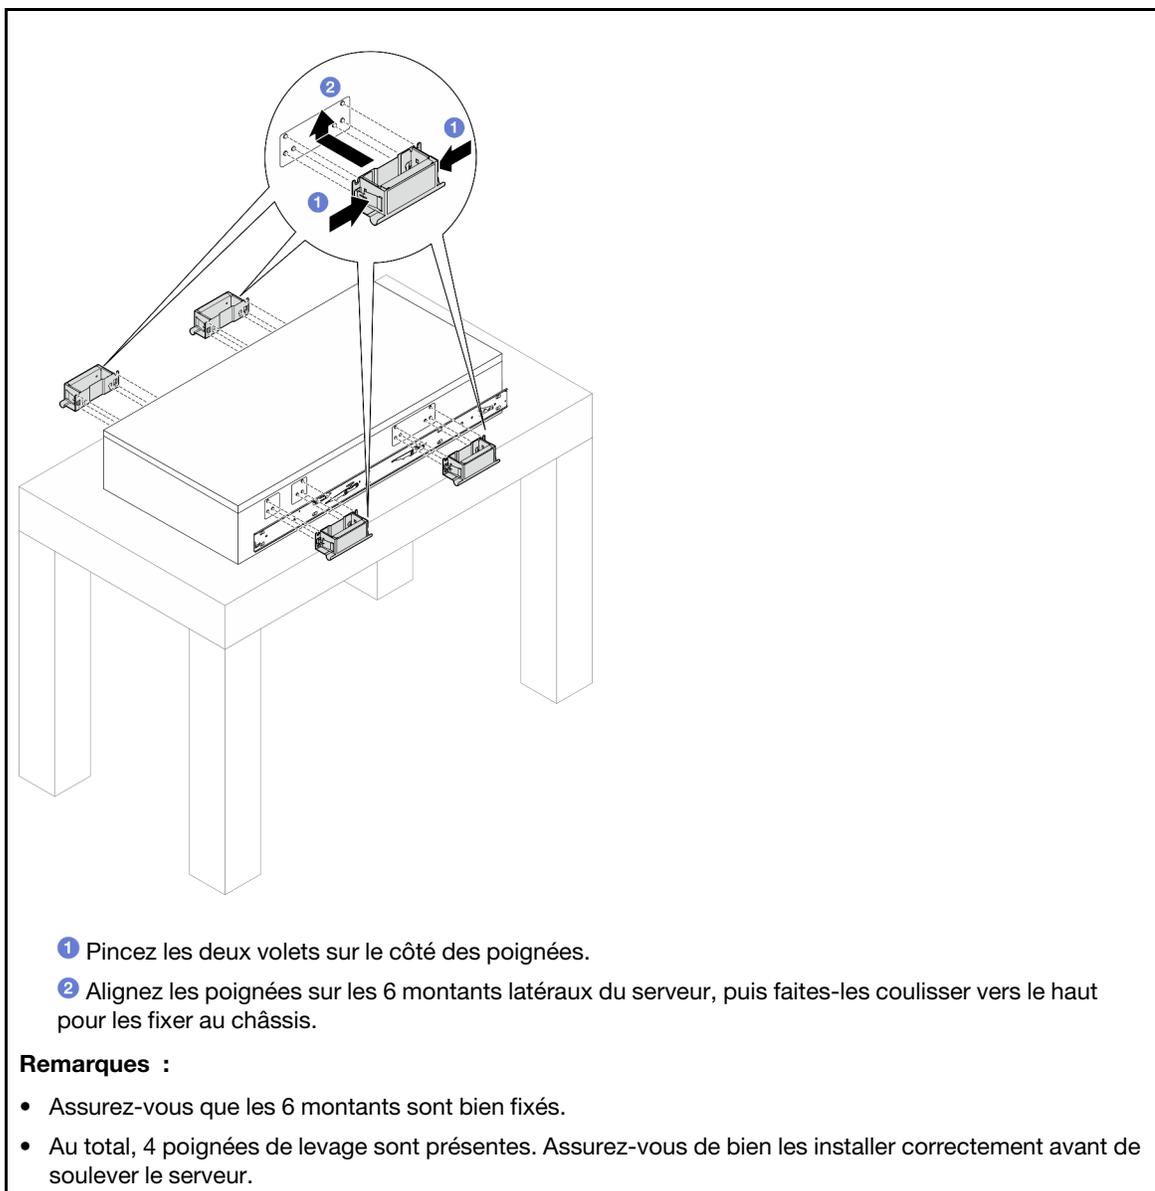


Etape 7. Installez le serveur dans l'armoire.

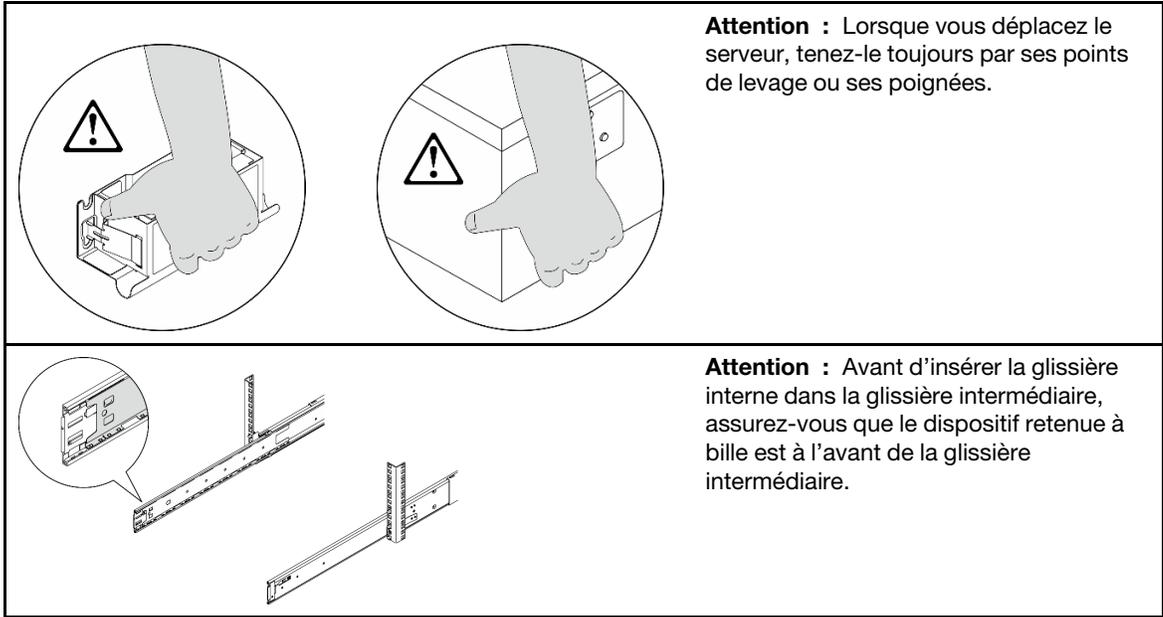


- a. Alignez les deux extrémités arrière des glissières internes sur les ouvertures des glissières intermédiaires. Ensuite, assurez-vous que les deux paires de glissières sont bien alignées. Faites glisser délicatement le serveur dans l'armoire, jusqu'à ce que les glissières s'enclenchent.

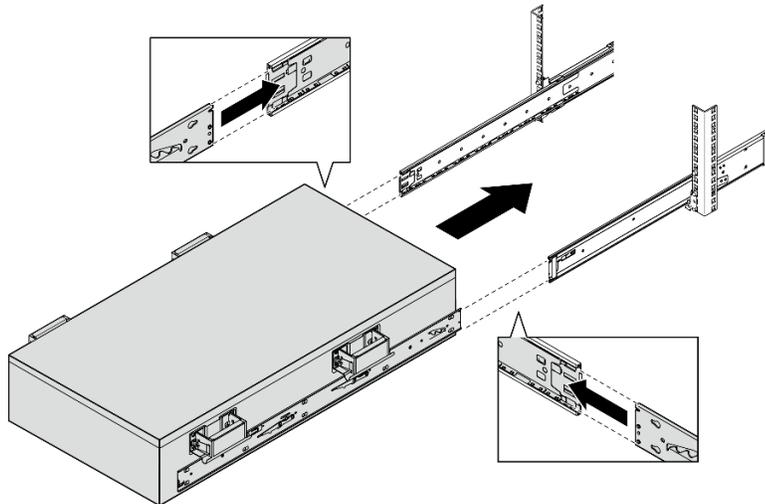


- b. Retirez les poignées de levage arrière.

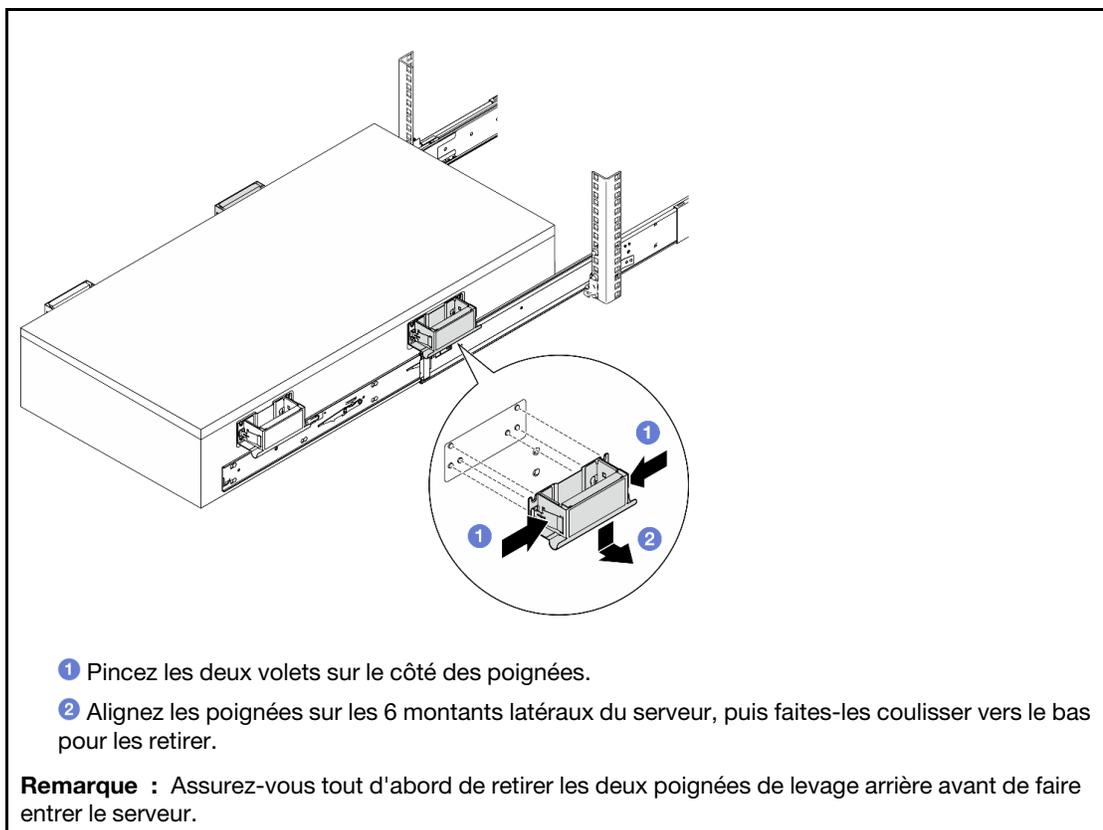


- c. Soulevez la première paire de loquets de verrouillage pour faire glisser le serveur jusqu'à ce que les glissières s'enclenchent.

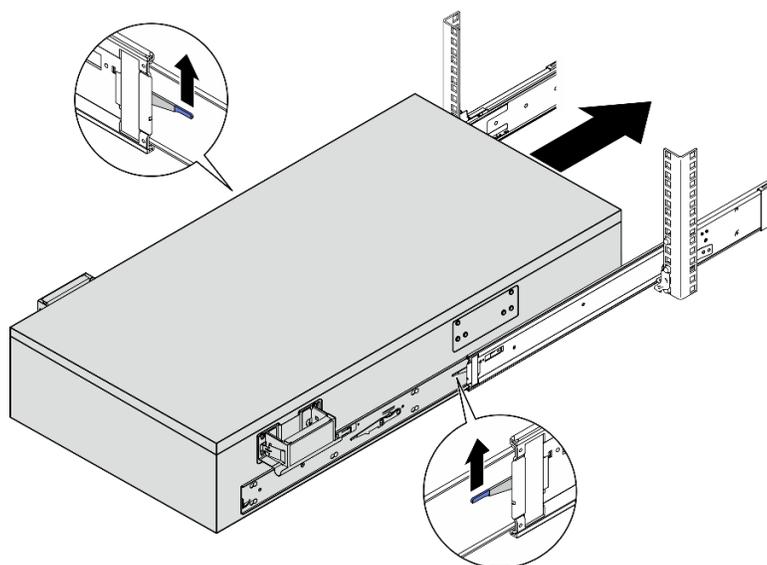

- d. Retirez les poignées de levage avant.

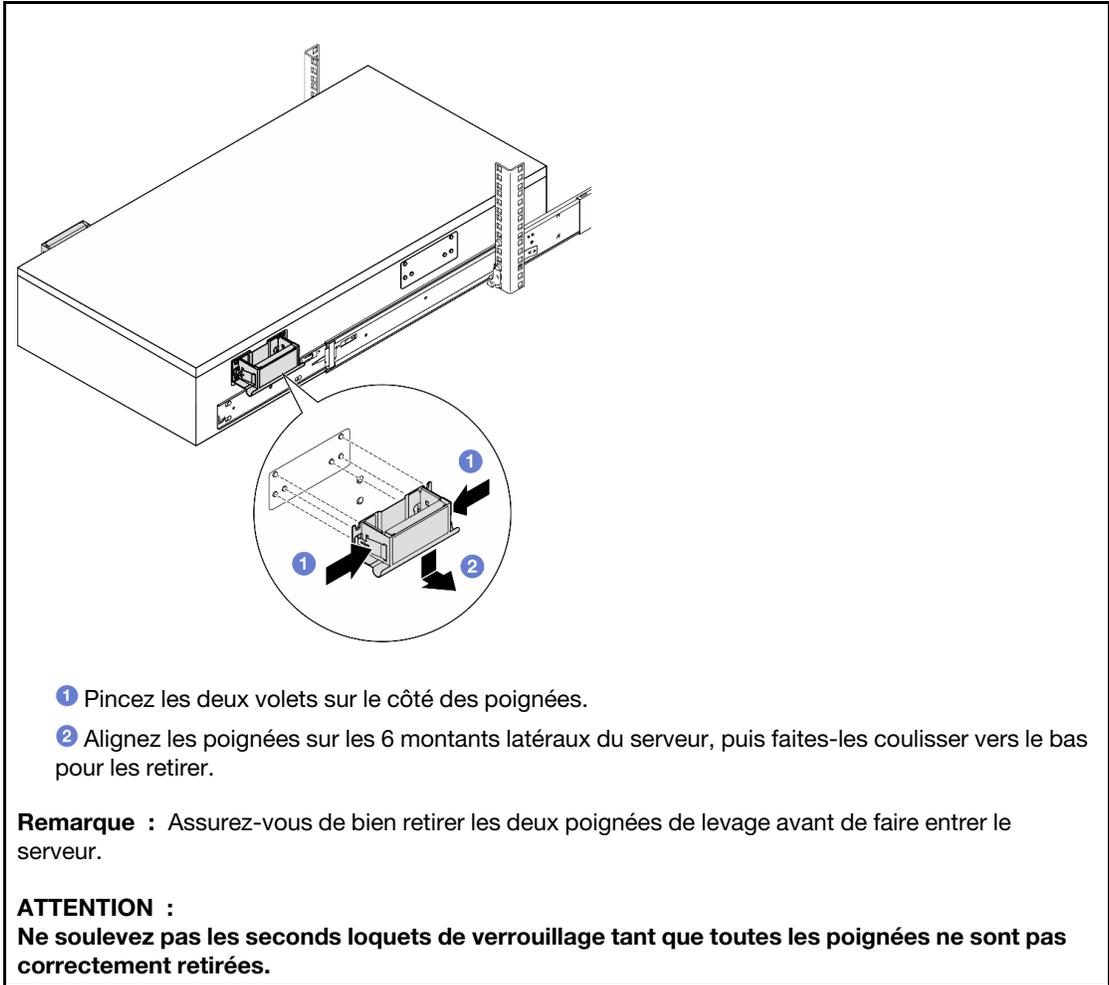

- e. Soulevez la seconde paire de loquets de verrouillage avant de poursuivre l'entrée du serveur.

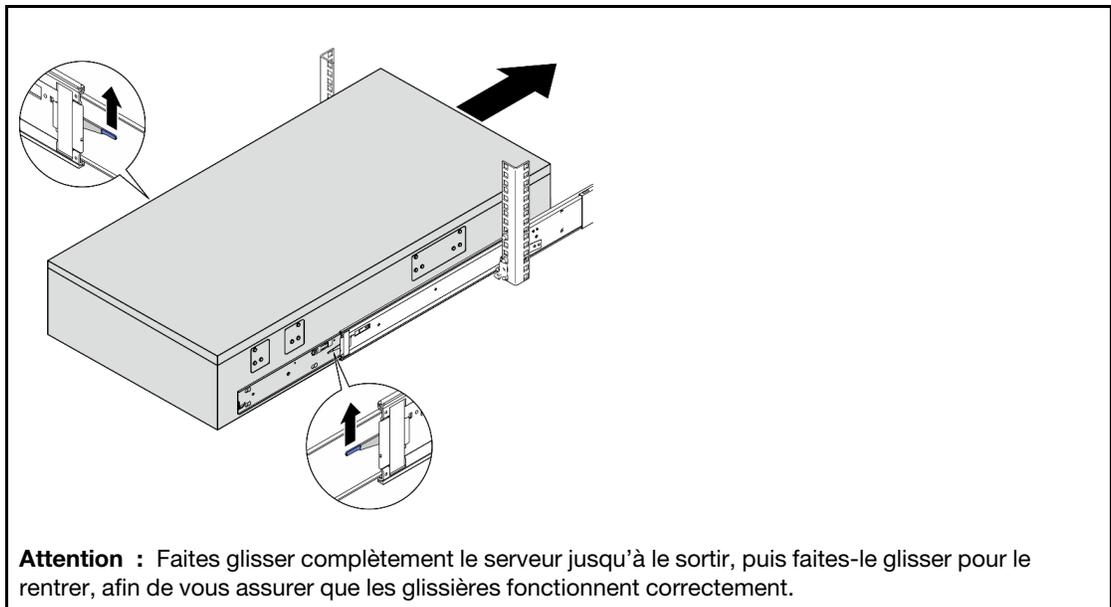

Etape 8. Branchez les câbles UPI externes sur le châssis principal. Assurez-vous que les câbles correspondent au numéro et au modèle affichés sur l'étiquette UPI.

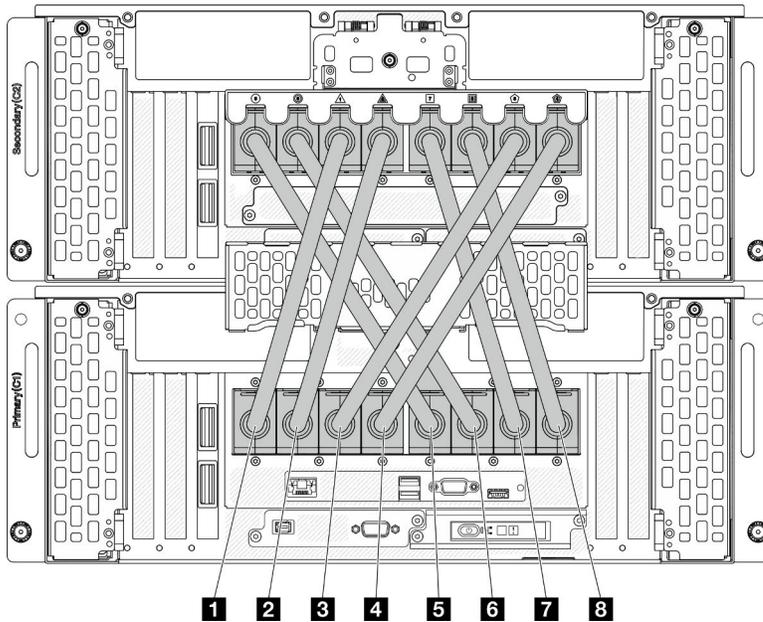


Figure 6. Branchement des câbles UPI externes

1 Câble UPI externe 1	5 Câble UPI externe 5
2 Câble UPI externe 2	6 Câble UPI externe 6
3 Câble UPI externe 3	7 Câble UPI externe 7
4 Câble UPI externe 4	8 Câble UPI externe 8

Etape 9. Fermez le carter UPI sur le châssis principal.

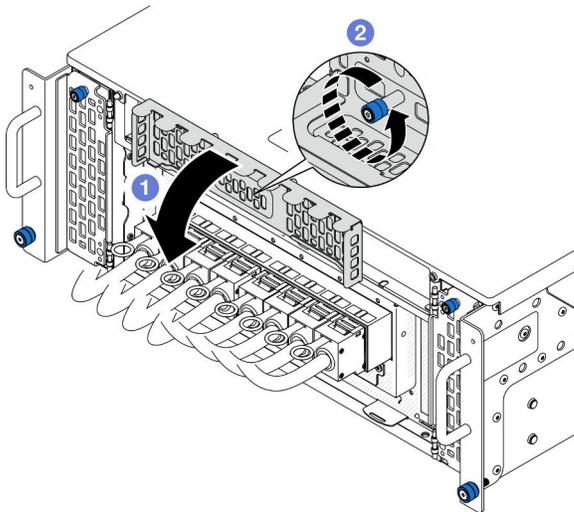


Figure 7. Fermeture du carter UPI

a. **1** Fermez le carter UPI.

b. 2 Serrez la vis moletée pour bien fixer le carter UPI. Si nécessaire, utilisez un tournevis.

Etape 10. Répétez les deux étapes précédentes sur le châssis secondaire pour brancher et installer les câbles UPI externes.

Etape 11. Branchez les câbles de bande latérale sur le châssis principal et le châssis secondaire.

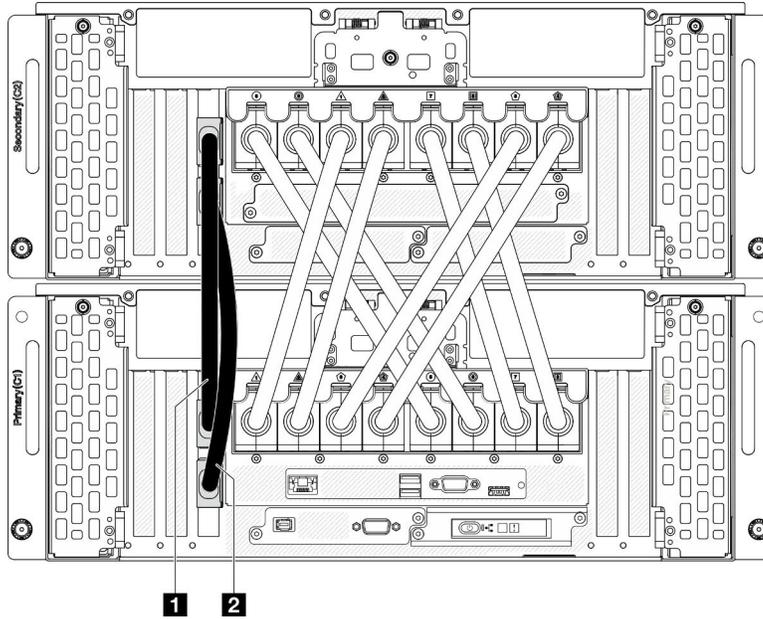


Figure 8. Branchement des câbles de bande latérale


1 Câble de bande latérale 1

1 Câble de bande latérale 2

Etape 12. Branchez tous les câbles externes restants sur le châssis.

Etape 13. Réinstallez tous les composants du serveur que vous avez précédemment retirés.

Etape 14. (En option) Fixez le serveur à l'armoire.

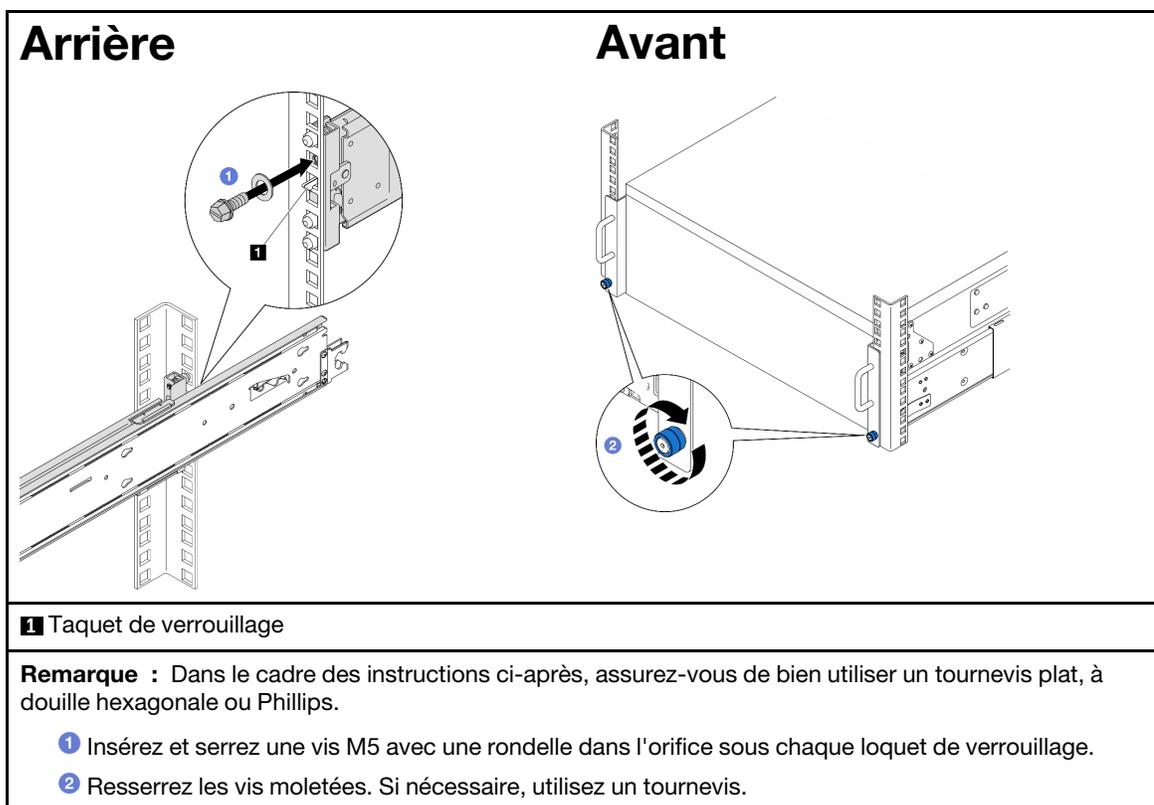

Etape 15. Si vous avez retiré un panneau de sécurité, réinstallez-le. Voir « [Installation du panneau de sécurité](#) » à la page 168.

Après avoir terminé

Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.


Retrait des glissières de l'armoire

Procédure

Etape 1. Retirez le serveur des glissières. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.


Etape 2. Avant de retirer les glissières de l'armoire, vous disposez de deux options pour rétracter les glissières en position complètement rétractée.

Option 1

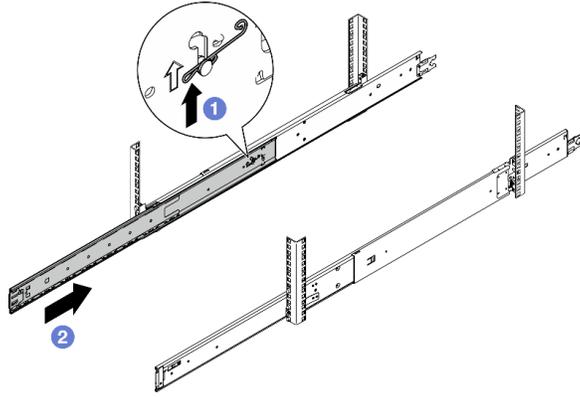

- 1 Soulevez le ressort de déverrouillage.
- 2 Rétractez la glissière intermédiaire en position complètement rétractée.
- 3 Répétez les étapes précédentes sur l'autre glissière.

Option 2

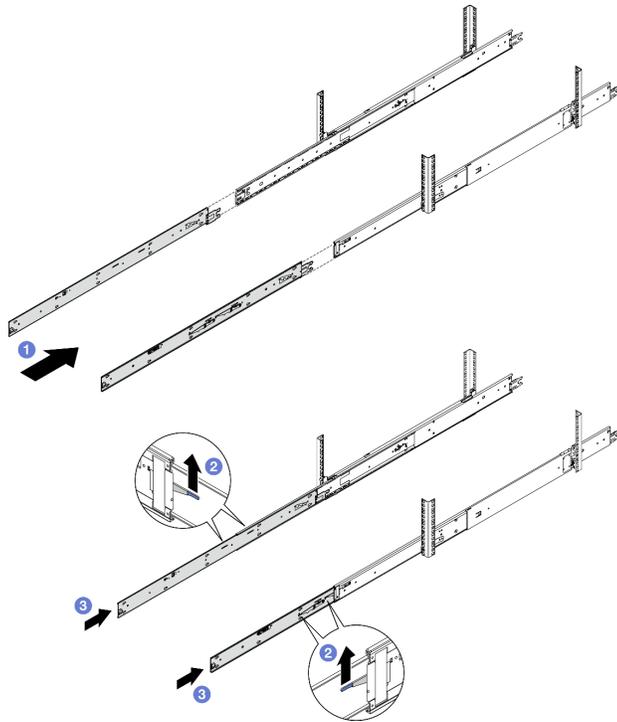


- 1 Insérez la glissière intérieure dans la glissière intermédiaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- 2 Soulevez les loquets de verrouillage.

Attention : Deux paires de loquets de verrouillage se trouvent sur les glissières. Soulevez à nouveau la deuxième paire.

- 3 Poussez la glissière intérieure en position complètement rétractée.
- 4 Répétez les étapes précédentes sur l'autre glissière.

Etape 3. Retirez les glissières de l'armoire.

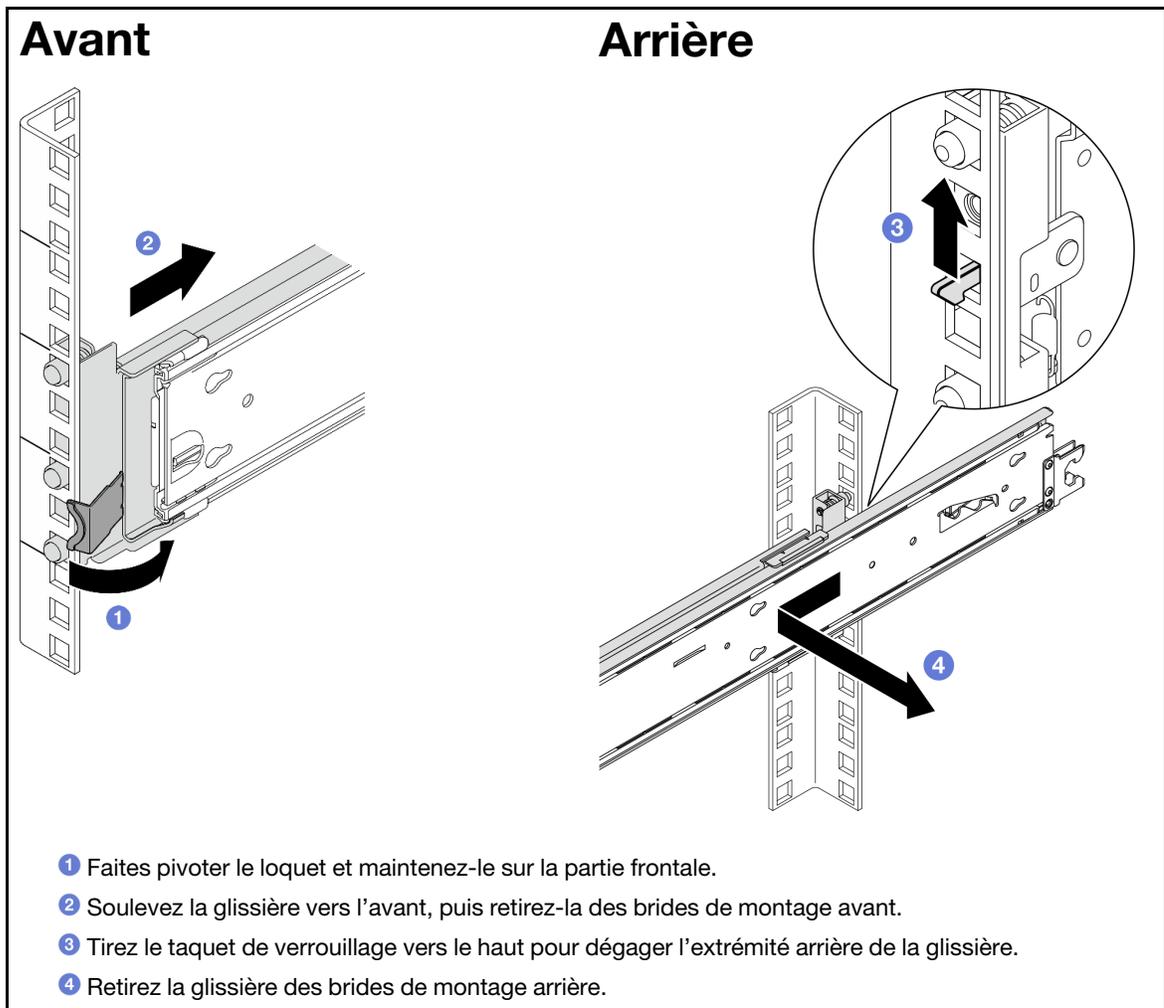

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Consultez les instructions du *Guide d'installation des glissières* fourni avec le kit de glissières.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Remplacement de la grille d'aération

Suivez les instructions de cette section pour retirer et installer la grille d'aération.

Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU).

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.
- Pour installer des modules de mémoire dans le serveur, retirez d'abord la grille d'aération du serveur.

Procédure

Etape 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.

Etape 2. Débranchez les câbles de l'adaptateur d'amorçage M.2.

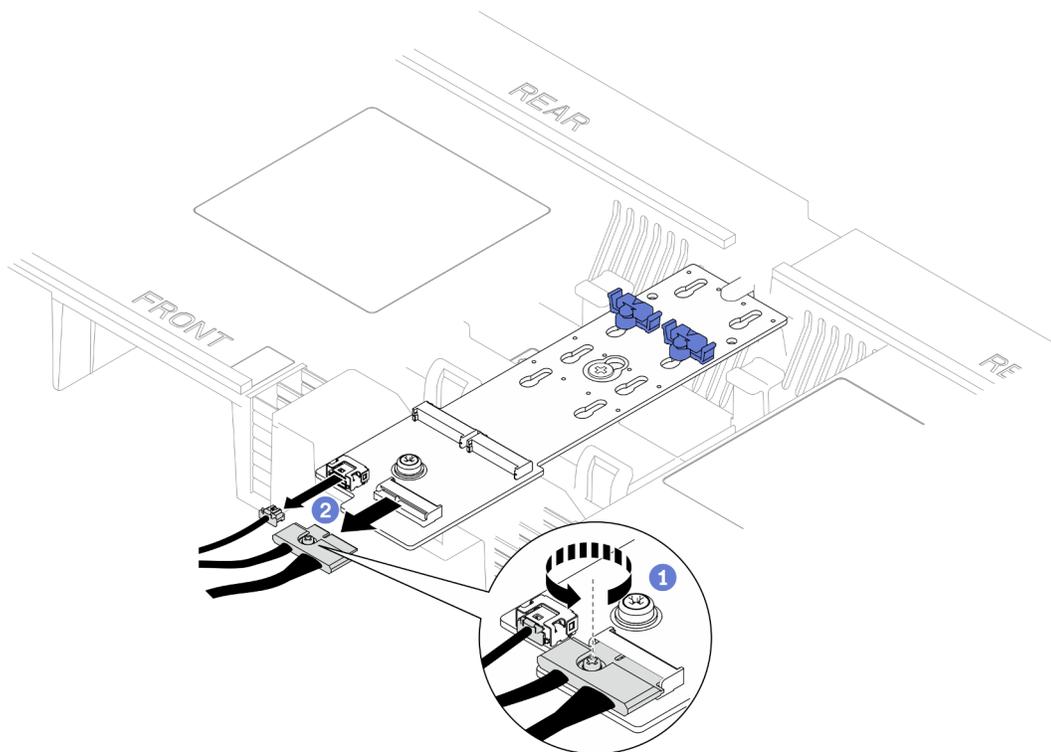


Figure 9. Débranchement du câble de l'adaptateur d'amorçage M.2

- 1 Desserrez la vis captive qui fixe le câble à l'aide d'un tournevis.
- 2 Débranchez les câbles de l'adaptateur d'amorçage M.2.

Etape 3. Prenez d'abord note du branchement des câbles ; ensuite, débranchez et soulevez les câbles acheminés au travers de la carte supérieure de processeur (BD CPU) et mettez-les de côté.

Etape 4. Saisissez les deux poignées bleues de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) et soulevez-la avec précaution hors du châssis.

Attention : Avant de mettre le serveur sous tension, réinstallez les grilles d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) et de la carte inférieure de processeur (MB) afin d'assurer une circulation d'air et un refroidissement adéquats. Si vous utilisez le serveur sans grille d'aération, vous risquez d'endommager les composants serveur.

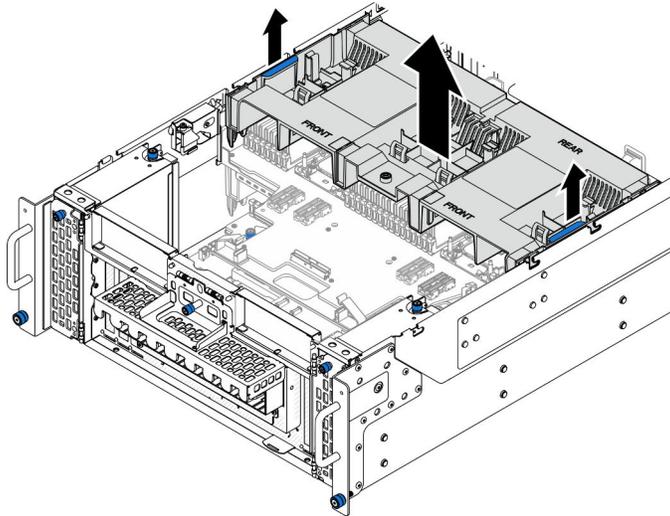


Figure 10. Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU).

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.
- Pour installer des modules de mémoire dans le serveur, retirez d'abord la grille d'aération du serveur.
- Avant de mettre le serveur sous tension, réinstallez les grilles d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) et de la carte inférieure de processeur (MB) afin d'assurer une circulation d'air et un refroidissement adéquats. Si vous utilisez le serveur sans grille d'aération, vous risquez d'endommager les composants serveur.

Procédure

Etape 1. Saisissez les poignées bleues et alignez les pattes de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) sur les emplacements des deux côtés du châssis ; abaissez ensuite la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) dans le châssis.

Remarque : Fermez la patte de retenue à chaque extrémité du connecteur du module de mémoire avant d'installer la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) pour assurer un refroidissement correct.

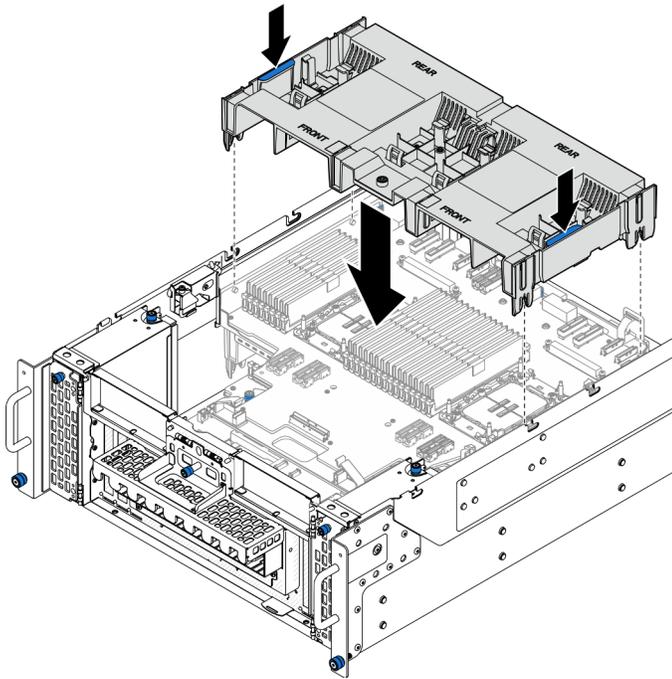


Figure 11. Installation de la grille d'aération de la carte supérieure du processeur (BD CPU)

- Etape 2. Appuyez délicatement sur la grille d'aération de la carte supérieure du processeur (BD CPU) jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.
- Etape 3. Rebranchez tous les câbles précédemment retirés et acheminez-les à travers la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU).
- Etape 4. Branchez les câbles sur l'adaptateur d'amorçage M.2.

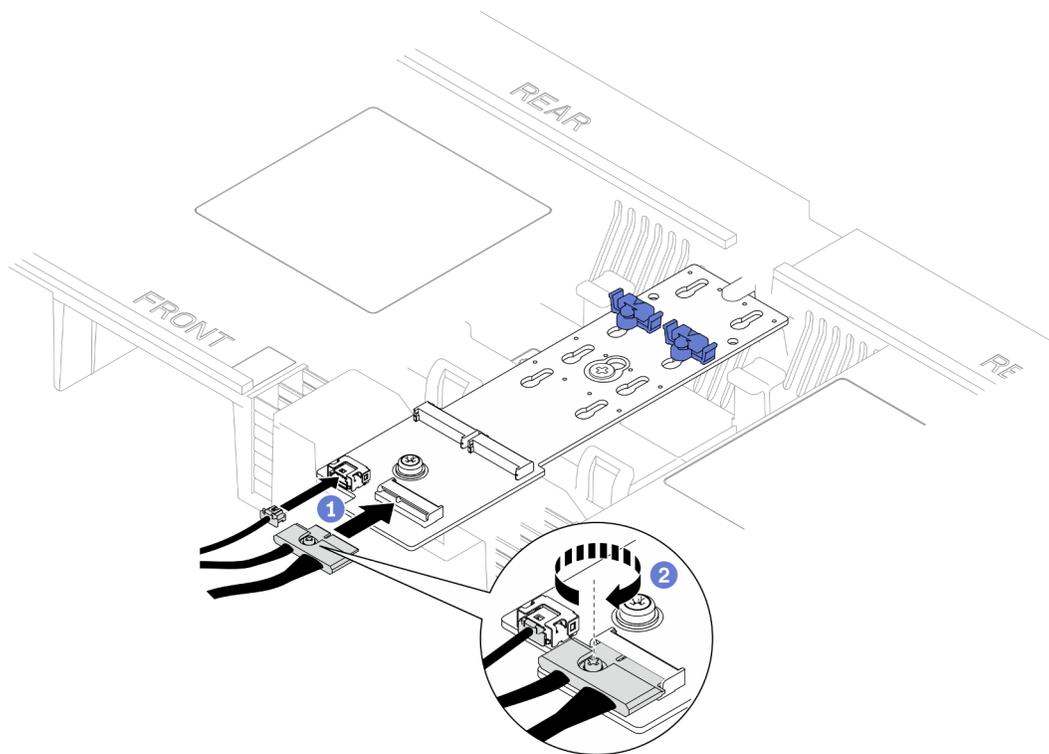


Figure 12. Branchement du câble à l'adaptateur d'amorçage M.2

1. ① Branchez les câbles sur l'adaptateur d'amorçage M.2.
2. ② Serrez la vis captive à l'aide d'un tournevis pour fixer le câble à l'adaptateur d'amorçage M.2.

Après avoir terminé

1. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Retrait de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB).

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.

- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.
- Pour installer des modules de mémoire dans le serveur, retirez d'abord la grille d'aération du serveur.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
- Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.

Etape 2. Prenez d'abord note du branchement des câbles ; ensuite, débranchez et soulevez les câbles acheminés au travers de la carte inférieure de processeur (MB) et mettez-les de côté.

Etape 3. Saisissez les deux poignées bleues de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB) et soulevez-la avec précaution hors du châssis.

Attention : Avant de mettre le serveur sous tension, réinstallez les grilles d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) et de la carte inférieure de processeur (MB) afin d'assurer une circulation d'air et un refroidissement adéquats. Si vous utilisez le serveur sans grille d'aération, vous risquez d'endommager les composants serveur.

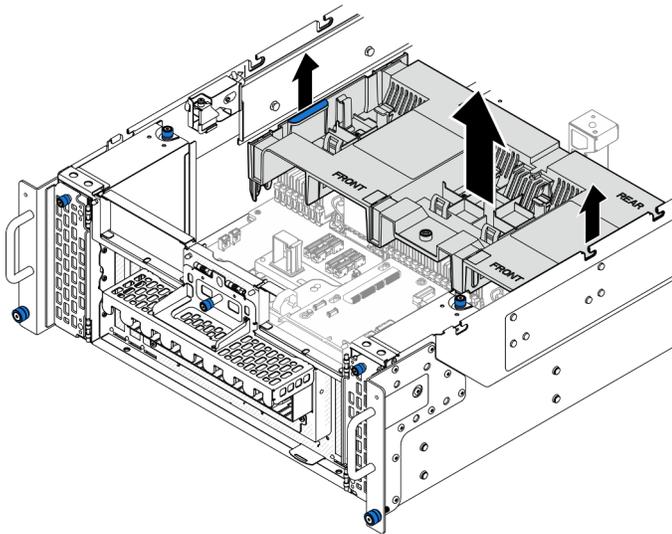


Figure 13. Retrait de la grille d'aération de la carte inférieure du processeur (MB)

Après avoir terminé

- Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 38.
- Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB).

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.
- Pour installer des modules de mémoire dans le serveur, retirez d'abord la grille d'aération du serveur.
- Avant de mettre le serveur sous tension, réinstallez les grilles d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) et de la carte inférieure de processeur (MB) afin d'assurer une circulation d'air et un refroidissement adéquats. Si vous utilisez le serveur sans grille d'aération, vous risquez d'endommager les composants serveur.

Procédure

Etape 1. Saisissez les poignées bleues et alignez les pattes de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB) sur les emplacements des deux côtés du châssis ; abaissez ensuite la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB) dans le châssis.

Remarque : Fermez la patte de retenue à chaque extrémité du connecteur du module de mémoire avant d'installer la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) pour assurer un refroidissement correct.

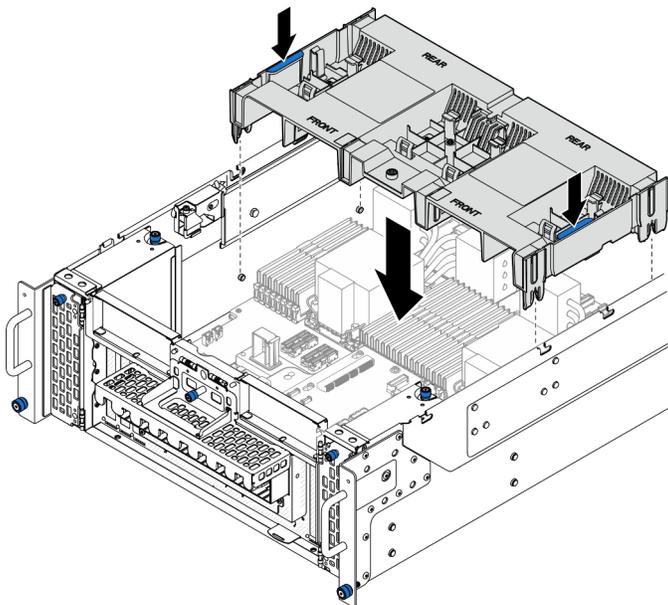


Figure 14. Installation de la grille d'aération de la carte inférieure du processeur (MB)

- Etape 2. Appuyez délicatement sur la grille d'aération de la carte inférieure du processeur (MB) jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.
- Etape 3. Rebranchez tous les câbles précédemment retirés et acheminez-les à travers la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB).

Après avoir terminé

1. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
2. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
3. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
4. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'une pile CMOS (CR2032)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer la pile CMOS.

Retrait de la pile CMOS (CR2032)

Suivez les instructions de cette section pour retirer la pile CMOS.

À propos de cette tâche

La section suivante présente des informations à prendre en compte lors du remplacement de la pile :

- Durant la conception de ce produit, Lenovo n'a eu de cesse de penser à votre sécurité. La pile CMOS au lithium doit être manipulée avec précaution afin d'éviter tout danger. Si vous remplacez la pile CMOS, reportez-vous à la réglementation en vigueur pour la mise au rebut de cette dernière.
- Si vous remplacez la pile lithium originale par une pile à métaux lourds ou dont les composants sont faits de métaux lourds, pensez à son impact sur l'environnement. Les piles et les accumulateurs qui contiennent des métaux lourds ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Elles seront reprises gratuitement par le fabricant, le distributeur, ou un représentant Lenovo afin d'être recyclées ou jetées de façon correcte.
- Après avoir remplacé la pile CMOS, vous devez reconfigurer le serveur et réinitialiser la date et l'heure du système.

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S004



ATTENTION :

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre système est doté d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique, produit par le même fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- La jeter à l'eau
- L'exposer à une température supérieure à 100 °C (212 °F)
- La réparer ou la démonter

Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

S005



ATTENTION :

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas brûler. Ne la remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- b. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.

- c. Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.

Etape 2. Repérez la pile CMOS sur la carte inférieure de processeur (MB).

Remarque : La pile CMOS est utilisée uniquement sur la carte inférieure de processeur (MB) du châssis principal.

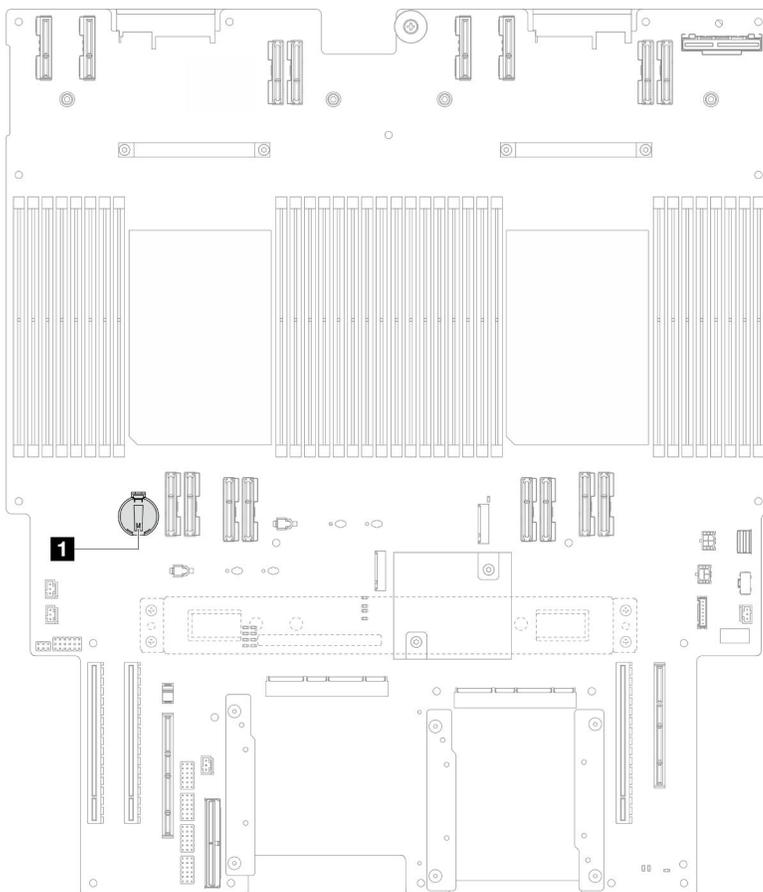


Figure 15. Emplacement de la pile CMOS

1 Emplacement de la pile CMOS

Etape 3. Appuyez doucement sur la languette sur le côté de la pile CMOS, comme illustré ; puis, faites pivoter la pile hors de son emplacement afin de la retirer.

Attention : Évitez d'appuyer fortement sur la pile CMOS, car cela pourrait endommager le connecteur sur la carte inférieure de processeur (MB) et vous pourriez avoir à la remplacer.



Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de la pile CMOS \(CR2032\)](#) » à la page 42.
2. Mettez au rebut la pile CMOS conformément aux règles en vigueur.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation de la pile CMOS (CR2032)

Suivez les instructions de cette section pour installer la pile CMOS.

À propos de cette tâche

- Lorsque vous remplacez la pile CMOS, vous devez la remplacer par une autre pile CMOS de même type conçue par le même fabricant.
- Après avoir remplacé la pile CMOS, vous devez reconfigurer le serveur et réinitialiser la date et l'heure du système.
- Pour éviter tout danger, lisez et respectez scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes.

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S004



ATTENTION :

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre système est doté d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique, produit par le même fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- La jeter à l'eau
- L'exposer à une température supérieure à 100 °C (212 °F)
- La réparer ou la démonter

Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

S005



ATTENTION :

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas brûler. Ne la remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Remarque : Suivez les instructions de manipulation et d'installation spécifiques fournies avec la pile de remplacement.

Procédure

Etape 1. Repérez la pile CMOS sur la carte inférieure de processeur (MB).

Remarque : La pile CMOS est utilisée uniquement sur la carte inférieure de processeur (MB) du châssis principal.

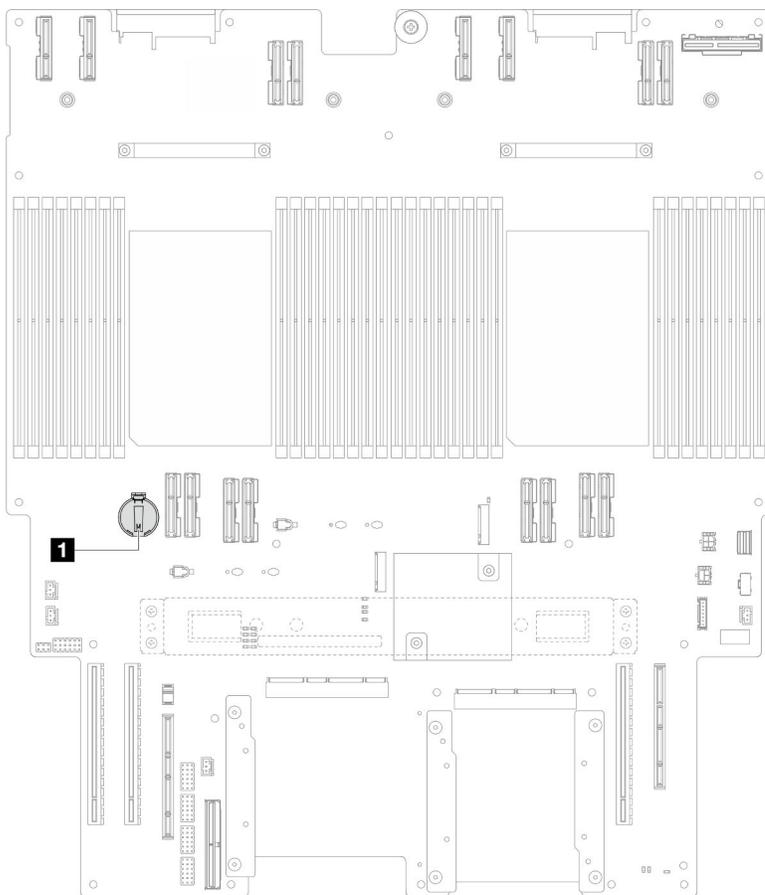


Figure 16. Emplacement de la pile CMOS

1 Emplacement de la pile CMOS

- Etape 2. Mettez l’emballage antistatique contenant le nouveau composant contre une zone non peinte externe du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Etape 3. Placez la pile CMOS sur le dessus du connecteur avec le symbole positif (+) vers le haut et enfoncez la pile dans son logement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

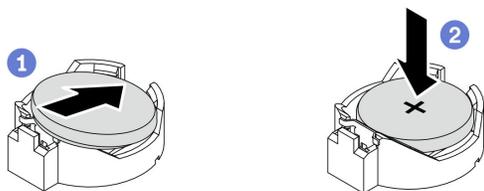


Figure 17. Installer la pile CMOS

Après avoir terminé

1. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
2. Réinstallez la grille d’aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d’aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.

3. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
4. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.
5. Utilisez Setup Utility pour définir la date, l'heure et les mots de passe éventuels.

Remarque : Après avoir installé la pile CMOS, vous devez reconfigurer le serveur et réinitialiser la date et l'heure du système.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'une unité

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer ou retirer des unités.

Retrait d'une unité remplaçable à chaud

Suivez les instructions de cette section pour retirer une unité remplaçable à chaud.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Pour garantir le bon refroidissement du système, n'utilisez pas le serveur pendant plus de deux minutes sans unité ou obturateur installé(e) dans chaque baie.
- Si un ou plusieurs disques SSD NVMe doivent être retirés, il est recommandé de les désactiver au préalable grâce au système d'exploitation.
- Avant de retirer ou d'apporter des modifications aux unités, aux contrôleurs d'unité, y compris aux contrôleurs intégrés à la carte inférieure de processeur (MB) ou à la carte supérieure de processeur (BD CPU), aux fonds de panier d'unités ou aux câbles d'unité, sauvegardez toutes les données importantes stockées sur les unités.
- Avant de retirer tout composant d'une grappe RAID (unité, carte RAID, etc.), sauvegardez toutes les informations de configuration RAID.

Remarque : Si vous ne prévoyez pas d'installer de baies d'unité une fois le retrait effectué, alors assurez-vous d'avoir des obturateur de baie d'unité à disposition.

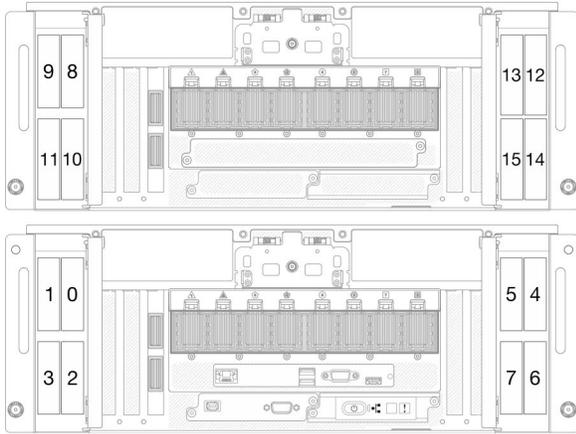


Figure 18. Numéros de baie d'unité de 2,5 pouces

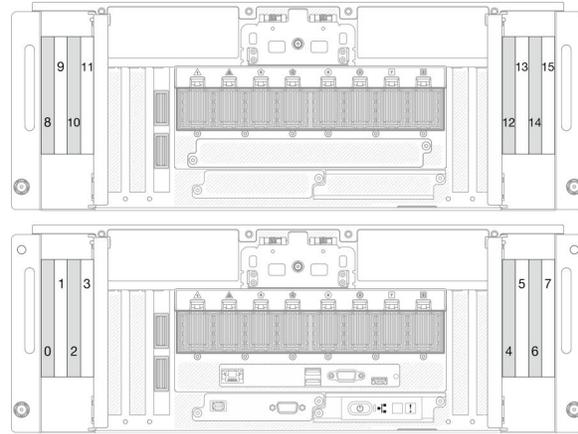


Figure 19. Numéros de baie d'unité E3.S

Procédure

Etape 1. Ouvrez la porte de l'unité.

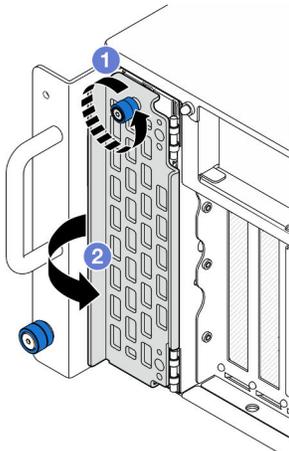


Figure 20. Ouverture de la porte de l'unité

- a. ① Desserrez la vis moletée. Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. ② Saisissez la vis moletée et ouvrez la porte de l'unité.

Etape 2. Retirez l'unité.

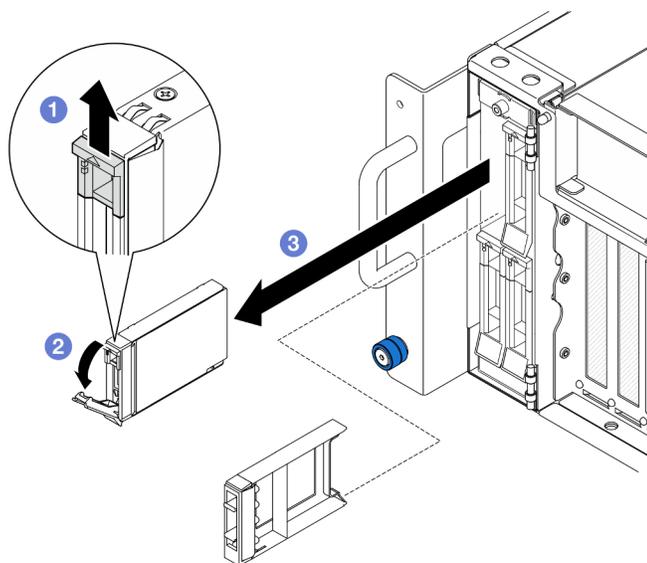


Figure 21. Retrait d'une unité 2,5 pouces

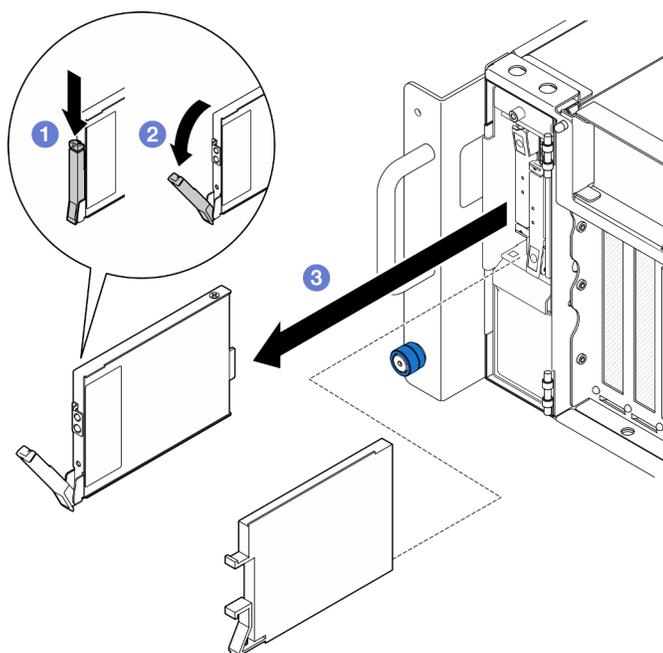


Figure 22. Retrait d'une unité E3.S

Remarque : La poignée de tiroir d'unité E3.S s'ouvre dans des sens différents selon l'emplacement de l'unité E3.S.

- a. ① Faites glisser le taquet de déverrouillage pour ouvrir la poignée du plateau.
- b. ② La poignée du plateau d'unité s'ouvre automatiquement.
- c. ③ Saisissez et tirez la poignée pour retirer l'unité de la baie d'unité.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement ou un obturateur. Voir « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 48.

2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Installation d'une unité remplaçable à chaud

Suivez les instructions de cette section pour installer une unité remplaçable à chaud.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Pour garantir le refroidissement adéquat du système, n'utilisez pas le serveur pendant plus de deux minutes sans qu'une unité ou un obturateur de baie d'unité ne soit installé dans chaque baie.
- Avant de retirer ou d'apporter des modifications aux unités, aux contrôleurs d'unité, y compris aux contrôleurs intégrés à la carte inférieure de processeur (MB) ou à la carte supérieure de processeur (BD CPU), aux fonds de panier d'unités ou aux câbles d'unité, sauvegardez toutes les données importantes stockées sur les unités.
- Avant de retirer tout composant d'une grappe RAID (unité, carte RAID, etc.), sauvegardez toutes les informations de configuration RAID.

Remarque : Pour obtenir une liste exhaustive des dispositifs en option pris en charge par le serveur, consultez le site <https://serverproven.lenovo.com>.

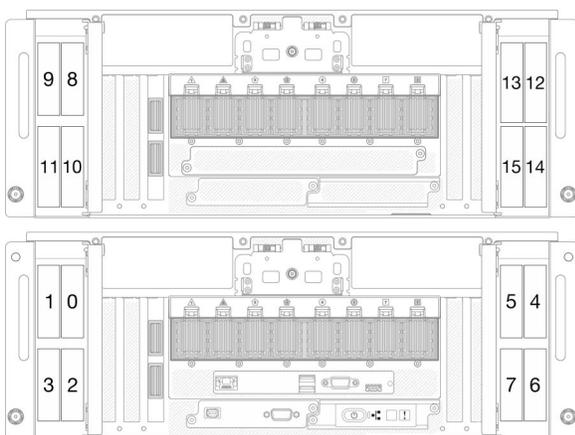


Figure 23. Numéros de baie d'unité de 2,5 pouces

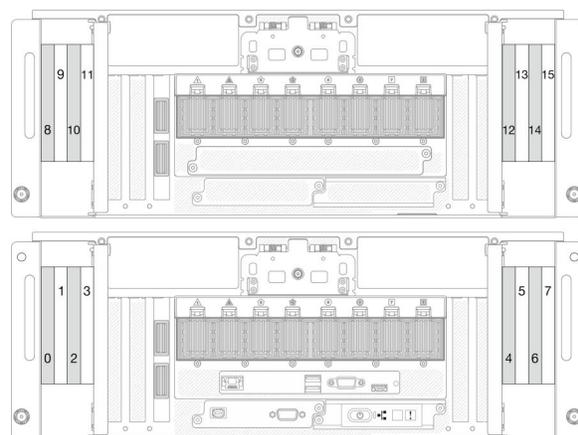


Figure 24. Numéros de baie d'unité E3.S

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. Mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau composant contre une zone non peinte externe du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Etape 2. Retirez l'obturateur de la baie d'unité s'il a été installé.
- Etape 3. Installez l'unité.

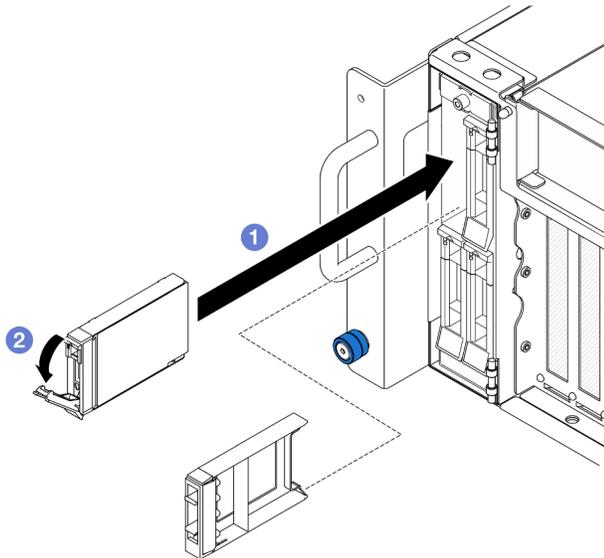


Figure 25. Installation d'une unité 2,5 pouces

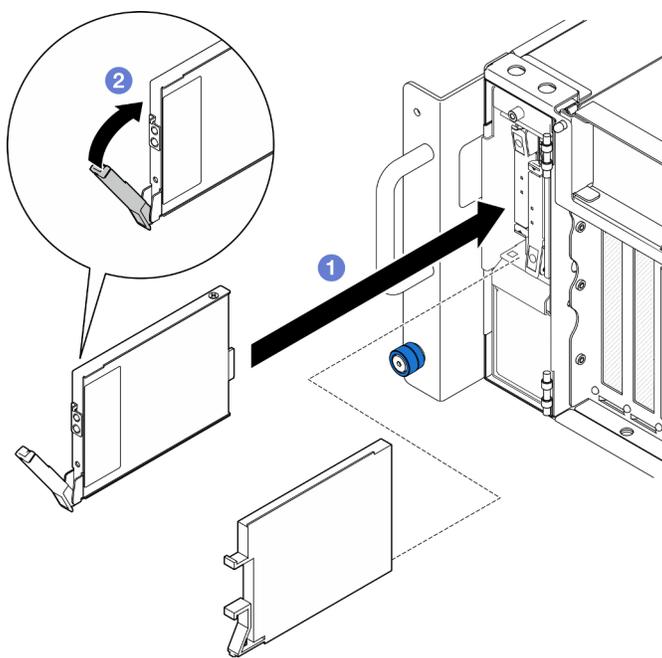


Figure 26. Installation d'une unité E3.S

Remarque : La poignée de tiroir d'unité E3.S s'ouvre dans des sens différents selon l'emplacement de l'unité E3.S.

- a. ① Vérifiez que la poignée du plateau est en position ouverte. Faites glisser l'unité dans la baie et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- b. ② Placez à nouveau la poignée en position verrouillée.

Etape 4. Fermez la porte de l'unité.

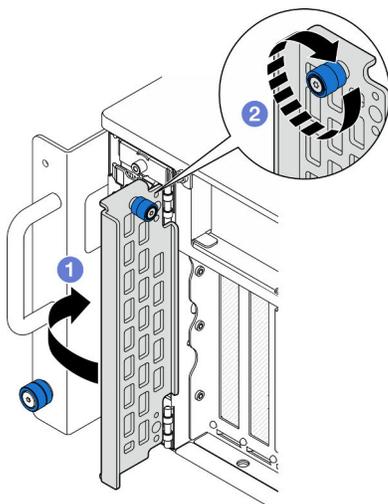


Figure 27. Fermeture de la porte de l'unité

- a. ① Saisissez la vis moletée et fermez la porte de l'unité.
- b. ② Serrez la vis moletée sur la porte de l'unité. Si nécessaire, utilisez un tournevis.

Après avoir terminé

1. Observez le voyant d'état de l'unité pour vérifier que celle-ci fonctionne correctement.
 - Si le voyant jaune est allumé en continu, elle fonctionne mal et doit être remplacée.
 - Si le voyant vert clignote, l'unité fonctionne.

Remarque : Si le serveur est configuré pour une opération RAID via un adaptateur ThinkSystem RAID, il se peut que vous deviez reconfigurer les batteries de disques après avoir installé les unités. Pour plus d'informations sur les opérations RAID et des instructions complètes concernant l'utilisation de l'adaptateur ThinkSystem RAID, voir la documentation correspondante.

2. Si l'une des baies d'unité est vide, placez-y des obturateurs de baie d'unité.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'un fond de panier d'unité

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour l'installation ou le retrait d'un fond de panier d'unité.

Retrait d'un fond de panier d'unité

Suivez les instructions de cette section pour retirer un fond de panier d'unité.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- b. Retirez toutes les unités remplaçables à chaud et les obturateurs d'unité. Voir « [Retrait d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 45.
- c. Prenez d'abord note du branchement des câbles ; débranchez ensuite les cordons d'alimentation et d'interface du fond de panier. Voir « [Cheminement des câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces](#) » à la page 231 pour plus d'informations sur le cheminement interne des câbles.

Etape 2. Retrait du fond de panier d'unité.

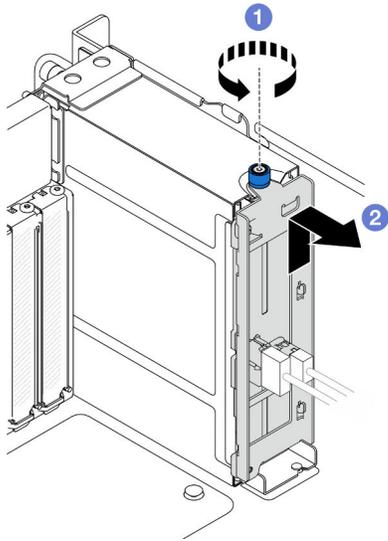


Figure 28. Retrait du fond de panier d'unité de 2,5 pouces

- a. 1 Desserrez la vis moletée. Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. 2 Décrochez le fond de panier d'unité et retirez-le du châssis.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement ou remplissez les baies d'unité correspondantes avec des obturateurs d'unité. Voir « [Installation d'un fond de panier d'unité](#) » à la page 53.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.
3. Si vous prévoyez de recycler le composant.
 - a. Retirez les deux vis et séparez le fond de panier de son support.

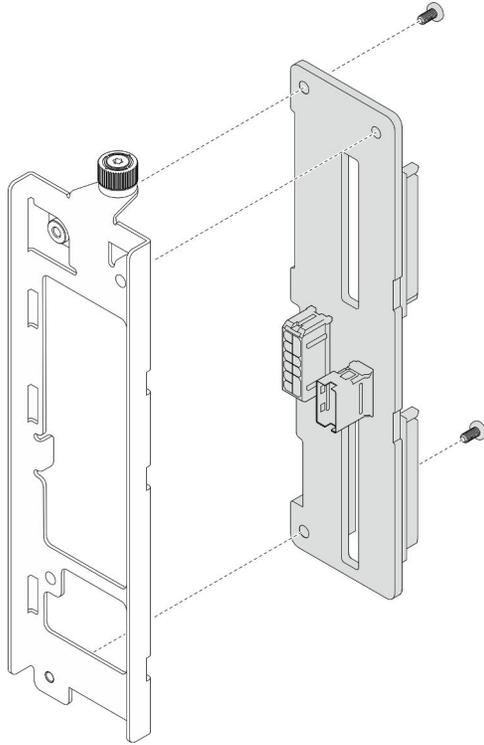


Figure 29. Démontage du fond de panier d'unité

- b. Recyclez le composant conformément à la réglementation en vigueur.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'un fond de panier d'unité

Suivez les instructions de cette section pour installer un fond de panier d'unité.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Installation du fond de panier d'unité.

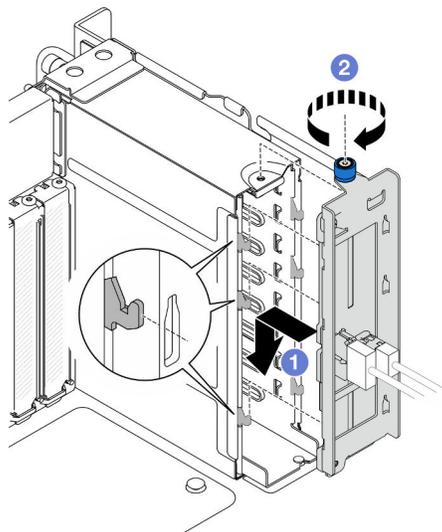


Figure 30. Installation du fond de panier d'unité 2,5 pouces

- 1 Accrochez le fond de panier d'unité sur le boîtier d'unités de disque dur.
- 2 Resserrez la vis moletée. Si nécessaire, utilisez un tournevis.

Après avoir terminé

1. Branchez les cordons d'alimentation et d'interface au fond de panier. Voir « [Cheminement des câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces](#) » à la page 231 pour plus d'informations sur le cheminement interne des câbles.
2. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud et les obturateurs d'unité. Voir « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 48.
3. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
4. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement du boîtier d'unités de disque dur

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer ou retirer un boîtier d'unités de disque dur.

Retrait d'un boîtier d'unités de disque dur

Suivez les instructions de cette section pour retirer un boîtier d'unités de disque dur.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- b. Retirez toutes les unités remplaçables à chaud et les obturateurs d'unité. Voir « [Retrait d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 45.
- c. Retirez le fond de panier d'unité ou l'assemblage de câbles E3.S. Voir « [Retrait d'un fond de panier d'unité](#) » à la page 51 ou « [Retrait d'un assemblage de câbles E3.S](#) » à la page 58.

Etape 2. Retirez le boîtier d'unités de disque dur.

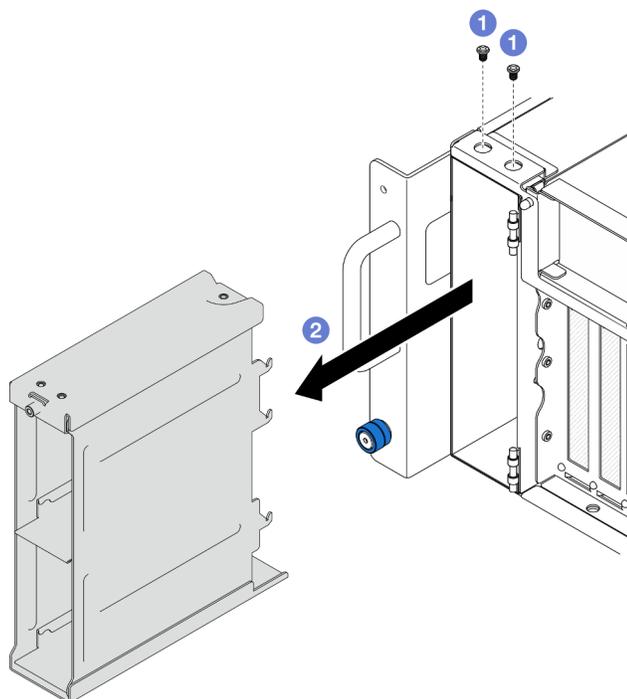


Figure 31. Retrait du boîtier d'unités de disque dur de 2,5 pouces

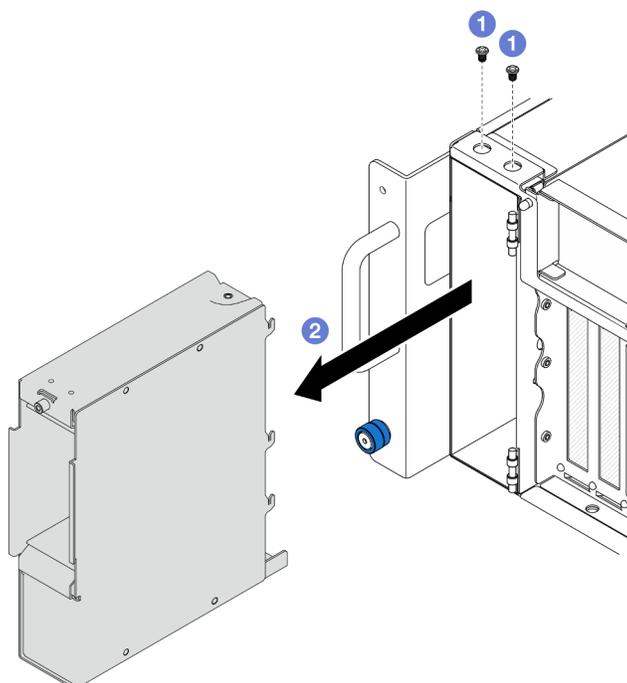


Figure 32. Retrait du boîtier d'unités de disque dur E3.S

- a. ❶ Retirez les deux vis.
- b. ❷ Faites glisser le boîtier d'unités de disque dur hors du châssis et retirez-le.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation d'un boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 56.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'un boîtier d'unités de disque dur

Suivez les instructions de cette section pour installer un boîtier d'unités de disque dur.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Installez le boîtier d'unités de disque dur.

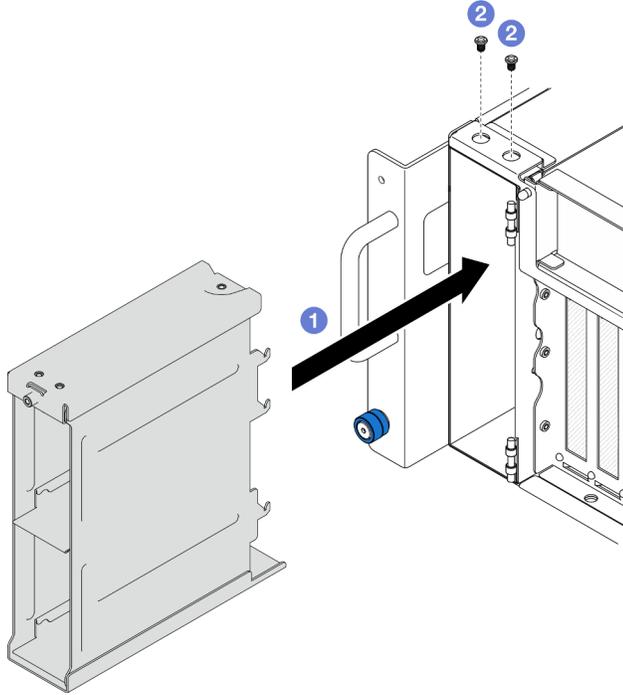


Figure 33. Installation d'un boîtier d'unités de disque dur de 2,5 pouces

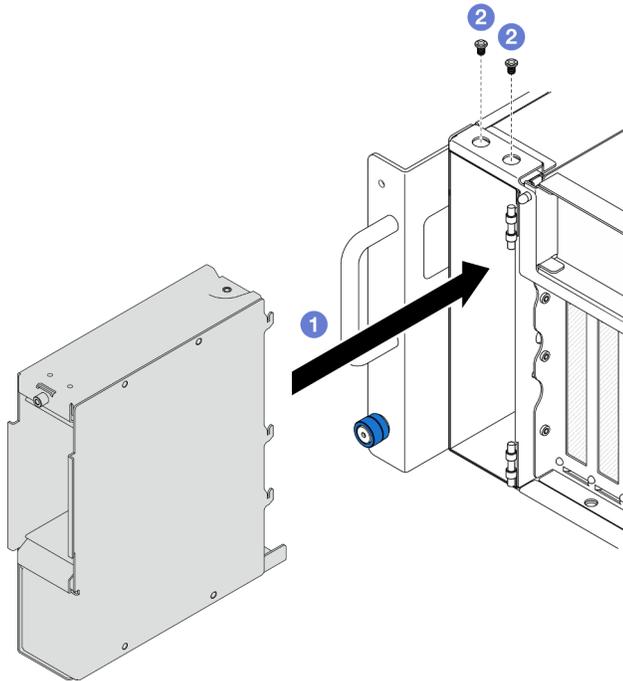


Figure 34. Installation d'un boîtier d'unités de disque dur E3.S

- a. ① Faites coulisser le boîtier d'unités de disque dur dans le châssis.
- b. ② Fixez le boîtier d'unités de disque dur avec deux vis.

Après avoir terminé

1. Réinstallez le fond de panier d'unité ou l'assemblage de câbles E3.S. Voir « [Installation d'un fond de panier d'unité](#) » à la page 53 ou « [Installation d'un assemblage de câbles E3.S](#) » à la page 59.
2. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud et les obturateurs d'unité. Voir « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 48.
3. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
4. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'un assemblage de câbles E3.S

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer ou retirer un assemblage de câbles E3.S.

Retrait d'un assemblage de câbles E3.S

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour le retrait d'un assemblage de câbles E3.S.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- b. Retirez toutes les unités remplaçables à chaud et les obturateurs d'unité. Voir « [Retrait d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 45.
- c. Prenez d'abord note du branchement des câbles ; débranchez ensuite les cordons d'alimentation et d'interface de la carte mezzanine et de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Cheminement des câbles de l'assemblage de câbles E3.S](#) » à la page 234 pour plus d'informations sur le cheminement interne des câbles.

Etape 2. Retirez l'assemblage de câbles E3.S.

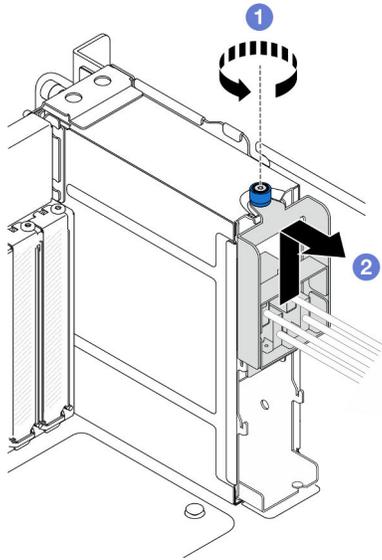


Figure 35. Retrait de l'assemblage de câbles E3.S

- a. 1 Desserrez la vis moletée. Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. 2 Décrochez l'assemblage de câbles E3.S et retirez-le du châssis.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement ou remplissez les baies d'unité correspondantes avec des obturateurs d'unité. Voir « [Installation d'un assemblage de câbles E3.S](#) » à la page 59.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un assemblage de câbles E3.S

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer un assemblage de câbles E3.S.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Installez l'assemblage de câbles E3.S.

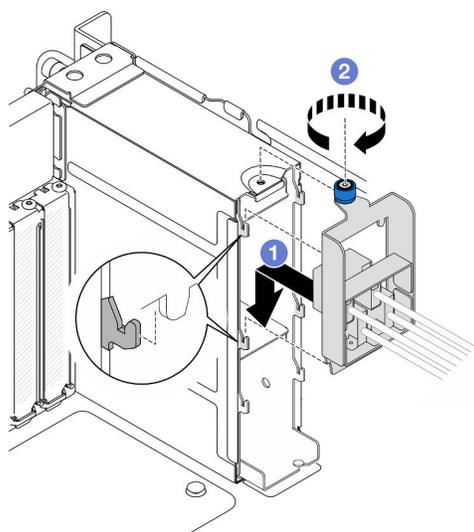


Figure 36. Installation de l'assemblage de câbles E3.S

- a. 1 Accrochez l'assemblage de câbles E3.S sur le boîtier d'unités de disque dur.
- b. 2 Resserrez la vis moletée. Si nécessaire, utilisez un tournevis.

Après avoir terminé

1. Branchez les cordons d'alimentation et d'interface sur la carte mezzanine et sur la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Cheminement des câbles de l'assemblage de câbles E3.S](#) » à la page 234 pour plus d'informations sur le cheminement interne des câbles.
2. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud et les obturateurs d'unité. Voir « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 48.
3. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
4. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Remplacement d'une bride EIA

Suivez les instructions de la présente section pour installer ou retirer une bride EIA.

Retrait d'une bride EIA

Suivez les instructions de la présente section pour retirer une bride EIA.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.

Etape 2. Retirez les neuf vis et retirez la bride EIA du châssis.

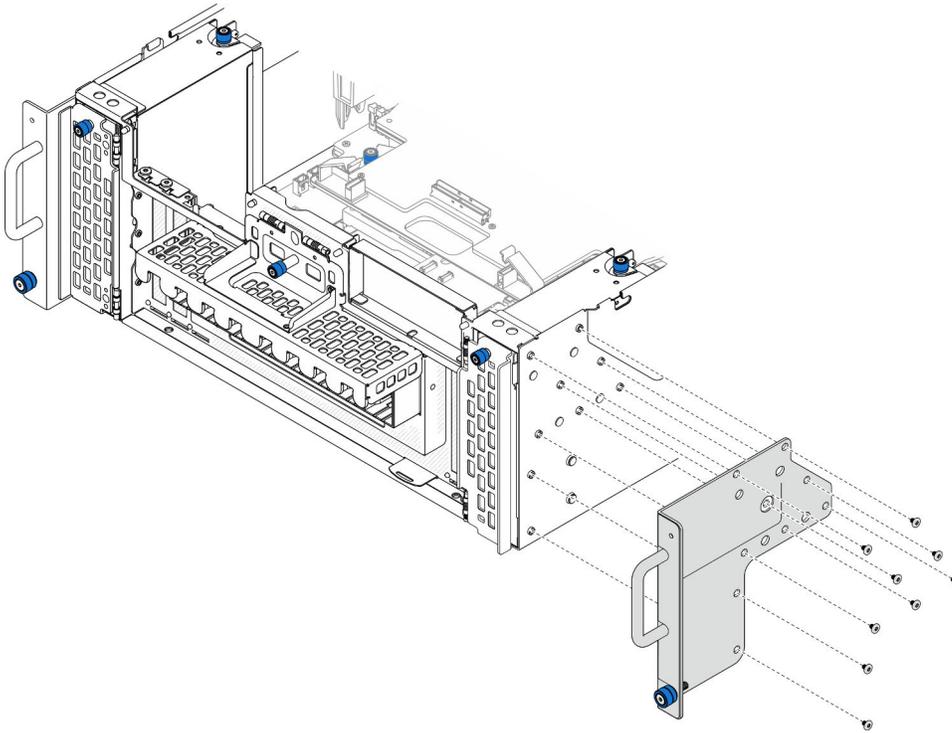


Figure 37. Retrait de la bride EIA

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation d'une bride EIA](#) » à la page 61.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'une bride EIA

Suivez les instructions de la présente section pour installer une bride EIA.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.

- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Alignez et installez la bride EIA sur le châssis et fixez-la à l'aide de neuf vis.

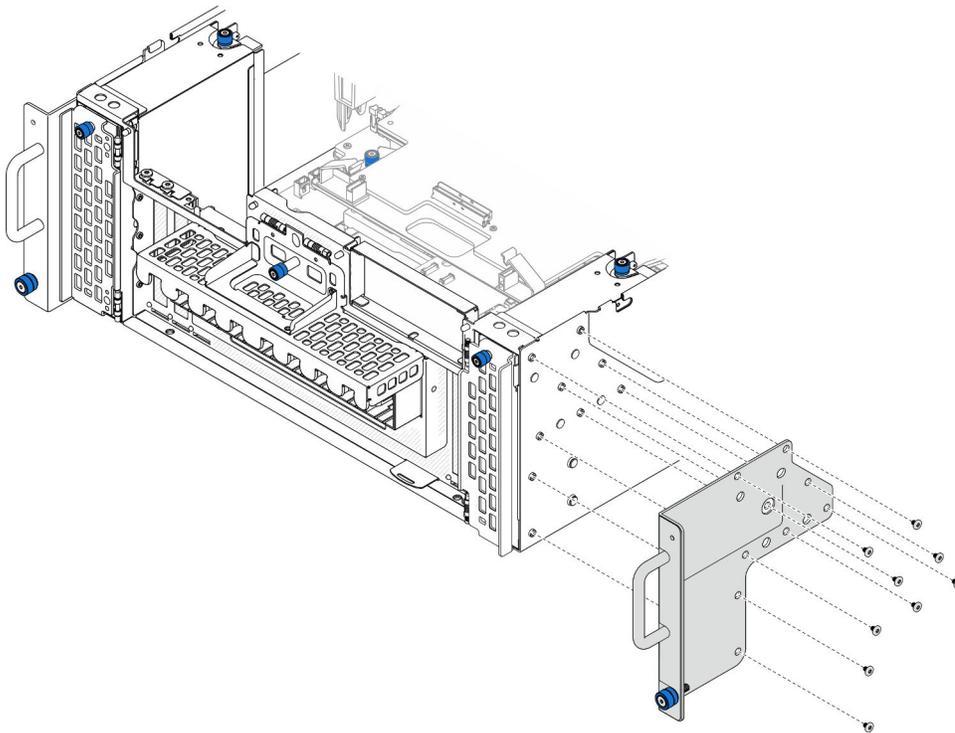


Figure 38. Installation de la bride EIA

Après avoir terminé

1. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'un assemblage de port Ethernet

Suivez les instructions de cette section pour installer ou retirer l'assemblage de port Ethernet.

Retrait d'un assemblage de port Ethernet

Suivez les instructions de cette section pour retirer l'assemblage de port Ethernet.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- b. Retirez le carter supérieur arrière. Voir « [Retrait du carter supérieur arrière](#) » à la page 203.
- c. Si vous remplacez le câble de l'assemblage de port Ethernet, retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) et la carte supérieure de processeur (BD CPU). Pour plus d'informations, voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32 et « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.

Etape 2. Retirez la vis qui fixe l'assemblage de port Ethernet ; saisissez ensuite l'assemblage de port Ethernet et sortez-le avec précaution du châssis.

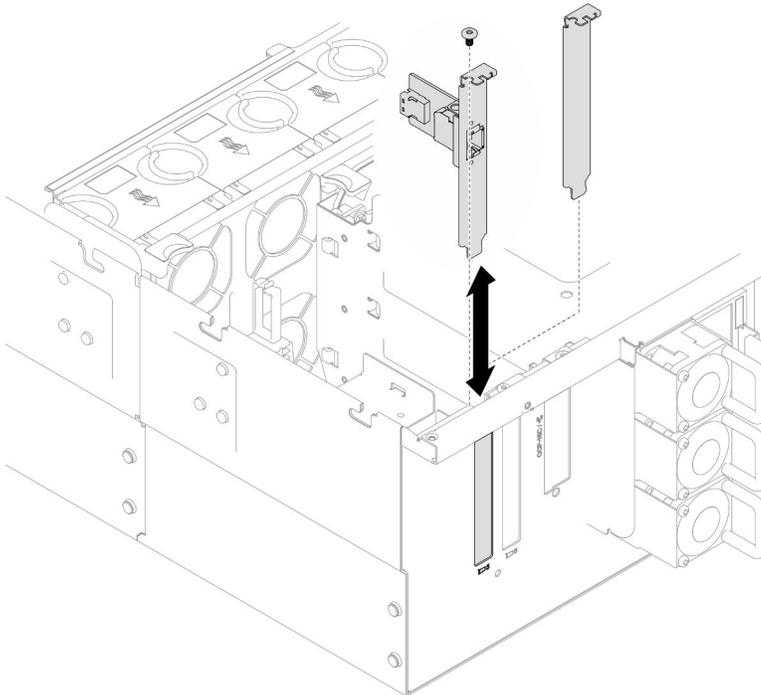


Figure 39. Retrait de l'assemblage de port Ethernet

- Etape 3. Débranchez le câble de l'assemblage de port Ethernet et de la carte d'interposition. Voir [« Cheminement des câbles de l'assemblage de port Ethernet » à la page 235](#).
- Etape 4. Si nécessaire, retirez les deux vis et séparez la carte de port Ethernet du support.

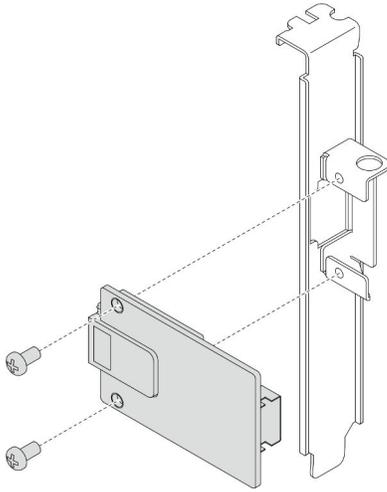


Figure 40. Retrait de la carte de port Ethernet

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir [« Installation d'un assemblage de port Ethernet » à la page 64](#).
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'un assemblage de port Ethernet

Suivez les instructions de cette section pour installer l'assemblage de port Ethernet.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez [« Conseils d'installation » à la page 1](#) et [« Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2](#) pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir [« Mise hors tension du serveur » à la page 10](#).
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Si nécessaire, alignez la carte de port Ethernet sur le support et installez deux vis pour la fixer.

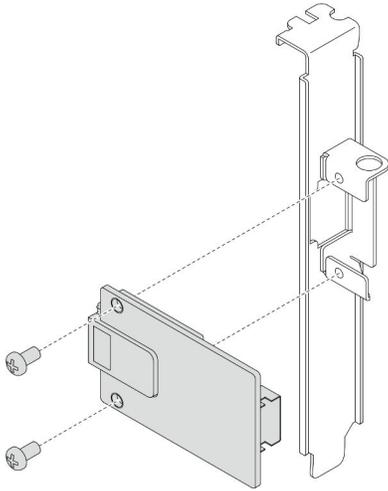


Figure 41. Installation de la carte de port Ethernet

- Etape 2. Branchez le câble sur l'assemblage de port Ethernet et sur la carte d'interposition. Voir « [Cheminement des câbles de l'assemblage de port Ethernet](#) » à la page 235.
- Etape 3. Alignez et installez l'assemblage de port Ethernet dans le châssis ; installez ensuite la vis pour fixer l'assemblage de port Ethernet.

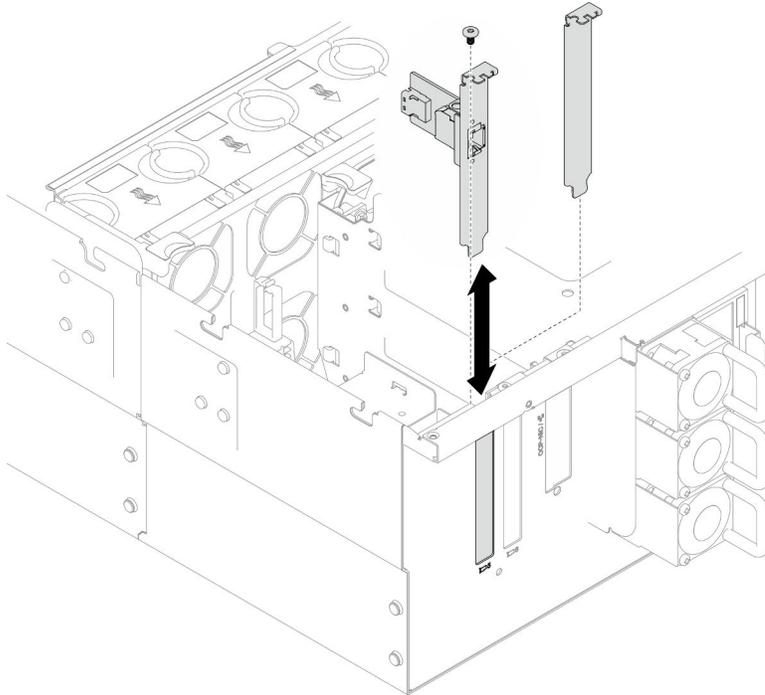


Figure 42. Installation de l'assemblage de port Ethernet

Après avoir terminé

1. Si vous avez remplacé le câble de l'assemblage de port Ethernet, réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU) et la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Pour plus d'informations, voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221 et « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
2. Réinstallez le carter supérieur arrière. Voir « [Installation du carter supérieur arrière](#) » à la page 205.
3. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
4. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'un ventilateur et d'un boîtier de ventilateur

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour le retrait ou l'installation des ventilateurs et d'un boîtier de ventilation.

Retrait d'un module ventilateur

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un module ventilateur.

À propos de cette tâche

S014



ATTENTION :

Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité peuvent être présents dans les composants. Seul un technicien de maintenance qualifié est habilité à retirer les carter où l'étiquette est apposée.

S017



ATTENTION :

Pales de ventilateurs mobiles dangereuses à proximité. Évitez tout contact avec les doigts ou toute autre partie du corps.

S033



ATTENTION :

Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent provoquer une surchauffe lorsqu'elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entraîner des projections de métal, des brûlures ou les deux.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.

Etape 2. Retirez le module ventilateur.

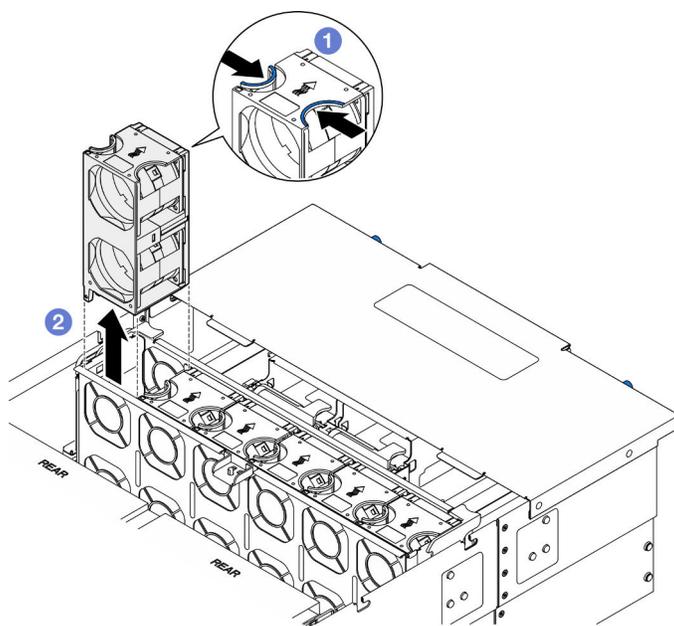


Figure 43. Retrait d'un module ventilateur

- a. ① Pincez et maintenez les points de contact sur la partie supérieure du module ventilateur.
- b. ② Soulevez le module ventilateur pour le retirer.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation d'un module ventilateur](#) » à la page 71. Assurez-vous que l'unité de remplacement est du même type que celle que vous avez retirée.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Retrait du boîtier de ventilation

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour le retrait d'un boîtier de ventilation.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S017



ATTENTION :

Pales de ventilateurs mobiles dangereuses à proximité. Évitez tout contact avec les doigts ou toute autre partie du corps.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- b. Retirez tous les modules ventilateur. Voir « [Retrait d'un module ventilateur](#) » à la page 66.

Etape 2. Retirez la cage de ventilateur.

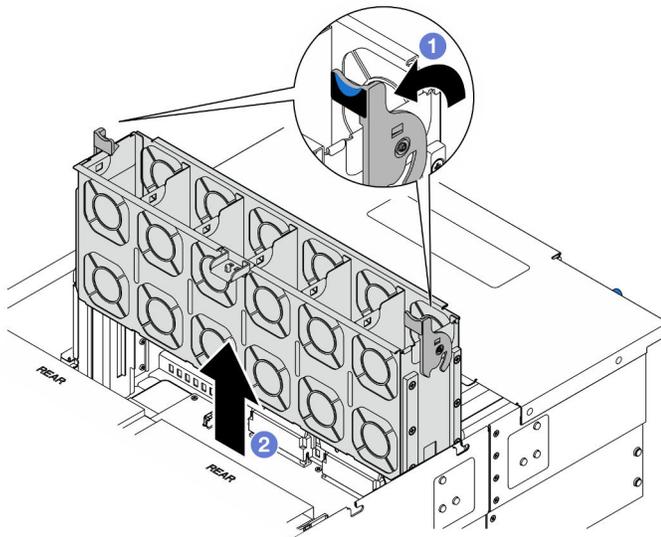


Figure 44. Retrait du boîtier de ventilation

- a. ① Soulevez et faites pivoter les loquets de déblocage du boîtier de ventilation afin de dégager le boîtier de ventilation du châssis.

- b. ② Soulevez le boîtier de ventilation pour le retirer.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation du boîtier de ventilation](#) » à la page 70.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du boîtier de ventilation

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer un boîtier de ventilation.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S017



ATTENTION :

Pales de ventilateurs mobiles dangereuses à proximité. Évitez tout contact avec les doigts ou toute autre partie du corps.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Etape 1. Installez le boîtier de ventilateur.

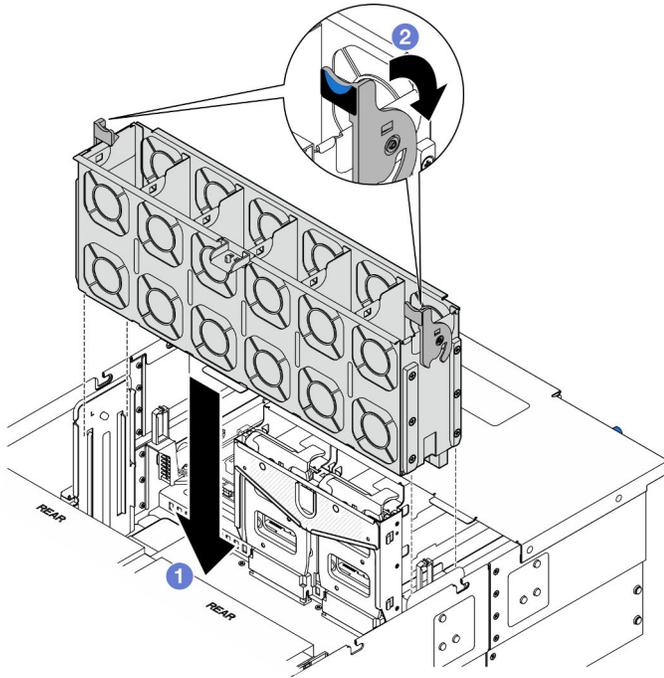


Figure 45. Installation du boîtier de ventilation

- a. 1 Alignez le boîtier de ventilation sur les guides de chaque côté du châssis ; ensuite, abaissez-le dans ce dernier.
- b. 2 Faites pivoter les taquets de déverrouillage du boîtier de ventilation jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.

Après avoir terminé

1. Réinstallez tous les modules ventilateur. Voir « [Installation d'un module ventilateur](#) » à la page 71.
2. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
3. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'un module ventilateur

Suivez les instructions de cette section pour installer un ventilateur remplaçable à chaud.

À propos de cette tâche

S014



ATTENTION :

Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité peuvent être présents dans les composants. Seul un technicien de maintenance qualifié est habilité à retirer les carters où l'étiquette est apposée.

S017



ATTENTION :

Pales de ventilateurs mobiles dangereuses à proximité. Évitez tout contact avec les doigts ou toute autre partie du corps.

S033



ATTENTION :

Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent provoquer une surchauffe lorsqu'elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entraîner des projections de métal, des brûlures ou les deux.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Alignez le module ventilateur avec l'emplacement du ventilateur dans le boîtier de ventilation ; ensuite, insérez le module ventilateur dans le boîtier de ventilation et poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

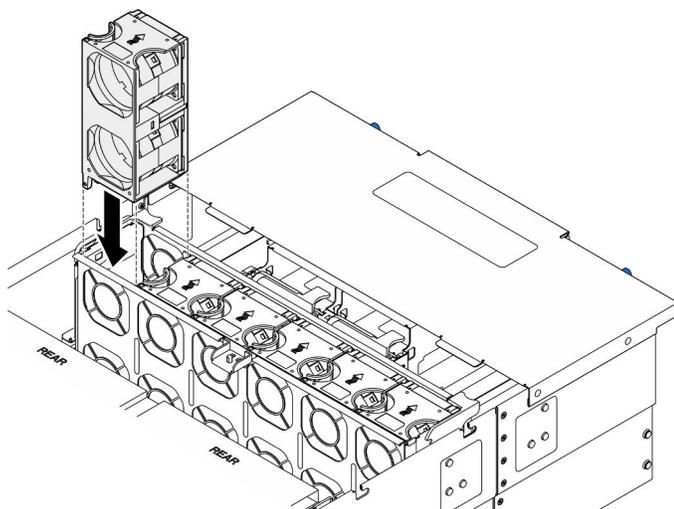


Figure 46. Installation d'un module ventilateur

Après avoir terminé

1. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'un module d'alimentation flash

Suivez les instructions de cette section pour retirer ou installer un module d'alimentation flash.

Retrait d'un module d'alimentation flash

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un module d'alimentation flash.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.

- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

- Etape 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- Etape 2. Repérez le module d'alimentation flash sur la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU).

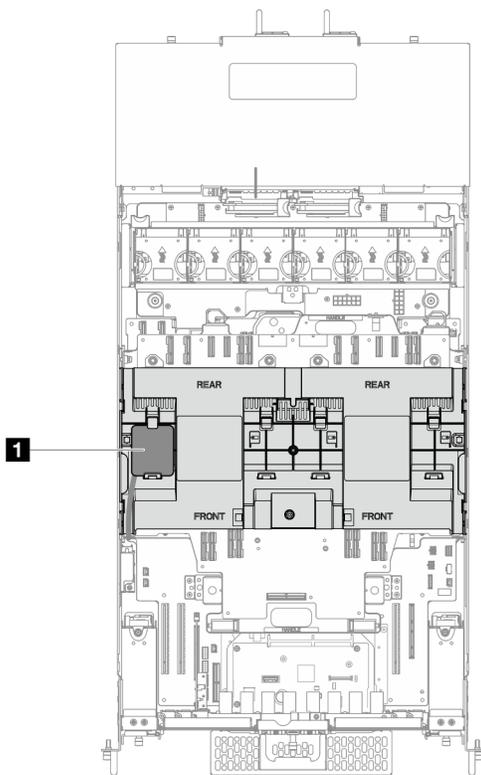


Figure 47. Emplacement du module d'alimentation flash

1 Emplacement du module d'alimentation flash

- Etape 3. Déconnectez le câble du module d'alimentation flash RAID de la rallonge.

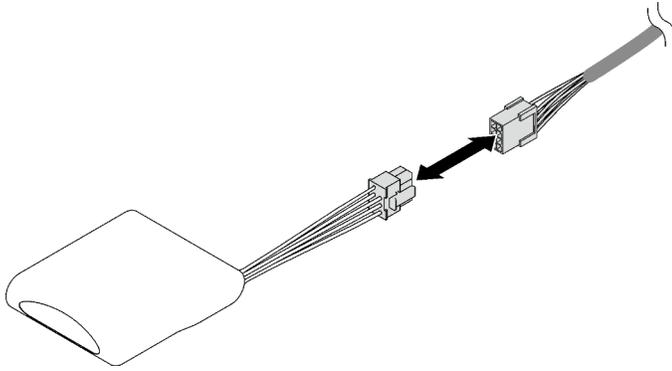


Figure 48. Déconnexion du câble du module d'alimentation flash

Étape 4. Retirez le module d'alimentation flash.

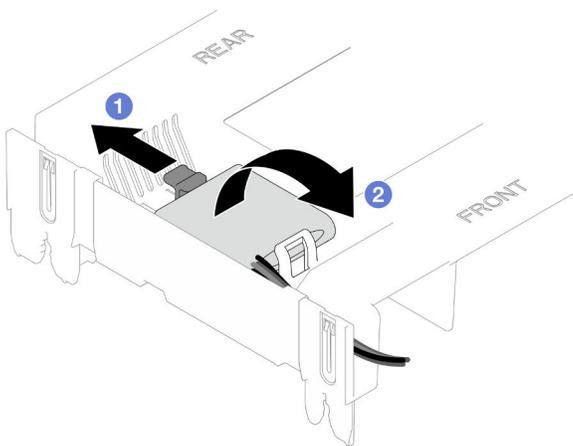


Figure 49. Retrait du module d'alimentation flash

- a. 1 Faites pivoter doucement la patte de retenue comme dans l'illustration.
- b. 2 Soulevez le module d'alimentation flash et retirez-le du support.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation d'un support de module d'alimentation Flash](#) » à la page 75.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'un support de module d'alimentation Flash

Suivez les instructions de la présente section pour installer un module d'alimentation flash.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau composant contre une zone non peinte externe du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Etape 2. Installez le module d'alimentation flash.

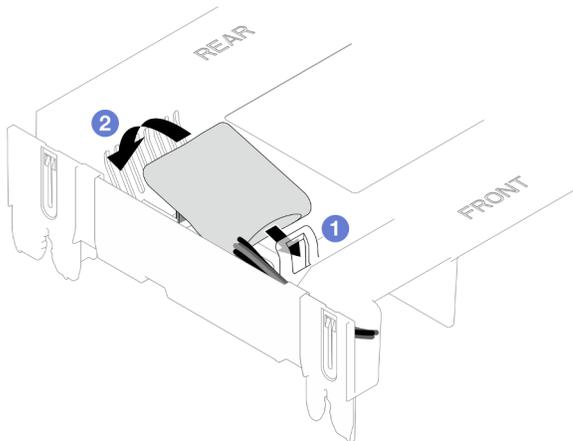


Figure 50. Installation du module d'alimentation flash

- 1 Notez l'orientation du module d'alimentation flash ; ensuite, insérez délicatement le module d'alimentation flash dans la patte de retenue située d'un des côtés, comme indiqué.
- 2 Appuyez sur le module d'alimentation flash de l'autre côté jusqu'à ce qu'il se mette en place.

Etape 3. Connectez le câble du module d'alimentation flash RAID à la rallonge.

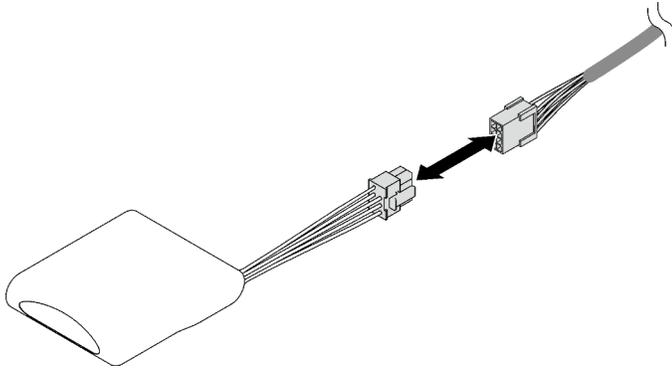


Figure 51. Connexion du câble au module d'alimentation flash

Etape 4. Connectez le module d'alimentation flash à l'adaptateur RAID à l'aide de la rallonge.

Après avoir terminé

1. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'un panneau opérateur avant

Suivez les instructions de cette section pour installer ou retirer le panneau opérateur avant.

Retrait du panneau opérateur avant

Suivez les instructions de cette section pour retirer le panneau opérateur avant.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.

- b. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
- c. Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.
- d. Pour le châssis principal uniquement, retirez le support. Voir « [Retrait du support](#) » à la page 179.
- e. Pour le châssis principal uniquement, retirez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Retrait de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 186.

Etape 2. Retrait du panneau opérateur avant.

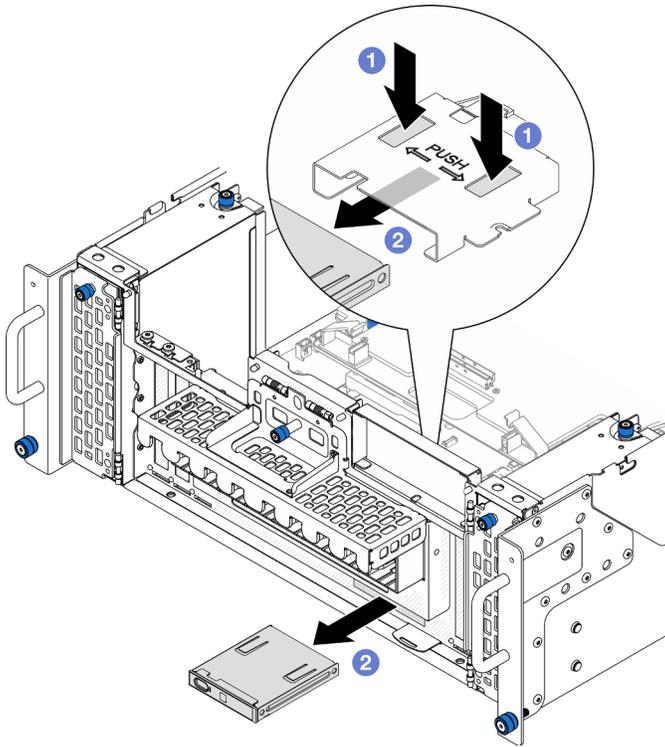


Figure 52. Retrait du panneau opérateur avant

- a. ① Appuyez sur les deux pattes de déverrouillage situées sur la partie supérieure du boîtier de panneau opérateur avant et maintenez-les enfoncées.
- b. ② Poussez le panneau opérateur avant vers l'extérieur depuis l'intérieur du châssis afin de le retirer.

Etape 3. Si nécessaire, retirez les deux vis et retirez le boîtier du panneau opérateur avant.

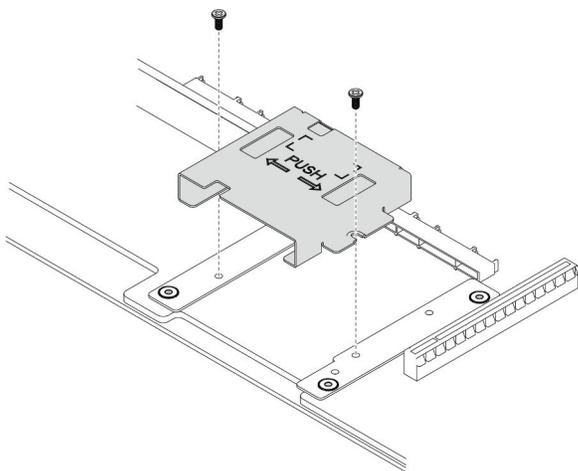


Figure 53. Retrait du boîtier du panneau opérateur avant

Etape 4. Si nécessaire, retirez les deux vis et retirez le support du panneau opérateur avant.

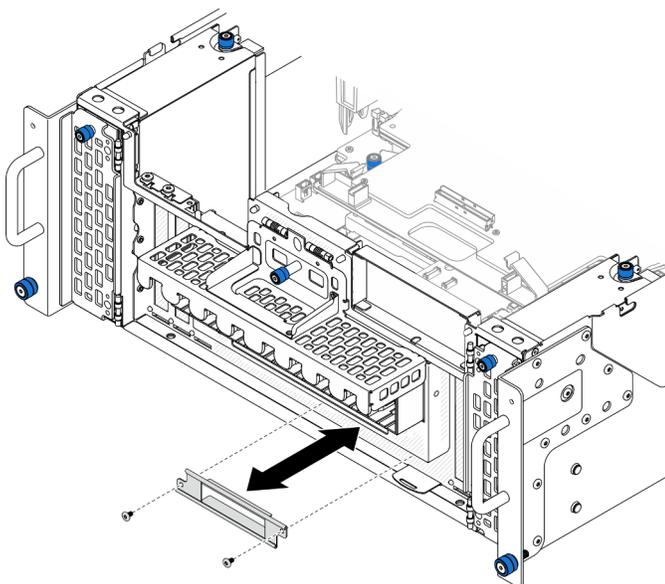


Figure 54. Retrait du support du panneau opérateur avant

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation du panneau opérateur avant](#) » à la page 79.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du panneau opérateur avant

Suivez les instructions de cette section pour installer le panneau opérateur avant.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Si nécessaire, installez le support du panneau opérateur avant sur le châssis et fixez-le à l'aide de deux vis.

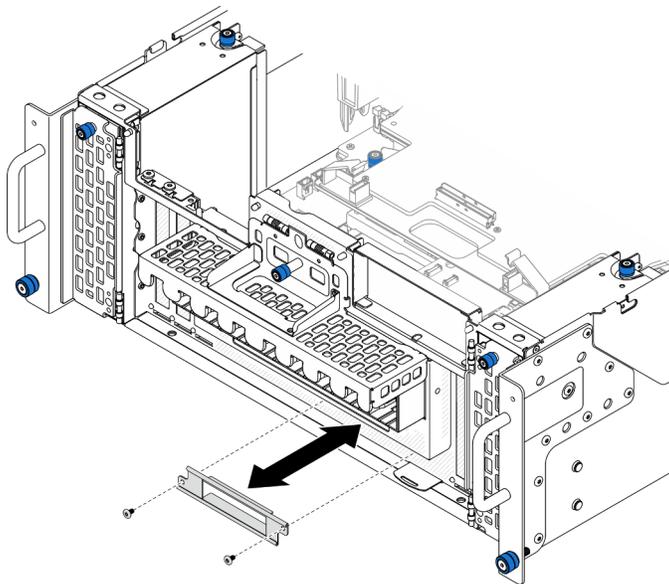


Figure 55. Installation du support de panneau opérateur avant

Etape 2. Si nécessaire, installez le boîtier du panneau opérateur avant sur la carte inférieure de processeur (MB) et fixez-le à l'aide de deux vis.

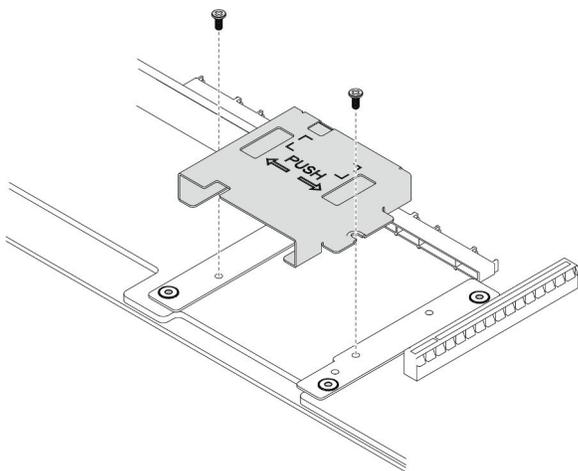


Figure 56. Installation du boîtier de panneau opérateur avant

Etape 3. Aligned et installez le panneau opérateur avant dans l'emplacement situé sur l'avant du châssis.

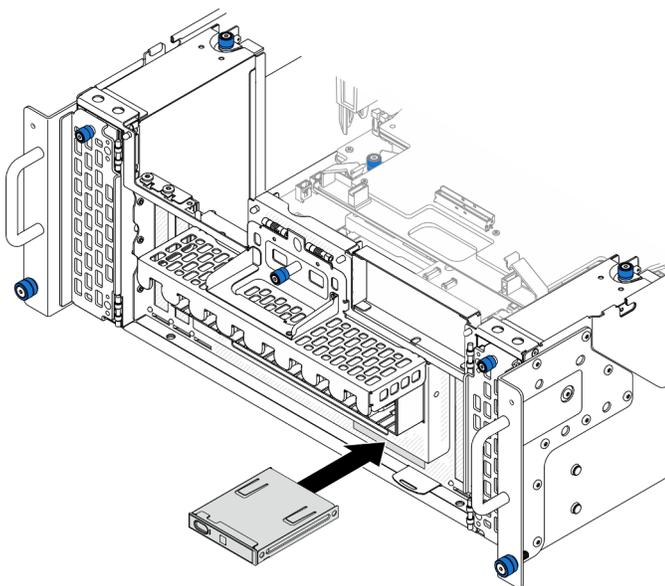


Figure 57. Installation du panneau opérateur avant

Après avoir terminé

1. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Installation de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 191.
2. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le support. Voir « [Installation du support](#) » à la page 180.
3. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
4. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
5. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement de commutateur de détection d'intrusion

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer le commutateur d'intrusion.

Retrait du commutateur de détection d'intrusion du carter supérieur

Suivez les instructions de cette section pour retirer le commutateur de détection d'intrusion du carter supérieur.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.

Etape 2. Débranchez le câble du commutateur de détection d'intrusion de la carte inférieure de processeur (MB).

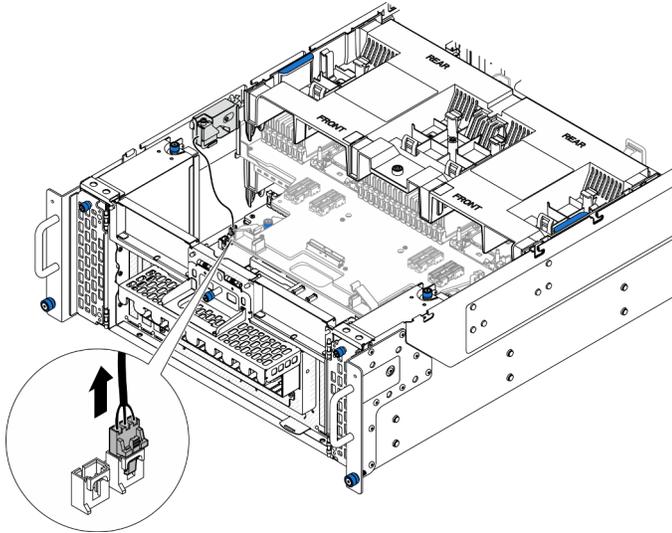


Figure 58. Débranchement du commutateur de détection d'intrusion

Etape 3. Retirez le commutateur de détection d'intrusion du carter supérieur.

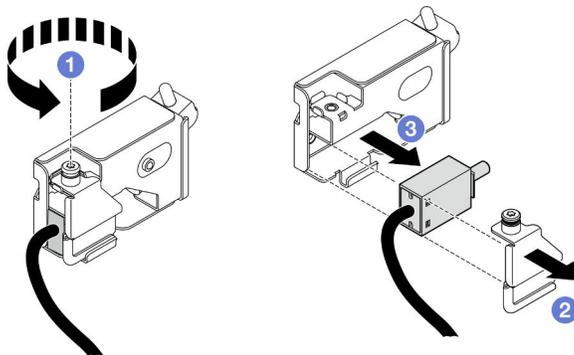


Figure 59. Retrait du commutateur de détection d'intrusion du carter supérieur

- a. ① Desserrez la vis imperdable.
- b. ② Retirez le cache du commutateur de détection d'intrusion.
- c. ③ Retirez le câble du commutateur d'intrusion du châssis.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation du commutateur de détection d'intrusion du carter supérieur](#) » à la page 84.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du commutateur de détection d'intrusion du carter supérieur

Suivez les instructions de la présente section pour installer le commutateur de détection d'intrusion du carter supérieur.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Installez le commutateur de détection d'intrusion du carter supérieur.

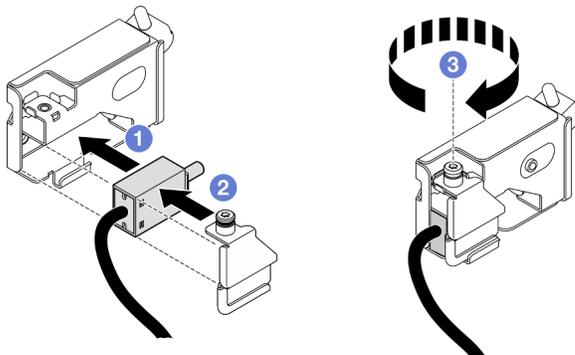


Figure 60. Installation du commutateur de détection d'intrusion du carter supérieur

- a. ① Aligned le commutateur de détection d'intrusion sur l'emplacement du châssis et poussez-le dedans.
- b. ② Aligned et installez le cache du commutateur de détection d'intrusion.
- c. ③ Serrez la vis imperdable qui fixe le cache du commutateur de détection d'intrusion.

Etape 2. Branchez le câble du commutateur de détection d'intrusion sur la carte inférieure de processeur (MB).

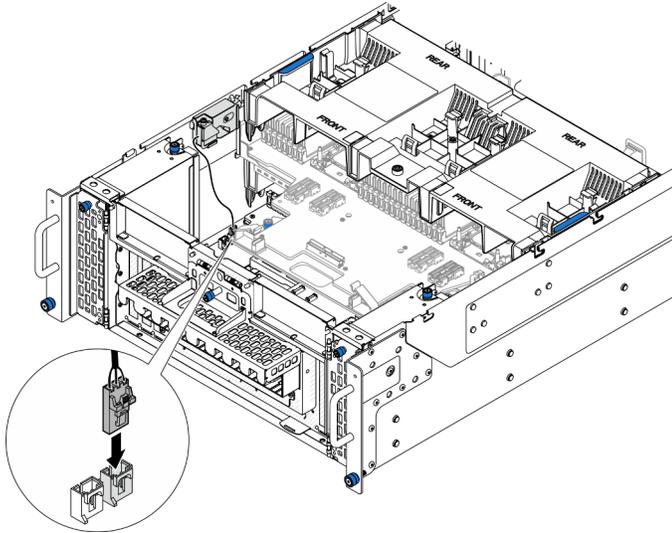


Figure 61. Branchement du commutateur de détection d'intrusion

Après avoir terminé

1. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « Installation du carter supérieur avant » à la page 208.
2. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Retrait du commutateur de détection d'intrusion avant

Suivez les instructions de cette section pour retirer le commutateur de détection d'intrusion avant.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Attention :

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 1 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 10.

- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- Retirez la carte de bande latérale. Voir « [Retrait de la carte de bande latérale](#) » à la page 174.

Etape 2. Débranchez le commutateur de détection d'intrusion.

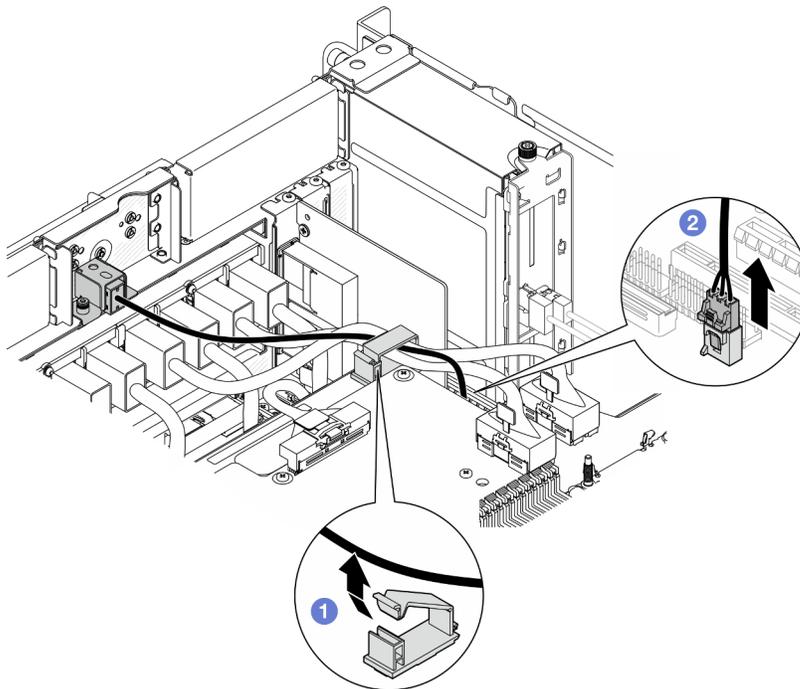


Figure 62. Débranchement du commutateur de détection d'intrusion

- 1 Ouvrez le clip de fixation et décrochez le câble de commutateur de détection d'intrusion.
- 2 Débranchez le câble du commutateur de détection d'intrusion de la carte inférieure de processeur (MB).

Etape 3. Retirez le bloc du commutateur de détection d'intrusion avant.

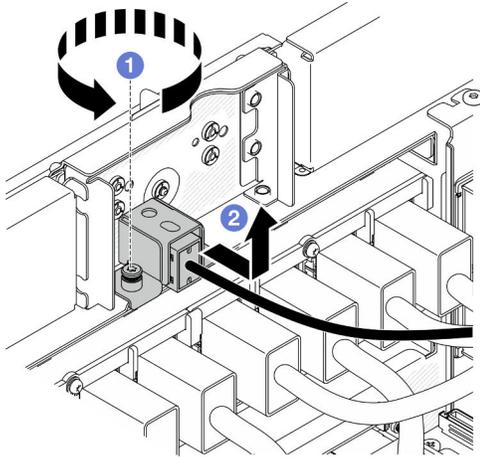


Figure 63. Retrait du bloc du commutateur de détection d'intrusion avant

- a. ① Desserrez la vis imperdable.
- b. ② Faites glisser le bloc du commutateur de détection d'intrusion vers l'avant du châssis et retirez-le.

Etape 4. Saisissez le commutateur, puis retirez-le de son support.

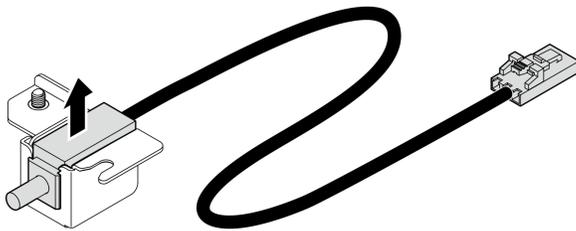


Figure 64. Retrait du commutateur de détection d'intrusion

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation du commutateur de détection d'intrusion avant](#) » à la page 87.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du commutateur de détection d'intrusion avant

Suivez les instructions de cette section pour installer le commutateur de détection d'intrusion avant.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.

- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Aligned le commutateur de détection d'intrusion sur le support et poussez-le dedans.

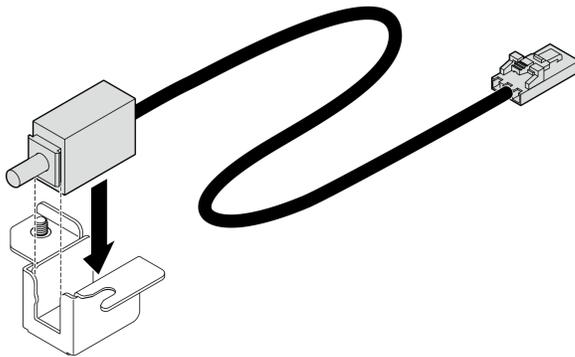


Figure 65. Installation du commutateur de détection d'intrusion

Etape 2. Installez le bloc du commutateur de détection d'intrusion avant.

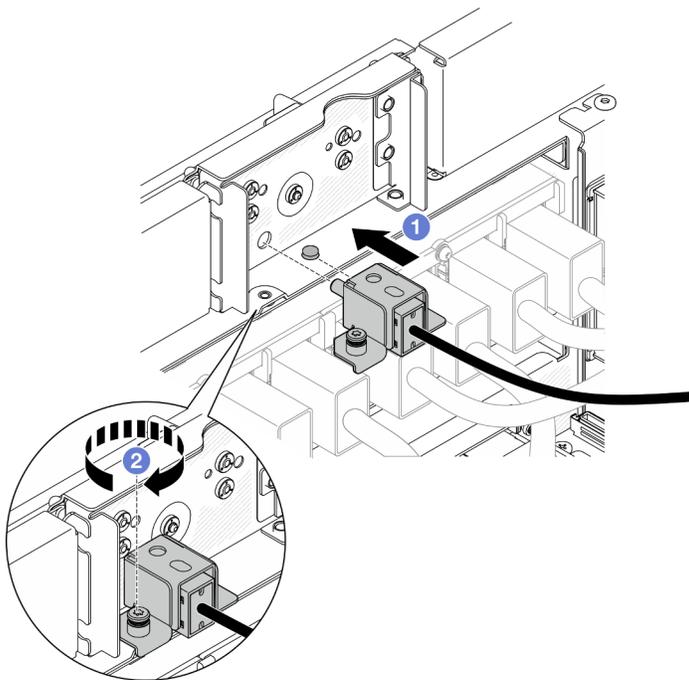


Figure 66. Installation du bloc du commutateur de détection d'intrusion avant

- 1 Aligned et installez le bloc du commutateur de détection d'intrusion dans le châssis.

- b. ② Serrez la vis imperdable qui fixe le bloc du commutateur de détection d'intrusion.

Etape 3. Branchez le commutateur de détection d'intrusion.

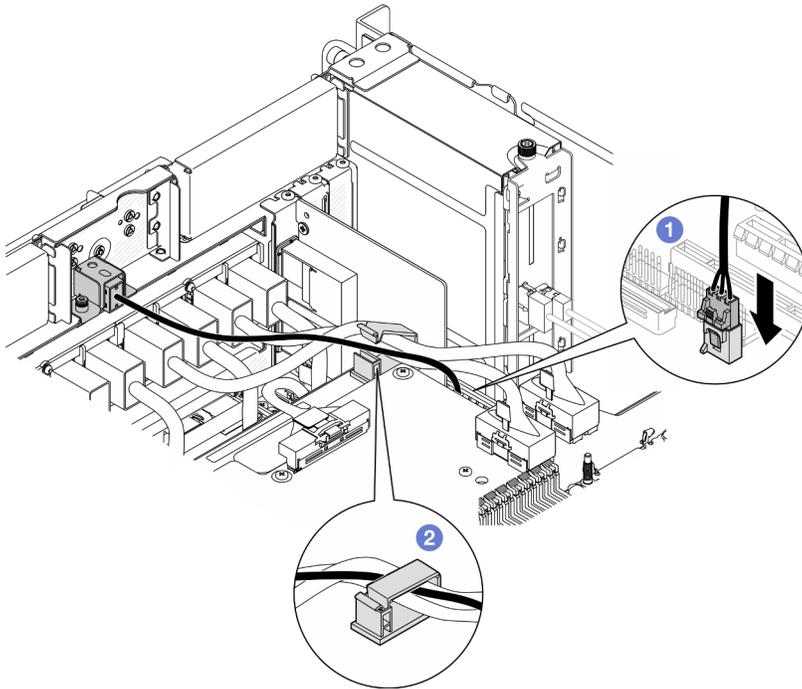


Figure 67. Branchement du commutateur de détection d'intrusion

- a. ① Branchez le câble du commutateur de détection d'intrusion sur la carte inférieure de processeur (MB).
- b. ② Acheminez le câble dans le clip de fixation, puis fermez-le.

Après avoir terminé

1. Réinstallez la carte de bande latérale. Voir « [Installation de la carte de bande latérale](#) » à la page 176.
2. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
3. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement de la carte inférieure de processeur (MB) (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer et installer la carte inférieure de processeur (MB).

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de le retirer ou de l'installer si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de la carte inférieure de processeur (MB)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer la carte inférieure de processeur (MB).

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Important :

- Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de le retirer ou de l'installer si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.
- Lors du remplacement de la carte inférieure de processeur (MB), mettez toujours à jour le serveur avec le dernier microprogramme ou restaurez le microprogramme préexistant. Assurez-vous de disposer de la dernière version du microprogramme, ou d'une copie du microprogramme existant.
- Lors du retrait des modules de mémoire, étiquetez le numéro d'emplacement sur chaque module de mémoire, retirez tous les modules de mémoire de la carte inférieure de processeur (MB), puis mettez-les de côté sur une surface de protection électrostatique en attendant de les réinstaller.
- **Lorsque vous débranchez les câbles, dressez une liste de chaque câble et notez les connecteurs reliés à chaque câble, afin de vous y référer après l'installation de la nouvelle carte inférieure de processeur (MB).**

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Étape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez et dégagez délicatement chaque bloc d'alimentation installé. Voir « [Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud](#) » à la page 151.
- b. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- c. Retirez la cage de ventilateur. Voir « [Retrait du boîtier de ventilation](#) » à la page 68.

- d. Retirez les deux cartes d'interposition d'alimentation. Voir « [Retrait de la carte d'interposition d'alimentation](#) » à la page 148.
- e. Retirez le tableau de distribution. Voir « [Retrait du tableau de distribution](#) » à la page 142.
- f. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
- g. Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.
- h. Retirez le support. Voir « [Retrait du support](#) » à la page 179.
- i. Pour le châssis principal uniquement, retirez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Retrait de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 186.
- j. Retirez la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 36.
- k. Pour le châssis principal uniquement, retirez le panneau opérateur avant et le boîtier du panneau opérateur avant. Voir « [Retrait du panneau opérateur avant](#) » à la page 77.
- l. Retirez les modules de processeur-dissipateur thermique. Voir « [Retrait d'un processeur et d'un dissipateur thermique](#) » à la page 155.
- m. Retirez les modules de mémoire. Voir « [Retrait d'un module de mémoire](#) » à la page 111.
- n. Retirez la carte de bande latérale. Voir « [Retrait de la carte de bande latérale](#) » à la page 174.
- o. Retirez la carte MicroSD. Voir « [Retrait de la carte MicroSD](#) » à la page 117.
- p. Retirez l'unité M.2 de la carte inférieure de processeur (MB). Voir « [Retrait d'une unité M.2](#) » à la page 99.
- q. Retirez les adaptateurs PCIe sur la carte inférieure de processeur (MB). Voir « [Retrait d'un adaptateur PCIe](#) » à la page 126.

Etape 2. Débranchez les câbles de module UPI.

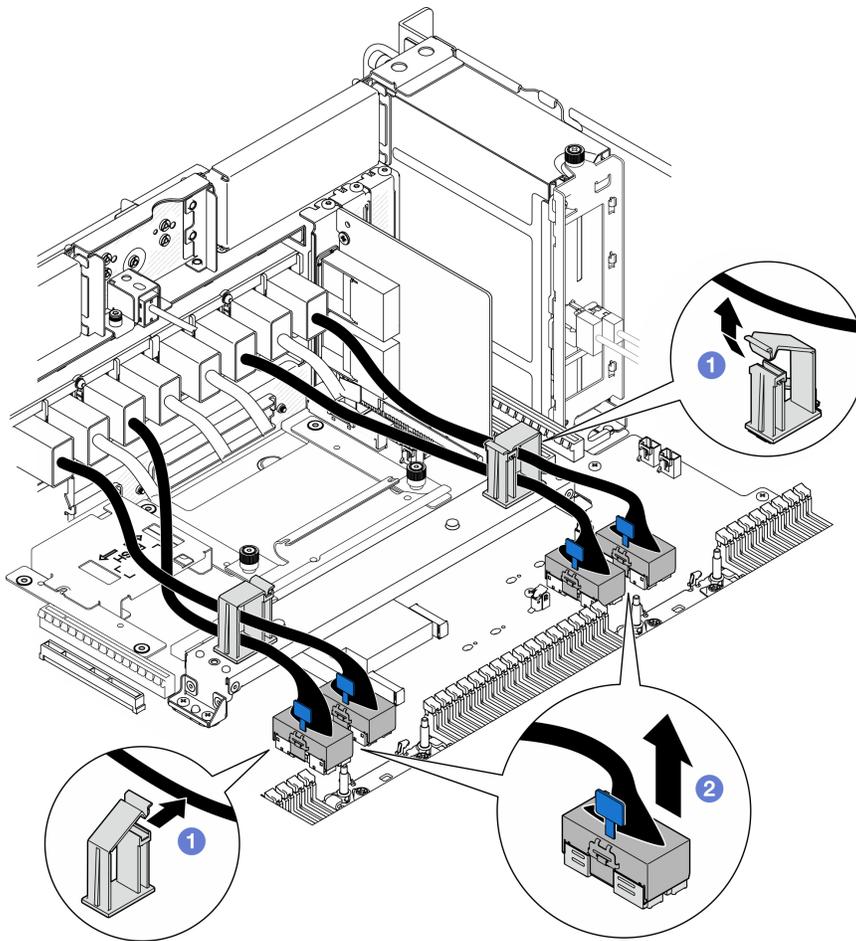


Figure 68. Débranchement des câbles de module UPI

- a. ① Ouvrez les clips de fixation et décrochez les câbles du module UPI.
- b. ② Débranchez les câbles de module UPI de la carte inférieure de processeur (MB).

Etape 3. Débranchez les câbles UPI internes de la carte inférieure de processeur (MB).

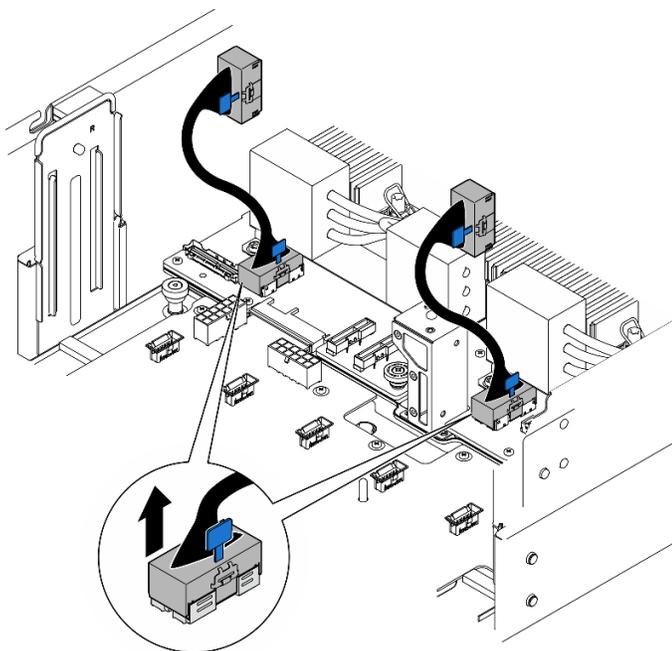


Figure 69. Débranchement des câbles UPI internes

Etape 4. Pour le châssis principal uniquement, débranchez le câble SCM.

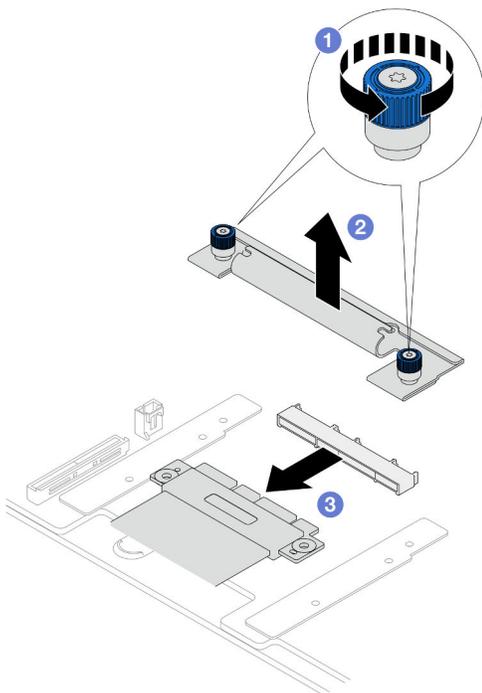


Figure 70. Débranchement du câble SCM

- a. ① Desserrez les deux vis moletée sur le support SCM. Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. ② Retirez le support SCM.
- c. ② Débranchez le câble SCM de la carte inférieure de processeur (MB).

- Etape 5. Dressez une liste de tous les câbles branchés sur la carte inférieure de processeur (MB) ; débranchez ensuite tous les câbles. Voir [Chapitre 2 « Cheminement interne des câbles » à la page 227](#).
- Etape 6. Retirez la carte inférieure de processeur (MB).

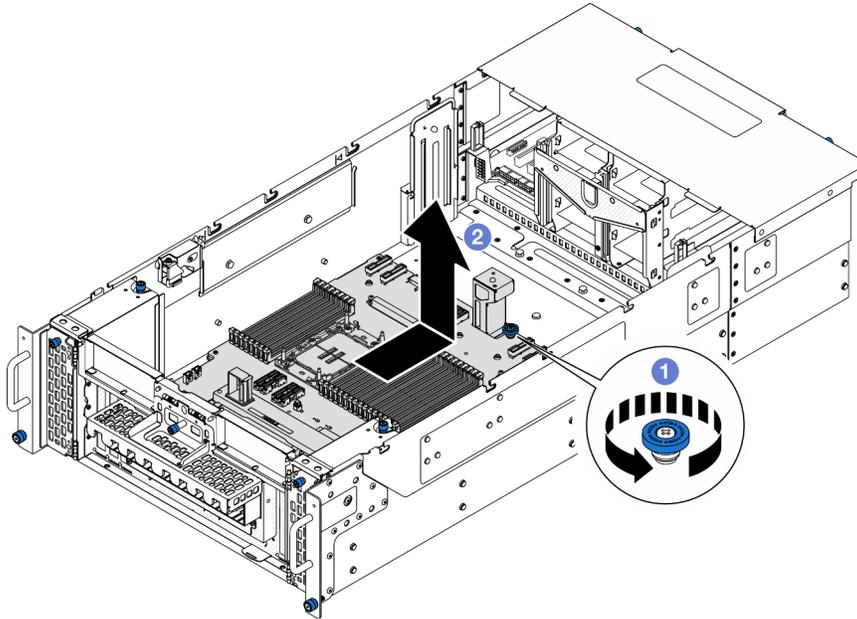


Figure 71. Retrait de la carte inférieure de processeur (MB)

Remarque : Cette poignée de carte inférieure de processeur (MB) sert uniquement à retirer la carte inférieure de processeur (MB). N'essayez pas de soulever l'ensemble du châssis avec elle.

- a. ① Desserrez la vis moletée qui fixe la carte inférieure du processeur (MB). Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. ② Saisissez la vis moletée et la poignée de la carte inférieure de processeur (MB) ; faites ensuite glisser la carte inférieure de processeur (MB) légèrement vers l'arrière du châssis pour la dégager et retirez-la.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 95.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Important : Avant de retourner la carte inférieure de processeur (MB), veillez à installer les caches du socket de processeur de la nouvelle carte inférieure de processeur (MB). Pour remplacer un cache du connecteur de processeur :

- a. Prenez un cache du bloc socket de processeur sur la nouvelle carte inférieure de processeur (MB) et orientez-le correctement au-dessus du bloc socket de processeur sur la carte inférieure de processeur (MB) retirée.
- b. Appuyez délicatement sur les pattes du cache du bloc connecteur de processeur, en appuyant sur les bords afin d'éviter d'endommager les broches du connecteur. Il se peut que vous entendiez un clic sur le cache de socket, ce qui signifie qu'il est solidement fixé.
- c. **Vérifiez que** le cache du connecteur est correctement relié au bloc connecteur de processeur.

3. Si vous souhaitez recycler le composant, voir « Démontage de la carte inférieure de processeur (MB) en vue du recyclage » dans le *Guide d'utilisation*.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation de la carte inférieure de processeur (MB)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer la carte inférieure de processeur (MB).

À propos de cette tâche

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de le retirer ou de l'installer si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Après avoir remplacé la carte inférieure de processeur (MB), mettez toujours à jour le serveur avec le dernier microprogramme ou restaurez le microprogramme préexistant.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Étape 1. Mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau composant contre une zone non peinte externe du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Étape 2. Installez la carte inférieure de processeur (MB).

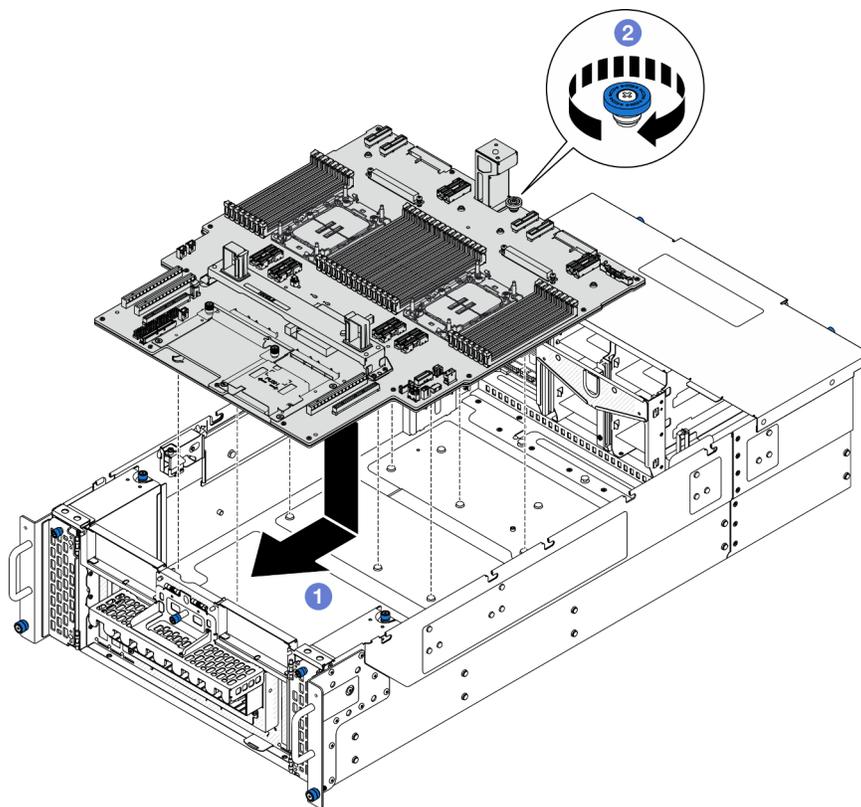


Figure 72. Installation de la carte inférieure de processeur (MB)

- a. ❶ Saisissez la vis moletée et la poignée de la carte inférieure de processeur (MB) ; abaissez ensuite la carte inférieure de processeur (MB) dans le châssis et faites-la glisser vers l'avant du châssis.
- b. ❷ Serrez la vis moletée pour fixer la carte inférieure du processeur (MB). Si nécessaire, utilisez un tournevis.

Etape 3. Pour le châssis principal uniquement ; si nécessaire, retirez la bande en caoutchouc ❶ du câble SCM.

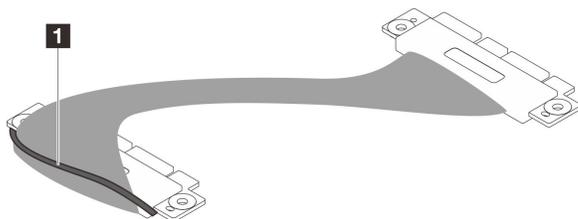


Figure 73. Retrait de l'emballage du câble SCM

Etape 4. Pour le châssis principal uniquement, branchez le câble SCM.

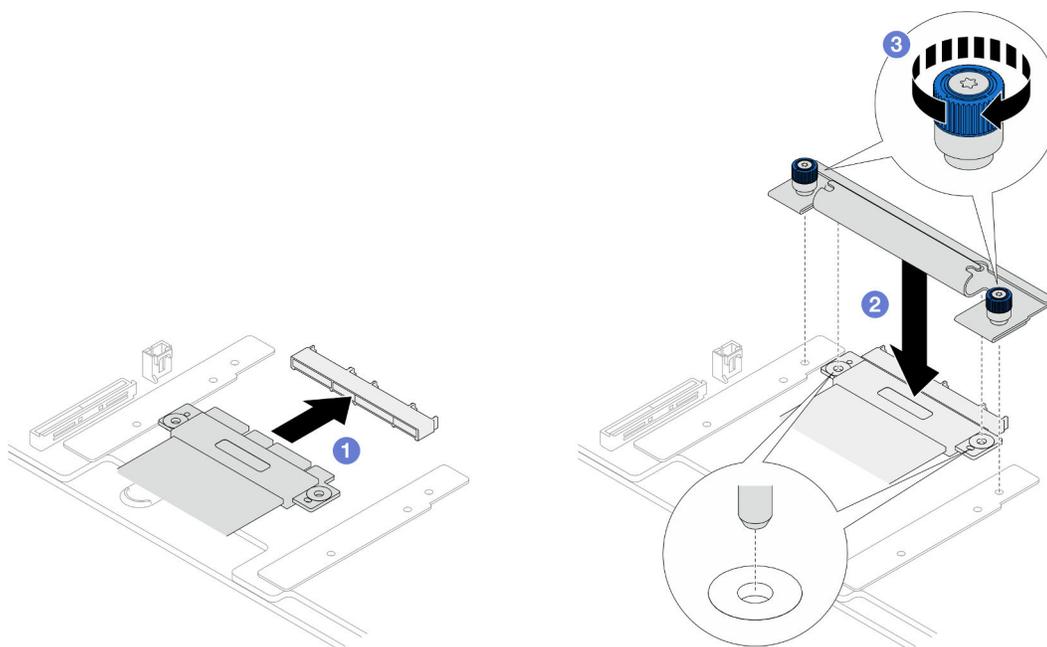


Figure 74. Branchement du câble SCM

- a. ❶ Branchez le câble SCM sur la carte inférieure de processeur (MB).
- b. ❷ Alignez les broches du support SCM sur les ouvertures du câble SCM ; abaissez ensuite le support SCM dans le câble SCM.
- c. ❷ Serrez les deux vis moletées pour fixer le câble SCM. Si nécessaire, utilisez un tournevis.

Etape 5. Branchez les câbles UPI internes sur la carte inférieure de processeur (MB).

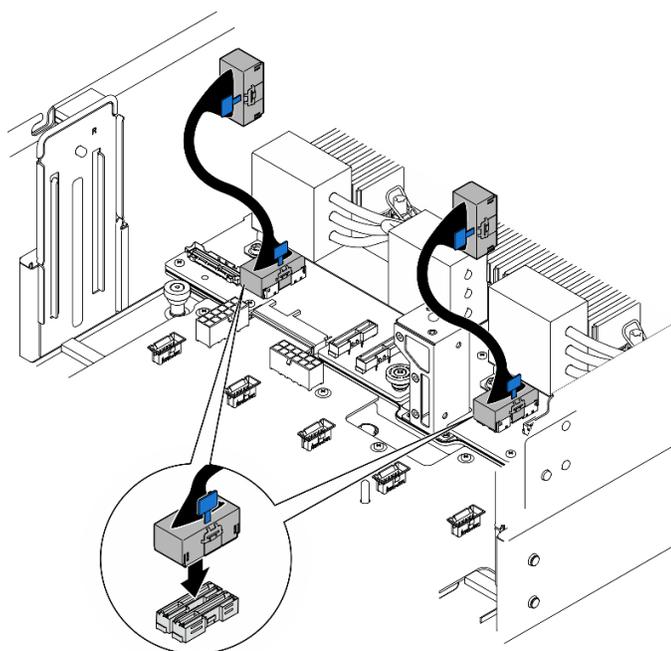


Figure 75. Branchement des câbles UPI internes

Etape 6. Branchez les câbles du module UPI.

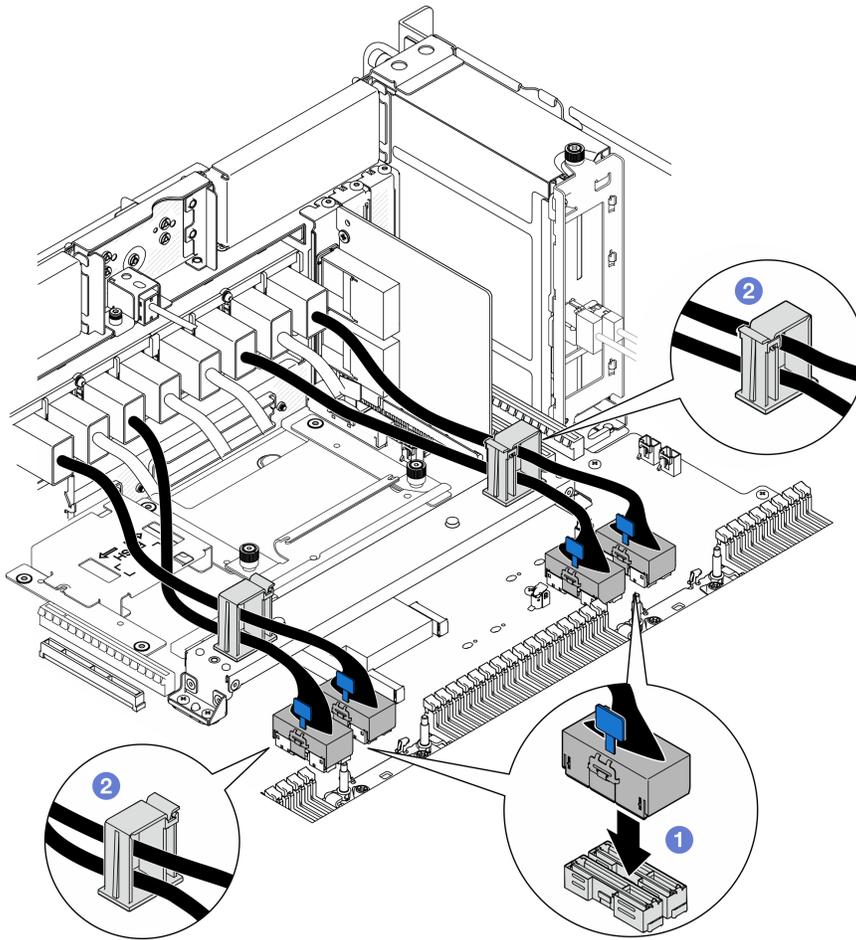


Figure 76. Branchement des câbles du module UPI

- a. ① Branchez les câbles du module UPI sur la carte inférieure de processeur (MB).
- b. ② Faites passer les câbles du module UPI à travers les clips de fixation et fermez-les.

Etape 7. Rebranchez tous les câbles sur la carte inférieure du processeur (MB). Voir [Chapitre 2 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 227.

Après avoir terminé

1. Réinstallez les adaptateurs PCIe sur la carte inférieure de processeur (MB). Voir « [Installation d'un adaptateur PCIe](#) » à la page 130.
2. Réinstallez l'unité M.2 sur la carte inférieure de processeur (MB). Voir « [Installation d'une unité M.2](#) » à la page 108.
3. Installez la carte microSD. Voir « [Installation de la carte microSD](#) » à la page 118.
4. Installez la carte de bande latérale. Voir « [Installation de la carte de bande latérale](#) » à la page 176.
5. Réinstallez les modules de mémoire. Voir « [Installation d'un module de mémoire](#) » à la page 114.
6. Réinstallez les modules de processeur-dissipateur thermique. Voir « [Installation d'un processeur-dissipateur thermique](#) » à la page 161.

7. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Installation de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 191.
8. Réinstallez le support. Voir « [Installation du support](#) » à la page 180.
9. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le panneau opérateur avant et le boîtier du panneau opérateur avant. Voir « [Installation du panneau opérateur avant](#) » à la page 79.
10. Réinstallez la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 38.
11. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
12. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
13. Réinstallez le tableau de distribution. Voir « [Installation du tableau de distribution](#) » à la page 145.
14. Réinstallez les deux cartes d'interposition d'alimentation. Voir « [Installation de la carte d'interposition d'alimentation](#) » à la page 150.
15. Réinstallez le boîtier de ventilation. Voir « [Installation du boîtier de ventilation](#) » à la page 70.
16. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
17. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « [Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud](#) » à la page 153.
18. Vérifiez que tous les composants ont été remontés correctement et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de vis à l'intérieur du serveur.
19. Rebranchez les cordons d'alimentation et autres câbles préalablement retirés.
20. Mettez le serveur et les périphériques sous tension. Pour plus d'informations, voir « [Mise sous tension du serveur](#) » à la page 9.
21. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'un adaptateur d'amorçage M.2 et d'une unité M.2

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer une unité M.2 et un adaptateur d'amorçage M.2.

Retrait d'une unité M.2

Suivez les instructions de la présente section pour retirer une unité M.2.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Reportez-vous aux procédures qui correspondent à votre configuration afin de suivre la bonne procédure de retrait.

- « [Retrait de l'unité M.2 de l'adaptateur d'amorçage M.2](#) » à la page 100
- « [Retrait de l'unité M.2 de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 100

Retrait de l'unité M.2 de l'adaptateur d'amorçage M.2

Procédure

Etape 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.

Etape 2. Retirez l'unité M.2.

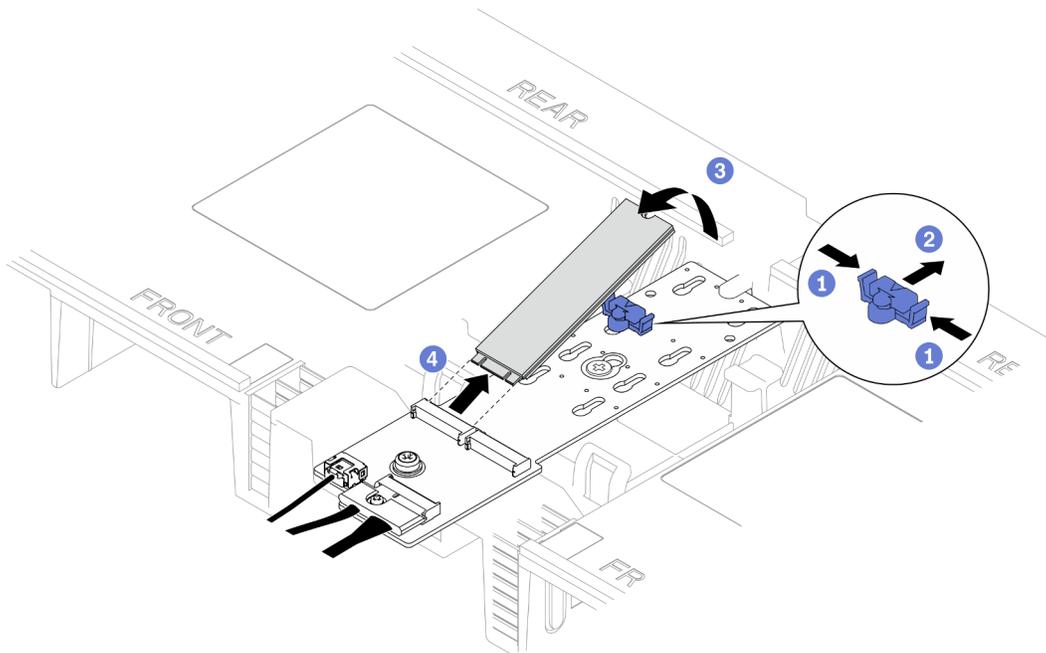


Figure 77. Retrait de l'unité M.2

- 1 Pincez et maintenez le clip de retenue.
- 2 Faites glisser le dispositif de retenue vers l'arrière pour libérer l'unité M.2 de l'adaptateur d'amorçage M.2.
- 3 Faites pivoter le côté arrière de l'unité M.2 hors de l'adaptateur d'amorçage M.2.
- 4 Dégagez l'unité M.2 de l'emplacement à un angle de 30 degrés environ.

Retrait de l'unité M.2 de la carte inférieure de processeur (MB)

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- b. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.

- c. Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.
- d. Pour le châssis principal uniquement, retirez le support. Voir « [Retrait du support](#) » à la page 179.
- e. Pour le châssis principal uniquement, retirez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Retrait de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 186.

Étape 2. Retirez l'unité M.2.

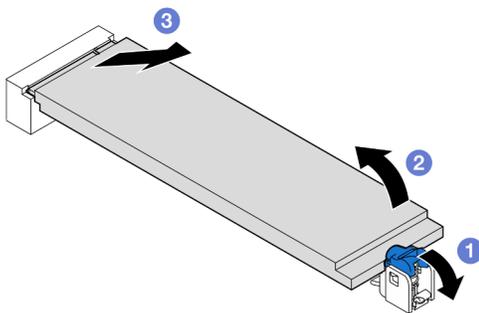


Figure 78. Retrait de l'unité M.2

- a. ① Appuyez sur la patte de retenue M.2 bleue.
- b. ② L'unité M.2 se relève légèrement de la carte inférieure de processeur (MB).
- c. ③ Tenez le bord de l'unité M.2 pour la retirer de l'emplacement d'unité M.2 à un angle d'environ 15 degrés.

Après avoir terminé

1. Ajustez le dispositif de retenue sur l'adaptateur d'amorçage M.2 afin de l'adapter à la taille spécifique de l'unité M.2 que vous souhaitez installer. Pour plus d'informations, voir « [Ajustement du dispositif de retenue M.2](#) » à la page 105.
2. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation d'une unité M.2](#) » à la page 108.
3. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Retrait de l'adaptateur d'amorçage M.2.

Suivez les instructions de cette section pour retirer l'adaptateur d'amorçage M.2.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.

- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- Retirez toutes les unités M.2 de l'adaptateur d'amorçage M.2. Voir « [Retrait d'une unité M.2](#) » à la page 99.

Etape 2. Débranchez les câbles de l'adaptateur d'amorçage M.2.

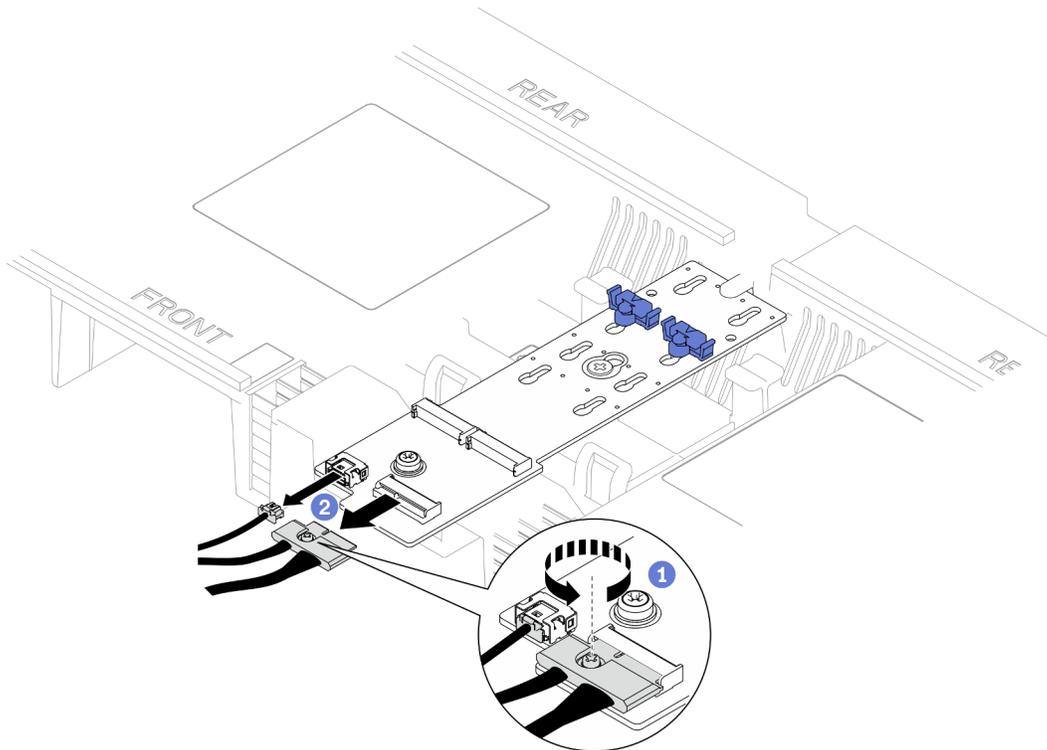


Figure 79. Débranchement du câble de l'adaptateur d'amorçage M.2

- ① Desserrez la vis captive qui fixe le câble à l'aide d'un tournevis.
- ② Débranchez les câbles de l'adaptateur d'amorçage M.2.

Etape 3. Retirez l'adaptateur d'amorçage M.2.

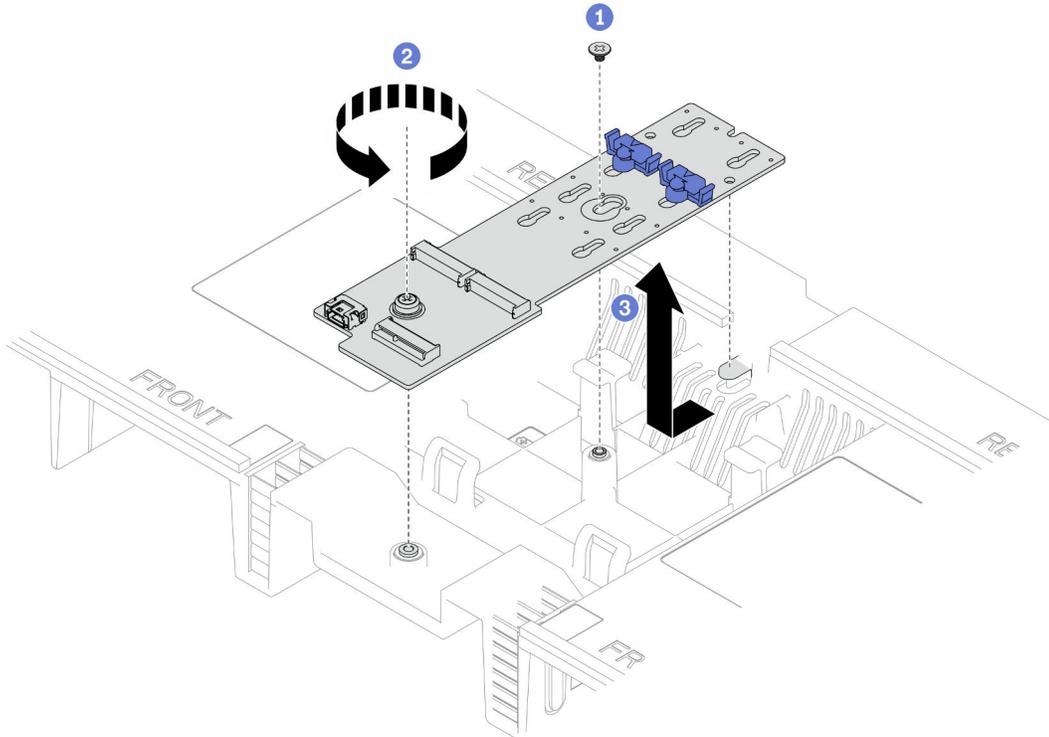


Figure 80. Retrait de l'adaptateur d'amorçage M.2

- a. ❶ Desserrez la vis qui fixe la partie centrale de l'adaptateur d'amorçage M.2 sur la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU).
- b. ❷ Desserrez la vis qui fixe l'extrémité de l'adaptateur d'amorçage M.2 sur la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU).
- c. ❸ Faites glisser l'adaptateur d'amorçage M.2 vers l'avant du châssis et soulevez-le hors de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU).

Etape 4. Si nécessaire, débranchez les câbles de l'adaptateur d'amorçage M.2 de la carte inférieure de processeur (MB).

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de l'adaptateur d'amorçage M.2](#) » à la page 103.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation de l'adaptateur d'amorçage M.2

Suivez les instructions de cette section pour installer l'adaptateur d'amorçage M.2.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Si nécessaire, branchez les câbles de l'adaptateur d'amorçage M.2 sur la carte inférieure de processeur (MB).

Etape 2. Installez l'adaptateur d'amorçage M.2.

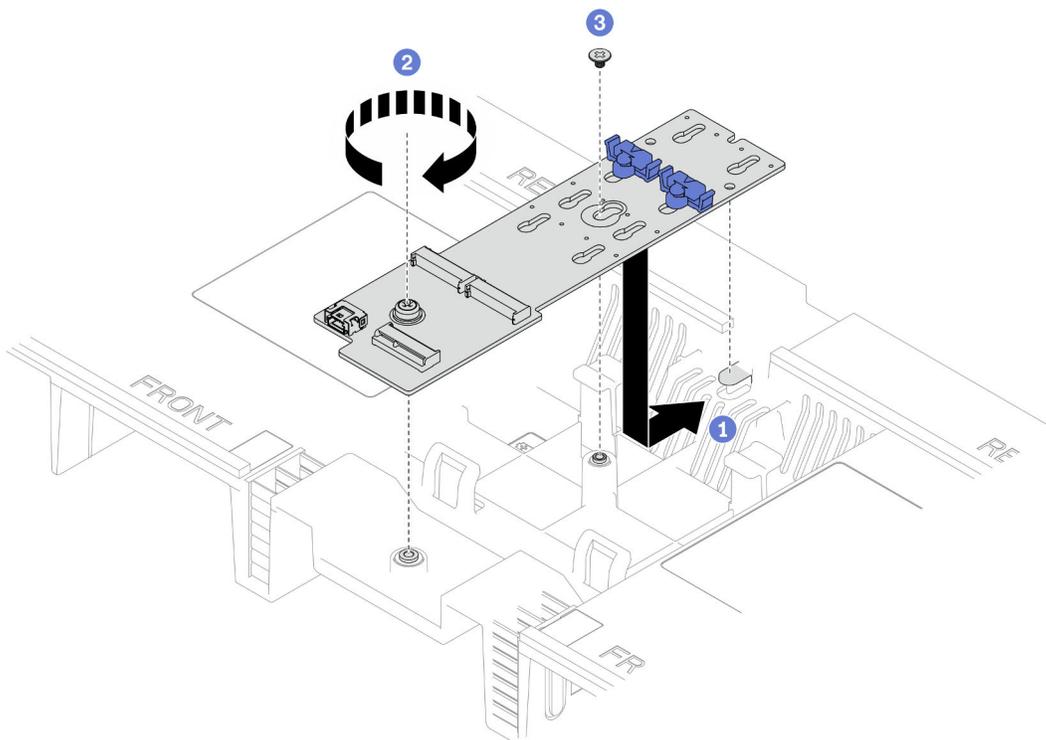


Figure 81. Installation de l'adaptateur d'amorçage M.2

- 1 Abaissez l'adaptateur d'amorçage M.2 dans la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) ; faites ensuite glisser l'adaptateur d'amorçage M.2 vers l'arrière du châssis jusqu'à ce qu'il soit en place.

- b. ② Installez la vis qui fixe l'extrémité de l'adaptateur d'amorçage M.2 sur la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU).
- c. ③ Installez la vis qui fixe la partie centrale de l'adaptateur d'amorçage M.2 sur la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU).

Etape 3. Branchez les câbles sur l'adaptateur d'amorçage M.2.

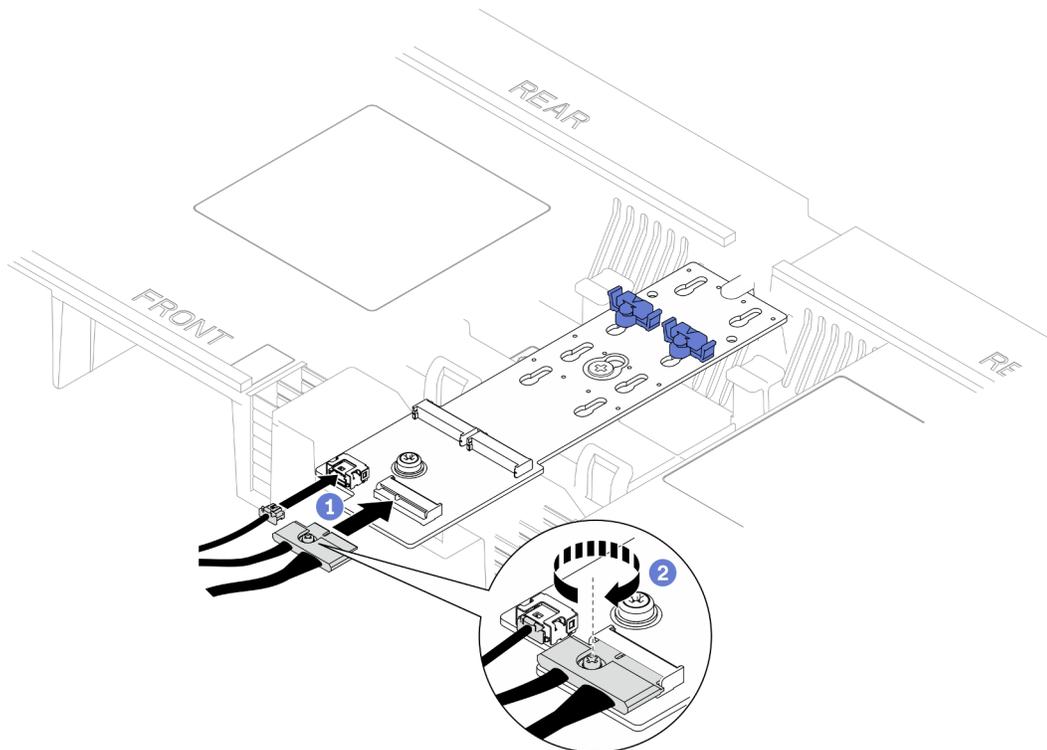


Figure 82. Branchement du câble à l'adaptateur d'amorçage M.2

1. ① Branchez les câbles sur l'adaptateur d'amorçage M.2.
2. ② Serrez la vis captive à l'aide d'un tournevis pour fixer le câble à l'adaptateur d'amorçage M.2.

Après avoir terminé

1. Réinstallez les unités M.2 sur l'adaptateur d'amorçage M.2. Voir « [Installation d'une unité M.2](#) » à la page 108.
2. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
3. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Ajustement du dispositif de retenue M.2

Les informations ci-après vous indiquent comment ajuster la position du dispositif de retenue M.2.

À propos de cette tâche

Parfois, vous devrez ajuster le dispositif de retenue du disque M.2 dans une boutonnière adaptée à la taille spécifique de l'unité M.2 que vous souhaitez installer.

Reportez-vous aux procédures qui correspondent à votre configuration afin de suivre la bonne procédure de retrait.

- « Ajustement du dispositif de retenue M.2 sur un adaptateur d'amorçage M.2 » à la page 106
- « Ajustement du dispositif de retenue M.2 sur la carte inférieure de processeur (MB) » à la page 106

Ajustement du dispositif de retenue M.2 sur un adaptateur d'amorçage M.2

Procédure

Etape 1. Ajustez le dispositif de retenue M.2.

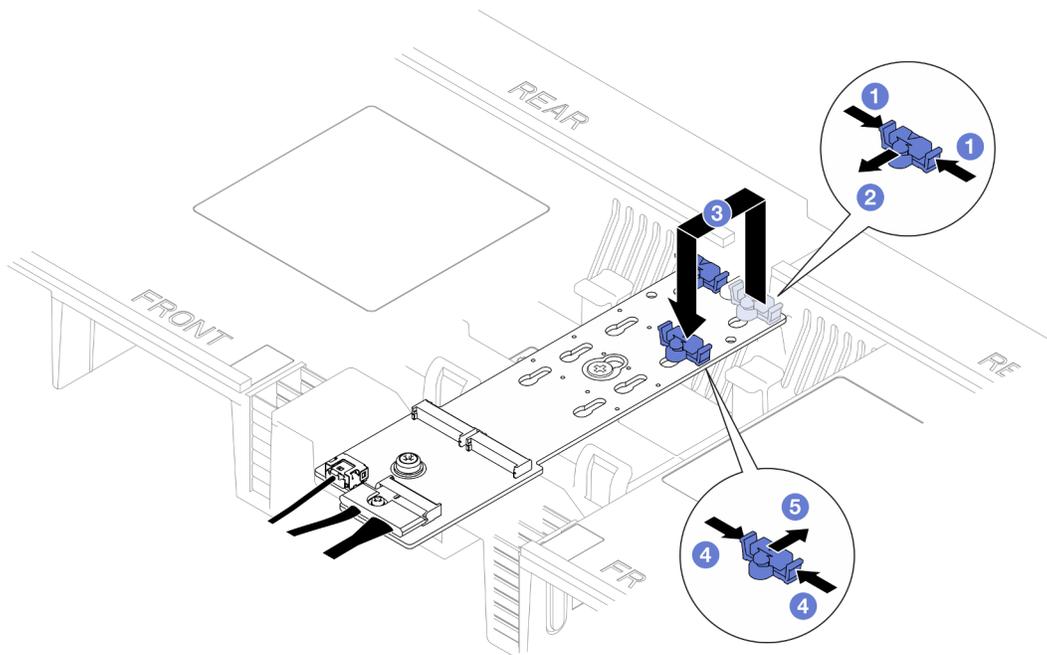


Figure 83. Ajustement du crochet de retenue M.2

- 1 Appuyez sur les deux côtés du dispositif de retenue.
- 2 Déplacez le dispositif de retenue vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit sur la large ouverture de la serrure.
- 3 Sortez le dispositif de retenue de la serrure. Ensuite, insérez-le dans la serrure correcte.
- 4 Appuyez sur les deux côtés du dispositif de retenue.
- 5 Faites coulisser le dispositif de retenue vers l'arrière (vers la petite ouverture de la serrure) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Ajustement du dispositif de retenue M.2 sur la carte inférieure de processeur (MB)

Procédure

Etape 1. Retirez le dispositif de retenue M.2.

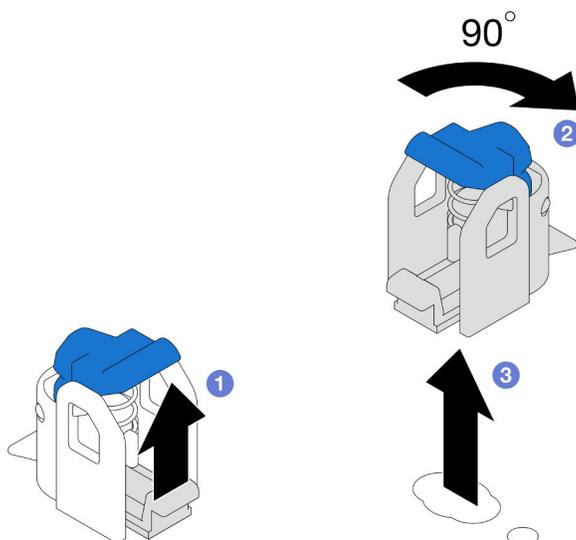


Figure 84. Retrait du dispositif de retenue M.2

- a. ① Soulevez et maintenez le loquet de déblocage sur le dispositif de retenue.
- b. ② Faites pivoter le dispositif de retenue de 90 degrés en position déverrouillée.
- c. ③ Soulevez le dispositif de retenue de la carte inférieure de processeur (MB).

Etape 2. Installez le dispositif de retenue M.2.

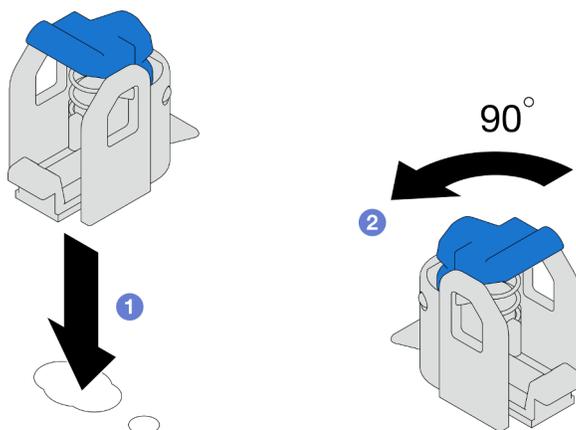


Figure 85. Installation du dispositif de retenue M.2

- a. ① Repérez la serrure correcte dans laquelle le dispositif de retenue doit être installé ; insérez ensuite le dispositif de retenue dans la serrure en l'orientant en position déverrouillée.
- b. ② Faites pivoter le dispositif de retenue de 90 degrés en position verrouillée.

Après avoir terminé

1. Installez une unité M.2. Voir « [Installation d'une unité M.2](#) » à la page 108.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'une unité M.2

Suivez les instructions de cette section pour l'installation d'une unité M.2.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « [Mise à jour du microprogramme](#) » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Reportez-vous aux procédures qui correspondent à votre configuration afin de suivre la bonne procédure de retrait.

- « [Installation de l'unité M.2 dans l'adaptateur d'amorçage M.2](#) » à la page 108
- « [Installation de l'unité M.2 sur la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 110

Installation de l'unité M.2 dans l'adaptateur d'amorçage M.2

Procédure

- Etape 1. Mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau composant contre une zone non peinte externe du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Etape 2. (Facultatif) Ajustez le dispositif de retenue sur l'adaptateur d'amorçage M.2 afin de l'adapter à la taille spécifique de l'unité M.2 que vous souhaitez installer. Pour plus d'informations, voir « [Ajustement du dispositif de retenue M.2](#) » à la page 105.
- Etape 3. Localisez le connecteur sur l'adaptateur d'amorçage M.2.

Remarques :

- Votre adaptateur d'amorçage M.2 peut paraître différent des illustrations suivantes, mais la méthode d'installation est identique.
- Certains adaptateurs d'amorçage M.2 prennent en charge deux unités M.2 identiques. Installez d'abord l'unité M.2 dans l'emplacement 0.

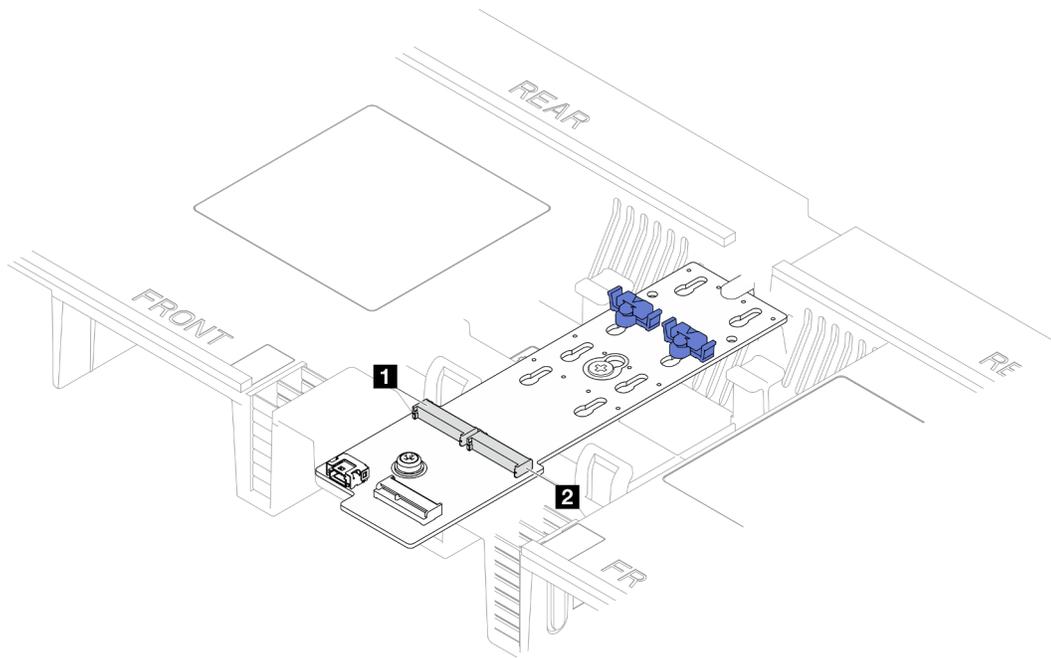


Figure 86. Emplacements des unités M.2

1 Emplacement 1	2 Emplacement 0
-----------------	-----------------

Etape 4. Installez l'unité M.2 dans l'adaptateur d'amorçage M.2.

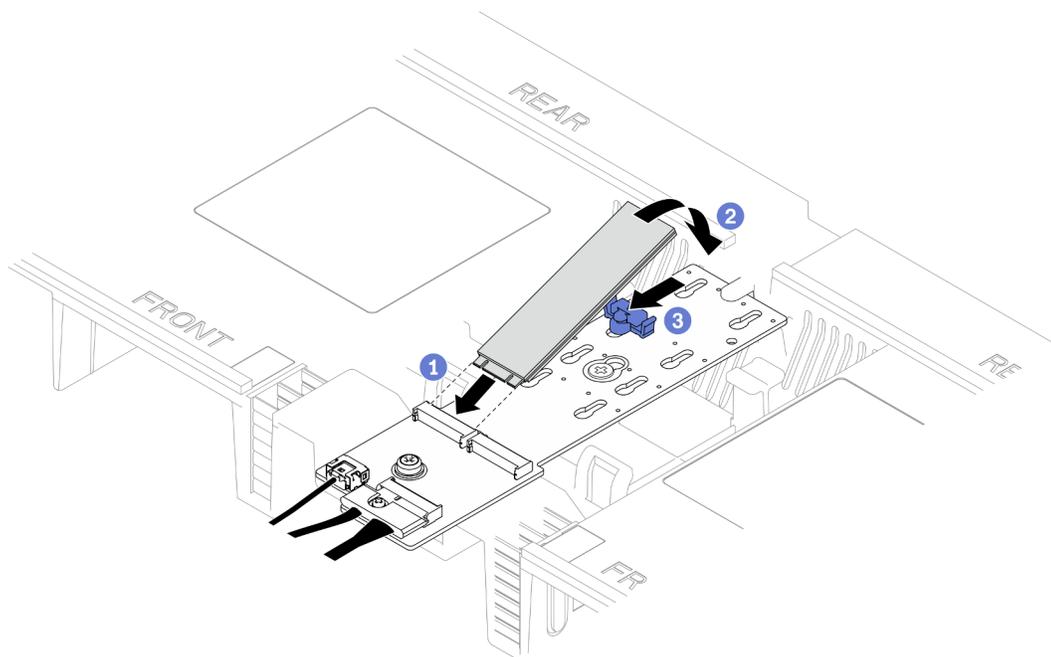


Figure 87. Installation d'une unité M.2

- a. 1 Insérez l'unité M.2 dans l'emplacement selon un angle de 30 degrés environ.
- b. 2 Faites pivoter l'unité M.2 vers le bas jusqu'à ce que l'encoche à son extrémité accroche le bord du dispositif de retenue.

- c. 3 Faites glisser la patte de retenue vers l'avant pour fixer l'unité M.2 à l'adaptateur d'amorçage M.2.

Installation de l'unité M.2 sur la carte inférieure de processeur (MB)

Procédure

- Etape 1. Mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau composant contre une zone non peinte externe du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Etape 2. Repérez les emplacements d'unité M.2 sur la carte inférieure de processeur (MB).

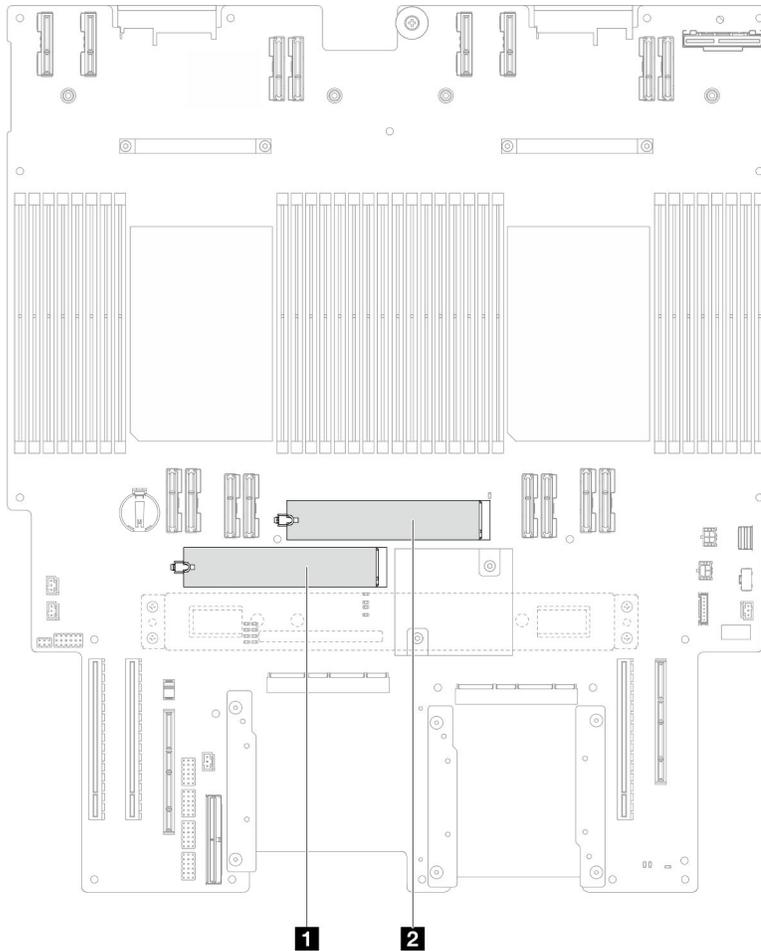


Figure 88. Emplacements des unités M.2

1 Emplacement 1

2 Emplacement 2

- Etape 3. (Facultatif) Ajustez le dispositif de retenue sur l'adaptateur d'amorçage M.2 afin de l'adapter à la taille spécifique de l'unité M.2 que vous souhaitez installer. Pour plus d'informations, voir « [Ajustement du dispositif de retenue M.2](#) » à la page 105.
- Etape 4. Installez l'unité M.2.

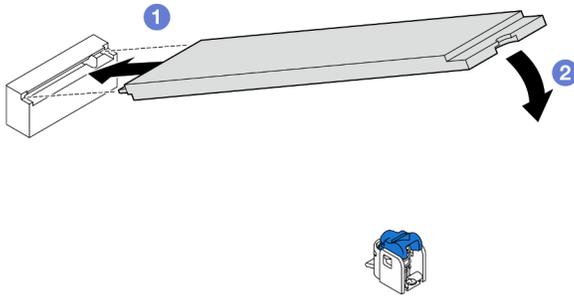


Figure 89. Installation d'une unité M.2

- a. ❶ Insérez l'unité M.2 dans l'emplacement d'unité M.2 selon un angle de 15 degrés environ.
- b. ❷ Faites pivoter l'autre extrémité de l'unité M.2 vers le bas jusqu'à ce que la patte de retenue s'enclenche.

Après avoir terminé

1. Si vous avez remplacé une disque M.2 sur l'adaptateur d'amorçage M.2, réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Si vous avez remplacé une unité M.2 sur la carte inférieure de processeur (MB), réinstallez les éléments suivants :
 - a. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Installation de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 191.
 - b. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le support. Voir « [Installation du support](#) » à la page 180.
 - c. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
 - d. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
 - e. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
3. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'un module de mémoire

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer un module de mémoire.

Retrait d'un module de mémoire

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer un module de mémoire.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.
- Assurez-vous d'avoir un obturateur de module mémoire à disposition si vous décidez de ne pas installer de module de mémoire de remplacement dans le même emplacement.
- Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent être manipulés avec précaution. Consultez les instructions standard de « [Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique](#) » à la page 4.
 - Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de l'installation des modules de mémoire. Il est possible d'utiliser des gants antistatiques.
 - Ne saisissez jamais deux modules de mémoire ou plus en même temps afin qu'ils ne se touchent pas. N'empilez pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.
 - Ne touchez jamais les contacts de connecteur de module de mémoire ou laissez les contacts toucher l'extérieur du boîtier de connecteur de module de mémoire.
 - Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un module de mémoire.
 - N'utilisez aucun outil métallique (par exemple, des gabarits ou des brides de serrage) pour manipuler les modules de mémoire, car les métaux rigides peuvent endommager les modules de mémoire.
 - N'insérez pas de modules de mémoire lorsque vous maintenez des paquets ou des composants passifs, car cela peut entraîner une fissure des paquets ou un détachement des composants passifs en raison de la force d'insertion élevée.
- En cas de remplacement d'une carte supérieure de processeur (BD CPU) ou d'une carte inférieure de processeur (MB), notez les emplacements dans lesquels les modules sont installés et veillez à les installer aux mêmes emplacements après le remplacement de la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou de la carte inférieure de processeur (MB).

Important : Ne retirez ou n'installez les modules de mémoire que pour un processeur à la fois.

Procédure

Attention : Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Pour remplacer un module de mémoire sur la carte supérieure de processeur (BD CPU), retirez les éléments suivants :
 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
 2. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
- b. Pour remplacer un module de mémoire sur la carte inférieure de processeur (MB), retirez les éléments suivants :
 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
 2. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
 3. Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.
 4. Retirez la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 36.

Etape 2. Retirez le module de mémoire de l'emplacement.

Attention : Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager l'emplacement du module de mémoire, manipulez les pattes avec précaution.

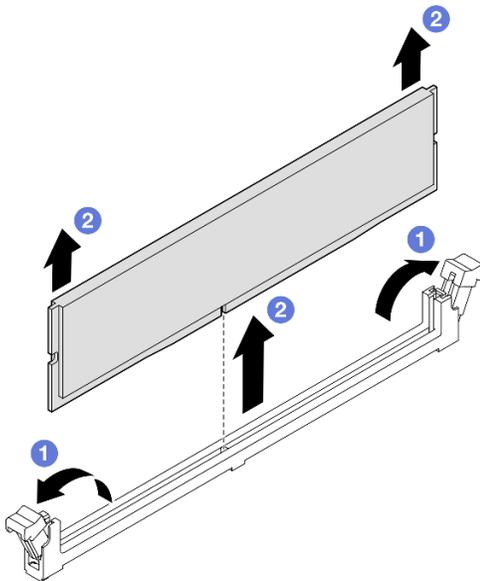


Figure 90. Retrait d'un module de mémoire

- a. ① Ouvrez délicatement les pattes de retenue situées à chaque extrémité de l'emplacement du module de mémoire.
- b. ② Saisissez le module de mémoire aux deux extrémités et retirez-le délicatement de l'emplacement.

Après avoir terminé

1. Installez un module de mémoire ou un obturateur de module de mémoire. Pour plus d'informations, voir [« Installation d'un module de mémoire » à la page 114](#).

Remarque : Vous devez installer un module de mémoire ou un obturateur de module de mémoire dans l'emplacement de module de mémoire.

2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'un module de mémoire

Suivez les instructions de la présente section pour installer un module de mémoire.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Voir pour obtenir des informations détaillées sur le paramétrage et la configuration de la mémoire.

Attention :

- Lisez [« Conseils d'installation » à la page 1](#) et [« Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 2](#) pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir [« Mise hors tension du serveur » à la page 10](#).
- Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir [« Retrait du serveur des glissières » à la page 10](#).
- Veillez à adopter l'une des configurations prises en charge répertoriées dans la section [« Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 5](#).
- Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent être manipulés avec précaution. Consultez les instructions standards dans [« Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 4](#) :
 - Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de l'installation des modules de mémoire. Il est possible d'utiliser des gants antistatiques.
 - Ne saisissez jamais deux modules de mémoire ou plus en même temps afin qu'ils ne se touchent pas. N'empilez pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.

- Ne touchez jamais les contacts de connecteur de module de mémoire ou laissez les contacts toucher l'extérieur du boîtier de connecteur de module de mémoire.
- Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un module de mémoire.
- N'utilisez aucun outil métallique (par exemple, des gabarits ou des brides de serrage) pour manipuler les modules de mémoire, car les métaux rigides peuvent endommager les modules de mémoire.
- N'insérez pas de modules de mémoire lorsque vous maintenez des paquets ou des composants passifs, car cela peut entraîner une fissure des paquets ou un détachement des composants passifs en raison de la force d'insertion élevée.

Important : Ne retirez ou n'installez les modules de mémoire que pour un processeur à la fois.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Attention : Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.

Etape 1. Repérez l'emplacement du module de mémoire requis sur la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou sur la carte inférieure de processeur (MB).

Remarques :

- Ne retirez ou n'installez les modules de mémoire que pour un processeur à la fois.
- Assurez-vous d'observer l'ordre et les règles d'installation dans « [Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire](#) » à la page 5.

Etape 2. Mettez l'emballage antistatique contenant le module de mémoire en contact avec une zone extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le module de mémoire et posez-le sur une surface de protection électrostatique.

Etape 3. Installez le module de mémoire dans l'emplacement.

Attention :

- Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager les emplacements du module de mémoire, ouvrez et fermez les pattes avec précaution.
- S'il reste un espace entre le module de mémoire et les pattes de retenue, le module n'est pas correctement inséré. Dans ce cas, ouvrez les pattes de retenue, retirez le module de mémoire et réinsérez-le.

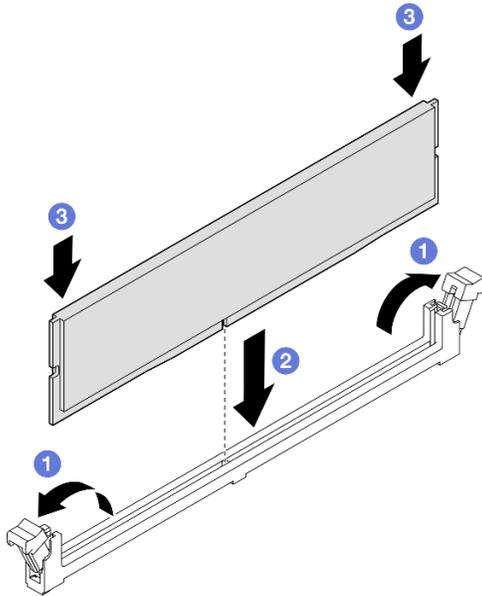


Figure 91. Installation du module de mémoire

- a. ① Ouvrez délicatement les pattes de retenue situées à chaque extrémité de l'emplacement du module de mémoire.
- b. ② Alignez le module de mémoire sur l'emplacement, puis placez délicatement le module de mémoire dans l'emplacement avec les deux mains.
- c. ③ Appuyez fermement sur les deux extrémités du module de mémoire pour l'insérer dans l'emplacement jusqu'à ce que les pattes de retenue s'enclenchent en position fermée.

Après avoir terminé

1. Si vous avez remplacé un module de mémoire sur la carte supérieure de processeur (BD CPU), réinstallez les éléments suivants :
 - a. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
 - b. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Si vous avez remplacé un module de mémoire sur la carte inférieure de processeur (MB), réinstallez les éléments suivants :
 - a. Réinstallez la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 38.
 - b. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
 - c. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
 - d. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
3. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'une carte MicroSD

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour le retrait et l'installation de la carte MicroSD.

Retrait de la carte MicroSD

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer la carte MicroSD.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- b. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
- c. Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.
- d. Retirez le support. Voir « [Retrait du support](#) » à la page 179.
- e. Pour le châssis principal uniquement, retirez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Retrait de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 186.

Etape 2. Retirez la carte MicroSD.

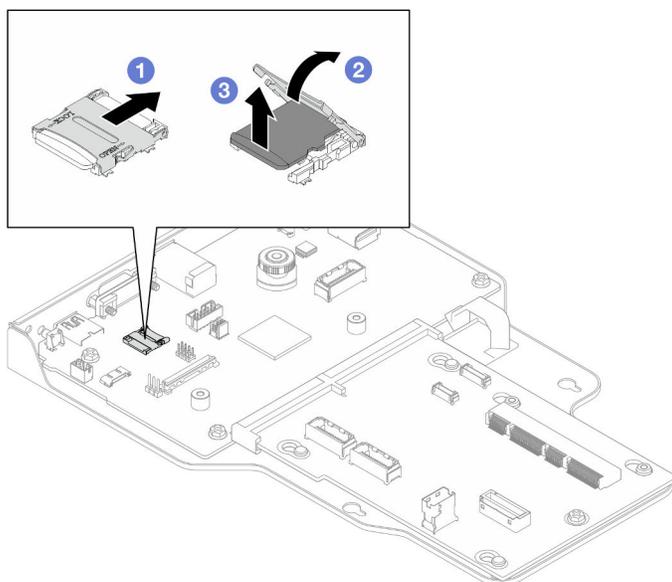


Figure 92. Retrait d'une carte MicroSD

- a. ① Faites glisser le couvercle de l'emplacement en position ouverte.
- b. ② Ouvrez le couvercle de l'emplacement.
- c. ③ Retirez la carte MircoSD de l'emplacement.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de la carte MicroSD](#) » à la page 118.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation de la carte MicroSD

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer la carte MicroSD.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Installez la carte microSD.

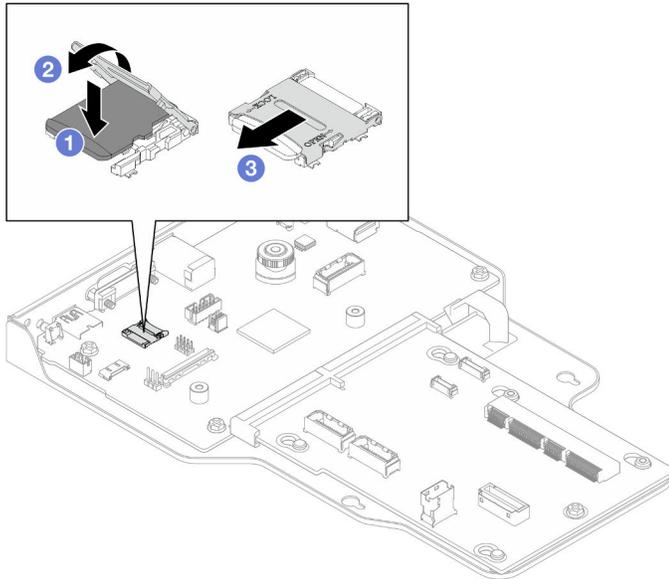


Figure 93. Installation de la carte MicroSD

- a. ① Placez la carte MicroSD dans l'emplacement.
- b. ② Fermez le couvercle de l'emplacement.
- c. ③ Faites glisser le couvercle du socket en position verrouillée.

Après avoir terminé

1. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Installation de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 191.
2. Réinstallez le support. Voir « [Installation du support](#) » à la page 180.
3. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
4. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
5. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
6. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement du module et du boîtier OCP

Suivez les instructions de la présente section pour installer ou retirer le module et le boîtier OCP.

Retrait du module OCP

Suivez les instructions de cette section pour retirer un module OCP.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Procédure

Étape 1. Retirez le module OCP.

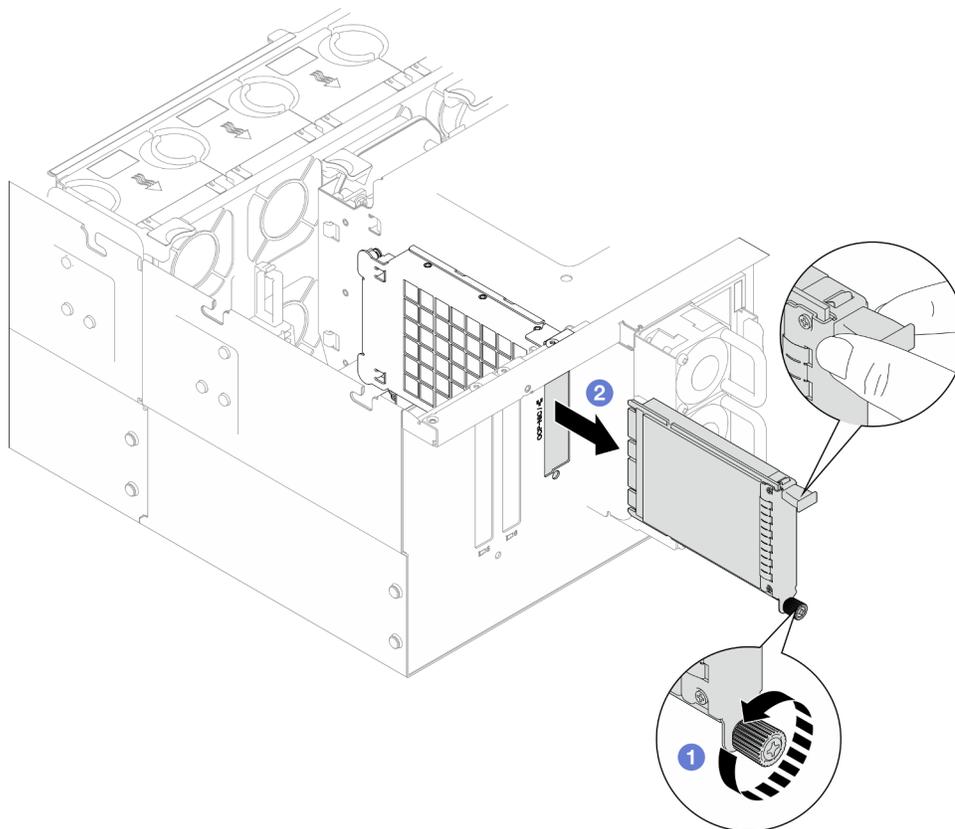


Figure 94. Retrait du module OCP

- a. ① Desserrez la vis moletée qui fixe le module OCP. Utilisez un tournevis si nécessaire. Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. ② Saisissez la poignée, puis faites coulisser le module OCP pour le retirer.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement ou un obturateur. Voir « [Installation du module OCP](#) » à la page 125.

2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Retrait du boîtier OCP

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour le retrait d'un boîtier OCP.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le module OCP. Voir « [Retrait du module OCP](#) » à la page 119.
- b. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- c. Retirez le carter supérieur arrière. Voir « [Retrait du carter supérieur arrière](#) » à la page 203.
- d. Si vous remplacez le câble OCP, retirez la grille d'aération de carte supérieure de processeur (BD CPU) et la carte supérieure de processeur (BD CPU). Pour plus d'informations, voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32 et « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.

Etape 2. Retirez le boîtier de module OCP.

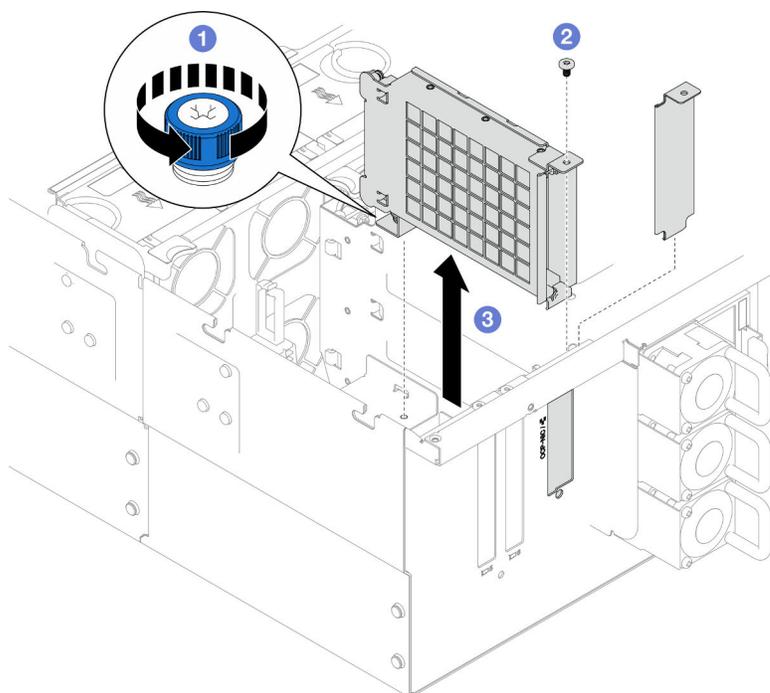


Figure 95. Retrait du boîtier de module OCP

- a. ① Desserrez la vis moletée sur le boîtier de module OCP. Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. ② Retirez la vis qui fixe le boîtier de module OCP.
- c. ③ Saisissez le boîtier de module OCP et sortez-le avec précaution du châssis.

Etape 3. Si nécessaire, retirez deux vis pour enlever le câble OCP.

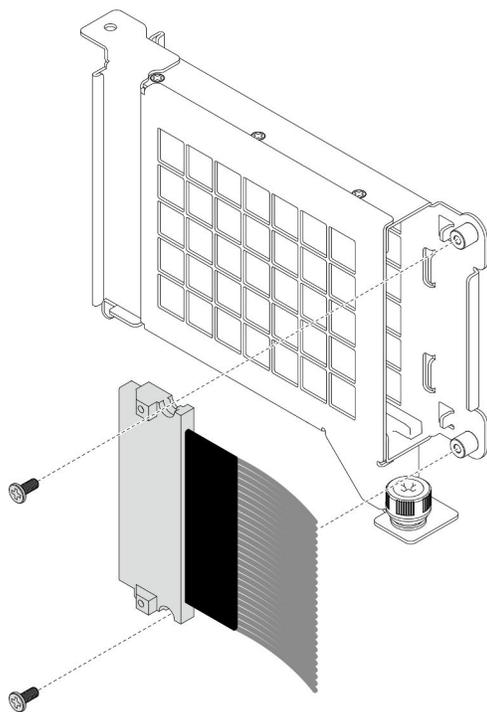


Figure 96. Retrait du câble OCP

Etape 4. Si nécessaire, débranchez les câbles OCP de la carte inférieure du processeur (MB) et de la carte d'interposition. Voir « [Cheminement des câbles d'OCP](#) » à la page 236.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation du boîtier OCP](#) » à la page 123.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du boîtier OCP

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer un boîtier OCP.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Si nécessaire, branchez les câbles OCP sur la carte inférieure du processeur (MB) et la carte d'interposition. Voir « [Cheminement des câbles d'OCP](#) » à la page 236.

Etape 2. Si nécessaire, installez le câble OCP et fixez-le au boîtier de module OCP à l'aide de deux vis.

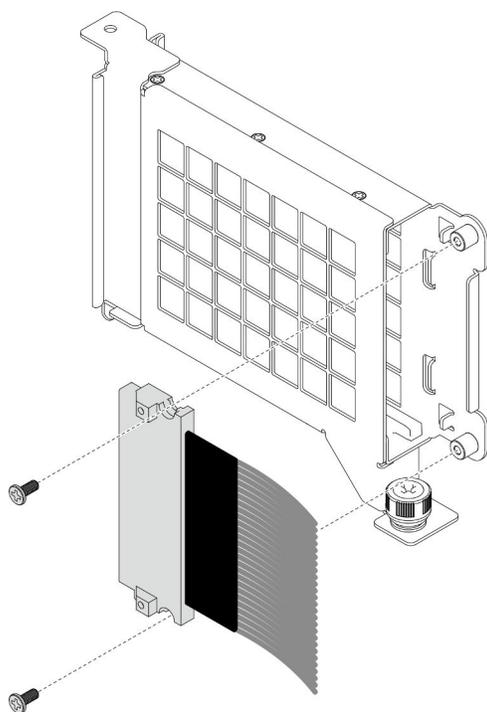


Figure 97. Installation du câble OCP

Etape 3. Installez le boîtier de module OCP.

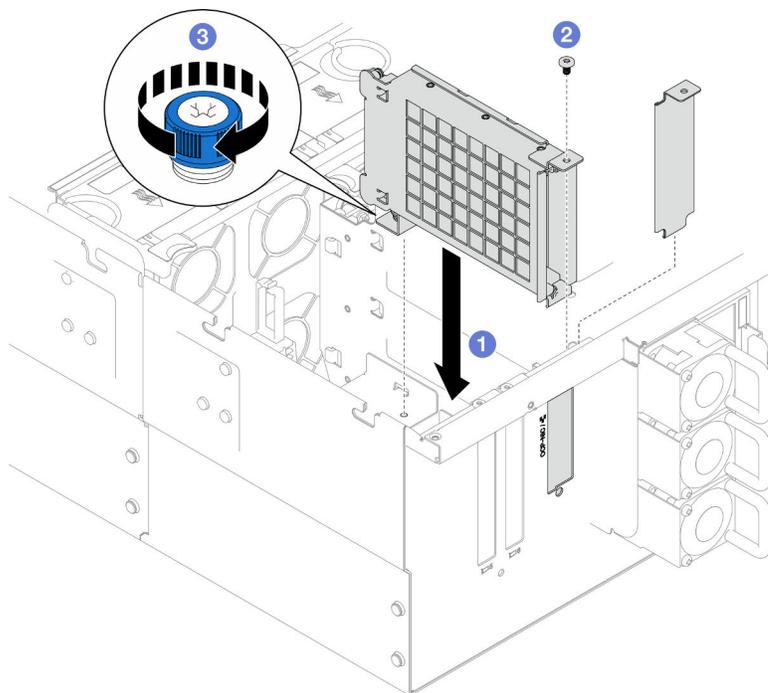


Figure 98. Installation du boîtier de module OCP

- a. ① Alignez et installez le boîtier de module OCP dans le châssis.
- b. ② Installez la vis pour fixer le boîtier de module OCP.

- c. 2 Serrez la vis moletée sur le boîtier de module OCP. Si nécessaire, utilisez un tournevis.

Après avoir terminé

1. Si vous avez remplacé le câble OCP, réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU) et la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221 et « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
2. Réinstallez le carter supérieur arrière. Voir « [Installation du carter supérieur arrière](#) » à la page 205.
3. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
4. Réinstallez le module OCP. Voir « [Installation du module OCP](#) » à la page 125.
5. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du module OCP

Suivez les instructions de cette section pour installer le module OCP.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Si un obturateur est installé, retirez-le.

Etape 2. Installez le module OCP.

Remarque : Vérifiez que le module est bien installé et que la vis moletée est complètement serrée. Dans le cas contraire, le module OCP ne sera pas parfaitement connecté et risque de ne pas fonctionner.

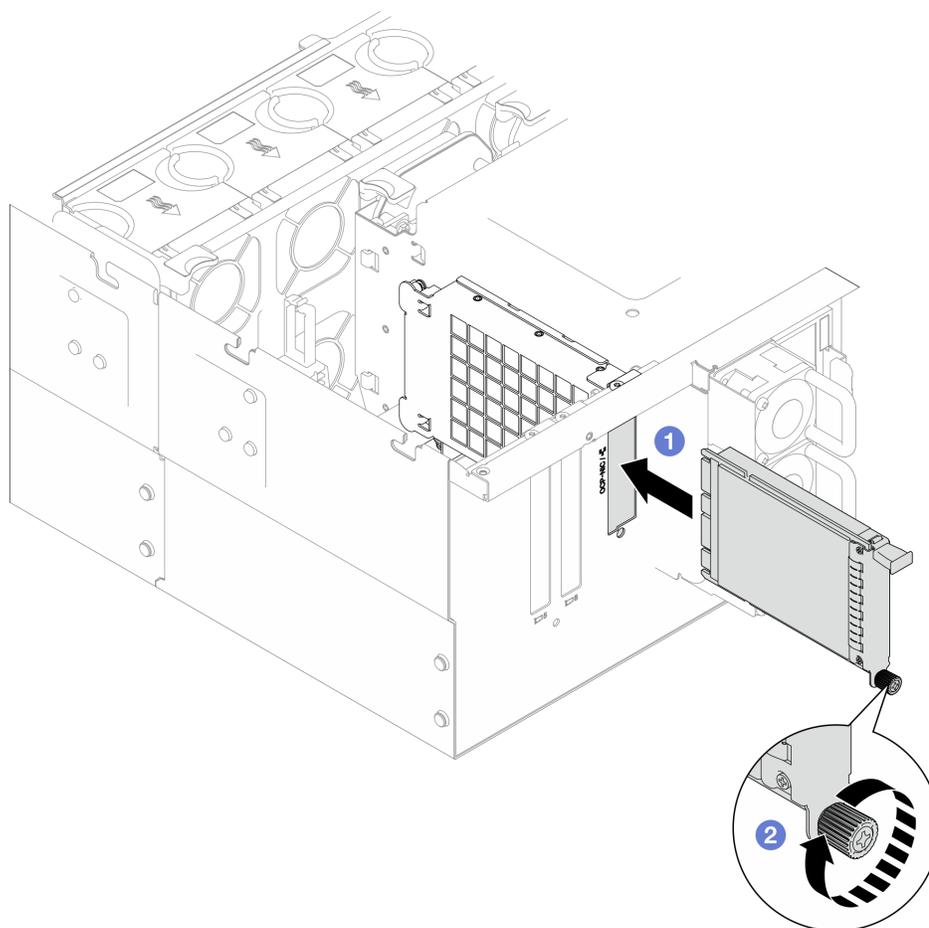


Figure 99. Installation du module OCP

- a. ① Faites coulisser le module OCP dans l'emplacement jusqu'à ce qu'il soit bien installé.
- b. ② Serrez la vis moletée pour bien fixer le module OCP. Utilisez un tournevis si nécessaire.

Après avoir terminé

Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'un adaptateur PCIe

Suivez les instructions de cette section pour retirer et installer un adaptateur PCIe.

Retrait d'un adaptateur PCIe

Suivez les instructions de cette section pour retirer un adaptateur PCIe.

À propos de cette tâche

S002

**ATTENTION :**

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Remarques :

- Pour une liste des adaptateurs PCIe pris en charge, voir <https://serverproven.lenovo.com>.
- Assurez-vous d'avoir rempli les adaptateurs PCIe dans l'ordre ci-dessous :
 1. Adaptateurs RAID : P1, S1
 2. Adaptateurs réseau : P7, P8, P5, P6, S7, S8, S5, S6, P1, P2, P3, S1, S2, S3

Reportez-vous aux procédures qui correspondent à votre configuration afin de suivre la bonne procédure de retrait.

- « [Retrait de l'adaptateur PCIe de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 127
- « [Retrait de l'adaptateur PCIe de la carte mezzanine arrière](#) » à la page 129

Retrait de l'adaptateur PCIe de la carte inférieure de processeur (MB)

Remarque : L'emplacement PCIe P2 est montré ci-dessous à titre d'exemple, la procédure de remplacement des autres emplacements PCIe est similaire.

Procédure

Etape 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.

Etape 2. Retirez l'obturateur PCIe gauche du châssis.

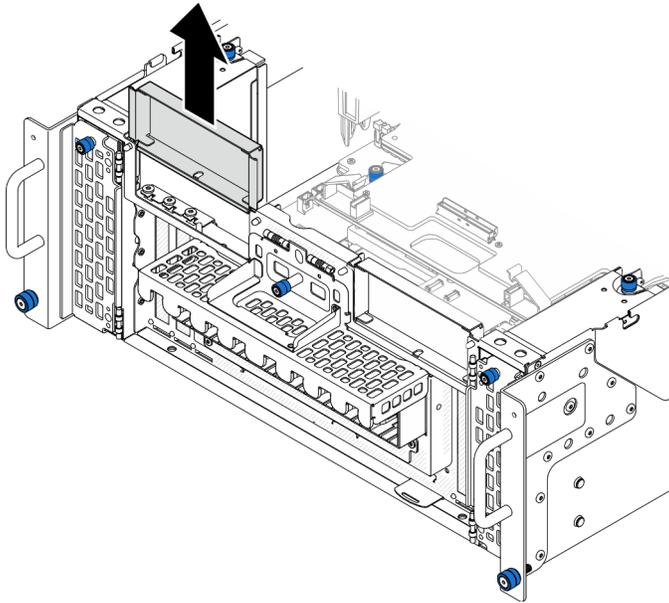


Figure 100. Retrait de l'obturateur PCIe gauche

Etape 3. Prenez bien note des branchements des câbles ; débranchez ensuite tous les câbles de l'adaptateur PCIe.

Etape 4. Retirez l'adaptateur PCIe.

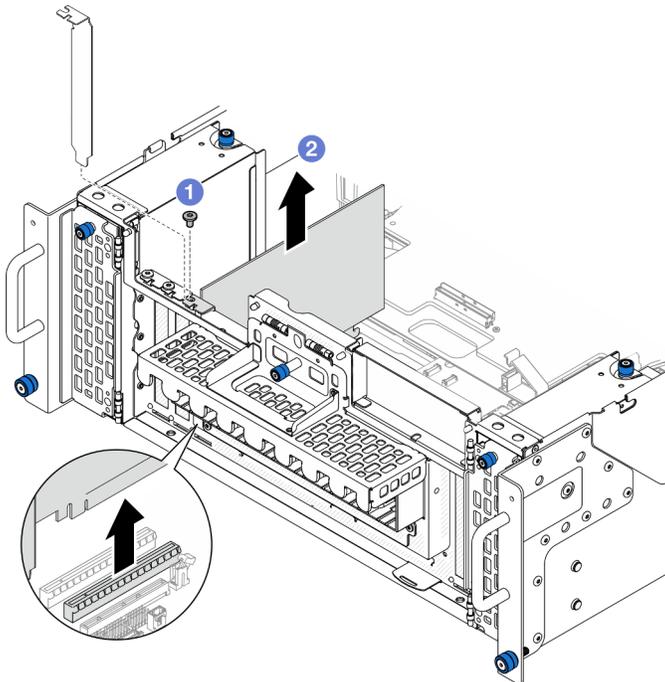


Figure 101. Retrait de l'adaptateur PCIe

- a. ① Retirez la vis qui fixe l'adaptateur PCIe.
- b. ② Saisissez l'adaptateur PCIe par ses bords et sortez-le avec précaution de l'emplacement PCIe.

Etape 5. Installez l'obturateur PCIe gauche si nécessaire.

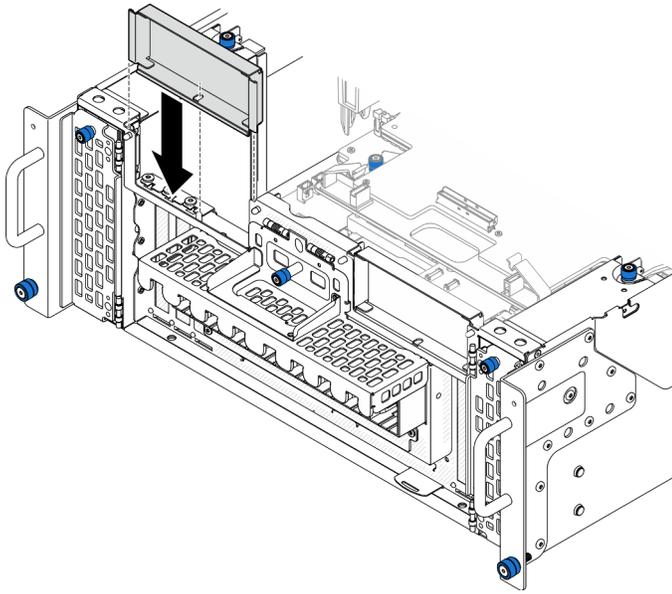


Figure 102. Installation de l'obturateur PCIe gauche

Retrait de l'adaptateur PCIe de la carte mezzanine arrière

Remarque : L'emplacement PCIe P8 est montré ci-dessous à titre d'exemple, la procédure de remplacement des autres emplacements PCIe est similaire.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
 - b. Retirez le carter supérieur arrière. Voir « [Retrait du carter supérieur arrière](#) » à la page 203.
- Etape 2. Prenez bien note des branchements des câbles ; débranchez ensuite tous les câbles de l'adaptateur PCIe.
- Etape 3. Retirez l'adaptateur PCIe.

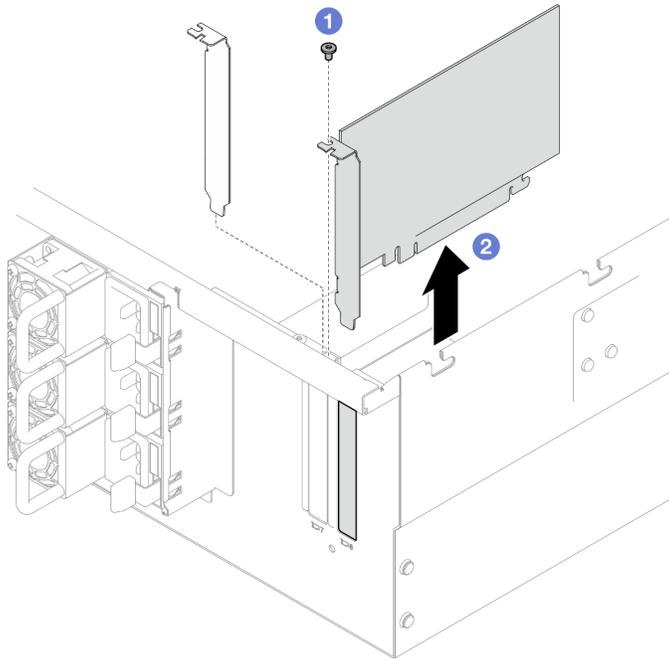


Figure 103. Retrait de l'adaptateur PCIe

- a. ① Retirez la vis qui fixe l'adaptateur PCIe.
- b. ② Saisissez l'adaptateur PCIe par ses bords et sortez-le avec précaution de l'emplacement PCIe.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement ou un obturateur. Voir « [Installation d'un adaptateur PCIe](#) » à la page 130.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'un adaptateur PCIe

Suivez les instructions de cette section pour installer un adaptateur PCIe.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons

d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Remarques :

- Pour une liste des adaptateurs PCIe pris en charge, voir <https://serverproven.lenovo.com>.
- Assurez-vous d'avoir rempli les adaptateurs PCIe dans l'ordre ci-dessous :
 1. Adaptateurs RAID : P1, S1
 2. Adaptateurs réseau : P7, P8, P5, P6, S7, S8, S5, S6, P1, P2, P3, S1, S2, S3

Reportez-vous aux procédures qui correspondent à votre configuration afin de suivre la bonne procédure d'installation.

- « [Installation de l'adaptateur PCIe sur la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 131
- « [Installation d'un adaptateur PCIe sur la carte mezzanine arrière](#) » à la page 133

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « [Mise à jour du microprogramme](#) » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Installation de l'adaptateur PCIe sur la carte inférieure de processeur (MB)

Remarque : L'emplacement PCIe P2 est montré ci-dessous à titre d'exemple, la procédure de remplacement des autres emplacements PCIe est similaire.

Procédure

Etape 1. Retirez l'obturateur PCIe gauche s'il est installé.

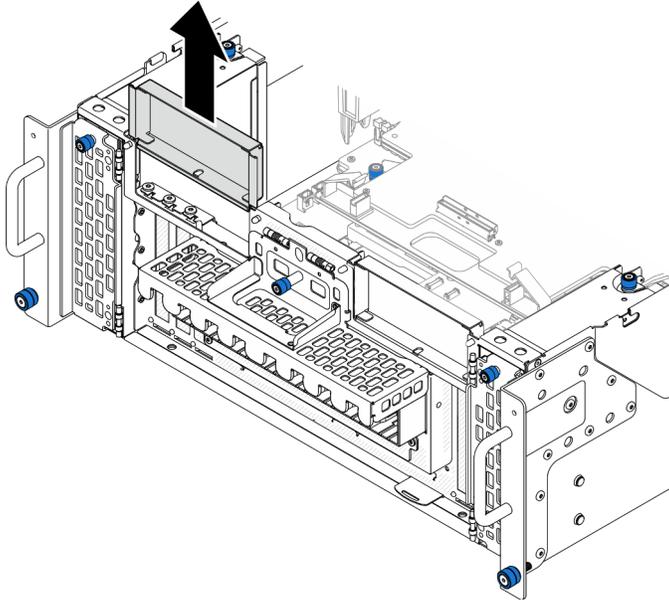


Figure 104. Retrait de l'obturateur PCIe gauche

Etape 2. Installez l'adaptateur PCIe.

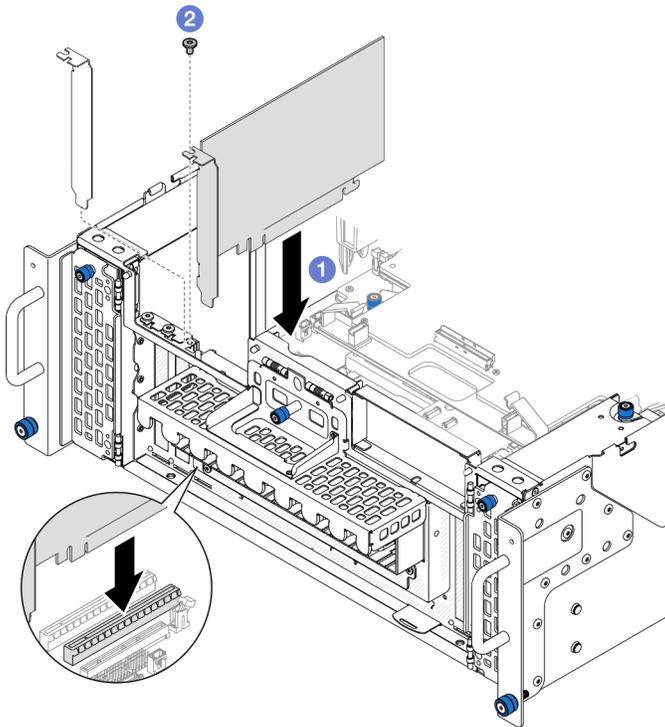


Figure 105. Installation de l'adaptateur PCIe

- a. **1** Alignez l'adaptateur PCIe sur le connecteur de l'emplacement PCIe ; appuyez ensuite avec précaution sur l'adaptateur PCIe dans l'emplacement jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé et que son support soit également fixé.
- b. **2** Fixez l'adaptateur PCIe à l'aide d'une vis.

Etape 3. Connectez tous les câbles à l'adaptateur PCIe.

Etape 4. Installez l'obturateur PCIe gauche.

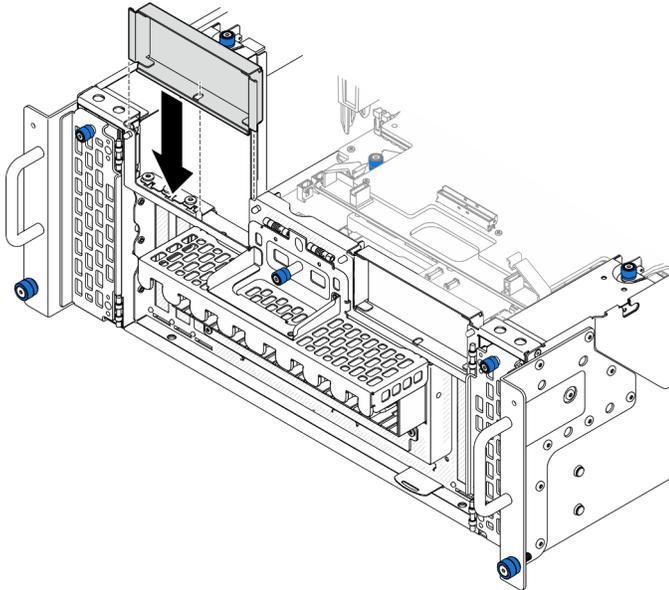


Figure 106. Installation de l'obturateur PCIe gauche

Après avoir terminé

1. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'un adaptateur PCIe sur la carte mezzanine arrière

Remarque : L'emplacement PCIe P8 est montré ci-dessous à titre d'exemple, la procédure de remplacement des autres emplacements PCIe est similaire.

Procédure

Etape 1. Installez l'adaptateur PCIe.

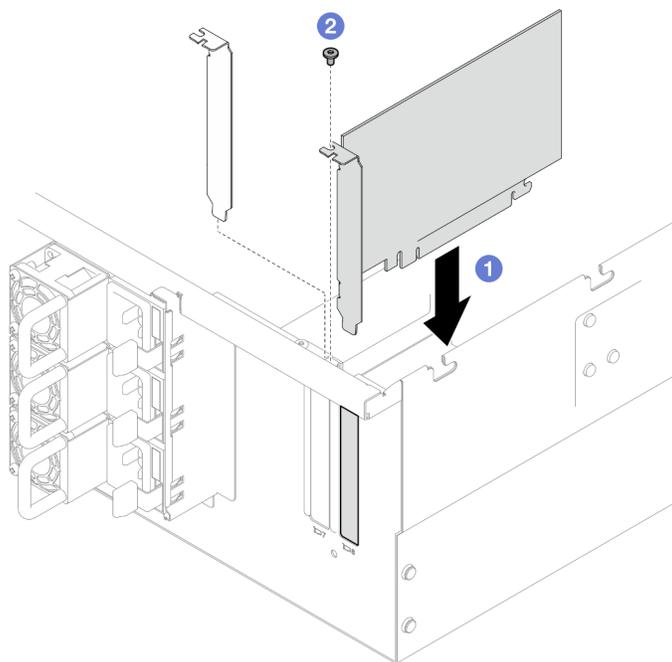


Figure 107. Installation de l'adaptateur PCIe

- a. ① Aligned l'adaptateur PCIe sur le connecteur de l'emplacement PCIe ; appuyez ensuite avec précaution sur l'adaptateur PCIe dans l'emplacement jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé et que son support soit également fixé.
- b. ② Fixez l'adaptateur PCIe à l'aide d'une vis.

Etape 2. Connectez tous les câbles à l'adaptateur PCIe.

Après avoir terminé

1. Réinstallez le carter supérieur arrière. Voir « [Installation du carter supérieur arrière](#) » à la page 205.
2. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
3. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'une carte mezzanine PCIe

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer et installer une carte mezzanine PCIe.

Retrait de la carte mezzanine PCIe

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer la carte mezzanine PCIe.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.

- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Remarques :

- La carte mezzanine PCIe de gauche est illustrée ci-dessous à titre d'exemple, la procédure de remplacement de la carte mezzanine PCIe de droite est similaire.
- Assurez-vous d'avoir rempli la carte mezzanine PCIe dans l'ordre ci-dessous :
 1. Carte mezzanine gauche du châssis principal
 2. Carte mezzanine droite du châssis principal
 3. Carte mezzanine gauche du châssis secondaire
 4. Carte mezzanine droite du châssis secondaire

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- b. Retirez le carter supérieur arrière. Voir « [Retrait du carter supérieur arrière](#) » à la page 203.
- c. Retirez tous les adaptateurs PCIe. Voir « [Retrait d'un adaptateur PCIe](#) » à la page 126.
- d. Si vous remplacez les câbles de carte mezzanine PCIe, retirez la grille d'aération de carte supérieure de processeur (BD CPU) et la carte supérieure de processeur (BD CPU). Pour plus d'informations, voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32 et « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.

Etape 2. Débranchez les cordons d'alimentation de la carte mezzanine PCIe.

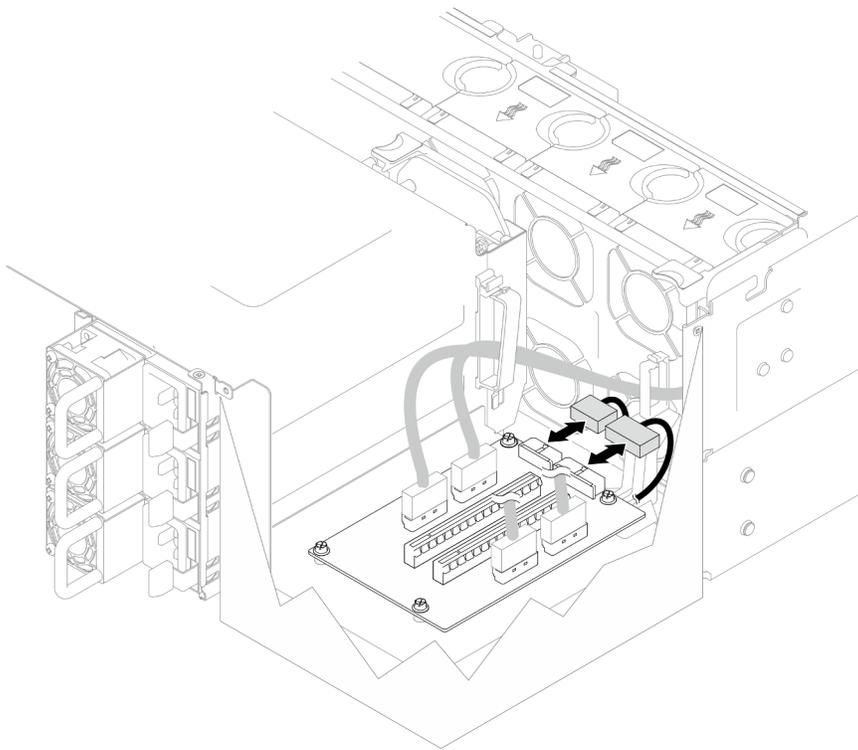


Figure 108. Débranchement des cordons d'alimentation

Etape 3. Débranchez les câbles correspondants de la carte mezzanine PCIe.

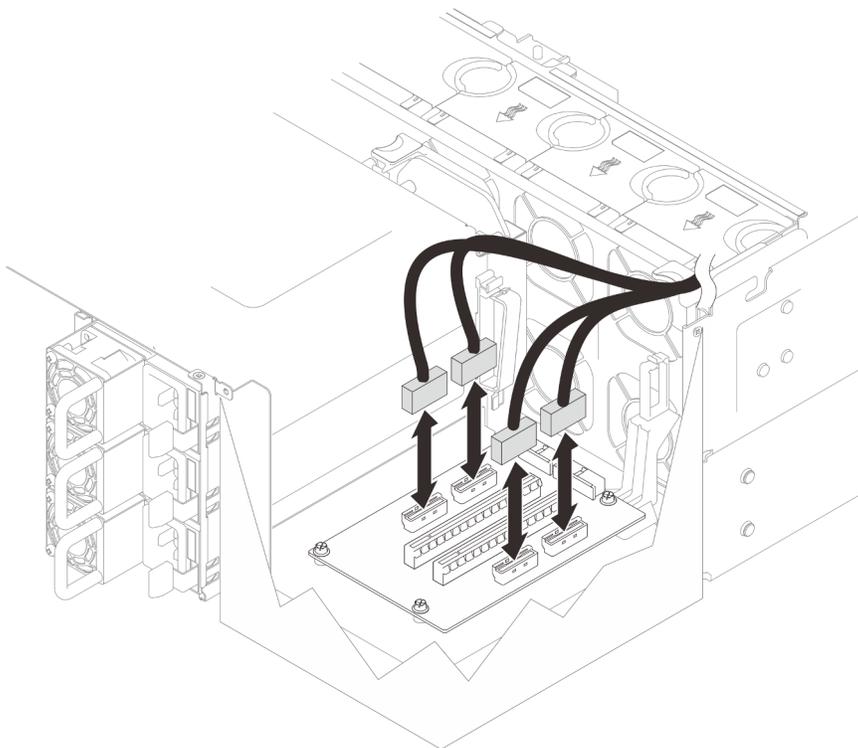


Figure 109. Débranchement des câbles de la carte mezzanine PCIe

Etape 4. Retirez les quatre vis de fixation de la carte mezzanine PCIe ; retirez ensuite la carte mezzanine PCIe du châssis.

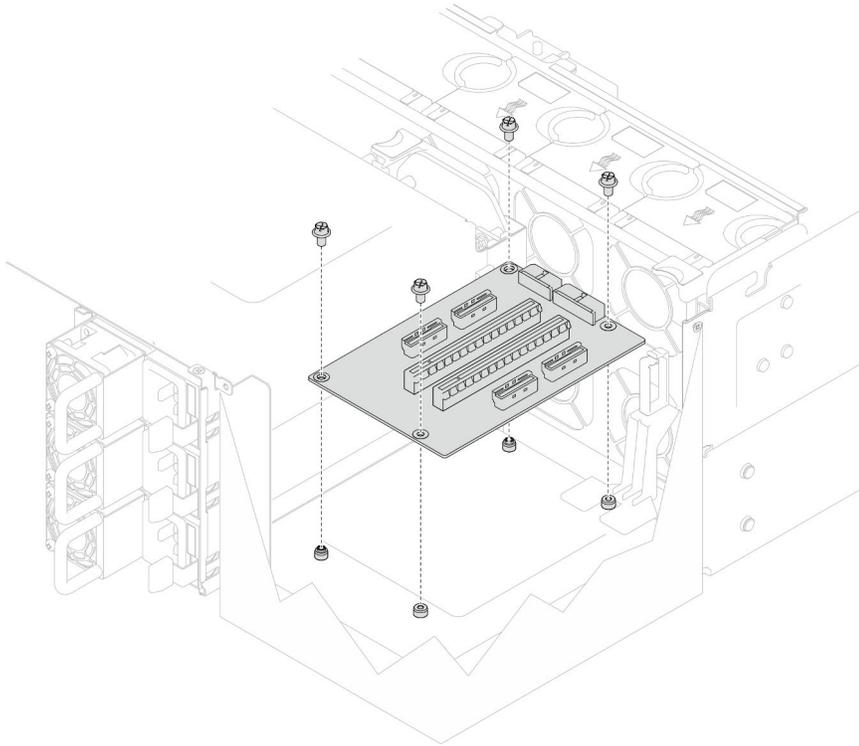


Figure 110. Retrait de la carte mezzanine PCIe

Etape 5. Si nécessaire, débranchez les câbles de carte mezzanine PCIe de la carte inférieure de processeur (MB) et les cordons d'alimentation du PDB. Voir « [Cheminement des câbles de la carte mezzanine](#) » à la page 237.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de la carte mezzanine PCIe](#) » à la page 137.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation de la carte mezzanine PCIe

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer la carte mezzanine PCIe.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.

- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Remarques :

- La carte mezzanine PCIe de gauche est illustrée ci-dessous à titre d'exemple, la procédure de remplacement de la carte mezzanine PCIe de droite est similaire.
- Assurez-vous d'avoir rempli la carte mezzanine PCIe dans l'ordre ci-dessous :
 1. Carte mezzanine gauche du châssis principal
 2. Carte mezzanine droite du châssis principal
 3. Carte mezzanine gauche du châssis secondaire
 4. Carte mezzanine droite du châssis secondaire

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Si vous installez la carte mezzanine PCIe à la position de carte mezzanine gauche, alignez et installez le guide-câble sur le châssis.

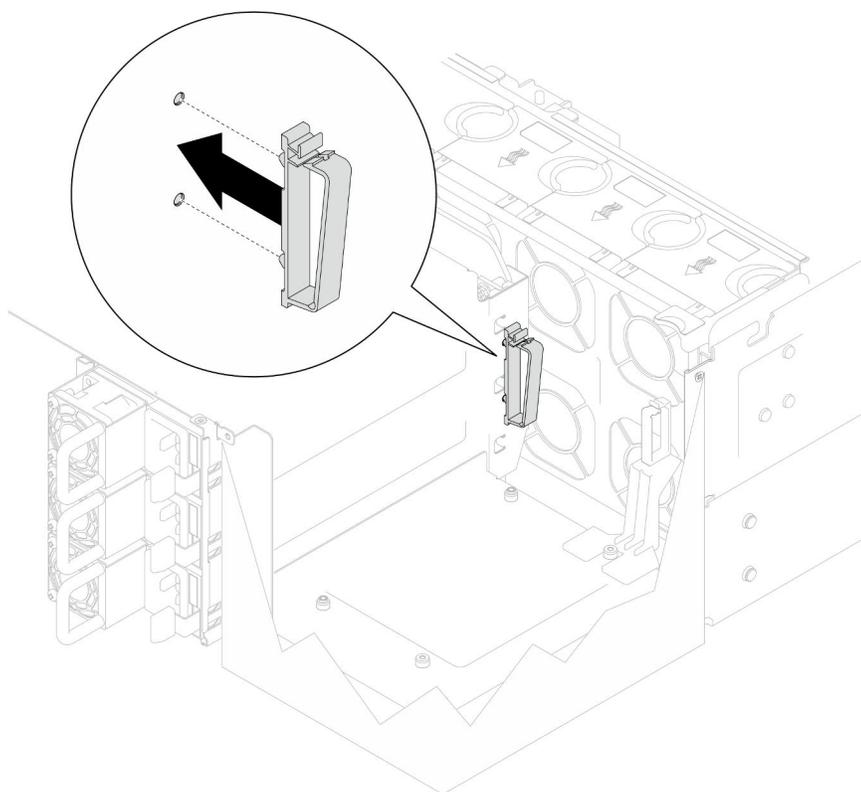


Figure 111. Installation du guide-câble

- Etape 2. Si nécessaire, branchez les câbles de la carte mezzanine PCIe sur la carte inférieure de processeur (MB) et les cordons d'alimentation sur le PDB. Voir « [Cheminement des câbles de la carte mezzanine](#) » à la page 237.
- Etape 3. Alignez les trous de vis de la carte mezzanine PCIe sur les trous de vis du châssis ; installez ensuite quatre vis pour fixer la carte mezzanine PCIe.

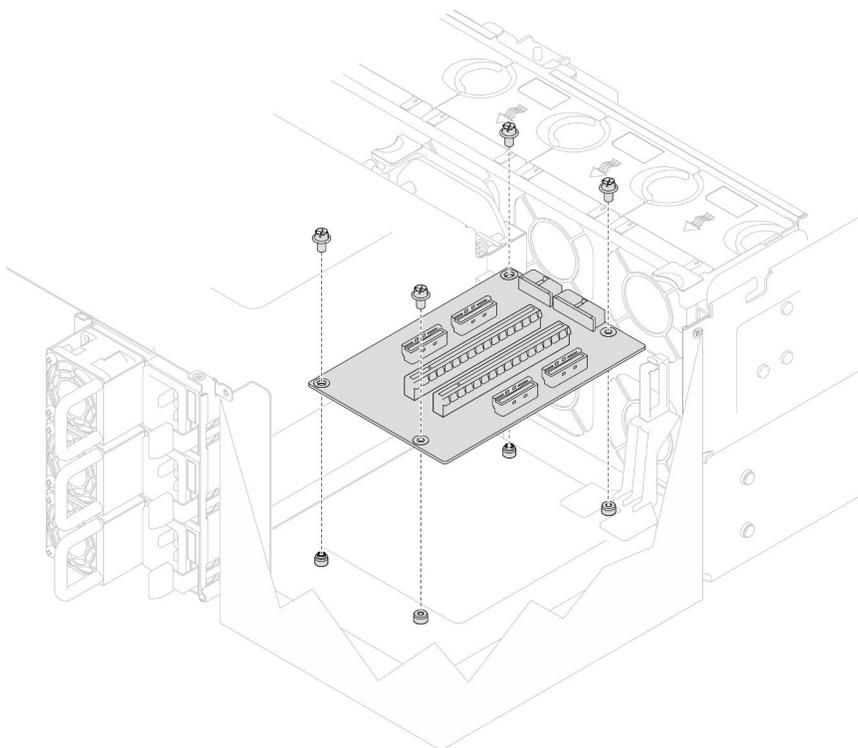


Figure 112. Installation d'une carte mezzanine PCIe

Etape 4. Branchez les câbles de carte mezzanine PCIe sur les connecteurs correspondants sur la carte mezzanine PCIe.

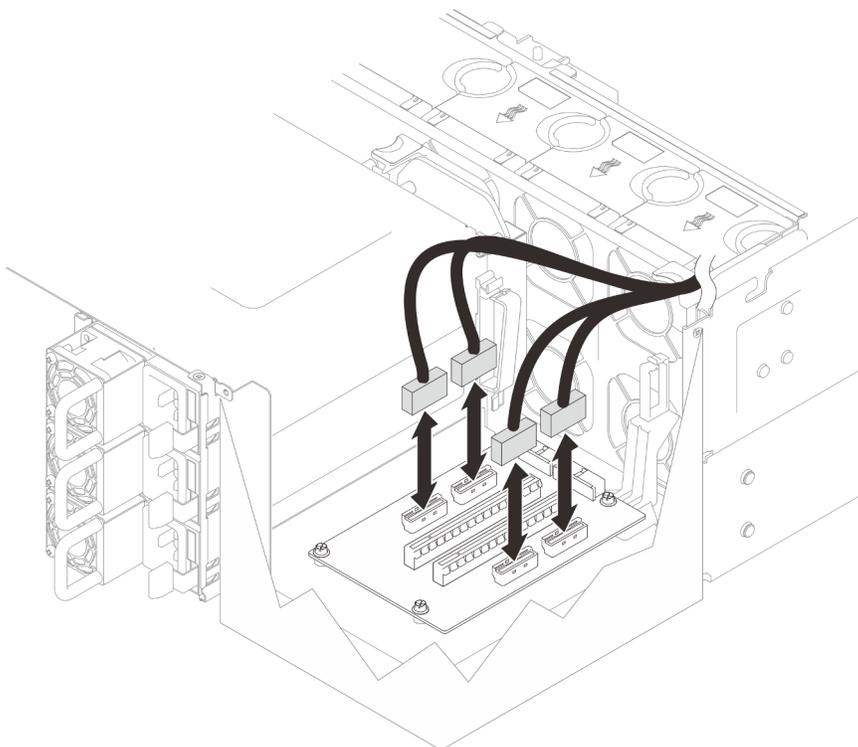


Figure 113. Branchement des câbles de la carte mezzanine PCIe

Etape 5. Branchez les cordons d'alimentation sur les connecteurs correspondants de la carte mezzanine PCIe.

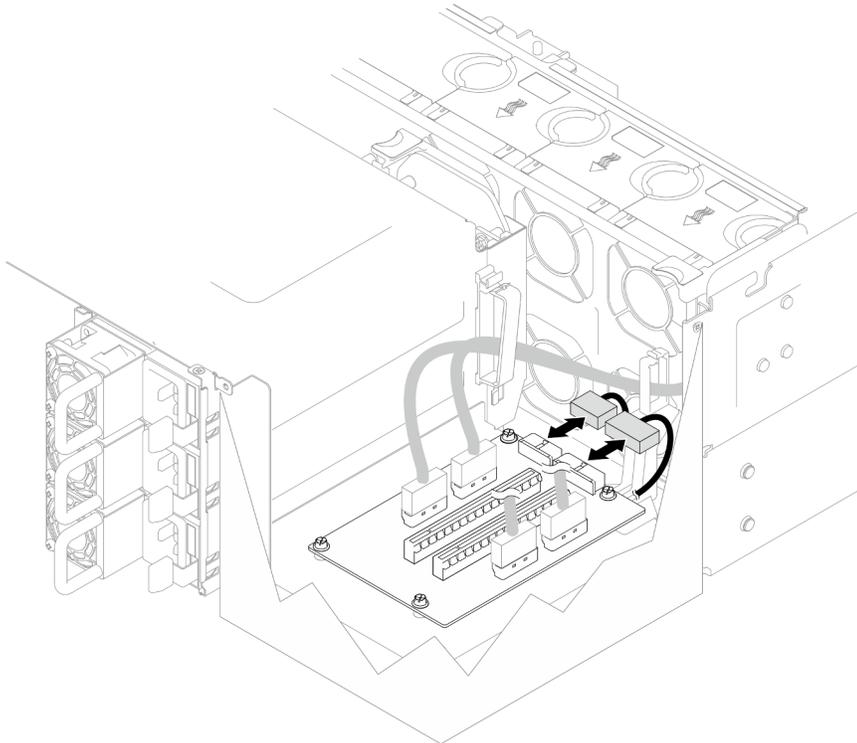


Figure 114. Connexion des cordons d'alimentation

Remarque : Assurez-vous que les cordons sont correctement acheminés à travers les clips de fixation et qu'ils ne sont pas en contact avec les ventilateurs ou les pièces métalliques du châssis.

Après avoir terminé

1. Si vous avez remplacé les câbles de carte mezzanine PCIe, réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU) et la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221 et « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
2. Réinstallez tous les adaptateurs PCIe. Voir « [Installation d'un adaptateur PCIe](#) » à la page 130.
3. Réinstallez le carter supérieur arrière. Voir « [Installation du carter supérieur arrière](#) » à la page 205.
4. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
5. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement du tableau de distribution

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer le tableau de distribution.

Retrait du tableau de distribution

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le tableau de distribution.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S035



ATTENTION :

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Étape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez et dégagez délicatement chaque bloc d'alimentation installé. Voir « [Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud](#) » à la page 151.
- b. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- c. Retirez les deux cartes d'interposition d'alimentation. Voir « [Retrait de la carte d'interposition d'alimentation](#) » à la page 148.
- d. Retirez la cage de ventilateur. Voir « [Retrait du boîtier de ventilation](#) » à la page 68.

Etape 2. Déconnectez les cordons d'alimentation du tableau de distribution.

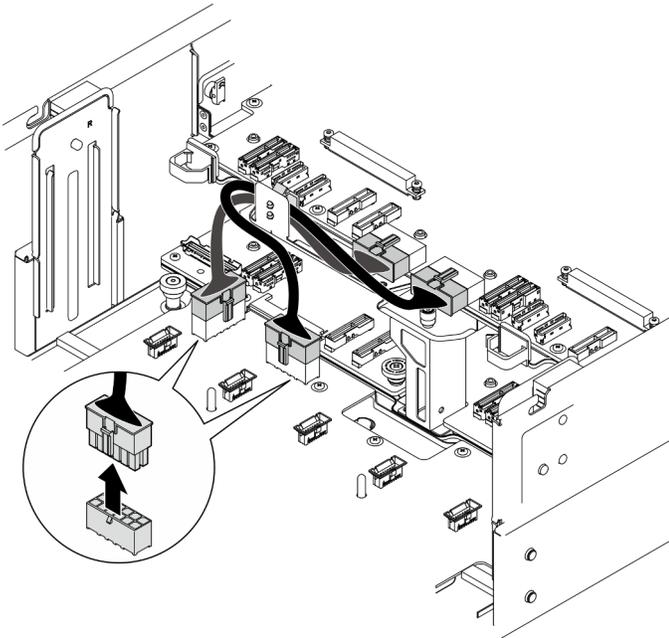


Figure 115. Débranchement des câbles du tableau de distribution

Etape 3. Dégagez le tableau de distribution.

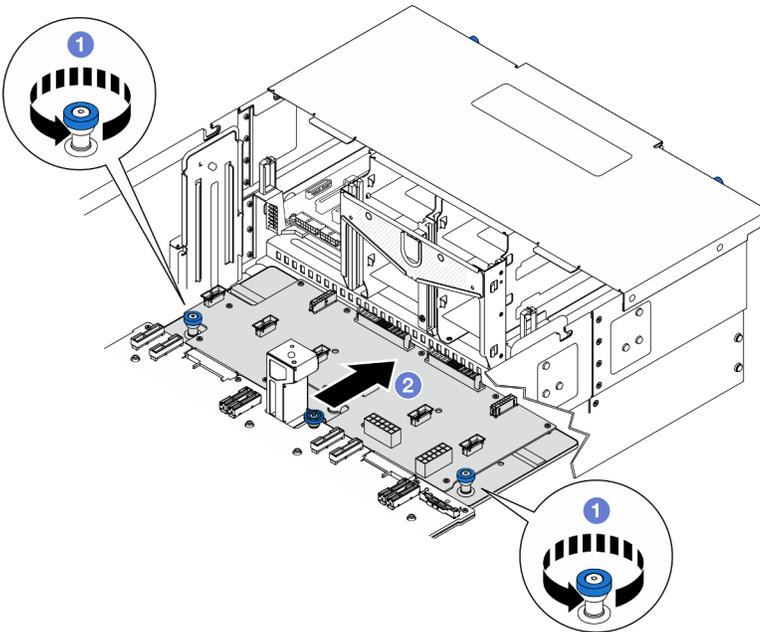


Figure 116. Dégagement du tableau de distribution

- a. ① Desserrez les deux vis moletées. Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. ② Saisissez les vis moletées et faites glisser le tableau de distribution vers l'arrière du châssis pour le dégager de la carte inférieure de processeur (MB).

Etape 4. Retirez le tableau de distribution.

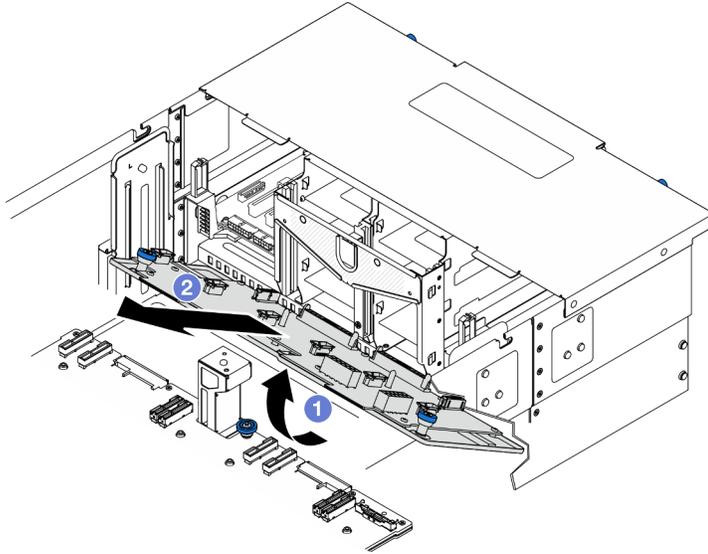


Figure 117. Retrait du tableau de distribution

- a. ① Soulevez l'extrémité du connecteur du tableau de distribution.
- b. ② Retirez le tableau de distribution du châssis.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation du tableau de distribution](#) » à la page 145.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.
3. Si vous prévoyez de recycler le composant.
 - a. Retirez onze vis et séparez le tableau de distribution du support.

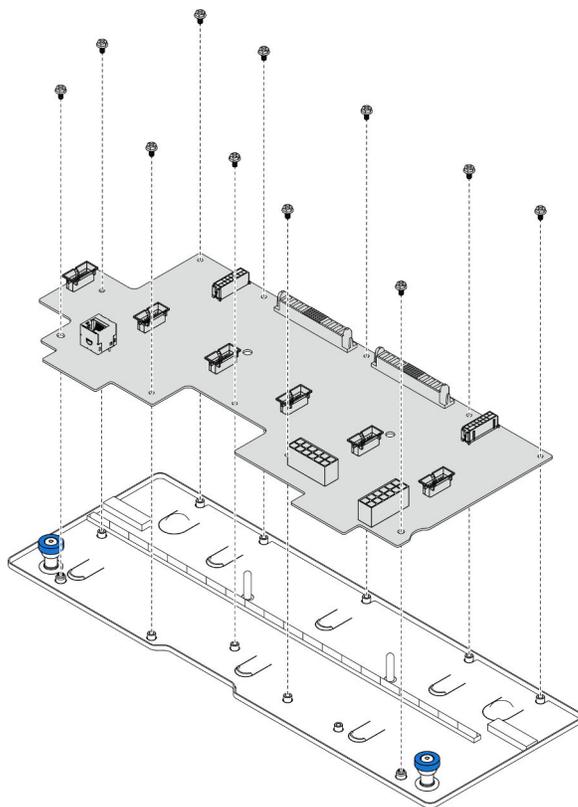


Figure 118. Démontage du tableau de distribution

- b. Recyclez le composant conformément à la réglementation en vigueur.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du tableau de distribution

Suivez les instructions de la présente section pour installer le tableau de distribution.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Installez le tableau de distribution.

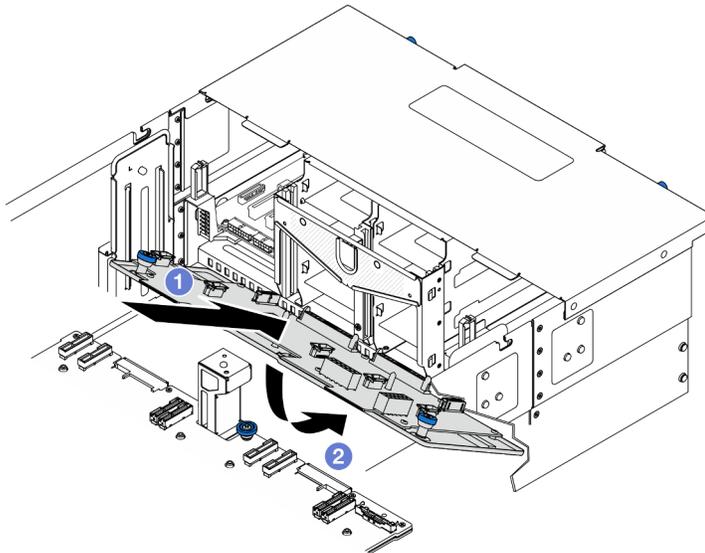


Figure 119. Installation du tableau de distribution

- 1 Installez le tableau de distribution dans le châssis selon l'angle indiqué.
- 2 Abaissez l'extrémité du connecteur du tableau de distribution sur le châssis.

Etape 2. Fixez le tableau de distribution.

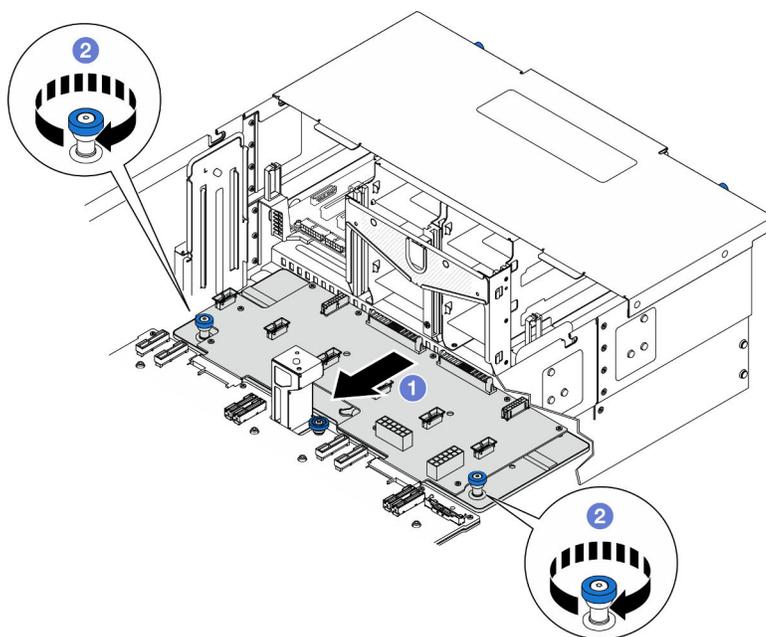


Figure 120. Fixation du tableau de distribution.

- a. ① Saisissez les vis moletées et faites glisser le tableau de distribution vers l'avant du châssis pour l'engager avec la carte inférieure de processeur (MB).
- b. ② Serrez les deux vis moletées. Si nécessaire, utilisez un tournevis.

Etape 3. Branchez les cordons d'alimentation sur le tableau de distribution.

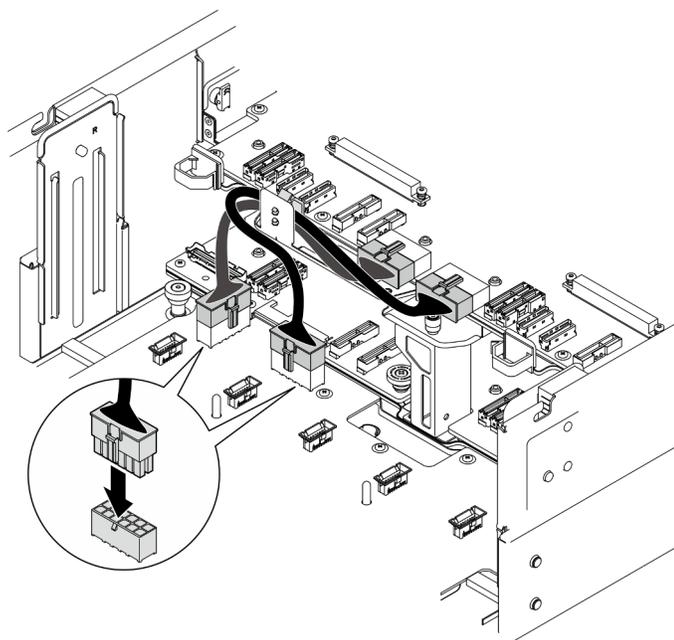


Figure 121. Branchement des câbles du tableau de distribution

Après avoir terminé

1. Réinstallez le boîtier de ventilation. Voir « [Installation du boîtier de ventilation](#) » à la page 70.

2. Réinstallez les deux cartes d'interposition d'alimentation. Voir « [Installation de la carte d'interposition d'alimentation](#) » à la page 150.
3. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
4. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « [Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud](#) » à la page 153.
5. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement de la carte d'interposition d'alimentation

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer la carte d'interposition d'alimentation.

Retrait de la carte d'interposition d'alimentation

Suivez les instructions de cette section pour retirer la carte d'interposition d'alimentation.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S035



ATTENTION :

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.

- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- Retirez et dégagez délicatement chaque bloc d'alimentation installé. Voir « [Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud](#) » à la page 151.
- Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.

Etape 2. Retirez la carte d'interposition d'alimentation.

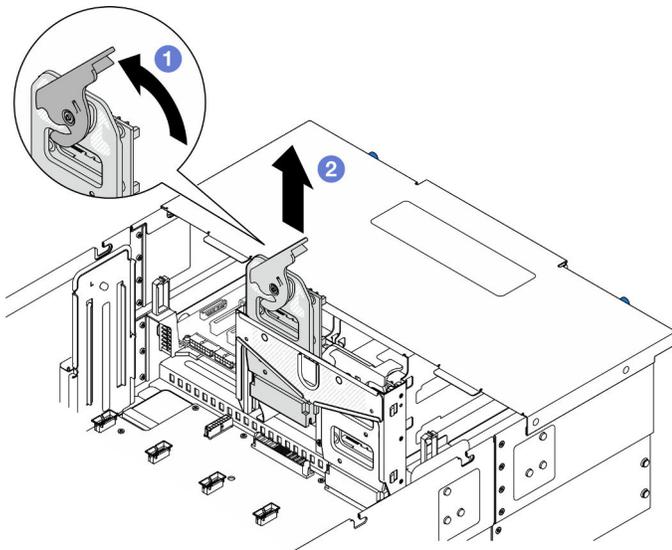


Figure 122. Retrait de la carte d'interposition d'alimentation

- 1 Soulevez et faites pivoter le loquet de déblocage de la carte d'interposition d'alimentation afin de libérer la carte d'interposition d'alimentation du châssis.
- 2 Soulevez la carte d'interposition d'alimentation pour la retirer.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de la carte d'interposition d'alimentation](#) » à la page 150.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.
3. Si vous prévoyez de recycler le composant.
 - a. Retirez six vis et séparez la carte d'interposition d'alimentation du support.

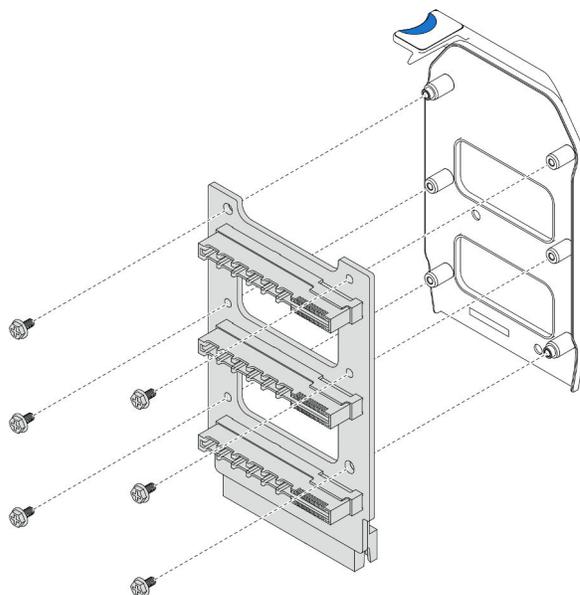


Figure 123. Démontage de la carte d'interposition d'alimentation

- b. Recyclez le composant conformément à la réglementation en vigueur.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation de la carte d'interposition d'alimentation

Suivez les instructions de la présente section pour installer la carte d'interposition d'alimentation.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Installez la carte d'interposition d'alimentation.

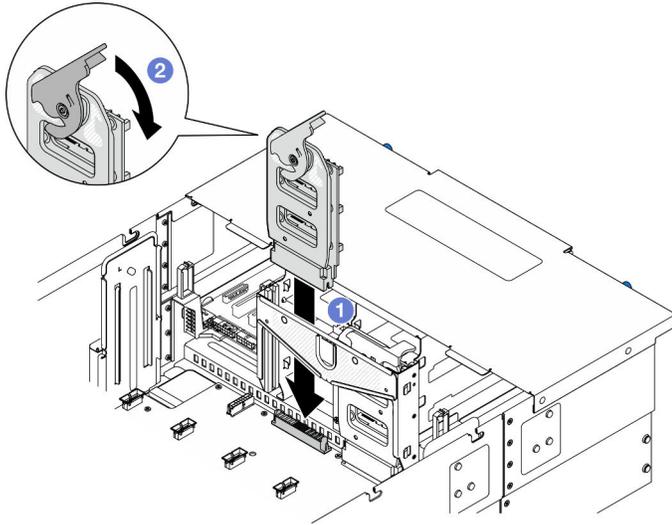


Figure 124. Installation de la carte d'interposition d'alimentation

- a. 1 Aligned et abaissez la carte d'interposition d'alimentation dans le châssis.
- b. 2 Faites pivoter le loquet de déblocage de la carte d'interposition d'alimentation vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Après avoir terminé

1. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « [Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud](#) » à la page 153.
3. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'une unité de bloc d'alimentation

Suivez les instructions de cette section pour installer ou retirer des blocs d'alimentation remplaçables à chaud.

Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Suivez les instructions de cette section pour retirer un bloc d'alimentation remplaçable à chaud.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S035



ATTENTION :

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.

Attention : Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.

Procédure

Etape 1. Débranchez les deux extrémités du cordon d'alimentation et conservez-le à un endroit protégé des décharges électrostatiques.

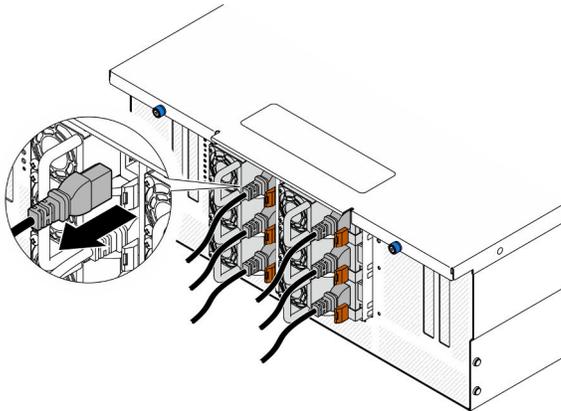


Figure 125. Débranchement du cordon d'alimentation

Etape 2. Retirez le bloc d'alimentation.

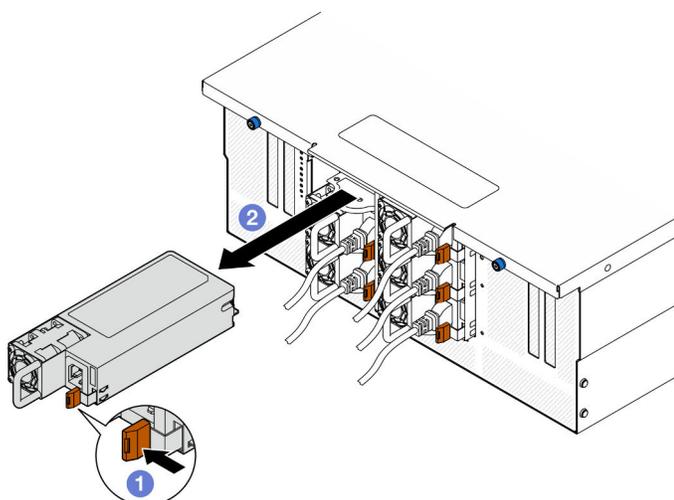


Figure 126. Retrait du bloc d'alimentation

- a. ① Appuyez sur la patte de déverrouillage orange et maintenez-la enfoncée.
- b. ② Saisissez la poignée et faites glisser le bloc d'alimentation pour le retirer du châssis.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement ou un obturateur. Voir « [Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud](#) » à la page 153.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Suivez les instructions de cette section pour installer un bloc d'alimentation remplaçable à chaud.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S035



ATTENTION :

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.

Attention : Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Assurez-vous que le bloc d'alimentation est de la même puissance que les unités installées.
- b. Si vous installez un bloc d'alimentation dans une baie vide, retirez le panneau obturateur de la baie d'alimentation.
- c. Si plusieurs unités doivent être installées, installez les blocs d'alimentation dans l'ordre indiqué ci-après.
 - 1. Pour les configurations avec huit blocs d'alimentation, remplissez les baies PSU P1, P2, P4, P5, S1, S2, S4 et S5.
 - 2. Pour les configurations avec douze blocs d'alimentation, peuplez toutes les baies PSU.

Etape 2. Maintenez le bloc d'alimentation par sa poignée arrière, puis faites-le glisser à fond dans la baie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

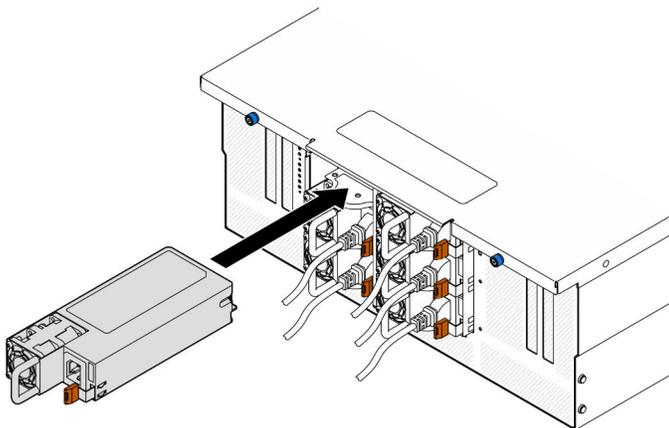


Figure 127. Installation d'un bloc d'alimentation

Etape 3. Branchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation et vérifiez qu'il est correctement connecté à l'alimentation.

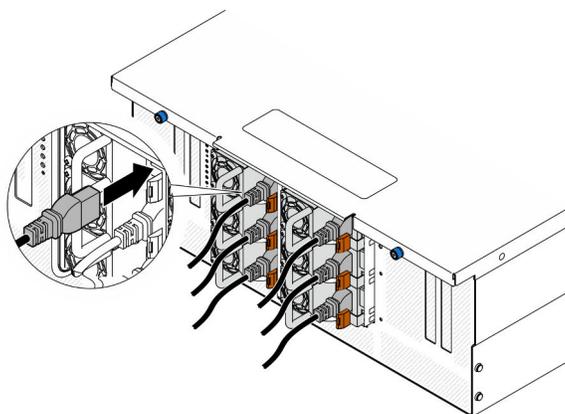


Figure 128. Branchement du cordon d'alimentation

Après avoir terminé

1. Tirez sur la poignée afin de voir si le bloc d'alimentation est correctement installé. S'il peut sortir, réinstallez-le.
2. Si le serveur est hors tension, mettez-le sous tension. Vérifiez que le voyant d'entrée d'alimentation et le voyant de sortie d'alimentation du bloc d'alimentation sont allumés, indiquant que le bloc fonctionne correctement.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement d'un processeur et d'un dissipateur thermique (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions indiquées dans cette section pour remplacer un processeur et un dissipateur thermique assemblés, également appelés module de processeur-dissipateur thermique, un processeur ou un dissipateur thermique.

Attention : Avant de réutiliser un processeur ou un dissipateur thermique, assurez-vous d'utiliser un tampon de nettoyage à l'alcool et de la pâte thermoconductrice agréés par Lenovo.

Retrait d'un processeur et d'un dissipateur thermique

Cette tâche comporte les instructions relatives au retrait d'un processeur-dissipateur thermique assemblés, également appelés module de dissipation thermique du processeur. Cette tâche requiert un tournevis Torx T30. Cette procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Chaque socket de processeur doit toujours comporter un cache ou un module de processeur-dissipateur thermique (PHM). Lorsque vous retirez ou installez un module de processeur-dissipateur thermique, protégez les sockets vides du processeur avec un cache.
- Veillez à ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du connecteur de processeur sont extrêmement fragiles et peuvent facilement être endommagés. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice sur le processeur ou le dissipateur thermique. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le connecteur de processeur.
- Retirez et installez un seul module de processeur-dissipateur thermique à la fois. Si le système prend en charge plusieurs processeurs, installez les modules de processeur-dissipateur thermique en commençant par le premier socket de processeur.

Remarque : Le dissipateur thermique, le processeur et le dispositif de retenue du processeur de votre système peuvent s'avérer différents de ceux des illustrations.

La figure ci-dessous présente les principaux composants du module de processeur-dissipateur thermique.

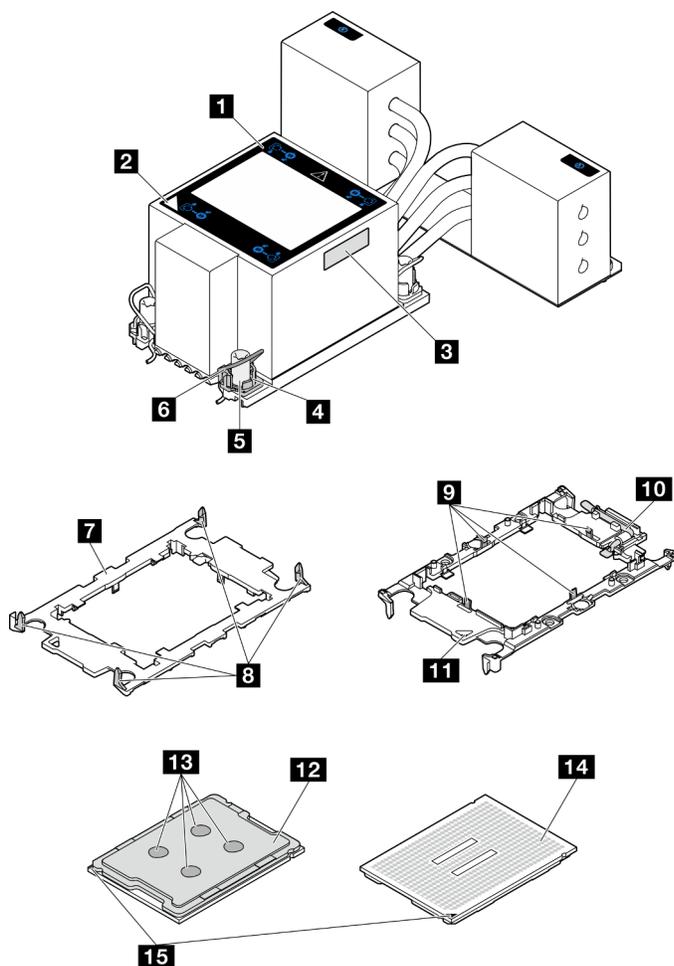


Figure 129. Composants PHM

1 Dissipateur thermique	9 Clips de fixation du processeur dans le support
2 Marque triangulaire sur le dissipateur thermique	10 Poignée d'éjection du processeur
3 Étiquette d'identification de processeur	11 Marque triangulaire de support
4 Douille et retenue anti-inclinaison	12 Dissipateur thermique du processeur
5 Douille T30 Torx	13 Pâte thermoconductrice
6 Crochet de câble anti-inclinaison	14 Contacts de processeur
7 Support de processeur	15 Marque triangulaire de processeur
8 Clips de fixation du support au dissipateur thermique	

Procédure

Étape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Pour remplacer un module de processeur-dissipateur thermique sur la carte supérieure de processeur (BD CPU), retirez les éléments suivants :
 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
 2. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.

- b. Pour remplacer un module de processeur-dissipateur thermique sur la carte inférieure de processeur (MB), retirez les éléments suivants :
 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
 2. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
 3. Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.
 4. Retirez la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 36.

Etape 2. Retirez le module de processeur-dissipateur thermique de la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou de la carte inférieure de processeur (MB).

Remarques :

- Ne touchez pas les contacts situés au bas du processeur.
- Maintenez le connecteur de processeur libre de tout objet afin d'éviter les dommages possibles.

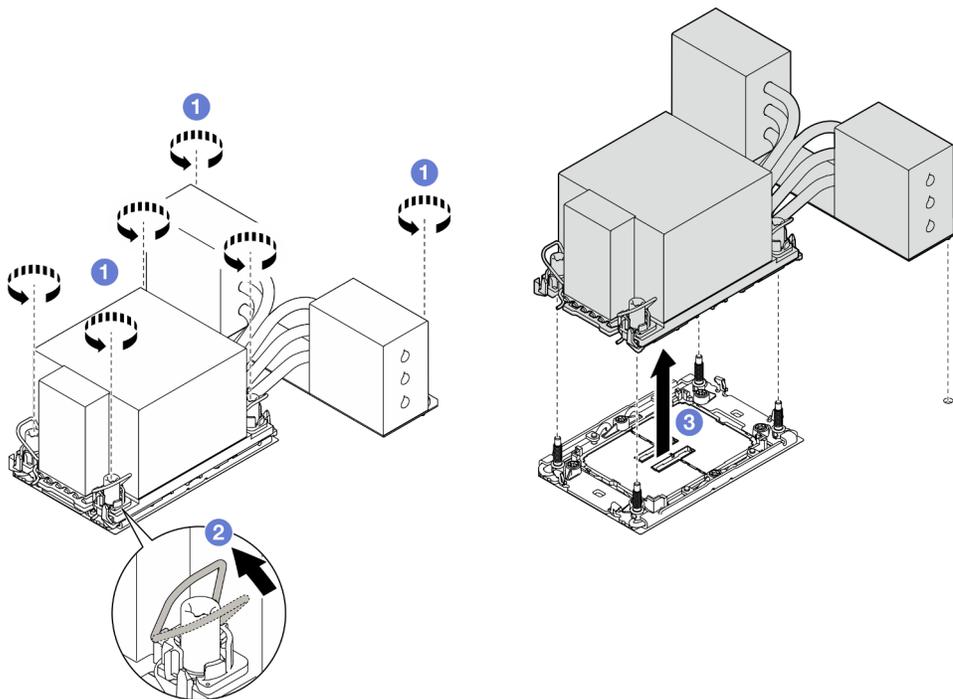


Figure 130. Retrait d'un module de processeur-dissipateur thermique 3U

- a. ① Desserrez complètement les douilles Torx T30 du PHM **comme indiqué dans la séquence de retrait** sur l'étiquette du dissipateur thermique.
- b. ② Faites pivoter le crochet du câble anti-inclinaison vers l'intérieur.
- c. ③ Soulevez soigneusement le module de processeur-dissipateur thermique du connecteur de processeur. Si le module de processeur-dissipateur thermique ne peut pas être complètement retiré du connecteur, desserrez davantage les douilles Torx T30 et réessayez de le soulever.

Après avoir terminé

1. Chaque socket de processeur doit toujours comporter un cache ou un module de processeur-dissipateur thermique (PHM). Protégez les connecteurs vides du processeur avec un cache ou installez un nouveau processeur-dissipateur thermique.
2. Si vous retirez le module de processeur-dissipateur thermique dans le cadre d'un remplacement de la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou de la carte inférieure de processeur (MB), mettez le module de processeur-dissipateur thermique de côté.
3. Si vous réutilisez le processeur ou le dissipateur thermique, séparez celui-ci de son dispositif de retenue. Voir « [Séparation du processeur du support et du dissipateur thermique](#) » à la page 159.
4. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Séparation du processeur du support et du dissipateur thermique

Cette tâche comporte les instructions relatives à la dissociation d'un processeur et de son support sur un processeur-dissipateur thermique assemblé, également appelé module de processeur-dissipateur thermique. Cette procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Ne touchez pas les contacts du processeur. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice sur le processeur ou le dissipateur thermique. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le connecteur de processeur.

Remarque : Le dissipateur thermique, le processeur et le dispositif de retenue du processeur de votre système peuvent s'avérer différents de ceux des illustrations.

Procédure

Etape 1. Séparez le processeur du dissipateur thermique et du support.

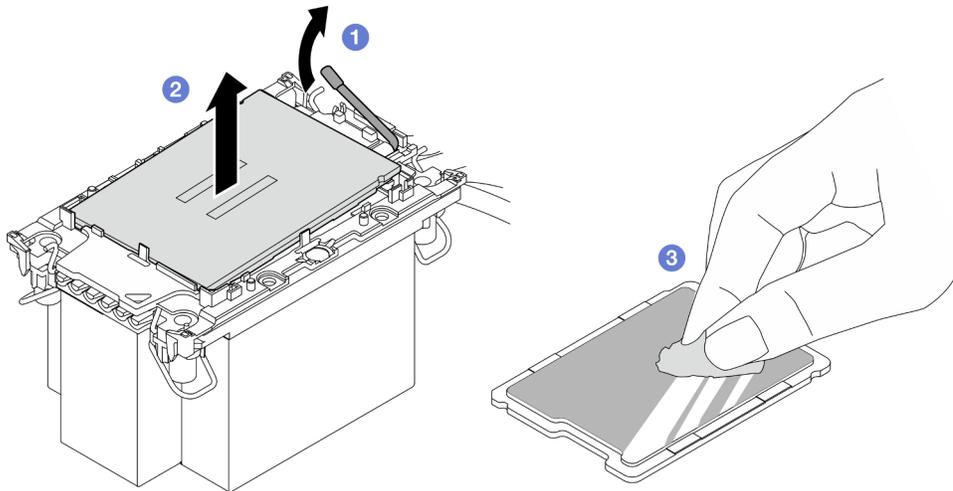


Figure 131. Dissociation d'un processeur du support et du dissipateur thermique

Remarque : Ne touchez pas les contacts du processeur.

- a. ① Tirez la poignée pour dégager le processeur du support.
- b. ② Tenez le processeur par ses bords. Ensuite, soulevez le processeur du dissipateur thermique et du support.
- c. ③ Sans poser le processeur, essuyez la pâte thermoconductrice sur le dessus du processeur avec un chiffon doux imbibé d'alcool. Ensuite, posez le processeur sur une surface antistatique avec le côté en contact avec le processeur vers le haut.

Etape 2. Dissocier le support du processeur du dissipateur thermique

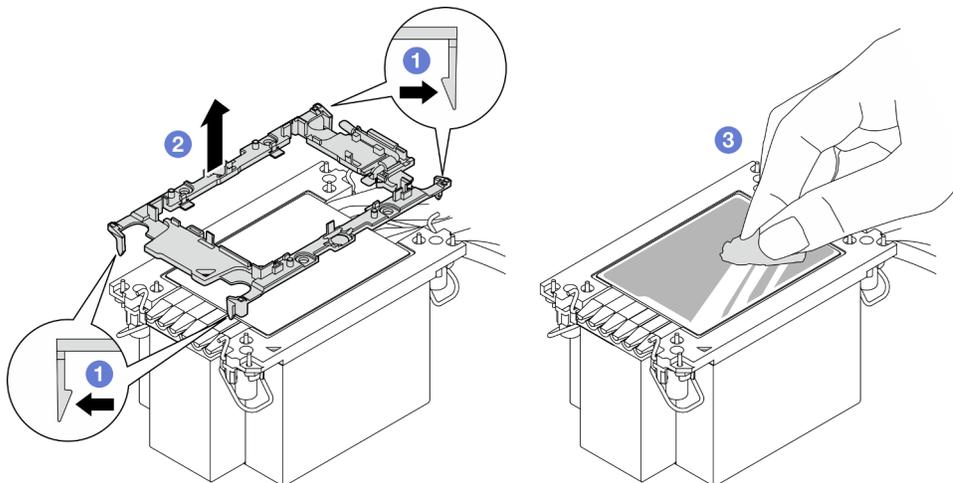


Figure 132. Dissociation d'un support de processeur du dissipateur thermique

Remarque : Le support du processeur sera mis au rebut et remplacé par un nouveau.

- a. ① Dégagez les pattes de retenue du dissipateur thermique.
- b. ② Soulevez le support du processeur du dissipateur thermique.
- c. ③ Essuyez la pâte thermoconductrice sous le dissipateur thermique avec un chiffon doux imbibé d'alcool.

Après avoir terminé

1. Installez le PHM. Voir « [Installation d'un processeur-dissipateur thermique](#) » à la page 161.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation d'un processeur-dissipateur thermique

Cette tâche comporte les instructions relatives à l'installation d'un processeur-dissipateur thermique assemblés, également appelé module de dissipation thermique du processeur. Cette tâche requiert un tournevis Torx T30. Cette procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Chaque socket de processeur doit toujours comporter un cache ou un module de processeur-dissipateur thermique (PHM). Lorsque vous retirez ou installez un module de processeur-dissipateur thermique, protégez les sockets vides du processeur avec un cache.
- Veillez à ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du connecteur de processeur sont extrêmement fragiles et peuvent facilement être endommagés. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice sur le processeur ou le dissipateur thermique. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le connecteur de processeur.
- Retirez et installez un seul module de processeur-dissipateur thermique à la fois. Si le système prend en charge plusieurs processeurs, installez les modules de processeur-dissipateur thermique en commençant par le premier socket de processeur.

Remarques :

- Le dissipateur thermique, le processeur et le dispositif de retenue du processeur de votre système peuvent s'avérer différents de ceux des illustrations.
- Les modules de microprocesseur-dissipateur thermique ne s'insèrent que dans le socket et dans le sens où ils peuvent être installés.
- Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge par votre serveur, consultez le site <https://serverproven.lenovo.com>. Tous les processeurs doivent avoir la même vitesse, le même nombre de cœurs et la même fréquence.

- Avant d'installer un nouveau module de processeur-dissipateur thermique ou un processeur de remplacement, mettez à jour le microprogramme du système au niveau le plus récent. Voir « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* et le *Guide de configuration système*.

La figure ci-dessous présente les principaux composants du module de processeur-dissipateur thermique.

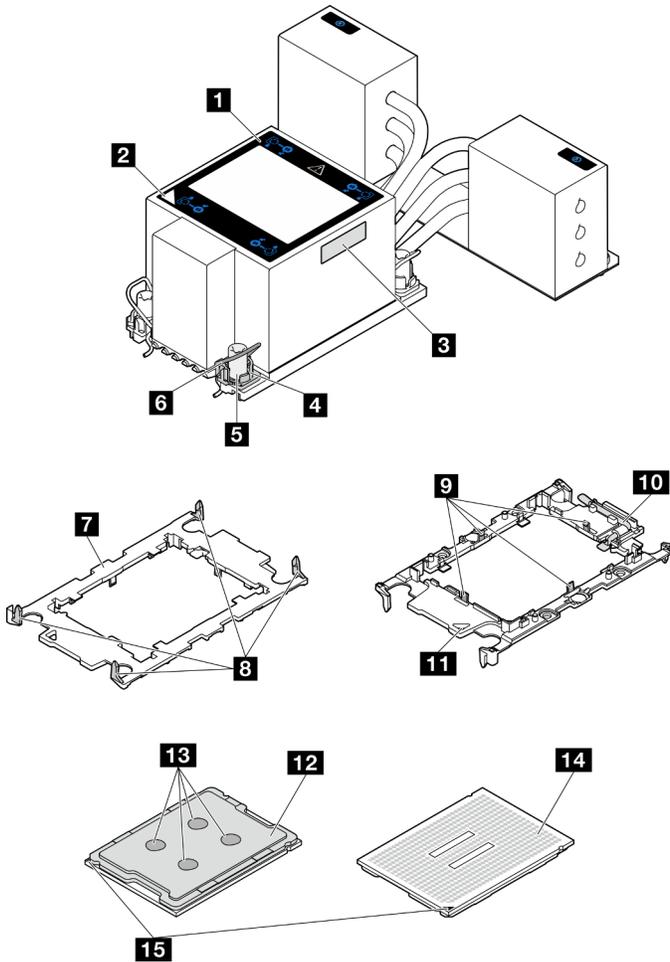


Figure 133. Composants PHM

1 Dissipateur thermique	9 Clips de fixation du processeur dans le support
2 Marque triangulaire sur le dissipateur thermique	10 Poignée d'éjection du processeur
3 Étiquette d'identification de processeur	11 Marque triangulaire de support
4 Douille et retenue anti-inclinaison	12 Dissipateur thermique du processeur
5 Douille T30 Torx	13 Pâte thermoconductrice
6 Crochet de câble anti-inclinaison	14 Contacts de processeur
7 Support de processeur	15 Marque triangulaire de processeur
8 Clips de fixation du support au dissipateur thermique	

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Enregistrez l'étiquette d'identification du processeur.

- Si vous remplacez un processeur et que vous réutilisez le dissipateur thermique, retirez l'étiquette d'identification du processeur du dissipateur thermique, puis remplacez-la par une nouvelle étiquette fournie avec le processeur de remplacement.
- Si vous remplacez un dissipateur thermique et que vous réutilisez le processeur, retirez l'étiquette d'identification du processeur de l'ancien dissipateur thermique et placez-la sur le nouveau dissipateur thermique au même emplacement que précédemment.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à retirer l'étiquette et à la placer sur le nouveau dissipateur thermique, ou si l'étiquette est endommagée lors du transfert, écrivez le numéro de série figurant sur l'étiquette d'identification du processeur sur le nouveau dissipateur thermique, à l'emplacement où devrait se trouver l'étiquette, à l'aide d'un marqueur indélébile.

Etape 2. Installez le processeur dans le nouveau support.

Remarques :

- Si vous remplacez le processeur et que vous réutilisez le dissipateur thermique, utilisez le nouveau support livré avec le nouveau processeur.
- Si vous remplacez le dissipateur thermique et réutilisez le processeur, et si ce dernier est livré avec deux supports de processeur, assurez-vous d'utiliser le même type de support que celui que vous avez mis au rebut.

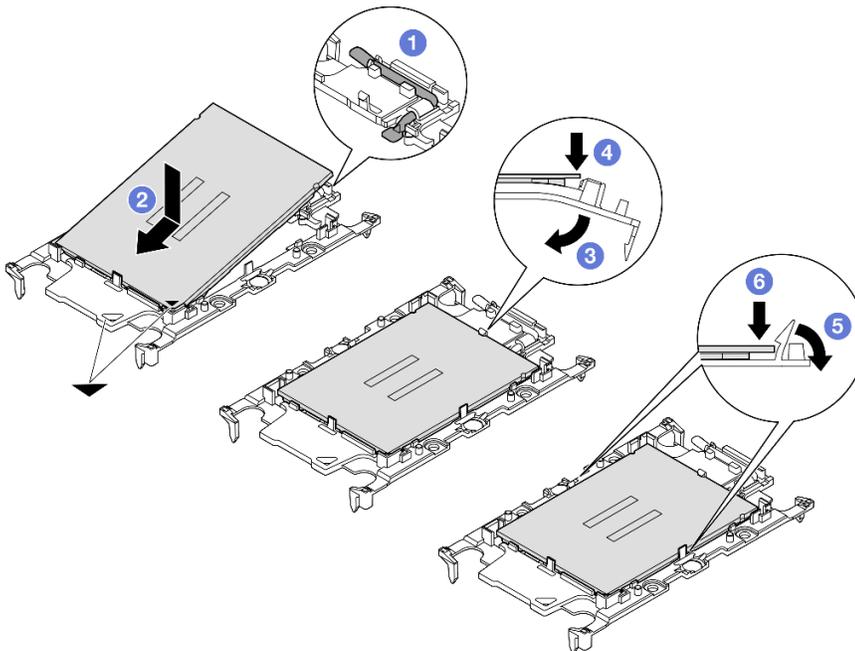


Figure 134. Installation d'un support de processeur

1. 1 Assurez-vous que la poignée du support est en position fermée.

2. ② Aligned le processeur sur le nouveau support en alignant les marques triangulaires, puis insérez l'extrémité marquée du processeur dans le support.
3. ③ Maintenez l'extrémité insérée du processeur en place ; ensuite, faites pivoter l'extrémité non marquée du support vers le bas, en l'éloignant du processeur.
4. ④ Appuyez sur le processeur et fixez l'extrémité non marquée sous le clip du support.
5. ⑤ Faites pivoter délicatement les côtés du support vers le bas, les éloignant du processeur.
6. ⑥ Appuyez sur le processeur et fixez les côtés sous le clip du support.

Remarque : Pour empêcher le processeur de tomber du support, maintenez le côté en contact avec le processeur vers le haut et saisissez le support du processeur par les côtés.

Etape 3. Appliquez de la pâte thermoconductrice.

- Si vous remplacez le dissipateur thermique et que vous réutilisez le processeur, un nouveau dissipateur thermique est livré avec de la pâte thermoconductrice ; il est inutile d'en appliquer de nouveau.

Remarque : Pour garantir des performances optimales, vérifiez la date de fabrication sur le nouveau dissipateur thermique et assurez-vous qu'elle ne dépasse pas deux ans. Dans le cas contraire, essuyez la pâte thermoconductrice existante, puis appliquez la nouvelle pâte thermoconductrice.

- Si vous remplacez le processeur et que vous réutilisez le dissipateur thermique, procédez comme suit pour appliquer la pâte thermoconductrice :
 1. S'il reste de la pâte thermoconductrice sur le dissipateur thermique, essuyez-la à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool.
 2. Placez avec précaution le processeur et le support dans le plateau d'expédition avec le côté en contact avec le processeur vers le bas. Assurez-vous que la marque triangulaire du support est orientée sur le plateau d'expédition comme indiqué ci-dessous.
 3. Appliquez la pâte thermoconductrice sur le dessus du processeur avec une seringue en formant quatre points régulièrement espacés, chaque point consistant en 0,1 ml de pâte thermoconductrice.

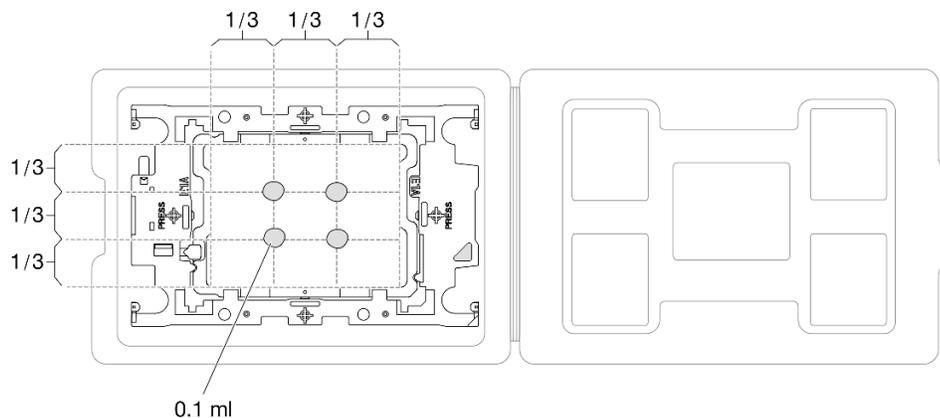


Figure 135. Application de pâte thermoconductrice avec processeur dans le plateau d'expédition

Etape 4. Assemblez le processeur-dissipateur thermique.

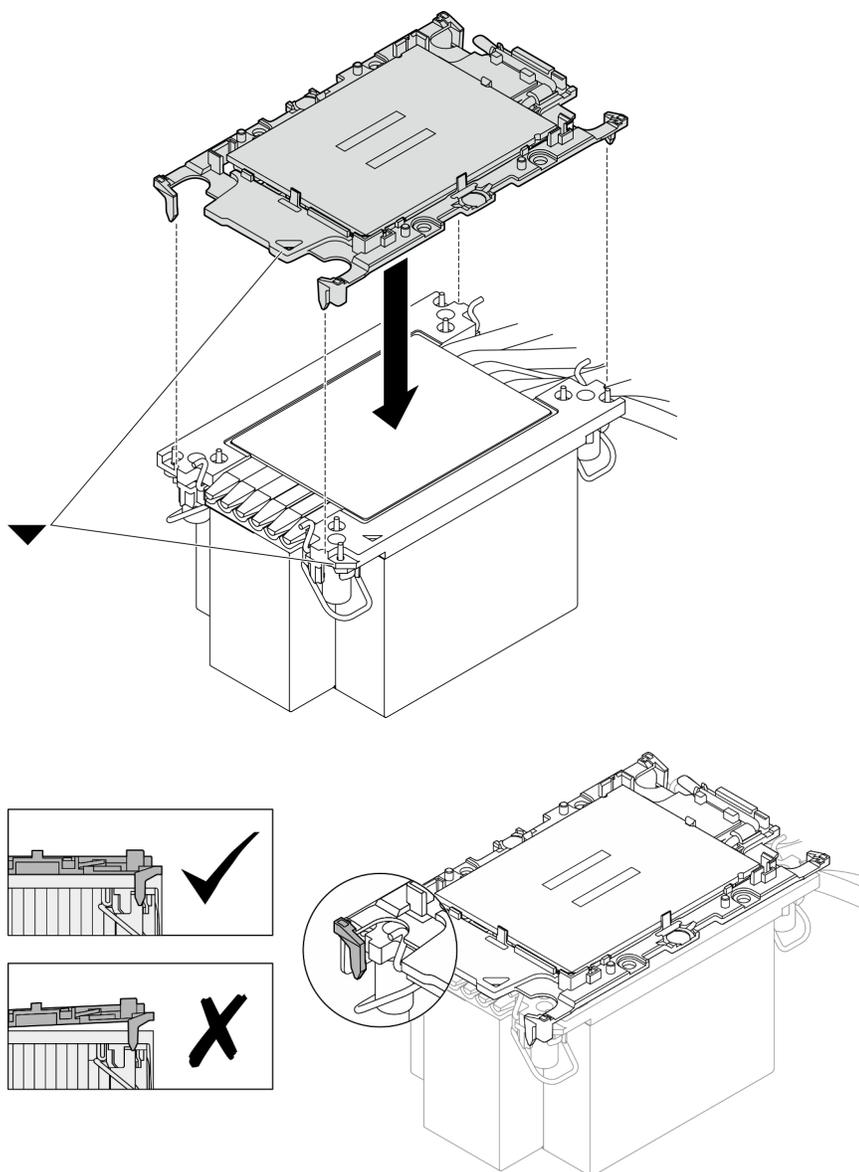


Figure 136. Assemblage du module de processeur-dissipateur thermique avec le processeur dans le plateau d'expédition

- a. Alignez la marque triangulaire sur l'étiquette du dissipateur thermique avec celle qui se trouve sur le support du processeur et sur le processeur.
- b. Installez le dissipateur thermique sur le support du processeur.
- c. Appuyez sur le support jusqu'à ce que les pattes de chacun des quatre côtés s'enclenchent. Procédez à une inspection visuelle pour vous assurer de l'absence d'espace entre le support du processeur et le dissipateur thermique.

Etape 5. Installez le module de processeur-dissipateur thermique dans le connecteur de processeur.

Remarques :

- Ne touchez pas les contacts situés au bas du processeur.
- Maintenez le connecteur de processeur libre de tout objet afin d'éviter les dommages possibles.

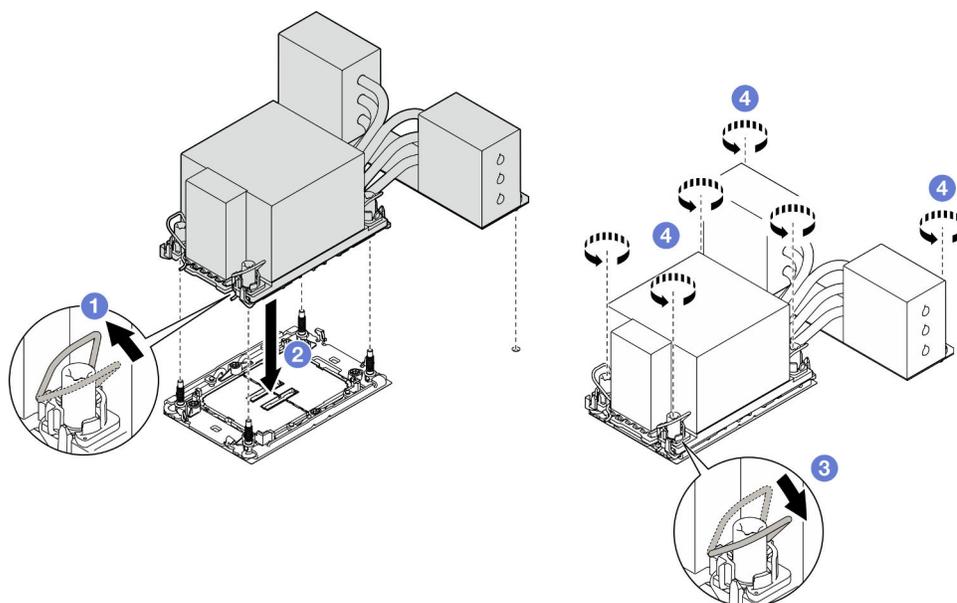


Figure 137. Installation d'un module de processeur-dissipateur thermique 3U

- a. ❶ Faites pivoter le crochet du câble anti-inclinaison vers l'intérieur.
- b. ❷ Alignez la marque triangulaire et quatre douilles T30 Torx sur le module de processeur-dissipateur thermique avec la marque triangulaire et les tiges filetées du connecteur de processeur. Ensuite, insérez le module dans le connecteur de processeur.
- c. ❸ Faites pivoter les crochets du câble anti-inclinaison vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent avec les crochets du connecteur.
- d. ❹ Serrez au maximum les douilles Torx T30, **comme indiqué dans la séquence d'installation**, sur l'étiquette du dissipateur thermique. Serrez les vis au maximum, puis assurez-vous visuellement de l'absence d'espace entre la vis épaulée située sous le dissipateur thermique et le connecteur de processeur. (Pour référence, le couple requis pour serrer les attaches imperdables au maximum est de 0,9 newton-mètre, 8 pouces-livres).

Après avoir terminé

1. Si vous avez remplacé un module de processeur-dissipateur thermique sur la carte supérieure de processeur (BD CPU), réinstallez les éléments suivants :
 - a. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
 - b. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Si vous avez remplacé un module de processeur-dissipateur thermique sur la carte inférieure de processeur (MB), réinstallez les éléments suivants :
 - a. Réinstallez la grille d'aération de la carte inférieure de processeur (MB). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 38.
 - b. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
 - c. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
 - d. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
3. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement du panneau de sécurité

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour l'installation ou le retrait du panneau de sécurité.

Retrait du panneau de sécurité

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour le retrait du panneau de sécurité.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Procédure

Etape 1. Si le panneau de sécurité est verrouillé, déverrouillez-le avec la clé.

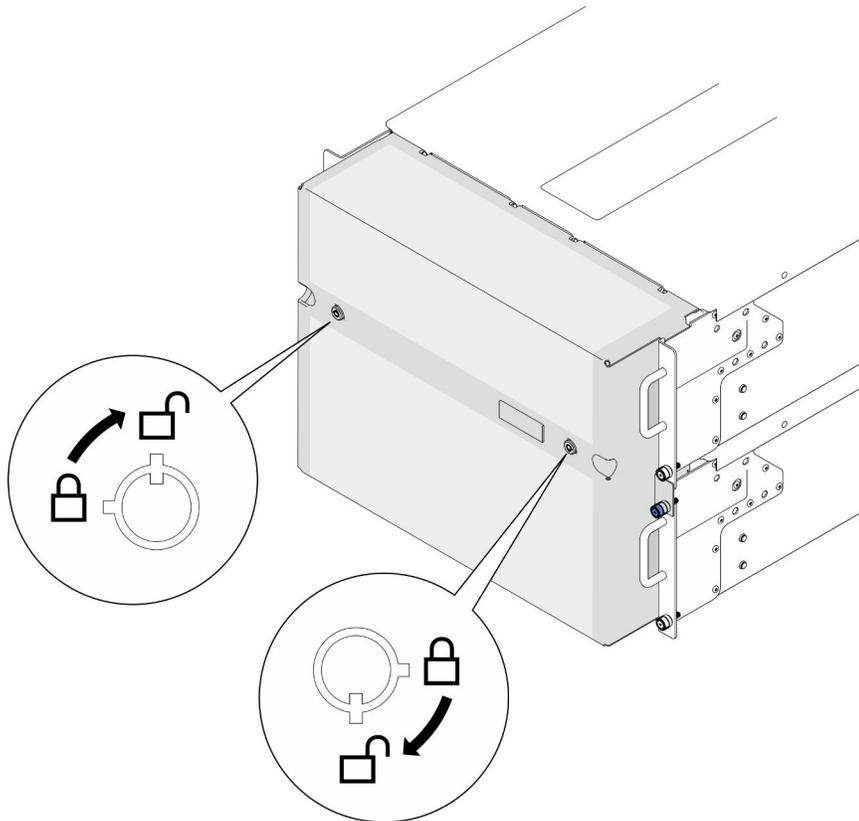


Figure 138. Déverrouillage du panneau de sécurité

Etape 2. Retirez le panneau de sécurité.

- a. ① Desserrez les vis moletées. Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. ② Soulevez le panneau de sécurité des brides de l'armoire pour le retirer.

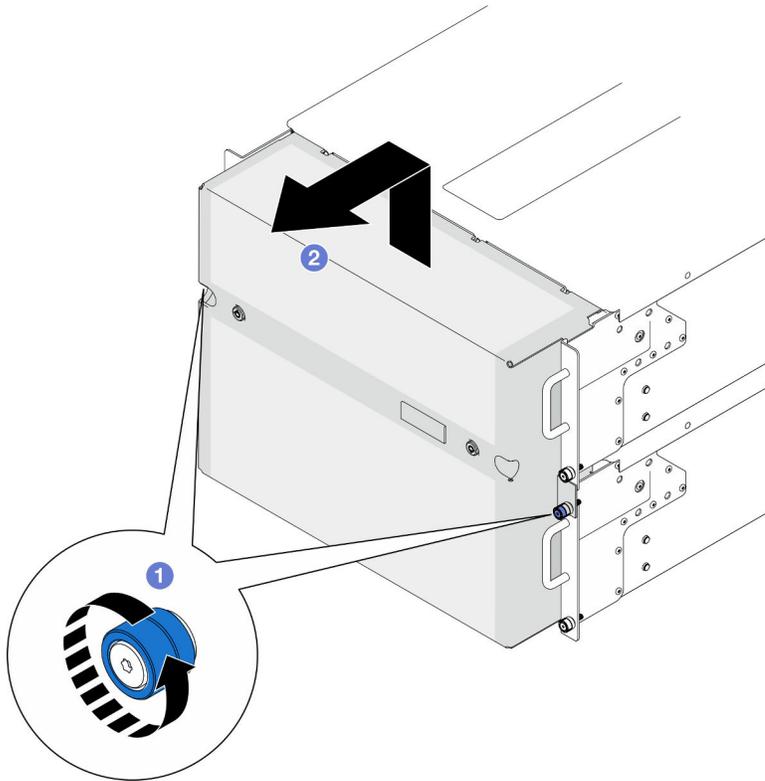


Figure 139. Retrait du panneau de sécurité

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation du panneau de sécurité](#) » à la page 168.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du panneau de sécurité

Suivez les instructions énoncées dans la présente section pour installer le panneau de sécurité.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages

antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Procédure

Etape 1. Si la clé est à l'intérieur du panneau de sécurité, retirez-la de ce dernier.

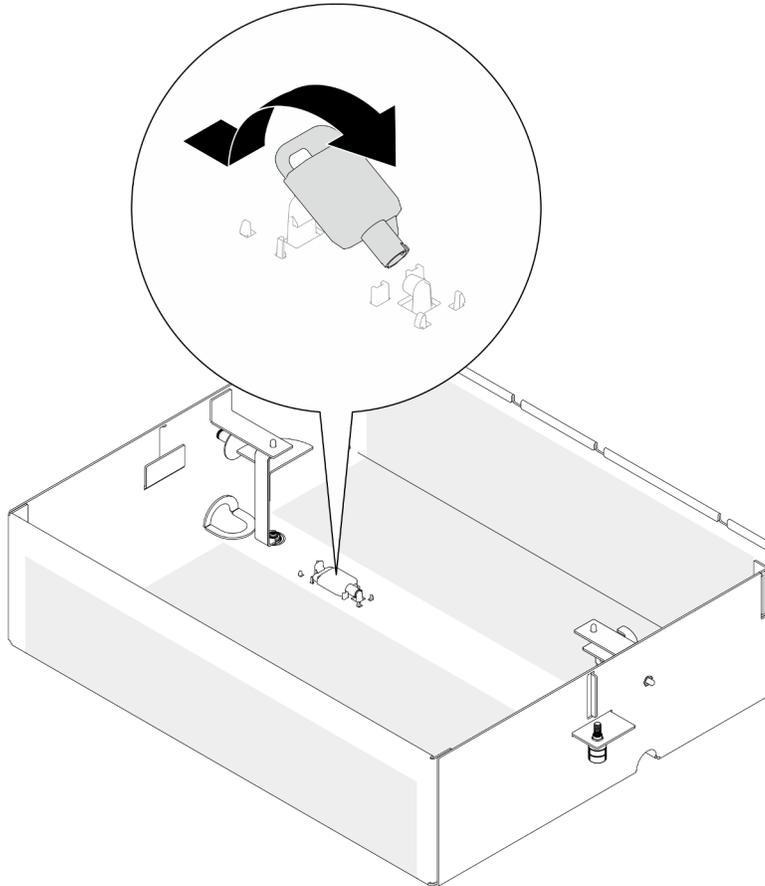


Figure 140. Retrait de la clé

Etape 2. Installation du panneau de sécurité.

- a. ① Alignez et installez le panneau de sécurité sur les brides de l'armoire.
- b. ② Serrez les vis moletées sur le panneau de sécurité. Si nécessaire, utilisez un tournevis.

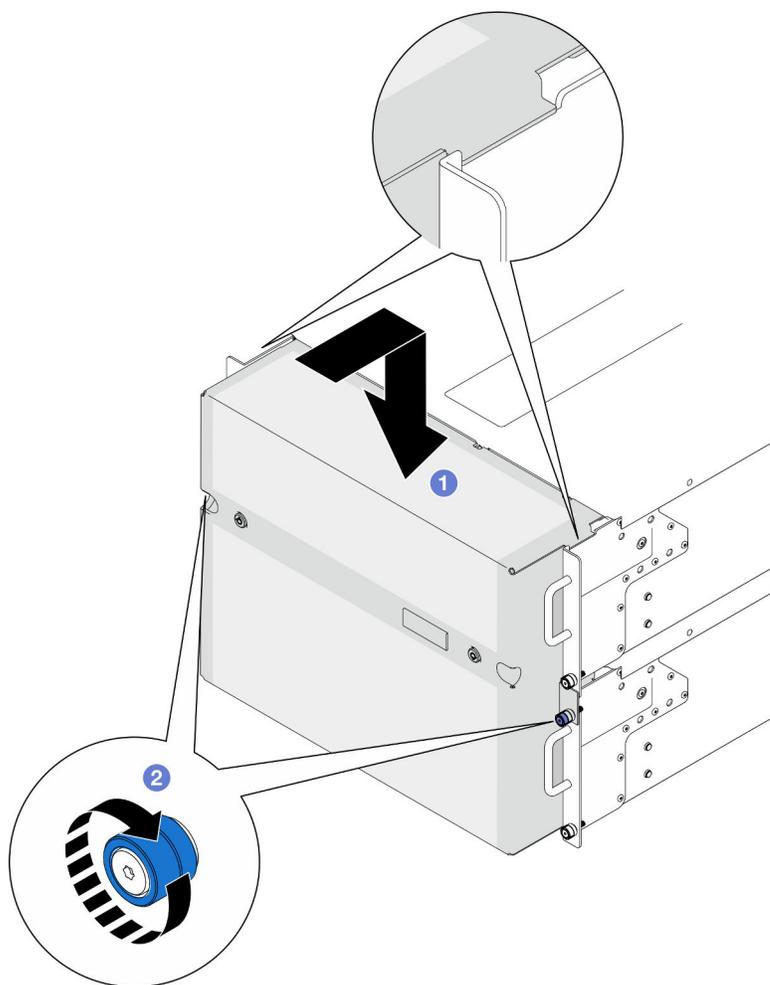


Figure 141. Installation du panneau de sécurité

Etape 3. (Facultatif) Verrouillez le panneau de sécurité à l'aide de la clé.

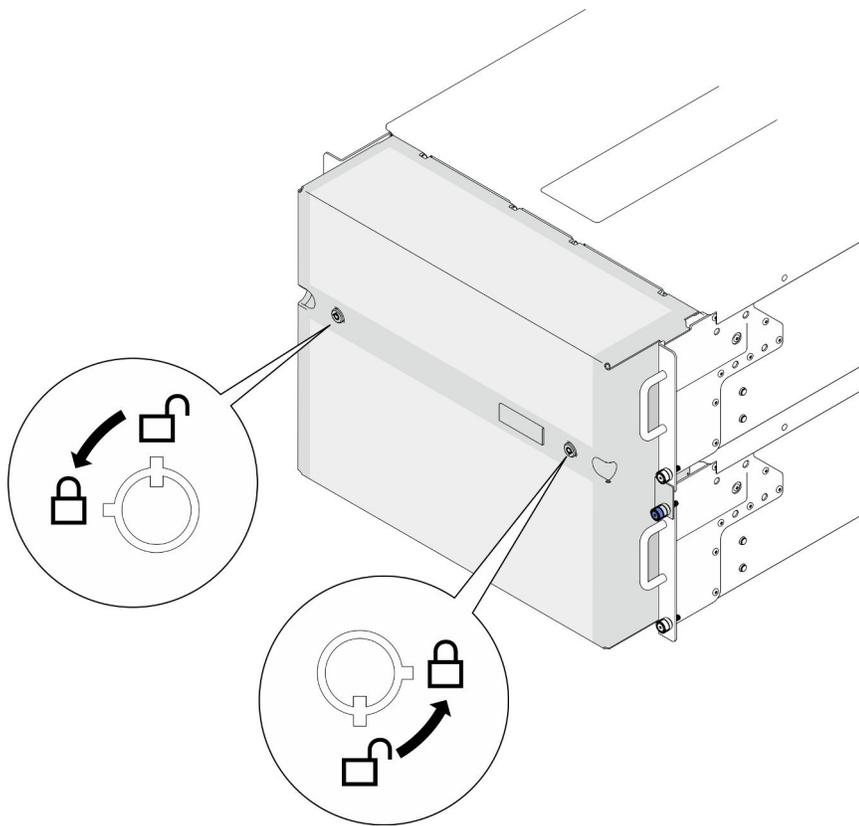


Figure 142. Verrouillage du panneau de sécurité

Après avoir terminé

Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement de l'assemblage de port série

Suivez les instructions de cette section pour installer ou retirer l'assemblage de port série.

Retrait de l'assemblage de port série

Suivez les instructions de cette section pour retirer l'assemblage de port série.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages

antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- b. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
- c. Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.
- d. Pour le châssis principal uniquement, retirez le support. Voir « [Retrait du support](#) » à la page 179.
- e. Pour le châssis principal uniquement, retirez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Retrait de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 186.

Etape 2. Retirez les deux vis qui fixent l'assemblage de port série et retirez-le du châssis.

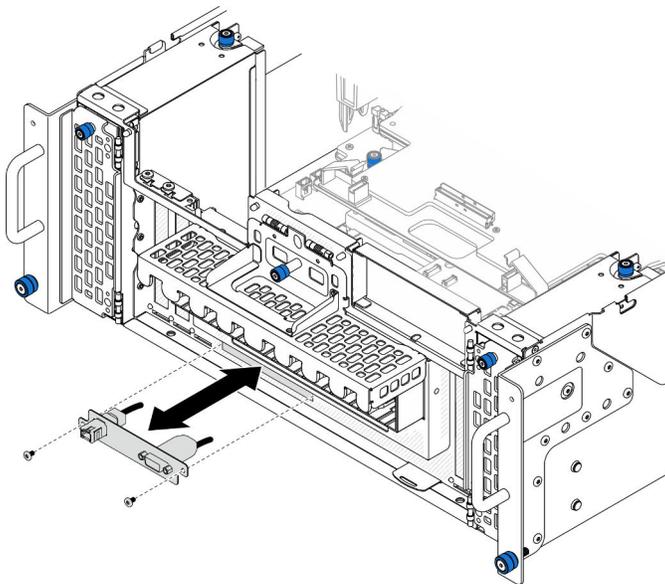


Figure 143. Retrait de l'assemblage de port série

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de l'assemblage de port série](#) » à la page 172.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de l'assemblage de port série

Suivez les instructions de cette section pour installer l'assemblage de port série.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Aligned et installez l'assemblage de port série dans l'emplacement à l'avant du châssis et fixez-le à l'aide de deux vis.

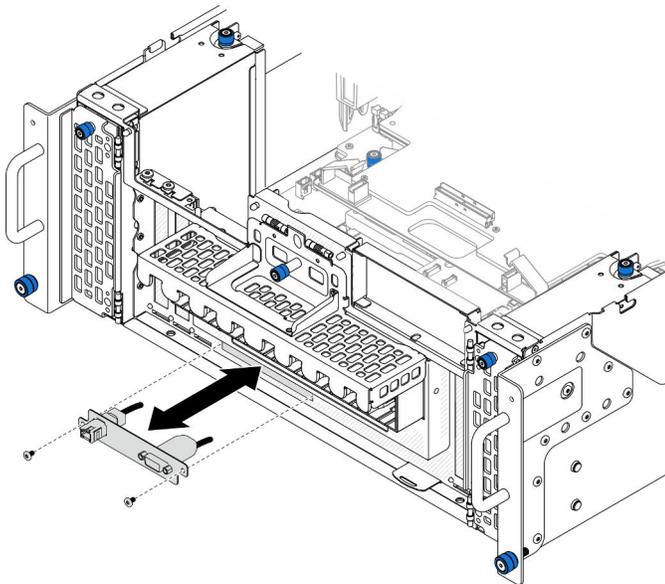


Figure 144. Installation de l'assemblage de port série

Après avoir terminé

1. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Installation de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 191.
2. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le support. Voir « [Installation du support](#) » à la page 180.

3. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
4. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
5. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
6. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.
7. Afin d'activer le module de port série sur Linux ou Microsoft Windows, effectuez l'une des opérations suivantes, en fonction du système d'exploitation installé :

Remarque : Si la fonctionnalité SOL (Serial over LAN) ou EMS (Emergency Management Services) est activée, le port série est masqué sur Linux et Microsoft Windows. Il est donc nécessaire de désactiver SOL et EMS afin d'utiliser le port série sur les systèmes d'exploitation des dispositifs série.

- Pour Linux :

Ouvrez ipmitool et entrez la commande suivante pour désactiver la fonction Serial over LAN (SOL) :

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Pour Microsoft Windows :

- a. Ouvrez ipmitool et entrez la commande suivante pour désactiver la fonction SOL :

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- b. Ouvrez Windows PowerShell, puis entrez la commande suivante pour désactiver la fonction Emergency Management Services (EMS) :

```
Bcdedit /ems off
```

- c. Redémarrez le serveur pour vous assurer que le paramètre EMS prend effet.

Remplacement de la carte de bande latérale

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour le retrait et l'installation de la carte de bande latérale.

Retrait de la carte de bande latérale

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer la carte de bande latérale.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

- Etape 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- Etape 2. Retirez l'obturateur PCIe gauche du châssis.

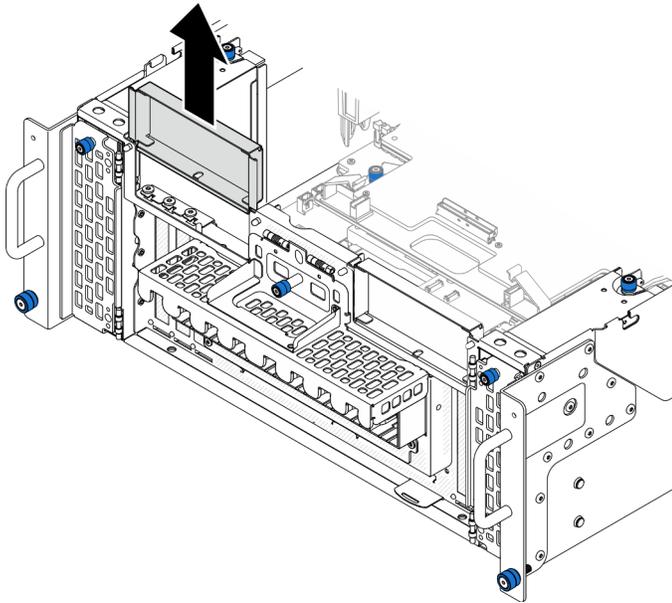


Figure 145. Retrait de l'obturateur PCIe gauche

- Etape 3. Retirez la carte de bande latérale.

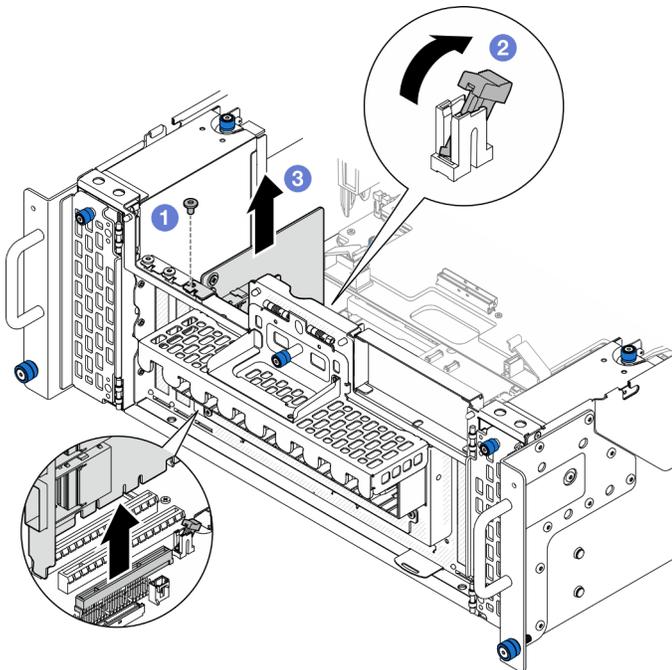


Figure 146. Retrait de la carte de bande latérale

- a. ① Retirez la vis qui fixe la carte de bande latérale.
- b. ② Appuyez sur le loquet pour dégager la carte de bande latérale de l'emplacement PCIe.

- c. 3 Saisissez la carte de bande latérale par ses bords et sortez-la avec précaution de l'emplacement PCIe.

Etape 4. Installez l'obturateur PCIe gauche si nécessaire.

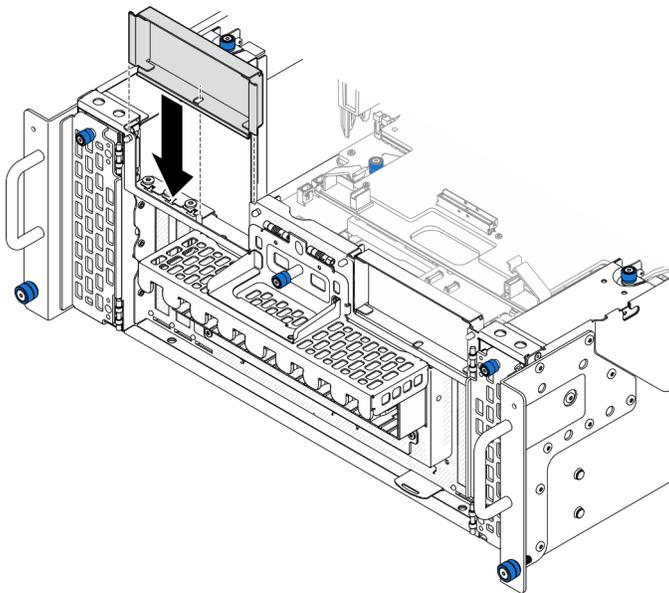


Figure 147. Installation de l'obturateur PCIe gauche

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de la carte de bande latérale](#) » à la page 176.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation de la carte de bande latérale

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer la carte de bande latérale.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Retirez l'obturateur PCIe gauche s'il est installé.

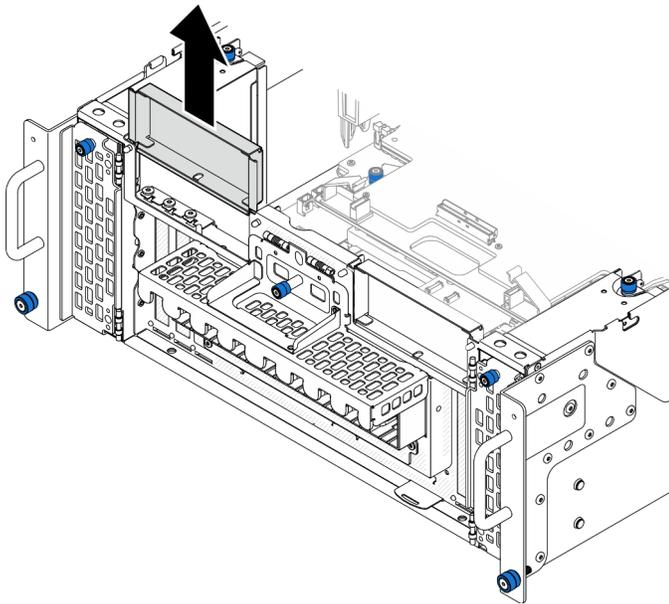


Figure 148. Retrait de l'obturateur PCIe gauche

Etape 2. Installez la carte de bande latérale.

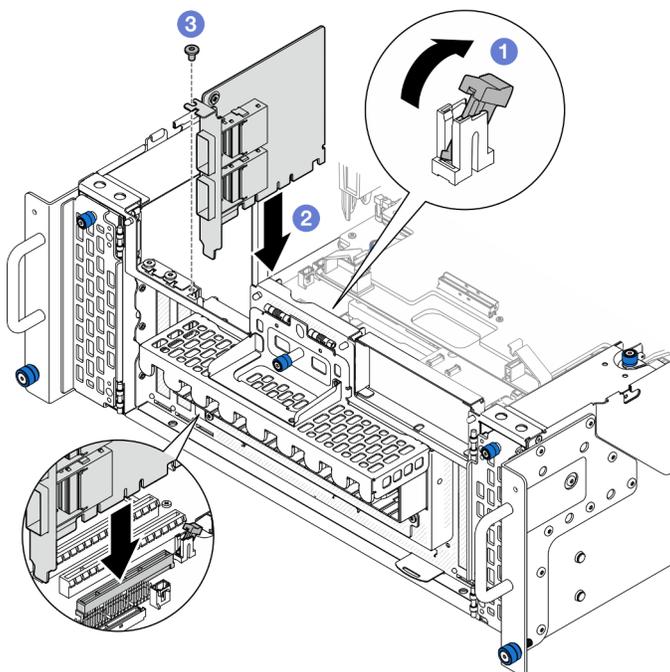


Figure 149. Installation d'une carte de bande latérale

- a. ① Assurez-vous que le loquet de l'emplacement PCIe est en position déverrouillée.
- b. ② Alignez la carte de bande latérale sur le connecteur de l'emplacement PCIe ; appuyez ensuite avec précaution sur la carte de bande latérale tout droit dans l'emplacement jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée et que son support soit également fixé.
- c. ③ Fixez la carte de bande latérale à l'aide d'une vis.

Etape 3. Installez l'obturateur PCIe gauche.

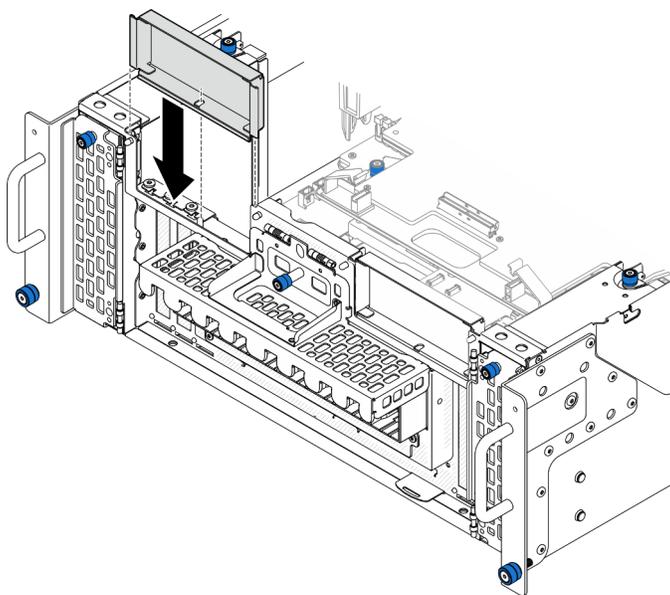


Figure 150. Installation de l'obturateur PCIe gauche

Après avoir terminé

1. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement du support

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer et installer le support.

Retrait du support

Suivez les instructions de cette section pour retirer le support.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Étape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- b. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
- c. Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.

Étape 2. Retirez le support.

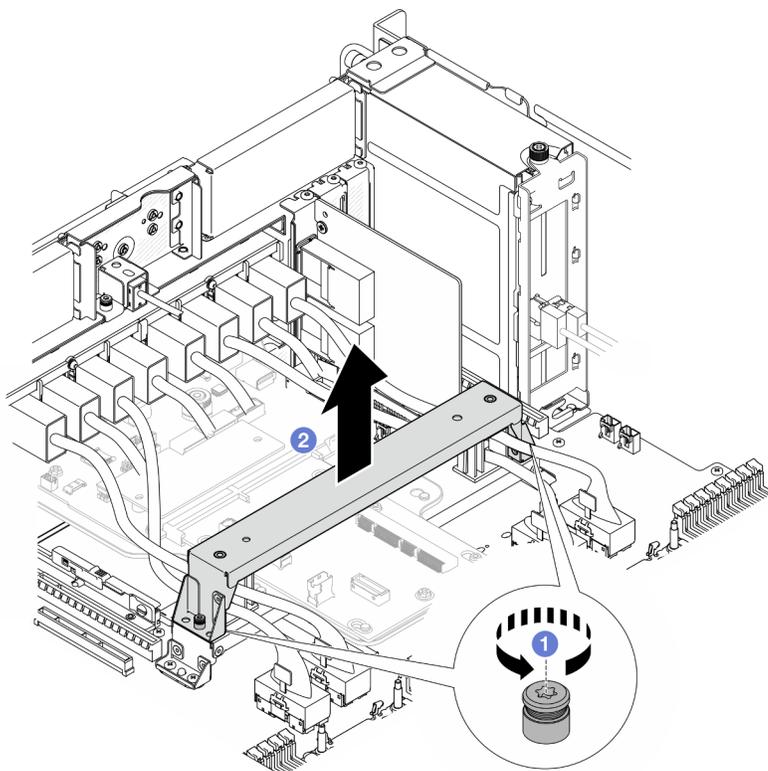


Figure 151. Retrait du support

- a. 1 Desserrez les deux vis qui fixent le support.
- b. 2 Saisissez le support et retirez-le de la poignée de la carte inférieure de processeur (MB).

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation du support](#) » à la page 180.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du support

Suivez les instructions de cette section pour installer le support.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.

- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Installez le support.

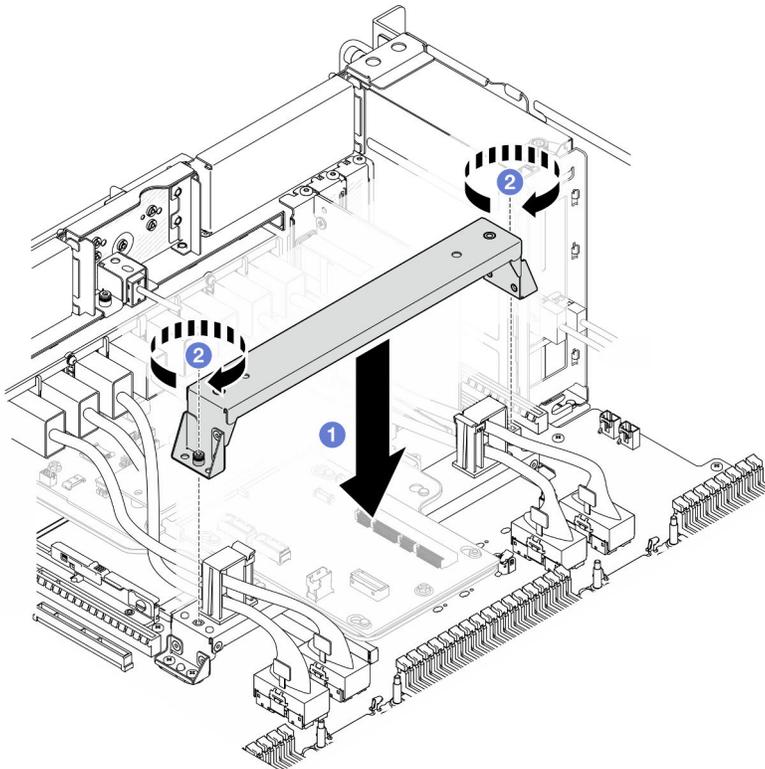


Figure 152. Installation du support

- 1 Abaissez le support sur la poignée de la carte inférieure de processeur (MB).
- 2 Serrez les deux vis pour fixer le support.

Après avoir terminé

1. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
2. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
3. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
4. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de cette section pour retirer et installer la carte d'E-S système et la carte d'interposition.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de le retirer ou de l'installer si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait du module de microprogramme et de sécurité RoT

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (Firmware and RoT Security Module).

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de le retirer ou de l'installer si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Après avoir remplacé le Firmware and RoT Security Module, mettez à jour le microprogramme à la version spécifique prise en charge par le serveur. Assurez-vous de disposer de la version du microprogramme requise, ou d'une copie du microprogramme existant.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Exécutez les commandes OneCLI pour sauvegarder les paramètres UEFI. Voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command.
- b. Exécutez à la fois les commandes OneCLI et des actions XCC pour sauvegarder les paramètres XCC. Pour plus d'informations, voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command et https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html.
- c. Retirez le carter supérieur avant. Voir « Retrait du carter supérieur avant » à la page 201.
- d. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) » à la page 32.
- e. Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « Retrait de la carte supérieure de processeur (BD CPU) » à la page 216.
- f. Retirez le support. Voir « Retrait du support » à la page 179.
- g. Pour le châssis principal uniquement, retirez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « Retrait de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition » à la page 186.

Etape 2. Retirez le Firmware and RoT Security Module.

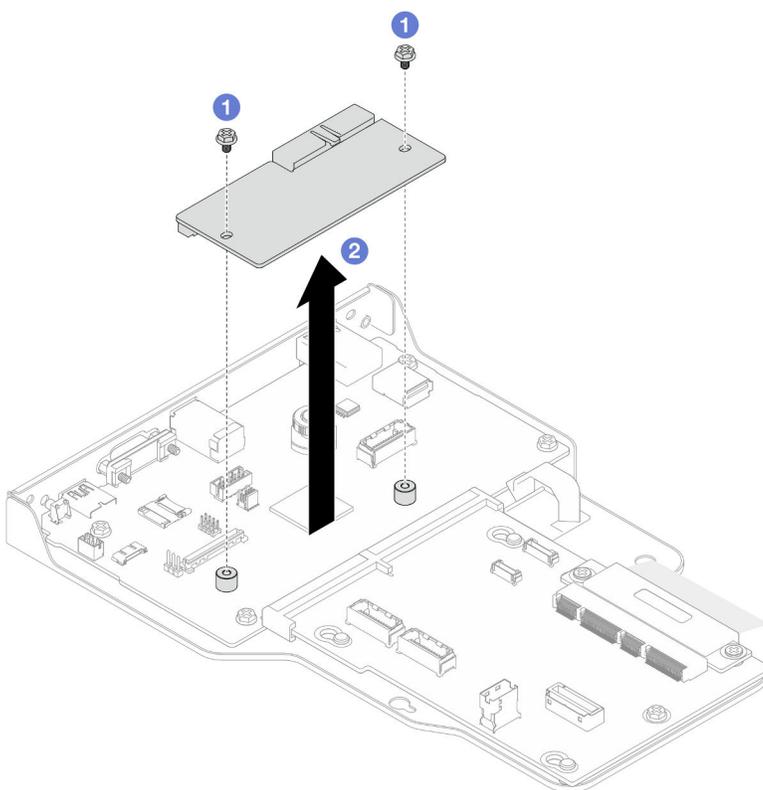


Figure 153. Retrait du module de microprogramme et de sécurité RoT

- a. ① Desserrez les deux vis sur le Firmware and RoT Security Module.
- b. ② Soulevez le Firmware and RoT Security Module pour le sortir du châssis.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « Installation du module de microprogramme et de sécurité RoT » à la page 184.

2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du module de microprogramme et de sécurité RoT

Suivez les instructions de la présente section pour installer le ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (Firmware and RoT Security Module).

À propos de cette tâche

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de le retirer ou de l'installer si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

(Technicien qualifié Lenovo uniquement) Après avoir remplacé le Firmware and RoT Security Module, mettez à jour le microprogramme UEFI, XCC, et LXPM à la version spécifique prise en charge par le serveur. Pour obtenir des informations détaillées sur la mise à jour du microprogramme, voir <https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How%20To/System%20related/How%20to%20do%20RoT%20Module%20FW%20update%20on%20ThinkSystem%20V3%20machines/>.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Après avoir remplacé le Firmware and RoT Security Module, mettez à jour le microprogramme à la version spécifique prise en charge par le serveur. Assurez-vous de disposer de la version du microprogramme requise, ou d'une copie du microprogramme existant.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « [Mise à jour du microprogramme](#) » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau composant contre une zone non peinte externe du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Etape 2. Installez le Firmware and RoT Security Module.

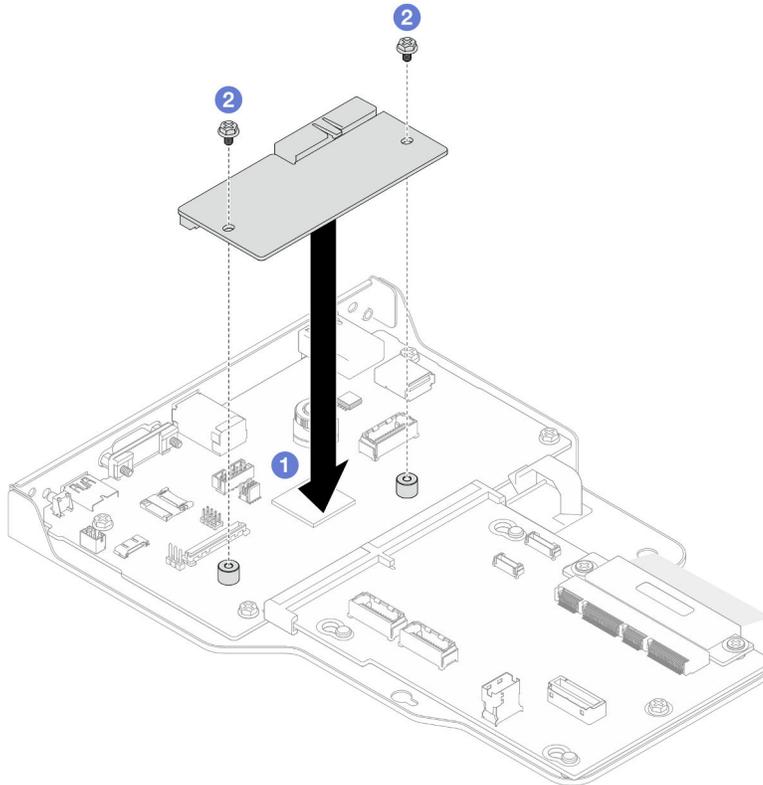


Figure 154. Installation du module de microprogramme et de sécurité RoT

- a. ❶ Abaissez le Firmware and RoT Security Module sur la carte d'E-S système et assurez-vous que le connecteur du module est correctement inséré dans l'emplacement de la carte d'E-S système.
- b. ❷ Serrez les deux vis pour fixer le Firmware and RoT Security Module en position.

Après avoir terminé

1. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Installation de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 191.
2. Réinstallez le support. Voir « [Installation du support](#) » à la page 180.
3. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
4. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
5. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
6. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.
7. Mettez à jour le microprogramme UEFI, XCC et LXPM à la version spécifique prise en charge par le serveur. Voir <https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How%20To/System%20related/How%20to%20do%20RoT%20Module%20FW%20update%20on%20ThinkSystem%20V3%20machines/>.
8. Exécutez les commandes OneCLI pour restaurer les paramètres UEFI. Voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_restore_command.
9. Exécutez à la fois les commandes OneCLI et des actions XCC pour restaurer les paramètres XCC. Pour plus d'informations, voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_restore_command et https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_restorethexcc.html.

10. S'il existe une clé logicielle, par exemple une clé XCC FoD, installée dans le système, injectez à nouveau la clé afin de vous assurer que celle-ci fonctionne correctement. Voir <https://lenovopress.lenovo.com/redp4895.pdf>.

Remarque : Si vous devez remplacer la carte inférieure de processeur (MB) ou la carte supérieure de processeur (BD CPU) avec le Firmware and RoT Security Module, mettez à jour les données techniques essentielles avant d'injecter la clé. Voir [Mise à jour des données techniques essentielles \(VPD\)](#).

11. Suivez les étapes facultatives suivantes, si nécessaire :
 - Masquez le TPM. Pour plus d'informations, voir « [Masquage/observation de TPM](#) » à la page 199.
 - Mettez à jour le microprogramme TPM. Voir « [Mise à jour du microprogramme TPM](#) » à la page 199.
 - Activez l'amorçage sécurisé UEFI. Voir « [Activation de l'amorçage sécurisé UEFI](#) » à la page 200.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Retrait de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition

Suivez les instructions de cette section pour retirer la carte d'E-S système et la carte d'interposition.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Important :

- Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de le retirer ou de l'installer si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.
- Lorsque vous remplacez la carte d'E-S système, mettez toujours à jour le serveur avec le dernier microprogramme ou restaurez le microprogramme préexistant. Assurez-vous de disposer de la dernière version du microprogramme, ou d'une copie du microprogramme existant.
- **Lors vous déconnectez les câbles, dressez une liste de chaque câble et notez les connecteurs reliés à chaque câble, afin de vous y référer après l'installation de la nouvelle carte d'E-S système et de la nouvelle carte d'interposition.**

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.

- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Important : Lors vous débranchez les câbles, dressez une liste de chaque câble et notez les connecteurs reliés à chaque câble, afin de vous y référer après l'installation de la nouvelle carte d'E-S système et de la nouvelle carte d'interposition.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- Enregistrez toutes les informations de configuration système, telles que les adresses IP de Lenovo XClarity Controller, les données techniques essentielles, le type de machine, le numéro de modèle, le numéro de série du serveur, son identificateur unique universel et son étiquette d'inventaire.
- Enregistrez la configuration système sur un périphérique externe avec Lenovo XClarity Essentials.
- Enregistrez le journal des événements système sur un support externe.
- Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.
- Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
- Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.
- Pour le châssis principal uniquement, retirez le support. Voir « [Retrait du support](#) » à la page 179.

Etape 2. Débranchez le câble SCM.

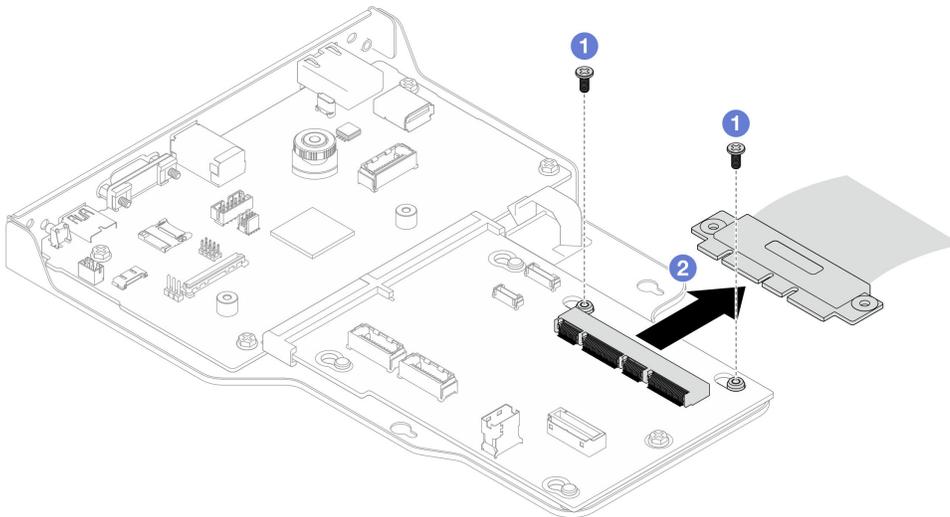


Figure 155. Débranchement du câble SCM

- 1 Retirez les deux vis de fixation du câble SCM.
- 2 Débranchez le câble SCM de la carte d'interposition.

- Etape 3. Si nécessaire, dressez une liste de chaque câble restant et notez les connecteurs reliés au câble ; débranchez ensuite et retirez tous les câbles restants sur la carte d'interposition et la carte d'E-S système.
- Etape 4. Retirez les deux vis à l'avant du châssis.

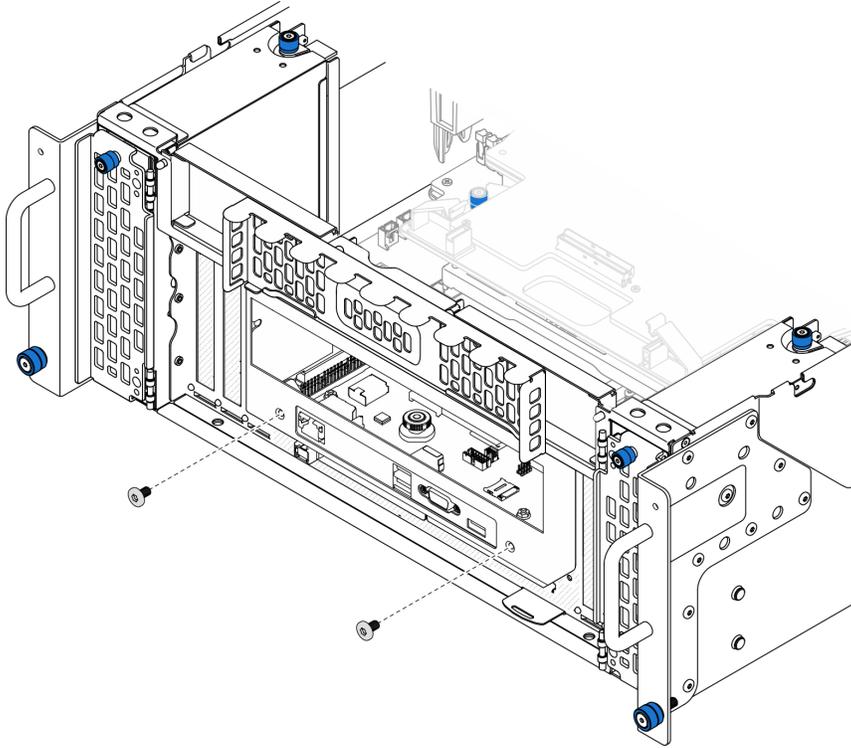


Figure 156. Desserrage du bloc de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition

- Etape 5. Faites glisser le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition vers l'arrière du châssis pour le retirer.

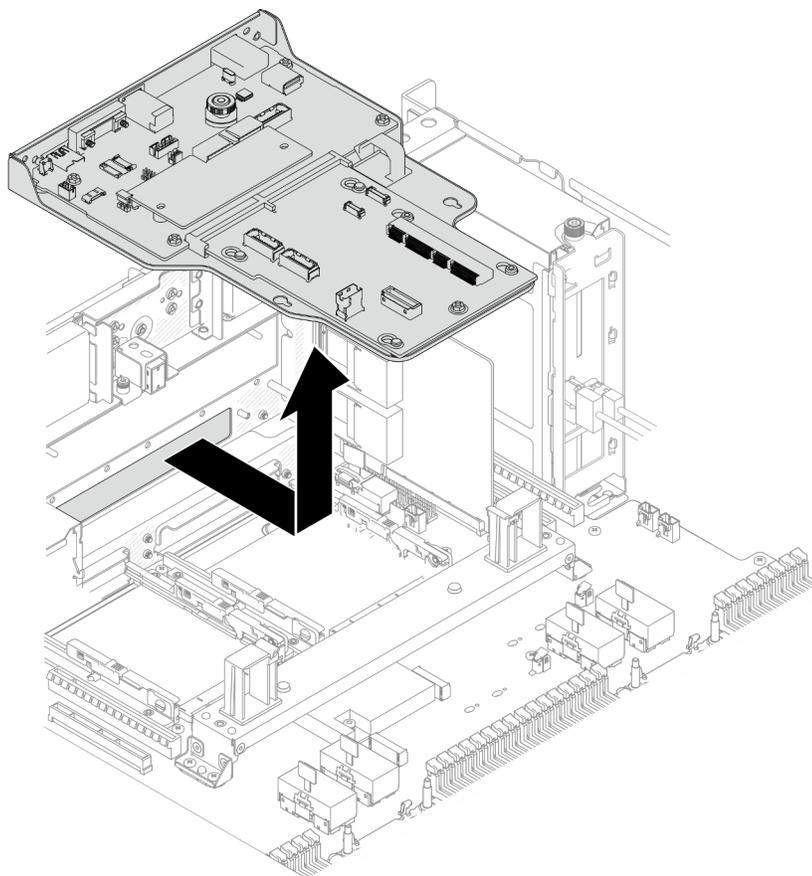


Figure 157. Retrait du bloc de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition

- Etape 6. (Facultatif) Si vous souhaitez remplacer la carte d'E-S système, retirez le Firmware and RoT Security Module de la carte d'E-S système. Voir « [Retrait du module de microprogramme et de sécurité RoT](#) » à la page 182. Si vous souhaitez remplacer la carte inférieure de processeur (MB), passez directement à l'étape suivante.
- Etape 7. Retirez la carte d'interposition.

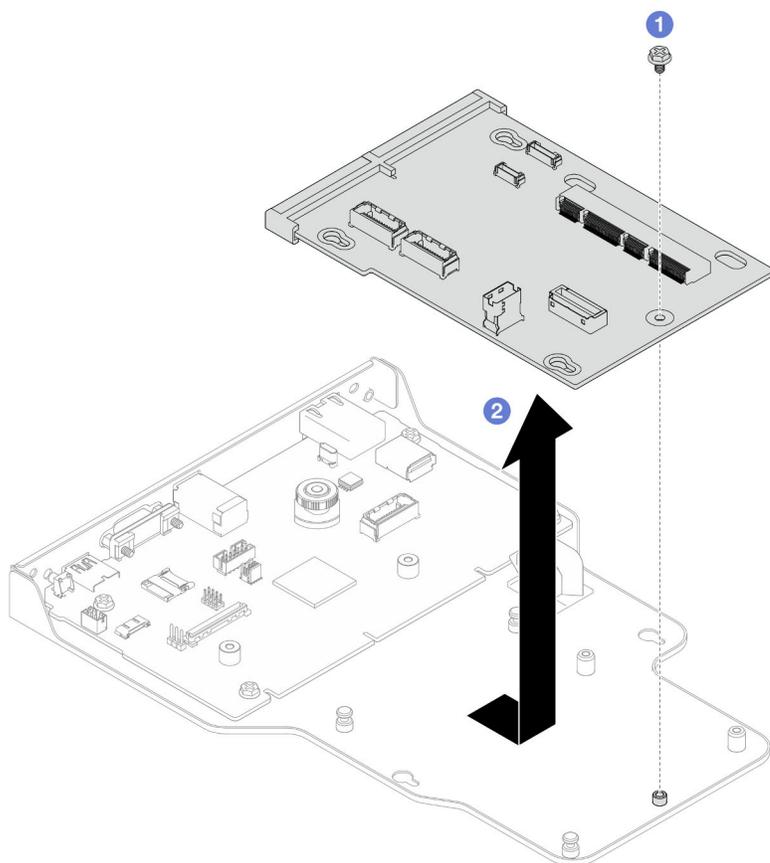


Figure 158. Retrait de la carte d'interposition

- a. ① Retirez la vis qui fixe la carte d'interposition.
- b. ② Tenez la carte d'interposition par ses bords et faites-la glisser afin de la retirer de la carte d'E-S système.

Etape 8. Retirez la carte d'E-S système du support.

Remarque : Afin de prévenir tout dommage de la carte d'E-S système, pincez et soulevez le piston de la carte d'E-S système légèrement vers le haut, puis tirez la carte d'E-S système vers l'extérieur. Tout en tirant, assurez-vous que la carte d'E-S système reste aussi à l'horizontale que possible.

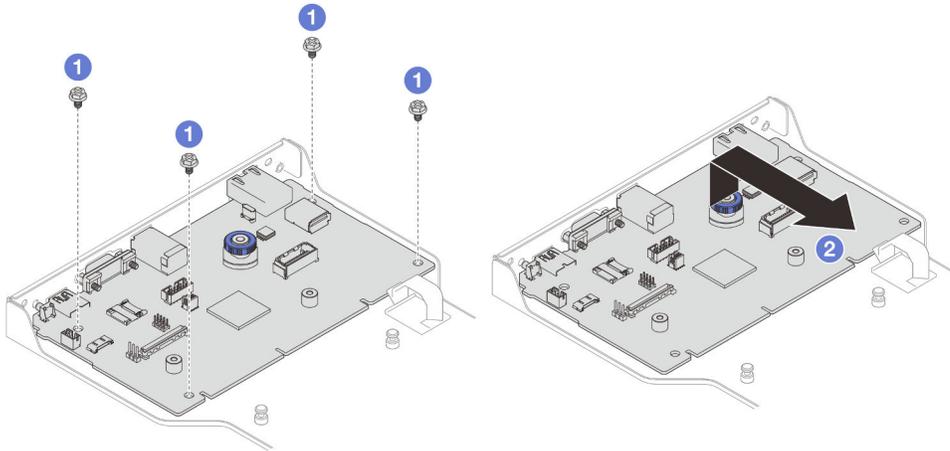


Figure 159. Retrait de la carte d'E-S système du support

- a. ① Retirez les quatre vis de fixation de la carte d'E-S système.
- b. ② Soulevez et maintenez le piston en place ; faites ensuite glisser la carte d'E-S système pour la retirer du support.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 191.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition

Suivez les instructions de cette section pour installer la carte d'E-S système et la carte d'interposition.

À propos de cette tâche

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de le retirer ou de l'installer si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Après avoir remplacé la carte d'E-S système ou la carte inférieure de processeur (MB), mettez toujours à jour le serveur avec le dernier microprogramme ou restaurez le microprogramme préexistant.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau composant contre une zone non peinte externe du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Etape 2. Installez la carte d'E-S système sur le support.

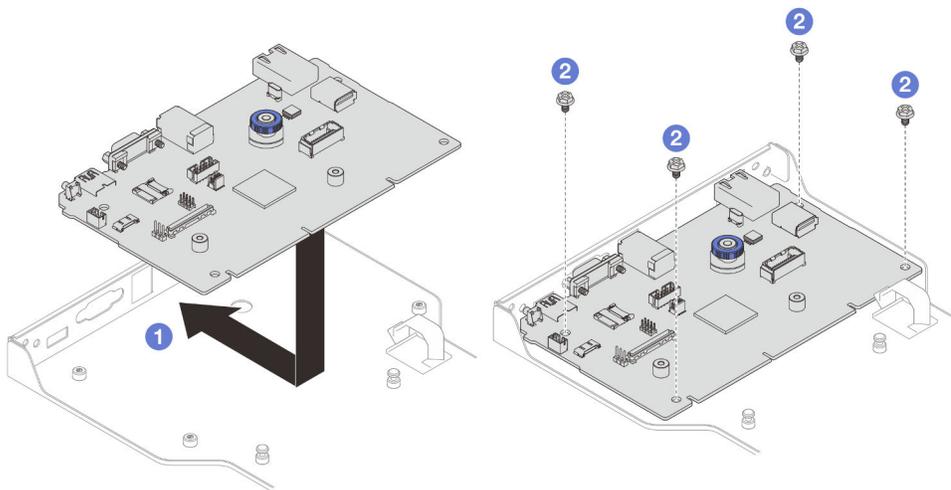


Figure 160. Installation de la carte d'E-S système sur le support

- 1 Abaissez la carte d'E-S système dans le support et faites-la glisser vers les ouvertures du support. Veillez à ce que le piston s'engage dans le support.
- 2 Installez quatre vis pour fixer la carte d'E-S système en position.

Etape 3. Installez la carte d'interposition.


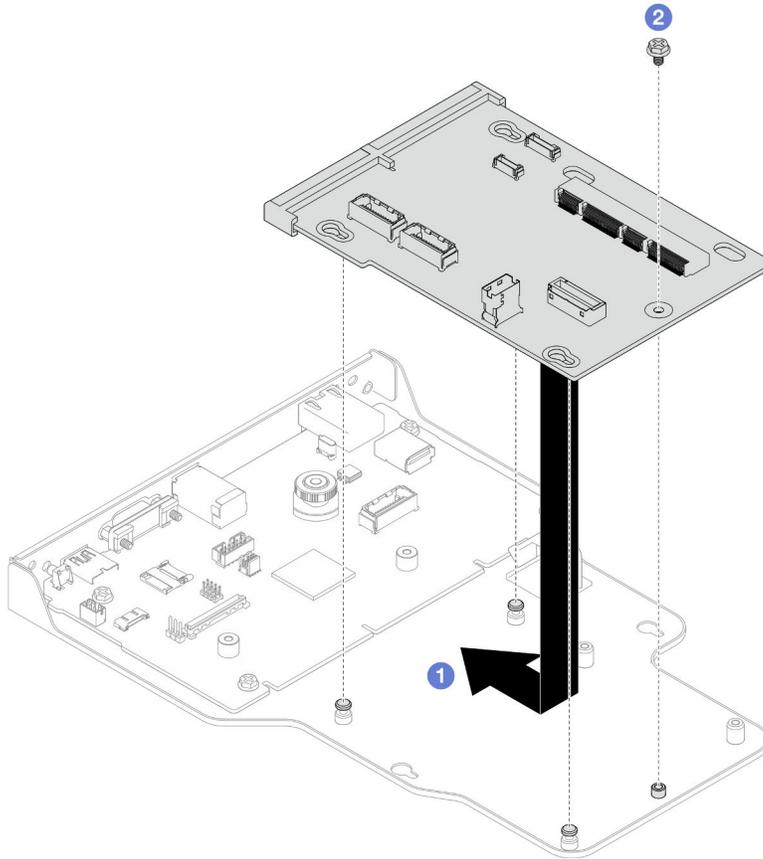


Figure 161. Installation de la carte d'interposition

- a. ① Aligned les trous de la carte d'interposition sur les broches du support ; abaissez ensuite la carte d'interposition dans le support et utilisez les deux mains pour pousser la carte d'interposition par ses bords dans les contacts de la carte d'E-S système.

Remarque : Afin de protéger les contacts de la carte d'E-S système de tout dégât, assurez-vous que la carte d'interposition est alignée correctement sur les contacts de la carte d'E-S système et qu'elle reste à l'horizontale autant que possible lors de l'insertion.

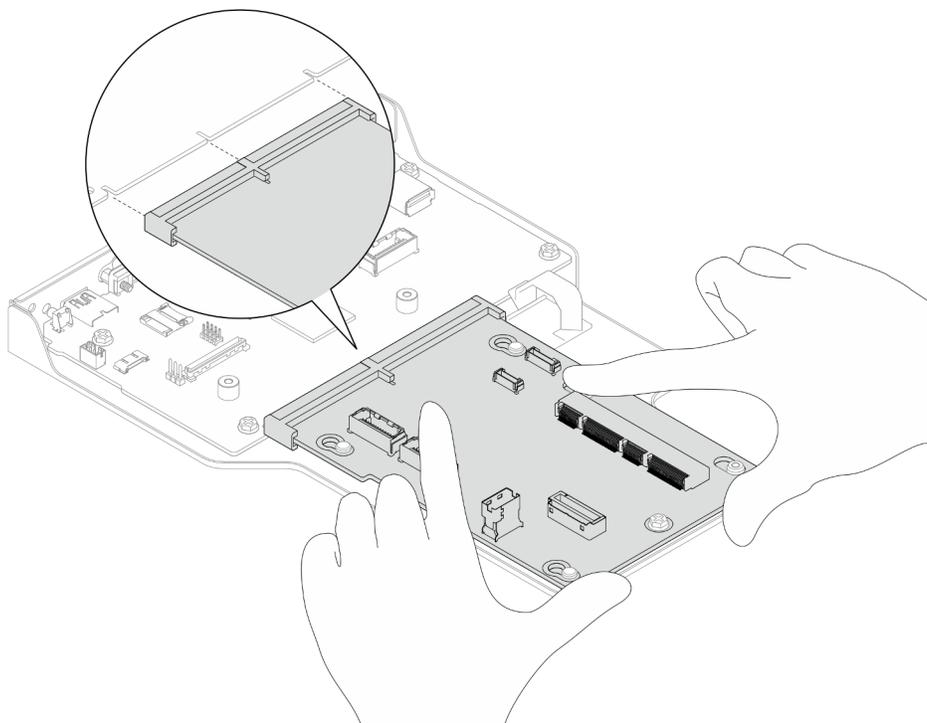

b. ② Installez une vis pour fixer la carte d'interposition en position.

- Etape 4. (Facultatif) Si vous prévoyez de remplacer la carte d'E-S système, installez le Firmware and RoT Security Module retiré de votre ancienne carte d'E-S système sur la nouvelle carte d'E-S système. Voir « [Installation du module de microprogramme et de sécurité RoT](#) » à la page 184.
- Etape 5. Alignez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition sur les broches du support ; faites-le ensuite glisser vers l'avant du châssis pour l'installer.

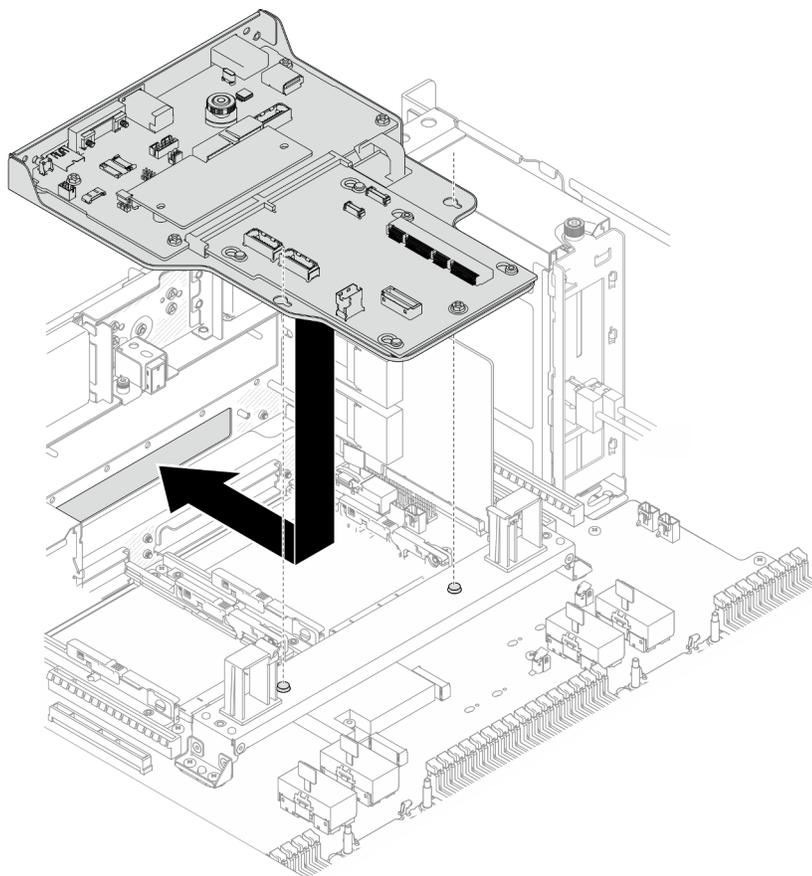


Figure 162. Installation du bloc de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition

Etape 6. Installez deux vis à l'avant du châssis pour fixer le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition.

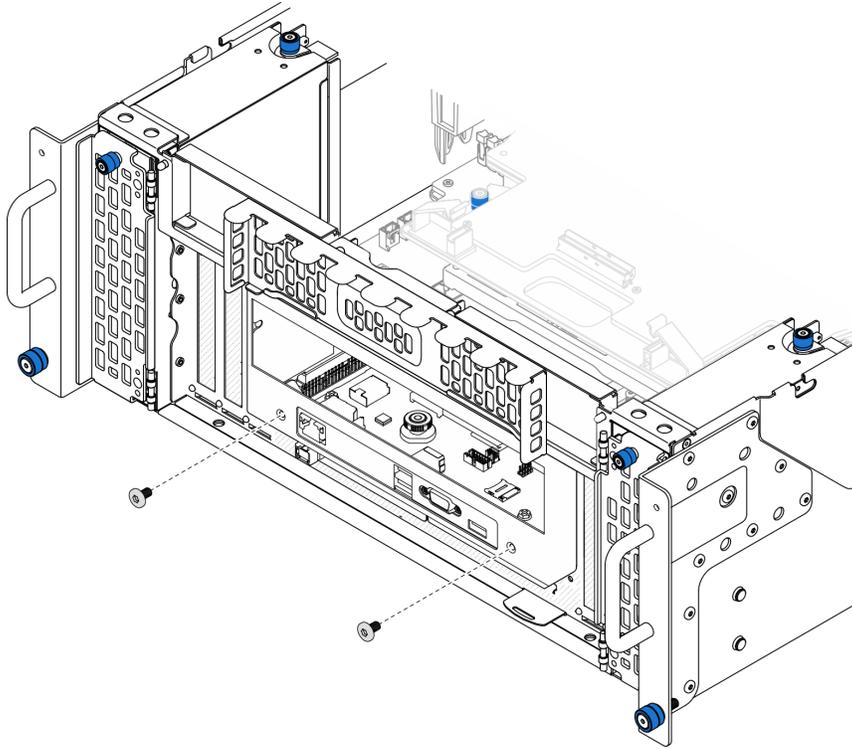


Figure 163. Fixation du bloc de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition

Etape 7. Branchez le câble SCM.

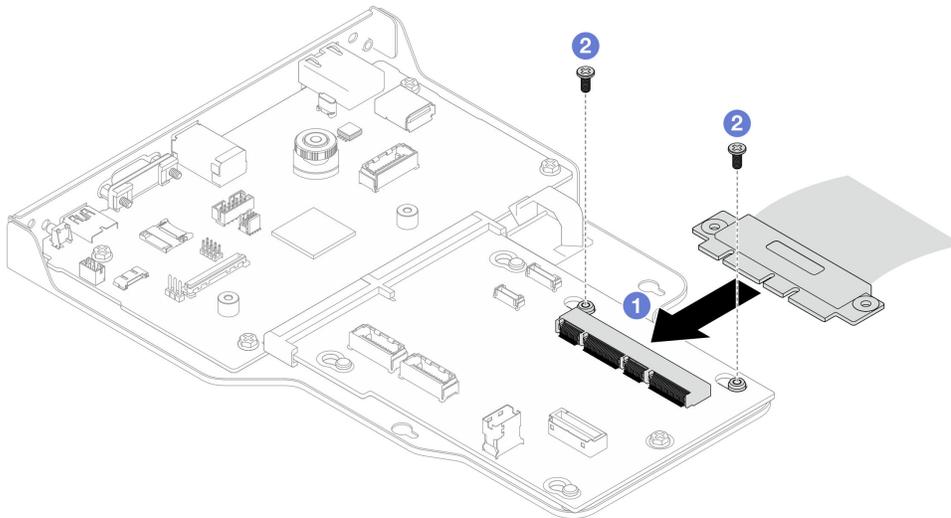


Figure 164. Branchement du câble SCM

- a. 1 Branchez le câble SCM sur la carte d'interposition.
- b. 2 Installez deux vis pour fixer le câble SCM.

Etape 8. Si nécessaire, rebranchez tous les câbles qui ont été précédemment retirés.

Après avoir terminé

1. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le support. Voir « [Installation du support](#) » à la page 180.
2. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
3. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
4. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
5. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.
6. Mettez à jour les données techniques essentielles (VPD). Voir « [Mise à jour des données techniques essentielles \(VPD\)](#) » à la page 197.

Pour obtenir le numéro du type de machine et le numéro de série indiqués sur l'étiquette d'identification, reportez-vous à la section « Identification du serveur et accès à Lenovo XClarity Controller » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.

7. Si le masquage du TPM ou la mise à jour du microprogramme du TPM est nécessaire consultez « [Masquage/observation de TPM](#) » à la page 199 ou « [Mise à jour du microprogramme TPM](#) » à la page 199.
8. Facultativement, vous pouvez activer l'amorçage sécurisé UEFI. Voir « [Activation de l'amorçage sécurisé UEFI](#) » à la page 200.
9. Téléchargez et installez la version la plus récente des pilotes de périphérique : <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/>.
10. Mettez à jour le système et le microprogramme de l'appareil. Voir « [Mise à jour du microprogramme](#) » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.

Remarque : (Technicien qualifié Lenovo uniquement) Si vous avez remplacé le Firmware and RoT Security Module, mettez à jour le microprogramme à la version spécifique prise en charge par le serveur. Voir <https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How%20To/System%20related/How%20to%20do%20RoT%20Module%20FW%20update%20on%20ThinkSystem%20V3%20machines/>.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Mise à jour des données techniques essentielles (VPD)

Cette rubrique vous indique comment mettre à jour les données techniques essentielles.

- **(Requis)** Type de machine
- **(Requis)** Numéro de série
- (Facultatif) Balise d'actif
- (Facultatif) UUID

Outils recommandés :

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Commandes Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Utilisation de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Étapes :

1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran. L'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager s'affiche par défaut.

- Sélectionnez **Récapitulatif du système**. La page de l'onglet « Récapitulatif du système » s'affiche.
- Cliquez sur **Mettre à jour les données techniques essentielles**, puis suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour ces données.

Utilisation des commandes Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- Mise à jour du **type de machine**

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
```
- Mise à jour du **numéro de série**

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
```
- Mise à jour du **modèle de système**

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifieur <system model> [access_method]
```

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifieurEx <system model> --override [access_method]
```
- Mise à jour de la **balise d'actif**

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
```
- Mise à jour de l'**UUID**

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]
```

Variable	Description
<m/t_model>	Type de machine serveur et numéro de modèle. Saisissez xxxxyyy, xxxx correspondant au type de machine et yyy correspondant au numéro de modèle du serveur.
<s/n>	Numéro de série du serveur. Saisissez zzzzzzz, zzzzzzz correspondant au numéro de série.
<system model>	Modèle de système sur le serveur. Saisissez system yyyyyyyy, où yyyyyyy est l'identificateur de produit.
<asset_tag>	Numéro d'étiquette d'inventaire du serveur. Saisissez aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa correspondant au numéro de balise d'actif.
[access_method]	Méthode d'accès que vous avez sélectionnée pour accéder au serveur cible. <ul style="list-style-type: none"> Accès en ligne KCS (sans authentification, limité à certains utilisateurs) : Vous pouvez supprimer directement [access_method] de la commande. LAN authentifié en ligne : Dans ce cas, indiquez les informations de compte LAN ci-dessous à la fin de la commande OneCLI : --bmc-username <user_id> --bmc-password <password> WAN/LAN distant : Dans ce cas, indiquez les informations de compte XCC ci-dessous et l'adresse IP à la fin de la commande OneCLI : --bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <bmc_user_id> Nom de compte du module BMC (1 des 12 comptes). La valeur par défaut est USERID. <bmc_password> Mot de passe du compte BMC (1 des 12 comptes).

Masquage/observation de TPM

La stratégie TPM est activée par défaut afin de chiffrer les transferts de données pour le fonctionnement du système. En option, il est possible de désactiver le TPM à l'aide de Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour désactiver le TPM, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Exécutez la commande suivante :

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

où :

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)
- <ip_address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Exemple :

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from `0-9a-zA-Z_+.$%!*^&*()=` set
* Use "" to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. Réamorçez le système.

Si vous souhaitez à nouveau activer le TPM, exécutez la commande ci-après, puis redémarrez le système :

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

Exemple :

```
D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved
OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"

[ls]Certificate check finished [100%][=====]
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.
```

Mise à jour du microprogramme TPM

En option, il est possible de mettre à jour le microprogramme du TPM à l'aide de Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Remarque : La mise à jour du microprogramme TPM est irréversible. Après la mise à jour, le microprogramme TPM ne peut pas être rétrogradé vers ses versions précédentes.

Version du microprogramme TPM

Suivez la procédure ci-après pour afficher la version de microprogramme du TPM :

À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.)
2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
3. Sur la page Configuration UEFI, cliquez sur **Paramètres système** → **Sécurité** → **Trusted Platform Module** → **TPM 2.0** → **Version de microprogramme du TPM**.

Mise à jour du microprogramme TPM

Pour mettre à jour le microprogramme TPM, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Exécutez la commande suivante :

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

où :

- <x.x.x.x> est la version TPM cible.

par exemple : TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0) :

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interface Lenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule).
- <ip_address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Activation de l'amorçage sécurisé UEFI

Si vous le souhaitez, vous pouvez activer l'amorçage sécurisé UEFI.

Il existe deux méthodes pour activer l'amorçage sécurisé UEFI :

- À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pour activer l'amorçage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Provisioning Manager :

1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.)
2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
3. Dans la page de configuration UEFI, cliquez sur **Paramètres système** → **Sécurité** → **Amorçage sécurisé**.
4. Activez l'amorçage sécurisé et enregistrez les paramètres.

Remarque : Si vous avez besoin de désactiver l'amorçage sécurisé UEFI, sélectionnez Désactiver à l'étape 4.

- À partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Pour activer l'amorçage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Essentials OneCLI :

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Exécutez la commande suivante pour activer l'amorçage sécurisé :

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

où :

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)
- <ip_address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Pour plus d'informations sur la commande Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set`, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

Remarque : Si vous avez besoin de désactiver l'amorçage sécurisé UEFI, exécutez la commande suivante :

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

Remplacement d'un carter supérieur

Suivez les instructions de cette section pour retirer et installer le carter supérieur.

Retrait du carter supérieur avant

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour le retrait du carter supérieur avant.

À propos de cette tâche

S014



ATTENTION :

Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité peuvent être présents dans les composants. Seul un technicien de maintenance qualifié est habilité à retirer les carters où l'étiquette est apposée.

S033



ATTENTION :

Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent provoquer une surchauffe lorsqu'elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entraîner des projections de métal, des brûlures ou les deux.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Si le carter supérieur avant est verrouillé, déverrouillez-le à l'aide d'un tournevis (sens **1**).

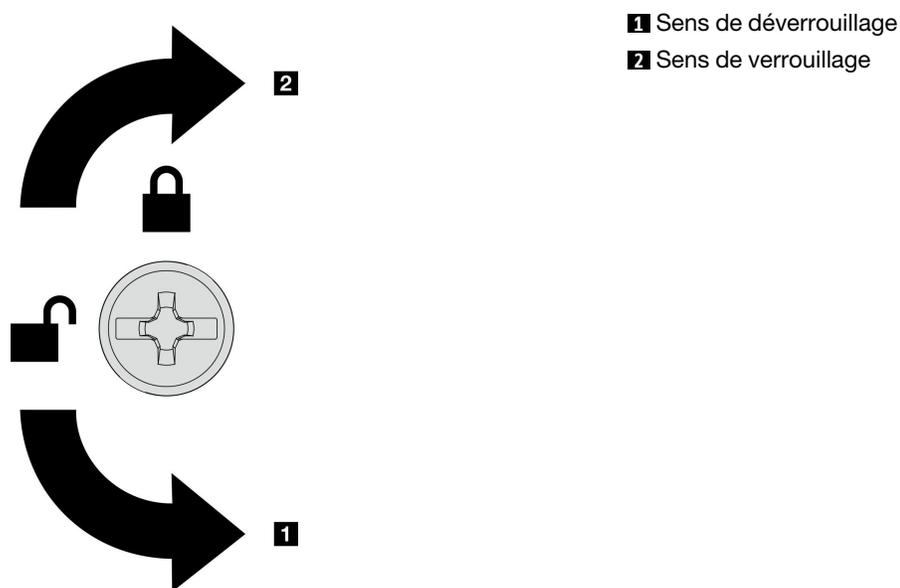


Figure 165. Sens de verrouillage/déverrouillage du carter supérieur avant

Etape 2. Retirez le carter supérieur avant du châssis.

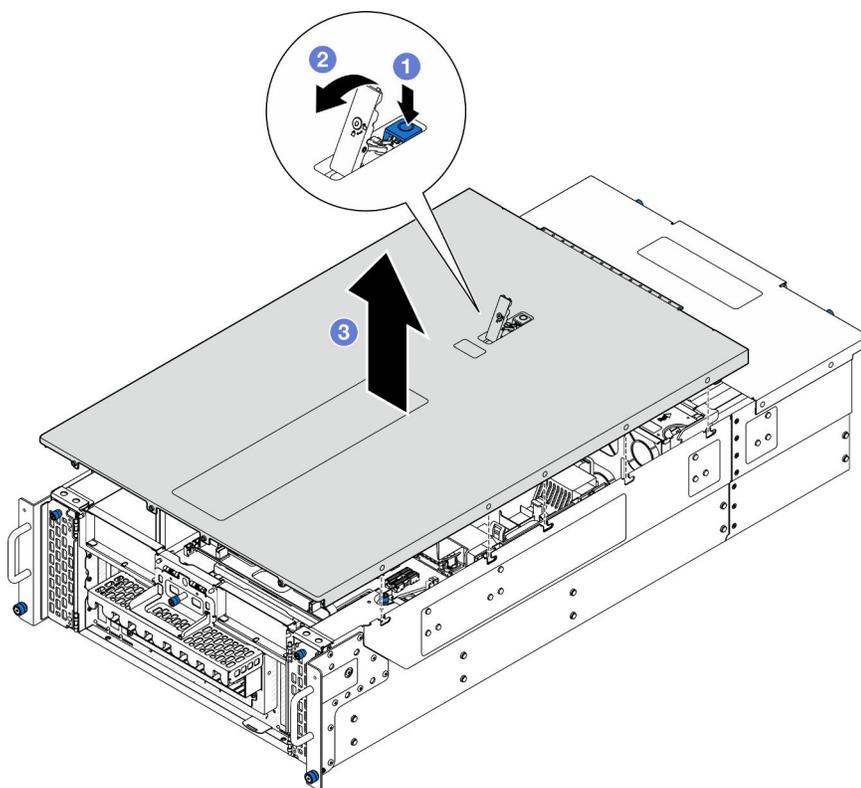


Figure 166. Retrait du carter supérieur avant

Attention :

- L'étiquette de maintenance se trouve à l'intérieur du carter supérieur avant.
 - Avant de mettre le serveur sous tension, installez le carter supérieur avant et arrière pour assurer une ventilation et un refroidissement corrects du système. Si vous utilisez le serveur sans carters supérieurs, vous risquez d'endommager les composants serveur.
- a. ① Appuyez sur le bouton bleu du loquet de déblocage du carter supérieur avant.
 - b. ② Faites entièrement pivoter le loquet jusqu'à ce qu'il soit en position verticale.
 - c. ③ Soulevez le carter supérieur avant pour le retirer.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Retrait du carter supérieur arrière

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour le retrait du carter supérieur arrière.

À propos de cette tâche

S014



ATTENTION :

Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité peuvent être présents dans les composants. Seul un technicien de maintenance qualifié est habilité à retirer les carters où l'étiquette est apposée.

S033



ATTENTION :

Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent provoquer une surchauffe lorsqu'elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entraîner des projections de métal, des brûlures ou les deux.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.

Etape 2. Retirez le carter supérieur arrière du châssis.

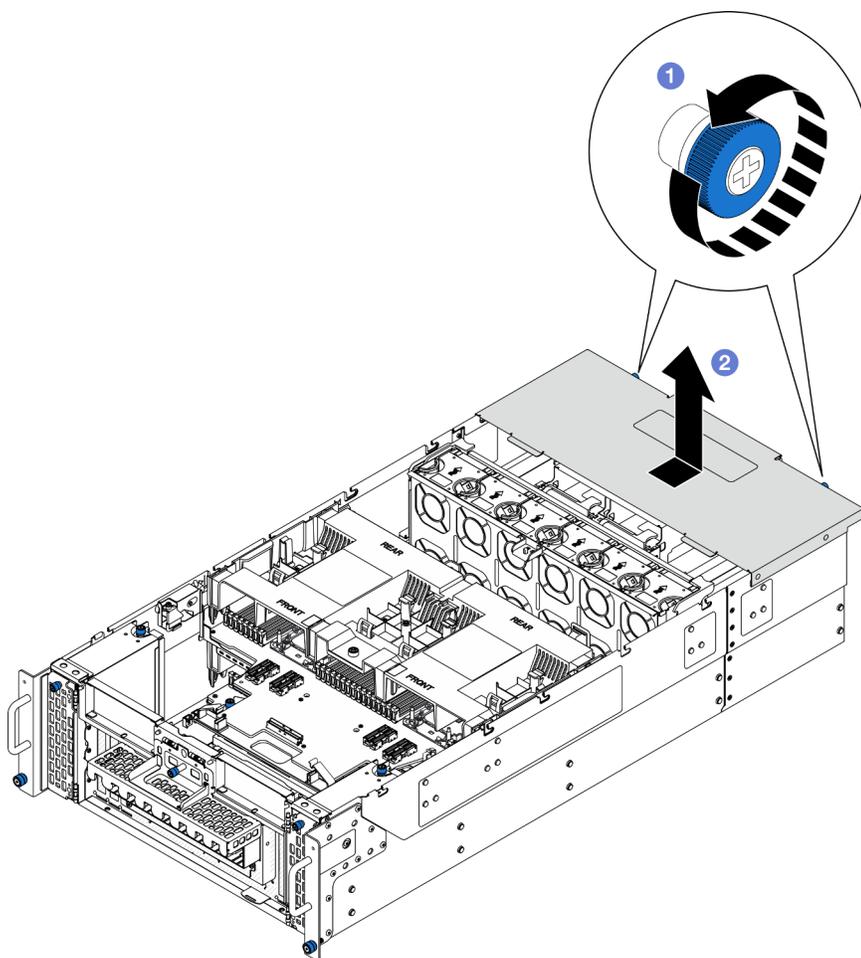


Figure 167. Retrait du carter supérieur arrière

- a. ① Desserrez les deux vis moletées à l'arrière du châssis. Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. ② Faites coulisser le carter supérieur arrière vers l'arrière du châssis et soulevez-le pour le retirer.

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation du carter supérieur arrière](#) » à la page 205.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du carter supérieur arrière

Suivez les instructions de la présente section pour installer le carter supérieur arrière.

À propos de cette tâche

S014



ATTENTION :

Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité peuvent être présents dans les composants. Seul un technicien de maintenance qualifié est habilité à retirer les carters où l'étiquette est apposée.

S033



ATTENTION :

Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent provoquer une surchauffe lorsqu'elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entraîner des projections de métal, des brûlures ou les deux.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Vérifiez que les câbles, les adaptateurs et autres composants sont correctement installés et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de pièces dans le serveur.
- Vérifiez que tous les câbles internes sont correctement acheminés. Pour plus d'informations, voir [Chapitre 2 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 227.

Procédure

Etape 1. Installez le carter supérieur arrière.

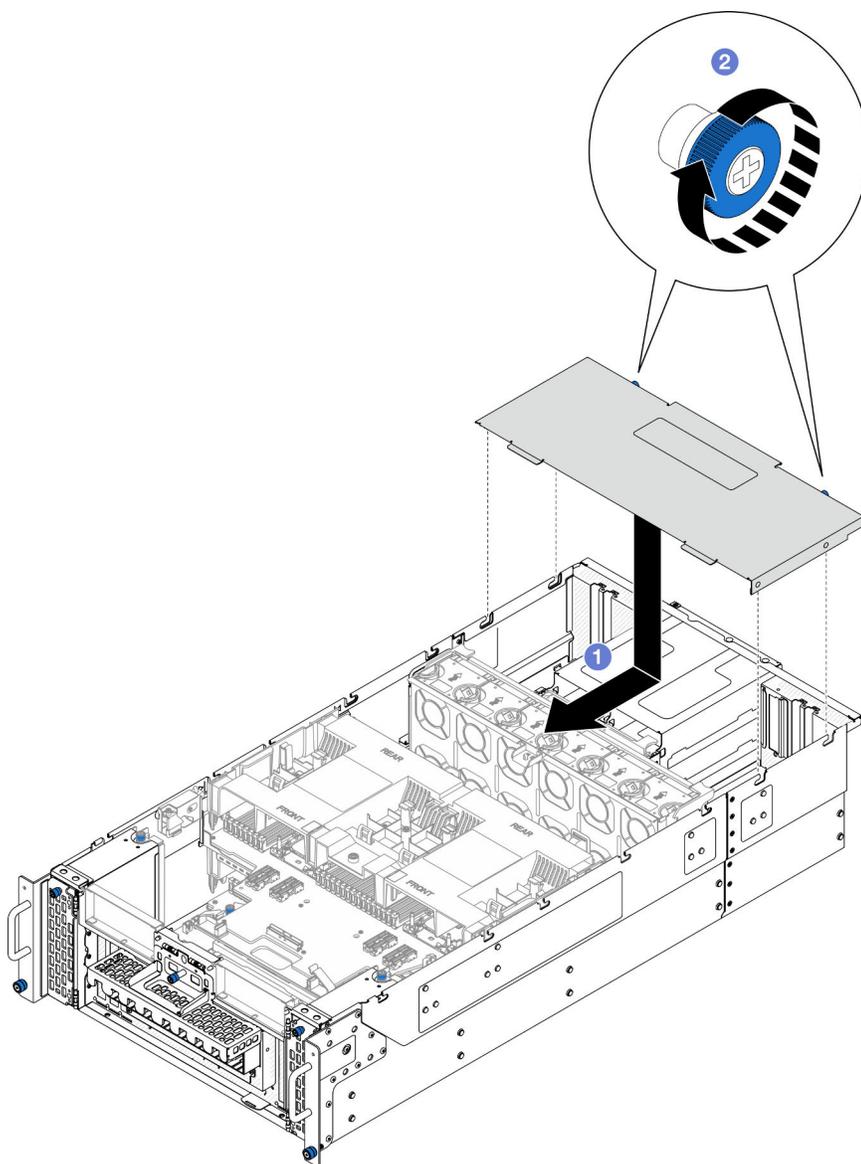


Figure 168. Installation du carter supérieur arrière

- a. 1 Aligned les broches de guidage du carter supérieur arrière sur les trous de guidage du châssis. Ensuite, placez le carter supérieur arrière sur le dessus du châssis et faites-le coulisser vers l'avant du châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- b. 2 Serrez les deux vis moletées à l'arrière du châssis. Si nécessaire, utilisez un tournevis.

Après avoir terminé

1. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
2. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du carter supérieur avant

Suivez les instructions énoncées dans la présente section pour installer le carter supérieur avant.

À propos de cette tâche

S014



ATTENTION :

Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité peuvent être présents dans les composants. Seul un technicien de maintenance qualifié est habilité à retirer les carters où l'étiquette est apposée.

S033



ATTENTION :

Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent provoquer une surchauffe lorsqu'elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entraîner des projections de métal, des brûlures ou les deux.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Vérifiez que les câbles, les adaptateurs et autres composants sont correctement installés et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de pièces dans le serveur.
- Vérifiez que tous les câbles internes sont correctement acheminés. Pour plus d'informations, voir [Chapitre 2 « Cheminement interne des câbles » à la page 227](#).

Remarque : Si vous installez un nouveau carter supérieur, fixez l'étiquette de maintenance à l'intérieur du nouveau carter supérieur si nécessaire.

Procédure

Etape 1. Installez le carter supérieur avant.

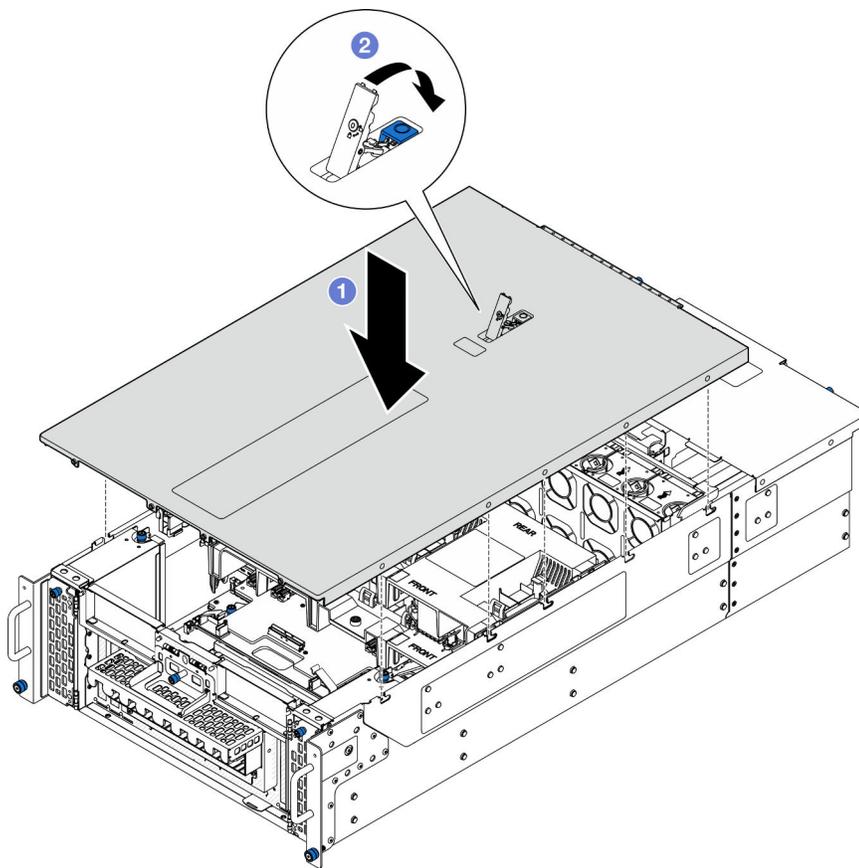


Figure 169. Installation du carter supérieur avant

- a. ① Aligned les broches de guidage du carter supérieur avant sur les orifices de guidage du châssis ; placez ensuite le carter supérieur avant sur le haut du châssis, avec les deux côtés alignés.
- b. ② Faites pivoter le taquet vers le bas jusqu'à la butée.

Etape 2. (En option) Fixez le carter supérieur avant avec un tournevis (sens ②).

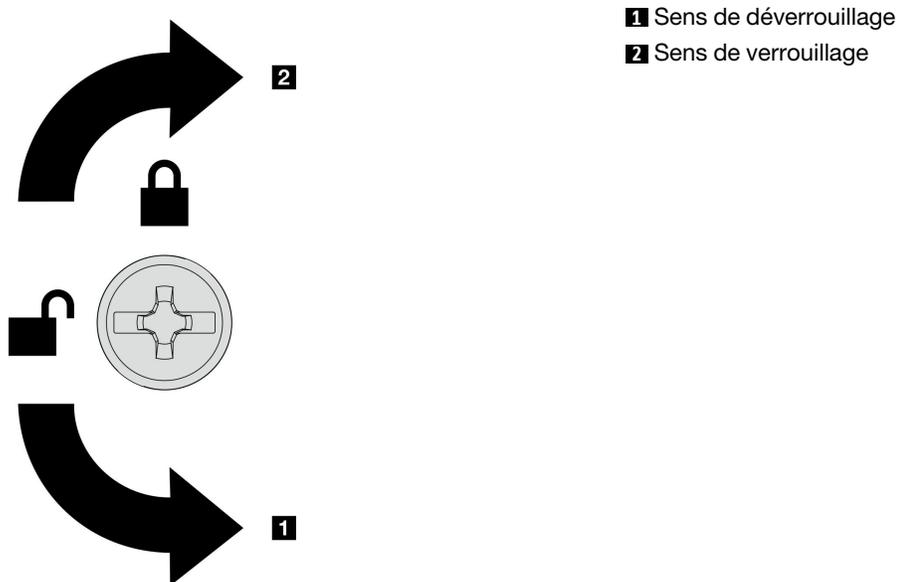


Figure 170. Sens de verrouillage/déverrouillage du carter supérieur avant

Après avoir terminé

Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement du module UPI

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer le module UPI.

Retrait du module UPI

Suivez les instructions de cette section pour retirer le module UPI.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.

- b. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
- c. Retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 216.
- d. Retirez le support. Voir « [Retrait du support](#) » à la page 179.
- e. Pour le châssis principal uniquement, retirez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Retrait de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 186.

Etape 2. Débranchez les câbles de module UPI.

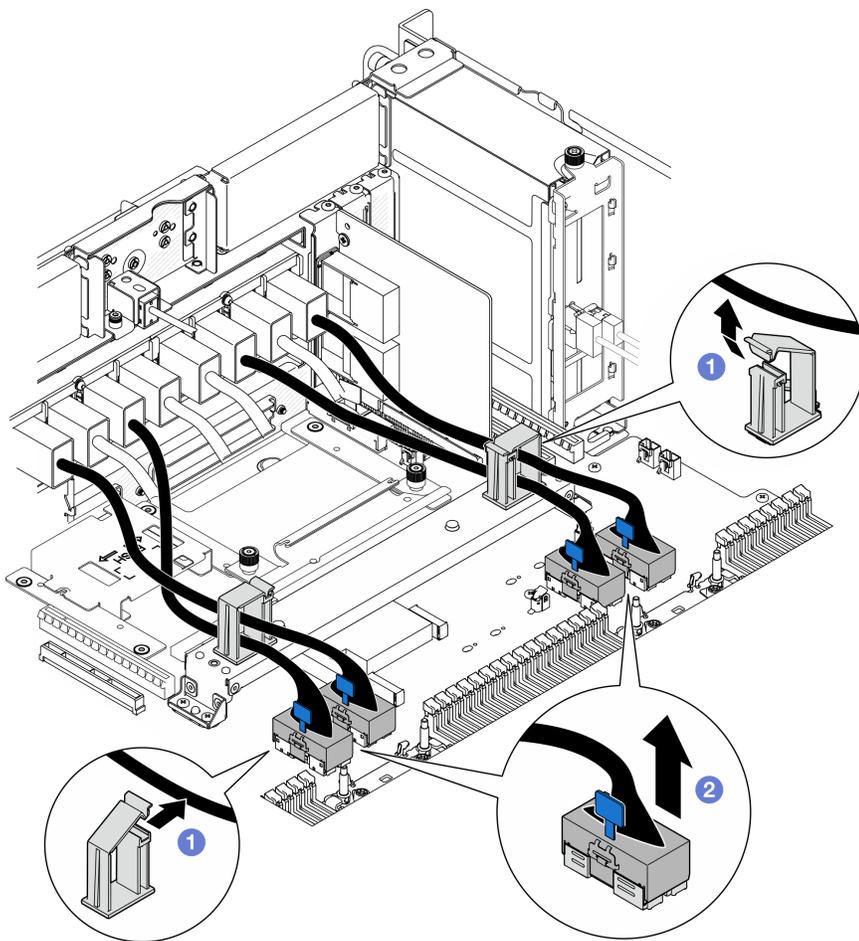


Figure 171. Débranchement des câbles de module UPI

- a. ① Ouvrez les clips de fixation et décrochez les câbles du module UPI.
- b. ② Débranchez les câbles de module UPI de la carte inférieure de processeur (MB).

Etape 3. Retirez les huit vis de fixation du module UPI.

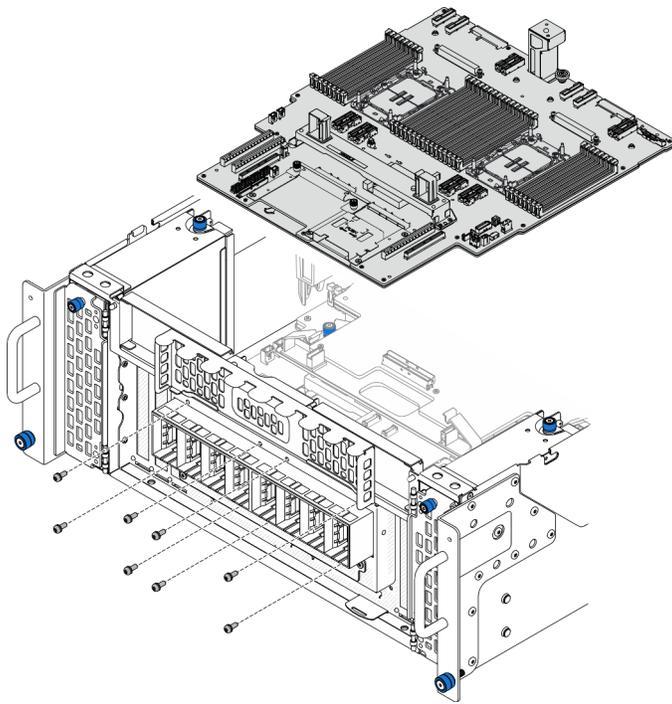


Figure 172. Retrait des vis du module UPI

Etape 4. Poussez le module UPI hors de l'orifice du module UPI et soulevez-le avec précaution hors du châssis.

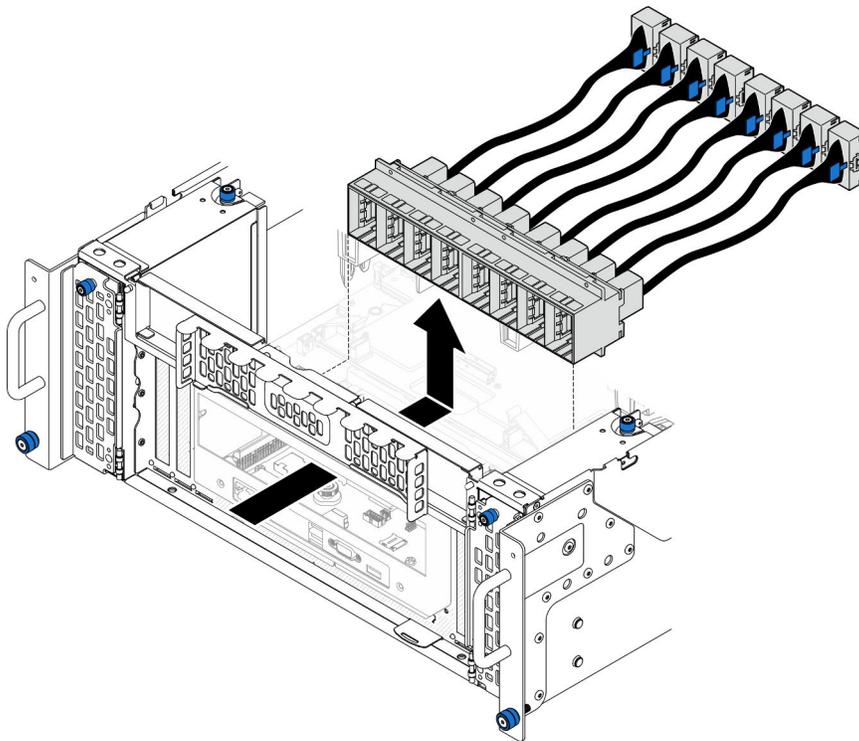


Figure 173. Retrait du module UPI

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation du module UPI](#) » à la page 213.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d’emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l’emballer.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation du module UPI

Suivez les instructions de cette section pour installer le module UPI.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d’alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Aligned et installez le module UPI dans l’orifice du module UPI à l’intérieur du châssis.

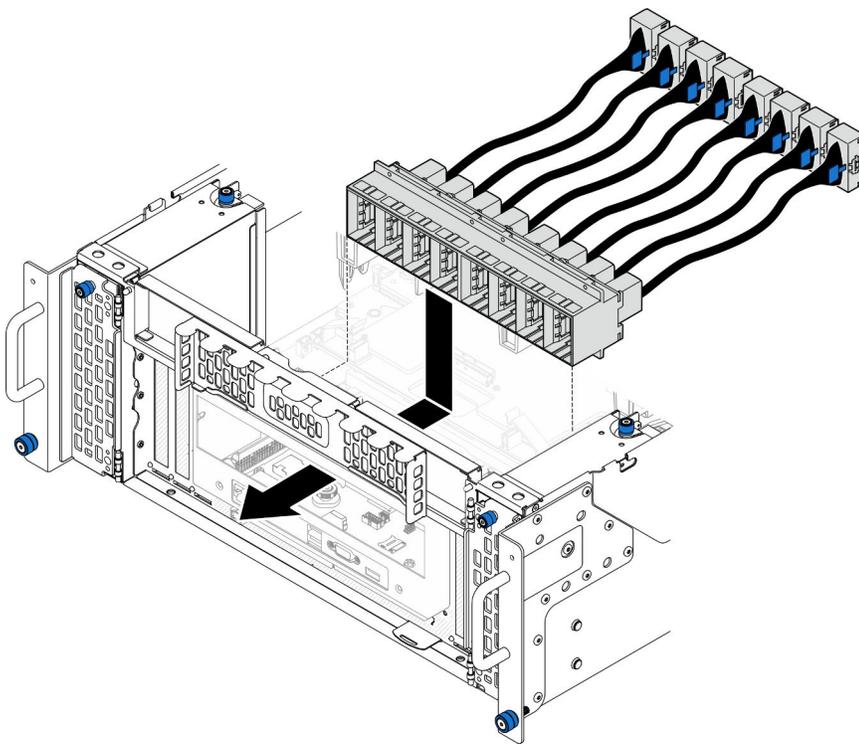


Figure 174. Installation du module UPI

Etape 2. Fixez le module UPI à l’aide de huit vis.

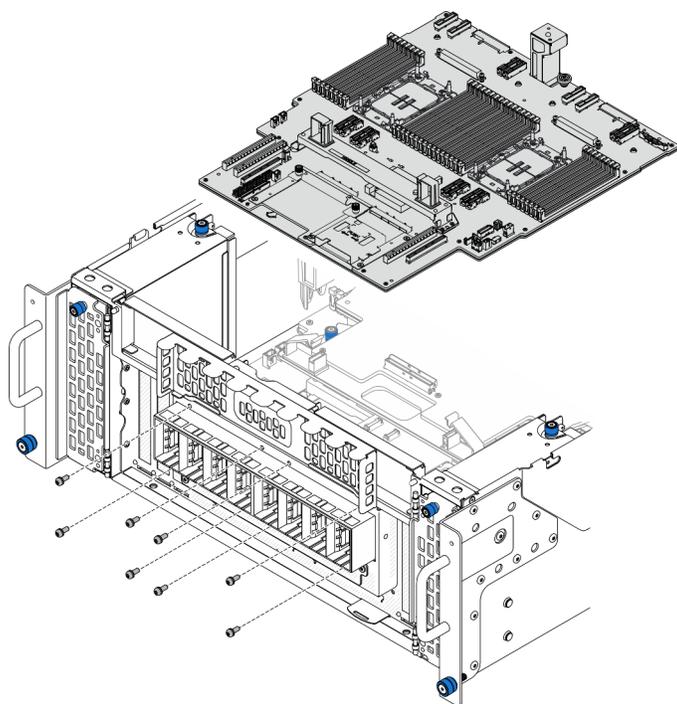


Figure 175. Installation des vis du module UPI

Etape 3. Branchez les câbles du module UPI.

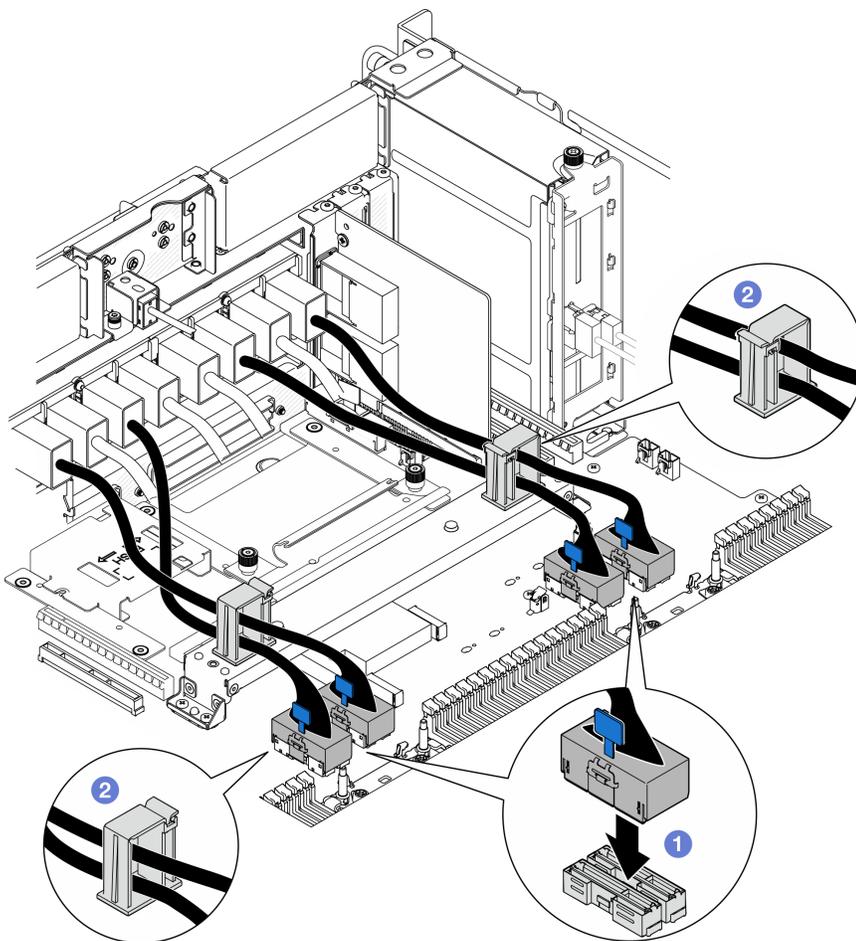


Figure 176. Branchement des câbles du module UPI

- a. ① Branchez les câbles du module UPI sur la carte inférieure de processeur (MB).
- b. ② Faites passer les câbles du module UPI à travers les clips de fixation et fermez-les.

Après avoir terminé

1. Pour le châssis principal uniquement, réinstallez le bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition. Voir « [Installation de la carte d'E-S système et de la carte d'interposition](#) » à la page 191.
2. Réinstallez le support. Voir « [Installation du support](#) » à la page 180.
3. Réinstallez la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
4. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34.
5. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208.
6. Terminez de remplacer les composants. Voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Remplacement de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer et installer une carte supérieure de processeur (BD CPU).

Retrait de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer la carte supérieure de processeur (BD CPU).

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Important :

- Lors du remplacement de la carte supérieure de processeur (BD CPU), mettez toujours à jour le serveur avec le dernier microprogramme ou restaurez le microprogramme préexistant. Assurez-vous de disposer de la dernière version du microprogramme, ou d'une copie du microprogramme existant.
- Lors du retrait des modules de mémoire, étiquetez le numéro d'emplacement sur chaque module de mémoire, retirez tous les modules de mémoire de la carte supérieure de processeur (BD CPU), puis mettez-les de côté sur une surface de protection électrostatique en attendant de les réinstaller.
- **Lorsque vous débranchez les câbles, dressez une liste de chaque câble et notez les connecteurs reliés à chaque câble, afin de vous y référer après l'installation de la nouvelle carte supérieure de processeur (BD CPU).**

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez le carter supérieur avant. Voir « [Retrait du carter supérieur avant](#) » à la page 201.

- b. Retirez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « [Retrait de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 32.
- c. Si vous remplacez la carte supérieure de processeur (BD CPU), retirez tous les modules de mémoire et les modules de processeur-dissipateur thermique de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Pour plus d'informations, voir « [Retrait d'un module de mémoire](#) » à la page 111 et « [Retrait d'un processeur et d'un dissipateur thermique](#) » à la page 155.

Important : Pour éviter d'endommager un composant, ne retirez **PAS** ni n'installez pas de modules de mémoire ou modules de processeur-dissipateur thermique lorsque la carte supérieure de processeur (BD CPU) est retirée du châssis.

Etape 2. Débranchez les câbles de module UPI de la carte supérieure de processeur (BD CPU).

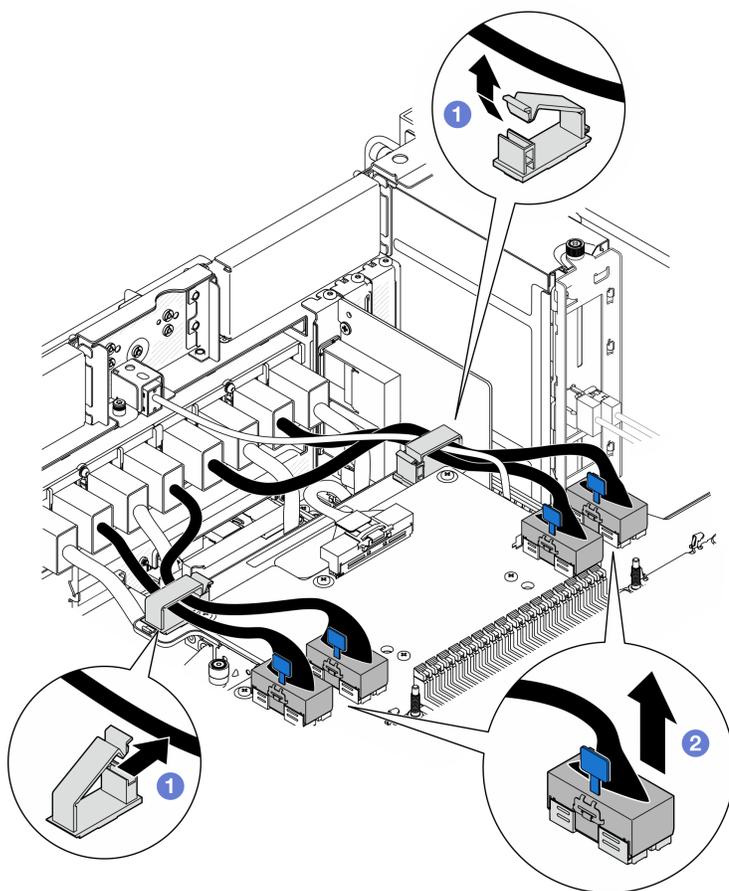


Figure 177. Débranchement des câbles de module UPI

- a. ① Ouvrez les clips de fixation et décrochez les câbles du module UPI.
- b. ② Débranchez les câbles de module UPI de la carte supérieure de processeur (BD CPU).

Etape 3. Débranchez le câble de bande latérale interne de la carte supérieure de processeur (BD CPU) et de la carte inférieure de processeur (MB).

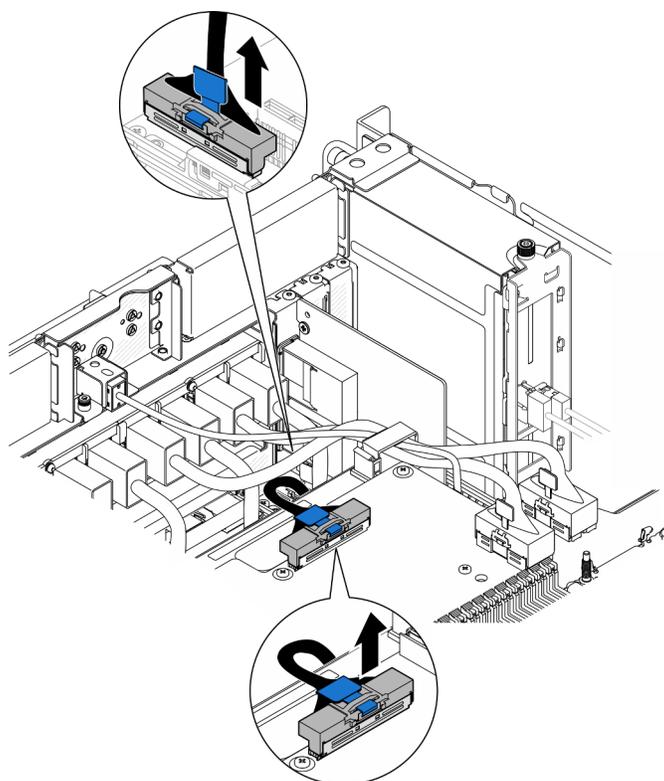


Figure 178. Débranchement du câble de bande latérale interne

Etape 4. Débranchez les câbles UPI internes.

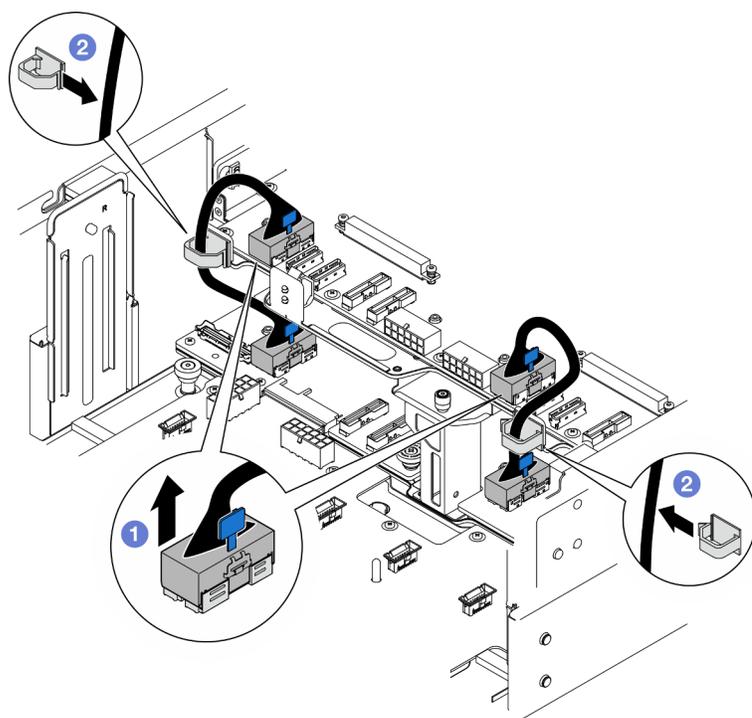


Figure 179. Débranchement des câbles UPI internes

- a. ① Débranchez les câbles UPI internes de la carte supérieure de processeur (BD CPU).
- b. ② Soulevez les câbles UPI internes des clips de fixation.

Etape 5. Débranchez les cordons d'alimentation de la carte supérieure de processeur (BD CPU).

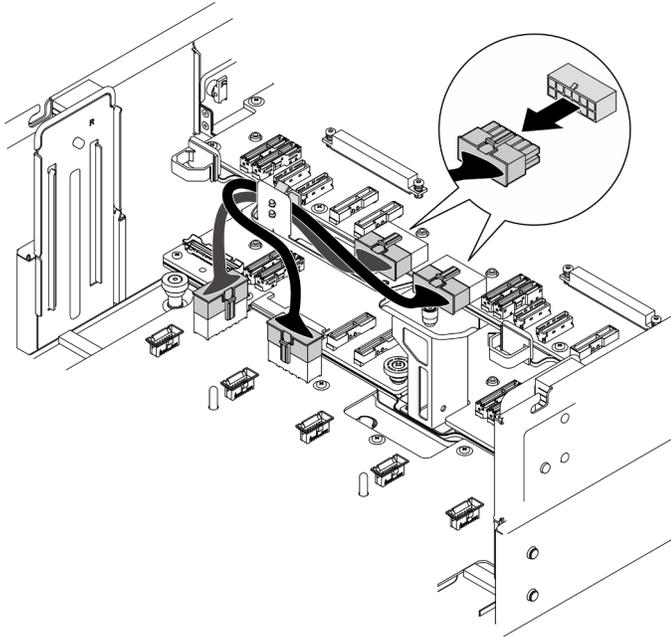


Figure 180. Débranchement des cordons d'alimentation de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

- Etape 6. Dressez une liste de chaque câble restant et notez les connecteurs reliés au câble ; débranchez ensuite et retirez tous les câbles restants sur la carte supérieure de processeur (BD CPU).
- Etape 7. Dégagez la carte supérieure du processeur (BD CPU).

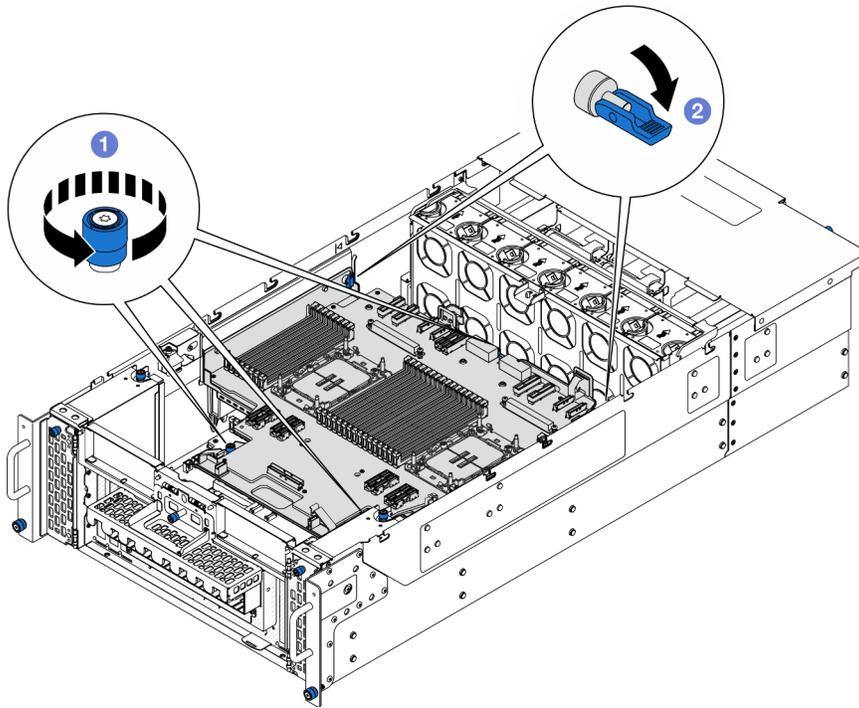


Figure 181. Dégagement de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

- a. 1 Desserrez les trois vis moletées. Si nécessaire, utilisez un tournevis.
- b. 2 Ouvrez le piston en position déverrouillée.

Etape 8. Saisissez les poignées bleues et retirez la carte supérieure de processeur (BD CPU).

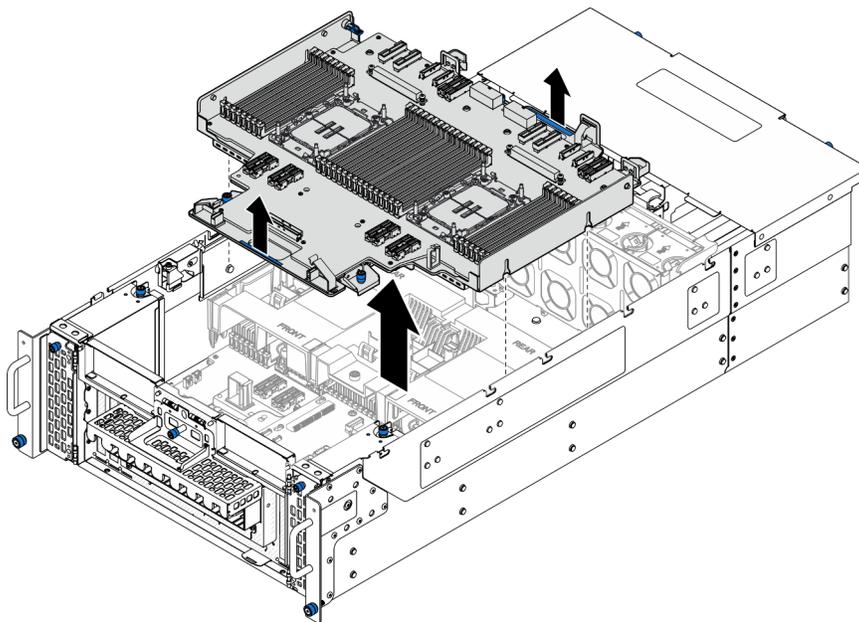


Figure 182. Retrait de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Après avoir terminé

1. Installez une unité de remplacement. Voir « [Installation de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 221.
2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Important : Avant de retourner la carte supérieure de processeur (BD CPU), veillez à installer les caches du socket de processeur de la nouvelle carte supérieure de processeur (BD CPU). Pour remplacer un cache du connecteur de processeur :

- a. Prenez un cache du bloc socket de processeur sur la nouvelle carte supérieure de processeur (BD CPU) et orientez-le correctement au-dessus du bloc socket de processeur sur la carte supérieure de processeur (BD CPU) retirée.
 - b. Appuyez délicatement sur les pattes du cache du bloc connecteur de processeur, en appuyant sur les bords afin d'éviter d'endommager les broches du connecteur. Il se peut que vous entendiez un clic sur le cache de socket, ce qui signifie qu'il est solidement fixé.
 - c. **Vérifiez que** le cache du connecteur est correctement relié au bloc connecteur de processeur.
3. Si vous souhaitez recycler le composant, voir « Démontage de la carte supérieure de processeur (BD CPU) en vue du recyclage » dans le *Guide d'utilisation*.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Installation de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer la carte supérieure de processeur (BD CPU).

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 1 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 2 pour vous assurer de travailler en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 10.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Si le serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans l'armoire. Voir « [Retrait du serveur des glissières](#) » à la page 10.
- Après avoir remplacé la carte supérieure du processeur (BD CPU), mettez toujours à jour le serveur avec le dernier microprogramme ou restaurez le microprogramme préexistant.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Accédez à « [Mise à jour du microprogramme](#) » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système* pour obtenir plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Saisissez les poignées bleues et abaissez la carte supérieure de processeur (BD CPU) dans le châssis jusqu'à ce que les broches en T situées à l'intérieur du châssis s'enclenchent dans la carte supérieure de processeur (BD CPU).

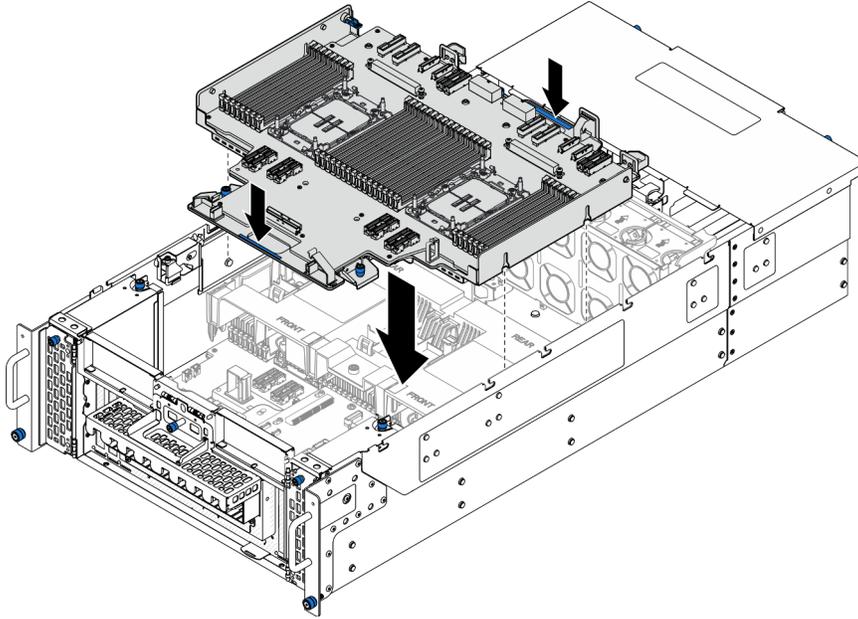


Figure 183. Installation de la carte supérieure du processeur (BD CPU)

Etape 2. Fixez la carte supérieure du processeur (BD CPU).

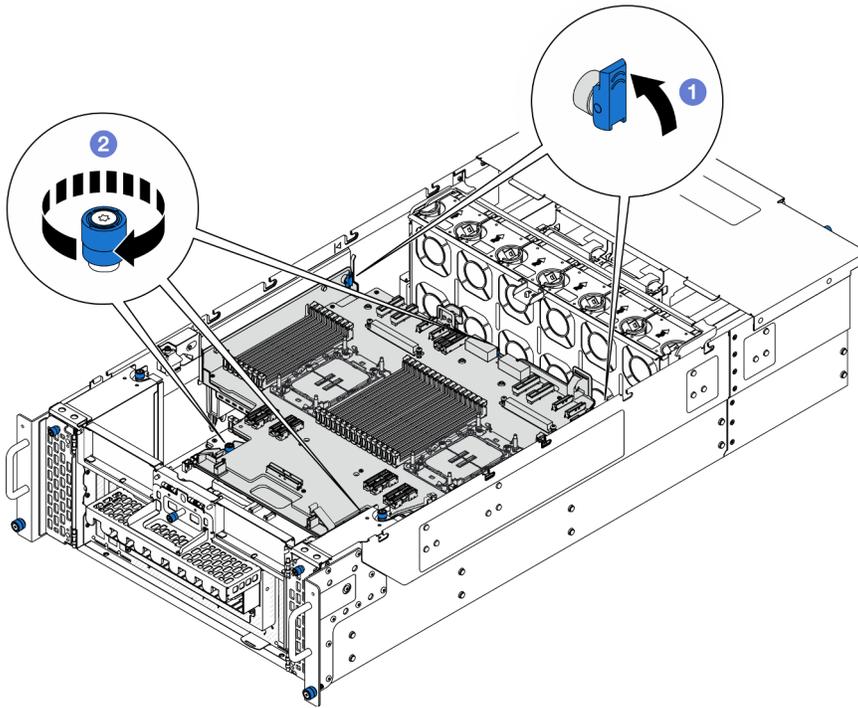


Figure 184. Fixation de la carte supérieure du processeur (BD CPU)

- a. 1 Fermez le piston en position verrouillée.
- b. 2 Serrez les trois vis moletées. Si nécessaire, utilisez un tournevis.

Etape 3. Branchez les cordons d'alimentation sur la carte supérieure de processeur (BD CPU).

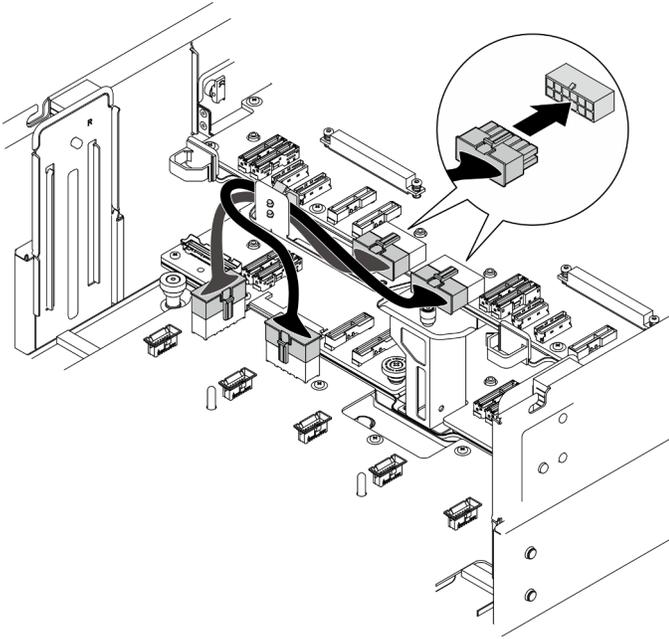


Figure 185. Branchement des cordons d'alimentation de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Etape 4. Branchez les câbles UPI internes.

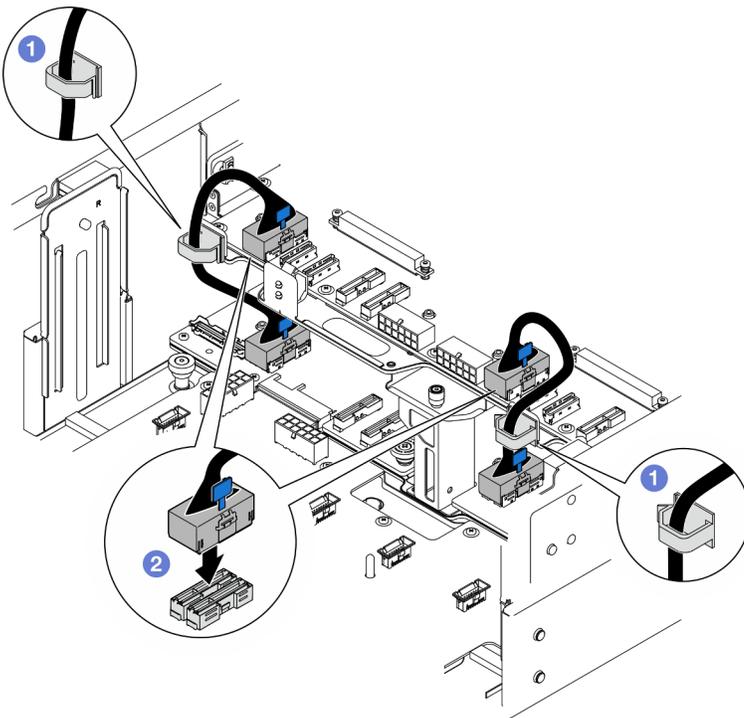


Figure 186. Branchement des câbles UPI internes

- a. ① Faites passer les câbles UPI internes à travers les clips de fixation.
- b. ② Branchez les câbles UPI internes sur la carte supérieure de processeur (BD CPU).

Etape 5. Branchez le câble de la bande latérale interne sur la carte supérieure de processeur (BD CPU) et la carte inférieure de processeur (MB).

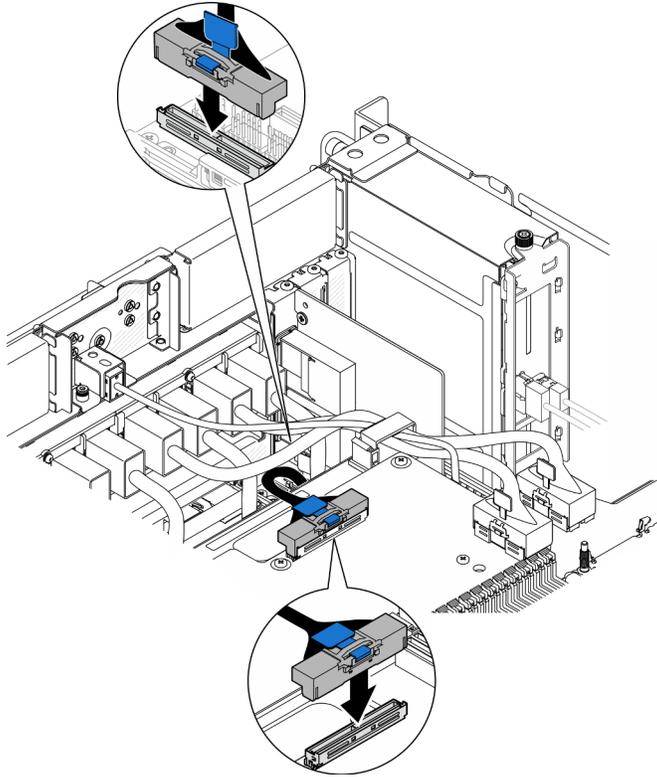


Figure 187. Branchement du câble de bande latérale interne

Etape 6. Branchez les câbles du module UPI.

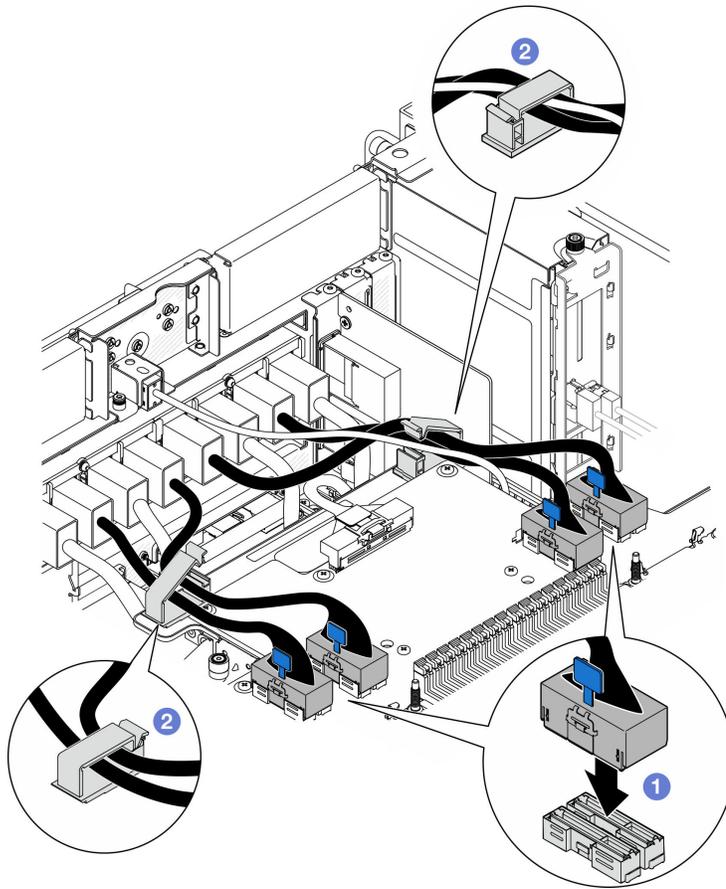


Figure 188. Branchement des câbles du module UPI

- a. ① Branchez les câbles du module UPI sur la carte supérieure de processeur (BD CPU).
- b. ② Faites passer les câbles du module UPI à travers les clips de fixation et fermez-les.

Etape 7. Reconnectez tous les câbles qui ont été précédemment retirés.

Après avoir terminé

1. Si vous avez remplacé la carte supérieure de processeur (BD CPU), réinstallez tous les modules de mémoire et les modules de processeur-dissipateur thermique. Pour plus d'informations, voir « Installation d'un module de mémoire » à la page 114 et « Installation d'un processeur-dissipateur thermique » à la page 161.
2. Réinstallez la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU). Voir « Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) » à la page 34.
3. Réinstallez le carter supérieur avant. Voir « Installation du carter supérieur avant » à la page 208.
4. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 226.

Vidéo de démonstration

[Découvrez la procédure sur YouTube](#)

Fin du remplacement des composants

Pour terminer le remplacement des composants, consultez la liste de vérification suivante :

Pour terminer le remplacement de composants, procédez comme suit :

1. Vérifiez que tous les composants ont été remontés correctement et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de vis à l'intérieur du serveur.
2. Acheminez et fixez correctement les câbles du serveur. Consultez les informations relatives à la connexion et au cheminement des câbles pour chaque composant.
3. Réinstallez les grilles d'aération. Pour plus d'informations, voir « [Installation de la grille d'aération de la carte supérieure de processeur \(BD CPU\)](#) » à la page 34 et « [Installation de la grille d'aération de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 38.

Attention : Avant de mettre le serveur sous tension, réinstallez les grilles d'aération de la carte supérieure de processeur (BD CPU) et de la carte inférieure de processeur (MB) afin d'assurer une circulation d'air et un refroidissement adéquats. Si vous utilisez le serveur sans grille d'aération, vous risquez d'endommager les composants serveur.

4. Réinstallez le carter supérieur. Voir « [Installation du carter supérieur avant](#) » à la page 208 et « [Installation du carter supérieur arrière](#) » à la page 205.
5. Si le serveur était installé dans une armoire, réinstallez-le dans l'armoire. Voir « [Installation du serveur sur les glissières](#) » à la page 19.
6. Rebranchez les cordons d'alimentation et autres câbles préalablement retirés.
7. Mettez le serveur et les périphériques sous tension. Pour plus d'informations, voir « [Mise sous tension du serveur](#) » à la page 9.
8. Mettez à jour la configuration du serveur.
 - Téléchargez et installez la version la plus récente des pilotes de périphérique : <http://datacentersupport.lenovo.com>.
 - Mettez à jour le microprogramme du système. Voir « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.
 - Mettez à jour la configuration du UEFI. Voir <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>.
 - Reconfigurez les grappes de disques si vous avez installé ou retiré une unité remplaçable à chaud ou un adaptateur RAID. Reportez-vous à <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> pour consulter la documentation LXPM compatible avec votre serveur.

Chapitre 2. Cheminement interne des câbles

Consultez cette section pour procéder au cheminement des câbles pour des composants spécifiques.

Remarque : Libérez l'ensemble des loquets, pattes de déverrouillage ou verrous des connecteurs des câbles lorsque vous débranchez les câbles de la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou de la carte inférieure de processeur (MB). Si vous ne le faites pas, le retrait des câbles endommagera les connecteurs des câbles de la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou de la carte inférieure de processeur (MB) qui sont fragiles. S'ils sont endommagés, vous devrez éventuellement remplacer la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou la carte inférieure de processeur (MB).

Identification des connecteurs

Consultez cette section pour localiser et identifier les connecteurs des cartes électriques.

Connecteurs de fond de panier d'unité 2,5 pouces

Consultez cette section pour localiser les connecteurs des fonds de panier d'unité 2,5 pouces.

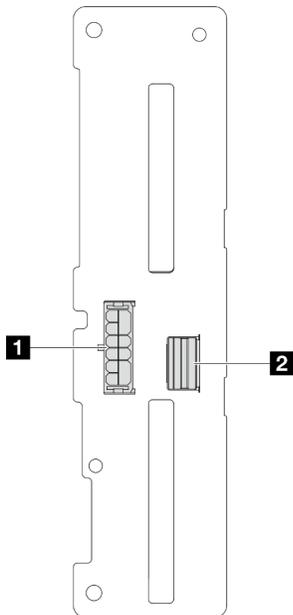


Figure 189. Connecteurs de fond de panier d'unité 2,5 pouces

Tableau 4. Connecteurs de fond de panier d'unité 2,5 pouces

1 Connecteur d'alimentation	2 Connecteur SAS/SATA
------------------------------------	------------------------------

Connecteurs de la carte supérieure de processeur (BD CPU) pour le cheminement des câbles

Les figures suivantes présentent les connecteurs internes de la carte supérieure de processeur (BD CPU) qui sont utilisés pour le cheminement interne des câbles.

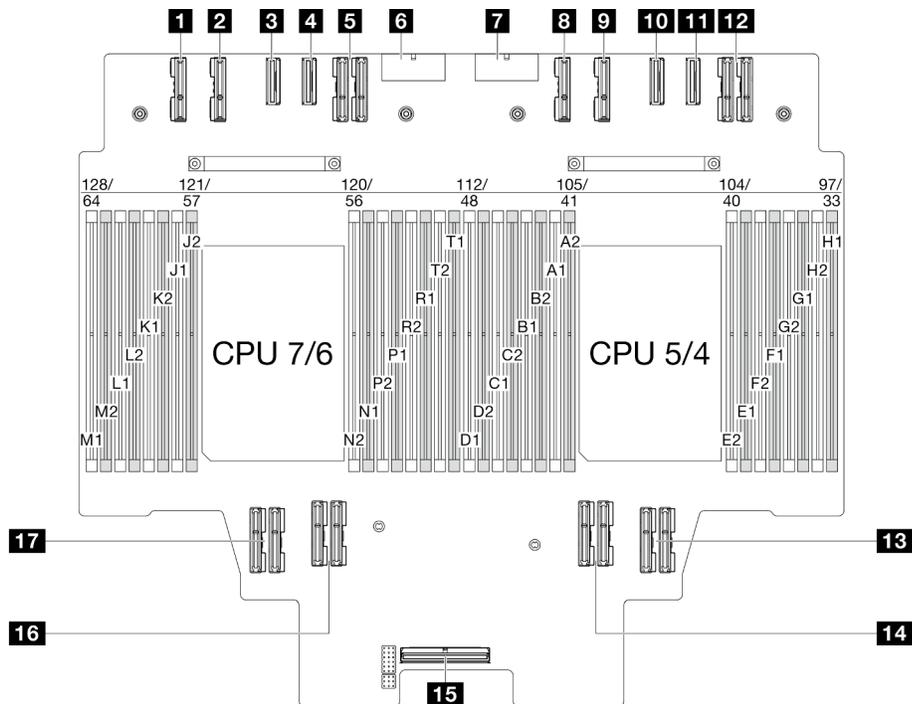


Figure 190. Connecteurs de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Tableau 5. Connecteurs de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

1 Connecteur PE4AB_L	10 Connecteur PE3CD_R
2 Connecteur PE4CD_L	11 Connecteur PE3AB_R
3 Connecteur PE3CD_L	12 Connecteur UPI3_R
4 Connecteur PE3AB_L	13 Connecteur UPI1_R
5 Connecteur UPI3_L	14 Connecteur UPI0_R
6 Connecteur PWR1	15 Connecteur de bande latérale interne
7 Connecteur PWR2	16 Connecteur UPI1_L
8 Connecteur PE4AB_R	17 Connecteur UPI0_L
9 Connecteur PE4CD_R	

Connecteurs du bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition pour le cheminement des câbles

Les figures suivantes présentent les connecteurs internes du bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition qui sont utilisés pour le cheminement interne des câbles.

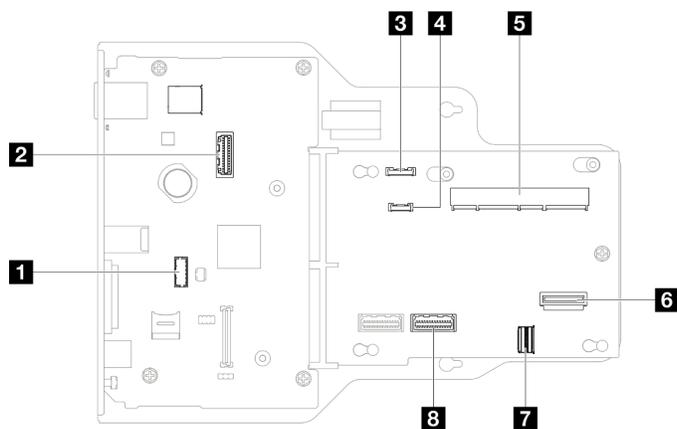


Figure 191. Connecteurs du bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition

Tableau 6. Connecteurs du bloc de carte d'E-S système et de carte d'interposition

1 Connecteur du module de port série	5 Connecteur SCM
2 Second connecteur Ethernet de gestion	6 Connecteur OCP arrière
3 Connecteur du panneau opérateur avant	7 Connecteur de carte Ethernet arrière
4 Connecteur de l'ensemble de diagnostics externe	8 Connecteur PHY 2

Connecteurs de la carte inférieure de processeur (MB) pour le cheminement des câbles

Les figures suivantes présentent les connecteurs internes de la carte inférieure de processeur (MB) qui sont utilisés pour le cheminement interne des câbles.

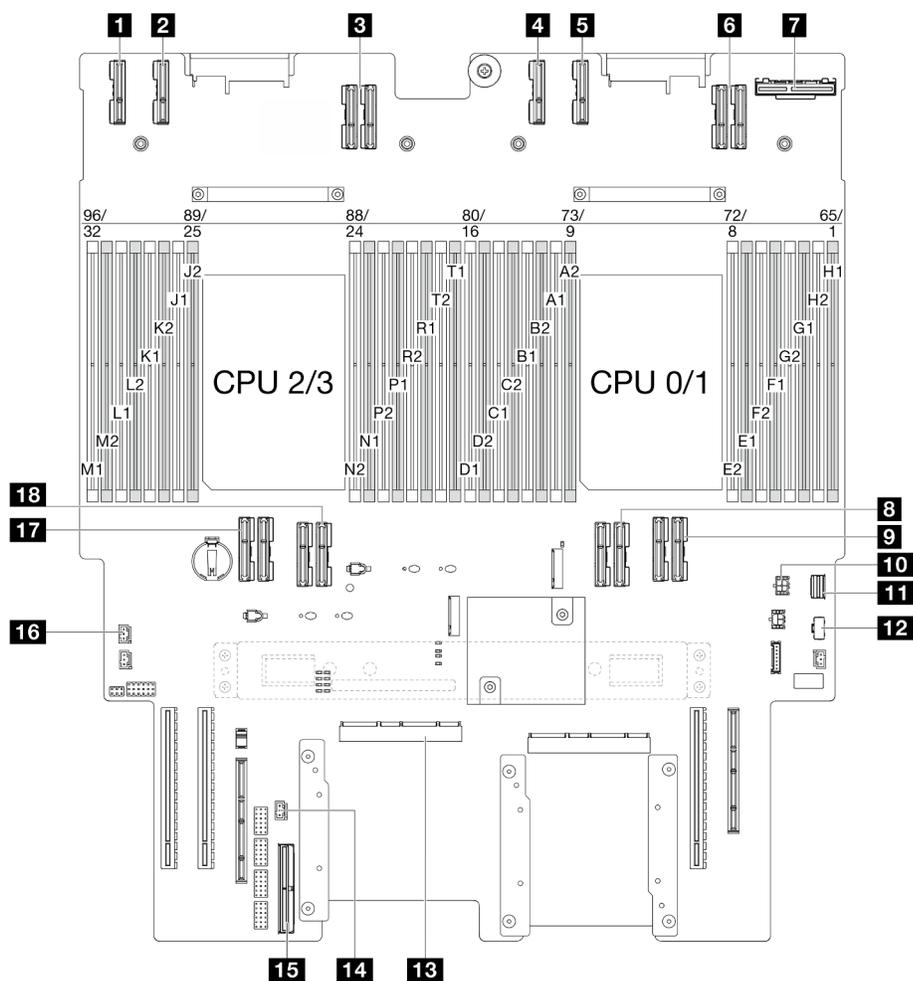


Figure 192. Connecteurs de la carte inférieure de processeur (MB)

Tableau 7. Connecteurs de la carte inférieure de processeur (MB)

1 Connecteur PE4AB_L	10 Connecteur d'alimentation OCP arrière
2 Connecteur PE4CD_L	11 Connecteur d'interface de l'unité M.2
3 Connecteur UPI3_L	12 Connecteur d'alimentation M.2
4 Connecteur PE4AB_R	13 Connecteur SCM
5 Connecteur PE4CD_R	14 Connecteur d'intrusion UPI
6 Connecteur UPI3_R	15 Connecteur de bande latérale interne
7 Connecteur OCP arrière	16 Connecteur d'intrusion du carter supérieur
8 Connecteur UPI0_R	17 Connecteur UPI0_L
9 Connecteur UPI1_R	18 Connecteur UPI1_L

Connecteurs du tableau de distribution

Consultez cette section pour localiser les connecteurs situés sur le tableau de distribution.

Connecteurs du tableau de distribution

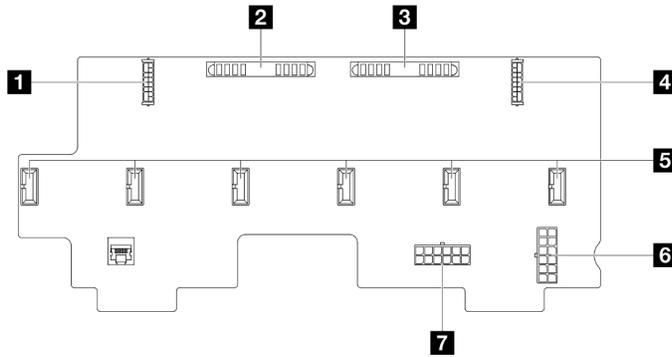


Figure 193. Connecteurs du tableau de distribution

Tableau 8. Connecteurs du tableau de distribution

1 Connecteur 1 d'alimentation PCIe arrière	5 Connecteur de support de ventilateur 1-6
2 Connecteur PIB1	6 Connecteur PWR2
3 Connecteur PIB2	7 Connecteur PWR1
4 Connecteur 2 d'alimentation PCIe arrière	

Connecteurs du bloc mezzanine PCIe

Consultez cette section pour localiser les connecteurs présents sur le bloc mezzanine PCIe.

Connecteurs du bloc mezzanine PCIe

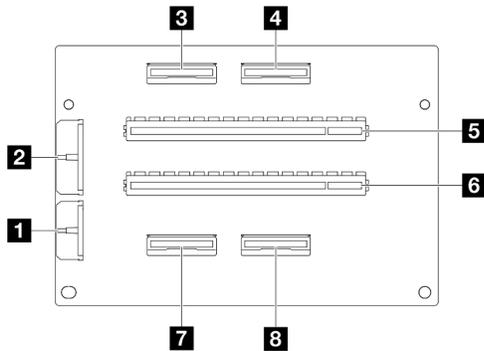


Tableau 9. Connecteurs du bloc mezzanine PCIe

1 Connecteur d'alimentation de fond de panier	5 Emplacement PCIe x16 (Gen4 x8) 5/7
2 Connecteur d'alimentation de la carte mezzanine	6 Emplacement PCIe x16 (Gen4 x8) 6/8
3 Connecteur MCIO 4	7 Connecteur MCIO 2
4 Connecteur MCIO 3	8 Connecteur MCIO 1

Cheminement des câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces

Cette section vous permet de comprendre le cheminement des câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces.

Remarques :

- Connexions entre les connecteurs : **1**↔**1**, **2**↔**2**, **3**↔**3**, ... **n**↔**n**
- Lorsque vous acheminez les câbles, assurez-vous que tous les câbles sont acheminés correctement grâce aux guides-câbles.

Cheminement des câbles d'alimentation du fonds de panier d'unité 2,5 pouces

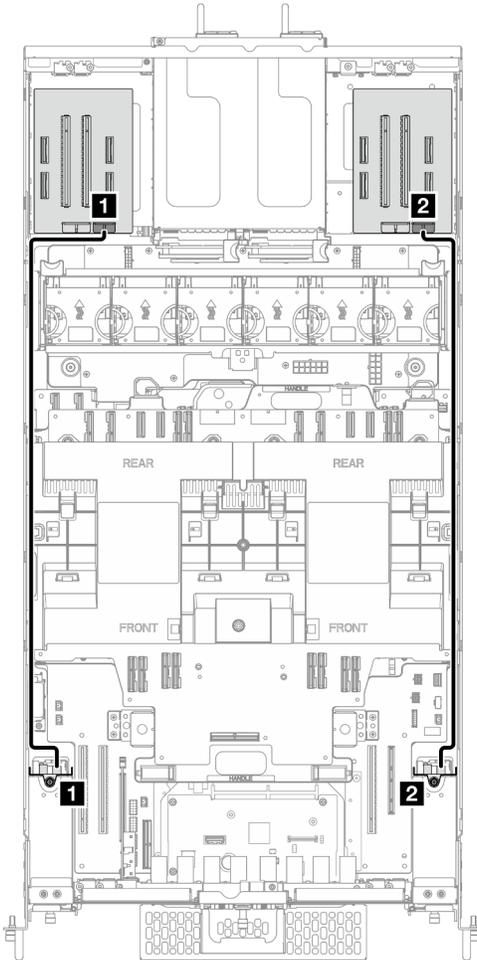


Figure 194. Cheminement des câbles d'alimentation du fonds de panier d'unité 2,5 pouces

De	Vers	Câble
1 Fond de panier d'unité 1 : connecteur d'alimentation	1 Carte mezzanine gauche : connecteur d'alimentation du fond de panier	Broche d'alimentation 2x6 vers broche d'alimentation 2x6 (720 mm)
2 Fond de panier d'unité 2 : connecteur d'alimentation	2 Carte mezzanine droite : connecteur d'alimentation du fond de panier	Broche d'alimentation 2x6 vers broche d'alimentation 2x6 (720 mm)

Cheminement des câbles d'un fond de panier d'unité 2,5 pouces

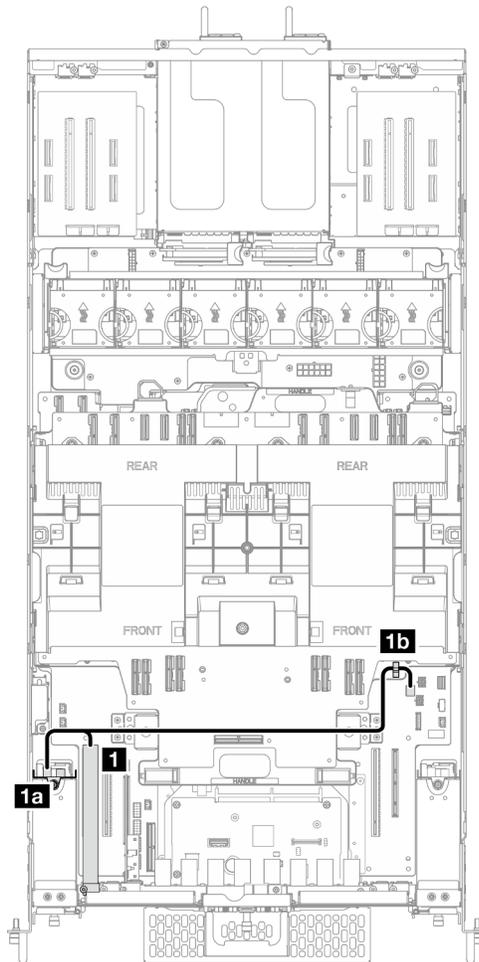


Figure 195. Cheminement des câbles d'un fond de panier d'unité 2,5 pouces

De	Vers	Câble
1 Adaptateur RAID/HBA	1a Fond de panier d'unité gauche : connecteur d'interface	SlimSAS x8 vers 2 x SlimSAS x4 (270/590 mm)
	1b Clip de fixation sur carte supérieure de processeur (BD CPU) Remarque : Cette extrémité du câble reste débranchée.	

Cheminement des câbles de deux fonds de panier d'unité 2,5 pouces

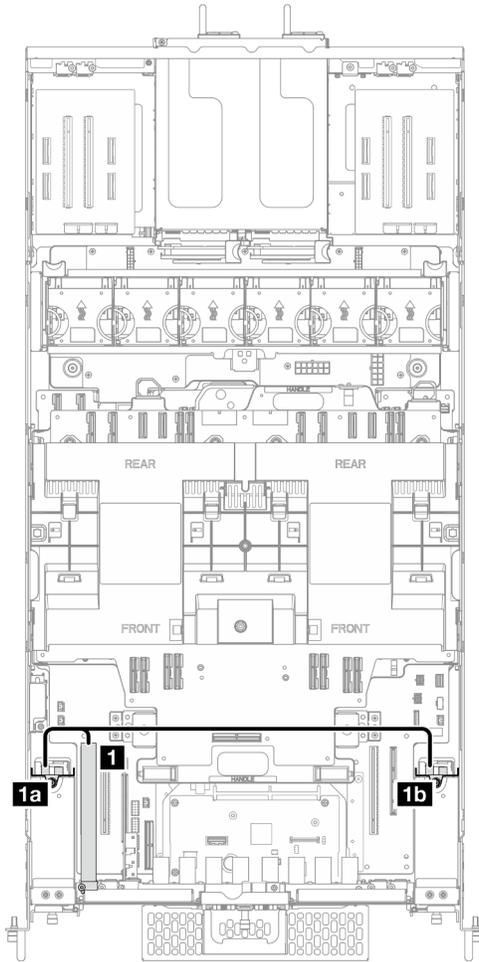


Figure 196. Cheminement des câbles de deux fonds de panier d'unité 2,5 pouces

De	Vers	Câble
1 Adaptateur RAID/HBA	1a Fond de panier d'unité gauche : connecteur d'interface	SlimSAS x8 vers 2 x SlimSAS x4 (270/590 mm)
	1b Fond de panier d'unité gauche : connecteur d'interface	

Cheminement des câbles de l'assemblage de câbles E3.S

Cette section décrit le cheminement des câbles pour l'assemblage de câbles E3.S.

Remarques :

- Connexions entre les connecteurs : **1↔1, 2↔2, 3↔3, ... n↔n**
- Lorsque vous acheminez les câbles, assurez-vous que tous les câbles sont acheminés correctement grâce aux guides-câbles.

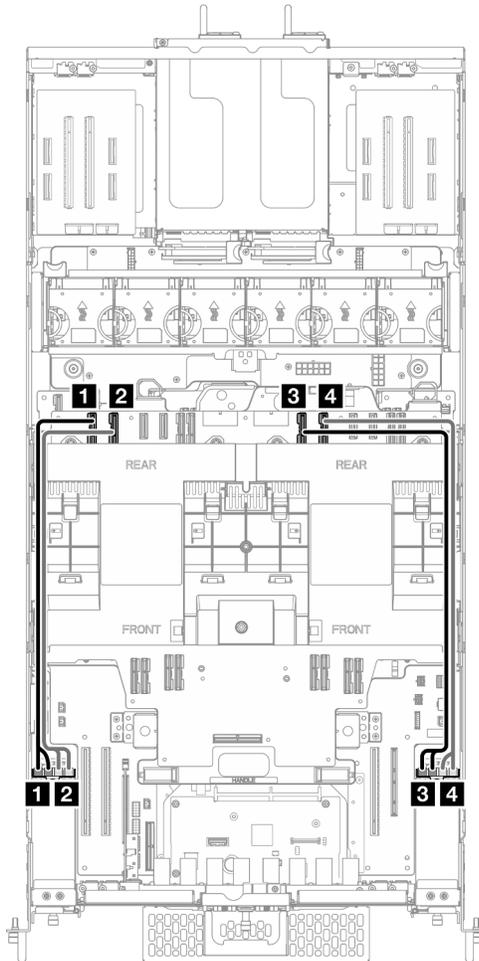


Figure 197. Cheminement des câbles de l'assemblage de câbles E3.S

De	Vers
1 Assemblage de câbles E3.S gauche : unité 0/1 ou 8/9	1 Carte supérieure de processeur (BD CPU) : connecteur PE4AB_L
2 Assemblage de câbles E3.S gauche : unité 2/3 ou 10/11	2 Carte supérieure de processeur (BD CPU) : connecteur PE4CD_L
3 Assemblage de câbles E3.S droit : unité 4/5 ou 12/13	3 Carte supérieure de processeur (BD CPU) : connecteur PE4AB_R
4 Assemblage de câbles E3.S droit : unité 6/7 ou 14/15	4 Carte supérieure de processeur (BD CPU) : connecteur PE4CD_R

Cheminement des câbles de l'assemblage de port Ethernet

Cette section décrit le cheminement des câbles pour l'assemblage de port Ethernet.

Remarques :

- Connexions entre les connecteurs : **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**
- Lorsque vous acheminez les câbles, assurez-vous que tous les câbles sont acheminés correctement grâce aux guides-câbles.

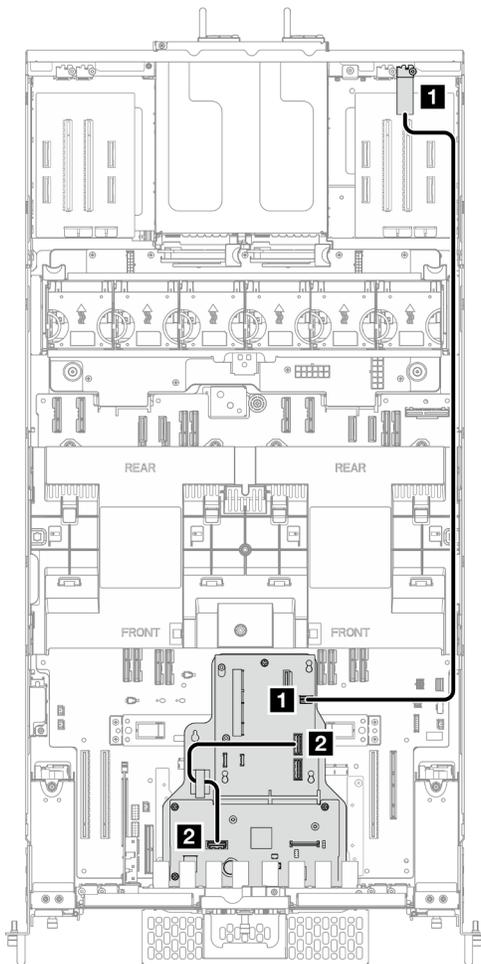


Figure 198. Cheminement des câbles de l'assemblage de port Ethernet

De	Vers	Câble
1 Assemblage de port Ethernet	1 Carte d'interposition : connecteur de carte Ethernet arrière	SlimSAS x4 vers SlimSAS x4 (1 000 mm)
2 Carte d'E-S système : carte d'E-S système	2 Carte d'interposition : connecteur PHY 2	Carte d'interposition interne (360 mm)

Cheminement des câbles d'OCP

Cette section décrit le cheminement des câbles pour le module OCP.

Remarques :

- Connexions entre les connecteurs : **1**↔**1**, **2**↔**2**, **3**↔**3**, ... **n**↔**n**
- Lorsque vous acheminez les câbles, assurez-vous que tous les câbles sont acheminés correctement grâce aux guides-câbles.

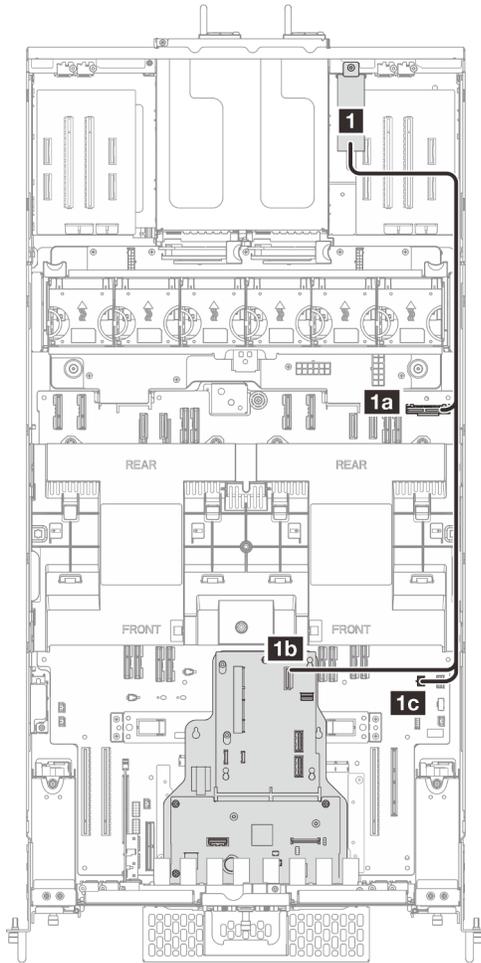


Figure 199. Cheminement des câbles d'OCP

De	Vers	Câble
1 Boîtier OCP	1a Carte inférieure de processeur (MB) : connecteur OCP arrière	OCP interne (330/750/650 mm)
	1b Carte d'interposition : connecteur OCP arrière	
	1c Carte inférieure de processeur (MB) : connecteur d'alimentation OCP arrière	

Cheminement des câbles de la carte mezzanine

Cette section décrit le cheminement des câbles pour la carte mezzanine.

Remarques :

- Connexions entre les connecteurs : **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**
- Lorsque vous acheminez les câbles, assurez-vous que tous les câbles sont acheminés correctement grâce aux guides-câbles.

Cheminement des cordons d'alimentation pour la carte mezzanine


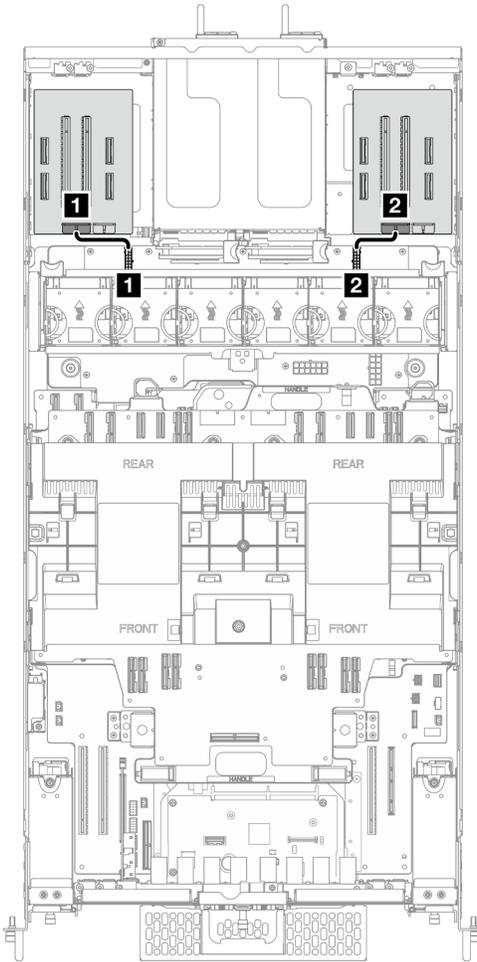


Figure 200. Cheminement des cordons d'alimentation pour la carte mezzanine

De	Vers	Câble
1 Carte mezzanine gauche : connecteur d'alimentation de la carte mezzanine	PDB : connecteur 1 d'alimentation PCIe arrière	Broche d'alimentation 2x8 vers broche d'alimentation 2x8 (90 mm)
2 Carte mezzanine droite : connecteur d'alimentation de la carte mezzanine	PDB : connecteur 2 d'alimentation PCIe arrière	Broche d'alimentation 2x8 vers broche d'alimentation 2x8 (70 mm)

Cheminement des cordons d'interface de la carte mezzanine

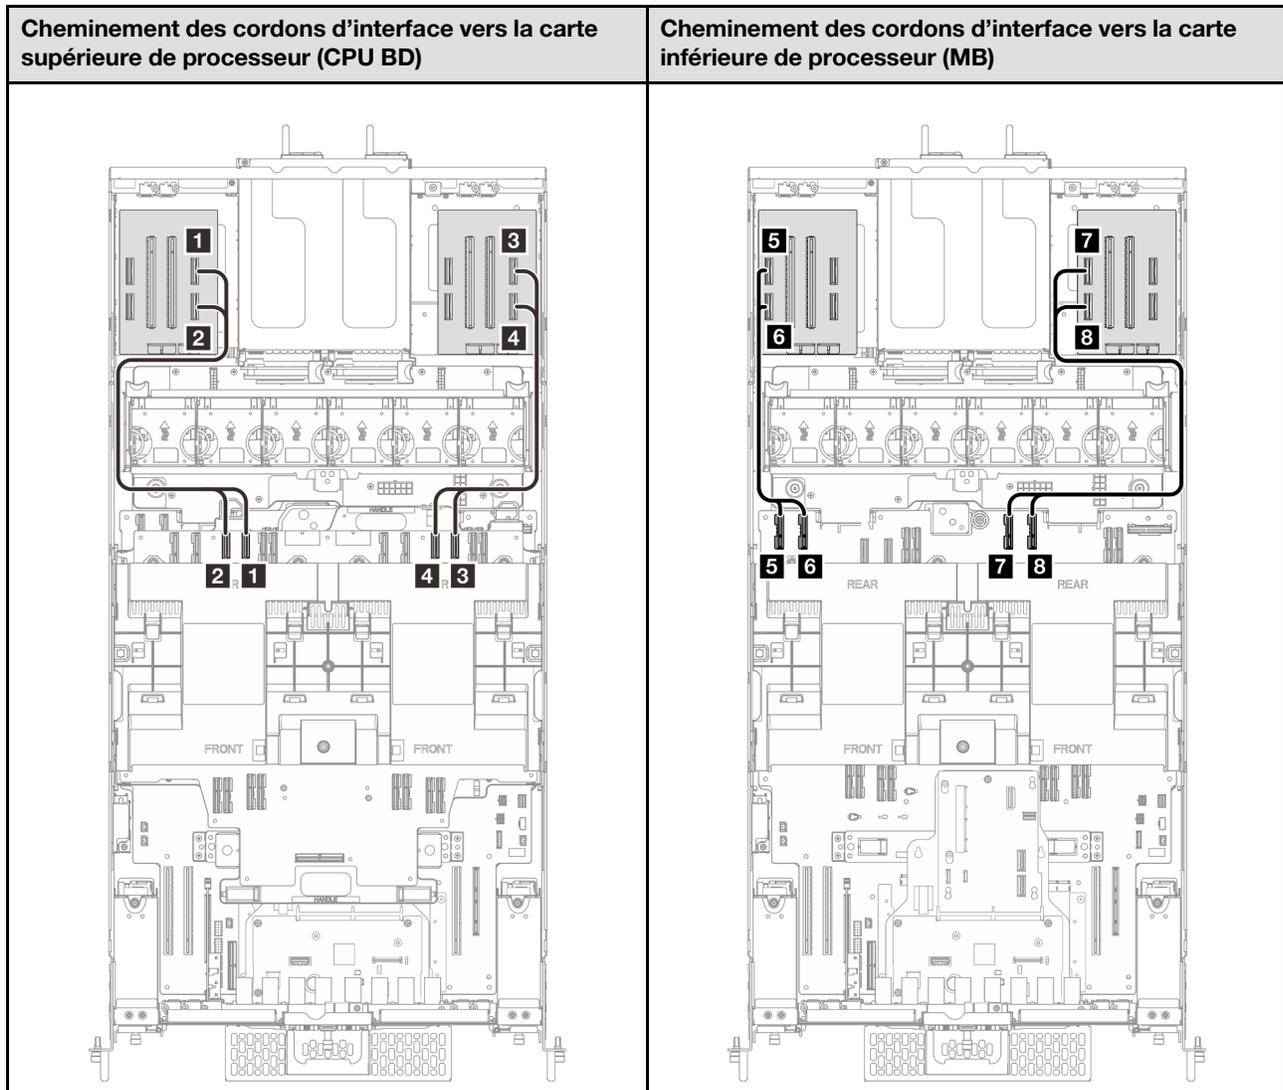

De	Vers	Câble
1 Carte mezzanine gauche : connecteur 1 MCIO	Carte supérieure de processeur (BD CPU) : connecteur PE3AB_L	MCIO x8 vers MCIO x8 (500 mm)
2 Carte mezzanine gauche : connecteur 2 MCIO	Carte supérieure de processeur (BD CPU) : connecteur PE3CD_L	MCIO x8 vers MCIO x8 (500 mm)
3 Carte mezzanine droite : connecteur 1 MCIO	Carte supérieure de processeur (BD CPU) : connecteur PE3AB_R	MCIO x8 vers MCIO x8 (500 mm)
4 Carte mezzanine droite : connecteur 2 MCIO	Carte supérieure de processeur (BD CPU) : connecteur PE3CD_R	MCIO x8 vers MCIO x8 (500 mm)
5 Carte mezzanine gauche : connecteur 3 MCIO	Carte inférieure de processeur (MB) : connecteur PE4AB_L	Broche Gen-Z 84 vers MCIO x8 (500 mm)
6 Carte mezzanine gauche : connecteur 4 MCIO	Carte inférieure de processeur (MB) : connecteur PE4CD_L	Broche Gen-Z 84 vers MCIO x8 (500 mm)

De	Vers	Câble
7 Carte mezzanine droite : connecteur 3 MCIO	Carte inférieure de processeur (MB) : connecteur PE4AB_R	Broche Gen-Z 84 vers MCIO x8 (500 mm)
8 Carte mezzanine droite : connecteur 4 MCIO	Carte inférieure de processeur (MB) : connecteur PE4CD_R	Broche Gen-Z 84 vers MCIO x8 (500 mm)

Chapitre 3. Identification des problèmes

Les informations de cette section permettent d'isoler et de résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre serveur.

Les serveurs Lenovo peuvent être configurés pour avertir automatiquement le support de Lenovo si certains événements sont générés. Vous pouvez configurer la notification automatique, également appelée fonction d'appel vers Lenovo, à partir des applications de gestion, telles que Lenovo XClarity Administrator. Si vous configurez la notification automatique du problème, le support de Lenovo est automatiquement alerté chaque fois qu'un serveur rencontre un événement potentiellement important.

Pour isoler un problème, vous devez généralement commencer par le journal des événements de l'application qui gère le serveur :

- Si vous gérez le serveur depuis Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Administrator.
- Si vous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

Ressources Web

- **Astuces**

Lenovo met régulièrement à jour le site Web du support pour vous fournir les dernières astuces et techniques qui vous permettent de résoudre des problèmes pouvant survenir sur votre serveur. Ces Astuces (également appelées astuces RETAIN ou bulletins de maintenance) fournissent des procédures de contournement ou de résolution des problèmes liés au fonctionnement de votre serveur.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :

1. Accédez au site <http://datacentersupport.lenovo.com> et affichez la page de support de votre serveur.
2. Cliquez sur **How To's (Procédures)** dans le volet de navigation.
3. Cliquez sur **Type d'article → Solution** dans le menu déroulant.

Suivez les instructions à l'écran pour choisir la catégorie du problème que vous rencontrez.

- **Forum du centre de données Lenovo**

- Consultez https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg pour vérifier si quelqu'un d'autre a rencontré un problème similaire.

Journaux des événements


Une *alerte* est un message ou une autre indication signalant un événement ou un événement imminent. Les alertes sont générées par le module Lenovo XClarity Controller ou par UEFI sur les serveurs. Ces alertes sont stockées dans le journal des événements Lenovo XClarity Controller. Si le serveur est géré par le Chassis Management Module 2 ou par Lenovo XClarity Administrator, les alertes sont automatiquement transférées à ces applications de gestion.

Remarque : Pour obtenir la liste des événements, y compris les actions utilisateur qu'il peut être nécessaire d'effectuer pour récupérer suite à un événement, voir le *Guide de référence des codes et messages*, disponible à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/sr860v3/pdf_files.html.

Journal des événements Lenovo XClarity Administrator

Si vous utilisez Lenovo XClarity Administrator pour gérer le serveur, le réseau et le matériel de stockage, vous pouvez afficher les événements de tous les appareils gérés via XClarity Administrator.

Logs

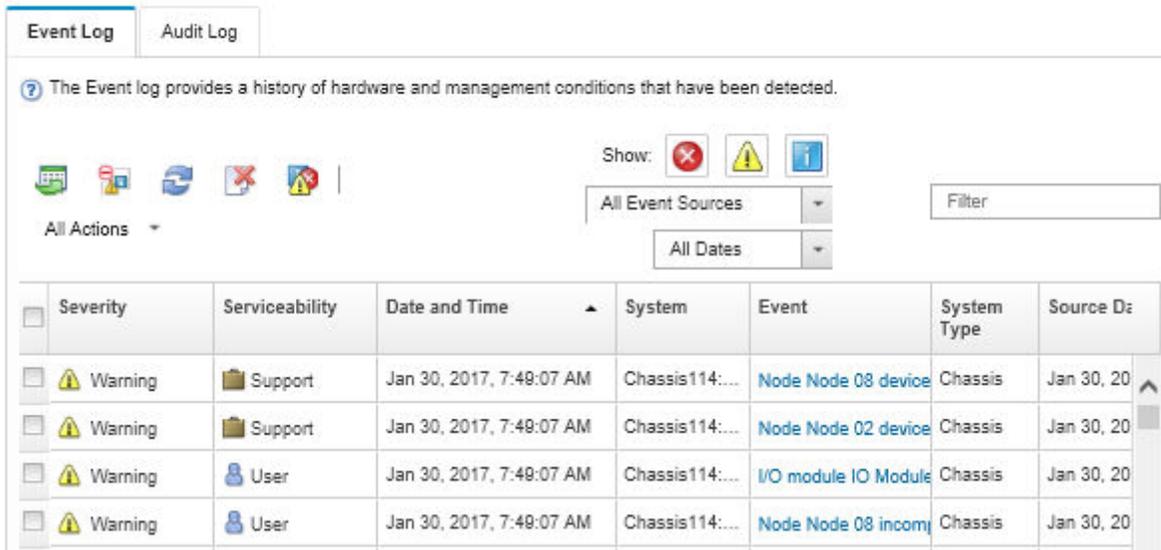

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source De
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20

Figure 201. Journal des événements Lenovo XClarity Administrator

Pour plus d'informations sur la gestion des événements depuis XClarity Administrator, voir :

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html

Journal des événements Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller surveille l'état physique du serveur et de ses composants à l'aide de capteurs mesurant des variables physiques internes telles que la température, les valeurs de tension d'alimentation, la vitesse des ventilateurs et l'état des composants. Lenovo XClarity Controller fournit plusieurs interfaces au logiciel de gestion des systèmes, ainsi qu'aux administrateurs système et aux utilisateurs, pour permettre la gestion à distance et le contrôle d'un serveur.

Lenovo XClarity Controller surveille tous les composants du serveur et publie des événements dans le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

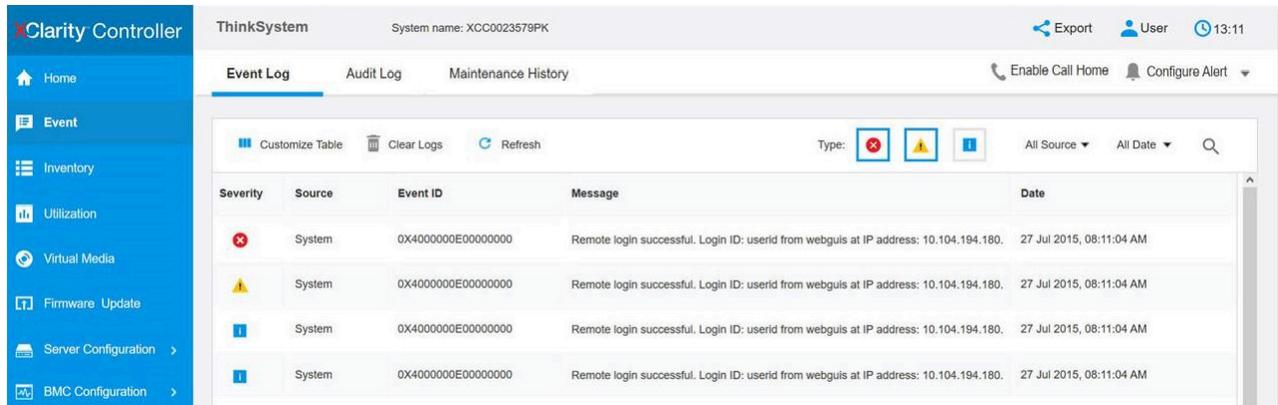


Figure 202. Journal des événements Lenovo XClarity Controller

Pour plus d'informations sur l'accès au journal des événements de Lenovo XClarity Controller, voir :

« Affichage des journaux des événements » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

Spécifications

Récapitulatif des caractéristiques et spécifications du serveur. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Reportez-vous au tableau ci-après pour connaître les catégories des spécifications, ainsi que le contenu de chaque catégorie.

Catégorie de spécification	Spécifications techniques	Spécifications mécaniques	Spécifications environnementales
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> • Processeur • Mémoire • Unités internes • Extension de stockage • Emplacements de carte • Fonctions et connecteurs d'E-S intégrés • Réseau • Bouton avant • Adaptateur RAID • Adaptateur de bus hôte • Ventilateur système • Alimentation électrique • Configuration minimale pour le débogage • Systèmes d'exploitation 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimension • Poids 	<ul style="list-style-type: none"> • Émissions acoustiques • Environnemental

Spécifications techniques

Récapitulatif des spécifications techniques du serveur. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Processeur

Prend en charge huit processeurs Intel Xeon jusqu'à des niveaux TDP de 350 W, avec contrôleur de mémoire intégré et architecture Intel Mesh UPI (Ultra Path Interconnect).

- Conçu pour les sockets LGA 4677
- Évolutivité jusqu'à 60 cœurs
- Prise en charge de 4 liens UPI par processeur, compatibles avec des vitesses de 12,8 GT/s, 14,4 GT/s et 16 GT/s

Pour obtenir la liste des processeur pris en charge, consultez le site : <https://serverproven.lenovo.com>.

Mémoire

Voir pour obtenir des informations détaillées sur le paramétrage et la configuration de la mémoire.

- 128 emplacements de module de mémoire DIMM
- Type de module de mémoire :
 - 10 x 4 RDIMM : 32 Go ou 64 Go
 - 3DS RDIMM : 128 Go ou 256 Go
- Vitesse :

Remarque : La vitesse de fonctionnement dépend du modèle de processeur et des paramètres UEFI.

- 4 800 MT/s pour 1 DIMM par canal
- 4 400 MT/s pour 2 DIMM par canal
- Mémoire minimale : 256 Go
- Mémoire maximale : 32 To

Pour obtenir une liste des modules de mémoire pris en charge, voir <https://serverproven.lenovo.com>.

Unités internes

Le serveur prend en charge jusqu'à deux disques M.2 NVMe internes de 960 Go d'un format de 80 mm (2280).

Pour obtenir la liste des unités M.2 prises en charge, voir : <https://serverproven.lenovo.com>.

Extension de stockage

Jusqu'à seize unités E3.S ou de 2,5 pouces

Pour connaître la liste des unités prises en charge, voir : <https://serverproven.lenovo.com>.

Emplacements de carte

- Six emplacements PCIe avant
- Jusqu'à huit emplacements PCIe arrière
- Un emplacement de module OCP (facultatif)
- Un emplacement Ethernet arrière (facultatif)

Remarque : La disponibilité des emplacements PCIe dépend du choix de carte mezzanine.

Fonctions et connecteurs d'E-S intégrés

- Lenovo XClarity Controller (XCC), qui propose les fonctions de contrôle de processeur de service et de surveillance, de contrôleur vidéo, et de clavier distant, vidéo, souris, ainsi que les fonctionnalités d'unité distantes.
 - Le serveur prend en charge Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Pour obtenir des informations supplémentaires sur Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), reportez-vous à la section suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Connecteurs avant :
 - Quatre connecteurs de bande latérale externes
 - Seize connecteurs UPI externes
 - Un connecteur de diagnostics externe
 - Un port série
 - Panneau opérateur avant
 - Voyant/bouton ID du système
 - Voyant d'erreur système
 - Voyant d'activité réseau
 - Voyant/bouton d'alimentation
 - Un connecteur USB 2.0 avec fonction de gestion du système XCC
 - Un connecteur VGA
 - Deux connecteurs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
 - Un module Port de gestion système XCC
- Connecteurs arrière :
 - Douze baies d'alimentation PSU
 - Un emplacement de module OCP (facultatif)
 - Un connecteur Port de gestion système XCC (facultatif)

Réseau

Deux ou quatre connecteurs Ethernet sur le module OCP (facultatif)

Bouton avant

Bouton d'interruption non masquable (NMI)

Adaptateur RAID

RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

- ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
- ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter

Pour plus d'informations sur les adaptateurs RAID/HBA, voir [Référence pour les adaptateurs RAID et HBA Lenovo ThinkSystem](#).

Adaptateur de bus hôte

ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

Pour plus d'informations sur les adaptateurs RAID/HBA, voir [Référence pour les adaptateurs RAID et HBA Lenovo ThinkSystem](#).

Ventilateur système
Douze modules ventilateur (deux ventilateurs dans chaque module ventilateur) Remarque : Le serveur prend en charge la redondance N+2 et peut fonctionner à sa configuration d'alimentation maximale sans dégradation des performances avec deux rotors de ventilateur en panne.

Alimentation électrique
Le serveur prend en charge huit ou douze blocs d'alimentation Gen2 remplaçables à chaud Titanium 1 800 W 230 V rem avec une redondance N+N.

Configuration minimale pour le débogage
<ul style="list-style-type: none"> • Deux processeurs sur la carte inférieure de processeur (MB) du châssis principal • Une barrette DIMM DRAM dans l'emplacement A1 sur la carte inférieure de processeur (MB) du châssis principal • Un bloc d'alimentation • Une unité M.2 dans l'emplacement M.2 n° 1 (si le système d'exploitation est nécessaire pour le débogage)

Systèmes d'exploitation
Systèmes d'exploitation pris en charge et certifiés :
<ul style="list-style-type: none"> • VMware ESXi • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server
Références :
<ul style="list-style-type: none"> • Liste complète des systèmes d'exploitation disponibles : https://lenovopress.lenovo.com/osig. • Pour consulter les instructions de déploiement du SE, voir la section « Déploiement du système d'exploitation » dans le <i>Guide d'utilisation</i> ou le <i>Guide de configuration système</i>.

Spécifications mécaniques

Récapitulatif des spécifications mécaniques du serveur. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Dimension
8U (deux châssis 4U)
<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur par châssis : 175 mm (6,9 pouces) • Largeur par châssis : 447 mm (17,6 pouces) • Profondeur par châssis : 870,3 mm (34,3 pouces)

Poids
Maximum 50 kg (110,23 lb) par châssis

Spécifications environnementales

Récapitulatif des spécifications environnementales du serveur. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Émissions acoustiques

Le serveur est doté des déclarations d'émissions sonores acoustiques suivantes :

- Niveau sonore (L_{WA})
 - En veille : 7,3 bel
 - En fonctionnement : 7,9 bel
- Niveau de pression acoustique (L_{pAm}) :
 - En veille : 57,3 dBA
 - En fonctionnement : 61,9 dBA

Remarques :

- Ces niveaux sonores ont été mesurés dans des environnements acoustiques contrôlés conformément aux procédures ISO7779 et déclarés conformément à la norme ISO 9296.
- L'installation de votre serveur peut être soumise aux réglementations gouvernementales (notamment à celles d'OSHA ou aux directives de l'Union européenne) couvrant le niveau sonore sur le lieu de travail. Les niveaux de pression acoustique réels de votre installation dépendent de divers facteurs ; notamment du nombre d'armoires dans l'installation, de la taille, des matériaux et de la configuration de la pièce, des niveaux sonores des autres équipements, de la température ambiante de la pièce et de l'emplacement des employés par rapport au matériel. De plus, la conformité à ces réglementations gouvernementales dépend de plusieurs facteurs complémentaires, notamment le temps d'exposition des employés ainsi que les dispositifs de protection anti-bruit qu'ils utilisent. Lenovo vous recommande de faire appel à des experts qualifiés dans ce domaine pour déterminer si vous êtes en conformité avec les réglementations en vigueur.

Environnement

La plupart des configurations de ThinkSystem SR950 V3 sont conformes aux spécifications de la classe A2 de la norme ASHRAE. En fonction de la configuration matérielle, elles sont également conformes aux spécifications de la classe A3 et A4 de la norme ASHRAE. Les performances du système peuvent être affectées lorsque la température de fonctionnement ne respecte pas la classe A2 de la norme ASHRAE.

- Température ambiante :
 - Fonctionnement
 - Classe A2 de la norme ASHRAE : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) ; la température ambiante maximale baisse de 1 °C pour toute élévation d'altitude de 300 m (984 pieds) à une altitude supérieure à 900 m (2 953 pieds).
 - Classe A3 de la norme ASHRAE : 5 à 40 °C (41 à 104 °F) ; la température ambiante maximale baisse de 1 °C pour toute élévation d'altitude de 175 m (574 pieds) à une altitude supérieure à 900 m (2 953 pieds).
 - Classe A4 de la norme ASHRAE : 5 à 45 °C (41 à 113 °F) ; la température ambiante maximale baisse de 1 °C pour toute élévation d'altitude de 125 m (410 pieds) à une altitude supérieure à 900 m (2 953 pieds).
 - Serveur hors tension : 5 à 45 °C (41 à 113 °F)
 - Transport/stockage : -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
- Altitude maximale : 3 050 m (10 000 pieds)
- Humidité relative (sans condensation) :
 - Fonctionnement
 - Classe A2 de la norme ASHRAE : 8 à 80 %, point de rosée maximal : 21 °C (70 °F)
 - Classe A3 de la norme ASHRAE : 8 à 85 %, point de rosée maximal : 24 °C (75 °F)
 - Classe A4 de la norme ASHRAE : 8 à 90 %, point de rosée maximal : 24 °C (75 °F)
 - Transport/stockage : 8 à 90 %
- Contamination particulaire

Attention : Les particules aériennes et les gaz réactifs agissant seuls ou en combinaison avec d'autres facteurs environnementaux tels que l'humidité ou la température peuvent représenter un risque pour le serveur. Pour en savoir plus sur les limites concernant les particules et les gaz, voir « [Contamination particulaire](#) » à la page 248.

Remarque : Ce serveur est conçu pour un environnement de centre de données standard ; il est recommandé de le placer dans le centre de données industriel.

Contamination particulaire

Attention : les particules aériennes (notamment poussières ou particules métalliques) et les gaz réactifs agissant seuls ou en combinaison avec d'autres facteurs environnementaux tels que l'humidité ou la température peuvent représenter un risque pour l'unité décrite dans le présent document.

En particulier, des concentrations trop élevées de particules ou de gaz dangereux peuvent endommager l'unité et entraîner des dysfonctionnements voire une panne complète. Cette spécification présente les seuils de concentration en particules et en gaz qu'il convient de respecter pour éviter de tels dégâts. Ces seuils ne doivent pas être considérés ou utilisés comme des limites absolues, car d'autres facteurs comme la température ou l'humidité de l'air peuvent modifier l'impact des particules ou de l'atmosphère corrosive et les transferts de contaminants gazeux. En l'absence de seuils spécifiques définis dans le présent document, vous devez mettre en œuvre des pratiques permettant de maintenir des niveaux de particules et de gaz conformes aux réglementations sanitaires et de sécurité. Si Lenovo détermine que les niveaux de particules ou de gaz de votre environnement ont provoqué l'endommagement de l'unité, Lenovo peut, sous certaines conditions, mettre à disposition la réparation ou le remplacement des unités ou des composants lors de la mise en œuvre de mesures correctives appropriées, afin de réduire cette contamination environnementale. La mise en œuvre de ces mesures correctives est de la responsabilité du client.

Tableau 10. Seuils de concentration en particules et en gaz

Contaminant	Seuils
Gaz réactifs	<p>Niveau de gravité G1 selon la norme ANSI/ISA 71.04-1985¹ :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le niveau de réactivité du cuivre doit être inférieur à 200 Angströms par mois (Å/mois \approx gain de poids de 0,0035 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ par heure).² Le niveau de réactivité de l'argent doit être inférieur à 200 Å/mois (Å/mois, gain de poids \approx 0,0035 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ par heure).³ La surveillance de la corrosion gazeuse doit se faire à environ 5 cm (2 pouces) de la façade de l'armoire, côté prise d'air, au quart et aux trois-quarts de la hauteur du châssis par rapport au sol ou à un endroit où la vitesse d'air est bien plus importante.
Particules aériennes	<p>Les centres de données doivent respecter le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8.</p> <p>Pour les centres de données sans économiseur par rapport à l'air extérieur, le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8 peut être atteint à l'aide de l'une des méthodes de filtration suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'air de la pièce peut être filtré en permanence avec des filtres MERV 8. L'air qui entre dans le centre de données peut être filtré avec des filtres MERV 11 ou de préférence avec des filtres MERV 13. <p>Pour les centres de données avec modulation d'air, pour satisfaire la norme de propreté ISO classe 8, le choix des filtres dépend des conditions spécifiques au centre de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le taux d'hygrométrie relative déliquescence de la contamination particulaire doit être supérieur à 60 % RH.⁴ Les centres de données ne doivent pas contenir de résidus de zinc.⁵

¹ ANSI/ISA-71.04-1985. *Conditions environnementales pour les systèmes de mesure et de contrôle des processus : contaminants atmosphériques*. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Caroline du Nord, États-Unis.

² La dérivation de l'équivalence entre le taux d'augmentation de l'épaisseur du produit par la corrosion en cuivre en Å/mois et le taux de gain de poids suppose que Cu₂S et Cu₂O augmentent dans des proportions égales.

³ La dérivation de l'équivalence entre le taux d'augmentation de l'épaisseur du produit par la corrosion en argent en Å/mois et le taux de gain de poids suppose que Ag₂S est le seul produit corrosif.

⁴ L'humidité relative de déliquescence de la contamination particulaire est l'humidité relative à partir de laquelle la poussière absorbe suffisamment d'eau pour devenir humide et favoriser la conduction ionique.

⁵ Le niveau de débris en surface est mesuré de manière aléatoire dans 10 zones du centre de données sur un disque de 1,5 cm de diamètre de bande adhésive conductrice posée sur un raccord en métal. Si l'examen de la bande adhésive au microscope électronique ne révèle pas de débris de zinc, le centre de données est considéré comme exempt de particules de zinc.

Connecteurs de la carte inférieure de processeur (MB)

Les figures ci-après présentent les connecteurs internes sur la carte inférieure de processeur (MB).

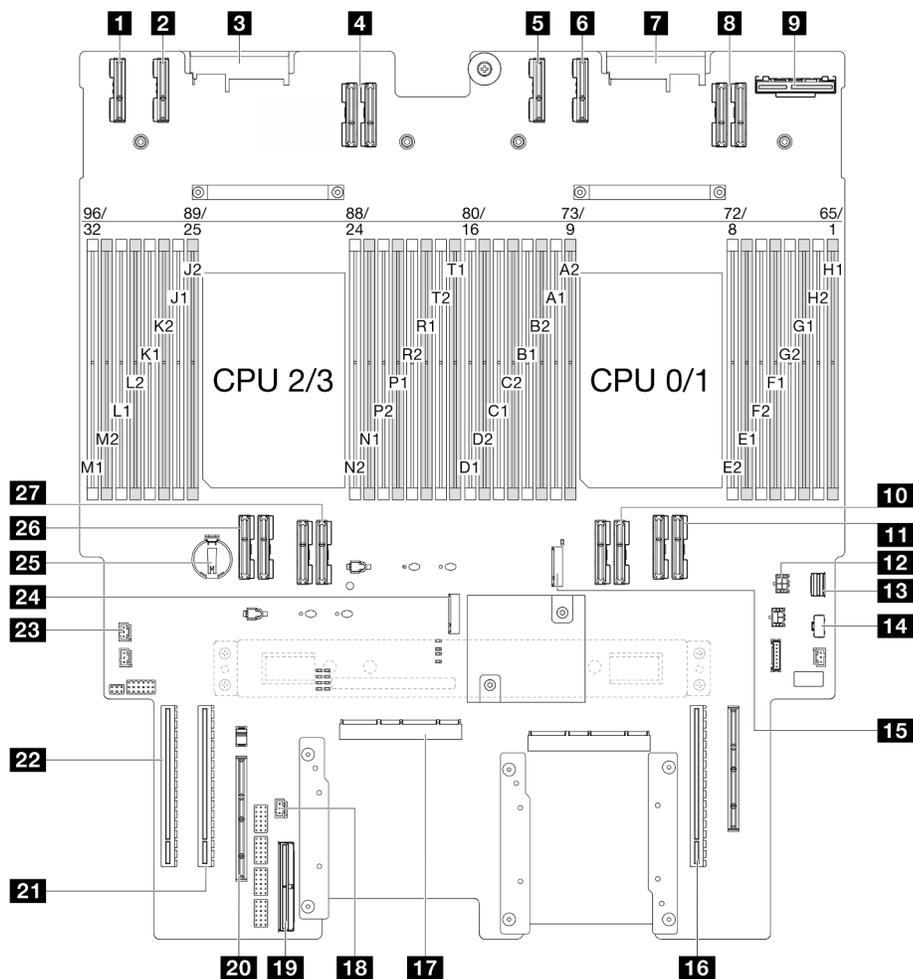


Figure 203. Connecteurs de la carte inférieure de processeur (MB)

Tableau 11. Connecteurs de la carte inférieure de processeur (MB)

1 Connecteur PE4AB_L	15 Emplacement M.2 2
2 Connecteur PE4CD_L	16 Emplacement PCIe P3/S3
3 Connecteur PDB_CONN1	17 Connecteur SCM
4 Connecteur UPI3_L	18 Connecteur d'intrusion avant
5 Connecteur PE4AB_R	19 Connecteur de bande latérale interne
6 Connecteur PE4CD_R	20 Emplacement de bande latérale externe
7 Connecteur PDB_CONN2	21 Emplacement PCIe P2/S2
8 Connecteur UPI3_R	22 Emplacement PCIe P1/S1
9 Connecteur OCP arrière	23 Connecteur d'intrusion du carter supérieur
10 Connecteur UPI0_R	24 Emplacement M.2 1
11 Connecteur UPI1_R	25 Pile CMOS
12 Connecteur d'alimentation OCP arrière	26 Connecteur UPI0_L

Tableau 11. Connecteurs de la carte inférieure de processeur (MB) (suite)

13 Connecteur de signal M.2	27 Connecteur UPI1_L
14 Connecteur d'alimentation M.2	


Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système

Parcourez la section ci-après pour obtenir des informations sur l'affichage des voyants et des diagnostics du système.

Voyants d'unité

Cette rubrique fournit des informations sur les voyants des unités.

Le tableau ci-après décrit les problèmes indiqués par le voyant d'activité de l'unité, ainsi que le voyant d'état de l'unité.

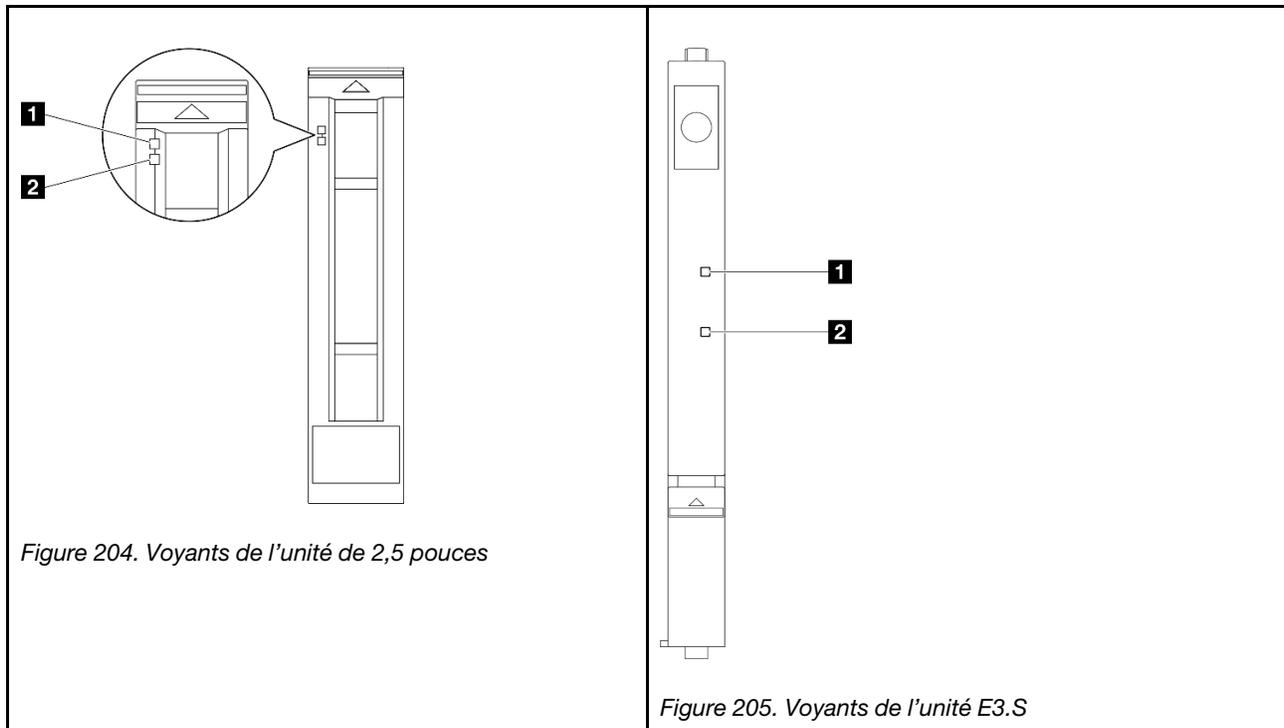

Voyant	Description
1 Voyant d'activité de l'unité (vert)	Chaque unité remplaçable à chaud est assortie d'un voyant d'activité. Ce voyant clignote lorsque l'unité est en cours d'utilisation.
2 Voyant d'état de l'unité (jaune)	Le voyant d'état de l'unité indique l'état suivant : <ul style="list-style-type: none"> Le voyant est allumé : l'unité est défectueuse. Le voyant clignote lentement (une fois par seconde) : l'unité est en cours de régénération. Le voyant clignote rapidement (trois fois par seconde) : l'unité est en cours d'identification.

Voyants du panneau opérateur avant

La présente rubrique fournit des informations sur les voyants du panneau opérateur avant.

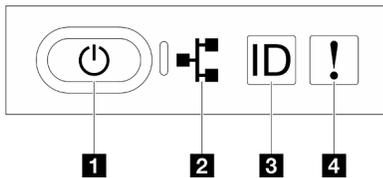


Figure 206. Voyants du panneau opérateur avant

Tableau 12. Voyants du panneau opérateur avant

1 Bouton/Voyant d'alimentation (vert)	3 Voyant/bouton ID du système (bleu)
2 Voyant d'activité réseau (vert)	4 Voyant d'erreur système (jaune)

1 Bouton/Voyant d'alimentation (vert)

Appuyez sur ce bouton pour mettre le serveur sous/hors tension manuellement. Les états des voyants d'alimentation sont les suivants :

État	Couleur	Description
Éteint	Aucune	L'alimentation n'est pas présente, ou le bloc d'alimentation est défaillant.
Clignotement rapide (environ quatre clignotements par seconde)	Vert	<ul style="list-style-type: none">Le serveur est éteint, mais le XClarity Controller est en cours d'initialisation et le serveur n'est pas prêt à être mis sous tension.L'alimentation du bloc carte mère est défaillante.
Clignotement lent (environ un clignotement par seconde)	Vert	Le serveur est hors tension et est prêt à être mis sous tension (état de veille).
Allumé, fixe	Vert	Le serveur est sous tension et en cours d'exécution.

2 Voyant d'activité réseau (vert)

Le voyant d'activité réseau vous permet d'identifier l'activité et la connectivité réseau.

État	Couleur	Description
Allumé	Vert	Le serveur est connecté à un réseau.
Clignotant	Vert	Le réseau est connecté et actif.
Éteint	Aucune	Le serveur n'est pas connecté au réseau.

3 Voyant/bouton ID du système (bleu)

Utilisez ce bouton ID système et le voyant bleu d'ID système pour localiser visuellement le serveur. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton ID du système, l'état des voyants ID du système change. Les voyants peuvent être allumés, clignotants, ou éteints. Vous pouvez également utiliser le Lenovo XClarity Controller ou

un programme de gestion à distance pour changer l'état des voyants ID système afin d'aider à localiser visuellement le serveur parmi d'autres serveurs.

4 Voyant d'erreur système (jaune)

Le voyant d'erreur système vous indique la présence d'erreurs système.

État	Couleur	Description	Action
Allumé	Jaune	<p>Une erreur a été détectée sur le serveur. Une ou plusieurs des erreurs suivantes peuvent en être la cause :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La température du serveur a atteint le seuil de température non critique. • La tension du serveur a atteint le seuil de tension non critique. • Une faible vitesse de fonctionnement a été détectée sur un ventilateur. • Une erreur critique a été détectée au niveau du bloc d'alimentation. • Le bloc d'alimentation n'est pas raccordé à l'alimentation électrique. 	Consultez les journaux système pour identifier la pièce défectueuse.
Éteint	Aucune	Le serveur est hors tension ou sous tension et fonctionne correctement.	Aucun.

Voyants de l'alimentation

Cette rubrique fournit des informations sur les différents états du voyant d'état de l'alimentation et les suggestions d'action correspondantes.

Pour pouvoir démarrer, le serveur doit respecter la configuration minimale suivante :

- Deux processeurs sur la carte inférieure de processeur (MB) du châssis principal
- Une barrette DIMM DRAM dans l'emplacement A1 sur la carte inférieure de processeur (MB) du châssis principal
- Un bloc d'alimentation
- Une unité M.2 dans l'emplacement M.2 n° 1 (si le système d'exploitation est nécessaire pour le débogage)

Remarque : En fonction du type de bloc d'alimentation, il est possible que les vôtres diffèrent légèrement de l'illustration suivante.

Voyants d'alimentation CFFv4

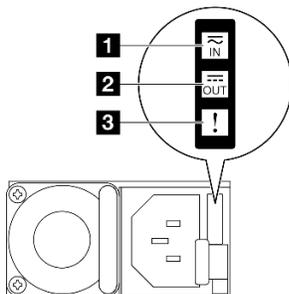


Figure 207. Voyants de l'alimentation

Voyant	Description
1 État d'entrée	<p>Le voyant d'état d'entrée peut se trouver dans l'un des états suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Éteint : Le bloc d'alimentation est déconnecté de la source d'alimentation en CA. Vert : Le bloc d'alimentation est connecté à la source d'alimentation en CA.
2 État de sortie	<p>Le voyant d'état de sortie peut se trouver dans l'un des états suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Éteint : Le serveur est hors tension ou le bloc d'alimentation ne fonctionne pas normalement. Si le serveur est sous tension mais que le voyant d'état de sortie est éteint, remplacez le bloc d'alimentation. Vert clignotant lent (environ un clignotement toutes les deux secondes) : Le bloc d'alimentation est en mode de redondance froide active. Vert clignotant rapidement (environ 2 clignotement par seconde) : Le bloc d'alimentation est en mode veille de redondance froide. Vert : Le serveur est sous tension et le bloc d'alimentation fonctionne normalement.
3 Voyant d'erreur	<ul style="list-style-type: none"> Éteint : Le bloc d'alimentation fonctionne normalement Orange : Le bloc d'alimentation est peut-être défaillant. Videz le journal FFDC du système et contactez l'équipe de support principale de Lenovo afin de procéder à la révision du journal des données du PSU.

Voyants de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Les illustrations suivantes présentent les voyants lumineux (LED) de la carte supérieure de processeur (BD CPU).

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer les voyants présents sur la carte supérieure du processeur (BD CPU) lorsque la source d'alimentation a été retirée du serveur.

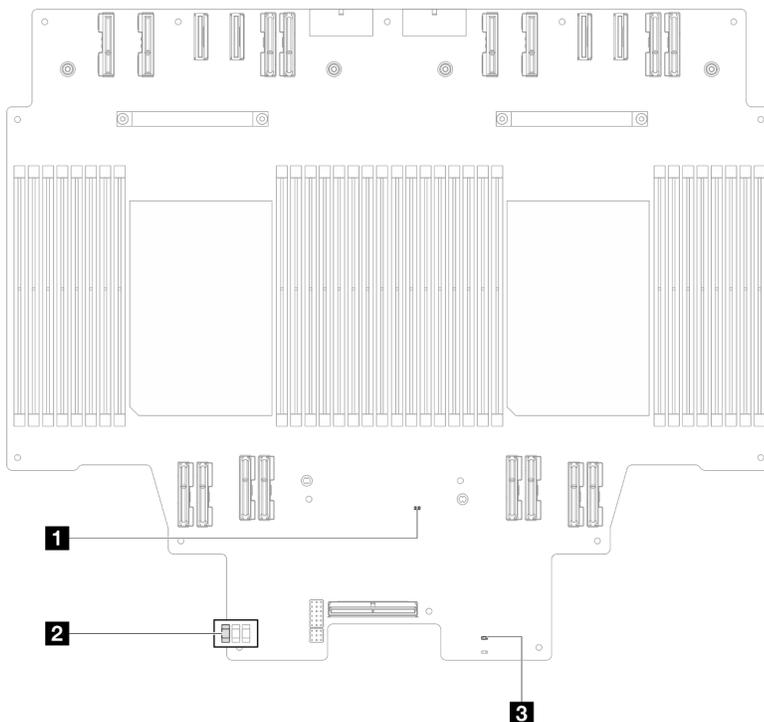


Figure 208. Voyants de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Tableau 13. Voyants de la carte supérieure de processeur (BD CPU)

Voyant	Description et actions
1 Voyant de présence FPGA (vert)	<ul style="list-style-type: none"> • Clignotant (environ un clignotement par seconde) : Le FPGA fonctionne normalement. • Allumé ou éteint : Le FPGA ne fonctionne pas. <ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacez la carte inférieure de processeur (MB). 2. Si le problème persiste, prenez contact avec le support Lenovo.
2 Voyant d'état P5V_AUX (vert)	<ul style="list-style-type: none"> • Allumé : L'alimentation P5V_AUX est présente. • Éteint : P5V_AUX n'est pas prêt.
3 Voyant d'erreur d'alimentation (orange)	<ul style="list-style-type: none"> • Éteint : Système normal. • Clignotement (environ un clignotement par seconde) : Une erreur système s'est produite. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le bloc d'alimentation (PSU), la carte d'interposition d'alimentation et le tableau de distribution. Si le PSU, la carte d'interposition d'alimentation ou le tableau de distribution présente une erreur, remplacez-les. 2. Si le PSU, la carte d'interposition d'alimentation et le tableau de distribution ne présentent pas d'erreur, remplacez la carte supérieure de processeur (BD CPU).

Voyants de la carte d'E-S système

Les illustrations suivantes présentent les voyants lumineux (LED) de la carte d'E-S système.

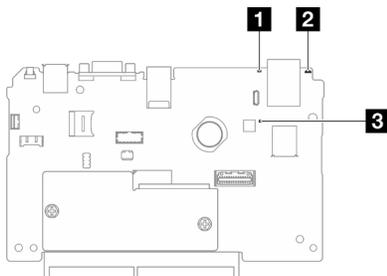


Figure 209. Voyants de la carte d'E-S système

Tableau 14. Voyants de la carte d'E-S système

Voyant	Description	Action
<p>1 Voyant d'erreur système (jaune)</p>	<p>Voyant allumé : Une erreur a été détectée sur le serveur. Une ou plusieurs des erreurs suivantes peuvent en être la cause :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La température du serveur a atteint le seuil de température non critique. • La tension du serveur a atteint le seuil de tension non critique. • Une faible vitesse de fonctionnement a été détectée sur un ventilateur. • Une erreur critique a été détectée au niveau du bloc d'alimentation. • Le bloc d'alimentation n'est pas raccordé à l'alimentation électrique. 	<p>Consultez les journaux système ou les voyants d'erreur internes afin d'identifier le composant défaillant.</p>
<p>2 Voyant d'ID du système (bleu)</p>	<p>Ce voyant vous permet de localiser visuellement le serveur.</p>	<p>Un bouton ID système doté d'un voyant est également situé à l'avant du serveur. Vous pouvez appuyer sur le bouton ID système pour allumer/éteindre ou faire clignoter les voyants ID avant et arrière.</p>
<p>3 Voyant de présence XCC (vert)</p>	<p>Le voyant de présence XCC vous permet d'identifier l'état du module XCC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clignotant (environ un clignotement par seconde) : XCC fonctionne normalement. • Clignotement à d'autres vitesses ou allumé en permanence : XCC en est à sa phase initiale ou fonctionne anormalement. • Éteint : XCC ne fonctionne pas. 	<p>Procédez comme suit si le voyant de présence XCC est toujours éteint ou toujours allumé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si XCC n'est pas accessible : <ol style="list-style-type: none"> 1. Branchez de nouveau le cordon d'alimentation. 2. Inspectez la carte d'E-S système et le Module de microprogramme et de sécurité RoT ; assurez-vous de leur bonne installation. (Technicien qualifié uniquement) Si besoin, installez-les de nouveau. 3. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez le Module de microprogramme et de sécurité RoT. 4. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez la carte d'E-S système. • Remplacez la carte d'E-S système si vous avez accès à XCC.

Tableau 14. Voyants de la carte d'E-S système (suite)

Voyant	Description	Action
		<p>Procédez comme suit si le voyant de présence XCC clignote toujours rapidement pendant plus de 5 minutes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Branchez de nouveau le cordon d'alimentation. 2. Inspectez la carte d'E-S système et le Module de microprogramme et de sécurité RoT ; assurez-vous de leur bonne installation. (Technicien qualifié uniquement) Si besoin, installez-les de nouveau. 3. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez le Module de microprogramme et de sécurité RoT. 4. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez la carte d'E-S système. <hr/> <p>Procédez comme suit si le voyant de présence XCC clignote toujours lentement pendant plus de 5 minutes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Branchez de nouveau le cordon d'alimentation. 2. Inspectez la carte d'E-S système et le Module de microprogramme et de sécurité RoT ; assurez-vous de leur bonne installation. (Technicien qualifié uniquement) Si besoin, installez-les de nouveau. 3. Si le problème persiste, prenez contact avec le support Lenovo.

Voyants de la carte inférieure de processeur (MB)

Les illustrations suivantes présentent les voyants lumineux (LED) de la carte inférieure de processeur (MB).

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer les voyants présents sur la carte inférieure du processeur (MB) lorsque la source d'alimentation a été retirée du serveur.

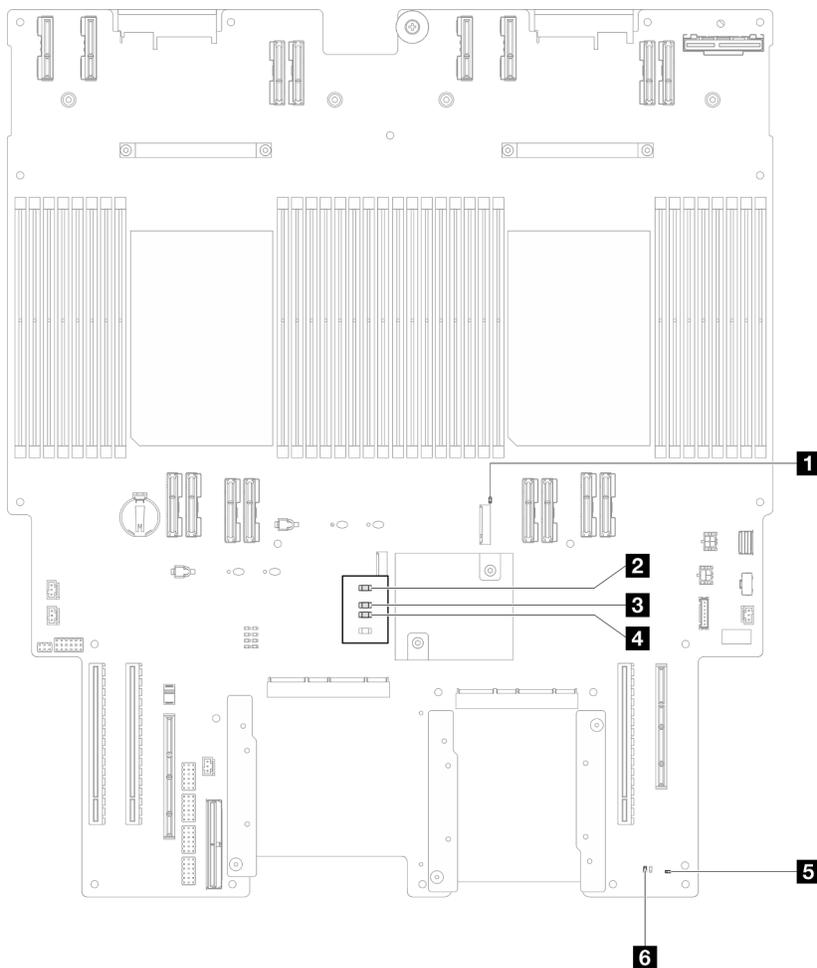


Figure 210. Voyants de la carte inférieure de processeur (MB)

Tableau 15. Voyants de la carte inférieure de processeur (MB)

Voyant	Description et actions
1 Voyant d'activité de l'emplacement M.2 2 (vert)	<ul style="list-style-type: none"> Allumé : L'emplacement M.2 2 est actif. Éteint : L'emplacement M.2 2 n'est pas actif.
2 Voyant d'activité de l'emplacement M.2 1 (vert)	<ul style="list-style-type: none"> Allumé : L'emplacement M.2 1 est actif. Éteint : L'emplacement M.2 1 n'est pas actif.
3 Voyant de présence FPGA (vert)	<ul style="list-style-type: none"> Clignotant (environ un clignotement par seconde) : Le FPGA fonctionne normalement. Allumé ou éteint : Le FPGA ne fonctionne pas. <ol style="list-style-type: none"> Remplacez la carte inférieure de processeur (MB). Si le problème persiste, prenez contact avec le support Lenovo.

Tableau 15. Voyants de la carte inférieure de processeur (MB) (suite)

Voyant	Description et actions
4 Voyant d'erreur d'alimentation (orange)	<ul style="list-style-type: none"> • Éteint : Système normal. • Clignotement (environ un clignotement par seconde) : Une erreur système s'est produite. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le bloc d'alimentation (PSU), la carte d'interposition d'alimentation et le tableau de distribution. Si le PSU, la carte d'interposition d'alimentation ou le tableau de distribution présente une erreur, remplacez-les. 2. Si le PSU, la carte d'interposition d'alimentation et le tableau de distribution ne présentent pas d'erreur, remplacez la carte inférieure de processeur (MB).
5 Voyant de présence ME (vert)	<ul style="list-style-type: none"> • Clignotement (environ un clignotement par seconde) : Système normal. • Éteint : Une erreur système est survenue.
6 Voyant d'état P5V_AUX (vert)	<ul style="list-style-type: none"> • Allumé : L'alimentation P5V_AUX est présente. • Éteint : P5V_AUX n'est pas prêt.

Voyants Firmware and RoT Security Module

Les illustrations suivantes présentent les voyants du ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (Firmware and RoT Security Module).

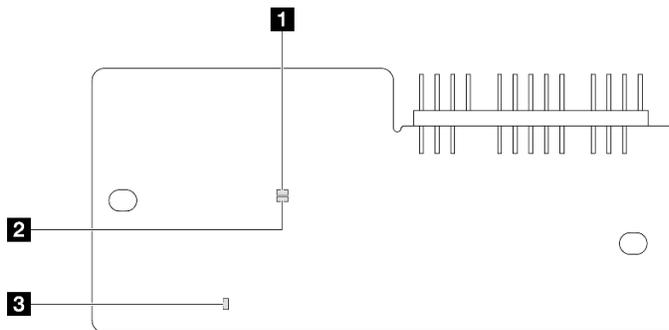


Figure 211. Voyants du Firmware and RoT Security Module

1 Voyant AP0 (vert)	2 Voyant AP1 (vert)	3 Voyant d'erreur fatale (orange)
----------------------------	----------------------------	--

Tableau 16. Description des voyants

Scénario	Voyant AP0	Voyant AP1	Voyant d'erreur fatale	Voyant de présence FPGA ^{re-marque}	Voyant de présence XCC ^{re-marque}	Actions
Défaillance fatale du microprogramme du module de sécurité RoT	Éteint	Éteint	Allumé	N/A	N/A	Remplacez le Firmware and RoT Security Module.
	Clignotant	N/A	Allumé	N/A	N/A	Remplacez le Firmware and RoT Security Module.
	Clignotant	N/A	Allumé	Allumé	N/A	Remplacez le Firmware and RoT Security Module.

Tableau 16. Description des voyants (suite)

Scénario	Voyant APO	Voyant AP1	Voyant d'erreur fatale	Voyant de présence FPGA ^{re-marque}	Voyant de présence XCC ^{re-marque}	Actions
Aucune alimentation système (voyant de présence FPGA éteint)	Éteint	Éteint	Éteint	Éteint	Éteint	Si l'alimentation en CA est activée, mais que le bloc carte mère n'est pas alimenté, alors : 1. Vérifiez le bloc d'alimentation (PSU), la carte d'interposition d'alimentation (PIB) et le tableau de distribution (PDB). Si le PSU, la PIB ou le PDB présente une erreur, remplacez cette unité. 2. Si le PSU, la PIB ou le PDB fonctionne correctement, procédez comme suit : a. Remplacez la carte d'E-S système. b. Remplacez la carte inférieure de processeur (MB). c. Remplacez la carte supérieure du processeur (BD CPU).
Erreur récupérable du microprogramme XCC	Clignotant	N/A	Éteint	N/A	N/A	Le programme génère ce message à titre d'information uniquement. Aucune action n'est requise.
Le microprogramme XCC a récupéré après une erreur	Allumé	N/A	Éteint	N/A	N/A	Le programme génère ce message à titre d'information uniquement. Aucune action n'est requise.
Échec d'authentification du microprogramme UEFI	N/A	Clignotant	Éteint	N/A	N/A	Le programme génère ce message à titre d'information uniquement. Aucune action n'est requise.
Le microprogramme UEFI a récupéré après un échec d'authentification	N/A	Allumé	Éteint	N/A	N/A	Le programme génère ce message à titre d'information uniquement. Aucune action n'est requise.
Le système est OK (le voyant de présence FPGA est allumé)	Allumé	Allumé	Éteint	Allumé	Allumé	Le programme génère ce message à titre d'information uniquement. Aucune action n'est requise.

Remarque : Pour plus d'informations sur le voyant FPGA et le voyant de présence XCC, voir « Voyants de la carte inférieure de processeur (MB) » à la page 257 et « Voyants de la carte d'E-S système » à la page 255.

Voyants du port de gestion du système XCC

Cette rubrique fournit des informations sur les voyants du Port de gestion système XCC.

Le tableau ci-après décrit les problèmes signalés par les voyants du Port de gestion système XCC.





Figure 212. Voyants du Port de gestion système XCC

Voyant	Description
1 Voyant de liaison du port Ethernet (1 Gb RJ-45) - Port de gestion système XCC	Ce voyant vert vous permet de distinguer l'état de connectivité réseau : <ul style="list-style-type: none">• Éteint : la liaison réseau est déconnectée.• Vert : la liaison réseau est établie.
2 Voyant d'activité du port Ethernet (1 Gb RJ-45) - Port de gestion système XCC	Ce voyant vert vous permet de distinguer l'état de l'activité réseau : <ul style="list-style-type: none">• Éteint : le serveur est déconnecté du réseau local LAN.• Vert : le réseau est connecté et actif.


Ensemble de diagnostics externe

L'ensemble de diagnostics externe est un dispositif externe connecté au serveur via un câble, qui permet d'accéder rapidement aux informations système, telles que les erreurs, l'état du système, le microprogramme, le réseau et les données d'intégrité.

Emplacement de l'ensemble de diagnostics externe

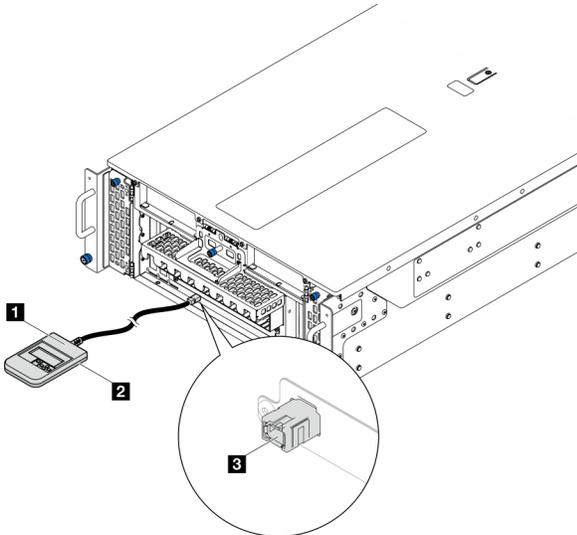Emplacement	Légendes
<p>L'ensemble de diagnostics externe est connecté au serveur au moyen d'un câble externe.</p> 	<p>1 Ensemble de diagnostics externe</p> <p>2 Partie inférieure magnétique Avec ce composant, l'ensemble des diagnostics peut être fixé sur le dessus ou sur le côté de l'armoire afin de faciliter les tâches de maintenance.</p> <p>3 Connecteur de diagnostics externe Ce connecteur est situé à l'avant du serveur et peut être utilisé pour connecter un ensemble de diagnostics externe.</p>


Remarque : Lorsque vous débranchez l'ensemble de diagnostics externe, consultez les instructions suivantes :

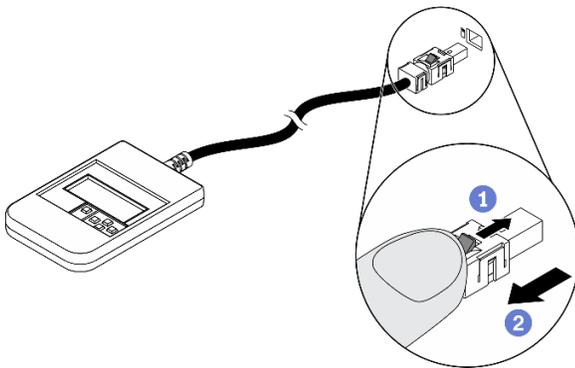

- 1 Appuyez sur le clip en plastique à l'avant du connecteur.
- 2 Maintenez le clip et retirez le câble du connecteur.

Présentation du panneau d'affichage

Le dispositif de diagnostic est composé d'un écran LCD et de 5 boutons de navigation.

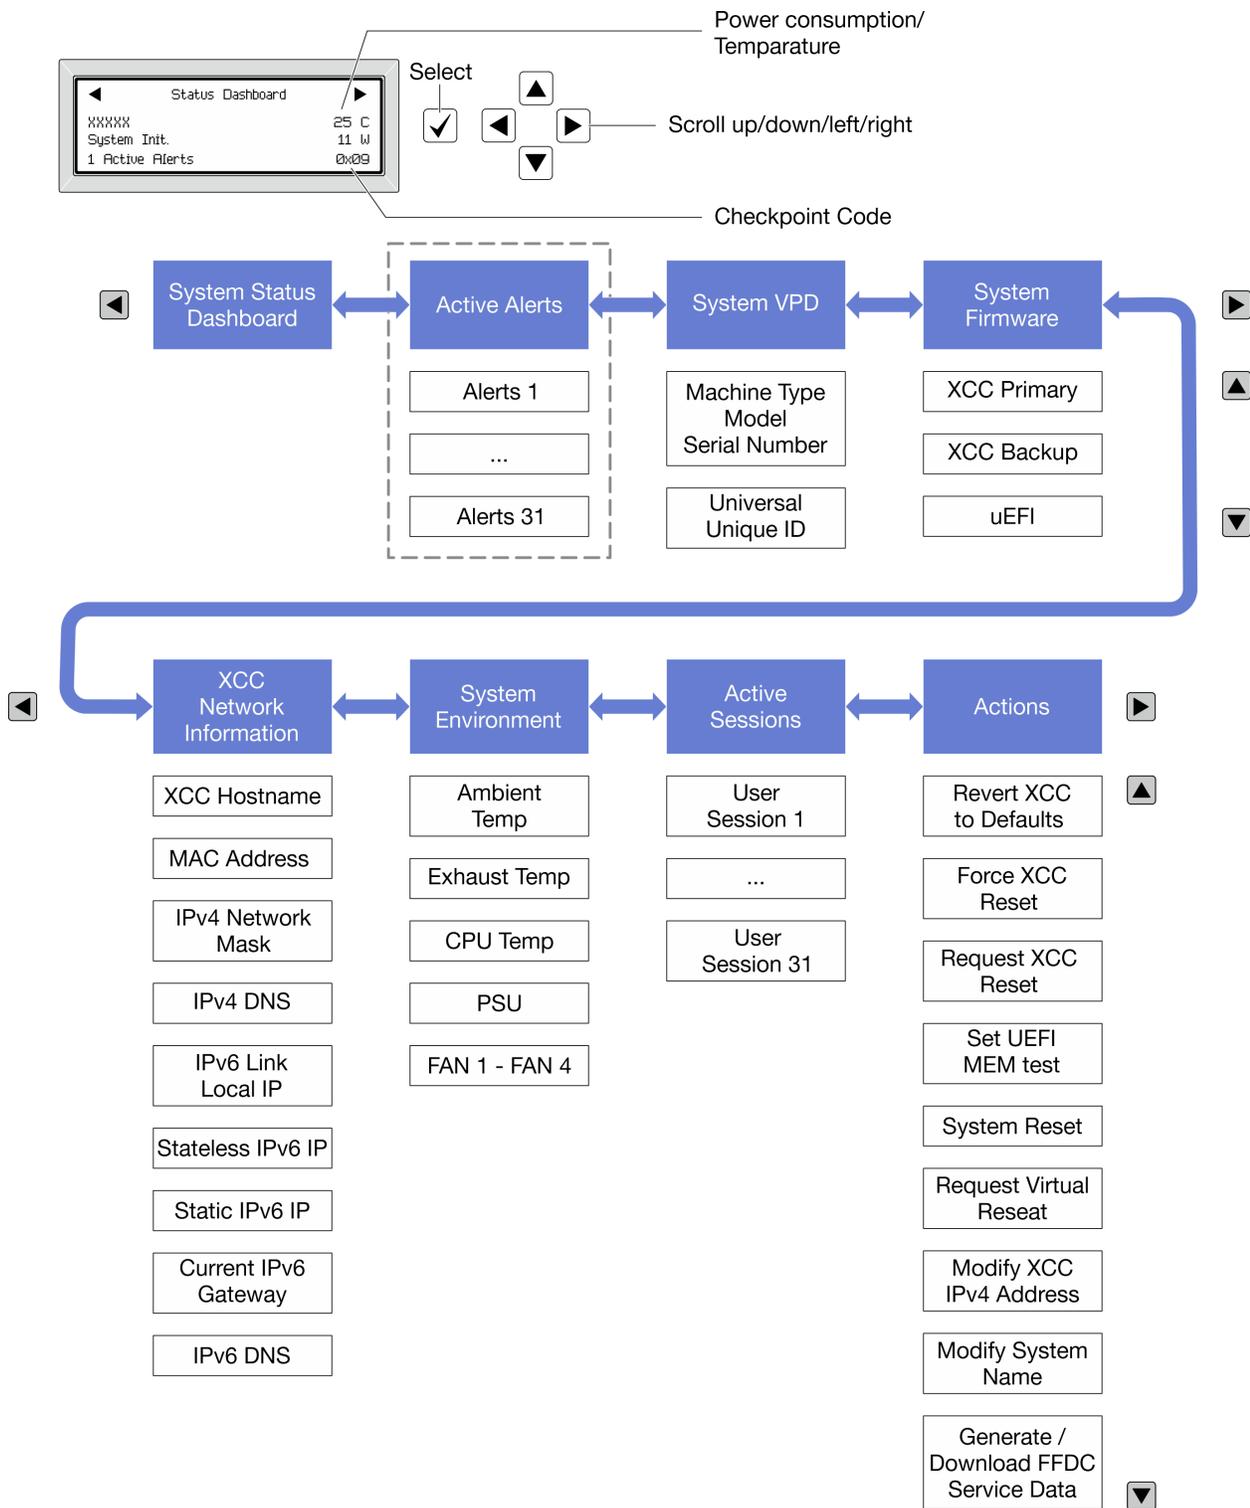

Liste de menus complète

Les options disponibles sont répertoriées ci-après. Basculez entre une option et les entrées d'informations annexes avec le bouton de sélection et basculez entre les options ou les entrées d'informations avec les boutons de défilement.

Selon le modèle, les options et les entrées sur l'écran LCD peuvent différer.

Menu Accueil (tableau de bord de l'état du système)

Menu Accueil	Exemple
<ul style="list-style-type: none"> 1 Nom du système 2 État du système 3 Nombre d'alertes actives 4 Température 5 Consommation électrique 6 Code de point de contrôle 	<p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following elements: <ul style="list-style-type: none"> 1: A box containing 'xxxxxx' (System Name) 2: 'System Init.' (System State) 3: '1 Active Alerts' (Active Alerts Count) 4: '25 C' (Temperature) 5: '11 W' (Power Consumption) 6: '0x09' (Control Point Code) </p>

Alertes actives

Sous-menu	Exemple
Écran d'accueil : Nombre d'erreurs actives Remarque : Le menu « Alertes actives » affiche uniquement la quantité d'erreurs actives. Si aucune erreur ne se produit, le menu « Alertes actives » n'est pas disponible durant la navigation.	1 Active Alerts
Écran des détails : <ul style="list-style-type: none"> • ID du message d'erreur (type : erreur/avertissement/information) • Heure de l'occurrence • Sources possibles de l'erreur 	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

Informations relatives aux données techniques essentielles du système

Sous-menu	Exemple
<ul style="list-style-type: none"> • Type et numéro de série de la machine • Identificateur unique universel (UUID) 	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Microprogramme du système

Sous-menu	Exemple
XCC primaire <ul style="list-style-type: none"> Niveau de microprogramme (état) ID de build Numéro de version Date de sortie 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
Sauvegarde XCC <ul style="list-style-type: none"> Niveau de microprogramme (état) ID de build Numéro de version Date de sortie 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> Niveau de microprogramme (état) ID de build Numéro de version Date de sortie 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

Informations réseau du module XCC

Sous-menu	Exemple
<ul style="list-style-type: none"> Nom d'hôte XCC Adresse MAC Masque de réseau IPv4 DNS IPv4 Adresse IP de lien IPv6 IP IPv6 sans état Adresse IPv6 statique Passerelle IPv6 en cours IPv6 DNS <p>Remarque : Seule l'adresse MAC actuellement en service est affichée (extension ou partagée).</p>	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

Information sur l'environnement du système

Sous-menu	Exemple
<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante• Température d'aération• Température de l'unité centrale• État de l'autotest rapide à la mise sous tension• Vitesse de rotation des ventilateurs en tr/min	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

Sessions actives

Sous-menu	Exemple
Nombre de sessions actives	Active User Sessions: 1

Actions

Sous-menu	Exemple
Plusieurs actions rapides sont disponibles : <ul style="list-style-type: none">• Réinitialisation du module XCC aux valeurs par défaut• Réinitialisation forcée du module XCC• Demander une réinitialisation XCC• Définir le test mémoire UEFI• Demander une réinstallation virtuelle• Modifier adresse IPv4 statique XCC/masque de réseau/passerelle• Modifier le nom du système• Générer/télécharger les données de maintenance FFDC	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

Procédures générales d'identification des problèmes

Utilisez les informations de cette section pour résoudre des problèmes si le journal des événements ne contient pas d'erreurs spécifiques ou que le serveur n'est pas opérationnel.

Si vous n'êtes pas certain de la cause d'un problème et que les blocs d'alimentation fonctionnent correctement, procédez comme suit pour tenter de résoudre le problème :

1. Mettez le serveur hors tension.
2. Assurez-vous que tous les câbles du serveur sont correctement branchés.
3. Le cas échéant, retirez ou débranchez les périphériques suivants, un à un, afin de déterminer l'origine de la défaillance. Mettez le serveur sous tension et configurez-le à chaque fois que vous retirez ou débranchez un périphérique.
 - Tout périphérique externe.

- Parasurtenseur (sur le serveur).
- Imprimante, souris et unités non Lenovo.
- Tous les adaptateurs.
- Unités de disque dur.
- Modules de mémoire jusqu'à atteindre la configuration minimale prise en charge par le serveur pour le débogage.

Consultez la section « Configuration minimale pour le débogage » dans « [Spécifications techniques](#) » à la page 244 afin de déterminer la configuration minimale pour votre serveur.

4. Mettez le serveur sous tension.

Si le problème disparaît en retirant un adaptateur du serveur, mais réapparaît en réinstallant le même adaptateur, ce dernier est probablement la cause du problème. Si le problème réapparaît dès que vous remplacez l'adaptateur par un autre, essayez un emplacement PCIe.

Si le problème s'avère être un problème lié au réseau, et si le serveur réussit tous les tests systèmes, il s'agit probablement d'un problème de câblage au réseau indépendant du serveur.

Résolution des problèmes d'alimentation suspectés

Il peut être difficile de résoudre des problèmes d'alimentation. Par exemple, un court-circuit peut se trouver n'importe où sur n'importe quel bus de distribution d'alimentation. En général, un court-circuit causera une surintensité qui engendrera l'arrêt du sous-système d'alimentation.

Procédez comme suit pour diagnostiquer et résoudre un problème d'alimentation suspecté.

Etape 1. Consultez le journal des événements et corrigez les erreurs relatives à l'alimentation.

Remarque : Commencez par le journal des événements de l'application qui gère le serveur. Pour plus d'informations sur les journaux des événements, voir « [Journaux des événements](#) » à la page 241.

Etape 2. Vérifiez qu'il n'y a pas de courts-circuits, notamment si une vis mal serrée n'a pas entraîné un court-circuit sur une carte à circuits.

Etape 3. Retirez les adaptateurs et débranchez les câbles et les cordons d'alimentation de tous les périphériques internes et externes, pour ne garder que la configuration minimale de débogage requise pour lancer le serveur. Consultez la section « Configuration minimale pour le débogage » dans « [Spécifications techniques](#) » à la page 244 afin de déterminer la configuration minimale pour votre serveur.

Etape 4. Rebranchez tous les cordons d'alimentation en courant alternatif et mettez le serveur sous tension. Si le serveur démarre correctement, réinstallez les adaptateurs et les périphériques un à un, afin d'isoler le problème.

Si le serveur ne démarre pas avec la configuration minimale, remplacez un par un les composants de la configuration minimale jusqu'à ce que le problème soit isolé.

Résolution de problèmes de contrôleur Ethernet suspectés

La méthode à employer pour tester le contrôleur Ethernet dépend de votre système d'exploitation. Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour obtenir des informations sur les contrôleurs Ethernet, et consultez le fichier Readme de votre pilote de périphérique de contrôleur Ethernet.

Procédez comme suit pour tenter de résoudre les problèmes suspectés liés au contrôleur Ethernet.

- Etape 1. Assurez-vous d'avoir installé les pilotes de périphérique adéquats, fournis avec le serveur, et qu'ils sont au niveau le plus récent.
- Etape 2. Assurez-vous que le câble Ethernet est correctement installé.
- Le câble doit être correctement fixé à chaque extrémité. S'il est fixé mais que le problème persiste, retentez l'opération avec un autre câble.
 - Si vous avez configuré le contrôleur Ethernet en mode 100 Mbits/s ou 1000 Mbits/s, vous devez utiliser un câble de catégorie 5.
- Etape 3. Déterminez si le concentrateur prend en charge la négociation automatique. Dans le cas contraire, essayez de configurer le contrôleur Ethernet intégré manuellement pour faire correspondre le débit et le mode duplex du concentrateur.
- Etape 4. Inspectez les voyants du contrôleur Ethernet du serveur. Ils permettent de déterminer s'il existe un problème au niveau du connecteur, du câble ou du concentrateur.

Les emplacements des voyants du contrôleur Ethernet sont indiqués dans « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 251.

- Le voyant de l'état de la liaison Ethernet s'allume lorsque le contrôleur Ethernet reçoit un signal du concentrateur. Si ce voyant est éteint, il se peut que le connecteur, le câble ou le concentrateur soit défectueux.
 - Le voyant de transmission et d'émission Ethernet s'allume lorsque le contrôleur Ethernet envoie ou reçoit des données par le biais du réseau Ethernet. Si le voyant est éteint, vérifiez que le concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont installés.
- Etape 5. Inspectez le voyant d'activité réseau du serveur. Le voyant d'activité réseau s'allume si des données sont actives sur le réseau Ethernet. Si le voyant d'activité réseau est éteint, vérifiez que le concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont installés.

L'emplacement du voyant d'activité réseau est indiqué dans « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 251.

- Etape 6. Vérifiez que le problème n'est pas lié au système d'exploitation et que les pilotes sont correctement installés.
- Etape 7. Assurez-vous que les pilotes de périphérique du client et du serveur utilisent le même protocole.

Si le contrôleur Ethernet ne parvient toujours pas à se connecter au réseau, quand bien même le matériel semble fonctionner correctement, demandez à votre administrateur réseau de déterminer la cause de l'erreur.

Dépannage par symptôme

Les informations suivantes permettent de rechercher les solutions aux problèmes caractérisés par des symptômes identifiables.

Pour utiliser les informations de dépannage en fonction des symptômes disponibles dans cette section, procédez comme suit :

1. Consultez le journal des événements de l'application qui gère le serveur et suivez les actions suggérées pour résoudre les codes d'événement.
 - Si vous gérez le serveur depuis Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Administrator.
 - Si vous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur les journaux des événements, voir « [Journaux des événements](#) » à la page 241.

2. Passez en revue cette section afin de trouver les symptômes détectés et suivez les procédures suggérées pour résoudre le problème.
3. Si le problème persiste, prenez contact avec le support (voir « [Contact du support](#) » à la page 289).

Problèmes intermittents

La présente section explique comment résoudre les problèmes intermittents.

- « [Problèmes d'unité externe intermittents](#) » à la page 270
- « [Problèmes KVM intermittents](#) » à la page 270
- « [Réinitialisations inattendues intermittentes](#) » à la page 271

Problèmes d'unité externe intermittents

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Mettez à jour le microprogramme UEFI et XCC vers les versions les plus récentes.
2. Vérifiez que les pilotes de périphérique corrects sont installés. Consultez le site Web du fabricant pour obtenir la documentation.
3. Pour un périphérique USB :
 - a. Vérifiez que le dispositif est correctement configuré.

Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Ensuite, cliquez sur **Paramètres système** → **Périphériques et ports d'E-S** → **Configuration USB**.

- b. Connectez le périphérique à un autre port. Si vous utilisez un concentrateur USB, retirez ce dernier et connectez l'appareil directement au serveur. Vérifiez que le périphérique est correctement configuré pour le port.

Problèmes KVM intermittents

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Problèmes liés à la sortie vidéo :

1. Vérifiez que tous les câbles, notamment le câble d'interface de la console, sont correctement connectés et sécurisés.
2. Vérifiez que le moniteur fonctionne correctement en le testant sur un autre serveur.
3. Testez le câble d'interface de la console sur un serveur qui fonctionne afin de vérifier qu'il fonctionne correctement. Remplacez le câble d'interface de la console s'il est défectueux.

Problèmes liés au clavier :

Vérifiez que tous les câbles et le câble d'interface de la console sont correctement connectés et sécurisés.

Problèmes liés à la souris :

Vérifiez que tous les câbles, notamment le câble d'interface de la console, sont correctement connectés et sécurisés.

Réinitialisations inattendues intermittentes

Remarque : Certaines erreurs irrémédiables nécessitent un redémarrage du serveur pour désactiver un dispositif, tel qu'une barrette de mémoire DIMM ou un processeur, afin que l'appareil s'initialise correctement.

1. Si la réinitialisation se produit pendant l'autotest à la mise sous tension (POST) et que l'horloge de surveillance POST est activée, assurez-vous que la valeur définie pour le temporisateur est suffisamment élevée (Horloge de surveillance du POST).

Pour vérifier le minuteur de l'horloge de surveillance POST, redémarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Ensuite, cliquez sur **Paramètres BMC → Horloge de surveillance du POST**.

2. Si la réinitialisation a lieu après le démarrage du système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Indiquez le système d'exploitation lorsque le système fonctionne normalement et configurez le processus de vidage du noyau du système d'exploitation (les systèmes d'exploitation Windows et Linux de base utilisent des méthodes différentes). Accédez aux menus de configuration UEFI et désactivez la fonction, ou désactivez-la avec la commande OneCli suivante.
`OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress`
 - Désactivez les utilitaires de redémarrage automatique du serveur (ASR) de type Automatic Server Restart PMI Application for Windows ou les périphériques ASR éventuellement installés.
3. Recherchez dans le journal des événements du contrôleur de gestion un code d'événement qui indique un redémarrage. Pour plus d'informations sur l'affichage du journal des événements, voir « [Journaux des événements](#) » à la page 241. Si vous utilisez le système d'exploitation Linux de base, capturez tous les journaux pour le support Lenovo afin d'effectuer d'autres recherches.

Problèmes liés au clavier, à la souris, au commutateur KVM ou aux périphériques USB

Les informations ci-après permettent de résoudre les problèmes liés au clavier, à la souris, au commutateur KVM ou à un périphérique USB.

- « [Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionne pas](#) » à la page 271
- « [La souris ne fonctionne pas](#) » à la page 272
- « [Problèmes liés au commutateur KVM](#) » à la page 272
- « [Le périphérique USB ne fonctionne pas](#) » à la page 272

Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le câble du clavier est correctement raccordé.
 - Le serveur et le moniteur sont mis sous tension.
2. Si vous utilisez un clavier USB, exécutez l'utilitaire de configuration et activez le fonctionnement sans clavier.
3. Si vous utilisez un clavier USB qui est branché à un concentrateur, déconnectez-le du concentrateur et connectez-le directement au serveur.
4. Remplacez le clavier.

La souris ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le câble de la souris est correctement raccordé au serveur.
 - Les pilotes de périphérique de la souris sont installés correctement.
 - Le serveur et le moniteur sont mis sous tension.
 - L'option de la souris est activée dans l'utilitaire de configuration.
2. Si vous utilisez une souris USB connectée à un concentrateur USB, débranchez la souris du concentrateur pour la connecter directement au serveur.
3. Remplacez la souris.

Problèmes liés au commutateur KVM

1. Vérifiez que le commutateur KVM est pris en charge par votre serveur.
2. Vérifiez que le commutateur KVM est bien sous tension.
3. Si le clavier, la souris ou le moniteur peuvent fonctionner normalement avec une connexion directe au serveur, alors remplacez le commutateur KVM.

Le périphérique USB ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le pilote approprié pour le périphérique USB est installé.
 - Le système d'exploitation prend en charge les périphériques USB.
2. Vérifiez que les options de configuration USB sont correctement définies dans la configuration système.

Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Ensuite, cliquez sur **Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration USB**.
3. Si vous utilisez un concentrateur USB, déconnectez le périphérique USB du concentrateur et connectez-le directement au serveur.

Problèmes liés à la mémoire

Consultez cette section pour résoudre les problèmes liés à la mémoire.

Problèmes fréquents liés à la mémoire

- « [Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux](#) » à la page 272
- « [La mémoire système affichée est inférieure à la mémoire physique installée](#) » à la page 273
- « [Remplissage de la mémoire invalide détecté](#) » à la page 274

Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux

Remarque : Avant d'installer ou de retirer un module de mémoire, vous devez d'abord retirer l'alimentation CA pendant au moins 10 secondes.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

1. Réinstallez les modules de mémoire, puis redémarrez le serveur.

Remarque : Si le même module de mémoire est installé dans le même emplacement, cet emplacement doit être réactivé dans l'utilitaire Setup Utility avant qu'UEFI ne tente à nouveau de programmer ce module de mémoire.

2. Retirez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé parmi ceux qui ont été identifiés. Remplacez-le par un module de mémoire connu et identique. Enfin, redémarrez le serveur. Répétez l'opération si nécessaire. Si les pannes persistent malgré le remplacement de tous les modules de mémoire, passez à l'étape 4.
3. Remplacez les modules de mémoire retirés, l'un après l'autre, dans leur connecteur d'origine. Redémarrez le serveur après chaque réinstallation jusqu'à ce qu'un module de mémoire ne fonctionne pas. Remplacez chaque module de mémoire défectueux par un module de mémoire connu et identique. Redémarrez le serveur après chaque remplacement. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que vous ayez testé tous les modules de mémoire retirés.
4. Remplacez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé parmi ceux qui ont été identifiés, puis redémarrez le serveur. Répétez l'opération si nécessaire.
5. Inversez les modules de mémoire entre les canaux (du même processeur), puis redémarrez le serveur. Si le problème provient d'un module mémoire, remplacez-le.
6. (Technicien qualifié uniquement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de module de mémoire d'un autre processeur (s'il est installé) afin de vérifier que le problème ne provient pas du processeur ou du connecteur du module de mémoire.
7. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou la carte inférieure de processeur (MB).

La mémoire système affichée est inférieure à la mémoire physique installée

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

Remarque : Avant d'installer ou de retirer un module de mémoire, vous devez d'abord retirer l'alimentation CA pendant au moins 10 secondes.

1. Vérifiez les points suivants :
 - Aucun voyant d'erreur n'est allumé. Voir « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 251.
 - Le canal de mise en miroir de la mémoire ne tient pas compte de la différence.
 - Les modules de mémoire sont installés correctement.
 - Vous avez installé le type de module de mémoire approprié (voir « [Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire](#) » à la page 5 pour obtenir les exigences).
 - Après la modification ou le remplacement d'un module de mémoire, la configuration de mémoire est mise à jour correctement dans l'utilitaire Setup Utility.
 - Tous les bancs de mémoire sont activés. Il est possible que le serveur ait désactivé automatiquement un banc de mémoire lorsqu'il a détecté un problème ou un banc de mémoire peut avoir été désactivé manuellement.
 - Il n'y a pas de non concordance de mémoire en cas de configuration minimale de la mémoire.
2. Réinstallez les modules de mémoire et redémarrez le serveur.
3. Vérifiez le journal des erreurs de l'autotest à la mise sous tension :
 - Si un module de mémoire a été désactivé par une interruption de gestion de système (SMI), remplacez-le.
 - Si un module de mémoire a été désactivé par l'utilisateur ou par POST, réinstallez le module de mémoire, puis exécutez l'utilitaire Setup Utility et activez le module de mémoire.

4. Exécutez les diagnostics mémoire. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran, l'interface LXPM est affichée par défaut. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Vous pouvez exécuter des diagnostics de mémoire avec cette interface. Depuis la page Diagnostics, accédez à **Exécuter un diagnostic → Test mémoire → Test mémoire avancé**.
5. Inversez les modules entre les canaux (du même processeur), puis redémarrez le serveur. Si le problème provient d'un module mémoire, remplacez-le.
6. Activez à nouveau tous les modules de mémoire à l'aide de Setup Utility, puis redémarrez le serveur.
7. (Technicien qualifié uniquement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de module de mémoire du processeur 2 (s'il est installé) afin de vérifier que le problème ne provient pas du processeur ou du connecteur du module de mémoire.
8. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou la carte inférieure de processeur (MB).

Remplissage de la mémoire invalide détecté

Si ce message d'avertissement s'affiche, procédez comme suit :

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. Voir « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 5 pour confirmer que la séquence de remplissage des modules de mémoire actuelle est prise en charge.
2. Si la séquence actuelle est effectivement prise en charge, vérifiez si l'un des modules est affiché sous la forme « désactivé » dans Setup Utility.
3. Réinstallez le module qui s'affiche en tant que « désactivé », puis redémarrez le système.
4. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire.

Problèmes liés au moniteur et à la vidéo

Les informations suivantes vous indiquent comment résoudre les problèmes liés à un moniteur ou à une vidéo.

- « Des caractères non valides s'affichent » à la page 274
- « L'écran est vide » à la page 274
- « L'écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d'application » à la page 275
- « L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée » à la page 275
- « Des caractères incorrects s'affichent à l'écran » à la page 276

Des caractères non valides s'affichent

Procédez comme suit :

1. Vérifiez que les paramètres de langue et de localisation sont corrects pour le clavier et le système d'exploitation.
2. Si la langue utilisée est incorrecte, mettez à jour le microprogramme de serveur au dernier niveau. Voir « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.

L'écran est vide

Remarque : Assurez-vous que le mode d'amorçage attendu n'est pas passé de l'interface UEFI à Hérité ou inversement.

1. Si le serveur est lié à un commutateur de machine virtuelle multinoyaux (KVM), ignorez-le afin d'éliminer cette éventuelle cause : connectez le câble du moniteur directement au connecteur approprié à l'arrière du serveur.
2. La fonction de présence à distance du contrôleur de gestion est désactivée si vous installez un adaptateur vidéo en option. Pour utiliser la fonction de présence à distance du contrôleur de gestion, retirez l'adaptateur vidéo en option.
3. Si le serveur est installé avec les adaptateurs graphiques lors de sa mise sous tension, le logo Lenovo apparaît à l'écran au bout d'environ 3 minutes. Ceci est normal, car le système est en cours de chargement.
4. Vérifiez les points suivants :
 - Le serveur est sous tension et il est alimenté.
 - Les câbles du moniteur sont connectés correctement.
 - Le moniteur est mis sous tension et la luminosité ainsi que le contraste sont correctement ajustés.
5. Assurez-vous que le serveur correspondant contrôle le moniteur, le cas échéant.
6. Assurez-vous que le microprogramme du serveur endommagé n'a pas de conséquence sur la sortie vidéo. Voir « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.
7. Si le problème persiste, prenez contact avec le support Lenovo.

L'écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d'application

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le programme d'application n'active pas un mode d'affichage dont les besoins sont supérieurs à la capacité du moniteur.
 - Vous avez installé les pilotes de périphériques nécessaires pour l'application.

L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée

1. Si les autotests du moniteur indiquent qu'il fonctionne correctement, réfléchissez à l'emplacement du moniteur. Les champs magnétiques qui entourent les périphériques (comme les transformateurs, des dispositifs, les tubes fluorescents et d'autres moniteurs) peuvent provoquer une instabilité de l'écran ou afficher des images ondulées, illisibles, défilantes ou déformées. Dans ce cas, mettez le serveur hors tension.

Attention : Déplacer un moniteur couleur alors qu'il est sous tension peut entraîner une décoloration de l'écran.

Éloignez le moniteur et le périphérique d'au moins 305 mm (12 pouces) et mettez le moniteur sous tension.

Remarques :

- a. Pour empêcher toute erreur de lecture/écriture de l'unité de disquette, assurez-vous que le moniteur et l'unité externe de disquette sont éloignés d'au moins 76 mm (3 pouces).
 - b. Les cordons de moniteur non Lenovo peuvent provoquer des problèmes imprévisibles.
2. Réinstallez le cordon du moniteur.
 3. Remplacez un par un les composants répertoriés à l'étape 2 dans l'ordre indiqué en redémarrant le serveur à chaque fois :
 - a. Cordon du moniteur
 - b. Adaptateur vidéo (si vous en avez installé un)
 - c. Moniteur

- d. (Technicien qualifié uniquement) Carte supérieure de processeur (BD CPU) ou carte inférieure de processeur (MB)

Des caractères incorrects s'affichent à l'écran

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Vérifiez que les paramètres de langue et de localisation sont corrects pour le clavier et le système d'exploitation.
2. Si la langue utilisée est incorrecte, mettez à jour le microprogramme de serveur au dernier niveau. Voir « Mise à jour du microprogramme » dans le *Guide d'utilisation* ou le *Guide de configuration système*.

Problèmes liés au réseau

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés au réseau.

- [« Impossible de réveiller le serveur avec la fonction Wake on LAN » à la page 276](#)
- [« Impossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé » à la page 276](#)

Impossible de réveiller le serveur avec la fonction Wake on LAN

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Si vous utilisez la carte réseau à deux ports et si le serveur est relié au réseau à l'aide du connecteur Ethernet 5, consultez le journal des erreurs système ou le journal des événements système du module IMM2 (voir « [Journaux des événements](#) » à la page 241) et vérifiez les points suivants :
 - a. Le ventilateur 3 fonctionne en mode veille si l'adaptateur intégré 10GBase-T à deux ports Emulex est installé.
 - b. La température ambiante n'est pas trop élevée (voir « [Spécifications](#) » à la page 243).
 - c. Les événements d'aération ne sont pas bloqués.
 - d. La grille d'aération est bien installée.
2. Réinstallez la carte réseau double port.
3. Mettez le serveur hors tension et déconnectez-le de l'alimentation ; ensuite, attendez 10 secondes avant de le redémarrer.
4. Si le problème persiste, remplacez la carte réseau double port.

Impossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Assurez-vous de la validité de la clé de licence.
2. Générez une nouvelle clé de licence et reconnectez-vous.

Problèmes observables

Ces informations permettent de résoudre les problèmes observables.

- [« Le serveur s'interrompt pendant le processus d'amorçage UEFI » à la page 277](#)
- [« Le serveur affiche immédiatement l'observateur d'événements d'autotest à la mise sous tension lorsqu'il est activé » à la page 277](#)
- [« Le serveur ne répond pas \(le test POST est terminé et le système d'exploitation est en cours d'exécution\) » à la page 277](#)
- [« Le serveur n'est pas réactif \(échec du POST et impossible de démarrer la configuration du système\) » à la page 278](#)

- « Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements » à la page 278
- « Odeur inhabituelle » à la page 279
- « Le serveur semble être en surchauffe » à la page 279
- « Impossible d'entrer en mode hérité après l'installation d'un nouvel adaptateur » à la page 279
- « Éléments fissurés ou châssis fissuré » à la page 279

Le serveur s'interrompt pendant le processus d'amorçage UEFI

Si le système s'interrompt lors du processus d'amorçage UEFI et affiche le message UEFI: DXE INIT à l'écran, vérifiez que la mémoire ROM en option n'a été pas configurée sur **Hérité**. Vous pouvez afficher à distance les paramètres actuels de la mémoire ROM en option en exécutant la commande suivante à l'aide du Lenovo XClarity Essentials OneCLI :

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcx_password@xcx_ipaddress
```

Pour effectuer la récupération d'un système bloqué pendant le processus d'amorçage dont la mémoire ROM en option est définie sur le paramètre Hérité, reportez-vous à l'astuce technique suivante :

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

Si la mémoire ROM en option héritée doit être utilisée, ne configurez pas son emplacement sur **Hérité** dans les menus Périphériques et ports d'E-S. Au lieu de cela, définissez l'emplacement de la mémoire ROM en option sur **Automatique** (configuration par défaut) et définissez le Mode d'amorçage système sur **Mode hérité**. La mémoire ROM en option héritée sera appelée peu de temps avant le démarrage du système.

Le serveur affiche immédiatement l'observateur d'événements d'autotest à la mise sous tension lorsqu'il est activé

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Résolvez les erreurs indiquées par l'affichage des voyants et des diagnostics du système.
2. Assurez-vous que le serveur prend en charge tous les processeurs et que ces derniers correspondent en termes de vitesse et de taille du cache.

Vous pouvez consulter les détails de processeur depuis la configuration du système.

Pour déterminer si le processeur est pris en charge par le serveur, voir <https://serverproven.lenovo.com>.

3. (Technicien qualifié uniquement) Vérifiez que le processeur 1 est correctement installé.
4. (Technicien qualifié uniquement) Retirez le processeur 2 et redémarrez le serveur.
5. Remplacez les composants suivants l'un après l'autre, dans l'ordre indiqué et redémarrez le serveur systématiquement :
 - a. (Technicien qualifié uniquement) Processeur
 - b. (Technicien qualifié uniquement) Carte supérieure de processeur (BD CPU) ou carte inférieure de processeur (MB)

Le serveur ne répond pas (le test POST est terminé et le système d'exploitation est en cours d'exécution)

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- Si vous êtes au même emplacement que le nœud de traitement, procédez comme suit :
 1. Si vous utilisez une connexion KVM, assurez-vous que la connexion fonctionne correctement. Sinon, vérifiez que le clavier et la souris fonctionnent correctement.

2. Si possible, connectez-vous au nœud de traitement et vérifiez que toutes les applications sont en cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).
 3. Redémarrez le nœud de traitement.
 4. Si le problème persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés correctement.
 5. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.
- Si vous accédez au nœud de traitement à partir d'un emplacement distant, procédez comme suit :
 1. Vérifiez que toutes les applications sont en cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).
 2. Tentez de vous déconnecter du système, puis de vous connecter à nouveau.
 3. Validez l'accès réseau en exécutant la commande ping ou en exécutant une route de trace vers le nœud de traitement à partir d'une ligne de commande.
 - a. Si vous ne parvenez pas à obtenir de réponse lors d'un test ping, tentez d'exécuter la commande ping pour un autre nœud de traitement du boîtier afin de déterminer s'il existe un problème de connexion ou un problème de nœud de traitement.
 - b. Exécutez une route de trace pour déterminer si la connexion s'est interrompue. Tentez de résoudre un problème de connexion lié au réseau privé virtuel ou au point d'interruption de la connexion.
 4. Redémarrez le nœud de traitement à distance via l'interface de gestion.
 5. Si le problème persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés correctement.
 6. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.

Le serveur n'est pas réactif (échec du POST et impossible de démarrer la configuration du système)

Les modifications de la configuration, telles que l'ajout d'unités ou les mises à jour du microprogramme de l'adaptateur, ainsi que les problèmes liés au microprogramme ou au code de l'application, peuvent provoquer l'échec de l'autotest à la mise sous tension (POST).

Dans ce cas, le serveur répond de l'une des manières suivantes :

- Le serveur redémarre automatiquement et essaye à nouveau un autotest à la mise sous tension.
- Le serveur se bloque et vous devez le redémarrer manuellement afin qu'il tente à nouveau un autotest à la mise sous tension.

Après un nombre défini de tentatives consécutives (automatiques ou manuelles), le serveur rétablit la configuration UEFI par défaut et démarre la configuration système pour que vous puissiez effectuer les corrections nécessaires et redémarrer le serveur. Si le serveur ne parvient pas à terminer l'autotest à la mise sous tension avec la configuration par défaut, il est possible que la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou la carte inférieure de processeur (MB) présente un problème.

Vous pouvez indiquer le nombre de tentatives consécutives de redémarrage dans la configuration du système. Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Ensuite, cliquez sur **Paramètres système** → **Rétablissement et RAS** → **Tentatives POST** → **Seuil de tentatives POST**. Les options disponibles sont 3, 6, 9 et Désactiver.

Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Ramenez le système à la configuration minimale. Voir « [Spécifications](#) » à la page 243 pour le nombre de processeurs et de barrettes DIMM minimum requis.

2. Redémarrez le système.

- Si le système redémarre, ajoutez chacun des éléments que vous avez retiré un par un, et redémarrez le serveur à chaque fois, jusqu'à ce que l'erreur se produise. Remplacez l'élément pour lequel l'erreur se produit.
- Si le système ne redémarre pas, cela peut être dû à la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou la carte inférieure de processeur (MB).

Odeur inhabituelle

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Une odeur inhabituelle peut provenir d'un nouveau matériel installé.
2. Si le problème persiste, prenez contact avec le support Lenovo.

Le serveur semble être en surchauffe

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Lorsqu'il existe plusieurs châssis ou nœuds de traitement :

1. Vérifiez que la température ambiante est dans la plage définie (voir « [Spécifications](#) » à la page 243).
2. Vérifiez que les ventilateurs sont installés correctement.
3. Mettez à jour UEFI et XCC vers la version la plus récente.
4. Assurez-vous que les obturateurs du serveur sont correctement installés (voir [Chapitre 1 « Procédures de remplacement de matériel »](#) à la page 1 pour obtenir des procédures d'installation détaillées).
5. Utilisez la commande IPMI pour augmenter la vitesse du ventilateur jusqu'à atteindre la vitesse maximale afin de déterminer si le problème peut être résolu.

Remarque : La commande raw IPMI ne doit être utilisée que par un technicien qualifié et chaque système possède sa propre commande raw PMI spécifique.

6. Parcourez le journal des événements du processeur de gestion pour savoir si des événements de hausse de température ont été consignés. S'il n'y a aucun événement, le nœud de traitement s'exécute avec des températures de fonctionnement normales. Il peut exister quelques variations de température.

Impossible d'entrer en mode hérité après l'installation d'un nouvel adaptateur

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

1. Accédez à **Configurer UEFI** → **Périphériques et ports d'E-S** → **Définir l'ordre d'exécution de la mémoire Option ROM**.
2. Déplacez l'adaptateur RAID avec le système d'exploitation installé vers le haut de la liste.
3. Sélectionnez **Enregistrer**.
4. Redémarrez le système et réamorcer automatiquement le système d'exploitation.

Éléments fissurés ou châssis fissuré

Contactez le support Lenovo.

Problèmes liés aux dispositifs en option

La présente section explique comment résoudre les problèmes liés aux dispositifs en option.

- « [Le périphérique USB externe n'est pas reconnu](#) » à la page 280
- « [L'adaptateur PCIe n'est pas reconnue ou ne fonctionne pas](#) » à la page 280
- « [Détection de ressources PCIe insuffisantes](#) » à la page 280

- « Un périphérique Lenovo en option venant d'être installé ne fonctionne pas » à la page 281
- « Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus » à la page 281

Le périphérique USB externe n'est pas reconnu

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Mettez à jour le microprogramme UEFI vers la version la plus récente.
2. Vérifiez que les pilotes appropriés sont installés sur le nœud de traitement. Pour plus d'informations sur les pilotes de périphérique, voir la documentation produit sur le périphérique USB.
3. Servez-vous de l'utilitaire de configuration pour vérifier que le périphérique est correctement configuré.
4. Si le dispositif USB est branché sur un concentrateur ou un câble d'interface de console, débranchez-le et connectez-le directement sur le port USB situé à l'avant du nœud de traitement.

L'adaptateur PCIe n'est pas reconnue ou ne fonctionne pas

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Mettez à jour le microprogramme UEFI vers la version la plus récente.
2. Consultez le journal des événements et résolvez les erreurs relatives au périphérique.
3. Validez que le dispositif est pris en charge pour le serveur (voir <https://serverproven.lenovo.com>). Assurez-vous que le niveau de microprogramme du périphérique est au dernier niveau pris en charge et mettez à jour le microprogramme, le cas échéant.
4. Vérifiez que l'adaptateur est installé dans un emplacement approprié.
5. Vérifiez que les pilotes de périphérique appropriés sont installés pour le périphérique.
6. Procédez à la résolution des conflits de ressource si le mode hérité est activé (UEFI). Vérifiez les ordres d'amorçage de la ROM existante et modifiez le paramètre UEFI pour la configuration MM de base.

Remarque : Veillez à modifier l'ordre d'amorçage de la ROM associée à l'adaptateur PCIe pour le premier ordre d'exécution.

7. Consultez <http://datacentersupport.lenovo.com> pour lire les astuces (également appelées astuces RETAIN ou bulletins de maintenance) qui peuvent être associées à l'adaptateur.
8. Vérifiez que les éventuelles connexions d'adaptateur externes sont correctes et que les connecteurs ne présentent aucun dommage physique.
9. Vérifiez que l'adaptateur PCIe est installé avec le système d'exploitation pris en charge.

Détection de ressources PCIe insuffisantes

Si vous identifiez un message d'erreur signalant des « ressources PCI insuffisantes », procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Appuyez sur Entrée pour accéder à l'utilitaire Setup Utility du système.
2. Sélectionnez **Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration de base MM**, puis modifiez le paramètre pour augmenter les ressources du périphérique. Par exemple, passez de 3 Go à 2 Go ou de 2 Go à 1 Go.
3. Enregistrez les paramètres et redémarrez le système.
4. Si l'erreur persiste avec les ressources du périphérique les plus élevées (1 Go), arrêtez le système et retirez certains périphériques PCIe ; ensuite, remettez sous tension le système.
5. Si le redémarrage échoue, répétez les étapes 1 à 4.
6. Si l'erreur persiste, appuyez sur Entrée pour accéder à Setup Utility.
7. Sélectionnez **Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Allocation de ressources PCI 64 bits**, puis modifiez le paramètre **Automatique** pour le définir sur **Activer**.

8. Si le dispositif d'amorçage ne prend pas en charge le MMIO au-dessus de 4 Go pour l'amorçage existant, utilisez le mode d'amorçage UEFI ou retirez/désactivez/désactiver certains périphériques PCIe.
9. Recyclez l'alimentation en courant continu du système et vérifiez que le système est entré dans le menu d'amorçage UEFI ou dans le système d'exploitation. Capturez ensuite le journal FFDC.
10. Contactez le support technique Lenovo.

Un périphérique Lenovo en option venant d'être installé ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le dispositif est pris en charge pour le serveur (voir <https://serverproven.lenovo.com>).
 - Vous avez suivi les instructions d'installation fournies avec le périphérique et celui-ci est installé correctement.
 - Vous n'avez pas débranché d'autres câbles ou périphériques installés.
 - Vous avez mis à jour les informations de configuration dans l'utilitaire de configuration. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran pour afficher Setup Utility. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Toute modification apportée à la mémoire ou à tout autre périphérique doit être suivie d'une mise à jour de la configuration.
2. Réinstallez le périphérique que vous venez d'installer.
3. Remplacez le périphérique que vous venez d'installer.
4. Remettez en place la connexion des câbles et vérifiez que le câble ne présente aucun dommage physique.
5. En cas de dommage, remplacez le câble.

Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus

1. Vérifiez que toutes les connexions de câble du périphériques sont sécurisées.
2. Si des instructions de test sont fournies avec le périphérique, suivez-les pour effectuer le test.
3. Réinstallez la connexion des câbles et vérifiez si des pièces physiques ont été endommagées.
4. Remplacez le câble.
5. Remettez en place le périphérique défaillant.
6. Réinstallez le périphérique défaillant.

Problèmes de performances

La présente section explique comment résoudre les problèmes de performances.

- « Performances réseau » à la page 281
- « Performances de système d'exploitation » à la page 282

Performances réseau

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Isolez le réseau qui fonctionne lentement (stockage, données et gestion). Il peut être utile d'employer des outils de système d'exploitation ou ping, tels un gestionnaire de tâches ou un gestionnaire de ressources.
2. Vérifiez s'il existe un embouteillage sur le réseau.
3. Mettez à jour le pilote de périphérique NIC, ou le pilote de périphérique du contrôleur de dispositif de stockage.
4. Utilisez les outils de diagnostic de réseau fournis par le fabricant du module d'E-S.

Performances de système d'exploitation

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Si vous avez récemment apporté des modifications au nœud de traitement (pilotes de périphérique mis à jour ou applications logicielles installées, par exemple), supprimez les modifications.
2. Vérifiez s'il existe des problèmes réseau.
3. Recherchez des erreurs liées aux performances dans les journaux système d'exploitation.
4. Pour faciliter le refroidissement, recherchez des événements liés aux températures élevées et à des problèmes d'alimentation car le nœud de traitement peut être saturé. Le cas échéant, réduisez la charge de travail sur le nœud de traitement afin d'améliorer les performances.
5. Recherchez des événements liés aux barrettes DIMM désactivées. Si vous ne disposez pas de suffisamment de mémoire pour la charge de travail des applications, les performances du système d'exploitation sont insuffisantes.
6. Vérifiez que la charge de travail n'est pas trop élevée pour la configuration.

Problèmes de mise sous tension et hors tension

Les informations ci-après vous indiquent comment résoudre les problèmes lors de la mise sous tension ou hors tension du serveur.

- « [Le bouton de mise sous tension ne fonctionne pas \(le serveur ne démarre pas\)](#) » à la page 282
- « [Le serveur ne se met pas sous tension](#) » à la page 283

Le bouton de mise sous tension ne fonctionne pas (le serveur ne démarre pas)

Remarque : Le bouton de mise sous tension ne fonctionne qu'environ une à trois minutes après la connexion du serveur à l'alimentation en courant alternatif afin de permettre au module BMC de s'initialiser.

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Vérifiez que le bouton de mise sous tension du serveur fonctionne correctement :
 - a. Débranchez les cordons d'alimentation du serveur.
 - b. Rebranchez les cordons d'alimentation du serveur.
 - c. Réinstallez le câble du panneau opérateur avant, puis répétez les étapes 1a et 2b.
 - Si le serveur démarre, réinstallez le panneau opérateur avant.
 - Si le problème persiste, remplacez le panneau opérateur avant.
2. Vérifiez les points suivants :
 - Les cordons d'alimentation sont correctement branchés au serveur et à une prise électrique fonctionnelle.
 - Les voyants relatifs au bloc d'alimentation ne signalent pas de problème.
 - Le voyant d'alimentation est allumé et clignote lentement.
 - La force de poussée est suffisante et comporte un bouton de réponse forcée.
3. Si le voyant du bouton d'alimentation ne s'est pas allumé ou n'a pas clignoté correctement, réinstallez tous les blocs d'alimentation et assurez-vous que le voyant du courant alternatif situé à l'arrière du bloc d'alimentation est allumé.
4. Si vous avez installé un périphérique en option, retirez-le et redémarrez le serveur.
5. Si le problème persiste ou si aucun voyant d'alimentation n'est allumé, implémentez la configuration minimale pour vérifier si des composants spécifiques verrouillent l'autorisation d'alimentation. Remplacez chaque bloc d'alimentation et vérifiez la fonction du bouton d'alimentation après chaque installation.

6. Si le problème n'est malgré tout pas résolu, recueillez les informations relatives aux pannes avec les journaux système capturés et contactez le support Lenovo.

Le serveur ne se met pas sous tension

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Recherchez dans le journal des événements tout événement lié à un problème de mise sous tension du serveur.
2. Vérifiez si des voyants clignotent en orange.
3. Contrôlez le voyant d'alimentation sur la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou la carte inférieure de processeur (MB).
4. Vérifiez si le voyant d'alimentation en courant alternatif est allumé ou si le voyant orange s'allume sur le côté arrière du bloc d'alimentation.
5. Relancez un cycle d'alimentation en courant alternatif du système.
6. Retirez la pile CMOS pendant au moins dix secondes, puis réinstallez-la.
7. Essayez de mettre le système sous tension grâce à la commande IPMI via XCC ou par l'intermédiaire du bouton d'alimentation.
8. Implémentez la configuration minimale (un processeur, une barrette DIMM et un bloc d'alimentation sans adaptateur et unité).
9. Réinstallez tous les blocs d'alimentation et assurez-vous que les voyants d'alimentation en courant alternatif situés sur le côté du bloc d'alimentation sont allumés.
10. Remplacez chaque bloc d'alimentation et vérifiez la fonction du bouton d'alimentation après chaque installation.
11. Si le problème n'est toujours pas résolu par les actions énumérées ci-dessus, contactez le service technique afin de passer en revue le problème et voir s'il est nécessaire de remplacer la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou la carte inférieure de processeur (MB).

Problèmes d'alimentation

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés à l'alimentation.

Le voyant d'erreur système est allumé et le journal des événements affiche le message « Power supply has lost input »

Pour résoudre le problème, vérifiez les éléments suivants :

1. Le bloc d'alimentation est correctement relié à un cordon d'alimentation.
2. Le cordon d'alimentation est relié à une prise de courant correctement mise à la terre pour le serveur.
3. Vérifiez que la source d'alimentation en courant alternatif est stable et dans la plage prise en charge.
4. Permutez l'alimentation pour voir si le problème est dû à l'alimentation. Si c'est le cas, remplacez la source d'alimentation défectueuse.
5. Consultez le journal des événements pour voir le déroulement du problème, puis suivez les actions du journal des événements afin de résoudre les problèmes.

Problèmes liés aux appareils/dispositifs en série

Les informations ci-après vous indiquent comment résoudre les problèmes liés aux ports série ou aux appareils/dispositifs en série.

- « Le nombre de ports série affiché est inférieur au nombre de ports série installés » à la page 284
- « L'appareil/Le dispositif en série ne fonctionne pas » à la page 284

Le nombre de ports série affiché est inférieur au nombre de ports série installés

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Vérifiez les points suivants :
 - Chaque port est affecté à une adresse unique dans l'utilitaire de configuration et aucun des ports série n'est désactivé.
 - L'adaptateur du port série (s'il y en a un) est installé correctement.
2. Réinstallez l'adaptateur du port série.
3. Remplacez l'adaptateur du port série.

L'appareil/Le dispositif en série ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le périphérique est compatible avec le serveur.
 - Le port série est activé et affecté à une adresse unique.
 - L'appareil est connecté au connecteur approprié (voir « [Connecteurs de la carte inférieure de processeur \(MB\)](#) » à la page 249).
2. Réinstallez les composants suivants :
 - a. Périphérique/Dispositif en série défectueux.
 - b. Câble série.
3. Remplacez les composants suivants :
 - a. Périphérique/Dispositif en série défectueux.
 - b. Câble série.
4. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez la carte supérieure de processeur (BD CPU) ou la carte inférieure de processeur (MB).

Problèmes logiciels

La présente section explique comment résoudre les problèmes logiciels.

1. Pour déterminer si le problème est lié au logiciel, vérifiez les points suivants :
 - Le serveur dispose de la mémoire minimale requise par le logiciel. Pour connaître la configuration mémoire minimale requise, lisez attentivement les informations fournies avec le logiciel.
Remarque : Si vous venez d'installer un adaptateur ou de la mémoire, le serveur a peut-être rencontré un conflit d'adresse mémoire.
 - Le logiciel est conçu pour fonctionner sur le serveur.
 - D'autres logiciels fonctionnent sur le serveur.
 - Le logiciel fonctionne sur un autre serveur.
2. Si des messages d'erreur s'affichent durant l'utilisation du logiciel, lisez attentivement les informations fournies avec le logiciel pour obtenir une description des messages et des solutions au problème.
3. Pour plus d'informations, contactez le revendeur du logiciel.

Problèmes liés aux unités de stockage

Les informations ci-après vous indiquent comment résoudre les problèmes liés aux unités de stockage.

- « [Le serveur ne parvient pas à reconnaître une unité](#) » à la page 285

- « Plusieurs unités sont défectueuses » à la page 286
- « Plusieurs unités sont hors ligne » à la page 286
- « Une unité de remplacement ne se régénère pas » à la page 286
- « Le voyant d'activité vert de l'unité ne représente pas l'état réel de l'unité associée. » à la page 286
- « Le voyant d'état jaune de l'unité ne représente pas l'état réel de l'unité associée. » à la page 286

Le serveur ne parvient pas à reconnaître une unité

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Vérifiez le voyant d'état jaune de l'unité correspondante. S'il est allumé, il indique que l'unité est en panne.
2. Si le voyant d'état est allumé, retirez l'unité de la baie, attendez 45 secondes, puis réinsérez l'unité en vous assurant qu'elle est bien raccordée au fond de panier d'unité.
3. Observez le voyant d'activité vert de l'unité ainsi que le voyant d'état jaune, puis effectuez les opérations correspondantes dans différentes situations :
 - Si le voyant d'activité vert clignote et que le voyant d'état jaune est éteint, l'unité est reconnue par le contrôleur et fonctionne correctement. Exécutez les tests de diagnostics pour les unités. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran, le LXPM est affiché par défaut. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Vous pouvez exécuter des diagnostics d'unité depuis cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez sur **Exécuter un diagnostic → Test de l'unité de disque dur**.
 - Si le voyant d'activité vert clignote et que le voyant d'état jaune clignote lentement, l'unité est reconnue par le contrôleur et en cours de régénération.
 - Si aucun des voyants n'est allumé ou ne clignote, vérifiez si le fond de panier d'unité est correctement installé. Pour plus d'informations, passez à l'étape 4.
 - Si le voyant d'activité vert clignote et que le voyant d'état jaune est allumé, remplacez l'unité.
4. Vérifiez que le fond de panier d'unité est correctement installé. Lorsqu'il est bien inséré, les supports des unités se connectent correctement au fond de panier sans le courber ni le déplacer.
5. Réinstallez le cordon d'alimentation du fond de panier et répétez les étapes 1 à 3.
6. Réinstallez le cordon d'interface du fond de panier et répétez les étapes 1 à 3.
7. Si vous soupçonnez un problème au niveau du cordon d'interface ou du fond de panier :
 - Remplacez le cordon d'interface du fond de panier concerné.
 - Remplacez le fond de panier concerné.
8. Exécutez les tests de diagnostics pour les unités. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran, le LXPM est affiché par défaut. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Vous pouvez exécuter des diagnostics d'unité depuis cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez sur **Exécuter un diagnostic → Test de l'unité de disque dur**.

D'après ces tests :

- Si le fond de panier réussit le test mais que les unités ne sont pas reconnues, remplacez le cordon d'interface du fond de panier et exécutez les tests à nouveau.
- Remplacez le fond de panier.
- Si le test de l'adaptateur échoue, déconnectez le cordon d'interface du fond de panier de l'adaptateur et exécutez le test à nouveau.
- Si le test de l'adaptateur échoue, remplacez l'adaptateur.

Plusieurs unités sont défectueuses

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- Consultez le journal des événements Lenovo XClarity Controller pour y rechercher des entrées liées aux blocs d'alimentation ou aux problèmes de vibration et procédez à la résolution de ces événements.
- Assurez-vous que les pilotes de périphérique et le microprogramme de l'unité et du serveur sont au niveau le plus récent.

Important : Certaines solutions de cluster nécessitent des niveaux de code spécifiques ou des mises à jour de code coordonnées. Si le périphérique fait partie d'une solution en cluster, vérifiez que le niveau le plus récent du code est pris en charge pour cette solution avant de mettre le code à jour.

Plusieurs unités sont hors ligne

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- Consultez le journal des événements Lenovo XClarity Controller pour y rechercher des entrées liées aux blocs d'alimentation ou aux problèmes de vibration et procédez à la résolution de ces événements.
- Consultez le journal du sous-système de stockage pour y rechercher des entrées liées au sous-système de stockage et procédez à la résolution de ces événements.

Une unité de remplacement ne se régénère pas

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'unité est reconnue par l'adaptateur (le voyant d'activité vert de l'unité clignote).
2. Consultez la documentation de l'adaptateur SAS/SATA RAID pour déterminer si les paramètres et la configuration sont corrects.

Le voyant d'activité vert de l'unité ne représente pas l'état réel de l'unité associée.

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Si le voyant d'activité vert de l'unité ne clignote pas lorsque l'unité est en fonctionnement, exécutez les tests de diagnostic pour les unités. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran, le LXPM est affiché par défaut. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Vous pouvez exécuter des diagnostics d'unité depuis cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez sur **Exécuter un diagnostic** → **Test de l'unité de disque dur**
2. Si l'unité réussit le test, remplacez le fond de panier.
3. Si le test de l'unité échoue, remplacez-la.

Le voyant d'état jaune de l'unité ne représente pas l'état réel de l'unité associée.

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Mettez le serveur hors tension.
2. Réinstallez l'adaptateur SAS/SATA.
3. Réinstallez le cordon d'interface et le cordon d'alimentation du fond de panier.
4. Réinstallez l'unité.
5. Mettez le serveur sous tension et vérifiez le comportement des voyants de l'unité.

Annexe A. Service d'aide et d'assistance

Lenovo met à votre disposition un grand nombre de services que vous pouvez contacter pour obtenir de l'aide, une assistance technique ou tout simplement pour en savoir plus sur les produits Lenovo.

Sur le Web, vous trouverez des informations à jour relatives aux systèmes, aux dispositifs en option, à Lenovo Services et support Lenovo sur :

<http://datacentersupport.lenovo.com>

Remarque : IBM est le prestataire de services préféré de Lenovo pour ThinkSystem

Avant d'appeler

Avant d'appeler, vous pouvez exécuter plusieurs étapes pour essayer de résoudre vous-même le problème. Si vous devez contacter le service, rassemblez les informations dont le technicien de maintenance aura besoin pour résoudre plus rapidement le problème.

Tentative de résolution du problème par vous-même

Bon nombre de problèmes peuvent être résolus sans aide extérieure. Pour cela, suivez les procédures indiquées par Lenovo dans l'aide en ligne ou dans la documentation de votre produit Lenovo. L'aide en ligne décrit aussi les tests de diagnostic que vous pouvez réaliser. La documentation de la plupart des systèmes, des systèmes d'exploitation et des programmes contient des procédures de dépannage, ainsi que des explications sur les messages et les codes d'erreur. Si vous pensez que le problème est d'origine logicielle, consultez la documentation qui accompagne le système d'exploitation ou le programme.

La documentation des produits ThinkSystem est disponible à l'adresse suivante :

<https://pubs.lenovo.com/>

Vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour tenter de résoudre le problème vous-même :

- Vérifiez que tous les câbles sont bien connectés.
- Observez les interrupteurs d'alimentation pour vérifier que le système et les dispositifs en option éventuels sont sous tension.
- Vérifiez si des mises à jour du logiciel, du microprogramme et des pilotes de périphériques du système d'exploitation sont disponibles pour votre produit Lenovo. (Consultez les liens suivants) La Déclaration de garantie Lenovo souligne que le propriétaire du produit Lenovo (autrement dit vous) est responsable de la maintenance et de la mise à jour de tous les logiciels et microprogrammes du produit (sauf si lesdites activités sont couvertes par un autre contrat de maintenance). Votre technicien vous demandera de mettre à niveau vos logiciels et microprogrammes si ladite mise à niveau inclut une solution documentée permettant de résoudre le problème.
 - Téléchargements de pilotes et logiciels
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/>
 - Centre de support du système d'exploitation
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - Instructions d'installation du système d'exploitation
 - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>

- Si vous avez installé un nouveau matériel ou de nouveaux logiciels dans votre environnement, consultez <https://serverproven.lenovo.com> pour vérifier que votre produit les prend en charge.
- Consultez la section [Chapitre 3 « Identification des problèmes » à la page 241](#) pour obtenir des instructions sur l'isolement et la résolution des problèmes.
- Pour plus d'informations sur la résolution d'un incident, accédez à <http://datacentersupport.lenovo.com>.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :

1. Accédez au site <http://datacentersupport.lenovo.com> et affichez la page de support de votre serveur.
2. Cliquez sur **How To's (Procédures)** dans le volet de navigation.
3. Cliquez sur **Type d'article → Solution** dans le menu déroulant.

Suivez les instructions à l'écran pour choisir la catégorie du problème que vous rencontrez.

- Consultez le forum du centre de données Lenovo sur https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg pour vérifier si quelqu'un d'autre a rencontré un problème similaire.

Collecte des informations requises pour appeler le support

Si vous avez besoin du service de garantie pour votre produit Lenovo, les techniciens de maintenance peuvent vous aider plus efficacement si vous avez les informations à disposition avant de passer votre appel. Vous pouvez également accéder à <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> pour plus d'informations sur la garantie du produit.

Rassemblez les informations suivantes pour les transmettre au technicien de maintenance. Ces données peuvent aider le technicien de maintenance à trouver rapidement une solution à votre problème et garantir que vous receviez le niveau de service attendu du contrat auquel vous avez souscrit.

- Numéros de contrat de maintenance matérielle et logicielle, le cas échéant
- Numéro de type de machine (identificateur de la machine Lenovo à 4 chiffres). Pour obtenir le numéro du type de machine figurant sur l'étiquette d'identification, reportez-vous à la section « Identification du serveur et accès Lenovo XClarity Controller » dans le *Guide d'utilisation* ou au *Guide de configuration du système*.
- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Niveaux du code UEFI et du microprogramme du système
- Autres informations utiles (par exemple, les messages d'erreur et journaux)

Au lieu d'appeler Support Lenovo, vous pouvez accéder à <https://support.lenovo.com/servicerequest> pour soumettre une demande de service électronique. L'envoi d'une demande de service électronique lance la détermination d'une solution au problème en fournissant les informations pertinentes disponibles aux techniciens de maintenance. Les techniciens de maintenance Lenovo peuvent commencer à travailler sur votre solution dès que vous avez complété et déposé une demande de service électronique.

Collecte des données de maintenance

Pour identifier clairement la cause principale d'un problème de serveur ou à la demande du support Lenovo, vous devrez peut-être collecter les données de maintenance qui peuvent être utilisées pour une analyse plus approfondie. Les données de maintenance contiennent des informations telles que les journaux des événements et l'inventaire matériel.

Les données de maintenance peuvent être collectées avec les outils suivants :

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Utilisez la fonction de collecte des données de maintenance de Lenovo XClarity Provisioning Manager pour collecter les données de maintenance du système. Vous pouvez collecter les données du journal système existantes ou exécuter un nouveau diagnostic afin de collecter de nouvelles données.

- **Lenovo XClarity Controller**

Vous pouvez utiliser l'interface Web ou CLI du Lenovo XClarity Controller pour collecter les données de maintenance pour le serveur. Le fichier peut être enregistré et envoyé au support Lenovo.

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface Web pour la collecte des données de maintenance, reportez-vous à la section « Sauvegarde de la configuration BMC » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur sur <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil CLI pour la collecte des données de maintenance, consultez la section « commande XCC `ffdc` » dans la version de la documentation XCC compatible avec votre serveur sur <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator peut être configuré pour la collecte et l'envoi automatique de fichiers de diagnostic au support Lenovo lorsque certains événements réparables se produisent dans Lenovo XClarity Administrator et sur les nœuds finaux gérés. Vous pouvez choisir d'envoyer les fichiers de diagnostic au Support Lenovo à l'aide de la fonction d'Call Home ou à un autre prestataire de services via SFTP. Vous pouvez également collecter les fichiers de diagnostic manuellement, ouvrir un enregistrement de problème, et envoyer les fichiers de diagnostic au Support Lenovo.

Vous trouverez d'autres informations sur la configuration de la notification automatique de problème au sein de Lenovo XClarity Administrator via http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispose d'une application d'inventaire pour collecter les données de maintenance. Il peut s'exécuter à la fois de manière interne et externe. Lors d'une exécution en interne au sein du système d'exploitation hôte sur le serveur, OneCLI peut collecter des informations sur le système d'exploitation, telles que le journal des événements du système d'exploitation, en plus des données de maintenance du matériel.

Pour obtenir les données de maintenance, vous pouvez exécuter la commande `getinfor`. Pour plus d'informations sur l'exécution de `getinfor`, voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

Contact du support

Vous pouvez contacter le support pour vous aider à résoudre un problème.

Vous pouvez bénéficier du service matériel auprès d'un prestataire de services agréé par Lenovo. Pour trouver un prestataire de services autorisé par Lenovo à assurer un service de garantie, accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> et utilisez les filtres pour effectuer une recherche dans différents pays. Pour obtenir les numéros de téléphone du support Lenovo, voir <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> pour plus de détails concernant votre région.

Annexe B. Documents et supports

Cette section fournit des documents pratiques, des pilotes et des téléchargements de microprogramme et des ressources de support.

Téléchargement des documents

La présente section contient une introduction et des liens de téléchargement de documents pratiques.

Documents

Vous pouvez télécharger les documents sur les produits ci-après à l'adresse suivante :

https://pubs.lenovo.com/sr860v3/pdf_files.html

- **Guides d'installation des glissières**
 - Installation des glissières dans une armoire
- **Bras de routage des câbles - Guide d'installation**
 - Installation du CMA dans une armoire
- **Guide d'utilisation**
 - Présentation complète, configuration système, remplacement des composants matériels et dépannage.

Chapitres sélectionnés dans le *Guide d'utilisation* :
 - **Guide de configuration système** : présentation du serveur, identification des composants, voyants système et affichage des diagnostics, déballage du produit, installation et configuration du serveur.
 - **Guide de maintenance du matériel** : installation des composants matériels, cheminement des câbles et dépannage.
- **Guide de référence des codes et messages**
 - Événements XClarity Controller, LXPM et UEFI
- **Manuel UEFI**
 - Présentation des paramètres UEFI

Sites Web de support

Cette section permet de télécharger des pilotes et microprogrammes, ainsi que d'accéder à des ressources de support.

Support et téléchargements

- Site Web de téléchargement des pilotes et logiciels pour ThinkSystem SR950 V3
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4/downloads/driver-list/>
- Forum de centre de données Lenovo
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- Assistance centre de données Lenovo pour ThinkSystem SR950 V3
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950v3/7dc4>
- Documents d'informations de licence Lenovo

- <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula>
- Site Web Lenovo Press (guides produit/fiches techniques/livres blancs)
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- Déclaration de confidentialité Lenovo
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Conseils de sécurité relatifs aux produits Lenovo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Plans de garantie des produits Lenovo
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Site Web du support pour les systèmes d'exploitation de serveur Lenovo
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Site Web Lenovo ServerProven (recherche d'options compatibles)
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- Instructions d'installation du système d'exploitation
 - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- Soumettre un eTicket (demande de maintenance)
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- S'abonner aux notifications produit Lenovo Data Center Group (toujours avoir les dernières mises à jour du microprogramme)
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

Annexe C. Consignes

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services Lenovo non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial Lenovo.

Toute référence à un produit, logiciel ou service Lenovo n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit de Lenovo. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par Lenovo.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document n'est pas une offre et ne fournit pas de licence sous brevet ou demande de brevet. Vous pouvez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIVRÉ « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE. LENOVO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTRÉFAÇON ET D'APTITUDE A L'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL DONNÉ. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Lenovo peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas conçus pour être implantés ou utilisés dans un environnement où un dysfonctionnement pourrait entraîner des dommages corporels ou le décès de personnes. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les garanties ou les spécifications des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une licence ou une garantie explicite ou implicite en matière de droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers. Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements spécifiques et sont présentées en tant qu'illustration. Les résultats peuvent varier selon l'environnement d'exploitation utilisé.

Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les références à des sites Web non Lenovo sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit Lenovo et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats

peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Marques

LENOVO et THINKSYSTEM sont des marques de Lenovo.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Remarques importantes

La vitesse du processeur correspond à la vitesse de l'horloge interne du processeur. D'autres facteurs peuvent également influencer sur les performances d'une application.

Les vitesses de l'unité de CD-ROM ou de DVD-ROM recensent les débits de lecture variable. La vitesse réelle varie et est souvent inférieure aux vitesses maximales possibles.

Lorsqu'il est fait référence à la mémoire du processeur, à la mémoire réelle et virtuelle ou au volume des voies de transmission, 1 Ko correspond à 1 024 octets, 1 Mo correspond à 1 048 576 octets et 1 Go correspond à 1 073 741 824 octets.

Lorsqu'il est fait référence à la capacité de l'unité de disque dur ou au volume de communications, 1 Mo correspond à un million d'octets et 1 Go correspond à un milliard d'octets. La capacité totale à laquelle l'utilisateur a accès peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation.

La capacité maximale de disques durs internes suppose que toutes les unités de disque dur standard ont été remplacées et que toutes les baies d'unité sont occupées par des unités Lenovo. La capacité de ces unités doit être la plus importante disponible à ce jour.

La mémoire maximale peut nécessiter le remplacement de la mémoire standard par un module de mémoire en option.

Chaque cellule de mémoire à semi-conducteurs a un nombre fini intrinsèque de cycles d'écriture qu'elle peut prendre en charge. Par conséquent, un dispositif SSD peut avoir un nombre de cycles d'écriture maximal exprimé en total bytes written (TBW). Un périphérique qui excède cette limite peut ne pas répondre aux commandes générées par le système ou peut ne pas être inscriptible. Lenovo n'est pas responsable du remplacement d'un périphérique ayant dépassé son nombre maximal garanti de cycles de programme/d'effacement, comme stipulé dans les spécifications publiées officielles du périphérique.

Lenovo ne prend aucun engagement et n'accorde aucune garantie concernant les produits non Lenovo. Seuls les tiers sont chargés d'assurer directement le support des produits non Lenovo.

Les applications fournies avec les produits Lenovo peuvent être différentes des versions mises à la vente et ne pas être fournies avec la documentation complète ou toutes les fonctions.

Déclarations de compatibilité électromagnétique

Lorsque vous connectez un moniteur à l'équipement, vous devez utiliser les câbles conçus pour le moniteur ainsi que tous les dispositifs antiparasites livrés avec le moniteur.

Vous trouverez d'autres consignes en matière d'émissions électroniques sur :

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

Déclaration BSMI RoHS pour la région de Taïwan

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Informations de contact pour l'importation et l'exportation de la région de Taïwan

Des contacts sont disponibles pour les informations d'importation et d'exportation de la région de Taïwan.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
進口商電話: 0800-000-702

Lenovo[™]